



FALCON

MANUEL D'UTILISATION



OneProd

FALCON MANUEL D'UTILISATION

Référence du document : DOC3106 – NOVEMBRE 2014 E
Nom : MANUEL D'UTILISATION FALCON
Version firmware : FW 1.10

www.acoemgroup.com
support@acoemgroup.com

Copyright © 2014, 01dB-Metravib SAS
Ce document est la propriété de 01dB-Metravib SAS. Toute diffusion, copie ou publicité de ce document, complète ou partielle, est interdite sans autorisation écrite du propriétaire.

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1.	Présentation générale	7
1.1	Introduction	7
1.2	Consignes de sécurité	7
1.3	Liste des symboles d'avertissement sur Falcon	8
1.4	Liste des symboles d'avertissement sur WLS	8
1.5	Connexions électriques	9
1.6	Première mise sous tension	9
1.7	Interface utilisateur	10
1.8	Connexions	10
1.8.1	Connecteurs A à D sur le dessus de l'instrument	10
1.8.2	Connecteurs E à I sous la trappe	11
1.9	Capteurs intégrés	11
1.10	Capteur WLS	12
1.10.1	Batterie du capteur WLS	12
1.10.2	Première connexion du capteur WLS	12
1.10.3	Arrêt du capteur WLS	12
1.10.4	WLS : Indication des LED	13
1.11	Échange de données avec le PC	14
1.11.1	Utilisation de la connexion USB (Connecteur H)	14
1.11.2	Utilisation d'une clé USB (Connecteur G)	14
1.11.3	Utilisation du réseau Ethernet (Connecteurs D ou F)	14
1.11.4	Utilisation du Wi-Fi	15
1.12	Indications d'état	17
1.12.1	Résumés des états	17
1.12.2	État général	17
1.13	Panneau de raccourcis	18
1.13.1	Photo	18
1.13.2	Note textuelle	19
1.13.3	Aide	19
1.13.4	Note audio	20
1.13.5	Code-barres	20
1.13.6	Écoute du signal	20
1.13.7	Pyromètre	21
1.13.8	Stroboscope	21
1.13.9	Copie d'écran	22
1.13.10	Paramètres	22
1.13.11	Accueil	22
1.14	Gestion de la batterie	23
1.14.1	Recharge de la batterie	23
1.14.2	Remplacement de la batterie	23
1.15	Fonction Affichage et contrôle à distance	25
CHAPITRE 2.	Configuration générale	26
2.1	Collecte	26
2.2	Mesure	26
2.3	Capteur sans fil	27
2.4	Tachymètre	28
2.5	Affichage du spectre	28
2.6	Appareil photo	29
2.7	Écran tactile	29
2.8	À propos	29
2.9	Date – Langue	30
2.10	Réseau	30
2.11	Gestion des données	31

2.12	Mise à jour du firmware	31
2.13	Auto test.....	31
2.14	Calibration.....	32
2.15	Gestion de la batterie	32
CHAPITRE 3. Module Collecteur.....		33
3.1	Introduction	33
3.2	Organisation du module	34
3.3	Charger une ronde	35
3.3.1	Avec une connexion directe au PC	35
3.3.2	À l'aide d'un fichier intermédiaire.....	35
3.4	Écran Liste des rondes.....	36
3.5	Écran Liste des mesures	37
3.5.1	Description de l'en-tête	39
3.5.2	Acquisition	41
3.5.3	Voir les mesures.....	42
3.5.4	Exécuter le diagnostic automatique	44
3.5.5	Informations d'inspection	45
3.5.6	Mesures spécifiques (Pyromètre, Stroboscope)	45
3.5.7	Navigation dans la ronde.....	46
3.5.8	Organisation des voies	48
3.6	Décharger les mesures vers NEST	50
3.6.1	Avec une connexion directe au PC	50
3.6.2	À l'aide d'un fichier intermédiaire.....	50
3.7	OFF_ROUTE	51
3.7.1	Copier/coller une machine à partir d'une ronde standard	51
3.7.2	Copier/coller une machine dans OFF_ROUTE.....	51
3.7.3	Création d'une machine dans la ronde OFF_ROUTE.....	52
3.7.4	Création d'une nouvelle mesure sur un groupe de points OFF_ROUTE.....	53
3.7.5	Modifier une mesure sur un groupe de points in OFF_ROUTE	53
3.7.6	Comment importer les modèles dans FALCON.....	60
3.7.7	Décharger les mesures HORS_RONDE sur le PC.....	60
CHAPITRE 4. Module Équilibrage.....		61
4.1	Organisation du module Équilibrage	62
4.2	Liste des dossiers	63
4.3	Liste des équilibrages.....	63
4.4	Installation du matériel.....	64
4.4.1	Capteur de vibration	64
4.4.2	Tachymètre / dispositif de déclenchement.....	65
4.5	Configuration	65
4.5.1	Configuration de la machine.....	66
4.5.2	Configuration de la mesure	67
4.5.3	Configuration de la position du capteur.....	67
4.5.4	Configuration des unités et du contrôle.....	68
4.6	Mesure du Run-Out	68
4.7	Lancer à vide	69
4.8	Lancer d'essai.....	70
4.8.1	Définition du lancer d'essai.....	70
4.8.2	Mesure de lancer d'essai.....	71
4.9	Résultat de l'équilibrage	72
4.9.1	Résultat	72
4.9.2	Définition du lancer d'équilibrage	72
4.9.3	Mesure de lancer d'équilibrage	72
4.10	Étapes d'affinage	73
4.10.1	Résultat de l'affinage	73
4.10.2	Définition de la compensation	73
4.10.3	Mesure d'affinage	73
4.11	Navigateur d'étapes.....	73
4.12	Équilibrage en un lancer.....	73
4.13	Rapport	74
4.13.1	Photo et commentaire	74

4.13.2	Générer un rapport.....	74
4.13.3	Rapport personnalisé	74
CHAPITRE 5. Maintenance		75
5.1	Réinitialisation.....	75
5.2	Nettoyage	75
5.3	Calibration.....	75
5.4	Sauvegarde de la mémoire de l'instrument	75
5.5	Mise à jour du logiciel interne de l'instrument	75
5.6	Mise à jour du logiciel interne du capteur WLS.....	75
5.7	Cadre de protection écran FALCON	76
CHAPITRE 6. Annexes.....		77
6.1	Annexe 1 : Organisation du stockage des données.....	77
6.2	Annexe 2 : Spécifications	78
6.2.1	Mesures de spectres	78
6.2.2	Mesure de signal temporel long (en option).....	79
6.3	Annexe 2: Principales nouvelles fonctions	80
6.3.1	Version 1.10	80
6.3.2	Version 1.05	80
6.3.3	Version 1.04	80

CHAPITRE 1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1 INTRODUCTION

Félicitations pour votre acquisition ! Nous espérons qu'elle vous donnera entière satisfaction. Pour ce faire, nous vous recommandons de lire attentivement le présent manuel d'utilisation et plus particulièrement les consignes de sécurité.

FALCON est le collecteur de données portable de nouvelle génération dédié à la maintenance conditionnelle, l'analyse vibratoire et l'équilibrage. Conçu pour répondre aux besoins industriels d'amélioration de la productivité, FALCON est un instrument multivoie portable comportant un grand écran tactile, un capteur triaxial sans fil et de nombreux accessoires. Cette solution innovante « tout en un » rend la maintenance conditionnelle accessible à tous les utilisateurs.

Les principales nouvelles fonctions des dernières versions sont listées à la fin de ce manuel : voir § 6.3

En cas de problème, veuillez contacter notre service d'assistance à support@acoemgroup.com.

1.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Les consignes de sécurité fournies avec l'instrument (en version imprimée et sur CD-ROM) doivent être soigneusement respectées et l'instrument doit toujours être utilisé dans les limites spécifiées ici.

La sécurité de l'appareil et de l'utilisateur est compromise en cas d'utilisation non prévue par Acoem.

Le démontage de l'appareil pour une intervention interne est interdit. Les seuls éléments autorisés au démontage par l'utilisateur sont la trappe batterie, la batterie, et la trappe d'accès aux connecteurs informatiques.

L'intégralité des pièces de rechange doit être fournie par ACOEM.

1.3 LISTE DES SYMBOLES D'AVERTISSEMENT SUR FALCON



Attention: chaque fois que ce symbole est présent sur l'appareil, se référer impérativement à l'avertissement de sécurité et la notice d'utilisation.

Le tableau ci-dessous donne la liste des symboles d'avertissement et de sécurité présents sur l'instrument.

Symbole	Signification	Position
	Présence d'un faisceau laser Se référer à la section "Laser Class 3R"	Face arrière (bas)
	Faisceau laser de classe 3R Se référer à la section "Laser Class 3R"	Face arrière (bas)
	Ne pas regarder le faisceau laser Se référer à la section "Laser Class 3R"	Face arrière (bas)
	Lumière Risque groupe 2 Se référer à la section "Flash et Stroboscope à led blanche haute puissance"	Face arrière (bas)
	Attention: se référer impérativement à l'avertissement de sécurité et la notice d'utilisation	Face arrière (bas)
	Ouverture laser Se référer à la section "Laser Class 3R"	Face arrière (haut)
	Remplacement Batterie: Se référer à la section "Mise en place du pack batterie"	Compartment batterie
	Données de certification CE se référer au "certificat CE type APT2069"	Face arrière (centre)
	Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers non triés. Se référer à la section "Démantèlement/recyclage"	Face arrière (centre)
	Numéro FCC and IC: se référer à la section "Radio"	Face arrière (centre)
	Connexion alimentation externe: se référer à la section "Bloc alimentation secteur"	Face arrière (bas)

1.4 LISTE DES SYMBOLES D'AVERTISSEMENT SUR WLS



Attention : Chaque fois que ce symbole est présent sur l'appareil, se référer impérativement à l'avertissement de sécurité et la notice d'utilisation

Le tableau ci-dessous donne la liste des symboles d'avertissement et de sécurité présents sur le capteur WLS

Symbole	Signification
	Attention: Chaque fois que ce symbole est présent sur l'appareil, se référer impérativement à l'avertissement de sécurité et la notice d'utilisation
	Utiliser une source d'alimentation à énergie limitée (=>Bloc alimentation secteur)
	=> Données de certification CE
	=> Démantèlement/recyclage

1.5 CONNEXIONS ELECTRIQUES



Tous les circuits externes connectés à l'instrument doivent être de tension non dangereuse et être des sources à énergie limitée au sens des chapitres 6.3 et 9.4 de la norme IEC61010-1.

Respecter la tension maximale d'entrée sur les connecteurs A/B/C/D: Tension d'entrée maximale ± 24 volts DC, ± 24 volts crête AC.

Tous les circuits externes connectés au collecteur doivent être de tension non-dangereuse au sens de la norme IEC61010-1 (paragraphe 6.6)



Respecter la tension et le courant maximal d'entrée pour l'alimentation par le bloc secteur (voir chapitre Bloc alimentation secteur des avertissements de sécurité)

Utiliser les câbles prévus pour les différents types de mesure.

Protéger si possible les connecteurs non utilisés au moyen des opercules en plastiques fournis

1.6 PREMIÈRE MISE SOUS TENSION

L'instrument s'allume automatiquement quelques secondes après être relié au secteur à l'aide du module d'alimentation. Si le niveau de la batterie est trop faible, le processus de recharge démarre et se poursuit tant que l'instrument reste connecté à sa source d'alimentation.


En cas d'utilisation d'une batterie neuve, la laisser en charge pendant au moins 10 heures afin d'obtenir une charge complète. Ne pas utiliser l'instrument avant 2 à 3 heures de charge. La durée de charge habituelle est d'environ 6 heures lorsque l'instrument est hors tension.

- Marche-Arrêt :
 - Mise sous tension : appuyer sur la touche Marche-Arrêt
 - Mise hors tension : appuyer sur la touche Marche-Arrêt, puis sur « Arrêt »
- Recharge de la batterie :
 - Connecter l'instrument au chargeur
 - Brancher le chargeur sur le secteur. L'instrument se met automatiquement sous tension. Lorsqu'il est en mode charge, on peut continuer à l'utiliser. Pour une recharge plus rapide, il est conseillé de mettre l'instrument hors tension. Une recharge complète nécessite environ 6 heures.

Il est recommandé de débrancher le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.

1.7 INTERFACE UTILISATEUR

FALCON s'allume sur son « écran d'accueil ». Il s'agit d'un écran tactile et il suffit d'une simple pression pour accéder aux modules d'application installés sur l'instrument, ainsi qu'aux 2 panneaux latéraux :

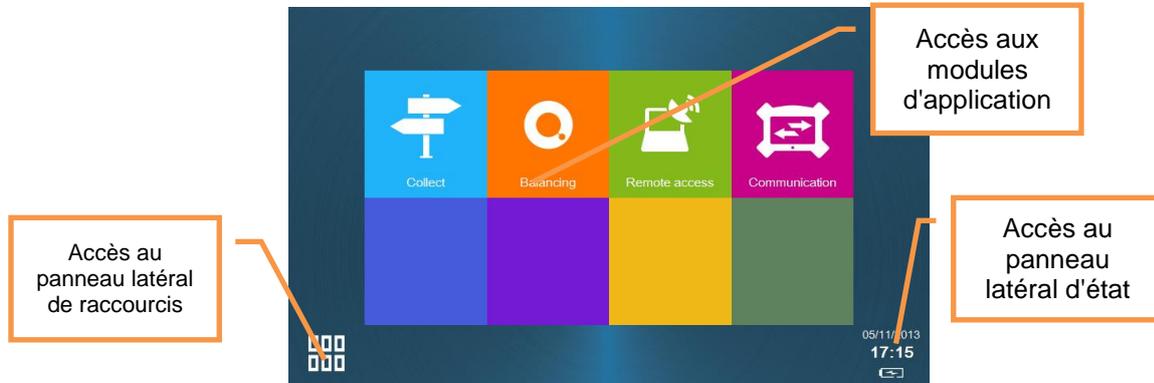

Pour plus d'informations :


- Pour le module Collecte : voir le CHAPITRE 3
- Pour le module Équilibrage : voir le CHAPITRE 4
- Panneau d'état : voir § 1.12
- Panneau de raccourcis : voir § 1.13

Les 2 panneaux latéraux sont accessibles depuis n'importe quel écran.

1.8 CONNEXIONS



1.8.1 Connecteurs A à D sur le dessus de l'instrument

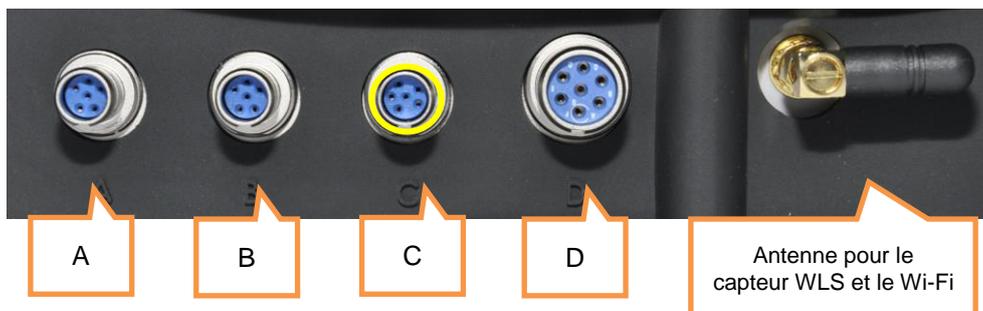

Ces connecteurs peuvent s'utiliser en milieu industriel. Ils sont IP65.


- Connecteur A : voies 1 et 3. Utiliser ce connecteur quand l'instrument est configuré en mode monovoie.
- Connecteur B : voies 2, 3 et 4. Utiliser ce connecteur avec un capteur triaxial filaire quand l'instrument est configuré en mode multivoie.
Remarque : pour une mesure bivoie, utiliser les connecteurs A et B. Pour une mesure 4 voies, des adaptateurs en Y seront nécessaires.
- Connecteur C : Entrée tachymètre, sortie stroboscope, entrée alimentation. Il est repéré en **jaune** ainsi que les câbles utilisés avec ce connecteur.
- Connecteur D : Ethernet, entrée microphone, sortie audio.

Avertissement :

- Ne pas connecter les voies 1, 2, 3, 4 et l'entrée tachymètre sur une sortie non bufférisée ou en parallèle avec un autre instrument, car leur impédance n'est pas maintenue lors d'un changement de configuration ou lorsque l'instrument est mis hors tension.
- Respecter la tension d'entrée maximale appliquée aux connecteurs A/B/C/D : tension d'entrée maximale ± 24 V DC, ± 24 volts crête AC.



1.8.2 Connecteurs E à I sous la trappe

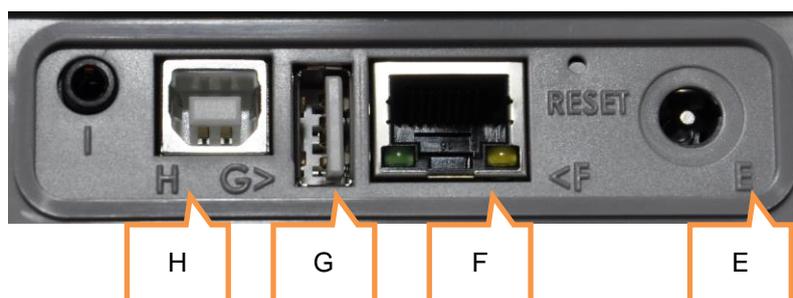


Ces connecteurs sont situés sous une trappe. Celle-ci doit rester fermée en milieu industriel afin de conserver la protection IP65. Utiliser ces connecteurs uniquement dans des bureaux.

- Connecteur E : Entrée d'alimentation
- Connecteur F : Ethernet RJ45
- Connecteur G : Hôte USB 2 type A (pour clé USB)
- Connecteur H : Périphérique USB 2 type B (connexion directe au PC)
- Connecteur I : Interface série destinée à des fins d'entretien uniquement

1.9 CAPTEURS INTÉGRÉS

L'arrière de l'instrument donne accès aux capteurs intégrés.

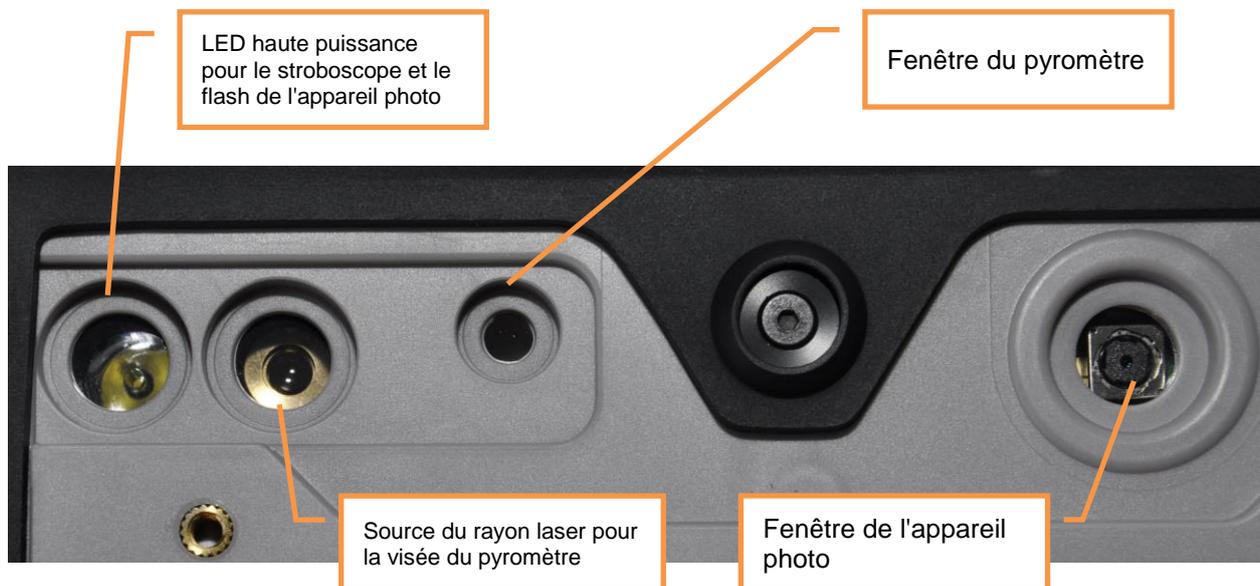

Pour le stroboscope et le pyromètre, veuillez consulter les consignes de sécurité fournies avec l'instrument (en version imprimée et sur CD-ROM)

1.10 CAPTEUR WLS

FALCON peut s'utiliser avec un accéléromètre triaxial sans fil (capteur WLS). Ce chapitre décrit la façon d'utiliser FALCON avec ce capteur.



1.10.1 Batterie du capteur WLS

Utiliser le câble USB et le chargeur fournis avec le capteur. Le connecteur est protégé par l'embout en caoutchouc situé en haut du capteur. Il peut également être rechargé à partir de toute interface USB reliée à une source d'alimentation (! la mesure n'est pas possible si le WLS est connecté à un port USB). La durée de charge est d'environ 8 heures avec un courant d'intensité standard de 500 mA.



Remarque : Le remplacement de la batterie du capteur WLS doit être effectué uniquement par du personnel qualifié.

1.10.2 Première connexion du capteur WLS

- Allumer le WLS : appuyer sur la touche marche/arrêt pendant 2 s, jusqu'à ce que la LED rouge s'allume et attendre qu'elle s'éteigne et que la LED bleue soit fixe. Voir les informations ci-dessous décrivant les indications données par les LED.
- Sur FALCON, depuis l'écran d'accueil, effectuer les opérations suivantes :
 - Vérifier d'abord que la connexion Wi-Fi est activée :
 -
 - Configurer FALCON pour qu'il puisse fonctionner avec un capteur WLS :
 -
 - Saisir le numéro de série du WLS (par ex., 10015)
 - Enregistrer les paramètres
 - Attendre environ 30 s que la LED bleue clignote. Au bout de 20 s, la connexion doit être établie. On peut le vérifier sur le panneau d'état où l'on peut voir l'identification du capteur (par ex., WLS_10015). On peut également le vérifier dans le paramétrage du capteur sans fil à l'aide de la fonction test.

Si la connexion Wi-Fi est active, les futures connexions seront automatiques après mise sous tension de l'instrument et du capteur WLS.

Remarque : il n'est pas possible de relier un instrument à un capteur WLS qui est déjà connecté à un autre instrument.

1.10.3 Arrêt du capteur WLS

Appuyer sur la touche marche/arrêt pendant 6 s jusqu'à ce que la LED rouge clignote. Le capteur est également automatiquement mis hors tension si la connectivité est interrompue pendant plus de 10 minutes.

1.10.4 WLS : Indication des LED

	LED rouge	LED bleue	Signification
WLS connecté au chargeur			Recharge en cours (luminosité de la LED = 50 %)
			Recharge terminée (luminosité de la LED = 100 %)
			Erreur pendant la recharge
Mise sous tension (appuyer 2 s sur marche/arrêt)	 (< 10 s)	Éteinte	Démarrage en cours
	 (> 15 s)	Éteinte	Erreur
			Le WLS est prêt et n'est pas connecté à l'instrument
			Le WLS est connecté à l'instrument
Arrêt (appuyer 7 s sur marche/arrêt)			Arrêt en cours
	Éteinte	Éteinte	Le WLS est éteint
Batterie faible			

Notation :

 luminosité = 100 %

 luminosité = 50%

 clignotant

Rien tout état

1.11 ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LE PC

FALCON peut échanger des données avec le PC quand le module Communication  est lancé depuis l'écran d'accueil. Voir ci-dessous les différents paramétrages en fonction du type de communication. Une fois que la communication est établie, on peut également utiliser le logiciel NEST pour charger ou décharger les rondes. L'instrument est considéré par le PC comme un lecteur externe (voir § 6.1).

1.11.1 Utilisation de la connexion USB (Connecteur H)

Aucun paramétrage n'est nécessaire, le PC détecte automatiquement l'instrument dès qu'il est connecté.

1.11.2 Utilisation d'une clé USB (Connecteur G)

Il est possible d'utiliser un dispositif de mémoire USB relié au port G pour échanger les données suivantes :

- Mise à jour du logiciel interne (firmware) : voir § 2.12
- Chargement et déchargement de rondes : voir § 3.3.2 et 3.6.2
- Génération de rapports d'équilibrage : voir § 4.13

Remarque : la clé USB doit être au format FAT32. Il est toujours possible de reformater la clé en FAT32 à l'aide d'un PC.

1.11.3 Utilisation du réseau Ethernet (Connecteurs D ou F)

- **Paramétrage de la connexion directe PC-FALCON :**

- Sur le PC : Configurer le réseau

- DHCP = Non
- Définir l'adresse IP : Par ex. : 192.168.1.10
- Masque = 255.255.255.0

- Sur FALCON :

 Raccourcis >  Paramétrage >  Réseau >

- DHCP = Non
- Définir l'adresse IP = p. ex. 192.168.1.12
Remarque : les 3 premiers nombres doivent être les mêmes (192.168.1) et le dernier différent de celui du PC (10 ≠ 12)
- Masque = 255.255.255.0

Une fois le paramétrage effectué, utiliser l'adresse IP de FALCON pour accéder aux données, p. ex., dans l'Explorateur, taper : \\192.168.1.10\Data.

- **Connexion PC-FALCON par l'intermédiaire du réseau LAN :**

- Sur le PC : Configurer le réseau

- DHCP = Oui

- Sur FALCON :

 Raccourcis >  Paramètres >  Réseau >

- DHCP = Oui

Connecter FALCON au LAN, le configurer en mode communication  et attendre qu'il reçoive son adresse IP.

L'adresse IP est disponible dans  Paramètres >  À propos.

S'il existe un DNS, il est également possible d'accéder à l'instrument par son nom. Le nom est Falcon_numéro_de_série (p. ex., Falcon_10015).

Une fois le paramétrage effectué, utiliser l'adresse IP de FALCON pour accéder aux données, p. ex., dans l'Explorateur, taper : \\Falcon_10015\Data.

1.11.4 Utilisation du Wi-Fi

Vérifier d'abord que la connexion Wi-Fi est activée :

 Raccourcis >  Paramètres >  > Wi-Fi = activé

- **Paramétrage de la connexion Wi-Fi directe PC-FALCON sans capteur WLS :**

- Sur FALCON :

-  Paramètres >  Réseau > Partie Wi-Fi

- Activé = Oui
 - Adhoc = Oui
 - SSID = My_ONEPROD_Instrument ou autre
 - Canal = 5.
 - Authentification = aucune
 - DHCP = Non
 - Définir l'adresse IP : par ex. : 192.168.1.16
Remarque : les 3 premiers nombres doivent être les mêmes (192.168.1) et le dernier différent de celui du PC (14 ≠ 16)
 - Masque = 255.255.255.0

- Sur le PC : Configurer le réseau Wi-Fi

- DHCP = Non
 - Définir l'adresse IP, p. ex. 192.168.1.14
 - Masque : 255.255.255.0
 - Parcourir la liste des réseaux Wi-Fi et choisir le SSID du FALCON.

Une fois le paramétrage effectué, utiliser l'adresse IP de FALCON pour accéder aux données, p. ex., dans l'Explorateur, taper : \\192.168.1.16\Data.

- **Paramétrage de la connexion Wi-Fi directe PC-FALCON-WLS :**

- Sur FALCON :

- Définir d'abord la connexion FALCON-WLS : voir § 1.10.2
 - Attendre la connexion du capteur (panneau d'état)

- Dans  Paramètres >  À propos, vérifier l'adresse IP WI-FI du FALCON (192.168.1.xxx avec xxx les 3 derniers chiffres du numéro de série de FALCON)

- Sur le PC : Configurer le réseau Wi-Fi

- DHCP = Non
 - Définir l'adresse IP : 192.168.1.yyy (yyy ≠ xxx)
 - Masque : 255.255.255.0
 - Parcourir la liste des réseaux Wi-Fi et choisir le SSID du FALCON (WLS_10015).

Une fois le paramétrage effectué, utiliser l'adresse IP de FALCON pour accéder aux données, p. ex., dans l'Explorateur, taper : \\192.168.1.xxx\Data.

Remarque : ce type de communication peut aussi être utilisé si le capteur WLS est éteint.

1.12 INDICATIONS D'ÉTAT

1.12.1 Résumés des états

L'état est indiqué au bas à droite de l'écran

- État général
 - Date et heure
 - Niveau de batterie de l'instrument
- Pendant une mesure analogique
 - Indication de saturation d'entrée en pourcentage de la durée.
 - Indicateur d'intégrité du capteur
- Pendant une mesure sans fil
 - Indication de saturation du capteur en pourcentage de la durée.
 - Niveau de batterie du capteur

1.12.2 État général

En cliquant sur le résumé d'état, le panneau d'état apparaît sur le côté droit de l'écran. Il affiche les informations suivantes :

- Wi-Fi :
 - Off : La connexion Wi-Fi est désactivée dans  Raccourcis >  Paramètres > 
 - Non connecté : l'instrument n'est pas connecté à un capteur WLS ou à un autre réseau Wi-Fi
 - WLS_xxxxx : l'instrument est connecté à un capteur WLS, xxxxx est le numéro de série du capteur.
 - Réseau : Le Wi-Fi est connecté à un réseau.
- Batterie du capteur : indique le niveau de la batterie du capteur WLS. Cette information n'est pas affichée si l'instrument n'est pas connecté à un capteur WLS.
- Batterie du système : indique le niveau de la batterie de l'instrument.
- Date du prochain calibrage : affiche la date conseillée pour le prochain calibrage.
- La quantité de mémoire disponible.

1.13 PANNEAU DE RACCOURCIS

Depuis n'importe quel écran, le bouton  ouvre le panneau de raccourcis. Il donne directement accès à un groupe de fonctions. La liste des fonctions disponibles dépend de l'écran où l'on se trouve.

1.13.1 Photo



- À partir du module Collecte, sur l'écran de liste des mesures : prendre une photo d'inspection
- À partir du module Équilibrage, depuis tout écran : on peut prendre une photo pour le rapport (machine équilibrée, installation du capteur, montage des masses)

Prendre une photo :



: Prendre une photo. Il faut rester immobile pendant quelques secondes.



Réglage de la luminosité.



Utilisation ou non du flash.

Gestion des photos enregistrées :



Ajouter une nouvelle photo.



Voir la photo précédente.



Voir la photo suivante.



Ajouter un commentaire à la photo courante.



Supprimer la photo courante.



L'appareil de photo ne doit pas être utilisé lorsque des câbles sont branchés sur les connecteurs C ou D (voir le chapitre Radio des Instructions de sécurité)

1.13.2 Note textuelle



- Dans le module Collecte, sur l'écran liste des mesures : saisir la note d'inspection directement à l'aide du clavier ou à partir d'une liste de notes prédéfinies. La liste de notes prédéfinies n'est disponible que si elle a été créée dans la base de données du PC (dans le menu XPR « Bibliothèques/Notes prédéfinies »)
- Dans le module Équilibrage, depuis n'importe quel écran : commentaire d'équilibrage pour le rapport

Fonctions du clavier :



- Type de clavier :
 - EN : Anglais
 - FR : Français
 - PT : Portugais
 - CN : Chinois
- Barre de sélection des caractères : si la même touche est utilisée pour plusieurs caractères (p. ex., @\$, eè, ...), une pression longue affiche ces derniers dans la barre permettant de les sélectionner.

1.13.3 Aide

 


À partir de n'importe quel écran, l'aide donne des explications sur chaque commande.

1.13.4 Note audio



Avant d'utiliser un casque, veuillez consulter les consignes de sécurité fournies avec l'instrument (en version imprimée et sur CD-ROM)



À partir du module Collecte, sur l'écran de liste des mesures : enregistrer une note audio de l'inspection.



Enregistrer : enregistrer le commentaire.

Vérifier que le volume est réglé au minimum avant d'écouter l'enregistrement



Lire : écouter le commentaire

Pour cette fonction, il faut disposer de l'adaptateur jack 3,5 mm (en option) sur le connecteur D (réf. : CPC1229000 - FALCON ECTD-JACKF).

1.13.5 Code-barres



À partir du module Collecte, sur l'écran de liste des mesures : lire le code-barres (format QR code) :

Remarques :

- Si le code n'est pas connu, le système propose de l'associer au point courant (mode apprentissage). L'association est ensuite mémorisée pour une future collecte.
- Si un point de la ronde est déjà associé au code, le système va directement à ce point.

1.13.6 Écoute du signal



Avant d'utiliser un casque, veuillez consulter les consignes de sécurité fournies avec l'instrument (en version imprimée et sur CD-ROM)



- À partir du module Collecte, sur l'écran de liste des mesures : écouter le signal du capteur
- À partir du module Collecte, sur l'écran d'affichage du signal temporel : écouter le signal enregistré

Vérifier que le volume est réglé au minimum avant de commencer à écouter

Appuyer sur  pour commencer puis régler le niveau comme souhaité.

Pour cette fonction, il faut disposer de l'adaptateur jack 3,5 mm (en option) sur le connecteur D (réf. : CPC1229000 - FALCON ECTD-JACKF).

Remarque : si on utilise un capteur triaxial, l'écoute est sur l'axe Z du capteur.

1.13.7 Pyromètre



Pour le pyromètre, veuillez consulter les consignes de sécurité fournies avec l'instrument (en version imprimée et sur CD-ROM)

À partir de n'importe quel écran, lire la température avec le pyromètre intégré

Remarques :

- À partir du module Collecte, sur l'écran Liste des mesures : si dans la configuration Mesure, « Pyromètre » = « Interne », la mesure de la température de la ronde avec type d'entrée = DC sera effectuée avec le pyromètre intégré
- Le pyromètre mesure la température moyenne dans un cercle. Le diamètre de ce cercle dépend de la distance à la cible. Le diamètre est d'environ 4 cm à une distance de 50 cm.
Avertissement : en raison de la distance entre la cellule pyrométrique et la source laser, le cercle est décentré de 3 cm.

1.13.8 Stroboscope



Pour le stroboscope, veuillez consulter les consignes de sécurité fournies avec l'instrument (en version imprimée et sur CD-ROM)

- À partir de n'importe quel écran, lire la vitesse de rotation à l'aide du stroboscope
- À partir du module Collecte, sur l'écran de liste des mesures : vérifier ou régler la vitesse de rotation de la machine
- À partir du module Collecte, sur l'écran d'affichage du spectre : vérifier ou régler la vitesse de rotation de la machine



Réglage fin. Une pression continue accélère la modification



Réglage rapide. Une pression continue accélère la modification



Diviser ou multiplier la valeur par 2.



Régler la durée du flash : la valeur par défaut est 5 degrés. Plus la durée est longue, plus le flash est lumineux, mais plus la cible sur le rotor est floue. Cette valeur est réglable de 0,5 à 15°.



Cette fonction n'est accessible que dans le module de Collecte.

- Pour une machine à vitesse de rotation variable: la mesure de la vitesse de rotation de la machine est mise à jour par la valeur du stroboscope.
- Pour une machine avec une vitesse de rotation fixe: la vitesse de rotation de la machine est mise à jour par la valeur du stroboscope. **Dans ce cas, au moment du déchargement, la nouvelle vitesse de rotation est utilisée pour mettre à jour le réglage initial dans NEST**

Remarques :

- Il est conseillé de démarrer avec une fréquence supérieure à la rotation et de diminuer progressivement jusqu'à l'arrêt du repère du rotor.
- L'unité par défaut est définie dans les paramètres « Affichage du spectre » (voir § 2.5)
- Une fois que le repère est arrêté, afin de s'assurer que l'on ne se trouve pas sur un sous-multiple de la rotation, utiliser **x2**, le repère doit apparaître 2 fois. Utiliser **÷2** pour revenir à la fréquence initiale.

1.13.9 Copie d'écran



Depuis n'importe quel endroit, vous pouvez enregistrer une copie d'écran. Les images sont sauvegardées dans le dossier « Copies d'écran ». Connecter le PC à FALCON pour les copier (voir § 1.11).

1.13.10 Paramètres



Voir le CHAPITRE 2.

1.13.11 Accueil



Il est possible de revenir à l'écran d'accueil depuis n'importe quel écran.

1.14 GESTION DE LA BATTERIE



Pour la gestion de la batterie, veuillez consulter les consignes de sécurité fournies avec l'instrument (en version imprimée et sur CD-ROM)

1.14.1 Recharge de la batterie


En cas d'utilisation d'une batterie neuve, la laisser en charge pendant au moins 10 heures afin d'obtenir une charge complète. Ne pas utiliser l'instrument avant 2 à 3 heures de charge. La durée de charge habituelle est d'environ 6 heures lorsque l'instrument est hors tension.

- Recharge de la batterie :
 - Connecter l'instrument au chargeur fourni.
 - Brancher le chargeur sur le secteur. L'instrument se met automatiquement sous tension. Lorsqu'il est en mode charge, on peut continuer à l'utiliser. Pour une recharge plus rapide, il est conseillé de mettre l'instrument hors tension. Une recharge complète nécessite environ 6 heures.

Il est conseillé de débrancher le chargeur du secteur lorsque l'on ne l'utilise pas.

1.14.2 Remplacement de la batterie


- Consignes de sécurité
 - Ne pas utiliser d'autres batteries que celles de type PIL1133 fournies pour FALCON et identifiées sous le nom 01dB Metravib WILPA 2344A

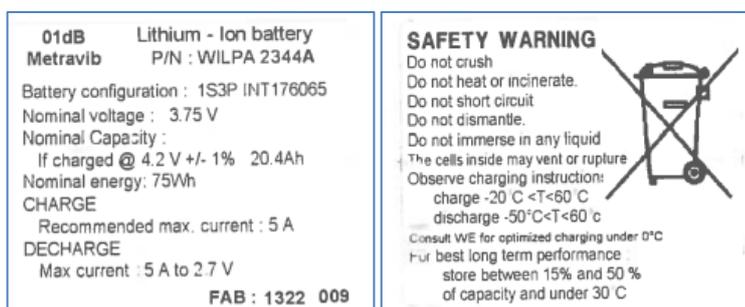

- Ne pas ouvrir ou démonter le pack de batteries. Le pack intègre des protections et un assemblage indispensables pour la sécurité qui en aucun cas ne doivent être modifiés.
- Le pack batterie est interchangeable uniquement à des fins de maintenance. L'autonomie du pack est suffisante pour assurer une journée de travail continue. Le pack ne doit pas être changé périodiquement pour augmenter artificiellement l'autonomie. Le pack n'est pas prévu pour ce mode d'utilisation qui entraînerait une usure mécanique dangereuse.
- Ne pas court-circuiter les bornes du connecteur batterie. Pour la sécurité, le pack batterie est équipé en interne d'un fusible non ré-armable. Un court-circuit rend le pack batterie inutilisable.
- Respecter les plages de tension, courant et températures inscrites sur l'étiquette de la batterie.
- Ne pas exposer la batterie à l'eau ou à la condensation.
- Ne pas placer la batterie dans le feu ou à proximité de toute autre source de température (>70°C). Cette action peut provoquer une surchauffe voir un démarrage d'incendie. Ce type d'utilisation peut en outre conduire à une perte de performance et une réduction sensible de la durée de vie de la batterie.
- Déconnecter la batterie et le chargeur immédiatement lors d'une situation suivante :
 - odeur inhabituelle
 - température anormalement élevée

- Consignes pour le remplacement :

- Retirer la batterie :
 - Desserrer les 2 vis de la trappe de la batterie.

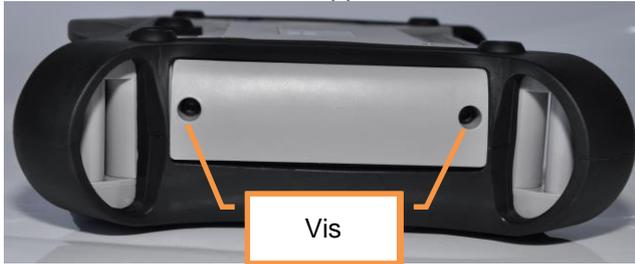

- Retirer le connecteur en tirant doucement sur les deux conducteurs. Il doit venir facilement. Dans le cas d'une résistance anormale, ne pas forcer et appeler le SAV.
- Retirer la batterie.
- Lors de la mise en place de la batterie, bien veiller à ne pas coincer ou écraser les câbles d'alimentation.
- Respecter l'orientation du pack batterie. La sortie fil du pack doit être disposée du côté du connecteur pour éviter tout écrasement par la trappe de fermeture.



- Lors de l'insertion de la batterie, bien veiller à ne pas blesser le gainage du pack. L'insertion doit se faire sans forcer exagérément. Dans le doute, ressortir la batterie et vérifier que rien ne bloque son insertion.
- Respecter l'orientation du connecteur. Le détrompage doit être orienté vers le haut.



- Pour insérer le connecteur, le maintenir par les conducteurs pour plus de facilité.
- Veillez à ce que les conducteurs du pack ne soient pas écrasés lors de la remise en place de la trappe batterie en les repoussant vers la droite.



1.15 FONCTION AFFICHAGE ET CONTRÔLE À DISTANCE

Procédure pour prendre le contrôle de FALCON à partir d'un PC :

- Installer Real VNC Viewer ® sur le PC
- FALCON doit au préalable être connecté au PC par le réseau Ethernet (voir § 1.11.3) ou Wi-Fi (voir § 1.11.4).
- Pour travailler également avec le capteur WLS, utiliser la configuration « paramétrage connexion Wi-Fi directe PC-FALCON-WLS ».
- Exécuter Real VNC Viewer ®
- Définir l'adresse du serveur d'entrée : Adresse IP de FALCON ou nom de son hôte (p. ex., Falcon_10015) s'il existe un DNS.
- Il est alors possible de contrôler FALCON depuis le PC.

Remarque : il est possible de protéger cet accès à l'aide d'un mot de passe : voir § 2.10.

CHAPITRE 2. CONFIGURATION GÉNÉRALE

Accès :  Panneau de raccourcis >  Paramètres

2.1 COLLECTE



- Possibilité de protéger* la modification de certaines données d'une ronde : pictogramme de position du capteur, image du lieu ou du point, code-barres, vitesse de rotation pour mesure par tachymètre
- Possibilité de protéger* les fonctions « Supprimer » et « Réinitialiser » pour les rondes qui n'ont pas été déchargées.
- Sélection du type de données affichées lors de l'acquisition : barre de progression uniquement, niveau global, spectre ou signal temporel

* La protection est appliquée si l'on définit un mot de passe à la dernière ligne de >  Paramètres >  À propos (voir § 2.8)

2.2 MESURE



- Alimentation de l'acquisition permanente ou non : Si cette option est réglée sur OUI, les composants de l'acquisition sont alimentés en permanence. Si elle est réglée sur NON, son alimentation est activée uniquement quand une mesure doit être réalisée, mais cela nécessite une courte période d'attente avant la stabilisation du signal. L'avantage d'une alimentation permanente est la rapidité avec laquelle elle permet d'effectuer de nombreuses mesures. Mais la consommation électrique sera légèrement plus élevée, et donc l'autonomie de l'instrument sera plus courte.
- Durée de stabilisation IEPE : possibilité d'augmenter le délai pré-mesure pour les capteurs IEPE ayant une longue durée de stabilisation.
Unité = seconde.
AVERTISSEMENT : quand on choisit le type d'entrée IEPE, un courant constant est fourni (source de courant : 4 mA – 23 DC). Il est important de vérifier que le système utilisé est compatible.
- Pyromètre :
 - Externe : la température est mesurée sur l'entrée DC
 - Interne : la température est mesurée avec le pyromètre intégré
- Unité du pyromètre : °C / °F
- Nombre de voies de mesure :
 - Mono : la mesure est toujours réalisée sur la voie 1 (connecteur A) pour les capteurs filaires ou sur l'axe Z pour le capteur sans fil WLS.
 - Multi : les mesures sont réalisées sur les voies 2 à 4 pour la configuration accéléromètre triaxial compatible (connecteur B) et sur les voies 1 à 4 autrement (connecteurs A et B)
Remarque : l'instrument n'a que l'option 1 voie filaire, le mode « Multi » n'est pas effectif si « Liaison accéléromètre » est réglé sur « Sans fil ».
- Liaison accéléromètre :
 - Filaire : l'accéléromètre est connecté sur le connecteur A ou B
 - Sans fil : utiliser le capteur WLS (voir le paragraphe 1.10.2).

Remarque : Le paramétrage de la liaison accéléromètre n'est pas utilisé pour les mesures synchrones avec l'entrée tachymétrique (par ex., le module Équilibrage)

2.3 CAPTEUR SANS FIL



Les consignes relatives à la première connexion sont présentées au paragraphe 1.10.2.

Si la communication est mauvaise ou impossible, vérifier les points suivants :

- Vérifier que le capteur est sous tension et si la LED bleue est fixe (en recherche de connexion) ou clignotante (connecté à un instrument)
- Vérifier sur FALCON que la connexion Wi-Fi est activée :
 Raccourcis >  Paramètres >  > Wi-Fi = activé
- Vérifier que FALCON est configuré pour fonctionner avec un capteur WLS :
 Raccourcis >  Paramètres >  > Liaison accéléromètre = Sans fil
- Vérifier que le numéro de série du capteur est bien celui déclaré dans FALCON
 Raccourcis >  Paramètres >  Capteur sans fil
- Vérifier avec une distance plus courte et sans obstacle entre le capteur et l'instrument.
- Si la connexion est OK et que la communication est mauvaise, cela peut être dû à un autre réseau Wi-Fi utilisant le même canal. Essayer d'en utiliser un autre :
 Raccourcis >  Paramètres >  Capteur sans fil :
 - Modifier le numéro de canal uniquement en cas de transmission de mauvaise qualité
 - *Sélectionner un autre numéro de canal dans la liste : 1, 6 ou 11*
ATTENTION : la version du firmware du WLS doit être la version v1.08 ou une version plus récente.
 Pour la mise à jour du firmware du WLS voir § 5.6
 - Maintenir le capteur sous tension à proximité de l'instrument
 - Appuyer sur « Enregistrer ».
 - Cela prendra quelques secondes avant que le capteur ne redémarre sur le nouveau canal.

On peut également utiliser la fonction test  qui renvoie :

- L'état du test (succès ou échec)
- La version du logiciel interne du WLS
- La version du matériel du WLS
- La sensibilité de chacune des 3 voies

2.4 TACHYMÈTRE



Premier onglet : Configuration du tachymètre

- Réglage des paramètres du tachymètre :
 - Gamme d'entrée : sélectionner la gamme en fonction du signal tachymétrique : +/-10 V, 0/-24 V, 0/+24 V
 - Couplage :
 - DC : paramétrage par défaut
 - AC : un filtre passe-haut de 0,3 Hz est appliqué. Il peut être utilisé si la composante DC du signal change pendant la mesure (par exemple : signal d'une sonde de proximité lors des phases de montée / descente de régime). Si le couplage AC est sélectionné, la fonction configuration automatique ne sera pas accessible.
 - Pente de déclenchement : - (déclenchement sur pente négative) ou + (déclenchement sur pente positive)
 - Seuil de déclenchement : valeur en volt déclenchant le top de tour. Elle doit être comprise entre -24 et +24 et être située dans la gamme d'entrée.
 - Hystérésis : valeur en volt au-dessus (si pente = -) ou en dessous (si pente = +) du seuil de déclenchement à laquelle réarmer le système pour le prochain déclenchement.
- Fonctions :
 -  Configuration Auto : fonction pour régler automatiquement le seuil et l'hystérésis du déclenchement. Cette fonction n'est pas disponible si Couplage = AC.
 -  Test : en utilisant cette fonction, l'alimentation du capteur est activée. Si le paramétrage est correct, le voyant vert est allumé , et on doit lire la valeur correcte de la vitesse de rotation.

Deuxième onglet : afficher le signal. En cas de paramétrage difficile, cela vous aidera à ajuster les paramètres et à vérifier le signal tachymétrique.

- Choisir d'abord la durée dans la liste en fonction de la gamme de vitesse de rotation.
-  Voir le signal : en utilisant cette fonction, l'alimentation du capteur est allumée et le signal est affiché.

À partir des 2 onglets, enregistrer le nouveau paramétrage, sortir en cliquant sur la fonction « Enregistrer »  .

« Annuler »  : sortir sans modification des paramètres.

2.5 AFFICHAGE DU SPECTRE



Définir le type d'amplitude, l'unité du spectre et la vitesse de rotation :

- Amplitude des spectres : Linéaire, Exponentielle, dB
- Unité de fréquence et de vitesse de rotation : Hz, RPM, Ordre
Remarque : si « Ordre » est sélectionné, il est nécessaire d'avoir une vitesse de rotation différente de 0 pour la machine. Dans ce cas, l'axe des fréquences du spectre est exprimé en Hz.
- Amplitude de l'accélération, de la vitesse, du déplacement absolu ou du déplacement relatif : RMS, Crête ou Crête-Crête. Sélectionner le type d'amplitude à afficher sur le spectre pour chaque grandeur.
- Unité d'accélération, de vitesse, de déplacement absolu ou relatif : sélectionner l'unité d'amplitude à afficher sur le spectre pour chaque grandeur.
- Conversion des spectres : Aucune ou conversion Accélération, Vitesse ou Déplacement. Ce paramètre est utilisé dans le module Collecte.
- Conversion des enveloppes : Aucune ou conversion Accélération, Vitesse ou Déplacement. Ce paramètre est utilisé dans le module Collecte.
- Masquer 0 Hz sur le spectre enveloppe: sélectionner Oui pour masquer le 0 Hz sur le spectre enveloppe. Cela est nécessaire principalement dans le cas d'une échelle linéaire étant donné que l'amplitude de la raie à 0 Hz est habituellement supérieure aux autres.

2.6 APPAREIL PHOTO



Définir l'accès au lecteur de codes-barres et à l'appareil photo. L'accès à l'appareil photo peut être protégé par mot de passe (la protection s'applique si l'on définit un mot de passe à la dernière ligne de >  Paramètres >  À propos).

2.7 ÉCRAN TACTILE



- Paramétrage de la luminosité de l'écran
- Calibrage de l'écran  : il peut être nécessaire de régler le calibrage. Cliquer précisément en face de chaque croix apparaissant sur l'écran avec une pointe douce et fine, puis cliquer à nouveau sur l'écran. Pour enregistrer le nouveau paramétrage, sortir en cliquant sur la fonction « Enregistrer » .

Remarque : si l'état du calibrage ne permet pas d'utiliser l'écran tactile, il est possible de connecter une souris sur le port G et de l'utiliser pour atteindre l'écran de calibrage. Utiliser l'écran tactile pour le calibrer.

2.8 À PROPOS



Affichage de :

- Version du produit : Firmware principal, DSP, matériel
- Numéro de série de l'instrument
- Adresses réseau
- Informations sur la licence :
 - Nombre de voies : 1, 2 ou 4 (Applicable aux capteurs filaires, le capteur sans fil WLS est toujours utilisable en tri-axe)
 - Appareil photo : Oui ou Non
 - Wi-Fi : Oui ou Non
 - Collecte : Oui ou Non
 - Auto-contrôleur : Oui ou Non
 - Premium : Oui ou Non
 - Diagnostic : Oui ou Non
 - Équilibrage : Oui ou Non
 - Réponse en fréquence : Oui ou Non (version future)
 - Montée/descente : Oui ou Non (version future)
 - Surveillance : Oui ou Non (version future)
 - Off-route : Basic ou Expert
 - Temporel long : Oui ou Non
 - Facteur défaut : Standard ou ED (spécifique)
 - Date de validité : date ou illimité

Saisie de :

- Numéro de licence pour mettre à niveau l'instrument
- Mot de passe pour protéger l'accès à certains paramètres :
 - Dans Collecte : voir § 2.1
 - Dans Appareil photo : voir § 2.6
 - Dans Réseau : voir § 2.10

2.9 DATE – LANGUE



Saisie de :

- Date : le format doit être JJ/MM/AAAA
- Heure : le format doit être HH:MM
- Fuseau horaire : sélectionner le fuseau horaire dans la liste
- Heure d'été/d'hiver : Oui ou Non
- Langue : sélectionner dans la liste
- Définir le format de la date et de l'heure
- Format de la date : JJ/MM/AAAA ou MM/JJ/AAAA
- Format de l'heure : 12 ou 24

2.10 RÉSEAU



Accès par réseau (fonction « Contrôle et affichage à distance »)

- Mot de passe : pour protéger l'accès distant à partir d'un PC (voir § 1.15)

Accès à distance :

- Adresse du serveur : saisir l'adresse du serveur RDP.
- Login : nom d'utilisateur
- Mot de passe : mot de passe correspondant

Ethernet :

Paramètres de configuration Ethernet : pour plus d'informations, voir § 1.11.3.

- DHCP : Oui ou Non
- Si DHCP = NON, on a accès à :
 - Adresse IP
 - Masque
 - Passerelle (en option)
 - DNS (en option)

Wi-Fi :

Paramètres de configuration Wi-Fi : pour plus d'informations, voir § 1.11.4

- Activé : Oui ou Non
- Mode adhoc : Oui ou Non
- SSID : Saisir votre SSID ou utiliser la fonction  « Parcourir les réseaux » pour afficher les réseaux disponibles.
- Canal par défaut (pour le mode adhoc uniquement) : 1, 6, 11. La valeur par défaut est 6.
- Authentification : sélectionner dans la liste
- Cryptage : sélectionner dans la liste
- Clé : saisir la clé de cryptage
- DHCP : Oui ou Non
- Si DHCP = NON, on a accès à :
 - Adresse IP
 - Masque
 - Passerelle (en option)
 - DNS (en option)

2.11 GESTION DES DONNÉES



Pour supprimer toutes les données d'un module particulier (Collecte ou Équilibrage) ou pour effacer toutes les données de l'appareil.



Réinitialiser Collecte : supprime toutes les données du module Collecte



Réinitialiser Équilibrage : supprime toutes les données du module Équilibrage



Réinitialisation complète : supprime toutes les données de l'instrument



Réinitialiser le paramétrage : retour à la configuration initiale de l'instrument



Les données sont supprimées de façon définitive.



Exporter le fichier journal : crée un fichier journal d'évènements dans le dossier « Export ». Ce fichier pourra être utilisé par le support d'Acoem pour le dépannage.

2.12 MISE À JOUR DU FIRMWARE



Il est conseillé d'effectuer au préalable une sauvegarde de la mémoire de l'instrument.

Pour plus d'informations, voir § 5.4

- Copier le logiciel de mise à jour (fichier .czip) sur une clé USB.
Remarques :
 - Le fichier .czip doit être sur la racine de la clé USB
 - La clé ne doit contenir qu'un seul fichier de mise à jour.
 - La clé doit être au format FAT32, le format NTFS n'est pas reconnu. Il est toujours possible de reformater la clé au format FAT32.
- Relier le système à sa source d'alimentation.
- Connecter la clé USB au connecteur G de FALCON.
-  Raccourcis >  Paramètres >  Mise à jour firmware
- Cliquer sur « Lecture clé USB ».
- Une fois que le nouveau firmware est détecté, cliquer sur « Mise à jour firmware ».
- Attendre le redémarrage du système.

2.13 AUTO TEST



Exécuter les tests sur les éléments principaux de l'instrument. L'opération prend environ 3 mn. Pour vérifier le capteur WLS, il est d'abord nécessaire de le relier à l'instrument (voir § 1.10.2).

2.14 CALIBRATION



Cet écran donne des informations sur la calibration de chaque voie.

La sensibilité ne peut être calibrée que par du personnel habilité.

On peut utiliser une fonction interne  « Calibrage de l'offset » pour améliorer la précision des mesures DC.
Remarque : pour cette opération, la température ambiante doit être comprise entre 20 et 25 °C.

2.15 GESTION DE LA BATTERIE



- Définition de la durée en minutes avant la mise en veille et l'arrêt. On peut définir cette valeur afin de désactiver la mise en veille ou l'arrêt automatique.
- Possibilité de désactiver le Wi-Fi pour rallonger la durée de vie de la batterie.

CHAPITRE 3.

MODULE COLLECTEUR

3.1 INTRODUCTION



Le module Collecte est utilisé pour exécuter des programmes de mesures chargés à partir du logiciel de maintenance conditionnelle NEST. Ces programmes de mesures sont communément appelés des *rondes*. Une fois que les mesures sont effectuées, les données sont déchargées vers le PC pour post-traitement et stockage dans la base de données.

Il y a 2 niveaux de fonctions :

- Collecte Advanced
- Collecte Premium

Il existe également 2 options possibles :

- Signal temporel long pour augmenter la durée d'acquisition
- Diagnostic : gestion de machine créée par le module de configuration de machine NEST à l'aide du mode optionnel « Diagnostic automatique ».

	Collecte Advanced	Collecte Premium
Niveau global	OK	OK
Spectre *	6 400 lignes	102 400 lignes
Enveloppe	OK	OK
Zoom	Non	OK
Mesure vectorielle (spectrephasé)	OK	OK
Temporel (sans l'option signal temporel long)	8K échantillons	64K échantillons
Option signal temporel long *	Non	Option

* Pour des informations détaillées sur les limites :

- Spectre : voir § 6.2.1
- Signal temporel long : voir § 6.2.2




Pour démarrer le module, cliquer sur  à partir de l'écran d'accueil.

Pour l'organisation des écrans, voir le chapitre suivant.

3.2 ORGANISATION DU MODULE



Liste des rondes : voir § 3.4

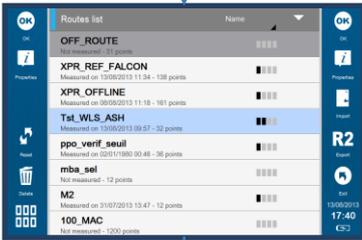



Liste des mesures : voir § 3.5






Acquisition : voir § 3.5.2



Diagnostic : voir § 3.5.4

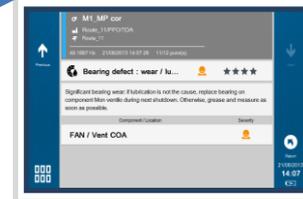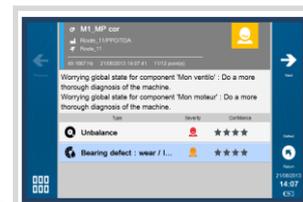

Affichage des mesures : voir § 3.5.3

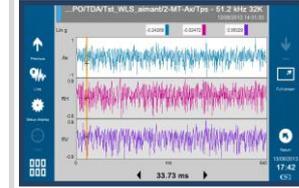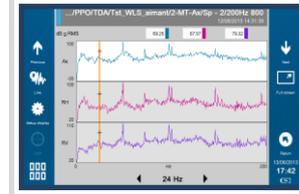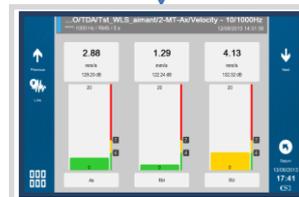

Exploration des rondes : voir § 3.5.7



3.3 CHARGER UNE RONDE

Se référer à la documentation NEST ou XPR pour voir comment créer une ronde.

3.3.1 Avec une connexion directe au PC

- Sur FALCON :
 - Définir la connexion entre le PC et FALCON : voir § 1.11
 - Depuis l'écran d'accueil de FALCON, sélectionner le module « Communication » : 
- Sur le PC (pour plus d'informations, voir la documentation NEST) :
 - Exécuter le logiciel NEST : 
 - Saisir votre nom d'utilisateur et mot de passe
 - Charger une ronde avec plusieurs machines :
 - Sélectionner le module Collecte : 
 - Onglet « Collecteur » : Sélectionner « Liaison directe » et le type de connexion :
 - USB : si vous connectez le connecteur H de FALCON à un port USB du PC. Le PC sélectionne automatiquement l'instrument connecté et le crée dans la liste si nécessaire.
 - Ethernet : si vous connectez FALCON et le PC sur le même réseau (Ethernet ou Wi-Fi). Dans ce cas, il est nécessaire d'« Ajouter » ou de « Modifier » un collecteur dans la liste à l'aide des informations suivantes :
 - Numéro de série de FALCON (par ex., 10015)
 - Adresse :
 - Adresse IP (p. ex. 192.168.0.1)
 - ou
 - Nom DNS (p. ex., Falcon_10015)
 - Une fois que la connexion est définie, la ligne est surlignée en orange et vous pouvez aller dans l'onglet « NEST → Instrument ».
 - Onglet « NEST → Instrument » : Sélectionner les rondes à charger
 - Cliquer sur la fonction « Charger » de la barre de menus et attendre que l'opération soit terminée.
 - *Charger directement une machine*
 - *Connecter le connecteur H de FALCON à un port USB du PC*
Remarque: seul le mode de liaison USB peut être utilisé dans ce cas.
 - *Depuis le module Supervision machine  ou le module Setup machine , sélectionner une machine et cliquer sur la fonction contextuelle « Envoyer vers l'instrument ».*
- Sur FALCON : sortir du module « Communication » et aller dans le module « Collecte ».

3.3.2 À l'aide d'un fichier intermédiaire

- Sur le PC (pour plus d'informations, voir la documentation NEST) :
 - Exécuter le logiciel NEST : 
 - Saisir votre nom d'utilisateur et mot de passe
 - Sélectionner le module Collecte : 
 - Onglet « Collecteur » :
 - Sélectionner « Via fichiers intermédiaires »
 - Sélectionner l'instrument dans la liste (le créer si nécessaire avec la fonction « Ajouter »)
 - Onglet « NEST → Instrument » : Sélectionner les rondes à charger
 - Cliquer sur la fonction « Charger » de la barre de menus et attendre que l'opération soit terminée.
 - NEST crée un fichier par ronde :
 - Les fichiers se trouvent dans : My_document/NEST

- Le nom du fichier est : Nom-ronde_nom-base-de-données_nom-ordinateur.zld
- Copier le fichier :
 - Dans le dossier « Import » d'une clé USB
ou
 - Directement dans le dossier « Import » de la mémoire de l'instrument (voir § 6.1)
- Sur FALCON :
 - Aller dans le module « Collecte »
 - Si vous utilisez une clé USB, l'insérer dans le port G sous la trappe
 - Cliquer sur Importer 
 - Sélectionner la ronde à importer.

3.4 ÉCRAN LISTE DES RONDES

Cet écran présente toutes les rondes chargées dans l'instrument. La première « OFF_ROUTE » est spécifique et toujours présente. Elle sert à effectuer des mesures sur des machines qui n'ont pas été chargées à partir du PC. Pour plus d'informations, voir § 0.

Les autres rondes sont listées en-dessous. En haut de l'écran, on peut sélectionner l'un des critères de tri suivant :

- Nom
- Nombre de points
- Pourcentage réalisé
- Date de dernière mesure
- Date du chargement
- Date du déchargement

Fonctions de l'écran :



OK : Aller à la ronde sélectionnée

Remarque : la version Auto-contrôleur ne donne accès qu'au ronde n'ayant qu'une seule machine.



Propriétés : affichage des propriétés de la ronde sélectionnée :

- Nom
- Base de données source : nom de l'ordinateur et de la base de données
- Date du chargement
- Date de la mesure
- Date du déchargement
- Nombre de machines
- Nombre de points mesurés
- Achèvement en %
- Nombre de points total
- Mémoire utilisée



Import : importer une ronde d'une clé USB ou de la mémoire interne. Voir § 3.3.2



Export : exporter une ronde vers une clé USB ou vers la mémoire interne. Voir § 3.6.2



Réinitialiser : effacer toutes les mesures de la ronde sélectionnée. Il est possible de protéger cette fonction pour les rondes qui n'ont pas été déchargées (voir § 2.1).



Supprimer : supprimer la ronde sélectionnée. Il est possible de protéger cette fonction pour les rondes qui n'ont pas été déchargées (voir § 2.1).



Sortir : revenir à l'écran d'accueil.

3.5 ÉCRAN LISTE DES MESURES

Cet écran affiche les points et la liste des mesures à effectuer si on utilise la fonction  Acquisition.

Le groupe de points affichés ensemble dépend de :

- Du nombre de voies de l'instrument
- Du paramétrage du point défini sur le PC
- Du paramétrage de l'instrument

Pour plus d'informations, voir § 0.

Fonctions de l'écran :



Acquisition : Voir § 3.5.2



Précédent : Revenir au groupe de points précédent



Suivant : Aller au groupe de points suivant



Voir : Voir la mesure sélectionnée. Pour plus d'informations, voir § 3.5.3.
Remarque : si la mesure n'est pas réalisée, l'acquisition sera affichée en temps réel.



Navigation : Parcourir les machines et les points de la ronde en mode liste ou en mode carte. Pour plus d'informations, voir § 3.5.7.



Diagnostic : Obtenir le diagnostic de la machine directement après la mesure. Cette fonction nécessite que la machine soit créée par le module de configuration de machine NEST à l'aide du mode optionnel « Diagnostic automatique ». Pour plus d'informations, voir § 3.5.4.



Réinit. : Réinitialiser toutes les mesures du groupe de points.



Rondes : Revenir à la liste des rondes.

Pour la ronde « OFF_ROUTE », avec un FALCON ayant l'option Offroute Expert :



Accéder aux fonctions supplémentaires OFF_ROUTE : voir § 3.7



Supprimer: supprimer la mesure sélectionnée. La dernière ne peut pas être effacée.



Créer mesure: ajouter une mesure en utilisant un modèle: voir § 3.7.4



Modifier: modifier les propriétés de la mesure sélectionnée: voir § 3.7.5



Retourner à la 1^{ère} page de fonctions.

Fonctions du volet de raccourcis  :



Photographie d'inspection : voir § 3.5.5.



Note d'inspection : voir § 3.5.5.



Note d'inspection audio : voir § 3.5.5.



Identification du point avec le QRcode : voir § 1.13.5.



Écouter le signal du capteur : voir § 1.13.6.




Utiliser le pyromètre pour mesurer la température : voir § 3.5.6.



Utiliser le stroboscope pour mesurer la vitesse de rotation : voir § 3.5.6.

3.5.1 Description de l'en-tête

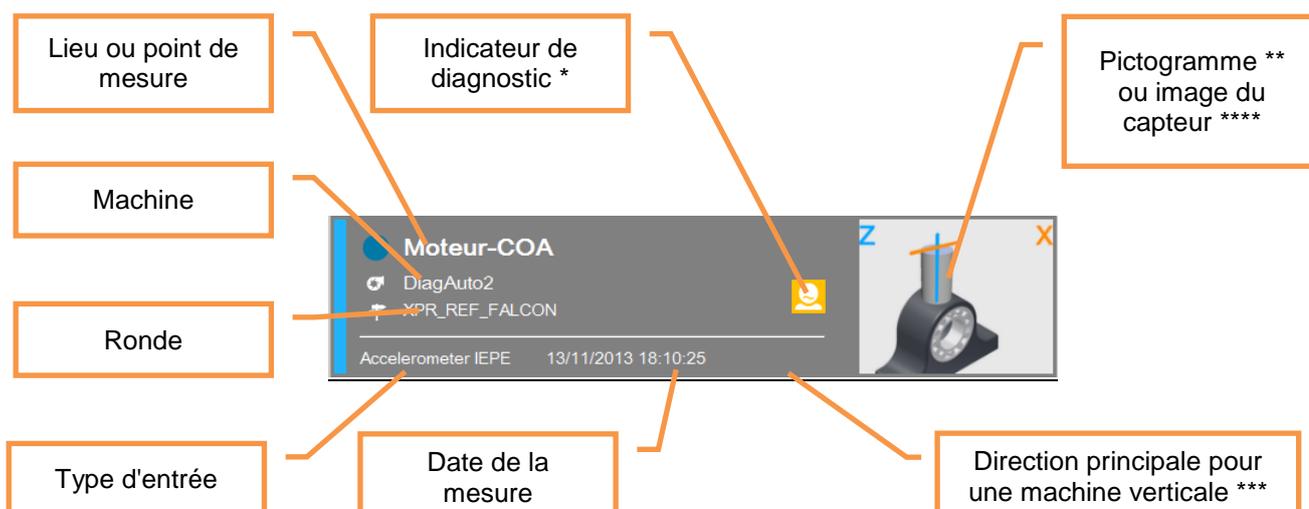

Remarques :

* Uniquement pour une machine créée par le module de configuration de machine NEST à l'aide du mode optionnel « Diagnostic automatique ».

** Pictogramme ou photo du capteur :

- Pictogramme de position :

- Pour la mesure triaxiale, il est d'abord nécessaire de sélectionner le pictogramme indiquant la position du capteur sur le palier. Cette opération n'est requise que lors de la première mesure, car la sélection est enregistrée dans la base de données du PC quand la ronde est déchargée.

Pour la définir, cliquer sur  et sélectionner le pictogramme du capteur correspondant à la position du capteur sur le palier. Pour le capteur WLS, l'axe X est indiqué par le logo ACOEM ou ONEPROD et un point à la base du capteur.

- Pour un arbre horizontal et les directions Axiale (A), Horizontale (H) and Verticale (V)



- Pour un arbre horizontal et les directions Axiale (A), Radiale oblique 1 (1) et Radiale oblique 2 (2)




- Pour un arbre vertical et les directions Axiale (A), Radiale principale (//) et Radiale perpendiculaire (P ou ⊥)



*** Dans le module de configuration machine de NEST, il est possible d'indiquer, pour chaque machine, la définition de la direction principale (par ex., Nord-Sud...)

- Pour une mesure mono-axe, un pictogramme est affiché à titre d'information :

- Pour un arbre horizontal :

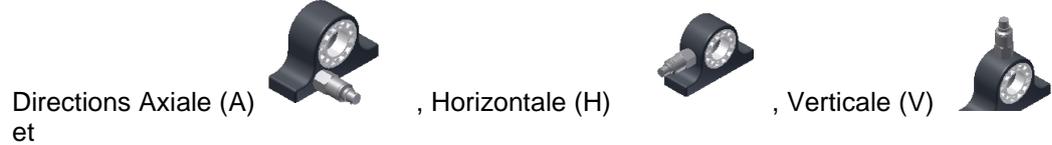

Direction Radiale oblique 


- Pour un arbre vertical :



**** Photographie de la position du capteur : il est possible de remplacer le pictogramme par une photo du capteur.

- Cliquer sur le pictogramme
- Sélectionner l'onglet « Image de la position du capteur »
- Cliquer sur  la fonction « Nouvelle photo »
- Prendre la photo 
- Enregistrer 

Exemple d'en-tête comportant une photo de capteur

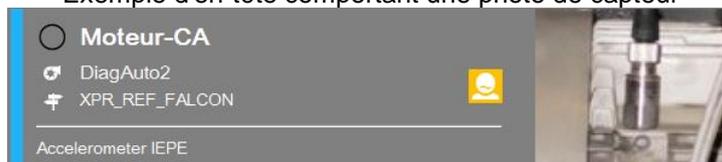

3.5.2 Acquisition



L'instrument effectue en une seule fois toutes les mesures ayant le même type d'entrée pour tous les points regroupés ensemble.

Les règles d'association des voies sont expliquées au paragraphe 0.

Barre d'avancement :

Lors de l'acquisition, deux barres d'avancement successives sont utilisées :

- L'acquisition elle-même :  La barre est jaune, sa durée dépend de la configuration de la mesure. Quand elle est terminée, vous pouvez retirer le capteur.
- Le traitement :  La barre est blanche. La majorité du traitement s'effectue lors de l'acquisition. Le traitement restant ne prend généralement pas plus de 2 secondes.

Pour les machines avec un diagnostic automatique, un message contextuel s'affiche pendant le calcul spécifique au diagnostic.

Affichage durant l'acquisition :

Il est possible de sélectionner le type d'affichage utilisé pendant l'acquisition (voir § 2.1).

Les choix possibles sont :

- Barre d'avancement uniquement
- Niveau global
- Spectre
- Signal temporel



Par défaut, la 1^{ère} mesure du type sélectionné est affichée lors de l'acquisition. Pour afficher une autre mesure du même type, la sélectionner avant l'acquisition.

Informations sur l'état :

L'état est indiqué au bas à droite de l'écran

- Pendant une acquisition analogique
 - Indication de saturation d'entrée en pourcentage de la durée
 - Indicateur d'intégrité du capteur
- Pendant une mesure sans fil
 - Indication de saturation du capteur en pourcentage de la durée.
 - Niveau de batterie du capteur

Message sur l'état :

Si un défaut est détecté lors de l'acquisition, un message contextuel s'affiche à la fin de l'acquisition.

Il indique l'état de chaque voie.

3.5.3 Voir les mesures



Cette fonction permet d'afficher le résultat de la mesure sélectionnée. Si l'acquisition n'a pas encore été réalisée, elle affiche directement les valeurs en temps réel.

Il existe 3 types d'affichage :

- Niveau global
- Spectre
- Signal temporel

Chacun est disponible pour 1, 2, 3 ou 4 voies.

Pour les spectres et les temporels, un premier clic sur une courbe sélectionne cette dernière comme la courbe courante, un 2^e clic définit un curseur. *Le curseur est automatiquement positionné sur le maximum de la courbe autour de la zone du clic.* Il peut alors être déplacé avec les fonctions ◀ et ▶.

Fonctions de l'écran :



Mesure suivante : aller directement à la mesure suivante de l'écran de liste des mesures.



Mesure précédente : aller directement à la mesure précédente de l'écran de liste des mesures.



Mesure en temps réel : passer en mode mesure en temps réel.  revenir au mode enregistré. Le mode temps réel est sélectionné directement si aucune acquisition n'est enregistrée.

Remarque : la mesure temps réel utilise la sensibilité affectée à cette mesure et non pas celle de la 1^{ère} mesure du groupe utilisée pour l'acquisition du groupe de mesure.

 


Plein écran : afficher la courbe sélectionnée en mode plein écran.  revenir à l'affichage multi-courbe.



Sélection du type de curseur :

- Simple (spectre et temporel)
Indications :
 - En bas : fréquence
 - En haut : amplitude
- Double (spectre et temporel)



Sélection du curseur actif

Indications :

- En bas : distance entre les 2 curseurs
- En haut :
 - Spectre : valeur RMS ou équivalente entre les 2 curseurs
 - Temporel : amplitude
- Harmonique (spectre uniquement)
La fréquence fondamentale du curseur est automatiquement ajustée à la fréquence vraie du maximum par interpolation. Les fréquences harmoniques en coïncidence avec un maximum de la courbe sont marquées avec le signe □.
Indications:
 - En bas : fréquence fondamentale
 - En haut : amplitude à la fréquence fondamentale
- Bande latérale (spectre uniquement)
Le curseur central et le 1er curseur latéral sont automatiquement ajustées à la fréquence vraie du maximum par interpolation. Les fréquences latérales en coïncidence avec un maximum de la courbe sont marquées avec le signe □.

 Sélection du curseur actif, central ou latéral

. Indications:

- En bas : fréquence centrale et distance
- En haut : amplitude à la fréquence centrale



Zoom + : applique zoom de facteur 2 autour de la position du curseur.



Zoom - : retour au facteur de zoom précédent.



Affichage du paramétrage : modifier le paramétrage de l'affichage :

- Échelle : linéaire, logarithmique ou dB (pour l'affichage du spectre uniquement)
- Cadrage :
 - Multiple : les limites de l'axe Y sont les mêmes pour toutes les courbes
 - Simple : les limites de l'axe Y sont calculées séparément pour chaque courbe
- Unité : accélération, vitesse ou déplacement (pour l'affichage du spectre uniquement)



Affichage orbite (uniquement lorsque 2 temporels sont affichés). Si un curseur double est actif, l'orbite est construite à partir des signaux compris entre les 2 curseurs.



Retour : retour à l'écran de liste des mesures.

Fonctions du panneau de raccourcis  :



Écouter le signal du capteur : voir § 1.13.6



Utiliser le stroboscope pour mesurer la vitesse de rotation : voir § 3.5.6 (pour l'affichage du spectre uniquement).

3.5.4 Exécuter le diagnostic automatique



Cette fonction permet d'obtenir le diagnostic de la machine directement après la mesure. Cette fonction nécessite que la machine soit créée par le module de configuration de machine NEST à l'aide du mode optionnel « Diagnostic automatique ».

Les informations fournies par le diagnostic sont les suivantes :

- Un pictogramme présentant l'état général de la machine :
 -  L'état de la machine est bon
 -  L'état de la machine est encore acceptable
 -  L'état de la machine n'est pas acceptable
- La fréquence de rotation et le nombre de points de mesure utilisés pour générer le diagnostic
- Le commentaire relatif à l'état général
- La liste des défauts détectés avec, pour chacun :
 - Le type
 - La gravité :
 -  Défaut mineur
 -  Défaut à surveiller
 -  Défaut à corriger
 - Le niveau de confiance dans le diagnostic :
 - * suspect
 - ** probable
 - *** très probable
 - **** certain

Fonctions de l'écran :



Suivant : voir directement le diagnostic de la machine suivante.



Précédent : voir directement le diagnostic de la machine précédente.



Retour : retour à l'écran de liste des mesures.



Défaut : voir les détails du défaut sélectionné. Les informations suivantes sont fournies pour le défaut :

- Type de défaut
- Sa gravité (voir ci-dessus)
- Le niveau de confiance (voir ci-dessus)
- La liste des composants ou lieux de la machine où le défaut est observé avec le niveau de gravité.

Fonctions de l'écran « Détails du défaut » :



Suivant : aller directement au défaut suivant.



Précédent : aller directement au défaut précédent.



Retour : retour à l'écran Diagnostic.

Remarque : la vitesse de rotation est un paramètre très important pour obtenir un bon résultat. Si la vitesse de rotation réelle n'est pas correcte, il est possible de la mesurer à nouveau pour une machine à vitesse variable ou de la modifier à l'aide du stroboscope.

Ce réglage est également possible avec une machine à vitesse fixe. Dans ce cas, la nouvelle vitesse de rotation est utilisée pour mettre à jour la configuration initiale dans NEST.

3.5.5 Informations d'inspection

Fonctions du panneau de raccourcis :

Il est possible d'ajouter des informations d'inspection à l'aide des fonctions accessibles depuis le panneau de raccourcis :



-  Photo de l'inspection : voir également § 1.13.1.
Les photos peuvent être téléchargées comme pièces jointes à la date de mesure de la machine et visibles dans le rapport d'expertise NEST et dans la fenêtre XPR « Informations mesure », onglet « Annexe ».



- Note d'inspection : voir également § 0.
La note d'inspection est téléchargée comme pièce jointe à la date de mesure de la machine et visible dans la fenêtre XPR « Informations mesure », onglet « Avis ».



- Note d'inspection audio : voir § 0.
La note d'inspection audio est téléchargée comme pièce jointe à la date de mesure de la machine et visible dans le mode « Opérations » de XPR, onglet « Archive ».

3.5.6 Mesures spécifiques (Pyromètre, Stroboscope)



Mesure de la température avec le pyromètre



Pour le pyromètre, veuillez consulter les consignes de sécurité fournies avec l'instrument (en version imprimée et sur CD-ROM)

Dans configuration Mesure (voir § 2.2), si « Pyromètre » = « Interne », la mesure de la température de la rondelle avec type d'entrée = DC sera effectuée avec le pyromètre intégré.

- Un avertissement s'affiche avant l'activation du rayon laser. Assurez-vous que personne ne se tienne dans le champ de visée.
- Pointer le laser en direction de la cible (Avertissement : en raison de la distance entre la cellule pyrométrique et la source laser, le cercle est décentré de 3 cm à droite de la cible).
- Appuyer sur  pour lancer l'acquisition

Voir également § 1.13.7.



Vitesse de rotation à l'aide du stroboscope intégré



Pour le stroboscope, veuillez consulter les consignes de sécurité fournies avec l'instrument (en version imprimée et sur CD-ROM)

Si la machine est configurée en « vitesse variable », il est possible de mesurer la vitesse de rotation à l'aide du stroboscope intégré.

Pour plus d'informations, voir § 1.13.8.

3.5.7 Navigation dans la ronde



Cette fonction permet de voir le contenu de la ronde. Deux modes sont disponibles :



Mode liste : pour voir les machines de la ronde ou les points d'une machine dans l'ordre de mesure.



Mode carte : pour voir les machines et les sous-emplacements sur la photo de leur emplacement ou le point positionné sur la photo de la machine de la même façon que pour la supervision des machines dans NEST.

Symboles utilisés :

- Type d'éléments :
 -  Emplacement ou sous-emplacement. Dans la liste, il pointe la 1^{ère} machine d'un emplacement.
 -  Machine
 -  Point
- Complétude de la mesure :
 -  Non mesurée
 -  En cours
 -  Terminée
- État de l'alarme ou de l'avis du diagnostic
 -  OK ou Bon
 -  Alarme ou Encore acceptable
 -  Danger ou Pas acceptable
 -  Erreur
- Indicateur supplémentaire en mode Liste
 -  Note d'inspection au format texte
 -  Note d'inspection au format audio
 -  Photo d'inspection
 -  Machine configurée avec diagnostic

Fonctions de l'écran :



Aller à l'écran « Liste des mesures » correspondant à l'élément sélectionné dans la liste ou sur la carte



Monter au niveau supérieur (point > machine > sous-emplacement > ... > emplacement)



Descendre à l'élément sélectionné dans la liste ou sur la carte.



Aller au mode Liste



Aller au mode Carte. Ce mode n'est pas disponible dans la ronde « OFF_ROUTE » (voir § **Erreur ! Source u renvoi introuvable.**)



Rechercher : saisir une chaîne de caractères et rechercher dans la liste la prochaine machine comprenant cette chaîne. Cette fonction n'est disponible qu'en mode Liste uniquement.



Revenir à la liste des rondes

Les fonctions suivantes ne sont accessibles que dans la ronde « OFF_ROUTE » Voir § 3.7)



Effacer : effacer la machine sélectionnée.



Renommer : changer le nom de la machine sélectionnée.



Accès aux fonctions supplémentaires OFF_ROUTE. Elle n'est disponible qu'en mode Liste



Créer une nouvelle machine en utilisant un modèle de point : voir § 3.7.3



Copier la machine sélectionnée vers le presse-papiers. La machine peut ensuite être collée dans OFF_ROUTE



Aller directement à OFF_ROUTE



Revenir à la 1^{ère} page de la fonction.

3.5.8 Organisation des voies

Il est possible d'utiliser FALCON avec un capteur WLS ou avec 1 à 4 voies câblées.

L'association point-voie dépend :

- Du paramétrage de l'instrument : voir § 2.2.
 - Nombre de voies filaires : Mono ou Multi
 - Liaison accéléromètre : Accéléromètre filaire ou sans fil (capteur WLS)
- Du nombre de voies optionnelles de l'instrument : voir § 2.8, Informations sur la licence
- Du type d'entrée de mesure
- De la configuration des points de mesure : (arbre horizontal ou vertical, lieu et direction de la mesure)* :
 - Compatible avec une mesure triaxiale : pour la mesure triaxiale, l'instrument regroupe 1 à 3 points de la même machine avec :
 - le même lieu
 - une direction compatible avec une mesure triaxiale, c.-à-d. :
 - Pour un arbre horizontal :

- direction de mesure axiale, horizontale et verticale

Exemple :

Point	Lieu	Direction
Pt1-Ax	NDE	Axiale (Ax)
Pt1-H	NDE	Horizontale (H)
Pt1-V	NDE	Verticale (V)

ou

- direction de mesure axiale, radiale oblique 1 et radiale oblique 2

Exemple :

Point	Lieu	Direction
Pt1-Ax	NDE	Axiale (Ax)
Pt1-O1	NDE	Radiale oblique (1)
Pt1-O2	NDE	Radiale oblique (2)

- Pour un arbre vertical : direction axiale, radiale principale et radial perpendiculaire

Exemple :

Point	Lieu	Direction
Pt1-Ax	NDE	Axiale (Ax)
Pt1-RM	NDE	Radiale principale (M)
Pt1-RP	NDE	Radiale perpendiculaire (P)

- Non compatible avec une mesure triaxiale : tous les autres cas ou 4 points au même lieu.

Exemple : 4 points sur 2 paliers

Point	Lieu	Direction
Pt1-H	MOTEUR	Aucune (-)
Pt1-V	MOTEUR	Aucune (-)
Pt2-H	MOTEUR	Aucune (-)
Pt2-V	MOTEUR	Aucune (-)

* La direction de l'arbre de la machine, le lieu et la direction de la mesure sont automatiquement créés dans le module de configuration de machine de NEST. Pour les machines créées dans XPR, cela doit être effectué manuellement et l'arbre est considéré comme étant horizontal.

Les règles sont les suivantes :

- Capteur WLS (Liaison accéléromètre = Sans fil)
 - Type d'entrée de mesure = Accéléromètre IEPE ou Accéléromètre AC
 - *Nombre de voies de mesure = Multi*
 - Configuration des points compatible avec une mesure triaxiale : l'association point-voie est réalisée en fonction du pictogramme de position du capteur.
 - Configuration des points non compatible avec une mesure triaxiale : la mesure est impossible.
 - *Nombre de voies de mesure = Mono : toutes les mesures sont faites sur l'axe Z du WLS*
Remarque : dans ce cas, il n'est pas indispensable de définir les lieux et les directions pour utiliser le capteur WLS.
 - Type d'entrée de mesure ≠ Accéléromètre IEPE ou Accéléromètre CA : voir « Entrées filaires »
- Entrées filaires (Liaison accéléromètre = filaire)
 - Instrument avec option 4 voies et configuré sur « Multi » :
 - Type d'entrée de mesure = Accéléromètre IEPE ou Accéléromètre AC
 - Configuration des points compatible avec une mesure triaxiale : l'association point-voie est réalisée sur les voies 2 à 3 (connecteur B) en fonction du pictogramme de position du capteur
 - Configuration des points non compatible avec une mesure triaxiale : l'association point-voie est réalisée sur les voies 1 à 4 en fonction de l'ordre des points dans la ronde.
 - Type d'entrée de mesure ≠ Accéléromètre IEPE ou Accéléromètre AC : l'association point-voie est réalisée sur les voies 1 à 4 en fonction de l'ordre des points dans la ronde.
 - Instrument avec option 2 voies et configuré sur « Multi » : l'association point-voie est réalisée sur les voies 1 et 2 pour 2 points ayant le même emplacement en fonction de l'ordre dans la ronde
 - Instrument avec 1 voie ou configuré sur « Mono » : toutes les mesures sont effectuées sur la voie 1 (connecteur A)

Remarques :

- Si aucun lieu n'est défini, les points sont mesurés l'un après l'autre sur la voie 1 (connecteur A)
- S'il y a plus de 4 points au même lieu, les points sont mesurés l'un après l'autre sur la voie 1 (connecteur A)
- Mesure bivoie MVP : la mesure est effectuée sur la voie 1 (connecteur A) et sur la voie 2 (connecteur B) pour un instrument avec l'option 2 ou 4 voies.

Astuce : pour une mesure câblée

- Si vous devez sélectionner un pictogramme de position pour un capteur triaxial, la mesure est réalisée sur le connecteur B (voies 2 à 3).
- Sinon, les mesures sont effectuées de gauche à droite sur les voies 1 à 4.

3.6 DÉCHARGER LES MESURES VERS NEST

3.6.1 Avec une connexion directe au PC

- Sur FALCON :
 - Définir la connexion entre le PC et FALCON : voir § 1.11.
 - Depuis l'écran d'accueil de FALCON, sélectionner le module « Communication » : 
- Sur le PC (pour plus d'informations, voir la documentation NEST)
 - Exécuter le logiciel NEST : 
 - Saisir votre nom d'utilisateur et mot de passe
 - Sélectionner le module Collecte : 
 - Onglet « Collecteur » : Sélectionner « Liaison directe » et le type de connexion :
 - USB : si vous connectez le connecteur H de FALCON à un port USB du PC. Le PC sélectionne automatiquement l'instrument connecté et le crée dans la liste si nécessaire.
 - Ethernet : si vous connectez FALCON et le PC sur le même réseau (Ethernet ou Wi-Fi). Une fois que la connexion est définie, la ligne est surlignée en orange et vous pouvez aller dans l'onglet « Instrument → NEST ».
 - Onglet « Instrument → NEST » : vous pouvez voir la ronde de l'instrument. Sélectionner les rondes à télécharger
 - Cliquer sur la fonction « Télécharger » dans la barre de menus et attendre que l'opération soit terminée.

3.6.2 À l'aide d'un fichier intermédiaire

- Sur FALCON :
 - Aller dans le module « Collecte »
 - Si vous utilisez une clé USB, l'insérer dans le port G sous la trappe
 - Sélectionner la ronde à exporter.
 - Cliquer sur Exporter 
 - Un fichier est créé dans le dossier Export de la clé USB ou sur la mémoire interne de l'instrument si on n'utilise pas de mémoire USB. Le nom du fichier est : ONEPROD_xxxx_nom-Ronde_AAAAMMJJ-HHMMSS.zdl, où xxxx est le numéro de série et AAAAMMJJ-HHMMSS la date de la dernière mesure.
- Sur le PC (pour plus d'informations, voir la documentation NEST)
 - Connecter la mémoire contenant le fichier zdl au PC ou copier le fichier sur le PC.
 - Exécuter le logiciel NEST : 
 - Saisir votre nom d'utilisateur
 - Sélectionner le module Collecte : 
 - Onglet « Collecteur » :
 - Sélectionner « Via fichiers intermédiaires »
 - Sélectionner l'instrument dans la liste (le créer si nécessaire avec la fonction « Ajouter »)
 - Onglet « Instrument → NEST » :
 - Cliquer sur la fonction « Ajouter » dans la barre de menus
 - Sélectionner le fichier .zdl à télécharger
 - Sélectionner la ronde à télécharger
 - Cliquer sur la fonction « Télécharger » dans la barre de menus
 - Attendre que l'opération soit terminée.

3.7 OFF_ROUTE

« OFF_ROUTE » (signifie HORS_RONDE) est une ronde spécifique. Elle sert à effectuer des mesures sur des machines qui ne sont pas chargées à partir du PC.

À tout moment, il est possible de créer une nouvelle machine en copiant/collant toute machine depuis une ronde standard ou depuis la ronde « OFF_ROUTE » elle-même.

L'option *Off_route Expert* (si incluse dans la licence) donne également accès aux fonctions :



Création d'une nouvelle machine à partir d'un point modèle



Création d'une nouvelle mesure sur un groupe de points à partir d'un modèle



Modification des propriétés d'une mesure

Remarques :

- Les mesures faites en mode Off-Route ne peuvent pas être déchargées dans NEST sans son option Collecte.
- Le mode OFF_ROUTE ne permet pas la navigation sur une carte.
- Vous pouvez charger une ronde spécifique utilisée comme modèle pour vos mesures OFF_ROUTE.

3.7.1 Copier/coller une machine à partir d'une ronde standard

À partir d'une ronde standard, écran Liste des mesures :



Ouvrir l'explorateur de rondes



Si vous êtes en mode Carte, sélectionner le mode Liste



Si vous êtes dans une liste de points machine, aller au niveau supérieur pour afficher la liste des machines



Afficher les fonctions supplémentaires

Sélectionner la machine à copier dans la liste



Copier la machine sélectionnée vers le presse-papiers



Aller directement dans OFF_ROUTE



Coller la machine à la fin de la liste. Si la machine existe déjà, 3 chiffres sont ajoutés en fin de nom



Utiliser cette fonction pour modifier le nom de la machine



Revenir à l'écran « Liste des mesures » pour effectuer les mesures

3.7.2 Copier/coller une machine dans OFF_ROUTE

Dans OFF_ROUTE, écran Liste des mesures :



Ouvrir l'explorateur de rondes



Si vous êtes dans une liste de points machine, aller au niveau supérieur pour afficher la liste des machines



Afficher les fonctions supplémentaires

Sélectionner la machine à copier dans la liste



Copier la machine sélectionnée vers le presse-papiers



Coller la machine à la fin de la liste. Si la machine existe déjà, 3 chiffres sont ajoutés en fin de nom



Utiliser cette fonction pour modifier le nom de la machine



Revenir à l'écran « Liste des mesures » pour effectuer les mesures

3.7.3 Création d'une machine dans la ronde OFF_ROUTE

Dans la ronde OFF_ROUTE, depuis l'écran « Liste de mesure » :



Aller dans l'écran de navigation.



Si la liste des points de la machine est affiché, remonter au niveau liste des machines.



Afficher les fonctions supplémentaires



Créer une nouvelle machine à partir d'un point modèle
Les 3 onglets doivent être renseignés avant de créer la machine :

Onglet 1 – Définition machine :

- Nom de la machine : jusqu'à 20 caractères. Si le nom existe déjà celui-ci sera réindexé au moment de la création de la machine.
- Abrégé de la machine : jusqu'à 12 caractères.
- Nombre de points par groupe : les points de mesure peuvent être groupés par 1, 2, 3 ou 4 pour faire des mesures simultanées.
- Type de groupe 3 points (si le champ précédent est égale à 3) :
 - Ax, RH, RV (Tri-axe sur arbre horizontal): les groupes de points sont créés pour être compatibles pour des mesures faites sur arbre horizontal avec un capteur triaxial WLS (sans fil) ou un capteur filaire (voies 2, 3 et 4 sur le connecteur B).
 - AX, R=, R[⊥] (Tri-axe sur arbre vertical) : idem avec des directions compatibles pour un arbre vertical.
 - Autre (Mesure sur les voies 1, 2 et 3) : mesures simultanées sur les voies 1, 2 et 3
- Nombre de groupes : nombre de groupes de points à créer. Valeur max : 24.
- Nom du groupe : indiquer les 1ers caractères à utiliser pour le nommage des groupes et des points. Jusqu'à 12 caractères.
- Mesure vitesse de rotation : sélectionner si la vitesse de rotation est à mesurer et comment elle est mesurée :
 - Non (Vitesse de rotation fixe) : la vitesse de rotation n'est pas mesurée.
 - Tachymètre : la vitesse de rotation est mesurée avec tachymètre sur le connecteur C
 - Clavier : la valeur est entrée au clavier.
 - DC: la vitesse de rotation est mesurée à partir d'une tension continue sur le connecteur A
 Remarque : dans tous les cas il est possible d'ajuster la valeur avec le stroboscope.
- Unité vitesse de rotation : HZ ou RPM
- Sensibilité : en mv/unit lorsque « DC » est sélectionné
- Vitesse de rotation de la machine : valeur par défaut si la vitesse n'est pas mesurée.

Onglet 2 – Liste des points : cet onglet affiche la liste des points créés en fonction des données de l'onglet 1. Si certains ne sont pas nécessaires, il est possible de les désélectionner.

Tab 3 – Point modèle : cet onglet permet de sélectionner le point modèle. Ce point peut être choisi dans la ronde OFF_ROUTE ou dans toute autre ronde présente dans l'instrument. Il est possible de désélectionner certaines mesures. La sélection faite est appliquée à l'ensemble de la machine.

Remarque : une ronde avec des modèles prédéfinis est fournie sur le CD (voir § 3.7.6).

Depuis les onglets, la fonction « Enregistrer »  crée la nouvelle machine. « Annuler »  sort sans effectuer la création.

3.7.4 Création d'une nouvelle mesure sur un groupe de points OFF_ROUTE

Dans la ronde OFF_ROUTE, depuis l'écran « Liste de mesure » :

- Afficher les fonctions supplémentaires



Ajouter une nouvelle mesure sur un groupe de points à partir d'un modèle de mesure. Ce modèle peut être choisi dans les mesures de la ronde OFF_ROUTE ou dans toute autre ronde présente dans l'instrument. La sélection est appliquée à tous les points du groupe de mesure.

Remarques :

- Pour les entrées de type Accéléromètre, Vélocimètre ou Autre entrée dynamique, il est aussi possible de choisir si le capteur est alimenté (IEPE) ou non (AC).
- une ronde avec des modèles prédéfinis est fournie sur le CD (voir § 3.7.6).

La fonction « Enregistrer »  crée la nouvelle mesure. « Annuler »  sort sans effectuer la création.

3.7.5 Modifier une mesure sur un groupe de points in OFF_ROUTE

Dans la ronde OFF_ROUTE, depuis l'écran « Liste de mesure » :

- Afficher les fonctions supplémentaires



Modifier les propriétés de la mesure sélectionnée.

Remarques :

- Si la mesure a des propriétés différentes pour les différents points du groupe, la modification est faite sur la base du 1^{er} point. Dans ce cas un message d'avertissement est affiché.
- Si une mesure est déjà faite, les propriétés peuvent être affichées mais ne peuvent pas être modifiées.

Pour faire une modification, il faut d'abord réinitialiser les mesures du groupe avec la fonction  de l'écran liste de mesures.

- La fonction « Modifier » n'est pas accessible pour les machines avec diagnostic automatique

Les propriétés sont affichées sur 2 à 3 onglets :

3.7.5.1 Onglet 1 1 Entrées – Type de mesure

- Nom de la mesure : jusqu'à 20 caractères. Si le nom existe déjà celui-ci sera réindexé au moment de la création de la mesure.
- Type d'entrée : sélectionner l'élément correspondant au type de capteur utilisé. La liste est :
 - Accéléromètre IEPE
 - Accéléromètre AC
 - Vélocimètre IEPE
 - Vélocimètre AC
 - Déplacement AC

Note : si le paramètre est Déplacement relatif ou Position (Sonde de proximité) la gamme d'entrée est [-24 to 0V], si le paramètre est Déplacement absolu la gamme d'entrée est [-10 to +10V].

 - IEPE (autre)
 - AC (autre)
 - Entrée DC
 - Entrée tachy
 - Entrée clavier

- Unité d'entrée* :
 - Pour accéléromètre: g, m/s²
 - Pour vélocimètre: in/s, mm/s
 - Pour déplacement AC: mils, μm
 - Pour les autres types, l'unité est la même que l'unité paramètre.
- Sensibilité* : pour chaque point du groupe en mV/unité d'entrée.

* champ uniquement accessible pour la 1^{ère} mesure du groupe. Cette valeur sera utilisée pour les autres mesures du groupe.

- Type de mesure :
La sélection donne soit accès à une mesure d'une valeur scalaire :
 - Niveau global
 - Facteur de défaut roulement (DEF)
 - Kurtosis
 - Position
 ... soit un signal:
 - Spectre
 - Enveloppe
 - Spectre phasé
 - Temporel

Remarque : la liste dépend du type d'entrée.

Type de mesure	Type d'entrée					
	Accel	Véloc.	Dépl.	Autre	DC	Clavier
Niveau global	<input checked="" type="checkbox"/>					
DEF	<input checked="" type="checkbox"/>					
Kurtosis	<input checked="" type="checkbox"/>					
Position			<input checked="" type="checkbox"/>			
Temporel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Spectre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Enveloppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Spectre phasé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Les onglets 2 et 3 dépendent du type de mesure sélectionné.

- Référence 0 dB : pour les niveaux globaux et spectres affichés en dB.
- Paramètre mesuré : la liste dépend du type d'entrée:

Type d'entrée	Paramètre
Accéléromètre	Accélération, Vitesse vibratoire, Déplacement absolu Facteur de défaut, Kurtosis
Vélocimètre	Vitesse vibratoire, Déplacement absolu
Déplacement	Déplacement relatif, Déplacement absolu Position
Autre	Autre (pour gérer tout autre types de paramètres)
DC	Vitesse de rotation, Pression, Débit, Température, Autre
Clavier	Vitesse de rotation, Pression, Débit, Température, Autre

* Le choix Déplacement absolu est seulement disponible pour les mesures de niveau global. Pour les spectres et les temporels, la valeur par défaut est Déplacement relative. Si les spectres et les temporels sont associés à niveau global en déplacement absolu l'échelle d'entrée est [-10, 10 V], autrement elle est [-24, 0 V].

- Unité paramètre : la liste dépend du paramètre :

Accélération	g, m/s ²
Vitesse vibratoire	mm/s, in/s
Déplacement absolu	μm, mils
Facteur de défaut	DEF
Déplacement relatif	μm, mils
Position	μm, mils
Vitesse de rotation	Hz, RPM
Pression	Bar, PSI
Débit	m ³ /s, l/s, kg/s
Température	°C, °F
Kurtosis	Ku
Autre	-

3.7.5.2 Onglets 2 et 3 pour les mesures de type « Spectre »

Onglet « Spectre »

- Filtre passe haut : Aucun, 2 Hz (120 CPM), 10 Hz (600 CPM)
Remarque : « Aucun » n'est pas accessible en cas d'intégration :
 - Entrée = accéléromètre et paramètre = vitesse ou déplacement absolu
 - Entrée = Vélocimètre and paramètre = déplacement absolu
- Gamme de fréquence : 80 kHz (4800 kRPM), 40 kHz (2400 kRPM), 20 kHz (1200 kRPM), 10 kHz (600 kRPM), 5 kHz – 300 kRPM), 2 kHz (120 kRPM), 1 kHz (60 kRPM), 500 Hz (30 kRPM), 200 Hz (12 kRPM), 100 Hz (6000 RPM), 50 Hz (3000 RPM)
- Nombre de lignes : 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12.8k, 25.6k, 51.2k, 102.4k
Limitations:
 - Si licence = Advanced : 6400 max
 - Si 3 ou 4 voies : 51.2k max
 - Si zoom ≠ 1 : 25.6k max
 - Si Mode d'analyse = Synchronne : 6400 lignes
- Fenêtrage : Hanning, Rectangulaire, Flat-top
- Moyennage : Linéaire, Pic
- Nombre de moyennes : 1 to 4096
- Recouvrement : 0%, 50%, 75 %
Remarque : les spectres avec 100 lignes sont fait avec 0% de recouvrement, les 200 lignes avec 0 ou 50%
- Facteur de zoom : x1, x2, x4, x8, ..., x128
- Fréquence centrale zoom : Valeur en Hz (Si zoom ≠ x1)

Onglet "Déclenchement" :

- Source de déclenchement : Libre, Signal, Tachymètre
Si le déclenchement est fait avec le tachymètre, les paramètres de déclenchement sont définis dans la configuration générale de l'instrument : voir § **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**2.4
Si le déclenchement est fait sur le signal :
 - En mode capteur filaire, le déclenchement est fait sur la voie 2 si le mode tri-axe est utilisé sinon il fait sur la voie 1.
 - En mode capteur sans fil le déclenchement est fait sur l'axe Z du capteur.

- Analyse : normal, synchrone
Si Source de déclenchement = Libre, le mode d'analyse est forcé à Normal.
En mode Synchrone, le spectre est limité à 6400 lignes.
- Mode de déclenchement : Première moyenne seulement, Chaque moyenne
En mode Synchrone, le Mode de déclenchement est forcé à Chaque moyenne
- Niveau de déclenchement : Valeur en unité paramètre
Utilisé si le déclenchement est fait sur le signal
- Pente de déclenchement : + ou -
Utilisé si le déclenchement est fait sur le signal
- Hystérésis : Valeur en unité paramètre
Utilisé si le déclenchement est fait sur le signal. Cette valeur est utilisée pour réarmer la mesure de la moyenne suivante et éviter les déclenchements intempestifs.
- Délai : valeur en ms
Si Source de déclenchement \neq Libre
Entrée une valeur négative pour avoir un pré-déclenchement.
Les limitations sont 32K échantillons pour un pré-déclenchement et 2M échantillons pour un post-déclenchement.

3.7.5.3 Onglet 2 pour les mesures de type « Enveloppe »

Onglet « Enveloppe »

- Filtre passe haut : Aucun, 2 Hz (120 CPM), 10 Hz (600 CPM)
Remarque : « Aucun » n'est pas accessible en cas d'intégration :
 - Entrée = accéléromètre et paramètre = vitesse ou déplacement absolu
 - Entrée = Vélomètre and paramètre = déplacement absolu
 - Gamme de fréquence d'entrée : 80 kHz (4800 kRPM), 40 kHz (2400 kRPM), 20 kHz (1200 kRPM), 10 kHz (600 kRPM), 5 kHz – 300 kRPM), 2 kHz (120 kRPM), 1 kHz (60 kRPM), 500 Hz (30 kRPM), 200 Hz (12 kRPM), 100 Hz (6000 RPM), 50 Hz (3000 RPM)
 - Nombre de lignes : 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400
 - Fenêtrage : Hanning, Rectangulaire, Flat-top
 - Moyennage : Linéaire, Pic
 - Nombre de moyennes : 1 to 4096
 - Recouvrement : 0 %, 50 %, 75 %
 - Largeur filtre passe-bande : « Gamme de fréquence d'entrée » divisée par 2, 4, 8 ... ,128
 - Fréquence centrale filtre passe-bande : valeur en Hz
- Remarques :
- Le filtre passe-bande défini est appliqué au signal avant démodulation
 - Les bornes du filtre passe-bande défini doivent être dans les limites 0 - Gamme de fréquence d'entrée
 - La fréquence maxi du spectre enveloppe résultant est « Largeur du filtre passe-bande »/2

3.7.5.4 Onglet 2 pour les mesures de type « Spectrephasé »

Onglet « Spectrephasé »

- Filtre passe haut : Aucun, 2 Hz (120 CPM), 10 Hz (600 CPM)
Remarque : « Aucun » n'est pas accessible en cas d'intégration :
 - Entrée = accéléromètre et paramètre = vitesse ou déplacement absolu
 - Entrée = Vélocimètre and paramètre = déplacement absolu
- Gamme de fréquence : 40 kHz (2400 kRPM), 20 kHz (1200 kRPM), 10 kHz (600 kRPM), 5 kHz – 300 kRPM), 2 kHz (120 kRPM), 1 kHz (60 kRPM), 500 Hz (30 kRPM), 200 Hz (12 kRPM), 100 Hz (6000 RPM), 50 Hz (3000 RPM)
- Nombre de lignes : 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400
- Nombre de moyennes : 1 to 4096
- Remarques :
 - La mesure de phase nécessite d'utiliser aussi l'entrée tachy comme référence de phase
 - Les paramètres de déclenchement sont définis dans la configuration générale de l'instrument : voir § 2.4

3.7.5.5 Onglets 2 et 3 pour les mesures de type « Temporel »

Onglet « Temporel »

- Filtre passe haut : Aucun, 2 Hz (120 CPM), 10 Hz (600 CPM)
Remarque : « Aucun » n'est pas accessible en cas d'intégration :
 - Entrée = accéléromètre et paramètre = vitesse ou déplacement absolu
 - Entrée = Vélocimètre and paramètre = déplacement absolu
- Fréquence d'échantillonnage : 204.8 kHz, 102.4 kHz, 51.2 kHz, 25.6 kHz, 12.8 kHz, 5.12 kHz, 2.56 kHz, 1.28 kHz, 512 Hz, 256 Hz
- Nombre d'échantillons : 256, 512, 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K, 64K.
Avec l'option temporelle longue : 128 K, 256 K, 512 K, 1 M, 2 M et 4 M
Limitations :
 - Si licence = Advanced : 8K max
 - Si Déclenchement ≠ Libre : 16K max
 - Avec l'option temporelle longue : jusqu'à 80s réparties sur le nombre de voies d'acquisition ou 4,096K échantillons. Pour plus de détails voir § 6.2.2
- Moyennage : Linéaire
- Nombre de moyennes : 1 to 4096
La valeur est forcée à 1 si Déclenchement = Libre

Onglet « Déclenchement » :

- Source de déclenchement : Libre, Signal, Tachymètre
Si le déclenchement est fait avec le tachymètre, les paramètres de déclenchement sont définis dans la configuration générale de l'instrument : voir § 2.4.
Si le déclenchement est fait sur le signal :
 - En mode capteur filaire, le déclenchement est fait sur la voie 2 si le mode tri-axe est utilisé sinon il fait sur la voie 1.
 - En mode capteur sans fil le déclenchement est fait sur l'axe Z du capteur.

- Niveau de déclenchement : Valeur en unité paramètre
Utilisé si le déclenchement est fait sur le signal
- Pente de déclenchement : + ou -
Utilisé si le déclenchement est fait sur le signal
- Hystérésis : Valeur en unité paramètre
Utilisé si le déclenchement est fait sur le signal. Cette valeur est utilisée pour réarmer la mesure de la moyenne suivante et éviter les déclenchements intempestifs.
- Délai : valeur en ms
Si Source de déclenchement \neq Libre
Entrée une valeur négative pour avoir un pré-déclenchement.
Les limitations sont 32K échantillons pour un pré-déclenchement et 2M échantillons pour un post-déclenchement.

3.7.5.6 Onglets 2 et 3 pour les mesures de type « Niveau global »

Onglet « Niveau global »

- Filtre passe haut : Aucun, 2 Hz (120 CPM), 10 Hz (600 CPM)
Remarque : « Aucun » n'est pas accessible en cas d'intégration :
 - Entrée = accéléromètre et paramètre = vitesse ou déplacement absolu
 - Entrée = Vélocimètre and paramètre = déplacement absolu
- Filtre passe-bas* : 300 Hz (18 kCPM), 1 kHz (60 kCPM), 2 kHz (120 kCPM), 3kHz (180 kCPM), 20 kHz (1200 kCPM), 40 kHz (2400 kCPM)
- Détection* : RMS, Crête vrai ou équivalent, Crête à crête vrai ou équivalent
- Mémorisation max : Oui ou Non
N'est pas affiché si Entrée = Clavier
- Durée de mesure (s) : 1 à 20 s
N'est pas affiché si Entrée = Clavier

* N'est pas affiché si Entrée = DC, Tachymètre ou Clavier

Onglet « Alarme »

- Type d'alarme : définit le type d'alarme à appliquer au paramètre.
 - Sans
 - Haut : 
 - Bas : 
 - Hors fenêtre : 
 - Dans fenêtre : 
- Seuils: valeurs en unité paramètre.
Remarque : les valeurs doivent être décroissantes du haut vers le bas de l'écran. Exemple, pour le type d'alarme « Haut », le « seuil de danger » doit être \geq au « seuil d'alarme ».

3.7.5.7 Onglets 2 et 3 pour les mesures de type « Facteur de défaut »

Onglet « Facteur de défaut »

- Durée de mesure (s) : 1 à 20 s

Onglet «Alarme » : idem Niveau global

Les valeurs recommandées sont :

- Type alarme : Haut
- Seuil d'alarme : 6 DEF
- Seuil de danger : 9 DEF

3.7.5.8 Onglets 2 et 3 pour les mesures de type « Kurtosis »

Onglet « Kurtosis »

- Filtre passe-haut* : valeur en Hz
- Filtre passe-bas * : valeur en Hz

* entrer les valeurs au clavier.

Filtre passe-haut : de 50 Hz à 1/2 la valeur du filtre passe-bas.

Filtre passe-bas: de 2 x filtre passe-haut à 20 kHz. Sa valeur minimale est 500 Hz

- Temps de cycle (s): 1 à 5

Onglet «Alarme » : idem Niveau global

3.7.5.9 Onglets 2 et 3 pour les mesures de type « Position »

Onglet « Position »

- Mémorisation max : Oui ou Non
- Durée de mesure (s) : 1 à 20 s

Onglet «Alarme » : idem Niveau global

3.7.6 Comment importer les modèles dans FALCON

Des nouvelles machines ou des nouvelles mesures peuvent être ajoutées dans la ronde OFF_ROUTE en utilisant des modèles de point ou de mesure. Le modèle peut être choisi dans la ronde OFF_ROUTE ou dans toute autre ronde présente dans l'instrument.

Une ronde modèle avec des exemples de mesures est fournie sur le CD-ROM dans le dossier « OFF_ROUTE TEMPLATES ». Il est disponible sous deux formats:

- « Templates_FR.zld », cette ronde peut être importée directement dans l'instrument:
 - Copier le fichier:
 - Sur un dossier « Import » à la racine d'une clé USB
ou
 - Directement dans le dossier « Import » de la mémoire de l'instrument (voir § 6.1)
 - Lancer le module « Collecte »
 - Si vous utilisez une clé USB, l'insérer dans le port G sous la trappe
 - Cliquer sur Importer 
 - Sélectionner la ronde à importer.
- « Templates_FR.zip », ce fichier peut être importé dans XPR (voir le manuel d'utilisation XPR § 11.4.2). Avec XPR, les propriétés de chaque mesure peuvent être adaptées et chargées dans l'instrument.

Le document « Templates-FR.pdf » donne une description des modèles de cette ronde.


3.7.7 Décharger les mesures HORS_RONDE sur le PC

Procéder comme pour une ronde standard : voir § **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**.. Quand la ronde est déchargée, les machines sont créées dans un emplacement spécifique nommé « OffRoute » de la base de données active. Elles peuvent être utilisées en tant que nouvelles machines ou bien les mesures peuvent être fusionnées avec celles des machines existantes. Pour plus d'informations, voir la documentation NEST.

Remarque : limitation des propriétés des mesures déchargées sur le PC

- Les libellés du « Paramètre autre » et de l' « Unité autre » ne sont pas gérés dans l'instrument et sont remplacés par le caractère « - »
- Le type d'entrée « Vélomètre IEPE » n'est pas géré par la base de données du PC et est remplacée par le type d'entrée « AC-V ».

CHAPITRE 4. MODULE ÉQUILIBRAGE

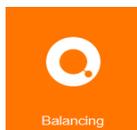

Le module Équilibrage permet de réaliser l'équilibrage d'une machine tournante « in situ ». Cela signifie qu'il est possible d'équilibrer le rotor de la machine dans ses propres paliers, sans avoir à le démonter entièrement et sans avoir à utiliser de dispositif d'équilibrage.

FALCON est un outil universel qui peut s'adapter au parc complet des machines à équilibrer sur site, quelles que soient la taille et la complexité des rotors, en gérant jusqu'à 4 plans d'équilibrage :

- Gestion des accéléromètres, vélocimètres, sondes de proximités (compensation du run-out)
- Mesure simultanée sur plusieurs voies de vibration (jusqu'à 4 voies) et un tachymètre
- Vitesses de rotation de 12 à 280 000 RPM (indiquées en Hz ou en RPM)
- Gestion des unités métriques et impériales.

Facile à utiliser, FALCON guide l'opérateur pour chaque tâche et contrôle la fiabilité des résultats d'équilibrage. L'utilisateur est guidé pas à pas, grâce à une interface conviviale, pour la définition de la machine, la configuration automatique du tachymètre, la définition des masses d'essai et la réalisation des mesures.


Le principe consiste à ajouter des masses connues, appelées « masses d'essai » à un rotor et à évaluer les variations résultantes. Cela permet d'évaluer la matrice d'influence, ainsi que le jeu complet de coefficients qui caractérisent les relations entre le balourd et les vibrations qu'il engendre. Il est ensuite facile de calculer le balourd engendré par les vibrations mesurées par l'instrument et, par conséquent, les masses qui peuvent compenser ledit balourd.

Deux cas peuvent se produire :

- Vous équilibrez la machine pour la première fois, et vous ne connaissez pas encore la matrice d'influence. Il est donc nécessaire de réaliser plusieurs cycles de mesures avec différentes masses supplémentaires.
- Vous avez déjà équilibré la machine et seul un lancer supplémentaire d'affinage est nécessaire : voir § 4.13

Le chapitre suivant contient une présentation générale des différentes étapes d'une procédure d'équilibrage.

4.1 ORGANISATION DU MODULE ÉQUILBRAGE

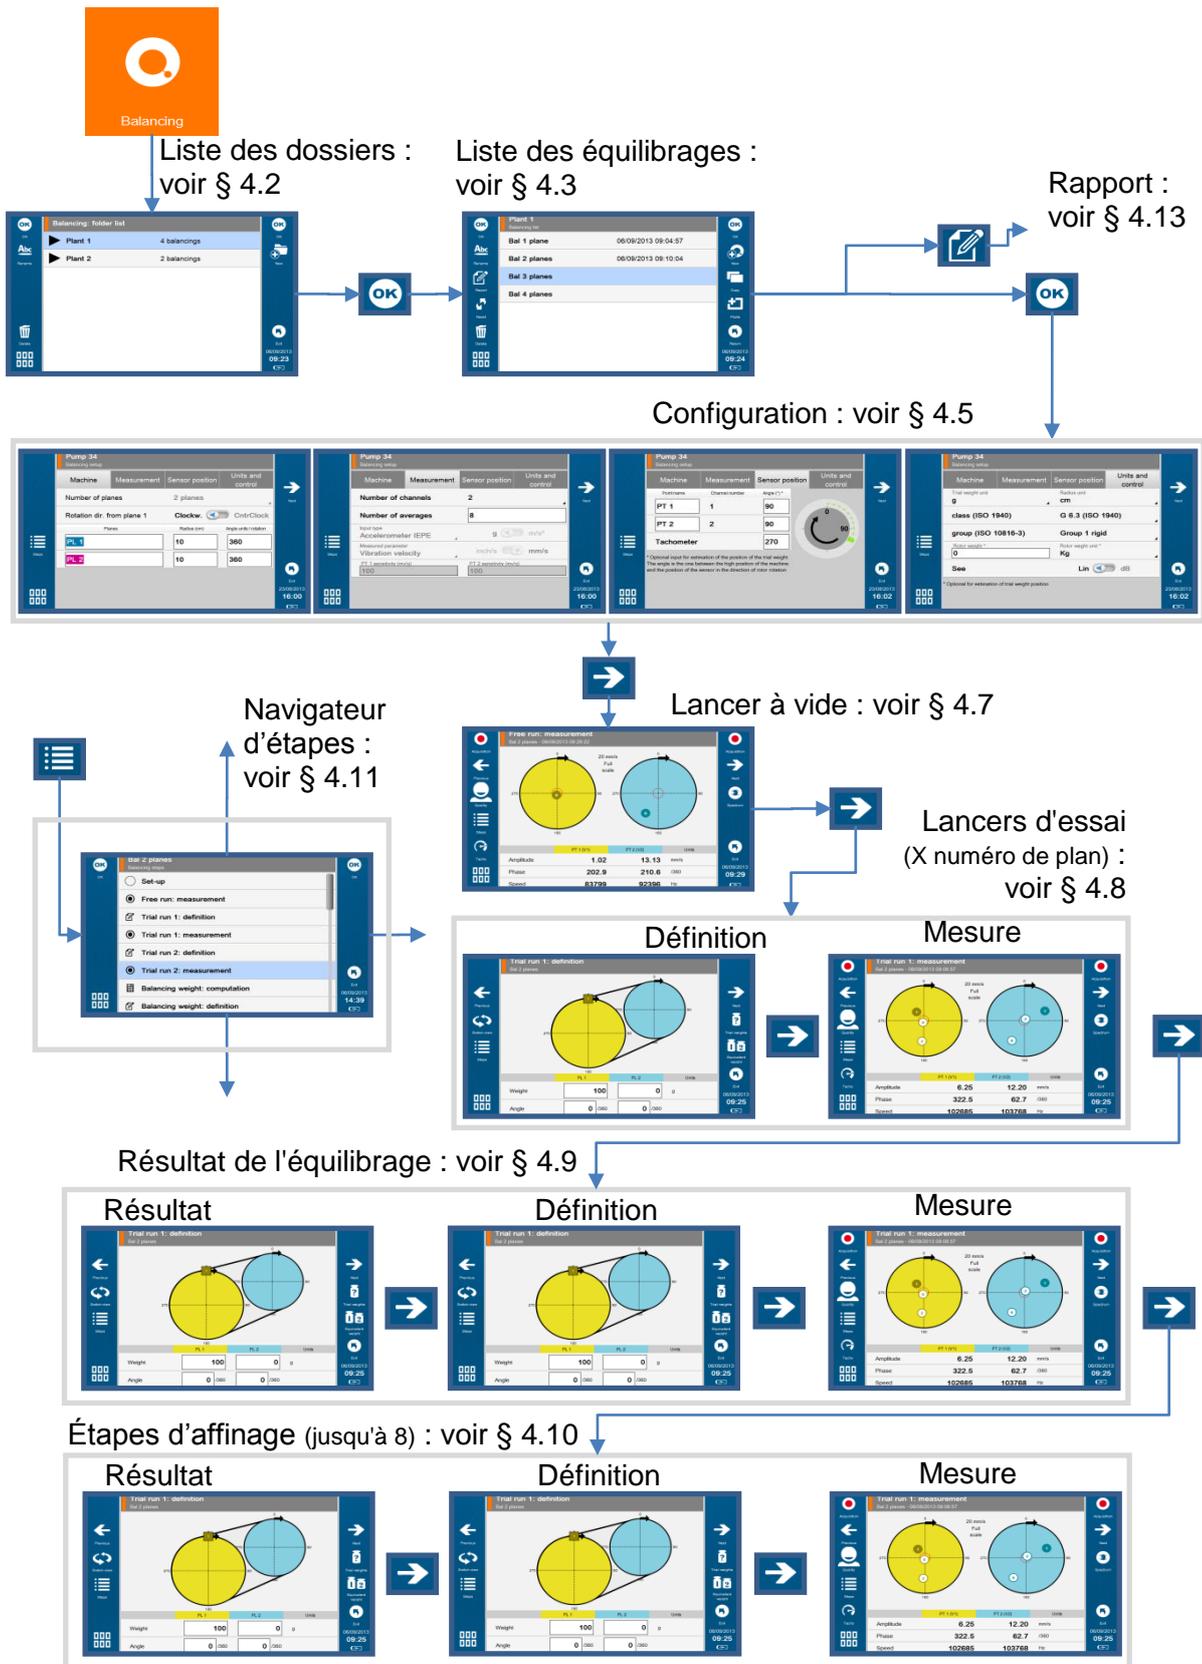

4.2 LISTE DES DOSSIERS

Des dossiers permettent de classer les essais d'équilibrage. On peut utiliser un dossier pour stocker, par exemple, les essais d'une même machine ou tous les équilibrages effectués pour un client.

Fonctions de l'écran :

-  Aller au dossier sélectionné : voir § 4.3.
-  Créer un nouveau dossier dans la liste.
-  Modifier le nom du dossier sélectionné.
-  Supprimer le dossier sélectionné.
-  Revenir à l'écran d'accueil.

4.3 LISTE DES ÉQUILIBRAGES

Cet écran affiche la liste des essais d'équilibrage d'un dossier. Si une mesure a été réalisée, la liste indique également la date de la dernière mesure.

Fonctions de l'écran :

-  Aller à l'essai d'équilibrage sélectionné.
-  Créer un nouvel essai d'équilibrage dans la liste.
-  Modifier le nom de l'essai d'équilibrage sélectionné.
-  Créer un rapport pour l'essai d'équilibrage sélectionné : voir § 4.13.
-  Copier l'essai d'équilibrage sélectionné vers le presse-papiers.
-  Coller l'essai d'équilibrage du presse-papiers dans la liste. Seule la configuration est collée. Les mesures et les résultats ne sont pas copiés.
-  Réinitialiser : effacer toutes les mesures et tous les résultats de l'essai d'équilibrage sélectionné.
-  Supprimer l'essai d'équilibrage sélectionné.

4.4 INSTALLATION DU MATÉRIEL

Pour effectuer les mesures d'équilibrage, vous devez disposer d'un dispositif de déclenchement et d'au moins un capteur de vibration. Veiller à ne pas modifier la position des capteurs pendant la totalité du processus d'équilibrage.

4.4.1 Capteur de vibration

Remarque : étant donné qu'une mesure de phase est nécessaire, le capteur WLS ne peut pas être utilisé avec le module Équilibrage. Ce module ne prend pas en compte le paramétrage : Liaison accéléromètre : Filaire ou Sans fil (voir § 2.2).

Les types de capteurs suivants peuvent être utilisés :

- Accéléromètre
- Vélocimètre
- Sonde de proximité

Il est conseillé de positionner les points de mesure sur les paliers. En effet, c'est par leur intermédiaire que les vibrations générées par le rotor sont transmises au châssis. Le capteur (accéléromètre, vélocimètre) doit être fixé sur la machine (à l'aide d'une embase à coller, d'un goujon ou d'un aimant) afin d'obtenir une fixation correcte et une position bien définie du capteur.


Plusieurs points de mesure peuvent être nécessaires. Le nombre de points requis est lié au type de machine à équilibrer.

Connexion :

- Équilibrage 1 plan : le capteur de vibration est connecté à la voie 1 (connecteur A)
- Équilibrage 2 plans :
 - le point 1 est connecté à la voie 1 (connecteur A)
 - le point 2 est connecté à la voie 2 (connecteur B)

Pour les équilibrages 3 ou 4 plans, 1 ou 2 adaptateurs en Y sont nécessaires :

- Adaptateur en Y avec connecteur de sortie ECTA : réf. FLC1003000 ECT-2ECT-ADPT_Y
- Adaptateur en Y avec connecteur de sortie BNC : réf. FLC1004000 ECT-2ECT-ADPT_Y

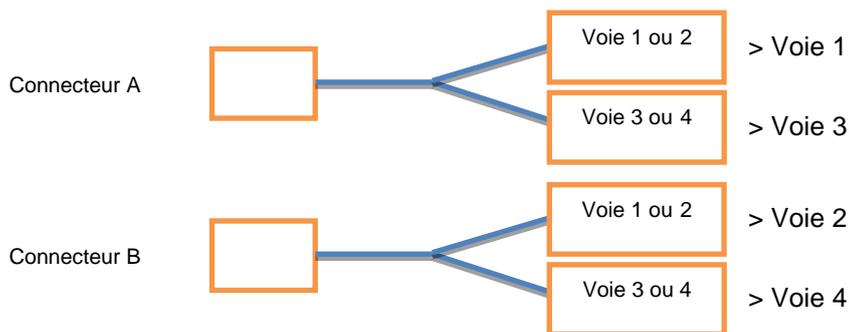

- Équilibrage 3 plans : 1 adaptateur en Y est nécessaire sur le connecteur A
 - le point 1 est connecté à la voie 1
 - le point 2 est connecté à la voie 2
 - le point 3 est connecté à la voie 3
- Équilibrage 4 plans : 2 adaptateurs en Y sont nécessaires
 - le point 1 est connecté à la voie 1
 - le point 2 est connecté à la voie 2
 - le point 3 est connecté à la voie 3
 - le point 4 est connecté à la voie 4

4.4.2 Tachymètre / dispositif de déclenchement

Afin de mesurer la phase, un instrument doit être installé pour générer une impulsion électrique à chaque rotation.

Utiliser les accessoires suivants :

- ACC1072000 OPT-TRG-LAS 5V PWS : dispositif de déclenchement optique à visée laser
- CPC1228000 CÂBLE ECTC-M12-STR-001.5 : 1,5 mètre pour le relier à FALCON
- CPC1226000 CÂBLE RALLONGE M12 5M : Rallonge de câble de 5 mètres
- 850910 OPTAPE ruban adhésif réfléchissant. 1 cm à fixer sur le rotor


Le dispositif de déclenchement optique doit être branché sur le connecteur C.

Le dispositif de déclenchement optique s'installe facilement avec les accessoires suivants :

- ACC1055000 Support magnétique
- ACC1056000 Pince à trois doigts

Pour le paramétrage de l'entrée du tachymètre, voir § 2.4.

Une impulsion doit être envoyée à FALCON à chaque rotation de la machine.

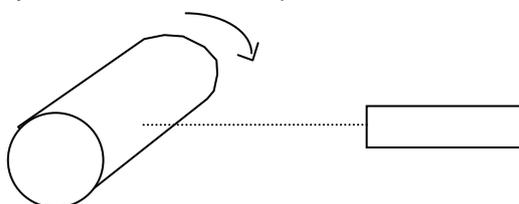

4.5 CONFIGURATION

Cet écran comprend 4 onglets. Ils servent à définir l'équilibrage et le type de mesure utilisée pour effectuer le processus d'équilibrage.

Les valeurs peuvent être modifiées directement. Si des modifications ont été apportées, un message de confirmation demandant s'il faut les enregistrer ou non s'affichera avant de passer à l'écran suivant.

Une fois la configuration terminée, il est possible de :



Aller à l'étape suivante : Mesure du Run-Out en cas d'utilisation de sonde de proximité (voir § 4.6) ou « Lancer à vide » dans les autres cas (voir § 4.7)



Aller au navigateur d'étapes pour atteindre directement toute autre étape accessible (voir § 4.11)



Sortir : revenir à la liste des équilibrages (voir § 4.3)

Remarques :


 

- Si des modifications ont été apportées, un message de confirmation demandant s'il faut les enregistrer ou non s'affichera avant de passer à l'écran suivant.
- Si une mesure a déjà été effectuée, il est normal que certains des paramètres ne puissent pas être modifiés.

4.5.1 Configuration de la machine

Cet onglet donne accès aux paramètres suivants :

- **Nombre de plans** : de 1 à 4.
 Il s'agit du nombre de plans sur lesquels les masses d'équilibrage vont être installées. Ce nombre détermine également le nombre de points de mesures, ainsi que le nombre de lancers à effectuer pour l'équilibrage :
 - Nombre de points = nombre de plans
 - Nombre de lancers = 1 (lancer à vide) + nombre de plans (lancers d'essai)

Le tableau suivant va vous permettre de déterminer votre sélection (l est la longueur du rotor et d son diamètre) :

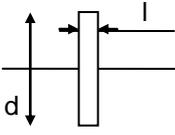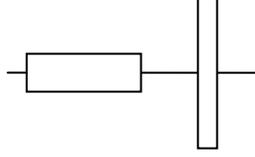	l/d	NOMBRES DE PLANS	EXEMPLES
	< 0,5	1 si < 1 000 RPM 2 si > 1 000 RPM	VENTILATEUR
	> 0,5	1 si < 150 RPM 2 si > 150 RPM	MOTEUR ÉLECTRIQUE
		3 machine 1 plan + machine 2 plans	
		4 2 machines 2 plans couplées	

- **Sens de la rotation** : rotor vu depuis le plan 1 : sens horaire ou anti-horaire. Utilisé uniquement pour l'équilibrage 2 plans pour la représentation 3D du rotor.
- Pour chaque plan :
 - **Identification du plan** : jusqu'à 10 caractères
 - **Rayon**. Le rayon est utilisé pour estimer la masse d'essai et calculer l'indice de qualité de l'équilibrage
 - **Nombre d'unités angulaires par rotation**. Ce nombre est utilisé pour la position angulaire de la masse.
 Par exemple : 360 pour l'unité en degré.
 Ce système permet d'utiliser des gradations de rotation qui sont plus pratiques que le degré. Exemple : avec un ventilateur à 8 pales, si on définit l'unité angulaire à « 8 », ladite unité correspond alors à l'angle qui sépare deux pales consécutives. La pale originale correspond à 0, la suivante à 1, et ainsi de suite jusqu'à 7 (attention à l'angle positif : voir l'annexe 12.1). Si la position de la masse d'équilibrage est 2,05, cela signifie que la masse doit être ajoutée sur la pale 2.

Remarque : la phase de la vibration est indépendante de ce paramétrage et est toujours exprimée en degrés.

4.5.2 Configuration de la mesure

Cet onglet donne accès aux paramètres suivants :

- Nombre de voies : 1 ou 2. Cette valeur n'est disponible que pour un équilibrage 2 plans. Si on sélectionne 1 à chaque lancer, chaque point est mesuré l'un après l'autre. Dans tous les autres cas, le nombre de voies est égal au nombre de plans.
- Nombre de moyennes : de 1 à 256. Valeur conseillée : 8.
Les mesures sont obtenues par moyennage de plusieurs acquisitions successives. Cela permet, d'une part, d'obtenir un résultat représentatif au point de vue statistique dans le cas où les vibrations générées par le balourd sont perturbées par d'autres facteurs, et d'autre part, la mesure est combinée avec deux valeurs résultant du moyennage (dispersion de la mesure et de la vitesse de rotation), ce qui permet d'évaluer le niveau et la nature de ces perturbations. Si la dispersion est importante, il est conseillé d'augmenter le nombre de moyennes.
- Type d'entrée : sélectionner l'élément correspondant au type de capteur utilisé. La liste est la suivante :
 - Accéléromètre IEPE
 - Accéléromètre AC
 - Vélocimètre IEPE
 - Vélocimètre AC
 - Déplacement AC
- Unité d'entrée :
 - Pour accéléromètre : G, M/S²
 - Pour vélocimètre : IN/S, MM/S
 - Pour déplacement AC : MILS, MICRON
- Paramètre mesuré :
 - Pour accéléromètre : Accélération, vitesse, déplacement absolu
 - Pour vélocimètre : Vitesse, déplacement absolu
 - Pour déplacement AC : Déplacement relatif
- Unités des paramètres :
 - Accélération : G, M/S²
 - Vitesse : IN/S, MM/S
 - Déplacement absolu ou relatif : MILS, MICRON
- Sensibilité pour chaque point de mesure en mV/unité d'entrée

4.5.3 Configuration de la position du capteur

Cet onglet donne accès aux paramètres suivants :

- Pour chaque point :
 - Identification du point : jusqu'à 10 caractères
 - Numéro de la voie : pour information
 - Position angulaire du capteur : Saisie optionnelle pour estimation de la position de la masse d'essai. L'angle est celui entre la position haute de la machine et la position du capteur dans le sens de rotation du rotor
- Pour le tachymètre :
 - Position angulaire du capteur : Saisie optionnelle pour estimation de la position de la masse d'essai. L'angle est celui entre la position haute de la machine et la position du capteur dans le sens de rotation du rotor



4.5.4 Configuration des unités et du contrôle

Cet onglet donne accès aux paramètres suivants :

- Unité de la masse d'essai : g, kg, lb, oz
- Unité du rayon : mm, cm, m, in
- Classe de la machine (ISO 1940) : sélectionner le type de la machine dans la liste (de G0.4 à G4000). Le résultat de l'équilibrage est comparé à la classe sélectionnée.
- Groupe de la machine (ISO 10816-3) : sélectionner le type de la machine dans la liste. Sur chaque écran de mesure, on peut comparer le niveau vibratoire généré par le balourd (vibration à la vitesse de rotation) avec la limite autorisée pour le groupe sélectionné. À la fin de l'acquisition, le cercle rouge indique cette limite vibratoire. La limite utilisée est celle comprise entre les zones B et C, c.-à-d. quand l'état de la machine est « normalement considéré comme insatisfaisant pour un fonctionnement en continu de longue durée ».
- Poids du rotor : il est utilisé pour estimer la masse d'essai et calculer l'indice de qualité de l'équilibrage
- Unité de poids du rotor : g, kg, lb, oz
- Référence 0dB : pour le spectre affiché en dB.

4.6 MESURE DU RUN-OUT

Remarque : cette étape n'est accessible que si le type d'entrée est « Sonde de proximité ».

Définition du Run-Out

Les capteurs de proximité fonctionnant avec des sondes à courant de Foucault sont sensibles aux irrégularités de la surface vers laquelle le capteur est dirigé (forme, fissures, inclusions de carbone, zones magnétisées, etc.).

Le signal fourni par le Run-Out est à la fréquence de rotation de la machine et ainsi confondu avec le phénomène de balourd.

Si le niveau du Run-Out est élevé, il doit être pris en compte, sinon les valeurs des masses calculées par le programme compenseront le signal de Run-Out (qui n'a aucun effet sur la machine) par un balourd (effet nuisible sur la machine).

Mesure du Run-Out

Le Run-out peut être mesuré pendant que la machine tourne très lentement. En fait, l'amplitude du run-out reste inchangée quand la vitesse de rotation varie, tandis que les effets de balourd sont négligeables à faible vitesse, et se font sentir uniquement lorsque la vitesse augmente.

Écran de mesure du Run-Out

Cet écran est similaire à tout autre écran de mesure, voir le chapitre suivant pour plus d'informations. Cette mesure doit être effectuée à la vitesse la plus faible possible.

Compensation du Run-Out

À l'étape des résultats (Équilibrage ou Affinage), il existe une option pour calculer la masse d'équilibrage avec la compensation du run-out.

4.7 LANCER À VIDE

Après installation du capteur de vibration et du tachymètre, faire fonctionner la machine à sa vitesse habituelle. Ce lancer mesure la vibration à la vitesse de rotation.

Fonctions de l'écran :



Configuration du tachymètre.

Remarque : le lancer à vide est habituellement la première mesure, utiliser cette fonction pour définir les paramètres du tachymètre (voir § 0).



Acquisition : attendre que la machine atteigne un état stabilisé avant de commencer l'acquisition. Lors de l'acquisition, un point est affiché pour chaque moyenne. Si les points ne sont pas tous au même endroit, cela indique que la dispersion des vibrations est peut-être trop élevée. À la fin de l'acquisition, le cercle rouge indique la limite vibratoire correspondant à la norme ISO 10816-3 sélectionnée dans la configuration.

Remarque : s'il s'agit d'un équilibrage 2 plans effectué à l'aide d'une seule voie, cliquer sur le cercle pour sélectionner le point mesuré.



Spectre sans tachymètre : s'il n'y a pas tachymètre sur la machine, il est possible d'utiliser cette fonction pour mesurer le spectre et vérifier si la machine est déséquilibrée. Si un niveau important est à la vitesse de rotation, vous pouvez alors arrêter la machine, installer le tachymètre et procéder à équilibrage.



Voir le spectre.

Remarque : il est important d'afficher le spectre après le lancer à vide afin de confirmer que le problème de la machine est bien le balourd. L'amplitude à la fréquence rotation doit être plus élevée que celle des autres. Dans le cas contraire, il y a certainement d'autres actions à mener sur la machine avant de l'équilibrer.



Qualité de la mesure : donne accès à la dispersion des vibrations et de la vitesse de rotation. FALCON intègre une analyse automatique de la mesure. Si un évènement anormal est détecté, l'écran de mesure affiche un pictogramme d'alerte (🚨). S'il est affiché, l'écran de qualité donne des informations complémentaires :

- Vitesse de rotation instable pendant la mesure
- Dispersion importante de la mesure

Pour les autres lancers, les messages suivants existent également :

- Masse d'essai insuffisante : les mesures sont trop proches d'une mesure précédente
- Vitesse de rotation trop éloignée de celle du lancer à vide



Aller à l'étape précédente



Aller à l'étape suivante



Aller au navigateur d'étapes pour atteindre directement toute autre étape accessible (voir § 4.11)



Sortir : revenir à la liste des équilibrages (voir § 4.3)

Symboles utilisés sur l'écran de mesure :

- Lancer à vide : 0
- Lancers d'essai : 1, 2, ...
- Lancer d'équilibrage : E
- Lancers d'affinage : A₁, A₂, ...

Remarque : Les équilibrages 3 et 4 plans sont affichés uniquement en mode tabulaire.

4.8 LANCER D'ESSAI

Un balourd connu est ajouté au rotor pour calculer la relation entre la vibration mesurée et le balourd du rotor. Le nombre de lancers d'essai est égal au nombre de plans d'équilibrage.

4.8.1 Définition du lancer d'essai

Il faut indiquer la valeur de la masse et sa position angulaire dans chacun des plans d'équilibrage. Observer attentivement la convention angulaire (sens de la rotation = sens positif des angles). L'unité angulaire définie dans la configuration est rappelée à gauche du champ de saisie. En général, le premier lancer d'essai est effectué, l'un avec la masse sur le plan 1, le deuxième avec la masse sur le plan 2 et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les lancers soient exécutés.



Aller à l'étape précédente



Aller à l'étape suivante.



Voir le rotor de de l'autre côté (pour l'équilibrage 2 plans uniquement)



Estimation des masses d'essai :

Cette fonction estime la valeur d'une masse d'essai afin d'éviter d'ajouter un balourd trop élevé qui pourrait endommager la machine.

Le résultat n'a qu'une valeur indicative. Il n'est pas nécessaire d'ajouter une masse exactement identique à la valeur calculée.

La masse d'essai doit modifier l'amplitude de vibration d'au moins 20 % ou sa phase de 20 degrés. Si la masse n'est pas suffisante, un avertissement le signale après la mesure du lancer d'essai. Dans ce cas, il est conseillé d'augmenter la valeur de la masse et de recommencer la mesure.

Principe :

La méthode communément adoptée consiste à calculer une masse m , qui génère une force équivalente à un dixième de la masse du rotor afin d'éviter d'ajouter un balourd trop important, qui pourrait endommager la machine.

$$m = \frac{1}{N} \times \frac{1}{r} \times \frac{M}{10} \times \frac{9,81 \times 3600}{4\pi^2} \times \frac{1}{V^2}$$

Avec :

- r rayon auquel la masse d'essai m est située
- M poids du rotor en kg
- V vitesse de rotation en RPM
- N nombre de plans
- m masse d'essai en kg

Si la position du capteur a été définie dans la configuration et si le déphasage dû à la structure des paliers peut être évalué, cet outil fournit également une estimation de la position angulaire en opposition au balourd afin d'éviter d'augmenter la vibration.

Remarque :

- l'origine de la position angulaire sur le rotor doit être en face de la position de déclenchement (le ruban adhésif réfléchissant par exemple)
- pour une mesure avec un accéléromètre ou un vélocimètre, il existe une erreur supplémentaire pour les machines à vitesse lente (< 300 RPM) en raison du décalage de phase entre l'entrée du signal et l'entrée du tachymètre.



Masse équivalente :

Outil pour calculer la masse équivalente à 3 masses W1, W2 et W3 positionnées sur le plan sélectionné



Aller au navigateur d'étapes pour atteindre directement toute autre étape accessible (voir § 4.11)



Sortir : revenir à la liste des équilibrages (voir § 4.3)

Symboles utilisés sur l'écran de définition :

- Lancers d'essai : 1, 2, ...
- Lancer d'équilibrage : E
- Lancers d'affinage : A₁, A₂, ...

Remarque :

- Une masse négative est symbolisée par un carré blanc. Exemple : 2
- Les masses des autres lancers sont symbolisées par des bordures fines et des parenthèses : (2)
- Les équilibrages 3 et 4 plans sont affichés uniquement en mode tabulaire

4.8.2 Mesure de lancer d'essai

Une fois que les masses d'essai sont installées, redémarrer la machine.

Le mode opératoire est identique à celui du lancer à vide : voir § 4.7

4.9 RÉSULTAT DE L'ÉQUILIBRAGE

4.9.1 Résultat

Après le dernier lancer d'essai, l'instrument affiche les masses d'équilibrage calculées. Il est possible de sélectionner :

- Le lancer de référence : il indique le lancer auquel les masses d'équilibrage doivent être ajoutées. En général, il s'agit soit du lancer à vide (lancer sans masse d'essai), soit du dernier lancer (lancer avec toutes les masses) quand il est difficile ou impossible d'enlever les masses d'essai.
- Run-out : Oui ou Non Pour la mesure effectuer avec une sonde de proximité uniquement : voir § 4.6.



Aller à l'étape précédente



Aller à l'étape suivante



Voir le rotor de de l'autre côté (pour l'équilibrage 2 plans uniquement)



Aller au navigateur d'étapes pour atteindre directement toute autre étape accessible (voir § 4.11)



Sortir : revenir à la liste des équilibrages (voir § 4.3)

4.9.2 Définition du lancer d'équilibrage

L'écran est initialisé avec les masses d'équilibrage calculées à l'étape précédente.

Il est nécessaire de saisir la valeur et la position angulaire de la masse effectivement installée sur le rotor.

Outils pour la définition de la masse d'équilibrage :



Masse équivalente : Deux outils sont disponibles :

- Séparation : Si la masse ne peut pas être installée à la position requise, il est possible de choisir 2 autres positions de chaque côté. Cet outil calcule les masses à installer à ces 2 positions.
- Combinaison : Cet outil permet de combiner 1 ou 2 masses déjà présentes (W2, W3) avec la masse de correction (C) afin de les remplacer par une masse unique (M).

Cette correction équivalente sera automatiquement utilisée dans l'écran de définition des masses.



Simulation : affiche la vibration théorique attendue pour le jeu de masses définies.

4.9.3 Mesure de lancer d'équilibrage

Une fois que les masses d'équilibrage sont installées, redémarrer la machine et la mesure pour contrôler le niveau vibratoire.

Le mode opératoire est identique à celui du lancer à vide : voir § 4.7

Aller à l'étape suivante pour afficher l'indice de qualité de l'équilibrage.

4.10 ÉTAPES D’AFFINAGE

Les étapes d’affinage sont utilisées pour l’itération d’au maximum 8 mesures complémentaires utilisées pour améliorer le résultat de l’équilibrage.

4.10.1 Résultat de l’affinage

Cet écran indique :

- L’estimation de l’indice de qualité de l’équilibrage.
- Remarques :
- Pour afficher la qualité, il est nécessaire que le poids du rotor et le rayon soient différents de 0.
 - La qualité est calculée uniquement pour les équilibrages 1 ou 2 plans.
- Les masses à ajouter sur le rotor pour essayer d’améliorer la qualité de l’équilibrage.

4.10.2 Définition de la compensation

L’écran est initialisé avec les masses d’affinage calculées à l’étape précédente.

Il est nécessaire de saisir la valeur et la position angulaire de la masse effectivement installée sur le rotor.

Ce mode opératoire est identique à celui du lancer d’équilibrage : voir § 4.9.2.

4.10.3 Mesure d’affinage

Une fois que les masses d’affinage sont installées, redémarrer la machine et la mesure pour contrôler le niveau vibratoire.

Le mode opératoire est identique à celui du lancer à vide : voir § 4.7

Aller à l’étape suivante pour afficher le nouvel indice de qualité de l’équilibrage.

4.11 NAVIGATEUR D’ÉTAPES



Cet écran affiche la liste de toutes les étapes du processus d’équilibrage et donne accès aux étapes déjà réalisées. Une étape n’est pas accessible si celle qui la précède n’a pas été effectuée.

4.12 ÉQUILIBRAGE EN UN LANCER

Si un équilibrage a déjà été réalisé sur une machine, il est possible d’effectuer une procédure d’équilibrage ne comportant qu’un lancer.

Il est important que ce nouveau lancer soit effectué dans les mêmes conditions que les lancers initiaux, c.-à-d. :

- Le repère de rotation à la même position angulaire sur le rotor,
- La même origine angulaire sur le rotor,
- La même vitesse de rotation,
- Le même emplacement pour les capteurs,
- Le même type de matériel de mesure,
- La même configuration d’instrument.

La première fois, démarrer la machine et prendre une mesure pour chaque point, en utilisant l’option Dernière mesure d’affinage. Le calcul des masses d’affinage peut ensuite être demandé.

Si cette méthode ne fournit pas de bons résultats, l’équilibrage complet doit être effectué à nouveau. Cela signifie que la matrice d’influence de la machine a changé. Cela peut provenir soit de changements dans les conditions dans lesquelles les mesures ont été prises, soit d’une modification interne de la machine (usure, vieillissement des suspensions, démontage et assemblage avec de nouveaux joints ou différents couples de serrage).

4.13 RAPPORT

4.13.1 Photo et commentaire

Avant de générer le rapport, il est possible de compléter l'équilibrage avec des photos et un commentaire. À partir de toute étape de l'équilibrage, depuis le panneau de raccourcis  , on peut utiliser les fonctions suivantes :



Ajouter une photo. On peut ajouter jusqu'à 6 photos pour illustrer le rapport : photo générale de la machine, de l'installation du capteur, de l'installation des masses... (voir § 1.13.1)



Ajouter un commentaire. Ce commentaire apparaît dans le rapport d'équilibrage (voir § 1.13.2)

4.13.2 Générer un rapport

Le rapport est généré à partir de l'écran de liste des équilibrages (voir § 4.3) avec la fonction  .
Si une clé USB est branchée sur le connecteur G, le rapport est généré sur cette clé dans un dossier appelé « Export ». Sinon, le rapport est enregistré dans la mémoire de l'instrument (voir § 6.1).

4.13.3 Rapport personnalisé

Les rapports sont générés à partir de modèles. Les modèles sont disponibles sur le CD-ROM fourni avec l'instrument. Il contient un modèle par langue et par nombre de plans d'équilibrage.

Le format utilisé est docx. Utiliser MS Word pour personnaliser un modèle. On peut modifier le format, ajouter le logo de sa société et supprimer les informations non nécessaires.

Le nom des modèles personnalisés doit être « template_N-plane.docx », où N est égal à 1, 2, 3 ou 4 et correspond au nombre de plans d'équilibrage.

Le modèle doit être copié dans la mémoire interne de l'instrument dans le dossier « balancing_report_templates » (voir § 6.1).

CHAPITRE 5. MAINTENANCE

5.1 RÉINITIALISATION

Ouvrir la trappe des connecteurs. Le bouton de réinitialisation se trouve devant le petit trou repéré par RESET. Appuyer dessus avec une pointe fine (par ex., un trombone) pendant 5 ou 6 secondes. L'instrument redémarre sur son écran d'accueil. Aucune donnée n'est supprimée lors de cette opération.

5.2 NETTOYAGE

Pour nettoyer l'instrument, n'utiliser que des produits doux (eau légèrement savonneuse). Pour les surfaces fragiles (écran et lentilles du pyromètre, du tachymètre et du laser), utiliser uniquement de l'air comprimé propre pour éliminer les particules. Si besoin, essuyer délicatement la surface à l'aide d'un chiffon doux humide.

5.3 CALIBRATION

Voir § 2.14.

5.4 SAUVEGARDE DE LA MÉMOIRE DE L'INSTRUMENT

Connecter d'abord l'instrument au PC (voir § 1.11). Vous pouvez maintenant copier les données de l'instrument vers le PC à des fins de sauvegarde. L'organisation est décrite en détail à l'annexe 1 (voir § 6.1).

5.5 MISE À JOUR DU LOGICIEL INTERNE DE L'INSTRUMENT

Voir § 2.12.

5.6 MISE À JOUR DU LOGICIEL INTERNE DU CAPTEUR WLS

- Mettre le capteur sous tension : appuyer sur la touche marche/arrêt pendant 2 s
- Le connecter à un PC à l'aide du câble USB.
- Attendre que son lecteur soit visible sur le PC.
- Copier le nouveau fichier du logiciel interne (fichier .czip) dans le dossier « Update ».
- Ne pas débrancher le câble USB avant la fin de la mise à jour.
- Éteindre le capteur : appuyer sur la touche marche/arrêt pendant 6 s
- Remettre le capteur sous tension , la LED rouge clignote pendant la mise à jour (environ 30 s).
- Quand la mise à jour est terminée, la LED bleue s'allume. Le fichier .czip est supprimé. Un fichier de rapport « update_report_x.xx.txt », où x.xx est le numéro de version, est enregistré à la racine. Le contenu de ce fichier est « UpdateDone: x » avec x=0 en cas d'erreur.

5.7 CADRE DE PROTECTION ÉCRAN FALCON

Un cadre de protection écran est fourni avec FALCON. Il est recommandé de l'installer avant d'utiliser l'instrument dans un environnement qui peut endommager l'écran (poussière principalement). Pour l'installation respecter les instructions suivantes :

- Si besoin, nettoyer soigneusement l'écran et le pourtour où vient s'appuyer le cadre. Utiliser uniquement un chiffon doux imbibé d'eau légèrement savonneuse.
- Retirer du cadre le film de protection de l'écran
- Retirer le film de protection de la bande adhésive
- Mettre le cadre de protection en place sur l'instrument
- Appuyer sur le pourtour pour assurer le contact de la bande adhésive
- Visser sans excès les 4 vis de maintien.

Référence pour remplacement : FLC1002000



Le cadre de protection écran ne doit pas être utilisé avec FALCON EX.

CHAPITRE 6. ANNEXES

6.1 ANNEXE 1 : ORGANISATION DU STOCKAGE DES DONNÉES

Quand l'instrument est connecté au PC (voir § 1.11), on peut voir le contenu de sa mémoire. L'organisation est la suivante :

- « Balancing » : Base de données contenant tous les essais d'équilibrage
- « balancing_report_templates » : modèles de rapports d'équilibrage : copier dans ce dossier les modèles de rapport d'équilibrage personnalisés
- « Collect » : il existe une base de données pour chaque ronde. Elle est enregistrée dans une arborescence « Serveur_PC/Data_base/Ronde »
- « Export » :
 - Fichiers des rondes mesurées (fichiers .zdl) exportés du module Collecte. Ce type de fichier peut être déchargé dans la base de données du PC avec le module Collecte de NEST.
 - Rapports (fichiers .docx) générés à partir du module Équilibrage.
 - Fichiers journaux
- « Import » : copier dans ce dossier les fichiers de rondes (fichier .zld) à importer depuis le module Collecte. Ce type de fichier peut être généré par le module Collecte de NEST.
- « screenshots » : comprend toutes les copies d'écran générées avec le raccourci .

6.2 ANNEXE 2 : SPÉCIFICATIONS

Pour les spécifications principales, voir la fiche technique FALCON, réf. TDS3143.

6.2.1 Mesures de spectres

Les tableaux suivants indiquent le recouvrement maximum disponible en fonction de :

- Nombre de voies simultanées
- Fréquence d'analyse
- Numéro de la raie de fréquence

Recouvrement maxi. en % pour 1 voie		Nombre de lignes FFT								
		100K	50K	25K	12 800	6 400	3 200	1 600	800	400
Fréquence d'analyse	80 kHz	50	75	75	75	75	75	75	75	75
	40 kHz	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	20 kHz	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	10 kHz	75	75	75	75	75	75	75	75	75

Recouvrement maxi. en % pour 2 voies		Nombre de lignes FFT								
		100K	50K	25K	12 800	6 400	3 200	1 600	800	400
Fréquence d'analyse	80 kHz	0	50	50	50	50	75	75	75	75
	40 kHz	50	50	75	75	75	75	75	75	75
	20 kHz	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	10 kHz	75	75	75	75	75	75	75	75	75

Recouvrement maxi. en % pour 3 voies		Nombre de lignes FFT								
		100K	50K	25K	12 800	6 400	3 200	1 600	800	400
Fréquence d'analyse	80 kHz		0	0	0	50	50	50	50	75
	40 kHz	0	50	50	50	75	75	75	75	75
	20 kHz	50	75	75	75	75	75	75	75	75
	10 kHz	75	75	75	75	75	75	75	75	75

Recouvrement maxi. en % pour 4 voies		Nombre de lignes FFT								
		100K	50K	25K	12 800	6 400	3 200	1 600	800	400
Fréquence d'analyse	80 kHz		0	0	0	0	50	50	50	75
	40 kHz	0	0	50	50	75	75	75	75	75
	20 kHz	0	50	75	75	75	75	75	75	75
	10 kHz	75	75	75	75	75	75	75	75	75

6.2.2 Mesure de signal temporel long (en option)

Les tableaux suivants indiquent le nombre maximal d'échantillons et la durée du signal temporel en fonction du ou de la :

- Nombre de voies simultanées
- Fréquence d'analyse

Il y a deux cas à considérer :

- À chaque point ne correspond qu'un seul signal temporel dans la liste des mesures (1)
- Il y a également d'autres mesures dans la liste (2)
En fonction de la configuration de la mesure, si le temporel est affiché durant l'acquisition, la limite peut être étendue à celle du cas précédent.

(1) Uniquement une mesure de signal temporel par voie

Fréquence d'analyse/échantillonnage	Nombre max. d'échantillons / durée d'acquisition (s)			
	1 voie	2 voies	3 voies	4 voies
80 / 204,8 kHz	4M / 20 s	2M / 10 s		
40 / 102,4 kHz	4M / 40 s	2M / 20 s	1M / 10 s	1M / 10 s
20 / 51,2 kHz	4M / 80 s	2M / 40 s	1M / 20 s	1M / 20 s
10 / 25,6 kHz	4M / 160 s	2M / 80 s	1M / 40 s	1M / 40 s
5 / 12,8 kHz.	4M / 320 s	2M / 160 s	1M / 80 s	1M / 80 s
2 / 5,12 kHz.	4M / 800 s	2M / 400 s	1M / 200 s	1M / 200 s

(2) Mesure du signal temporel avec mesure de niveau global dans la liste

Fréquence d'analyse/échantillonnage	Nombre max. d'échantillons / durée d'acquisition (s)			
	1 voie	2 voies	3 voies	4 voies
80 / 204,8 kHz	2M / 10 s	2M / 10 s		
40 / 102,4 kHz	2M / 20 s	2M / 20 s	1M / 10 s	1M / 10 s
20 / 51,2 kHz	2M / 40 s	2M / 40 s	1M / 20 s	1M / 20 s
10 / 25,6 kHz	1M / 40 s	1M / 40 s	1M / 40 s	1M / 40 s
5 / 12,8 kHz.	512K / 40 s	512K / 40 s	512K / 40 s	512K / 40 s
2 / 5,12 kHz.	128K / 25 s	128K / 25 s	128K / 25 s	128K / 25 s

6.3 ANNEXE 2: PRINCIPALES NOUVELLES FONCTIONS

6.3.1 Version 1.10

Chaque nouvelle fonction ci-dessous est décrite dans le chapitre correspondant. Pour vous aider à repérer les améliorations de cette nouvelle version dans un chapitre, *elles sont écrites en italique*.

- Nouvelles fonctions Off-route (nécessite la licence Off-route Expert) :
 - Création d'une nouvelle machine à partir d'un point modèle : voir § 3.7.3
 - Création d'une nouvelle mesure sur un groupe de points à partir d'un modèle: voir § **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**
 - Modification des propriétés d'une mesure dans la ronde Off-route: voir § 3.7.5
- Possibilité d'utiliser le capteur WLS comme un capteur mono-axe : voir § 0
- Le choix du canal Wi-Fi pour le capteur WLS a été modifié de 1, 5, 9, 13 à 1, 6, 11 pour mieux répondre aux exigences internationales : voir § **Erreur ! Source du renvoi introuvable..**

ATTENTION : Version compatibles

- **WLS** : Il est nécessaire de mettre à jour le firmware du capteur WLS en version **v1.08**.
Pour mettre à jour le capteur WLS voir § **Erreur ! Source du renvoi introuvable..**
- **NEST** : Il est nécessaire de mettre à jour le logiciel NEST en version **v2.13**.
Pour la mise à jour voir le manuel utilisateur NEST § 2.4

6.3.2 Version 1.05

- Améliorations de l'affichage des spectres et temporels : voir § 3.5.3
 - Le curseur est automatiquement positionné sur le pic le plus proche
 - Nouveaux types de curseurs : double, harmonique et bande latérale.
 - Fonction zoom
- Pour les machines avec diagnostic automatique, affichage de l'état des paramètres de vitesse vibratoire et facteur de défaut.

6.3.3 Version 1.04

- Nouvelles préférences de conversion pour l'affichage de l'amplitude du spectre et de l'enveloppe : voir § 2.5
- Module de collecteur : pour le diagnostic automatique, possibilité de modifier la vitesse de rotation prédéfinie des machines à vitesse de rotation fixe en utilisant le stroboscope : voir § 1.13.8 et 3.5.4
- Module Equilibrage : possibilité de mesurer le spectre sans le tachymètre sur le lancer à vide : voir § 4.7

ACOEM

Smart monitoring, diagnosis & solutions

ACOEM propose une offre globale de monitoring intelligent, de diagnostic et de solutions s'appuyant sur une maîtrise unique des phénomènes vibratoires et acoustiques.

ACOEM contribue ainsi à améliorer :

- la qualité de vie et la prévention des risques en milieu urbain ou industriel
- la productivité et la fiabilité des process industriels
- la conception de produits robustes, silencieux et performants
- la protection des sites, des véhicules et des hommes en milieu hostile

Partout dans le monde, ACOEM accompagne les acteurs de l'Industrie, de l'Environnement et de la Défense avec ses marques ONEPROD, FIXTURLASER, 01dB et METRAVIB.

Retrouvez-nous sur www.acoemgroup.com



200 Chemin des Ormeaux
69578 LIMONEST - FRANCE
Tel. +33 (0)4 72 52 48 00

www.acoemgroup.com

Asia
Tel. +603 5192 3212 ext 848 - Fax +603 5192 2728

South America
Tel. +55 11 5089 6460 - Fax +55 11 5089 6454
