


INSTRUCTION MANUAL


THD750L TILE/STONE WET LASER SAW

PLEASE KEEP THIS
MANUAL FOR
FUTURE REFERENCE

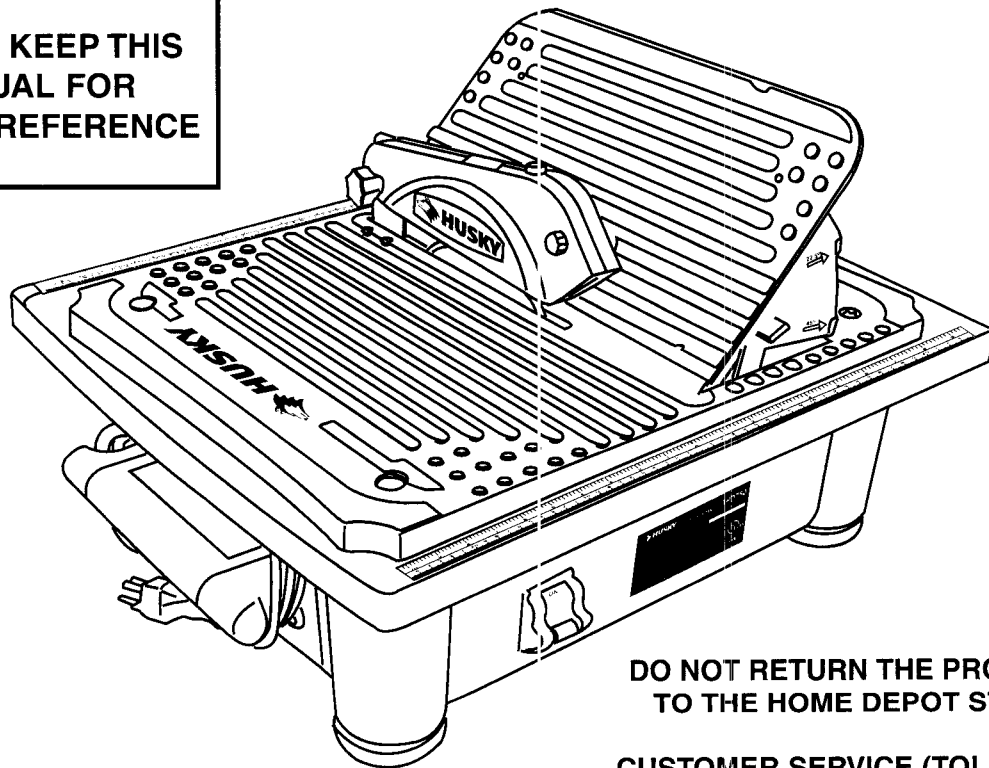

DO NOT RETURN THE PRODUCT
TO THE HOME DEPOT STORE

CUSTOMER SERVICE (TOLL FREE)
1-866-513-6723

 **CAUTION:** Read, understand and follow all safety rules and instructions before using this tool. These safety instructions should be followed at all times. Failure to follow these safety instructions could result in injury to yourself or others. Also, failure to read and follow these instructions may cause damage to your equipment.

HUSKY.
2455 Paces Ferry Road
Atlanta, GA 30339

LIMITED WARRANTY ON PRODUCT

This product is covered by one year warranty from the date of purchase. If the product is defective in workmanship or material and upon returning the product to HUSKY. Tile Saw Service Center in its original packaging, HUSKY. Tile Saw Service Center will repair and/or replace it free of charge. This warranty does not cover normal wear, nor any damage as a result of accidents, misuse, abuse or negligence. HUSKY. Tile Saw Service Center obligations under this warranty shall be limited to the repair and/or replacement of the product. HUSKY. Tile Saw Service Center shall not be liable for consequential damages. This warranty is void if the product or any of its components are modified, altered, or in any way changed, or if the product is used in a manner or with a blade that is not recommended by HUSKY.

This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied

IMPORTANT:

1. Please go to www.chervonpowertools.com to register and validate your warranty or call 1-866-513-6723 to register your product within 30 days of purchase. Please retain your original purchase receipts for claims purposes.
2. For service, please contact our service number at 1-866-513-6723. **DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE HOME DEPOT STORE.**

TABLE OF CONTENTS

Warranty, Technical specification	2
Safety precautions for laser	2
General safety rules	3
Specific safety rules	4
Saw features, unpacking	5
Accessories	6
Operation	6
Changing blade, Maintenance	8
Trouble shooting	8
Exploded drawing and parts list	9

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TILE/STONE WET SAW THD750L	
Supply power	120V~, 60Hz
Motor capacity	6.5A
No load speed	3500/min
Diamond blade size	7"X5/8" (bore)
Max.Depth of cut	1-1/4"
Max.Depth of cut at 45°	13/16"
Size of machine	22 L"X18 W"X12.7 H"
Laser class	Class IIIa
Weight	46.2lbs (21kg)

SAFETY PRECAUTIONS FOR LASER

This saw has a built-in laser light. The laser is class IIIa and emits output power of a maximum 2.5mW and 635~650nm wave lengths. These lasers don't normally present an optical hazard. However, **DO NOT** stare at the beam because it can cause flash blindness.

CAUTION: The following label is on your saw. It indicates where the laser light is emitted by the saw. Always be aware of its location when using the saw and **ALWAYS MAKE SURE** that any bystanders in the vicinity of use are made aware of the dangers of looking directly into the laser.

AVOID EXPOSURE. LASER RADIATION EMITTED FROM THIS APERTURE

WARNING: LASER RADIATION Avoid direct eye exposure.

Only turn laser on when tool is on the work piece. Class IIIa Laser Product

WARNING: DO NOT stare directly at the laser beam. A hazard may exist if you deliberately stare into the beam. **ALWAYS** follow the following safety precautions when using this saw.

1. **NEVER** aim the beam at any person or object other than the work piece.
2. The laser beam can be harmful to the eyes. **ALWAYS** avoid direct eye exposure. **DO NOT** look directly into the laser beam output aperture during operation.
3. The laser on the saw is not a toy. **ALWAYS** keep out of the reach of children. The laser light emitted from this device should never be directed towards any person, for any reason.

GENERAL SAFETY RULES

1. READ and become familiar with this entire instruction manual. Learn the tool applications limitations, and possible hazards.

2. KEEP GUARDS IN PLACE and in working order.

3. REMOVE ADJUSTING KEYS AND WRENCHES. Form habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from tool before turning it on.

4. KEEP WORK AREA CLEAN. Cluttered areas and benches invite accidents.

5. DON'T USE IN DANGEROUS ENVIRONMENT. Don't use power tools in damp or wet locations, or expose them to rain. Keep work area well lit.

6. KEEP CHILDREN AWAY. All visitors should be kept safe distance from work area.

7. MAKE WORKSHOP KID PROOF with padlocks master switches, or by removing starter keys.

8. DON'T FORCE TOOL. It will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

9. USE RIGHT TOOL. Don't force tool or attachment to do a job for which it was not designed.

10. USE PROPER EXTENSION CORD. Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. Table 1 shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gage. The smaller the gage number, the heavier the cord.

Table 1

Ampere rating		Volts	Total length of cord in feet			
			120V~	25 ft.	50 ft.	100 ft.
More than	Not more than		AWG			
0	6		18	16	16	14
6	10		18	16	14	12

11. WEAR PROPER APPAREL. Do not wear loose clothing, neckties, rings, bracelets, or other jewelry which may get caught in moving parts. Non-slip footwear is recommended. Wear protective hair covering to contain long hair.

12. ALWAYS USE SAFETY GLASSES. Also use face or dust mask if cutting operation is dusty. Everyday eyeglasses only have impact resistant lenses, they are NOT safety glasses.

13. SECURE WORK. Use clamps or a vice to hold work when practical. It's safer than using your hand and it frees both hands to operate tool.

14. DON'T OVERREACH. Keep proper footing and balance at all times.

15. MAINTAIN TOOLS WITH CARE. Keep tools sharp and clean for best and safest performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories.

16. DISCONNECT TOOLS. Before servicing, when changing accessories, such as blades, bits, cutters, and the like.

17. REDUCE THE RISK OF UNINTENTIONAL STARTING. Make sure switch is in off position before plugging in.

18. USE RECOMMENDED ACCESSORIES. Consult the instruction manual for recommended accessories. The use of improper accessories may cause risk of injury to persons.

19. NEVER STAND ON TOOL. Serious injury could occur if the tool is tipped or if the cutting tool is unintentionally contacted.

20. CHECK DAMAGED PARTS. Before further use of the tool, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function-check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced.

21. DIRECTION OF FEED. Feed work into a blade or cutter against the direction of rotation of the blade or cutter only.

22. NEVER LEAVE TOOL RUNNING UNATTENDED. TUFN POWER OFF. Don't leave tool until it comes to a complete stop.

23. DO NOT use power tools in the presence of flammable liquids or gases.

24. ALWAYS remove the power cord plug from the electric outlet when making adjustments, changing parts. Cleaning or working on tool.

25. DO NOT operate tool if you are under the influence of any drugs, alcohol or medication that could affect your ability use the tool properly.

26. WARNING. Dust generated from certain materials can be hazardous to your health. Always operate the tool in well-ventilated areas and provide proper dust removal. Use dust collection systems wherever possible.

27. NEVER touch the pins of the plug while inserting onto the electrical socket.

28. NEVER use the power cord to pull the plug out of the electrical socket.

29. ALWAYS keep the power cord away from sharp objects or any other obstacle that may cause damage to the cord.

SPECIFIC SAFETY RULES

Read all these instructions before operating the product and keep them in a safe place for future reference.

A. GROUND INSTRUCTION

1. ALL GROUNDED, CORD-CONNECTED TOOLS:

In the event of a malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This tool is equipped with an electric cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into a matching outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

Do not modify the plug provided--if it will not fit the outlet, have proper outlet installed by a qualified electrician.

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. The conductor with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the equipment-grounding conductor. If repair or replacement of the electric cord or plug is necessary, do not connect the equipment-grounding conductor to a live terminal.

Check with a qualified electrician or service personnel if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the tool is properly grounded. Use only 3-wire extension cords that have 3-prong grounding plugs and 3-pole receptacles that accept the tool's plug.


Repair or replace damaged or worn cord immediately.

2. GROUNDED, CORD-CONNECTED TOOLS INTENDED FOR USE ON A SUPPLY CIRCUIT HAVING A NOMINAL RATING LESS THAN 150 VOLTS:

This tool is intended for use on a circuit that has an outlet that looks like the one illustrated in Sketch A in Figure 1. The tool has a grounding plug that looks like the plug illustrated in sketch A in Figure 1. A temporary adapter, which looks like the adapter illustrated in Sketches B and C, may be used to connect this plug to a 2-pole receptacle as shown in Sketch B if a properly grounded outlet is not available. The temporary adapter should be used only until a qualified electrician can install a properly grounded outlet. The green-colored rigid ear, lug, and the like, extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box.

3. PERMANENTLY CONNECTED TOOLS

Fig. 1

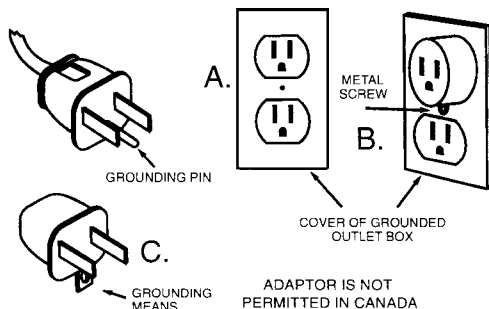


This tool should be connected to a grounded metal permanent wiring system; or to a system having an equipment-grounding conductor.

B. POSITION OF TILE SAW

1. To avoid the possibility of the appliance plug or receptacle getting wet, position tile saw to one side of a wall mounted receptacle to prevent water from dripping onto the receptacle or plug (see fig 2). The user should arrange a "drip loop" in the cord connecting the saw to a receptacle. The "drip loop" is that part of the cord below the level of the receptacle, or the connector if an extension cord is used, to prevent water traveling along the cord and coming in contact with the receptacle.

Fig. 2

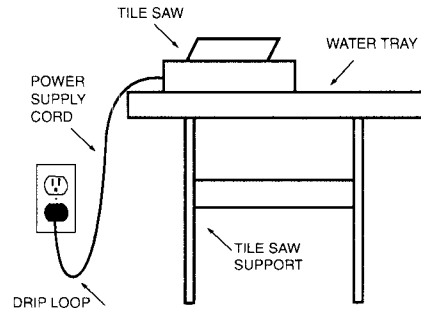

2. If the plug or receptacle does get wet, DON'T unplug the cord. Disconnect the fuse or circuit breaker that supplies power to the tool. Then unplug and examine for presence of water in the receptacle.

C. EXTENSION CORDS

1. Use only extension cords that are intended for outdoor use. These extension cords are identified by a marking "Acceptable for use with outdoor appliances, store indoors while not in use." Use only extension cords having an electrical rating not less than the rating of the product. Do not use damaged extension cords. Examine extension cord before using and replace if damaged. Do not abuse extension cords and do not yank on any cord to disconnect. Keep cord away from heat and sharp edges. Always disconnect the extension cord from the receptacle before disconnecting the product from the extension cord.

2. WARNING: To reduce the risk of electrocution, keep all connections dry and off the ground. Do not touch plug with wet hands.

3. Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the tile saw. Receptacles are available having built-in GFCI protection and may be used for this measure of safety.

D. FOR YOUR OWN SAFETY READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING SAW

1. Wear eye protection.

2. Do not expose to rain or use in damp locations.

3. Use blade guard for every operation .

4. Disconnect saw before servicing, when changing cutting blade, and cleaning.

5. Use tool only with smooth edge cutting blade free of openings and grooves.

6. Replace damaged cutting blade before operating.

E. SPECIFIC OPERATION GUIDE

1. Ensure that the directional arrow marked on the blade corresponds with the rotational direction of the motor.

2. With the machine disconnected from the power supply, rotate the blade by hand to ensure it is free from obstruction.

3. Always keep the blade-securing arbor and collars clean.

4. Ensure that the blade-securing means is securely tightened with the wrench provided.

5. Always ensure that the tile to be cut is pressed firmly against the fence.

6. Ensure that the piece of tile or stone that will be cut off has sufficient room to move sideways. Failure to do so may result in the off cut binding against the blade.

7. Never cut more than one tile at a time.

8. Never cut pieces too small to be held securely against the rip fence without leaving enough space for the hand to be a safe distance from the blade.

9. Ensure that the table and surrounding area are clean with the exception of the tile to be cut.

10. Before cutting a piece of tile or stone, let the saw blade run freely for a few seconds. If it makes an unfamiliar sound or vibrate excessively, switch it off immediately and disconnect from the power supply. Investigate the cause or consult the customer service department for advice.

11. Let the blade come to a complete stop before removing any jammed or off cut material from around the blade area.

12. Never allow the blade to run dry. Failure to keep the water reservoir topped up will result in possible over-heating of the diamond blade and a poor cut in the tile.

WARNING!


Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known (to the State of California) to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints,
 - Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
 - Arsenic and chromium from chemically treated lumber.
- Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to

these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out

SAW FEATURES

Fig. 3

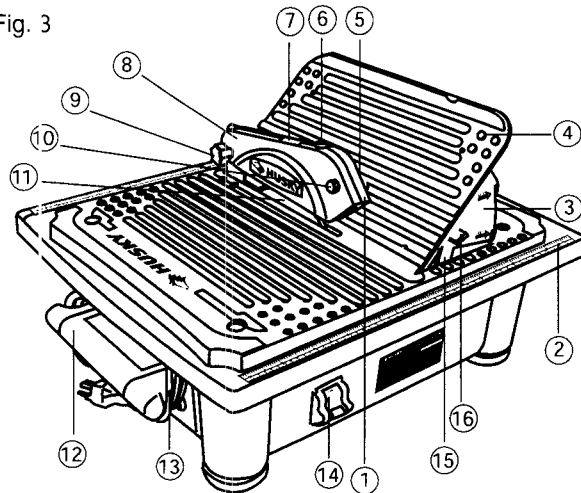

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Laser aperture | 9. Securing knob |
| 2. Rules on table | 10. Laser light adjust-knob |
| 3. Angle table support | 11. Saw blade |
| 4. Reservoir cover | 12. Handle |
| 5. Laser light adjust-knob | 13. Cord |
| 6. Laser switch button | 14. Main switch |
| 7. Battery compartment cover | 15. 45° fixing leg |
| 8. Blade guard | 16. 22.5° fixing leg |

CAUTION: This tile saw is designed for cutting tile and marble, not for metal, wood or plastic! All other applications are expressly excluded.

UNPACKING

The contents of the container are as follows:


- Tool1 pc.
- Parallel fence1 pc.
- 0-45° angle guide1 pc.
- Nut wrench1 pc.
- Shaft wrench1 pc.
- Diamond blade 7"X 5/8"(bore):1 pc.
- Instruction manual1 set

Fig. 4



Parallel fence

Fig. 5



0-45° angle guide

Fig. 6



Nut wrench

Fig. 7



Shaft wrench

Fig. 8



Diamond blade
7" x 5/8" bore

REPLACEMENT BLADES

We recommend the use of HUSKY genuine replacement blades, specify Cat. No.: HF180H
Blade size: 7" x 5/64" x 5/8"
Arbor size: 5/8"

A HUSKY 7" blade may be used as a replacement.


WARNINGS ON BLADE:

Fig. 9




ALIGNING THE RIVING BLADE:

Fig. 10

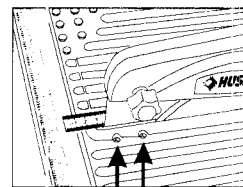

Place a metal ruler or similar straight edge alongside the saw blade as shown and check for alignment of blade with riving knife. Check each side and tighten screw firmly when adjusted.

Fig. 11

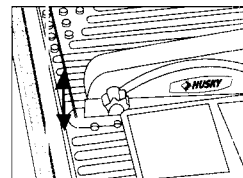


Loosen the securing knob of blade guard, adjust the guard up or down so that it is just above the tile surface. After adjustment, tighten the securing knob.

IMPORTANT: When finished with the tile saw, always lower blade guard to table top and secure to prevent riving knife misalignment.


FILLING THE WATER:

Fig. 12

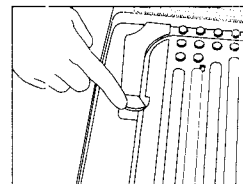

Turn the reservoir cover lock outward as shown, then lift and remove the reservoir cover.

Fig. 13

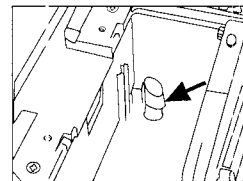

Check that the water plug is correctly located. Fill water to the maximum level (shown by the arrow) until the excess water drains through the water plug.

CAUTION: Fill water to the maximum level of the reservoir before cutting. Check the water level every 1/2 hour during use and refill if needed.

ON AND OFF SWITCH

Connect the unit to a power of the correct voltage and frequency (120V, 60Hz).


- To start the machine, turn the switch to "ON" position.
- To stop the machine, turn the switch to "OFF" position.

To lock the switch on the "OFF" position, pull out the red switch knob. This safety feature prevents children from accidentally starting the machine.

USING THE LASER SYSTEM


FITTING THE BATTERIES

Fig. 14

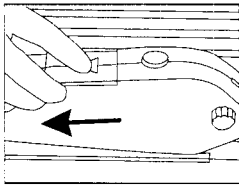


Hold and push the cover of battery compartment in the direction of the arrow.

Fig. 15

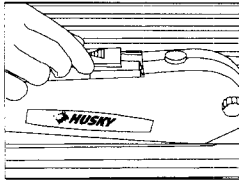


Remove cover and place two AAA batteries (not supplied) into battery's compartment, taking care to insert them with the correct polarity.

Fig. 16

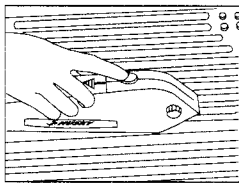

Press down laser button to turn on laser, press the button again to turn off the laser. ALWAYS shut off the laser light when you are finished cutting.

Fig. 17

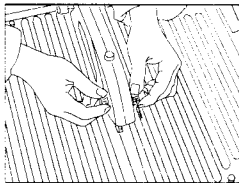


Align laser beam with line-of-cut by adjusting one or both adjustment knobs on the sides of blade guard.

ADJUSTING THE ANGLE AND/OR ALIGNMENT OF THE LASER

To adjust the **alignment** of the laser, turn the knob on the left of the blade guard. Set laser beam to 0° on the table measure.

Fig. 18

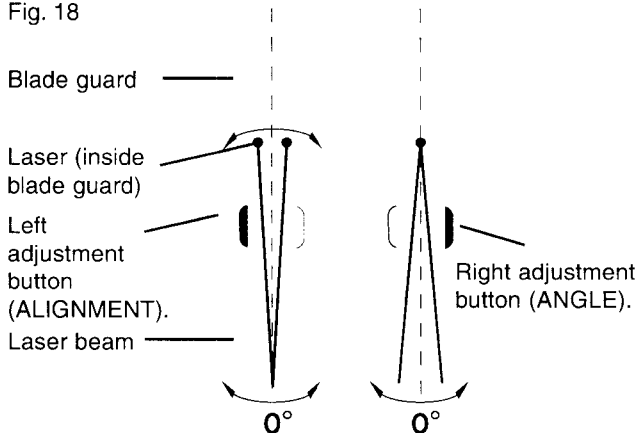


To adjust the **angle** of the laser beam, turn the knob on the right side of the blade guard. Set laser to 0° on the table measure.

WARNING: DO NOT stare directly at the laser beam. Never aim the light at any person or object other than the work piece. **NOTE:** Frequently clean the glass laser window of during use to ensure proper laser beam performance.

CUTTING OPERATION

PARALLEL FENCE ADJUSTMENT


Fig. 19

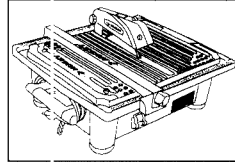

Fit the parallel fence to the top of table on either side. Adjust the position and tighten the securing knob of fence correctly.

PARALLEL CUT


Fig. 20

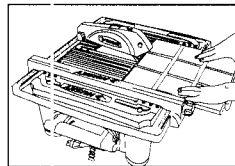

Adjust the fence to the desired width from the blade using the scale rules on the table surface for reference, push the tile towards the blade with even pressure and against the fence during cutting.

FLAT ANGLE CUT

Fig. 21

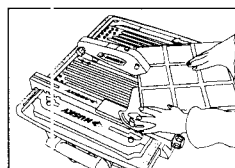


Follow the same procedure for a parallel cut but use the angle guide supplied in conjunction with the parallel fence. Choose the angle desired and tighten the screw to secure the angle guide, then push the angle

guide together with the tile to be cut towards the blade. Hold tile is held firmly while cutting.


22.5°, 45° MITRE CUT

Fig. 22

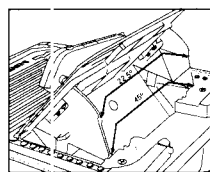

Lift reservoir cover to a proper position (Fig 22), unfold angle table supports (3) shown in Fig 3, and fix them located on table according the indication of 22.5°/ 45° which are marked on angle table supports. Ensure the 22.5°/ 45° fixing legs on the angle table supports to be set below the inner edge of the table meanwhile (Fig 23).

Fig. 23

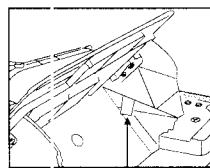


The fixing leg is set below the inner edge of table.

If you want to change the angle of table from 22.5° to 45° or reverse, the angle table supports should be folded together with fixing legs at first, then turn the reservoir cover to a proper position, unfold the supports fully and fix them on the table.


CAUTION: when change the cutting angle, please fold the plastic supporting feet and adjust the reservoir cover to the suited height, and then unfold supporting feet located on the desired angle.

Fig. 24

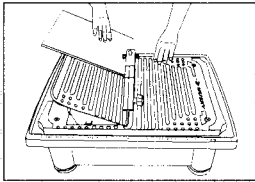

Place the tile on the guide, push towards the blade to create a mitre cut.

Fig. 25

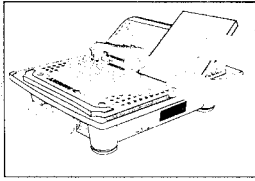


For Best Cutting Results on 22.5° and 45° angles, hold the piece of tile securely and push it slowly and steadily towards the blade. This process will make certain of a satisfactory cut. (Fig 25).

CAUTION: Intermittent use of the blade will prolong its life. Always turn off machine and remove any cutting debris around blade at regular intervals.

CHANGING BLADE


Always use HUSKY, high quality replacement blades, HF180H.

Fig. 26

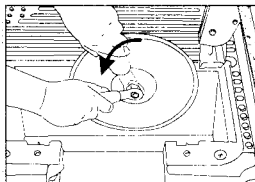

1. Remove the reservoir cover. Then place the nut wrench (supplied) on the blade-securing nut, then hold the end of the motor shaft by using shaft wrench (supplied). Loosen the blade-securing nut with the nut wrench in a counter-clockwise direction.

Fig. 27

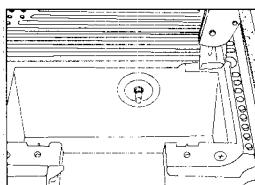

2. Remove the nut, outer flange and worn blade. Only the inner flange remains on shaft.

CAUTION: Make sure that the rotation direction of blade shall be in the same as the arrow on the blade guard.

3. Fit the outer flange and the nut in turn. Tighten the spindle nut with the wrench supplied in a clockwise direction and hold the shaft by shaft wrench meanwhile. **DO NOT OVER-TIGHTEN!**

MAINTENANCE

CAUTION: For your safety, turn off switch and unplug saw from the power source before performing any maintenance or cleaning.


DO NOT SERVICE the electric motor's internal components or laser device yourself. Contact an authorized service center.

Periodic maintenance of your tile saw allows for long life and trouble-free operation. The cutting residue that the saw generates could be considerable. A cleaning, lubrication and maintenance schedule should be maintained. As a common sensible and preventative maintenance practice, follow these recommended steps:

- Always clean the reservoir and water plug thoroughly after use.
- Inspect the diamond blade for it's overall integrity. Check the rim for wear or damage.
- Use clean damp clothes to wipe the machine.
- Never use water jet or any other chemical liquids to clean the machine.
- Keep the machine free from oil and grease and store in dry place.

CORD STORAGE

Fig. 28

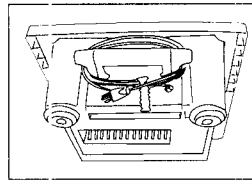

In transportation or storage of machine, you can wind the cord around the handle of machine as shown.

TROUBLE SHOOTING

WARNING! For your safety, turn "ON/OFF" switch OFF and unplug saw from the power source before performing any troubleshooting procedures.

1. Motor stops turning:

- Verify plugs fully connect.
- Check power source voltage is 120V
- Check the switch.
- Reset GFCI if used.
- Return the machine for repair when problem remain unsolved after the above checks .

2. Blade won't cut properly

- Check that if the blade rim worn out.
- Check that if the blade is bent or crack
- Switch off machine, and check that if the water in reservoir is sufficient.

3. Laser line projection is hard to see


- Light in work area is too bright.
- Batteries are weak.
- Check that if any dust or water drop is on the glass cover at the laser aperture.

4. Laser line is not projected

- Check that if the laser switch is at 'on' position.
- Batteries are exhausted.

**THD750L EXPLODED
DRAWING**

Fig. 29

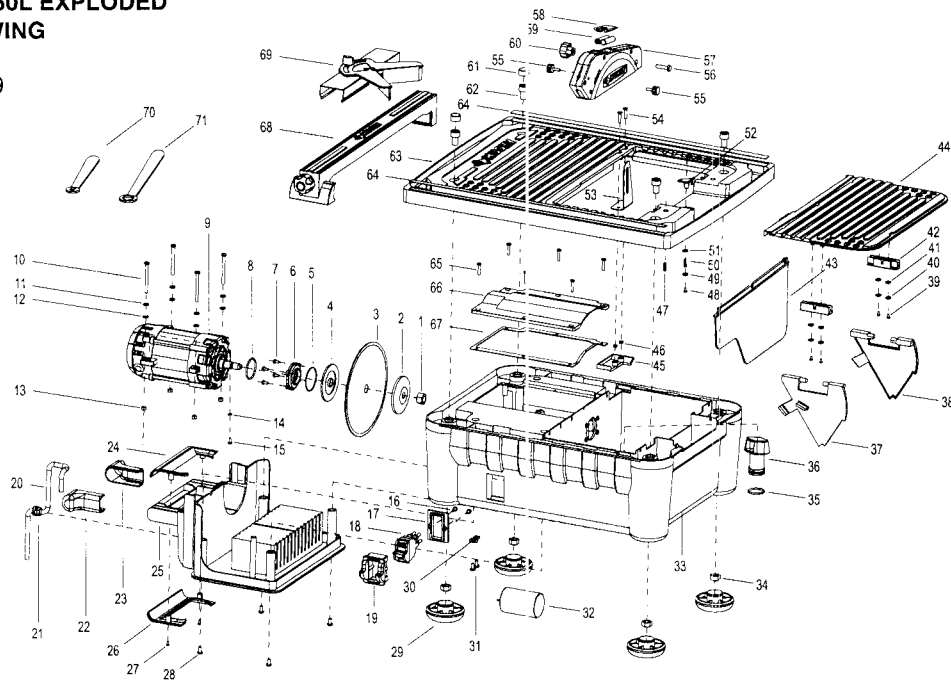

PARTS LIST

**ALWAYS USE GENUINE
HUSKY. PARTS**

**CUSTOMER SERVICE
(TOLL FREE)**

1-866-513-6723

www.chervonpowertools.com

NO.	DESCRIPTION	Q'TY	NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	Hex nut M12	1	37	Angle table support(left)	1
2	Outer flange	1	38	Angle table support(right)	1
3	Saw blade 7"	1	39	Cross head screw M4X13	4
4	Inner flange	1	40	Spring washer	4
5	O type seal ring 42.5X1.8	1	41	Big washer	4
6	Liner	1	42	Plastic joint	2
7	Screw ST2.9X8	4	43	Splash-proof board	1
8	O type seal ring 35.5X2.65	1	44	Reservoir cover/ mitre guide	1
9	Motor	1	45	Support of riving knife	1
10	Cross head screw M5x:55	4	46	Hex nut M4	2
11	Spring washer	4	47	Screw M5X20	1
12	Flat washer	4	48	Screw ST4.2X13	1
13	Hex nut M5	4	49	Flat washer	1
14	Teeth locking washer	1	50	Spring washer	1
15	Cross head screw M4.X10	1	51	Spring	1
16	Screw ST3.5X22	2	52	Reservoir cover lock	1
17	Inlay block	1	53	Riving knife	1
18	Main switch	1	54	Sink head screw M4X18	2
19	Protection of switch	1	55	Adjustable-knob of laser light	2
20	Cord	1	56	Hex bolt M6X30	1
21	Anchorage of cord	1	57	Blade guard	1
22	Right part of handle	1	58	Cover of battery compartment	1
23	Left part of handle	1	59	AAA battery (not supplied)	2
24	Top part of handle	1	60	Securing knob of blade guard	1
25	Inner part of handle	1	61	Rubber cover of screw	2
26	Lower part of handle	1	62	Inner hex head screwM10X25	4
27	Screw ST2.9X19	2	63	Working table	1
28	Screw ST4.2X22	4	64	Scale rule	2
29	Rubber foot	4	65	Screw ST3.5 X16	6
30	Plastic clamp of cord	1	66	Motor cover	1
31	Screw ST4.2X16	2	67	Seal of motor cover	1
32	Capacitor 32uF	1	68	Parallel fence	1
33	Enclosure	1	69	0-45°angle guide	1
34	Hex nut M10	4	70	Shaft wrench	1
35	O type seal ring 22.4X2.65	1	71	Nut wrench	1
36	Water plug	1			


LA INSTRUCCION MANUAL

THD750L SIERRA PARA CORTE EN HÚMEDO PARA LOSA Y PIEDRA DE 7" Con GUÍA DE LASER

MANTENGA
POR FAVOR ESTE
MANUAL PARA
LA REFERENCIA
FUTURA

NO VUELVA EL PRODUCTO A
LA TIENDA DE LA HOME DEPOT

EL SERVICIO del CLIENTE (el PEAJE LIBERTA)
1-866-513-6723

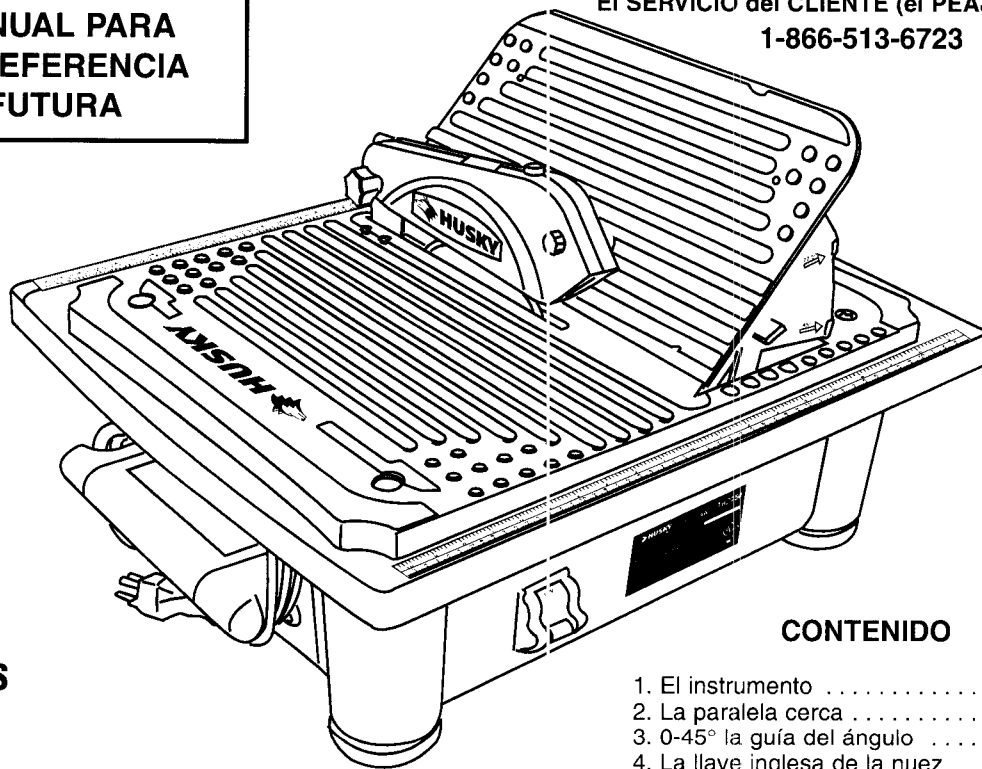

CONTENIDO

1. El instrumento 1
2. La paralela cerca 1
3. 0-45° la guía del ángulo 1
4. La llave inglesa de la nuez 1
5. La llave inglesa del túnel 1
6. 7" X 5/8"(bore de hoja de diamante) . 1

⚠️ EL CUIDADO: Leyó, entiende y sigue todas reglas de la seguridad e instrucciones antes de utilizar este instrumento. Estas instrucciones de la seguridad se deben seguir siempre. El fracaso para seguir estas instrucciones de la seguridad podrían tener como resultado la herida a usted mismo o a los otros. También, el fracaso para leer y seguir estas instrucciones pueden causar el daño a su equipo.

HUSKY.

2455 Paces Ferry Road
Atlanta, GA 30339

LA GARANTIA LIMITADA EN EL PRODUCTO

Este producto es cubierto por una garantía de año de la fecha de la compra. Si el producto es defectuoso en la habilidad o la materia y a volver el producto al Mosaico de HUSKY. Vio el Centro de reparaciones en su envase de la original, Mosaico de HUSKY. Vio el Centro de reparaciones reparará y/o lo reemplaza libre de la carga. Esta garantía no cubre el uso normal, ni ningún daño como resultado de accidentes, el mal uso, abuso ni la negligencia. El Mosaico de HUSKY. Vio las obligaciones del Centro de reparaciones bajo esta garantía serán limitadas a la reparación y/o el reemplazo del producto. El Mosaico de HUSKY. Vio el Centro de reparaciones no será responsable de daños consecuentes. Esta garantía es vacío si el producto o cualquiera de sus componentes se modifica, es alterado, o en ninguna manera cambiada, o si el producto se utiliza en una manera o con una hoja que no es recomendada por HUSKY.

Esta garantía está en vez de todas las otras garantías expresó o implicó

IMPORTANTE:

1. Vaya por favor a www.chervonpowertools.com para registrar y validar su 1-866-513-6723 de la garantía o la llamada para registrar su producto dentro de 30 días de la compra. Retenga por favor sus recibos originales de la compra para propósitos de reclamos.

2. Para el servicio, contacta por favor nuestro número del servicio en 1-866-513-6723. **NO VUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA DE LA HOME DEPOT.**

CONTENIDO

La garantía, la Especificación Técnica	2
Precauciones de la Seguridad para el Laser . . .	3
Seguridad General Gobierna	3
Seguridad Específica Gobierna	4
Vieron las Características, Desembalando . . .	6
Accesorios	6
Operación	8
Hoja Cambiante, la Conservación	9
Problema que Dispara	10
Dibujo y las Partes Estallado Listan	11

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia de Alimentación	120V~, 60Hz
Capacidad del Motor	6.5A
Velocidad sin Carga	3500/min
Tamaño de la Hoja de Diamante	7"X5/8" (bore)
Profundidad máxima de corte	1-1/4"
Profundidad máxima de corte a 45°	13/16"
El tamaño de máquina	22 L"X18 W"X12.7 H"
Clase de laser	Class IIIa
Peso	46.2lbs (21kg)

LAS PRECAUCIONES DE LA SEGURIDAD PARA EL LASER

Esto vio tiene una luz incorporada del laser. El laser es la clase IIIa y emite el poder de salida de un máximo 2.5mW y longitudes de ondas 635~650nm. Estos lasers se ponen't presenta normalmente un peligro óptico. Sin embargo, **no mira** fijamente en el rayo porque puede causar la ceguera rápida.

EI CUIDADO: La etiqueta siguiente está en su vio. Indica donde la luz de laser es emitida por el vio. Siempre esté enterado de su ubicación cuando se usa el vio y SIEMPRE se CERCIORE que cualquier espectador en la vecindad del uso es hecho enterado de los peligros de mirar directamente en el laser.

EVITE la EXPOSICION. La RADIACION del LASER EMITIO DE ESTA ABERTURA

La ADVERTENCIA: la RADIACION del LASER Evita la exposición directa de ojo. Sólo laser de vuelta en cuando instrumento está en el pedazo del trabajo. Producto de Laser de clase IIIa

La ADVERTENCIA: no mira fijamente directamente en el rayo del laser. Un peligro puede existir si usted mira deliberadamente fijamente en el rayo. SIEMPRE siga las precauciones siguientes de la seguridad cuando se usa esto vio. 1. Nunca apunte el rayo en cualquier persona ni se opone de otra manera que el pedazo del trabajo. 2. El rayo del laser puede ser perjudicial a los ojos. SIEMPRE evite la exposición directa de ojo. No mire directamente en el rayo de laser abertura de salida durante la operación. 3. El laser en el vio no es un juguete. SIEMPRE no entrar del alcance de niños. La luz del laser emitida de este dispositivo nunca se debe dirigir hacia cualquier persona, para cualquier razón.

La SEGURIDAD GENERAL GOBIERNA

1. LEYO y llega a ser familiarizado con este manual entero de la instrucción. Aprenda las limitaciones de aplicaciones de instrumento, y los peligros posibles.

2. VIGILE EN el LUGAR y servible.

3. QUITA AJUSTANDO LLAVES Y LLAVES INGLESAS. Forme el hábito de verificar para ver que las llaves inglesas de llaves y ajuste se quitan del instrumento antes de girarlo en.

4. MANTENGA AREA de TRABAJO LIMPIA. Las áreas y los bancos llenados invitan los accidentes.

5. HAGA NO el USO EN el AMBIENTE PELIGROSO. Haga no instrumentos de poder de uso en ubicaciones húmedas o mojadas, o los expone de llover. Mantenga área de trabajo bien lit.

6. MANTENGA a NIÑOS LEJOS. Todos visitantes deben ser mantenidos la distancia segura del área del trabajo.

7. HAGA la PRUEBA del NIÑO de TALLER con candados interruptores magistrales, o quitando el principio llaves.

8. HAGA NO INSTRUMENTO de FUERZA. Hará el trabajo mejor y más seguro en la tasa para que se diseñó.

9. UTILICE INSTRUMENTO CORRECTO. Haga no instrumento de fuerza o fijación para hacer un trabajo para que no se diseñó.

10. UTILICE CUERDA APROPIADA de EXTENSION. Cerciórese su cuerda de la extensión es en buen estado. Cuando se usa una cuerda de extensión, está seguro utilizar un suficiente pesado para llevar la corriente que su producto dibujará. Una cuerda pequeña causará una gota en el voltaje de la línea que tiene como resultado la pérdida del poder y recalentar. La mesa 1 exposiciones que el tamaño correcto utilizar dependiendo de la longitud de

Calificación de amperio		volts	Lenght total de cuerda en pies			
			25 ft.	50 ft.	100 ft.	150 ft.
Más que	No más que		AWG			
0	6		18	16	16	14
6	10		18	16	14	12

cuerda y calificación de amperio de letrado con nombre. Si dudoso, utiliza el próximo calibrador más pesado. El más pequeño el número de calibrador, la más pesada la cuerda.

11. LLEVE ROPA APROPIADA. No lleve la ropa floja, las corbatas, los anillos, las pulseras, ni otras joyas que pueden obtener agarrado en partes móviles. El calzado de Nonslip se recomienda. Lleve cubierta protectora de pelo para contener pelo largo.

12. SIEMPRE UTILICE GAFAS de SEGURIDAD. También cara de uso o máscara de polvo si cortando la operación está polvoriento. Los lentes diarios sólo tienen el impacto

lentes resistentes, ellos no son gafas de seguridad.

13. ASEGURE el TRABAJO. El uso sujeta o un vicio para tener el trabajo cuando práctico. Es más seguro que utilizando la mano y liberta ambos entregan para operar instrumento.

14. HAGA NO se EXTRALIMITA. Mantenga la situación y el equilibrio apropiados siempre.

15. MANTENGA INSTRUMENTOS CON el CUIDADO. Mantenga instrumentos agudos y limpios para mejor y el desempeño más seguro. Siga las instrucciones para accesorios de lubricar y cambiar.

16. DESCONECTE INSTRUMENTOS. Antes de atender a, al cambiar accesorios, tal como hojas, los pedacitos, los cortadores, y cosas por el estilo.

17. REDUZCA EL RIESGO DE EMPEZAR INVOLUNTARIO. Cerciórese interruptor está en de la posición antes de conectar.

18. El USO RECOMENDO ACCESORIOS. Consulte el manual de la instrucción para accesorios recomendados. El uso de accesorios impropios puede causar el riesgo de la herida a personas.

19. NUNCA PARESE EN el INSTRUMENTO. La herida grave podría ocurrir si el instrumento se inclina o si el instrumento cortante se contacta involuntariamente.

20. El CHEQUE DAÑO las PARTES. El uso antes adicior al del instrumento, un guardia u otra parte que se daña se deben verificar con cuidado para determinar que operará apropiadamente y realizará su función-cheque desinadado para la alineación de partes móviles, atando de partes móviles, la rotura de partes, de montar, y de cua quier otras condiciones que pueden afectar su operación, UN guardia u otra parte que se daña se deben reparar apropiadamente o deben ser reemplazados.

21. La DIRECCION DE COMIDA. Alimente el trabajo en una hoja o el cortador contra la dirección de la rotación de la hoja o el cortador sólo.

22. NUNCA INSTRUMENTO de HOJA que CORRE DESATENDIDO. GIRE el PODER LEJOS. Pór gase instrumento de hoja T hasta que venga a una parada completa.

23. NO utilice instrumentos de poder en la presencia de líquidos ni gases inflamables.

24. SIEMPRE quite el tapón de cuerda de poder de la salida eléctrica al hacer los ajustes, cambiando las partes. Limpiar o trabajo en el instrumento.

25. NO opere instrumento si usted está bajo la influencia de cualquiera endroga, el alcohol o la medicina que podrían afectar su habilidad utilizan el instrumento apropiadamente.

26. ADVERTENCIA. El polvo engendró de ciertas materias puede ser perjudicial para su salud. Siempre opere el

instrumento en áreas bien-ventilado y proporcione la eliminación apropiada de polvo. Utilice sistemas de colección de polvo donde sea posible.

27. NUNCA toque los alfileres del tapón al meter en el enchufe eléctrico.

28. NUNCA utilice la cuerda del poder de tirar el tapón fuera del enchufe eléctrico.

29. SIEMPRE mantenga la cuerda del poder lejos de objetos agudos o cualquier otro obstáculo que pueden causar el daño a la cuerda.

La SEGURIDAD ESPECIFICA GOBIERNA

Lea todo estas instrucciones antes operar el producto y los mantiene en un lugar seguro para la referencia futura.

A. MOLIO la INSTRUCCION


1. TODO MOLIO, INSTRUMENTOS de CUERDA-CONEC-
TO: en caso de un funcionamiento defectuoso o la avería, molio proporciona un sendero de menos resistencia para la corriente eléctrica reducir el riesgo del golpe eléctrico. Este instrumento se equipa con una cuerda eléctrica que tiene a un conductor de equipo-molio y un molio tapón. El tapón se debe tapar en una salida pareja que se instala apropiadamente y basado en la conformidad con todos códigos y ordenanzas locales.

No modifique el tapón proporcionado -- si no quedará la salida, tiene salida apropiada instalada por un electricista calificado.

La conexión impropia del conductor de equipo-molio puede tener como resultado un riesgo del golpe eléctrico. El conductor con aislamiento que tiene una superficie exterior que es verde con o sin rayas amarillas es el conductor de equipo-molio. Si la reparación o el reemplazo de la cuerda o el tapón eléctricos son necesarios, no conecta al conductor de equipo-molio a una terminal viva.

Verifique con un personal calificado de electricista o servicio si el molio las instrucciones no se entienden completamente, o si dudoso en cuanto a si el instrumento se muele apropiadamente. Utilice cuerdas sólo de 3 alambres de extensión que tienen de 3 puntas molieron tapones y receptáculos de 3 astas que aceptan el instrumento' de tapóns.

La reparación o reemplaza cuerda dañada o llevada inmediatamente.

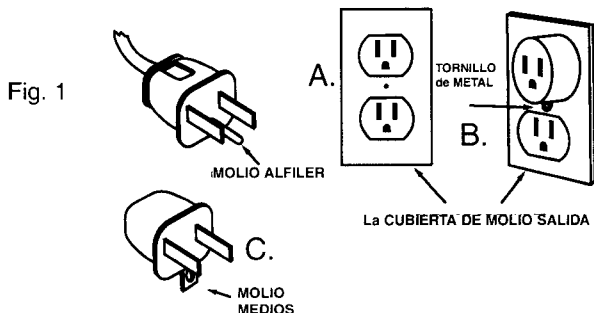

2. MOLIO, CUERDA-CONECTADO EQUIPAR CON HER-
RAMIENDA INTENED PARA el USO EN UN CIRCUITO
del SUMINISTRO que TIENE UN SUSTANTIVO que VAL-
ORA menos de 150 VOLTIOS: Este instrumento se piensa para el uso en un circuito que tiene una salida que se parece al uno ilustrado en Trazo UN en la Figura 1. El instrumento tiene un molio tapón que se parece al tapón ilustrado en trazo UN en la Figura 1. Un adaptador temporario, que se parece al adaptador ilustrado en Dibujos B y C, se puede utilizar para conectar este tapón a un receptáculo de 2 astas como mostrado en el Dibujo B si un molio apropiadamente salida no está disponible. El adaptador temporario se debe utilizar sólo hasta que un electricista calificado pueda instalar un molio apropiadamente salida. El verde-coloró oreja rígida, oreja, y cosas por el estilo, extendiendo del adaptador debe ser conectado a un sue o permanente tal como un molio apropiadamente caja de salida.

3. INSTRUMENTOS PERMANENTEMENTE CONECTA-


DOIS

Este instrumento debe ser conectado a un molio la permanente de metal que alambra sistema; o a un sistema que tiene a un conductor de equipo-molio.

B. La POSICION DE MOSAICO VIO

1. Evitar la posibilidad del tapón de aparato o receptáculo que se mojan, mosaico de posición vio a un lado de una pared receptáculo montado para prevenir agua de gotear en el receptáculo o el tapón (ve higo 2). El usuario debe arreglar un "el lazo de gota" en la cuerda que conecta el vio a un receptáculo. El "el lazo de gota" es esa parte de la cuerda debajo del nivel del receptáculo, o del conector si una cuerda de la extensión se utiliza, para prevenir viajar de agua por la cuerda y entrando el contacto con el receptáculo.

2. Si el tapón o receptáculo se mojan, DON'T quita la cuerda. Desconecte el cacón de fusible o circuito que suministra acc ona al instrumento. Entonces quite y examine para la presencia de agua en el receptáculo.

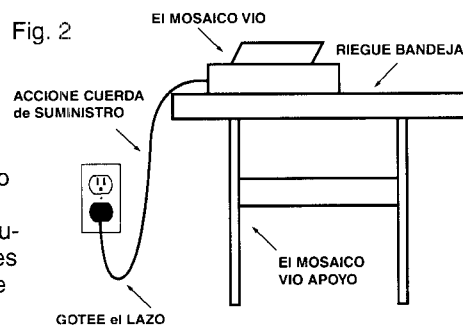

C. CUERDAS de EXTENSION

1. Utilice sólo cuerdas de extensión que se piensan para el uso al aire libre. Estas cuerdas de la extensión son identificadas por un marcar "Aceptable para el uso con aparatos al aire libre, la tienda dentro mientras no en Uso de uso." sólo cuerdas de extensión que tienen una calificación eléctrica no menos que la calificación del producto. No utilice cuerdas dañadas de extensión. Examine cuerda de extensión antes utilizar y reemplace si dañado. No abuse cuerdas de extensión y no tire en ninguna cuerda para desconectar. Mantenga cuerda lejos de calor y orillas agu-

das. Siempre desconecte la cuerda de la extensión del receptáculo antes de desconectar el producto de la cuerda de la extensión.

2. La ADVERTENCIA: reducir el riesgo de electrocución, mantiene todas conexiones secas y del suelo. No toque tapón con manos mojadas.

3. el suelo Critica la protección de Interruptor (GFCI) de Circuito se debe proporcionar en el circuito (circuitos) o la salida (salidas) para ser utilizado para el mosaico vio. Receptáculos están tener disponible la protección incorporada de GFCI y se pueden utilizar para esta medida de la seguridad.

D. PARA SU PROPIA SEGURIDAD LEYO MANUAL de INSTRUCCION ANTES OPERAR VIO

1. Lleve la protección de ojo.
2. No exponga de llover ni utilizar en ubicaciones húmedas.
3. Utilice a guardia de hoja para cada operación.
4. Desconecte vio antes de atender a, al cambiar cortando hoja, y limpiar.
5. instrumento de uso sólo con la orilla lisa que corta hoja libre de aperturas y ranuras.
6. Reemplace dañado cortando hoja antes de operar.

E. GUIA ESPECIFICA de OPERACION

1. Asegure que la flecha direccional marcara en los corresponden de hoja con la dirección giratoria del motor.
2. Con la máquina desconectada de la alimentación, gire la hoja para asegurar a mano es libre de la obstrucción.
3. Siempre mantenga la enramada de hoja-asegurando y los cuellos limpien.
4. Asegure que los medios de hoja-asegurando se aprieten seguramente con la llave inglesa proporcionada.
5. Siempre asegure que el mosaico para ser cortado es apretado firmemente contra la cerca.
6. Asegure que el pedazo de mosaico o piedra que serán cortados tiene el espacio suficiente para mover de lado. El fracaso para hacer así puede tener como resultado el del corte que ata contra la hoja.
7. Nunca corte más de un mosaico a la vez.
8. Nunca pedazos de corte demasiado pequeños ser tenidos seguramente contra la cerca de rasgón sin la partida suficiente espacio para la mano para ser una distancia segura de la hoja.
9. Asegure que la mesa y área circundante sean limpios a excepción del mosaico para ser cortado.

10. Antes cortar un pedazo de mosaico o piedra, permitió que el viera hoja corre libremente por unos pocos segundos. Si hace un sonido no familiarizado o vibra excesivamente, lo cambia lejos inmediatamente y desconecta de la alimentación. Investigue la causa o consulte el departamento de atención al cliente para el consejo.

11. Permita que la hoja venga a una parada completa antes de quitar atascado o de la materia del corte de alrededor del área de hoja.


12. Nunca permita la hoja para correr seco. El fracaso para mantener el depósito de agua sobrepasado arriba tendrá como resultado posible recalienta de la hoja de diamante y un corte pobre en el mosaico.

¡ADVERTENCIA! Algún polvo creado por sanding de poder, serruchando, moler, taladrar, y otras actividades de la construcción contienen sustancias químicas conocidas (al Estado de California) causar el cancer, los defectos del nacimiento u otro daño reproductor. Algunos ejemplos de estas sustancias químicas son:

- Dirge de pinturas principal-basados,
- la sílice de cristal de ladrillos y cemento y de otros productos de la albañilería, y
- Arsénico y cromo de la madera químicamente tratada. Su riesgo de estas exposiciones varía, según cómo a menudo usted haga este tipo del trabajo. Para reducir su exposición a estas sustancias químicas: el trabajo en un área bien ventilada, y en el trabajo con el equipo aprobado de la seguridad, tal como éstos quitan el polvo máscaras que se diseñan especialmente filtrar fuera partículas específicas.

VIO LAS CARACTERÍSTICAS

Fig. 3

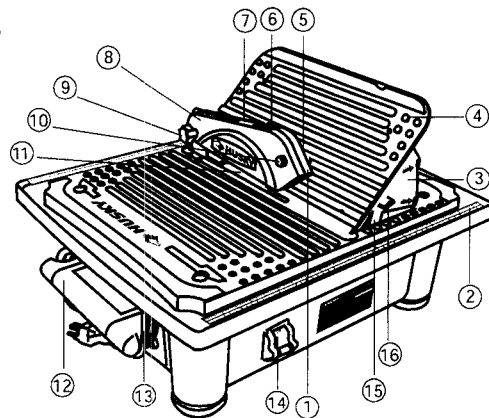

- | | |
|---|---|
| 1. La abertura del laser | 9. Asegurar la perilla |
| 2. Las reglas en pospone | 10. La ajusta-perilla de la luz del laser |
| 3. El apoyo de la mesa del ángulo | 11. Vio hoja |
| 4. La cubierta del depósito | 12. El asidero |
| 5. De ajusta-perilla de luz de laser. | 13. La cuerda |
| 6. De botón de interruptor de laser. | 14. Interruptor principal de la batería |
| 7. La cubierta del compartimiento de la batería | 15. 45° fijando pierna |
| 8. El guardia de la hoja | 16. 22,5° fijando pierna |


¡EL CUIDADO: Este mosaico vio es diseñado para cortar mosaico y mármol, no para metal, la madera ni el plástico! Todas las otras aplicaciones expresan son excluidos.

Fig. 4




La paralela cerca

Fig. 5



0° - 45° indica

Fig. 6



La llave inglesa de la nuez

Fig. 7



La llave inglesa del túnel

Fig. 8



Hoja de diamante
7" x 5/8" aburren

HOLAS de REEMPLAZO. Nosotros LOS rocommend el uso de HUSKY. hojas genuinas de reemplazo, especifican el catálogo el número HF180H.

El tamaño de la hoja: 7" X 5/64" X 5/8" aburren.

Un HUSKY. 7" hoja se puede utilizar como un reemplazo.

LAS ADVERTENCIAS EN LA HOYA

Fig. 9

ADVERTENCIA!
Este tipo de vida de reemplazo debe ser utilizado siempre con las regulaciones de OSHA respecto a las Cadenas de Seguridad, Resguardos, Procedimientos de Instalación, Retención y Reglas Generales de Funcionamiento para Resguardos, Mallas, Cadenas y Anclajes de la Máquina. Siempre consulte con el manual de la máquina.


ADVERTENCIA:
El operador deberá utilizar un casco de seguridad, gafas de seguridad y zapatos de seguridad. Evitar el uso de ropa floja, corbatas, paños, bufandas, etc. Evitar el uso de joyas como anillos, pendientes, etc. Evitar el uso de herramientas o equipos que no estén diseñados para este propósito. Evitar el uso de herramientas o equipos que no estén diseñados para este propósito. Evitar el uso de herramientas o equipos que no estén diseñados para este propósito.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
1. Consulte el manual de instrucciones antes de usar la herramienta.
2. Use y asegure las instrucciones de instalación de la máquina.
3. Antes de cortar, asegure el funcionamiento de la máquina.
4. Mantenga un firme control de la máquina durante el corte.
5. Evite el uso de herramientas o equipos que no estén diseñados para este propósito.
6. Evite el uso de herramientas o equipos que no estén diseñados para este propósito.
7. Evite el uso de herramientas o equipos que no estén diseñados para este propósito.

Recomendado 7500 rpm
Ø 177,8 cm x 5/8" (Ø 19 cm) x 5/8" (1,58 cm)
HF 180H


ALINEAR EL CUCHILLO de RIVING:

Fig. 10

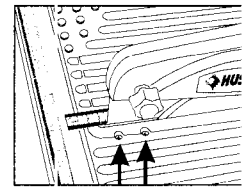

Coloque a un gobernante de metal u orilla recta semejante al costado el vio hoja como mostrado y cheque para la alineación de hoja con cuchillo de riving. El cheque cada lado y aprieta el tornillo firmemente cuando ajustado.

Fig. 11

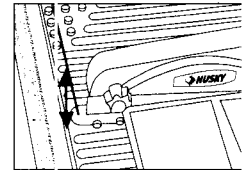


Afloje la perilla que asegura de guardia de hoja, ajusta al guardia arriba o hacia abajo para que esté justo encima de la superficie de mosaico. Después que el ajuste, aprieta la perilla que asegura.

¡¡¡¡¡MPORTANTE

Cuando terminó con el mosaico vio, guardia siempre más bajc de hoja para posponer la cima y asegurar para prevenir el desajuste de cuchillo de riving.


EI FELLENO EL AGUA:

Fig. 12

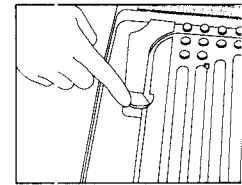

Gire la cerradura de la cubierta de depósito exterior como mostrado, entonces levanta y quita la cubierta de depósito.

Fig. 13

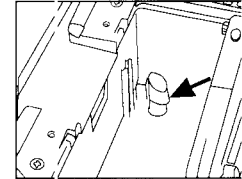

Verifique que el tapón de agua es correctamente lopcated. Llenez agua al nivel máximo (mostrado por la flecha) hasta los desagüaderos de agua de exceso por el tapón de agua.

EI CUIDADO:

Llerez el agua al nivel máximo del depósito antes de cortar. Rellenez agua al nivel máximo de vez en cuando durante cortar.

EN Y DE INTERRUPTOR

Conecte la unidad a un poder del voltaje y la frecuencia correctos (120V, 60Hz).


- Empezar la máquina, gire el interruptor a "EN" la posición.
- Parar la máquina, gire el interruptor a "LEJOS" la posición.

Para cerrar el interruptor en el "LEJOS" la posición, saca la perilla anaranjada de interruptor. Esta característica de la seguridad previene a niños de empezar accidentalmente la máquina.

UTILIZAR EL SISTEMA DEL LASER


QUEDAR LAS BATERIAS

Fig. 14

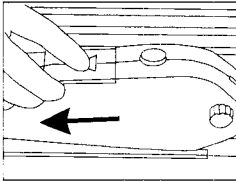


El asidero y empuja la cubierta de compartimiento de batería en la dirección de la flecha.

Fig. 15

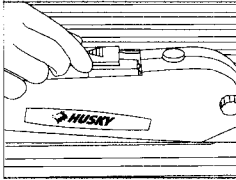


Quite la cubierta y coloque dos baterías de AAA (no suministrado) en la batería compartimiento de s, tomando el cuidado para meterlos con la polaridad correcta.

Fig. 16

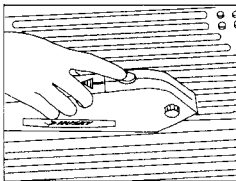

Presione el botón del laser para prender el laser, apriete el botón otra vez para girar del laser. SIEMPRE apague la luz del laser cuando usted es terminado cortar.

Fig. 17

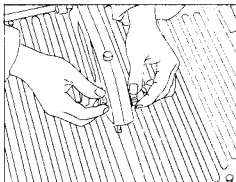


Alinee el rayo del laser con la línea del corte ajustando uno o ambos ajusta-perillas en los lados de guardia de hoja.

EL AJUSTE de EL ANGULO Y/O la ALINEACION DEL LASER

Para ajustar la **alineación** del laser, prende la perilla la izquierda del guardia de hoja. El rayo fijo del laser a 0° mide sobre la mesa.

Fig. 18

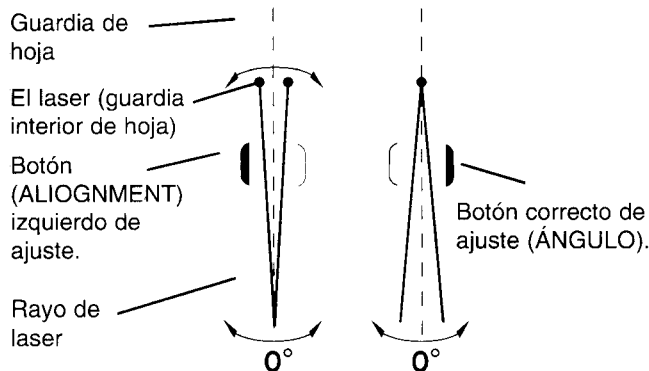

Para ajustar el **ángulo** del rayo del laser, prende la perilla el lado correcto del guardia de hoja. El laser fijo a 0° mide sobre la mesa.


WARNING: DO NOT stare directly at the laser beam. Never aim the light at any person or object other than the

work piece. **NOTE:** Frequently clean the glass laser window of during use to ensure proper laser beam performance.

OPERACION CORTANTE

AJUSTE PARALELO de CERCA


Fig. 19

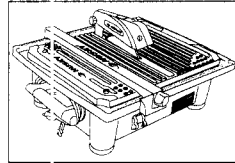

Quede la cerca paralela a la cima de mesa en cualquier lado. Ajuste la posición y apriete la perilla que asegura de la cerca correctamente.

COFTE PARALELO


Fig. 20

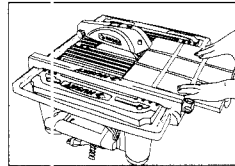

Ajuste la cerca a la anchura deseada de la hoja que utiliza las reglas de la escala surge sobre la mesa para la referencia, empuja el mosaico hacia la hoja con aún presión y contra la cerca durante cortar.

COFTE PLANO de ANGULO

Fig. 21

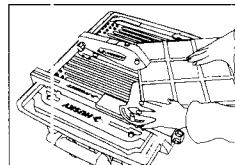


Siga el mismo procedimiento para un corte paralelo pero utilice la guía del ángulo suministrada en conjunción con la cerca paralela. Escoja el ángulo deseado y apriete el tornillo para asegurar la guía del ángulo, entonces empuja la guía del

ángulo juntos con el mosaico para ser cortada hacia a la hoja. El mosaico del asidero se tiene firmemente al cortar.


22,5°, 45° MITRA CORTO

Fig. 22

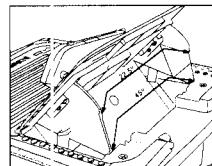

Levanta la cubierta de depósito a una posición (Fig 22 apropiada), despliega apoyos (3) de mesa de ángulo mostrados en Fig 3, y los fija localizaron en la mesa según la indicación de 22,5°/45° que se marca en apoyos de mesa de ángulo. Asegure el 22,5°/45° fijando piernas en los apoyos de mesa de ángulo para ser puestas debajo de la orilla interior de la mesa (Fig 23).

Fig. 23

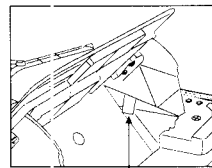


La pierna que fija se pone debajo de la orilla interior de mesa.

Si usted quiere cambiar el ángulo de mesa de 22,5° a 45° o inverso, los apoyos de mesa de ángulo se deben doblar juntos con fijar piernas al principio, entonces giran la cubierta de depósito a una posición apropiada, despliega los apoyos completamente y los fija sobre la mesa.


El CUIDADO: cuándo cambia el ángulo cortante, dobla por favor el plástico que sostiene pies y ajusta la cubierta de depósito a la altura convenida, y entonces despliega pies secundarios localizados en el ángulo deseado.

Fig. 24

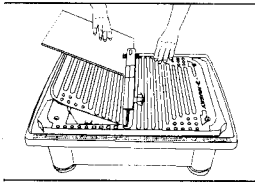

Coloque el mosaico en la guía, el empujón hacia la hoja para crear un 22,5° el corte de mita.

Fig. 25

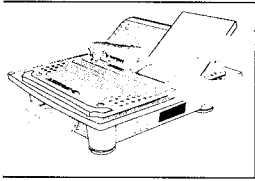


Para Cortar Mejor los Resultados en 22,5° y 45° los ángulos, tienen el pedazo de mosaico seguramente y lo empuja lentamente y constantemente hacia la hoja. Este proceso acercará de un corte satisfactorio. (Fig 25).

EI CUIDADO: el uso Intermitente de la hoja prolongará su vida. Siempre vuelva lejos máquina y quite algún escombros cortante alrededor de hoja en intervalos regulares.

HOJA CAMBIANTE


Siempre utilice HUSKY. hojas de alta calidad de reemplazo, HF180H.

Fig. 26

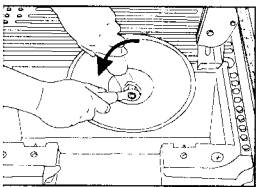

1. Quite la cubierta de depósito. Entonces coloque la nuez de hoja asegurando de onthe de llave inglesa (suministró) de nuez, entonces tiene el fin del túnel motriz utilizando a muchacha (suministrado) de túnel. Afloje la nuez de hoja-asegurando con la llave inglesa de nuez en una a la izquierda dirección.

Fig. 27

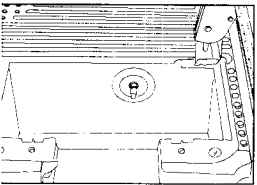

2. Quite la nuez, reborde exterior y hoja llevada. Sólo el reborde interior se queda en el túnel.

EI CUIDADO: se Cerciora que la dirección de la rotación de hoja estará en el mismo que la flecha en el guardia de hoja.

3. Quede el reborde exterior y la nuez en cambio. Apriete la nuez de eje con la llave inglesa suministrada en una a la derecha dirección y tenga el túnel por la llave inglesa de túnel mientras tanto. ¡HAGA no SOBRE-APRIETA!

CONSERVACION

EI CUIDADO: Para su seguridad, la vuelta lejos interruptor y quite vfo de la fuente del poder antes de realizar cualquier conservación o limpiar.


No ATIENDA Al motor eléctrico's dispositivo interno de componentes ni laser usted mismo. Contacte un centro de reparaciones autorizado.

La conservación periódica de su mosaico vio tiene en cuenta la operación larga de la vida y problema-liberta. El residuo cortante que el vio engendra podría ser considerable. Un limpiar, el horario de la lubricación y la conservación se debe mantener. Cuando una práctica común, sensata y preventiva de la conservación, sigue estos pasos recomendados:

- Siempre limpia el tapón de depósito y agua completamente después de uso.
- Inspecciona la hoja de diamante para lo's la integridad general. Verifique el borde para el uso o el daño.
- El Uso limpia la ropa húmeda para enjugar la máquina.
- Nunca chorro de agua de uso ni cualquier otros líquidos químicos limpiar la máquina.
- Mantiene la máquina liberta del petróleo y la grasa y la tienda en el lugar seco.

ALMACENAMIENTO de CUERDA

Fig. 28

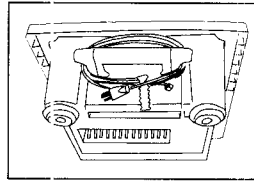

En el transporte o el almacenamiento de máquina, usted puede enrollar la cuerda alrededor del asidero de máquina como mostrado.

MOLESTE DISPARANDO

¡ADVERTENCIA! Para su seguridad, interruptor de "ON/OFF" de vuelta LEJOS y quite vfo de la fuente del poder antes de realizar cualquier procedimientos de localización de fallas.

1. El motor para la curva:

- Verifica tapones conectan completamente.
- El voltaje de la fuente del poder de Cheque es 120V
- Verifica el interruptor.
- Repone GFCI si utilizado.
- Vuélve la máquina para la reparación cuando el problema se queda no resuelto después del encima de cheques.

2. La hoja ganó'el corte T apropiadamente

- Cheque que si el borde de hoja se desgastó.
- Cheque que si la hoja se dobla o agrieta
- Interruptor de máquina, y del cheque que si el agua en el deposito es suficiente.

3. La proyección de la línea del laser deberá ver duramente


- la Luz en el área del trabajo es demasiado brillante.
- Baterías son débiles.
- Cheque que si cualquier polvo o el barro están en la cubierta de vidrio en la abertura del laser.

4. la línea del laser no se proyecta

- Cheque que si el interruptor del laser está en 'en' la posición.
- Baterías se agotan.

THD 750L Dibujo Explosivo

Fig. 29

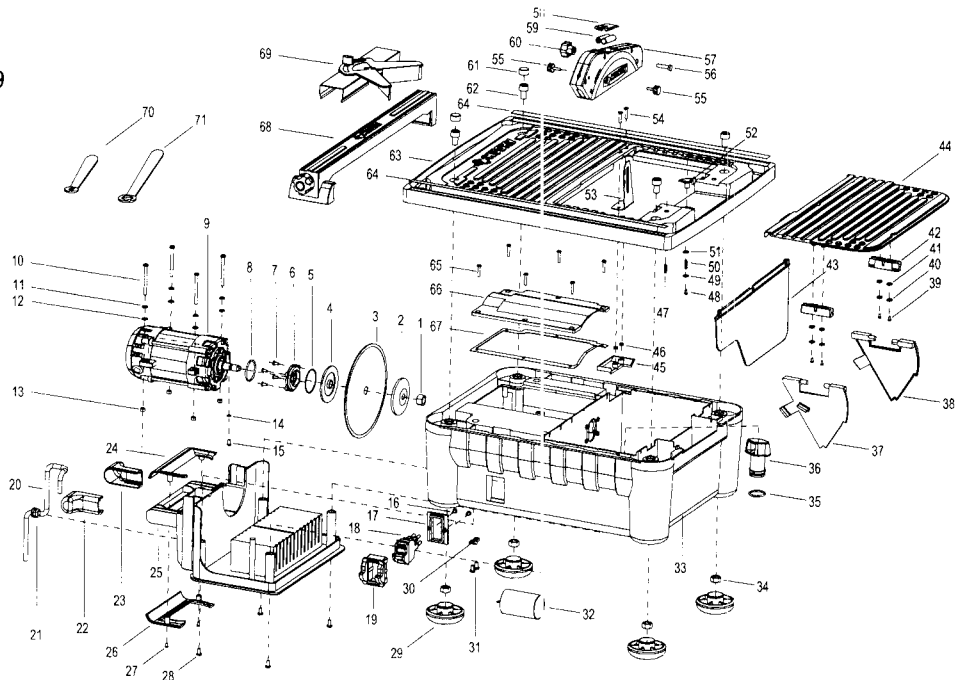

NO.	Descripción	Ctdad.	NO.	Descripción	Ctdad.
1	Nuez M12 de mal de ojo	1	37	Apoyo (izquierdo) de mesa de ángulo	1
2	Reborde exterior	1	38	Apoyo (de echo) de mesa de ángulo	1
3	Vio hoja 7"	1	39	Cruce el tornillo M4x13 de cabeza	4
4	Reborde interior	1	40	Salte arandela	4
5	Anillo 42.5X1.8 de tipo O de sello	1	41	Arandela grande	4
6	Transatlántico	1	42	Coyuntura plástica	2
7	Enrosque ST2.9X8	4	43	Tabla de salpica-prueba	1
8	Anillo 35.5X2.65 de tipo O de sello	1	44	Guía de cubierta/mitra de depósito	1
9	Motor	1	45	El apoyo de cuchillo de riving	1
10	Cruce el tornillo M5x55 de cabeza	4	46	Nuez M4 de mal de ojo	2
11	Salte arandela	4	47	Enrosque M5x20	1
12	Arandela plana	4	48	Enrosque ST4.2x13	1
13	Nuez M5 de mal de ojo	4	49	Arandela plana	1
14	Los dientes que cierran arandela	1	50	Salte arandela	1
15	Cruce el tornillo M4x10 de cabeza	1	51	Salte	1
16	Enrosque ST3.5x22	2	52	Cerradura de cubierta de depósito	1
17	Incruste el bloque	1	53	Cuchillo de Riving	1
18	Interruptor principal	1	54	Hunda el tornillo M4x18 de cabeza	2
19	La protección de interruptor	1	55	La ajustable-perilla de la luz del laser	2
20	Cuerda	1	56	Cerrojo M10x30 de mal de ojo	1
21	El anclaje de cuerda	1	57	Guardia de hoja	1
22	La parte correcta del asidero	1	58	La cubierta de compartimento de batería	1
23	La parte izquierda del asidero	1	59	La batería de AAA (no suministró)	2
24	La parte primera del asidero	1	60	Asegurar la perilla de guardia de hoja	1
25	La parte interior del asidero	1	61	La cubierta del caucho del tornillo	2
26	La parte más baja del asidero	1	62	Tornillo M10x25 interior de cabeza de mal de ojo	4
27	Enrosque ST2.9x19	2	63	Mesa de trabajo	1
28	Enrosque ST4.2x22	4	64	Escale la regla	2
29	Pie de caucho	4	65	Enrosque ST3.5x16	6
30	La abrazadera plástica de cuerda	1	66	Cubierta motriz	1
31	Enrosque ST4.2x16	2	67	El sello de la cubierta motriz	1
32	Condensador 32uF	1	68	Cerca paralela	1
33	Cerco	1	69	0-45° la guía del ángulo	1
34	Nuez M10 de mal de ojo	4	70	Llave inglesa de túnel	1
35	Anillo 22.4x2.65 de tipo O de sello	1	71	Llave inglesa de nuez	1
36	Rieque tapón	1			