




BT-ANGLEEXACT | BT-EXACT

BT-ANGLEEXACT 2|3|6|7|8|15|17|23|30

BT-EXACT 2|4|6|7|8|9|12

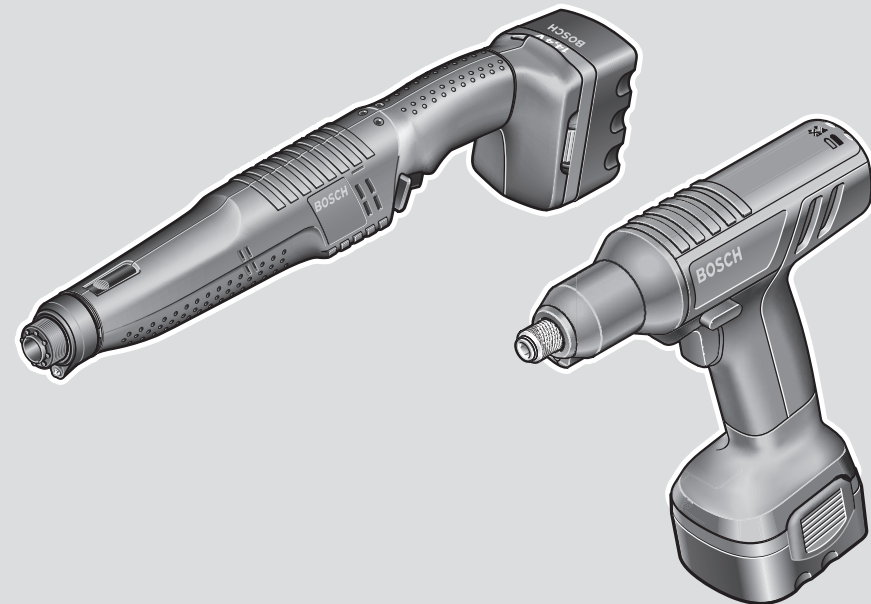

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 5P3 (2020.04) 0 / 451




1 609 92A 5P3







- | | | |
|--|--|---|
| de Originalbetriebsanleitung | kk Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы | id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal |
| en Original instructions | ro Instrucțiuni originale | vi Bản gốc hướng dẫn sử dụng |
| fr Notice originale | bg Оригинална инструкция | ar دليل التشغيل الأصلي |
| es Manual original | mk Оригиналنو упатство за работа | fa دفترچه راهنمای اصلی |
| pt Manual original | sr Originalno uputstvo za rad | |
| it Istruzioni originali | sl Izvirna navodila | |
| nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing | hr Originalne upute za rad | |
| da Original brugsanvisning | et Algupärane kasutusjuhend | |
| sv Bruksanvisning i original | lv Instrukcijas oriģinālvalodā | |
| no Original driftsinstruks | lt Originali instrukcija | |
| fi Alkuperäiset ohjeet | ja オリジナル取扱説明書 | |
| el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης | zh 正本使用说明书 | |
| tr Orijinal işletme talimatı | zh 原始使用說明書 | |
| pl Instrukcja oryginalna | ko 사용 설명서 원본 | |
| cs Původní návod k používání | th หนังสือนำคู่มือการใช้งานฉบับต้นแบบ | |
| sk Pôvodný návod na použitie | | |
| hu Eredeti használati utasítás | | |
| ru Оригинальное руководство по эксплуатации | | |
| uk Оригінальна інструкція з експлуатації | | |





Deutsch	Seite	6
English	Page	17
Français	Page	30
Español	Página	42
Portugués	Página	55
Italiano	Página	67
Nederlands	Página	78
Dansk	Side	90
Svensk	Sidan	100
Norsk	Side	111
Suomi	Sivu	121
Ελληνικά	Σελίδα	132
Türkçe	Sayfa	144
Polski	Strona	156
Čeština	Stránka	167
Slovenčina	Stránka	178
Magyar	Oldal	189
Русский	Страница	201
Українська	Сторінка	214
Қазақ	Бет	227
Română	Pagina	240
Български	Страница	252
Македонски	Страница	264
Srpski	Strana	276
Slovenščina	Stran	287
Hrvatski	Stranica	298
Eesti	Lehekülg	309
Latviešu	Lappuse	319
Lietuvių k.	Puslapis	331
日本語	ページ	342
中文	頁	353
繁體中文	頁	362
한국어	페이지	372
ไทย	หน้า	382
Bahasa Indonesia	Halaman	396
Tiếng Việt	Trang	407
عربي	الصفحة	419
فارسی	صفحه	432

CE

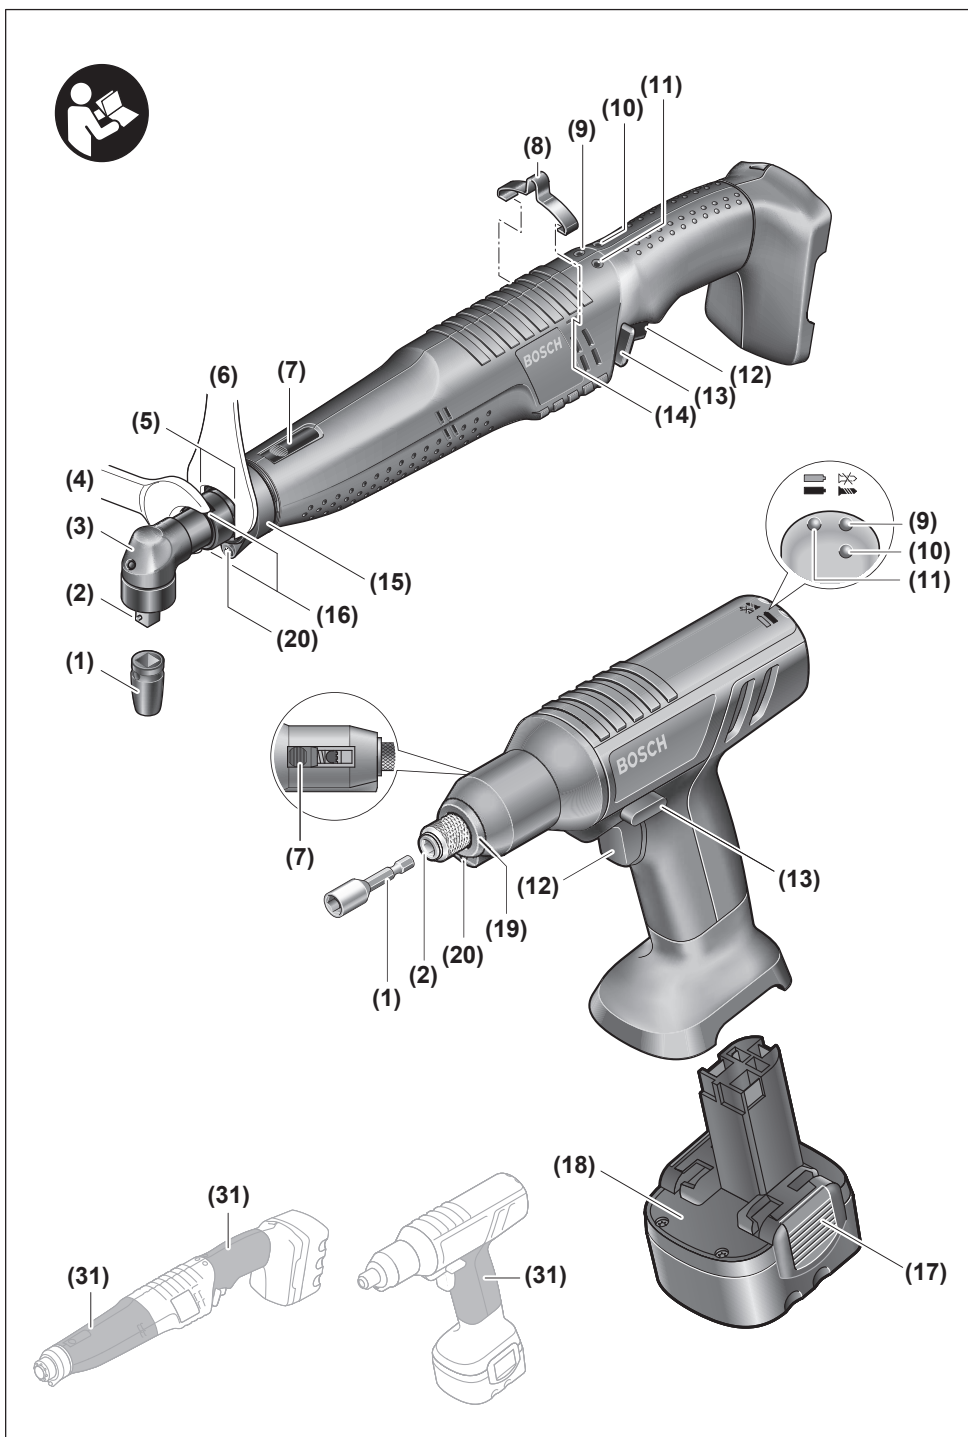

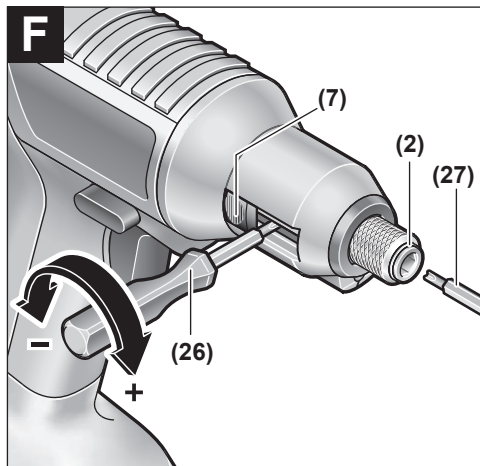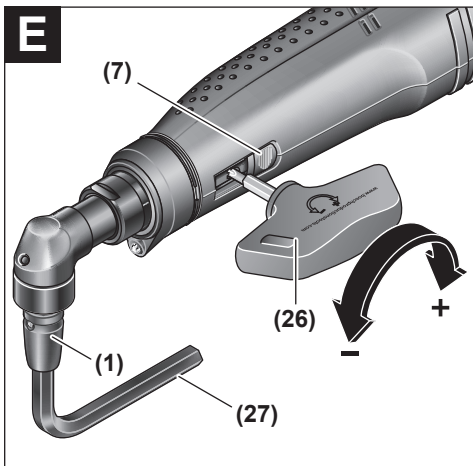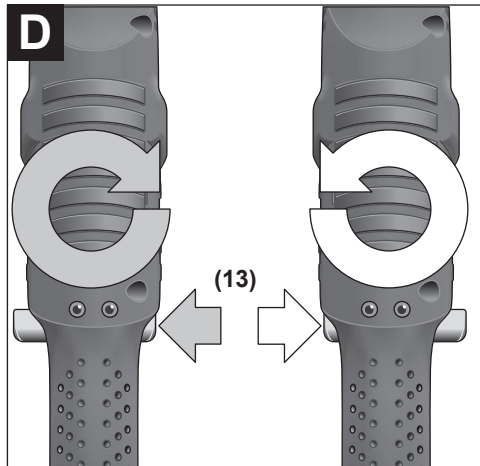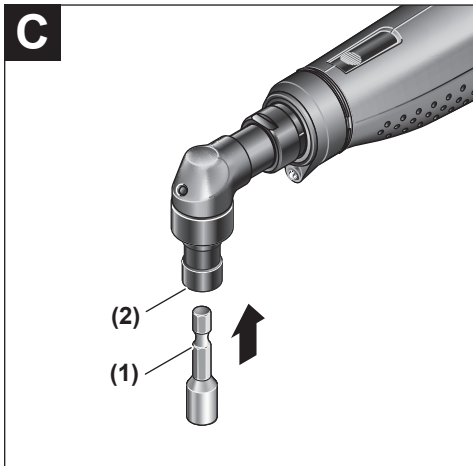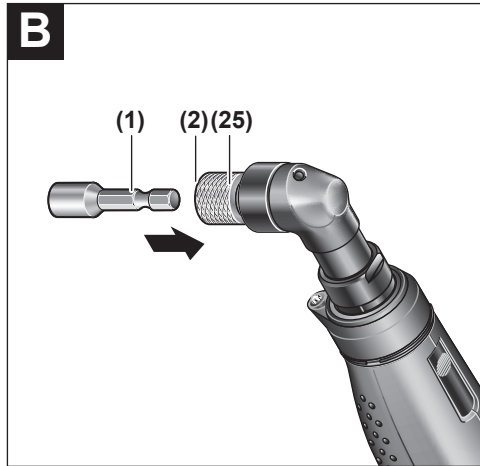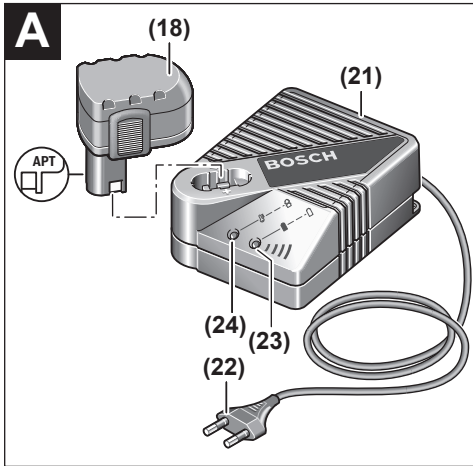

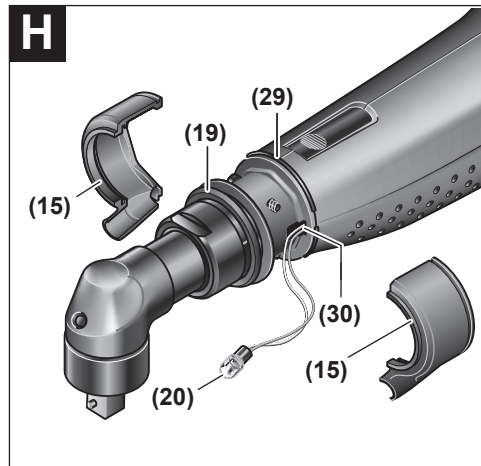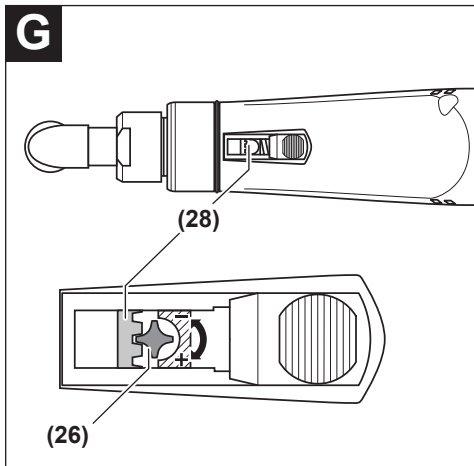

Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

⚠️ WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Gebildungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

- ▶ **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- ▶ **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- ▶ **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.

Elektrische Sicherheit

- ▶ **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit Schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- ▶ **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen.** Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

- ▶ **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

- ▶ **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- ▶ **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
- ▶ **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- ▶ **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- ▶ **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- ▶ **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- ▶ **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
- ▶ **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

- ▶ **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- ▶ **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- ▶ **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
- ▶ **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- ▶ **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- ▶ **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verkleben sich weniger und sind leichter zu führen.
- ▶ **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- ▶ **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

- ▶ **Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- ▶ **Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen.** Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- ▶ **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein

Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

- ▶ **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzliche ärztliche Hilfe in Anspruch.** Austretende Akkufflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- ▶ **Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränderten Akku.** Beschädigte oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen.
- ▶ **Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus.** Feuer oder Temperaturen über 130°C können eine Explosion hervorrufen.
- ▶ **Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs.** Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen.

Service

- ▶ **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.
- ▶ **Warten Sie niemals beschädigte Akkus.** Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kundendienststellen erfolgen.

Sicherheitshinweise für Schrauber

- ▶ **Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen die Schraube verborgene Stromleitungen treffen kann.** Der Kontakt der Schraube mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
- ▶ **Verwenden Sie geeignete Suchgeräte, um verborgene Versorgungsleitungen aufzuspüren, oder ziehen Sie die örtliche Versorgungsgesellschaft hinzu.** Kontakt mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag führen. Beschädigung einer Gasleitung kann zur Explosion führen. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sachbeschädigung.
- ▶ **Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest.** Beim Festziehen und Lösen von Schrauben können kurzzeitig hohe Reaktionsmomente auftreten.
- ▶ **Sichern Sie das Werkstück.** Ein mit Spannvorrichtungen oder Schraubstock festgehaltenes Werkstück ist sicherer gehalten als mit Ihrer Hand.
- ▶ **Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es ablegen.** Das Einsatzwerkzeug kann sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug führen.

- ▶ **Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten. Der Akku kann brennen oder explodieren.** Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dämpfe können die Atemwege reizen.
- ▶ **Öffnen Sie den Akku nicht.** Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
- ▶ **Durch spitze Gegenstände wie z. B. Nagel oder Schraubenzieher oder durch äußere Krafteinwirkung kann der Akku beschädigt werden.** Es kann zu einem internen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rauchen, explodieren oder überhitzen.
- ▶ **Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des Herstellers.** Nur so wird der Akku vor gefährlicher Überlastung geschützt.



Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Schmutz, Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosions- und Kurzschlussgefahr.



- ▶ **Schalten Sie das Elektrowerkzeug sofort aus, wenn das Einsatzwerkzeug blockiert. Seien Sie auf hohe Reaktionsmomente gefasst, die einen Rückschlag verursachen.** Das Einsatzwerkzeug blockiert, wenn das Elektrowerkzeug überlastet wird oder es im zu bearbeitenden Werkstück verkantet.

⚠️ WARNUNG

Der beim Schmirgeln, Sägen, Schleifen, Bohren und ähnlichen

Tätigkeiten entstehende Staub kann krebserzeugend, fruchtschädigend oder erbgutverändernd wirken. Einige der in diesen Stäuben enthaltenen Stoffe sind: Blei in bleihaltigen Farben und Lacken; kristalline Kieselerde in Ziegeln, Zement und anderen Maurerarbeiten; Arsen und Chromat in chemisch behandeltem Holz. Das Risiko einer Erkrankung hängt davon ab, wie oft Sie diesen Stoffen ausgesetzt sind. Um die Gefahr zu reduzieren, sollten Sie nur in gut belüfteten Räumen mit entsprechender Schutzausrüstung arbeiten (z. B. mit speziell konstruierten Atemschutzgeräten, die auch kleinste Staubpartikel herausfiltern).

- ▶ **Vermeiden Sie ein versehentliches Einschalten. Vergewissern Sie sich, dass der Ein-/Ausschalter in ausgeschalteter Position ist, bevor Sie einen Akku einsetzen.** Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit Ihrem Finger am Ein-/Ausschalter oder das Einsetzen des Akkus in das eingeschaltete Elektrowerkzeug kann zu Unfällen führen.
- ▶ **Verwenden Sie nur einwandfreie, nicht verschlissene Einsatzwerkzeuge.** Defekte Einsatzwerkzeuge können beispielsweise brechen und zu Verletzungen und Sachschäden führen.
- ▶ **Achten Sie beim Einsetzen eines Einsatzwerkzeugs darauf, dass es fest auf der Werkzeugaufnahme sitzt.** Wenn das Einsatzwerkzeug nicht fest mit der Werkzeugaufnahme verbunden ist, kann es sich wieder lösen und nicht mehr kontrolliert werden.
- ▶ **Seien Sie beim Eindrehen langer Schrauben vorsichtig, es besteht Abrutschgefahr je nach Schraubenart und verwendetem Einsatzwerkzeug.** Lange Schrauben können häufig nicht so gut kontrolliert werden und es be-

steht die Gefahr, dass Sie beim Eindrehen abrutschen und sich verletzen.

- ▶ **Achten Sie auf die eingestellte Drehrichtung, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Wenn Sie beispielsweise eine Schraube lösen wollen und die Drehrichtung ist so eingestellt, dass die Schraube eingedreht wird, kann es zu einer heftigen unkontrollierten Bewegung des Elektrowerkzeugs kommen.
- ▶ **Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht als Bohrmaschine.** Elektrowerkzeuge mit einer Abschaltkupplung sind nicht zum Bohren geeignet. Die Kupplung kann automatisch und ohne Warnung abschalten.
- ▶ **Vorsicht! Bei der Verwendung des Elektrowerkzeugs mit Bluetooth® kann eine Störung anderer Geräte und Anlagen, Flugzeuge und medizinischer Geräte (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte) auftreten. Ebenfalls kann eine Schädigung von Menschen und Tieren in unmittelbarer Umgebung nicht ganz ausgeschlossen werden. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug mit Bluetooth® nicht in der Nähe von medizinischen Geräten, Tankstellen, chemischen Anlagen, Gebieten mit Explosionsgefahr und in Sprenggebieten. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug mit Bluetooth® nicht in Flugzeugen. Vermeiden Sie den Betrieb über einen längeren Zeitraum in direkter Körpernähe.**

Die Bluetooth®-Wortmarke wie auch die Bildzeichen (Logos) sind eingetragene Warenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Wortmarke/Bildzeichen durch die Robert Bosch Power Tools GmbH erfolgt unter Lizenz.

Produkt- und Leistungsbeschreibung



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Betriebsanleitung.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Schraubsystem BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT und EX-AConnect ist bestimmt zum Eindrehen und Lösen von Schrauben sowie zum Anziehen und Lösen von Muttern im angegebenen Abmessungs- und Leistungsbereich. Es ist nicht bestimmt zum Dokumentieren von Drehmoment oder Drehwinkel einer Verschraubung.

Das Schraubsystem ermöglicht die kabellose Datenübertragung von Schraubsignalen mit Bluetooth® wireless technology. Gesendet werden i.O.- und n.i.O.-Signale (Verschraubung in Ordnung/nicht in Ordnung) der Industrie-Akkuschrauber der Serie BT-EXACT und BT-ANGLEEXACT an die Basisstation EXAConnect. Ohne die Basisstation EXAConnect ist die Inbetriebnahme von Schraubern der Reihe BT-EXACT und BT-ANGLEEXACT nicht möglich: Die Schrau-

ber sind bei Lieferung gesperrt und können nur von der Basisstation EXAConnect freigegeben werden.

Lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung der Basisstation EXAConnect. Nehmen Sie zuerst die Basisstation EXAConnect in Betrieb.

Abgebildete Komponenten





Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der Grafikseite.

- (1) Einsatzwerkzeug (z. B. Schraubennuss)
- (2) Werkzeugaufnahme
- (3) Winkelschraubkopf
- (4) Gabelschlüssel Schlüsselweite 27 mm
- (5) Schlüsselfläche am Winkelkopfflansch
- (6) Gabelschlüssel Schlüsselweite 22 mm
- (7) Schieber für Drehmomentvorwahl
- (8) Aufhängebügel
- (9) LED-Anzeige Verschraubungen
- (10) LED-Anzeige Bluetooth®
- (11) LED-Anzeige Akku-Ladezustand
- (12) Ein-/Ausschalter

- (13) Drehrichtungsumschalter
- (14) Befestigungsschlitze für Aufhängebügel
- (15) LED-Halter
- (16) Schlüsselfläche an der Überwurfmutter
- (17) Akku-Entriegelungstaste
- (18) Akku mit APT-Steckkontakt
- (19) Markierungsring
- (20) Arbeitslicht
- (21) Ladegerät
- (22) Netzstecker
- (23) Grüne LED-Anzeige am Ladegerät
- (24) Rote LED-Anzeige am Ladegerät
- (25) Schnellwechselfutter
- (26) Einstellwerkzeug
- (27) Innensechskantschlüssel
- (28) Einstellscheibe
- (29) Sprengring
- (30) Hohlraum in der Gehäuseschale
- (31) Handgriff (isolierte Grifffläche)

Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.




Technische Daten

Industrie-Akkuschrauber BT-EXACT		2	4	6	7
Sachnummer		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Drehmomenteinstellbereich	Nm	0,5 – 2	1 – 4	1 – 6	1,5 – 7
Leerlaufdrehzahl n_0	min ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Nennspannung	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Drehrichtung					
Werkzeugaufnahme		SWF \varnothing 1/4"	SWF \varnothing 1/4"	SWF \varnothing 1/4"	SWF \varnothing 1/4"
Datenschnittstelle (Funk)		Bluetooth® wireless technology Klasse 2 (Spezifikation 1.2)			
Maximale Übertragungsreichweite	m	10	10	10	10
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb ^{B)} und bei Lagerung	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Betriebsfrequenzbereich	MHz	2402 – 2480	2402 – 2480	2402 – 2480	2402 – 2480
Sendeleistung max.	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Schutzart		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) gemessen bei 20 - 25 °C mit Akku **2 607 335 681**.




B) eingeschränkte Leistung bei Temperaturen <0 °C

Industrie-Akkuschrauber BT-EXACT		8	9	12
Sachnummer		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441

Industrie-Akkuschrauber BT-EXACT		8	9	12
Drehmomenteinstellbereich	Nm	1,5 – 8	1,5 – 9	1,5 – 12
Leerlaufdrehzahl n_0	min ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Nennspannung	V	12	9,6	12
Drehrichtung				
Werkzeugaufnahme		SWF \bigcirc 1/4"	SWF \bigcirc 1/4"	SWF \bigcirc 1/4"
Datenschnittstelle (Funk)		Bluetooth® wireless technology Klasse 2 (Spezifikation 1.2)		
Maximale Übertragungsreichweite	m	10	10	10
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,90	0,80	0,90
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb ^{C)} und bei Lagerung	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Betriebsfrequenzbereich	MHz	2402 – 2480	2402 – 2480	2402 – 2480
Sendeleistung max.	mW	0,5	0,5	0,5
Schutzart		IP 20	IP 20	IP 20

A) gemessen bei 20 - 25 °C mit Akku **2 607 335 683**.B) gemessen bei 20 - 25 °C mit Akku **2 607 335 681**.




C) eingeschränkte Leistung bei Temperaturen <0 °C

Industrie-Akku-Winkelschrauber BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Sachnummer		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Drehmomenteinstellbereich	Nm	0,7 – 2	0,7 – 3	1,5 – 6
Leerlaufdrehzahl n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Nennspannung	V	9,6	9,6	9,6
Drehrichtung				
Werkzeugaufnahme		SWF \bigcirc 1/4"	SWF \bigcirc 1/4"	SWF \bigcirc 1/4"
Winkelschraubkopf (separat bestellen)		■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Schraubkopf (separat bestellen)		SWF \bigcirc 1/4"	SWF \bigcirc 1/4"	SWF \bigcirc 1/4"
Datenschnittstelle (Funk)		Bluetooth® wireless technology Klasse 2 (Spezifikation 1.2)		
Maximale Übertragungsreichweite	m	10	10	10
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb ^{B)} und bei Lagerung	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Betriebsfrequenzbereich	MHz	2402 – 2480	2402 – 2480	2402 – 2480
Sendeleistung max.	mW	0,5	0,5	0,5
Schutzart		IP 20	IP 20	IP 20

A) gemessen bei 20 - 25 °C mit Akku **2 607 335 681**.




B) eingeschränkte Leistung bei Temperaturen <0 °C

Industrie-Akku-Winkelschrauber BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Sachnummer		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Drehmomenteinstellbereich	Nm	2 – 7	1,5 – 8	2 – 15

Industrie-Akku-Winkelschrauber BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Leerlaufdrehzahl n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Nennspannung	V	9,6	9,6	9,6
Drehrichtung				
Werkzeugaufnahme Winkelschraubkopf (separat bestellen)		SWF \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	SWF \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	SWF \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Datenschnittstelle (Funk)		Bluetooth® wireless technology Klasse 2 (Spezifikation 1.2)		
Maximale Übertragungreichweite	m	10	10	10
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb ^{B)} und bei Lagerung	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Betriebsfrequenzbereich	MHz	2402 – 2480	2402 – 2480	2402 – 2480
Sendeleistung max.	mW	0,5	0,5	0,5
Schutzart		IP 20	IP 20	IP 20

A) gemessen bei 20 - 25 °C mit Akku **2 607 335 681**.

B) eingeschränkte Leistung bei Temperaturen <0 °C

Industrie-Akku-Winkelschrauber BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Sachnummer		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Drehmomenteinstellbereich	Nm	6 – 17 harter Schraubfall 5 – 13 weicher Schraubfall	7 – 23	8 – 30
Leerlaufdrehzahl n_0	min ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Nennspannung	V	14,4	14,4	14,4
Drehrichtung				
Werkzeugaufnahme Winkelschraubkopf (separat bestellen)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Datenschnittstelle (Funk)		Bluetooth® wireless technology Klasse 2 (Spezifikation 1.2)		
Maximale Übertragungreichweite	m	10	10	10
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb ^{B)} und bei Lagerung	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Betriebsfrequenzbereich	MHz	2402 – 2480	2402 – 2480	2402 – 2480
Sendeleistung max.	mW	0,5	0,5	0,5
Schutzart		IP 20	IP 20	IP 20

A) gemessen bei 20 - 25 °C mit Akku **2 607 335 685**.

B) eingeschränkte Leistung bei Temperaturen <0 °C

Ni-MH-Akku-Pack		9,6	12,0	14,4
Sachnummer		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Zellenzahl		8	10	12

Ni-MH-Akku-Pack		9,6	12,0	14,4
Akku-Spannung	V	9,6	12,0	14,4
Kapazität	Ah	2,6	2,6	2,6
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80
empfohlene Ladegeräte		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Winkelschraubkopf		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	SWF ○ 1/4"
Sachnummer		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Gerader Schraubkopf		SWF ○ 1/4"
Sachnummer		0 607 453 631
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20

Geräusch-/Vibrationsinformation

Geräuschemissionswerte ermittelt entsprechend

EN 62841-2-2.

Der A-bewertete Schalldruckpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise **70 dB(A)**. Unsicherheit K = 3 dB. Der Geräuschpegel beim Arbeiten kann 80 dB(A) überschreiten.

Gehörschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a_h (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend

EN 62841-2-2: Schrauben: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = $1,5 \text{ m/s}^2$.

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel und der Geräuschemissionswert sind entsprechend einem genormten Messverfahren gemessen worden und können für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Sie eignen sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwingungs- und Geräuschemission.

Der angegebene Schwingungspegel und der Geräuschemissionswert repräsentieren die hauptsächlichsten Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, können der Schwingungspegel und der Geräuschemissionswert abweichen. Dies kann die Schwingungs- und Geräuschemission über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.

Für eine genaue Abschätzung der Schwingungs- und Geräuschemissionen sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungs- und Geräuschemissionen über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.

Montage

Lieferumfang

Die Industrie-Akkuschrauber werden ohne Akku-Pack geliefert, die Industrie-Akku-Winkelschrauber ohne Winkelschraubkopf und ohne Akku-Pack.

Bei der Auswahl des geeigneten Zubehörs wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler für Bosch Industrierwerkzeuge.

Betriebs- und Lagerumgebung



Das Elektrowerkzeug ist ausschließlich für den Betrieb an geschlossenen Einsatzorten geeignet.

Für einen einwandfreien Betrieb sollte die zulässige Umgebungstemperatur zwischen -5°C und $+50^\circ\text{C}$ (23°F und 122°F) liegen, bei einer zulässigen relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 20 und 95 % frei von Betauung.

Der Akku sollte bei einer Temperatur zwischen 0°C (32°F) und 45°C (113°F) aufbewahrt werden, um Schaden an den Akkuzellen zu vermeiden.

Montage des Winkelschraubkopfes

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Bei diesen Industrie-Akku-Winkelschraubern muss zuerst ein passender Winkelschraubkopf (siehe „Technische Daten“, Seite 9) montiert werden.

- **Vergewissern Sie sich, dass der Drehrichtungsumschalter in der Mitte steht (Einschaltsperr) oder der Akku aus dem Elektrowerkzeug entfernt wurde, bevor Sie einen Schraubkopf montieren, verstellen oder demontieren.**

Halten Sie das Elektrowerkzeug mit dem Gabelschlüssel **(6)** an der Schlüsselfläche **(5)** des Winkelkopfflansches fest.

- **Spannen Sie das Elektrowerkzeug nie an den Gehäuseschalen ein.**

Setzen Sie den Winkelschraubkopf **(3)** in der gewünschten Position auf den Flansch auf, und drehen Sie mit dem Gabelschlüssel **(4)** an der Schlüsselfläche **(16)** die Überwurfmutter fest.

Dabei mit dem Gabelschlüssel (6) am Winkelkopfflansch gehalten.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Diese Industrie-Akku-Winkelschrauber können nur mit dem Winkelschraubkopf 0 607 451 618 betrieben werden.

Aufhängevorrichtung

Mit dem Aufhängebügel (8) können Sie das Elektrowerkzeug an einer Aufhängevorrichtung befestigen.

Setzen Sie den Aufhängebügel (8) auf das Elektrowerkzeug auf und lassen Sie ihn in die Schlitz (14) einrasten.

- **Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Aufhängebügels und der Haken in der Aufhängevorrichtung.**

Ladevorgang

Hinweis: Ladegeräte und Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Der abgebildete Netzstecker kann sich von dem an Ihrem Elektrowerkzeug unterscheiden.

- **Achten Sie darauf, dass Ladegerät und Akku für Ihr landesspezifisches Stromnetz geeignet sind.**

Ladegerät AL 2450 DV (siehe Bild A)

Schließen Sie das Ladegerät (21) mit dem Netzstecker (22) an die elektrische Energieversorgung an und stecken Sie den Akku (18) in der richtigen Position in den Ladeschacht des Ladegeräts.

- **Wenden Sie beim Einsetzen/Entnehmen des Akkus keine Gewalt an.** Akkus mit APT-Steckkontakt (Akku Pack Top) sind so konstruiert, dass sie nur in der richtigen Position in das Elektrowerkzeug oder Ladegerät eingesetzt werden können.

Die grüne LED-Anzeige (23) beginnt zu blinken. Dies zeigt das Fließen des Ladestroms an. Der Ladevorgang stoppt automatisch, wenn der Akku vollständig geladen ist. Wenn die grüne LED-Anzeige nicht mehr blinkt, sondern gleichmäßig leuchtet, ist der Ladevorgang beendet. Ein akustisches Signal ertönt für etwa 2 Sekunden und signalisiert die vollständige Ladung des Akkus.

Ein Dauerlicht der roten LED-Anzeige (24) signalisiert einen Ladevorgang mit reduziertem Ladestrom. Wenn die rote LED-Anzeige blinkt, ist kein Ladevorgang möglich.

Fehler – Ursachen und Abhilfe

Ursache	Abhilfe
LED-Anzeigen leuchten nicht	
Netzstecker des Ladegerätes nicht (richtig) eingesteckt	Netzstecker (vollständig) in die Steckdose einstecken
Steckdose, Netzkabel oder Ladegerät defekt	Netzspannung überprüfen, Ladegerät ggf. von einer autorisierten Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge überprüfen lassen

Kein Ladevorgang möglich

Akku-Temperatur ist nicht im zulässigen Bereich	Akku-Temperatur durch Abkühlen oder Erwärmen in den
---	---

Ursache	Abhilfe
	zulässigen Temperaturbereich zwischen 0 °C (32 °F) und 45 °C (113 °F) bringen
Akkukontakte verschmutzt	Akkukontakte reinigen; z.B. durch mehrfaches Ein- und Ausstecken des Akkus, ggf. Akku ersetzen
Akku defekt	Akku ersetzen
Akku nicht (richtig) eingesteckt	Akku (vollständig) in den Akku-Ladeschacht einstecken

Anschluss an die Energieversorgung

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass bei Lieferung kein Akku in das Elektrowerkzeug eingesetzt ist.

- **Bewahren Sie Akkus nie in einem Akkugerät auf.** Akkus halten länger und lassen sich besser aufladen, wenn sie separat aufbewahrt werden. Denken Sie daran, den Akku nach längerer Aufbewahrung vor Gebrauch voll aufzuladen.

Akku laden

Laden Sie den Akku vor dem Einsetzen in das Elektrowerkzeug in einem dafür geeigneten Ladegerät auf. Die genaue Beschreibung des Ladevorgangs entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des Ladegeräts und den Hinweisen in dieser Anleitung (siehe „Ladevorgang“, Seite 13).

Der Akku ist mit einer NTC-Temperaturüberwachung ausgestattet, welche ein Aufladen nur im Temperaturbereich zwischen 0 °C (+32 °F) und 45 °C (+113 °F) zulässt. Dadurch wird eine hohe Akku-Lebensdauer erreicht. Bei richtigem Gebrauch kann der Akku bis zu 3000-mal wieder aufgeladen werden.

Ein neuer oder längere Zeit nicht verwendeter Akku bringt erst nach ca. 5 Lade- und Entladezyklen seine volle Leistung. Akkus sollten nur dann nachgeladen werden, wenn die LED-Anzeige „Akku-Ladezustand“ des Elektrowerkzeugs rot leuchtet.

Akku einsetzen und entnehmen

Drücken Sie den Drehrichtungsumschalter (13) in die mittlere Position. Dies sperrt den Ein-/Ausschalter (12) in der Position „Aus“, wodurch das unbeabsichtigte Einschalten des Elektrowerkzeugs verhindert wird.

Schieben Sie einen geladenen Akku (18) in den Griff des Elektrowerkzeugs.

Achten Sie darauf, den Akku in der richtigen Position einzusetzen, und dass die Entriegelungstasten (17) spürbar im Griff des Elektrowerkzeugs einrasten.

- **Wenden Sie beim Einsetzen/Entnehmen des Akkus keine Gewalt an.** Akkus mit APT-Steckkontakt (Akku Pack Top) sind so konstruiert, dass sie nur in der richtigen Position in das Elektrowerkzeug oder Ladegerät eingesetzt werden können.

Um den Akku (18) zu entnehmen, drücken Sie auf beiden Seiten auf die Entriegelungstasten (17) und ziehen den Akku nach unten aus dem Griff.

Werkzeugwechsel beim Schraubkopf mit Schnellwechselfutter (siehe Bild B)

► Achten Sie beim Einsetzen eines Einsatzwerkzeugs darauf, dass es fest auf der Werkzeugaufnahme sitzt.

Wenn das Einsatzwerkzeug nicht fest mit der Werkzeugaufnahme verbunden ist, kann es sich wieder lösen und nicht mehr kontrolliert werden.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Die Serie BT-EXACT wird mit 1/4"-Schnellwechselfutter (SWF \bigcirc 1/4") geliefert.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Für diese Industrie-Akku-Winkelschrauber ist ein Winkelschraubkopf mit 1/4"-Schnellwechselfutter (Sachnummer **0 607 453 631**) erhältlich.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Für diese Industrie-Akku-Winkelschrauber ist ein Winkelschraubkopf mit 1/4"-Schnellwechselfutter (Sachnummer **0 607 453 630**) erhältlich.

Einsatzwerkzeug einsetzen

Ziehen Sie das Schnellwechselfutter (**25**) nach vorn. Stecken Sie das Einsatzwerkzeug (**1**) in die Werkzeugaufnahme (**2**), und lassen Sie das Schnellwechselfutter wieder los.

Verwenden Sie nur Einsatzwerkzeuge mit passendem Einsteckende (1/4"-Sechskant).

Versuchen Sie nicht, Bohrer in dieses Schnellwechselfutter einzusetzen.

Industrie-Akku-Winkelschrauber und Industrie-Akkuschrauber mit Abschaltkupplung sind nicht zum Bohren geeignet. Die Kupplung kann automatisch und ohne Warnung abschalten. Wenn Sie nach Abschalten der Kupplung weiterbohren, kann sich das Elektrowerkzeug aus Ihrem Griff entwinden, bis die Abschaltkupplung erneut anschlägt.

Einsatzwerkzeug entnehmen

Ziehen Sie das Schnellwechselfutter (**25**) nach vorn. Nehmen Sie das Einsatzwerkzeug (**1**) aus der Werkzeugaufnahme (**2**), und lassen Sie das Schnellwechselfutter wieder los.

Werkzeugwechsel beim Schraubkopf mit Außenvierkant

► Achten Sie beim Einsetzen eines Einsatzwerkzeugs darauf, dass es fest auf der Werkzeugaufnahme sitzt.

Wenn das Einsatzwerkzeug nicht fest mit der Werkzeugaufnahme verbunden ist, kann es sich wieder lösen und nicht mehr kontrolliert werden.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Für diese Industrie-Akku-Winkelschrauber ist ein Winkelschraubkopf mit 1/4"-Vierkant (Sachnummer **0 607 453 617**) sowie ein Winkelschraubkopf mit 3/8"-Vierkant (Sachnummer **0 607 453 620**) erhältlich.

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Für diese Industrie-Akku-Winkelschrauber ist ein Winkelschraubkopf mit 3/8"-Vierkant (Sachnummer **0 607 451 618**) erhältlich.

Einsatzwerkzeug einsetzen

Drücken Sie den Stift am Vierkant der Werkzeugaufnahme (**2**), z. B. mit Hilfe eines schmalen Schraubendrehers, nach innen und schieben Sie das Einsatzwerkzeug (**1**) über den Vierkant. Achten Sie darauf, dass der Stift in die Aussparung des Einsatzwerkzeugs einrastet.

Einsatzwerkzeug entnehmen

Drücken Sie den Stift in der Aussparung des Einsatzwerkzeugs (**1**) nach innen, und ziehen Sie das Einsatzwerkzeug von der Werkzeugaufnahme (**2**).

Werkzeugwechsel beim Schraubkopf mit Innensechskant (siehe Bild C)

► Achten Sie beim Einsetzen eines Einsatzwerkzeugs darauf, dass es fest auf der Werkzeugaufnahme sitzt.

Wenn das Einsatzwerkzeug nicht fest mit der Werkzeugaufnahme verbunden ist, kann es sich wieder lösen und nicht mehr kontrolliert werden.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Für diese Industrie-Akku-Winkelschrauber ist ein Winkelschraubkopf mit 1/4"-Innensechskant (Sachnummer **0 607 453 618**) erhältlich.

Einsatzwerkzeug einsetzen

Stecken Sie das Einsatzwerkzeug (**1**) in den Innensechskant der Werkzeugaufnahme (**2**), bis es spürbar einrastet.

Einsatzwerkzeug entnehmen

Ziehen Sie das Einsatzwerkzeug (**1**) von der Werkzeugaufnahme (**2**), notfalls mit Hilfe einer Zange.

Betrieb



Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.

Inbetriebnahme

Wenn Sie das Elektrowerkzeug starten wollen, sollten Sie zunächst die Drehrichtung mit dem Drehrichtungsumschalter (**13**) einstellen:

Das Elektrowerkzeug startet nur, wenn der Drehrichtungsumschalter (**13**) nicht in der Mitte steht (Einschaltsperr).

Drehrichtung einstellen (siehe Bild D)

► Betätigen Sie den Drehrichtungsumschalter (**13**) nur bei Stillstand des Elektrowerkzeuges.

Rechtslauf: Zum Eindrehen von Schrauben drücken Sie den Drehrichtungsumschalter (**13**) nach links bis zum Anschlag durch.

Linkslauf: Zum Lösen bzw. Herausdrehen von Schrauben drücken Sie den Drehrichtungsumschalter (**13**) nach rechts bis zum Anschlag durch.

Arbeitslicht einschalten

Das Arbeitslicht (20) ermöglicht das Ausleuchten der Schraubstelle bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Sie schalten das Arbeitslicht (20) durch leichtes Drücken des Ein-/Ausschalters (12) ein. Wenn Sie den Ein-/Ausschalter fester drücken, wird das Elektrowerkzeug eingeschaltet und das Arbeitslicht leuchtet weiter.

- ▶ **Blicken Sie nicht direkt in das Arbeitslicht, es kann Sie blenden.**

Ein-/Ausschalten



Die Schrauber haben eine vom Drehmoment abhängige **Abschaltkupplung**, die im angegebenen Bereich einstellbar ist. Sie spricht an, wenn das eingestellte Drehmoment erreicht ist.

Hinweis: Wenn Sie den Schrauber mit einem Spannungsadapter betreiben, müssen Sie zuerst den Spannungskonstanter in Betrieb nehmen.

Zum **Einschalten** des Elektrowerkzeugs drücken Sie den Ein-/Ausschalter (12) bis zum Anschlag.

Das Elektrowerkzeug **schaltet sich automatisch aus**, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist.

- ▶ **Bei vorzeitigem Loslassen des Ein-/Ausschalters (12) wird das voreingestellte Drehmoment nicht erreicht.**

Arbeitshinweise

- ▶ **Das Elektrowerkzeug ist mit einer Funkschnittstelle ausgestattet. Lokale Betriebseinschränkungen, z. B. in Flugzeugen oder Krankenhäusern, sind zu beachten.**
- ▶ **Unterbrechen Sie die Energieversorgung, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
- ▶ **Setzen Sie das Elektrowerkzeug nur ausgeschaltet auf die Mutter/Schraube auf.** Sich drehende Einsatzwerkzeuge können abrutschen.
- ▶ **Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z. B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem Elektrowerkzeug.** Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Drehmoment einstellen (siehe Bilder E – G)

Das Drehmoment hängt von der Federvorspannung der Abschaltkupplung ab. Die Abschaltkupplung löst sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf bei Erreichen des eingestellten Drehmoments aus.

Zum Einstellen des individuellen Drehmoments nur das mitgelieferte Einstellwerkzeug (26) verwenden. Schieben Sie den Schieber (7) am Elektrowerkzeug komplett zurück.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Stecken Sie einen Innensechskantschlüssel (27) in das Einsatzwerkzeug (26) und drehen Sie ihn langsam.

Sobald in der Gehäuseöffnung eine kleine Ausbuchtung (Einstellscheibe (28)) in der Kupplung zu sehen ist, stecken Sie das Einstellwerkzeug (26) in diese Ausbuchtung und drehen es.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Stecken Sie einen Innensechskantschlüssel (27) in die Werkzeugaufnahme (2) und drehen Sie ihn langsam.

Sobald in der Gehäuseöffnung eine kleine Ausbuchtung (Einstellscheibe (28)) in der Kupplung zu sehen ist, stecken Sie das Einstellwerkzeug (26) in diese Ausbuchtung und drehen es.

Drehen im Uhrzeigersinn ergibt ein höheres Drehmoment, Drehen gegen den Uhrzeigersinn ein niedrigeres Drehmoment.

Entnehmen Sie das Einstellwerkzeug (26). Schieben Sie den Schieber (7) wieder nach vorn, um die Kupplung vor Verschmutzung zu schützen.

Hinweis: Die erforderliche Einstellung ist von der Art der Schraubverbindung abhängig und lässt sich am besten im praktischen Versuch ermitteln. Probeverschraubung mit einem Drehmomentschlüssel überprüfen.

- ▶ **Stellen Sie das Drehmoment nur im angegebenen Leistungsbereich ein, da sonst die Abschaltkupplung nicht mehr anspricht.**

LED-Anzeige



Anzeige Akku-Ladezustand

Ist das Laden des Akkus (18) erforderlich, blinkt die LED-Anzeige (11) grün, und es ertönt ein akustisches Signal. Nur 6–8 Verschraubungen sind dann noch möglich.

Leuchtet die LED-Anzeige rot, reicht die Kapazität nicht mehr für eine neue Verschraubung oder das Elektrowerkzeug wurde überlastet. Das Elektrowerkzeug kann nicht mehr eingeschaltet werden. Die Einschaltsperr bleibt aktiv, bis der Akku aus dem Elektrowerkzeug gezogen und ein geladener Akku wieder eingesetzt wird.

Wenn Sie mit einem Spannungsadapter arbeiten, zeigt die rote LED-Anzeige (11) eine Überlastung an.

Blinkt die LED-Anzeige (11) rot, ist das Elektrowerkzeug überhitzt und außer Betrieb. Warten Sie, bis das Blinken nach kurzer Zeit automatisch erlischt, bevor Sie das Elektrowerkzeug erneut in Betrieb nehmen.

Eine wesentlich verkürzte Betriebszeit des Elektrowerkzeugs nach jeder Aufladung zeigt an, dass der Akku bald ersetzt werden muss. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den gesetzlichen/ länderspezifischen Bestimmungen.

Hinweis: Wenn Sie statt des Akkus (18) einen Spannungsadapter und den Spannungskonstanter 4EXACT verwenden, ist die LED-Anzeige (11) ohne Funktion.



Anzeige Verschraubungen

Bei Erreichen des voreingestellten Drehmoments löst die Abschaltkupplung aus. Die LED-Anzeige (9) leuchtet grün.

Wurde das voreingestellte Drehmoment nicht erreicht, leuchtet die LED-Anzeige (9) rot auf, und es ertönt ein akus-

tisches Signal. Die Verschraubung muss noch einmal durchgeführt werden.

Anzeige Bluetooth®-Verbindung

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (12), um die Bluetooth®-Verbindung zu aktivieren. Die rote LED-Anzeige (10) blinkt, solange der Schrauber nach einer Verbindung sucht.

Ein rotes Dauerlicht der LED-Anzeige (10) zeigt, dass die Bluetooth®-Verbindung hergestellt ist. Der Schrauber ist aber noch gesperrt.

Wird der Schrauber von der Basisstation EXAConnect freigegeben, erlischt die LED-Anzeige (10).

Blinkt die LED-Anzeige (10) nur kurz nach dem Drücken des Ein-/Aus-Schalters und erlischt dann, reicht die Energieversorgung des Schraubers nicht mehr für eine Verbindung.

Wiederholschutz

Wurde bei einer Verschraubung die Abschaltkupplung ausgelöst, schaltet der Motor ab. Ein Wiedereinschalten ist erst nach 0,7 Sekunden Pause möglich. Sie vermeiden dadurch ein versehentliches Nachziehen bereits fester Verschraubungen.

Verstellen des Winkelschraubkopfes

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Sie können den Winkelschraubkopf (3) in insgesamt acht Positionen verstellen.

Halten Sie das Elektrowerkzeug mit dem Gabelschlüssel (6) an der Schlüsselfläche (5) des Winkelkopfflansches fest.

- ▶ **Spannen Sie das Elektrowerkzeug nie an den Gehäuseschalen ein.**

Lösen Sie mit dem Gabelschlüssel (4) an der Schlüsselfläche (16) die Überwurfmutter. Verstellen Sie den Winkelschraubkopf (3) um jeweils 45° in die gewünschte Position, und drehen Sie mit dem Gabelschlüssel (4) an der Schlüsselfläche (16) die Überwurfmutter wieder fest. Dabei mit dem Gabelschlüssel (6) am Winkelkopfflansch gehalten.

LED-Arbeitslicht verstellen (siehe Bild H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Drücken Sie den Markierungsring (19) mit einem dünnen Schraubendreherblatt, einem Spachtel oder Ähnlichem ab. Schieben Sie den Sprengring (29) mit einer Sprengringzange nach hinten auf die Gehäuseschale.

Die beiden Schalenhälften des LED-Halters (15), die das LED-Arbeitslicht (20) umschließen, lassen sich nun in jede gewünschte Position bringen. Achten Sie darauf, das Kabel am LED-Arbeitslicht nicht zu beschädigen und schieben Sie es, ohne es zu knicken, in den dafür vorgesehenen Hohlraum (30) in der Gehäuseschale. Umschließen Sie das LED-Arbeitslicht (20) wieder mit den beiden Gehäuseschalen des LED-Halters (15).

Drücken Sie den Sprengring (29) und den Markierungsring (19) wieder zurück in die ursprüngliche Position.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

- ▶ **Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem Elektrowerkzeug.** Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.
- ▶ **Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Lüftungsschlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.**

Schmierung des Elektrowerkzeugs



Schmierstoff:

Spezial-Getriebefett (225 ml)
Sachnummer 3 605 430 009
Molykotefett
Motorenöl SAE 10/SAE 20

- Reinigen Sie nach den ersten 150 Betriebsstunden das Getriebe mit einem milden Lösungsmittel. Befolgen Sie die Hinweise des Lösungsmittelherstellers zu Gebrauch und Entsorgung. Schmieren Sie das Getriebe anschließend mit Bosch-Spezial-Getriebefett. Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang jeweils nach 300 Betriebsstunden ab der ersten Reinigung.
- Ölen Sie die beweglichen Teile der Abschaltkupplung nach 100000 Verschraubungen mit einigen Tropfen Motorenöl SAE 10/SAE 20. Schmieren Sie die gleitenden und rollenden Teile mit Molykotefett. Überprüfen Sie bei dieser Gelegenheit die Kupplung auf Verschleiß, um sicherzugehen, dass die Wiederholbarkeit und Genauigkeit nicht beeinflusst wurden. Anschließend muss das Drehmoment der Kupplung erneut eingestellt werden.
- ▶ **Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

Eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle führt diese Arbeiten schnell und zuverlässig aus.

- ▶ **Entsorgen Sie Schmier- und Reinigungsmittel umweltgerecht. Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften.**

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör.

www.powertool-portal.de, das Internetportal für Handwerker und Heimwerker.

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH
Servicezentrum Elektrowerkzeuge
Zur Luhne 2

37589 Kalefeld – Willershausen
 Unter www.bosch-pt.de können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.
 Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460
 Fax: (0711) 40040461
 E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
 Anwendungsberatung:
 Tel.: (0711) 40040460
 Fax: (0711) 40040462
 E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Österreich

Unter www.bosch-pt.at können Sie online Ersatzteile bestellen.
 Tel.: (01) 797222010
 Fax: (01) 797222011
 E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2 588 0589
 Fax: +32 2 588 0595
 E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de können Sie online Ersatzteile bestellen.
 Tel.: (044) 8471511
 Fax: (044) 8471551
 E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Entsorgung



Elektrowerkzeuge, Akkus, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.




Werfen Sie Elektrowerkzeuge und Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge und gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Akkus/Batterien:

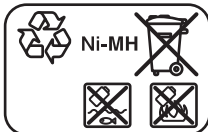

Ni-MH: Nickel-Metallhydrid

English

Safety instructions

General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inatten-

tion while operating power tools may result in serious personal injury.

- ▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- ▶ **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or engaging power tools that have the switch on invites accidents.
- ▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- ▶ **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- ▶ **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- ▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- ▶ **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

Power tool use and care

- ▶ **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- ▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- ▶ **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- ▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- ▶ **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

- ▶ **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- ▶ **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- ▶ **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

- ▶ **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- ▶ **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- ▶ **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- ▶ **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- ▶ **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- ▶ **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
- ▶ **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

Service

- ▶ **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- ▶ **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

Safety Warnings for Screwdrivers

- ▶ **Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring.** Fasteners contacting a "live"

wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

- ▶ **Use suitable detectors to determine if there are hidden supply lines or contact the local utility company for assistance.** Contact with electric cables can cause fire and electric shock. Damaging gas lines can lead to explosion. Breaking water pipes causes property damage.
- ▶ **Hold the power tool securely.** When tightening and loosening screws be prepared for temporarily high torque reactions.
- ▶ **Secure the workpiece.** A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.
- ▶ **Always wait until the power tool has come to a complete stop before placing it down.** The application tool can jam and cause you to lose control of the power tool.
- ▶ **In case of damage and improper use of the battery, vapours may be emitted. The battery can set alight or explode.** Ensure the area is well ventilated and seek medical attention should you experience any adverse effects. The vapours may irritate the respiratory system.
- ▶ **Do not open the battery.** There is a risk of short-circuiting.
- ▶ **The battery can be damaged by pointed objects such as nails or screwdrivers or by force applied externally.** An internal short circuit may occur, causing the battery to burn, smoke, explode or overheat.
- ▶ **Only use the battery with products from the manufacturer.** This is the only way in which you can protect the battery against dangerous overload.



Protect the battery against heat, e.g. against continuous intense sunlight, fire, dirt, water and moisture. There is a risk of explosion and short-circuiting.



- ▶ **Switch the power tool off immediately if the application tool becomes blocked. Be prepared for high torque reactions which cause kickback.** The application tool becomes blocked when it becomes jammed in the workpiece or when the power tool becomes overloaded.

⚠ WARNING The dust produced by sanding, sawing, grinding, drilling and other similar activities may cause cancer, congenital defects or genetic mutations. Some of these dusts contain substances such as:

Lead in lead-based paint and varnish; crystalline silica in bricks, cement and other building materials; arsenic and chromate in chemically treated wood. The risk of becoming ill depends on how frequently you are exposed to these substances. To reduce the potential danger, you should always wear adequate personal protective equipment (e.g. specially made breathing apparatus that can filter out even the smallest of dust particles) and work only in well-ventilated areas.

- ▶ **Avoid switching on the tool accidentally. Make sure that the on/off switch is set to the off position before inserting a battery.** Accidents can occur as a result of

carrying the power tool with your finger on the on/off switch or inserting the battery while the power tool is switched on.

- ▶ **Do not use application tools that are worn or in otherwise less than perfect condition.** Defective application tools can break, for example, causing material damage and personal injury.
- ▶ **When fitting an application tool, make sure that it is held securely in the tool holder.** If the application tool is not held securely in the tool holder, it may become loose and consequently uncontrollable.
- ▶ **Be careful when screwing in long screws – there is a risk of slipping when using particular screws and application tools.** Long screws are often difficult to control and there is a danger that you will slip and hurt yourself when screwing them in.
- ▶ **Check which rotational direction is set before switching on the power tool.** If you want to loosen a screw but the rotational direction is set to tighten the screw, for example, the power tool may move violently and uncontrollably.
- ▶ **Do not use the power tool as a drill.** Power tools with a shut-off clutch are not suitable for drilling. The clutch can shut off automatically and without warning.
- ▶ **Caution! When using the power tool with Bluetooth®, a fault may occur in other devices and systems, aeroplanes and medical devices (e.g. pacemakers, hearing aids). Also, damage to people and animals in the immediate vicinity cannot be completely excluded. Do not use the power tool with Bluetooth® in the vicinity of medical devices, petrol stations, chemical plants, areas with a potentially explosive atmosphere or in blasting areas. Do not use the power tool with Bluetooth® in aircraft. Avoid using the product near your body for extended periods.**

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Robert Bosch Power Tools GmbH is under license.

Product Description and Specifications



Read all the safety and general instructions.

Failure to observe the safety and general instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Please observe the illustrations at the beginning of this operating manual.

Intended Use

The BT-EXACT/BT-ANGLE EXACT and EXACConnect screw-driving system is intended for driving and loosening screws and tightening and loosening nuts in the specified dimension and performance range. It is not intended for documenting the torque or rotation angle of a screw connection.

The screwdriving system enables screwdriving signals to be transmitted wirelessly using *Bluetooth*[®] technology. OK and NOK signals (screw connection OK/not OK) from the industrial cordless screwdrivers in the BT-EXACT and BT-ANGLE EXACT series are transmitted to the EXAConnect access point. Without the EXAConnect access point, screwdrivers in the BT-EXACT and BT-ANGLE EXACT series cannot be put into operation – the screwdrivers are locked when they are delivered and can only be unlocked using the EXAConnect access point.

Read and observe the operating instructions for the EXAConnect access point. First put the EXAConnect access point into operation.





Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram of the power tool on the graphics page.

- (1) Application tool (e. g. nut driver bit)
- (2) Tool holder
- (3) Angled screw head
- (4) Open-ended spanner with width across flats of 27 mm
- (5) Spanner flat on angled head flange
- (6) Open-ended spanner with width across flats of 22 mm
- (7) Slider for preselecting the torque
- (8) Hanging hook
- (9) LED indicator for screwdriving applications
- (10) *Bluetooth*[®] LED indicator
- (11) Battery charge LED indicator
- (12) On/off switch
- (13) Rotational direction switch
- (14) Attachment slots for hanging hook
- (15) LED holder
- (16) Spanner flat on the cap nut
- (17) Battery release button
- (18) Battery with contact APT
- (19) Marking ring
- (20) Worklight
- (21) Battery Charger
- (22) Mains plug
- (23) Green LED indicator on the battery charger
- (24) Red LED indicator on the battery charger
- (25) Quick-change chuck
- (26) Adjustment tool
- (27) Hex key
- (28) Setting disc
- (29) Spring ring
- (30) Cavity in the housing shell
- (31) Handle (insulated gripping surface)




Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find the complete selection of accessories in our accessories range.

Technical data

BT-EXACT industrial cordless screwdriver		2	4	6	7
Article number		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Torque adjustment range	Nm	0.5–2	1–4	1–6	1.5–7
No-load speed n_0	min ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Rated voltage	V	9.6	9.6	9.6	9.6
Direction of rotation					
Tool holder		QC ○ 1/4"	QC ○ 1/4"	QC ○ 1/4"	QC ○ 1/4"
Data interface (wireless)		<i>Bluetooth</i> [®] wireless technology class 2 (specification 1.2)			
Maximum transmission range	m	10	10	10	10
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	0.80	0.80	0.80	0.80
Recommended ambient temperature during charging	°C	0 to +35	0 to +35	0 to +35	0 to +35
Permitted ambient temperature during operation ^{B)} and during storage	°C	-20 to +50	-20 to +50	-20 to +50	-20 to +50
Operating frequency range	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Max. transmission power	mW	0.5	0.5	0.5	0.5
Protection rating		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) measured at 20 - 25 °C with battery **2 607 335 681**.




B) Limited performance at temperatures <0 °C

BT-EXACT		8	9	12
industrial cordless screwdriver				
Article number		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Torque adjustment range	Nm	1.5–8	1.5–9	1.5–12
No-load speed n_0	min ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Rated voltage	V	12	9.6	12
Direction of rotation				
Tool holder		QC \circ 1/4"	QC \circ 1/4"	QC \circ 1/4"
Data interface (wireless)		Bluetooth® wireless technology class 2 (specification 1.2)		
Maximum transmission range	m	10	10	10
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	0.90	0.80	0.90
Recommended ambient temperature during charging	°C	0 to +35	0 to +35	0 to +35
Permitted ambient temperature during operation ^{C)} and during storage	°C	-20 to +50	-20 to +50	-20 to +50
Operating frequency range	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Max. transmission power	mW	0.5	0.5	0.5
Protection rating		IP 20	IP 20	IP 20

A) measured at 20–25 °C with battery **2 607 335 683**.




B) measured at 20–25 °C with battery **2 607 335 681**.

C) Limited performance at temperatures <0 °C

BT-ANGLE EXACT		2	3	6
industrial cordless angle wrench				
Article number		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Torque adjustment range	Nm	0.7–2	0.7–3	1.5–6
No-load speed n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Rated voltage	V	9.6	9.6	9.6
Direction of rotation				
Tool holder		QC \circ 1/4"	QC \circ 1/4"	QC \circ 1/4"
Angled screw head (order separately)		■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Screw head (order separately)		QC \circ 1/4"	QC \circ 1/4"	QC \circ 1/4"
Data interface (wireless)		Bluetooth® wireless technology class 2 (specification 1.2)		
Maximum transmission range	m	10	10	10
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	1.0	1.0	1.0
Recommended ambient temperature during charging	°C	0 to +35	0 to +35	0 to +35
Permitted ambient temperature during operation ^{B)} and during storage	°C	-20 to +50	-20 to +50	-20 to +50
Operating frequency range	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Max. transmission power	mW	0.5	0.5	0.5
Protection rating		IP 20	IP 20	IP 20




A) measured at 20–25 °C with battery **2 607 335 681**.

B) Limited performance at temperatures <0 °C

BT-ANGLE EXACT industrial cordless angle wrench		7	8	15
Article number		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Torque adjustment range	Nm	2–7	1.5–8	2–15
No-load speed n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Rated voltage	V	9.6	9.6	9.6
Direction of rotation				
Tool holder		QC ○ 1/4"	QC ○ 1/4"	QC ○ 1/4"
Angled screw head (order separately)		■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Data interface (wireless)		Bluetooth® wireless technology class 2 (specification 1.2)		
Maximum transmission range	m	10	10	10
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	1.0	1.0	1.0
Recommended ambient temperature during charging	°C	0 to +35	0 to +35	0 to +35
Permitted ambient temperature during operation ^{B)} and during storage	°C	-20 to +50	-20 to +50	-20 to +50
Operating frequency range	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Max. transmission power	mW	0.5	0.5	0.5
Protection rating		IP 20	IP 20	IP 20

A) measured at 20 - 25 °C with battery **2 607 335 681**.

B) Limited performance at temperatures <0 °C

BT-ANGLE EXACT industrial cordless angle wrench		17	23	30
Article number		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Torque adjustment range	Nm	6–17 hard screwdriving application 5–13 soft screwdriving application	7–23	8–30
No-load speed n_0	min ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Rated voltage	V	14.4	14.4	14.4
Direction of rotation				
Tool holder		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Angled screw head (order separately)				
Data interface (wireless)		Bluetooth® wireless technology class 2 (specification 1.2)		
Maximum transmission range	m	10	10	10
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	1.5	1.5	1.5
Recommended ambient temperature during charging	°C	0 to +35	0 to +35	0 to +35
Permitted ambient temperature during operation ^{B)} and during storage	°C	-20 to +50	-20 to +50	-20 to +50
Operating frequency range	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Max. transmission power	mW	0.5	0.5	0.5

BT-ANGLE EXACT industrial cordless angle wrench	17	23	30
--	----	----	----

Protection rating	IP 20	IP 20	IP 20
-------------------	-------	-------	-------

A) measured at 20–25 °C with battery **2 607 335 685**.

B) Limited performance at temperatures <0 °C

NiMH battery pack	9.6	12.0	14.4
-------------------	-----	------	------

Article number	2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
----------------	----------------------	----------------------	----------------------

Number of cells	8	10	12
-----------------	---	----	----

Battery voltage	V	9.6	12.0	14.4
-----------------	---	-----	------	------

Capacity	Ah	2.6	2.6	2.6
----------	----	-----	-----	-----

Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	0.55	0.70	0.80
--	----	------	------	------

Recommended chargers	AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV
----------------------	------------	------------	------------

Angled screw head	■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"
-------------------	--------	--------	--------	--------	-----------

Article number	0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
--	----	------	------	------	------	------

Straight screw head	QC ○ 1/4"
---------------------	-----------

Article number	0 607 453 631
----------------	----------------------

Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	0.20
--	----	------

Noise/Vibration Information

Noise emission values determined according to **EN 62841-2-2**.

Typically, the A-weighted sound pressure level of the power tool is **70 dB(A)**. Uncertainty $K = 3$ dB. The noise level when working can exceed 80 dB(A).

Wear hearing protection

Total vibration values a_h (tri-ax vector sum) and uncertainty K determined according to **EN 62841-2-2**: Screwdriving: $a_h < 2.5$ m/s², $K = 1.5$ m/s².

The vibration level and noise emission value given in these instructions have been measured in accordance with a standardised measuring procedure and may be used to compare power tools. They may also be used for a preliminary estimation of vibration and noise emissions.

The stated vibration level and noise emission value represent the main applications of the power tool. However, if the power tool is used for other applications, with different application tools or is poorly maintained, the vibration level and noise emission value may differ. This may significantly increase the vibration and noise emissions over the total working period.

To estimate vibration and noise emissions accurately, the times when the tool is switched off or when it is running but not actually being used should also be taken into account. This may significantly reduce vibration and noise emissions over the total working period.

Implement additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration, such as servicing the power tool and application tools, keeping their hands warm, and organising workflows correctly.

Assembly

Items included

The industrial cordless screwdrivers are supplied without battery pack. The industrial cordless angle wrenches are supplied without an angled screw head or battery pack.

When selecting suitable accessories, please contact your specialist dealer for Bosch industrial tools.

Operating and storage conditions



The power tool is suitable only for operation at enclosed work sites.

To ensure smooth operation, the permitted ambient temperature should be between -5 °C and +50 °C (23 °F and 122 °F), at a permitted relative humidity of between 20% and 95%, free of condensation.

The battery should be stored at a temperature of between 0 °C (32 °F) and 45 °C (113 °F) in order to avoid damaging the battery cells.

Fitting the angled screw head

BT-ANGLE EXACT 2|3|6|7|8|15|17|23|30

These cordless angle wrenches must be fitted with a compatible angled screw head (see "Technical data", page 20) first.

- **Make sure that the rotational direction switch is in the middle position (lock-off function) or that the battery has been removed from the power tool before you fit, adjust or remove a screw head.**

Hold the power tool with the open-ended spanner (6) against the spanner flat (5) of the angled head flange.

► **Never clamp the power tool to the housing shells.**

Place the angled screw head (3) in the required position on the flange and tighten the cap nut with the open-ended spanner (4) against the spanner flat (16).

While doing this, place the open-ended spanner (6) against the angled head flange to hold it in place.

BT-ANGLE EXACT 23 | 30

These industrial cordless angle wrenches can only be operated with the angled screw head 0 607 451 618.

Suspension device

You can use the hanging hook (8) to attach the power tool to a suspension device.

Fit the hanging hook (8) onto the power tool and make sure it engages in the slots (14).

► **Regularly check the condition of the hanging hook and the catch in the suspension device.**

Charging process

Note: Batteries and chargers not included.

The mains plug pictured here may differ from that on your power tool.

► **Make sure that the charger and battery are suitable for your country's mains voltage.**

Charger AL 2450 DV (see figure A)

Connect the charger (21) to the power supply with the mains plug (22) and insert the battery (18) correctly into the charging slot on the charger.

► **Do not use force to insert/remove the battery.** Batteries with APT contact (Akku Pack Top, English: battery pack top) are designed such that they can only be inserted into the power tool or charger in the correct position.

The green LED indicator (23) will start to flash. This indicates that charging current is flowing. The charging process will stop automatically once the battery is fully charged. When the charging process is complete, the green LED indicator will stop flashing and will be continuously lit. An sound is emitted for approximately two seconds, indicating that the battery is fully charged.

If the red LED indicator (24) is continuously lit, this indicates that charging is being carried out with a reduced charging current. If the red LED indicator is flashing, charging is not possible.

Errors – causes and corrective measures

Cause	Corrective measures
LED indicators do not light up	
Mains plug of the charger is not (correctly) plugged in	Insert the mains plug (fully) into the plug socket
Plug socket, mains cable or charger defective	Check the mains voltage, have the charger checked if necessary by an authorised

Cause	Corrective measures
	after-sales service centre for Bosch power tools

Charging not possible

Battery temperature outside the permitted range	Lower or raise the battery temperature until it is in the permitted temperature range of 0 °C (32 °F) to 45 °C (113 °F)
Battery contacts are dirty	Clean the battery contacts; e.g. by connecting and disconnecting the battery several times. Replace battery if necessary
Battery defective	Replace the battery
Battery is not inserted (correctly)	Insert the battery (fully) into the battery charging slot

Connecting to the power supply

Note: Please ensure that there is no battery in the power tool when it is delivered.

► **Never store batteries inside a battery-powered tool.** Batteries will remain functional for longer and can be charged more easily if they are stored separately. Please remember to fully charge the battery prior to use after longer periods of storage.

Battery Charging

Charge the battery using a suitable charger before inserting it in the power tool. The charging process is described in detail in the charger's operating manual and the instructions of this manual (see (see "Charging process", page 24)).

The battery features NTC temperature monitoring, which only permits charging in a temperature range between 0 °C (+32 °F) and 45 °C (+113 °F). This achieves a long battery life. If used correctly, the battery can withstand up to 3000 charging cycles.

A new battery or one that has not been used for a long time will only operate at full capacity after approximately five charge and discharge cycles. Batteries should only be charged if the battery charge LED indicator on the power tool lights up red.

Inserting and Removing the Battery

Push the rotational direction switch (13) into the middle position. This locks the on/off switch (12) in the "Off" position and prevents the power tool from being switched on unintentionally.

Push a charged battery (18) into the handle of the power tool.

Make sure that you insert the battery correctly and that you can feel the release buttons (17) engage in the handle of the power tool.

► **Do not use force to insert/remove the battery.** Batteries with APT contact (Akku Pack Top, English: battery pack top) are designed such that they can only be inserted into the power tool or charger in the correct position.

To remove the battery (18), press the release buttons (17) on both sides and pull the battery down and out of the handle.

Changing the tool – screw head with quick-change chuck (see figure B)

- **When fitting an application tool, make sure that it is held securely in the tool holder.** If the application tool is not held securely in the tool holder, it may become loose and consequently uncontrollable.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

The BT-EXACT series is supplied with a 1/4" quick-change chuck (QC \odot 1/4").

BT-ANGLE EXACT 2 | 3 | 6

An angled screw head with a 1/4" quick-change chuck is available for these industrial cordless angle wrenches (article number **0 607 453 631**).

BT-ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

An angled screw head with a 1/4" quick-change chuck is available for these industrial cordless angle wrenches (article number **0 607 453 630**).

Inserting the application tool

Pull the quick-change chuck (25) forwards. Insert the application tool (1) into the tool holder (2) and release the quick-change chuck again.

Only use application tools with a matching shank (1/4" hexagon).

Do not attempt to insert drill bits into this quick-change chuck.

Industrial cordless angle wrenches and industrial cordless screwdrivers with a shut-off clutch are not suitable for drilling. The clutch can shut off automatically and without warning. If you continue drilling after the clutch has shut off, the power tool may be wrenched out of your grip until the shut-off clutch engages again.

Removing the application tool

Pull the quick-change chuck (25) forwards. Take the application tool (1) out of the tool holder (2) and release the quick-change chuck again.

Changing the tool – screw head with external square

- **When fitting an application tool, make sure that it is held securely in the tool holder.** If the application tool is not held securely in the tool holder, it may become loose and consequently uncontrollable.

BT-ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

An angled screw head with a 1/4" square (article number **0 607 453 617**) and an angled screw head with a 3/8" square (article number **0 607 453 620**) are available for these industrial cordless angle wrenches.

BT-ANGLE EXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

An angled screw head with a 3/8" square is available for these industrial cordless angle wrenches (article number **0 607 451 618**).

Inserting the application tool

Press the pin on the square of the tool holder (2) inwards, e.g. using a narrow screwdriver, and slide the application tool (1) over the square. Ensure that the pin engages in the recess of the application tool.

Removing the application tool

Press the pin in the recess of the application tool (1) inwards and pull the application tool off the tool holder (2).

Changing the tool – screw head with internal hexagon (see figure C)

- **When fitting an application tool, make sure that it is held securely in the tool holder.** If the application tool is not held securely in the tool holder, it may become loose and consequently uncontrollable.

BT-ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

An angled screw head with a 1/4" internal hexagon is available for these industrial cordless angle wrenches (article number **0 607 453 618**).

Inserting the application tool

Push the application tool (1) into the internal hexagon of the tool holder (2) until you hear it engage.

Removing the application tool

Pull the application tool (1) off the tool holder (2), using pliers if necessary.

Operation



Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

Starting Operation

Always set the rotational direction using the rotational direction switch (13) before starting the power tool:

The power tool will not start if the rotational direction switch (13) is in the centre (lock-off button).

Setting the rotational direction (see figure D)

- **Only push the rotational direction switch (13) when the power tool is not in use.**

Clockwise: To drive in screws, press the rotational direction switch (13) all the way to the left.

Anti-clockwise: To loosen or unscrew screws, press the rotational direction switch (13) all the way to the right.

Switching on the worklight

The worklight (20) illuminates the work area in poor lighting conditions. Switch on the worklight (20) by lightly pressing the on/off switch (12). If you press down harder on the on/

off switch, the power tool will switch on and the worklight will remain illuminated.

- ▶ **Do not look directly into the worklight; it can blind you.**

Switching on/off



The screwdrivers have a torque-dependent **shut-off clutch** that can be set to a value in the specified range. It activates when the set torque is reached.

Note: If you are operating the screwdriver with a voltage adapter, you will need to put the constant voltage regulator into operation first.

To **switch on** the power tool, press the on/off switch **(12)** down fully.

The power tool **will switch off automatically** when the set torque is reached.

- ▶ **If the on/off switch (12) is released too early, the pre-set torque will not be reached.**

Practical advice

- ▶ **The power tool is equipped with a wireless interface. Local operating restrictions, e.g. in aeroplanes or hospitals, must be observed.**
- ▶ **Disconnect the power supply before adjusting the tool settings, changing accessories or storing the power tool.** This safety measure prevents the power tool from being started accidentally.
- ▶ **Only apply the power tool to the screw/nut when the tool is switched off.** Rotating tool inserts can slip off.
- ▶ **Remove the battery from the power tool before carrying out work on the power tool (e.g. maintenance, changing tool, etc.). The battery should also be removed for transport and storage.** There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.

Setting the torque (see figures E–G)

The torque depends on the spring preload of the shut-off clutch. The shut-off clutch is triggered upon reaching the set torque, both in clockwise and anti-clockwise rotation.

Only use the supplied adjustment tool **(26)** to set the individual torque.

Slide the slider **(7)** on the power tool back completely.

BT-ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Insert a hex key **(27)** into the application tool **(26)** and turn it slowly.

Once a small protrusion (setting disc **(28)**) in the clutch can be seen through the opening of the housing, insert the adjustment tool **(26)** into this protrusion and turn it.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Insert a hex key **(27)** into the tool holder **(2)** and slowly turn it.

Once a small protrusion (setting disc **(28)**) in the clutch can be seen through the opening of the housing, insert the adjustment tool **(26)** into this protrusion and turn it.

Turning clockwise will result in a higher torque; turning anti-clockwise will result in a lower torque.

Remove the adjustment tool **(26)**. Slide the slider **(7)** to the front again to protect the clutch from contamination.

Note: The required setting is dependent on the type of threaded connector and can be best determined by practical trials. Check a trial screw application with a torque spanner.

- ▶ **If you set the torque to a value outside the specified power range, the shut-off clutch will not be triggered.**

LED indicator



Battery charge indicator

If the battery **(18)** needs to be charged, the LED indicator **(11)** flashes green and a sound is emitted. You can only drive in six to eight

more screws.

If the LED indicator lights up red, there is not enough capacity left to drive in another screw or the power tool has overloaded. The power tool can no longer be switched on. The lock-off function remains active until the drained battery has been removed from the power tool and a charged battery inserted.

If you are working with a voltage adapter, the red LED **(11)** indicates overloading.

If the LED indicator **(11)** flashes red, the power tool has overheated and switched itself off. Wait a short while for the light to stop flashing before switching the power tool on again.

A significantly reduced operating time of the power tool after charging indicates that the battery must be replaced soon. Dispose of depleted batteries in accordance with legal/country-specific provisions.

Note: If you are using a voltage adapter and the 4EXACT constant voltage regulator instead of the battery **(18)**, the LED indicator **(11)** has no function.



Indicator for screwdriving applications

The shut-off clutch is triggered upon reaching the preset torque. The LED indicator **(9)** lights up green.

If the preset torque has not been reached, the LED indicator **(9)** lights up red and the tool emits a sound. The screw must be driven in again.

Bluetooth® connection indicator

Press the on/off switch **(12)** to activate the Bluetooth® connection. The red LED indicator **(10)** will flash while the screwdriver is searching for a connection.

If the red LED indicator **(10)** is lit continuously, this indicates that a Bluetooth® connection has been made. However, the screwdriver remains locked.

If the screwdriver is released by the EXAConnect access point, the LED indicator **(10)** will switch off.

If the LED indicator **(10)** only flashes for a short time after the on/off switch has been pressed, this indicates that the screwdriver no longer has sufficient power to make a connection.

Repeat protection

If the shut-off clutch is triggered while driving a screw, the motor will switch off. You will need to wait 0.7 seconds be-

fore you can switch the tool on again. This prevents you from accidentally retightening screws that are already firmly in place.

Adjusting the angled screw head

BT-ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

You can adjust the angled screw head (3) to a total of eight different positions.

Hold the power tool with the open-ended spanner (6) against the spanner flat (5) of the angled head flange.

► Never clamp the power tool to the housing shells.

Loosen the cap nut with the open-ended spanner (4) against the spanner flat (16). Move the angled screw head (3) in 45° degree increments into the required position and tighten the cap nut again with the open-ended spanner (4) against the spanner flat (16).

While doing this, place the open-ended spanner (6) against the angled head flange to hold it in place.

Adjusting the LED worklight (see figure H)

BT-ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Press the marking ring (19) with a thin screwdriver blade, a spatula or similar implement. Slide the spring ring (29) back onto the housing shell using a pair of spring ring pliers.

The two shell halves of the LED holder (15) that encase the LED worklight (20) can now be brought into the required position. Taking care not to damage the cable on the LED worklight, slide the cable into the cavity provided for it (30) in the housing shell without allowing it to bend. Encase the LED worklight (20) in the two housing shells of the LED holder (15) once again.

Press the spring ring (29) and the marking ring (19) back into their original position.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

- **Remove the battery from the power tool before carrying out work on the power tool (e.g. maintenance, changing tool, etc.). The battery should also be removed for transport and storage.** There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.
- **To ensure safe and efficient operation, always keep the power tool and the ventilation slots clean.**

Lubricating the power tool



Lubricant:

Special gearbox grease (225 ml)
Article number 3 605 430 009
Molykote grease
Motor oil SAE 10/SAE 20

- Clean the gearbox with a mild solvent after the first 150 operating hours. Follow the solvent manufacturer's instructions on use and disposal. Then lubricate the gearbox with Bosch special gearbox grease. Repeat the cleaning process once every 300 operating hours after cleaning has been carried out for the first time.

- After driving 100,000 screws, oil the moving parts of the shut-off clutch with a couple of drops of SAE 10/SAE 20 motor oil. Lubricate the sliding and rolling parts with Molykote grease. Use this occasion to check the clutch for wear to ensure that accuracy and reproducibility have not been affected. You will need to reset the clutch torque once you have done this.

- **Have maintenance and repair work performed exclusively by a qualified specialist.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

An authorised Bosch after-sales service point will handle this work quickly and reliably.

- **Dispose of lubricants and cleaning products in an environmentally friendly manner, taking legal regulations into account.**

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Cambodia

Robert Bosch (Cambodia) Co., Ltd
Unit 8BC, GT Tower, 08th Floor, Street 169,
Czechoslovakia Blvd, Sangkat Veal Vong
Khan 7 Makara, Phnom Penh
VAT TIN: 100 169 511
Tel.: +855 23 900 685
Tel.: +855 23 900 660
www.bosch.com.kh

People's Republic of China

China Mainland

Bosch Power Tool (China) Co. Ltd.
Bosch Service Center
567, Bin Kang Road
Bin Kang District
Hangzhou, Zhejiang Province
China 310052
Tel.: (0571) 8887 5566 / 5588
Fax: (0571) 8887 6688 x 5566# / 5588#
E-Mail: bsc.hz@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

HK and Macau Special Administrative Regions

Robert Bosch Co. Ltd.
21st Floor, 625 King's Road
North Point, Hong Kong
Customer Service Hotline: +852 2101 0235
Fax: +852 2590 9762
E-Mail: info@hk.bosch.com
www.bosch-pt.com.hk

India

Bosch Service Center
69, Habibullah Road, (Next to PSBB School), T. Nagar
Chennai – 600077

Phone: (044) 64561816

Bosch Service Center
18, Community Center
Phase 1, Mayapuri

New Delhi – 110064
Phone: (011) 43166190

Bosch Service Center
Shop no 7&8, Aspen garden
Walbhat road, Goregaon (E)
Near to Ram Mandir Railway Station
Mumbai – 400063
Mobile: 09819952950

Indonesia

PT Robert Bosch
Palma Tower 10th Floor
Jalan RA Kartini II-S Kaveling 6
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310
Tel.: (21) 3005-5800
www.bosch-pt.co.id

Malaysia

Robert Bosch Sdn. Bhd. (220975-V) PT/SMY
No. 8A, Jalan 13/6
46200 Petaling Jaya
Selangor
Tel.: (03) 79663194
Toll-Free: 1800 880188
Fax: (03) 79583838
E-Mail: kiathoe.chong@my.bosch.com
www.bosch-pt.com.my

Pakistan

Robert Bosch Middle East FZE – Pakistan Liaison Office
2nd Floor Plaza # 10, CCA Block, DHA Phase 5
Lahore, 54810
Phone: +92(303)4444311
Email: Faisal.Khan@bosch.com

Philippines

Robert Bosch, Inc.
11th Floor Ten West Campus
20 LeGrand Ave., McKinley West
Fort Bonifacio, Taguig City 1634
Tel.: (+632) 8703871
www.bosch-pt.com.ph

Singapore

Powerwell Service Centre Ptd Ltd
Bosch Authorised Service Centre (Power Tools)
4012 Ang Mo Kio Ave 10, #01-02 TECHplace
Singapore 569628
Tel.: 6452 1770
Fax: 6452 1760
E-Mail: ask@powerwellsc.com
www.powerwellsc.com
www.bosch-pt.com.sg

Thailand

Robert Bosch Ltd.
FYI Center Tower 1, 5th Floor,
2525 Rama IV Road, Klongtoei,
Bangkok 10110
Tel.: 02 0128888
Fax: 02 0645802
www.bosch.co.th
Bosch Service – Training Centre
La Salle Tower Ground Floor Unit No.2
10/11 La Salle Moo 16
Srinakharin Road
Bangkaew, Bang Plee
Samutprakarn 10540
Tel.: 02 7587555
Fax: 02 7587525

Vietnam

Branch of Bosch Vietnam Co., Ltd in HCMC
14th floor, Deutsches Haus, 33 Le Duan
Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Tel.: (028) 6258 3690
Fax: (028) 6258 3692 - 6258 3694
Hotline: (028) 6250 8555
Email: tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com
www.bosch-pt.com.vn

Bahrain

EA Juffali and Brothers for Technical Equipment Company.
Kingdom of Bahrain, Al Aker - Block 0624 - Road 2403 -
Building 0055D
Phone: +97317704537
Fax: +973177045257
Email: h.berjas@eajb.com.sa

Egypt

RBEG-LLC
22 Kamal Eldin Hussein
Sheraton Heliopolis
11799 Cairo
E-mail: boschegypt.powertools@eg.bosch.com

Iran

Robert Bosch Iran
3rd Floor, No 3, Maadiran Building
Aftab St., Khodami St., Vanak Sq.
Tehran 1994834571
Phone: +9821- 86092057

Iraq

Sahba Technology Group
Al Muthana airport road
Baghdad
Phone Bagdad: +964 (0) 7 901 930366
Phone Dubai: +971 (0) 4 422 1898
Email: duraid@sahbatechnology.com

Jordan

Roots Arabia – Jordan
Al-Hurriyah Street, Al-Muqabalein
Amman 11623, Jordan
P.O. Box: 110068

Tel. : +962 6 4398990
E-mail: bosch@rootsjordan.com

Kuwait

Shuwaikh Industrial Area, Block 1, Plot 16, Street 3rd
P.O. Box 164 – Safat 13002
Phone: +965 - 2496 88 88
Fax: +965 - 2481 08 79
E-mail: josephkr@aaalmutawa.com

Lebanon

Tehini Hana & Co. S.A.R.L.
P.O. Box 90-449
Jdeideh 1202 2040
Dora-Beirut
Phone: +9611255211
Email: service-pt@tehini-hana.com

Libya

El Naser for Workshop Tools
Swanee Road, Alfalah Area
Tripoli
Phone: +218 21 4811184

Oman

Malatan Trading & Contracting LLC
P.O. Box 131, Ruwi, Muscat
Postal Code: 112, Sultanate of Oman
Phone: +968 2479 4035/4089/4901
Mob: +968-91315465
Fax: +968 2479 4058
E-Mail: sudhirkumar@malatan.net

Qatar

International Construction Solutions W L L
P. O. Box 51, Doha
Phone: +974 40065458
Fax: +974 4453 8585
Email: csd@icsdoha.com

Saudi Arabia

Juffali Technical Equipment Co. (JTECO)
P.O.Box: 1049 – Jeddah 21431 – KSA
Jeddah: 00966 (0) 12 692 0770 – Ext 433
Riyadh: 00966 (0) 11 409 3976 – Ext-30/34/39
Dammam: 00966 (0) 13 833 9565
E-mail: M.Zreik@ejab.com.sa

Syria

Dallal Establishment for Power Tools
Damascus. Baramkeh street - Ibn Amer street,
Phone: +963112241006 or 009631122414009
Mobile: 00963991141005
Email: rita.dallal@hotmail.com

United Arab Emirates

Central Motors & Equipment,
P.O. Box 26255, Dubai
Dubai: 00971 (0) 4 3090920/3090930
Abu Dhabi: 00971 (0) 2 4017745
Sharjah: 00971 (0) 6 5932777
Al Ain: 00971 (0) 3 7157419
E-Mail: Mallappa.Madari@centralmotors.ae

Yemen

Abu Alrejal Trading Corporation
P.O. Box : 17024 , Zubeiry St.
Sana'a, Yemen
Tel: +967-1-20 20 10
Fax: +967-1-47 19 17
E-mail: tech-tools@abualrejal.com/yahya@abualrejal.com

Ethiopia

Forever plc
Kebele 2,754, BP 4806,
Addis Ababa
Phone: +251 111 560 600
Email: foreverplc@ethionet.et

Ghana

Robert Bosch Ghana Limited
21 Kofi Annan Road Airport Residential Area Accra
Tel. +233 (0)3027 94616

Kenya

Robert Bosch East Africa Ltd
Mpaka Road P.O. Box 856
00606 Nairobi

Nigeria

Robert Bosch Nigeria Ltd.
52-54 Isaac John Street P.O. Box
GRA Ikeja – Lagos

Tanzania

Diesel & Autoelectric Service Ltd.
117 Nyerere Rd., P.O. Box 70839
Vingunguti 12109, Dar Es Salaam
Phone: +255 222 861 793/794

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools
Locked Bag 66
Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:
Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045
Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 3 95415555
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Myanmar

Asia Era Company Limited
No.(40/44), Parami Road, 4th Quarter, South Okkalapa Tsp,
Yangon, Myanmar

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.O. Box 98
Broadwater Park
North Orbital Road

Denham Uxbridge
UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.

Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700

Fax: (01) 4666888

Republic of South Africa

Customer service

Hotline: (011) 6519600

Gauteng – BSC Service Centre

35 Roper Street, New Centre

Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN – BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street

Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape – BSC Service Centre

Democracy Way, Prosperity Park

Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Armenia, Azerbaijan, Georgia

Robert Bosch Ltd.

David Agmashenebeli ave. 61

0102 Tbilisi, Georgia

Tel. +995322510073

www.bosch.com

Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

TOO "Robert Bosch" Power Tools, After Sales Service

Muratbaev Ave., 180

050012, Almaty, Kazakhstan

Service Email: service.pt.ka@bosch.com

Official Website: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Disposal



The machine, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.




Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU, power tools that are no longer usable, and according to the Directive 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Battery packs/batteries:

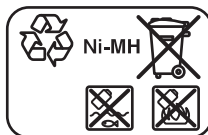

Ni-MH: Nickel metal hydride

Français

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil électrique

AVERTISSEMENT

Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis

avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Sécurité de la zone de travail

► **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.**

Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

► **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

► **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique.** Les

distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

Sécurité électrique

- ▶ **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils électriques à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le risque de choc électrique.
- ▶ **Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- ▶ **Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
- ▶ **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes vives ou des parties en mouvement.** Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- ▶ **Lorsqu'on utilise un outil électrique à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- ▶ **Si l'usage d'un outil électrique dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

- ▶ **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, de l'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
- ▶ **Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de protection individuelle tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures.
- ▶ **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils électriques dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- ▶ **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche.** Une clé laissée fixée sur une par-

tie tournante de l'outil électrique peut donner lieu à des blessures.

- ▶ **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.
- ▶ **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les vêtements à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
- ▶ **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.
- ▶ **Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de l'outil sous prétexte que vous avez l'habitude de l'utiliser.** Une fraction de seconde d'inattention peut provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de l'outil électrique

- ▶ **Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté à votre application.** L'outil électrique adapté réalise mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- ▶ **Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et inversement.** Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- ▶ **Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil électrique.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- ▶ **Conserver les outils électriques à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- ▶ **Observer la maintenance des outils électriques et des accessoires. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommages, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.
- ▶ **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.

- ▶ **Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut donner lieu à des situations dangereuses.
- ▶ **Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent sèches, propres et dépourvues d'huiles et de graisses.** Des poignées et des surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et le contrôle en toute sécurité de l'outil dans les situations inattendues.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d'emploi

- ▶ **Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.
- ▶ **N'utiliser les outils électriques qu'avec des blocs de batteries spécifiquement désignés.** L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.
- ▶ **Lorsqu'un bloc de batteries n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre.** Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.
- ▶ **Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale.** Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.
- ▶ **Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries qui a été endommagé ou modifié.** Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible provoquant un feu, une explosion ou un risque de blessure.
- ▶ **Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries au feu ou à une température excessive.** Une exposition au feu ou à une température supérieure à 130°C peut provoquer une explosion.
- ▶ **Suivre toutes les instructions de charge et ne pas charger le bloc de batteries ou l'outil fonctionnant sur batteries hors de la plage de températures spécifiée dans les instructions.** Un chargement incorrect ou à des températures hors de la plage spécifiée de températures peut endommager la batterie et augmenter le risque de feu.

Maintenance et entretien

- ▶ **Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assure le maintien de la sécurité de l'outil électrique.

- ▶ **Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des blocs de batteries endommagés.** Il convient que l'entretien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fabricant ou les fournisseurs de service autorisés.

Consignes de sécurité pour visseuses

- ▶ **Tenir l'outil électrique par les surfaces de préhension, au cours d'une opération où la fixation peut être en contact avec un câblage caché.** Les fixations en contact avec un fil "sous tension" peuvent "mettre sous tension" les parties métalliques exposées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique chez l'opérateur.
- ▶ **Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s'il n'y a pas de conduites cachées ou contactez votre société de distribution d'eau locale.** Tout contact avec des câbles électriques peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tout endommagement d'une conduite de gaz peut provoquer une explosion. La perforation d'une conduite d'eau provoque des dégâts matériels.
- ▶ **Maintenez bien l'outil électroportatif en place.** Lors du serrage ou du desserrage des vis, des couples de réaction élevés peuvent survenir en peu de temps.
- ▶ **Bloquez la pièce à travailler.** Une pièce à travailler serrée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étau est fixée de manière plus sûre que quand elle est tenue avec une main.
- ▶ **Avant de poser l'outil électroportatif, attendez que celui-ci soit complètement à l'arrêt.** L'outil risque de se coincer, ce qui entraînerait une perte de contrôle de l'outil électroportatif.
- ▶ **Si l'accu est endommagé ou utilisé de manière non conforme, des vapeurs peuvent s'échapper. L'accu peut brûler ou exploser.** Ventilez le local et consultez un médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.
- ▶ **N'ouvrez pas l'accu.** Risque de court-circuit.
- ▶ **Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le fait d'exercer une force extérieure sur le boîtier risque d'endommager l'accu.** Il peut en résulter un court-circuit interne et l'accu risque de s'enflammer, de dégager des fumées, d'exploser ou de surchauffer.
- ▶ **N'utilisez l'accu qu'avec des produits du fabricant.** Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.



Conservez la batterie à l'abri de la chaleur, en la protégeant p. ex. de l'ensoleillement direct, du feu, de la saleté, de l'eau et de l'humidité. Il existe un risque d'explosion et de courts-circuits.

- ▶ **Arrêtez immédiatement l'outil électroportatif dès que l'accessoire se bloque. Attendez-vous à des couples de réaction importants causant des rebonds.** L'accessoire se bloque quand il reste coincé dans la pièce ou quand l'outil électroportatif est en surcharge.

AVERTISSEMENT

La poussière produite lors du sciage, ponçage, perçage et autres activités peut avoir des effets can-

cérogènes, mutagènes ou tératogènes. Ces poussières peuvent entre autres contenir les substances suivantes : plomb dans les peintures et laques à base de plomb ; silice cristalline dans les briques, le ciment et autres matériaux de maçonnerie ; arsenic et chromates dans le bois traité chimiquement. Le risque de maladie dépend de la fréquence d'exposition à ces substances. Pour réduire les risques, ne travaillez que dans des locaux bien aérés en portant des équipements de protection individuelle appropriés (par ex. masques respiratoires capables de filtrer les très petites particules).

- ▶ **Évitez toute mise en marche involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur Marche/Arrêt est en position Arrêt avant de mettre en place un accu.** Le fait de porter l'outil électroportatif en laissant le doigt sur l'interrupteur Marche/Arrêt ou de mettre en place l'accu dans l'outil électroportatif lorsque celui-ci est en marche peut entraîner des accidents.
- ▶ **N'utilisez que des accessoires de travail en parfait état et non usés.** Les accessoires de travail défectueux peuvent casser et entraîner des blessures et des dégâts matériels.
- ▶ **Lors de la mise en place de l'accessoire de travail, veillez à bien le fixer sur le porte-outil.** Si l'accessoire de travail n'est pas correctement fixé, il peut se détacher lors des vissages.
- ▶ **Soyez vigilant lors du vissage de vis longues, l'outil électroportatif peut glisser avec certains types de vis et certains accessoires.** Le vissage de longues vis est difficilement maîtrisable, vous risquez de vous blesser si l'outil électroportatif vient à glisser ou déraiper.
- ▶ **Vérifiez le sens de rotation avant de mettre l'outil électroportatif en marche.** L'outil électroportatif peut par exemple effectuer un mouvement brusque incontrôlable si vous tentez de dévisser une vis alors que le sens de rotation est réglé sur rotation droite (c'est-à-dire vissage).
- ▶ **N'utilisez en aucun cas l'outil électroportatif comme perceuse.** Les outils électroportatifs munis d'un embrayage d'arrêt ne sont pas conçus pour le perçage. L'embrayage d'arrêt peut se désactiver soudainement, sans prévenir.
- ▶ **Attention ! En cas d'utilisation de l'outil électroportatif en mode Bluetooth, les ondes émises risquent de perturber le fonctionnement de certains appareils et installations ainsi que le fonctionnement des avions et des appareils médicaux (par ex. stimulateurs cardiaques, prothèses auditives). Les ondes émises peuvent aussi avoir un effet nocif sur les personnes et les animaux qui se trouvent à proximité immédiate de l'outil. N'utilisez pas l'outil électroportatif en mesure en mode Bluetooth à proximité d'appareils médicaux, de stations-service, d'usines chimiques et lorsque vous vous trouvez dans des zones à risque d'explosion ou dans des zones de dynamitage. N'utilisez pas l'outil électroportatif en mode Bluetooth® dans des avions.**

Évitez une utilisation prolongée de l'outil très près du corps.

Le nom de marque Bluetooth® et le logo associé sont des marques déposées de la Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de cette marque/de ce logo par la société Robert Bosch Power Tools GmbH s'effectue sous licence.

Description des prestations et du produit



Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité. Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent à l'avant de la notice d'utilisation.

Utilisation conforme

Le système de vissage BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT et EXAConnect est conçu pour le vissage et dévissage de vis ainsi que pour le serrage et desserrage d'écrous dans la plage de couples et de diamètres indiquée. Il n'est pas conçu pour consigner et documenter le couple de serrage ou l'angle de rotation d'un vissage.

Le système de vissage permet la transmission de données sans fil de signaux de vissage au moyen de la technologie sans fil Bluetooth®. Les visseuses industrielles sans fil des séries BT-EXACT et BT-ANGLEEXACT envoient à la station de base EXAConnect des signaux « o.k » et « pas o.k » (vissage correct / incorrect). Sans la station de base EXAConnect, toute utilisation des visseuses de la série BT-EXACT et BT-ANGLEEXACT est impossible : les visseuses sont bloquées à la livraison et elles ne peuvent être débloquées que par la station de base EXAConnect.

Lisez et observez les instructions de la notice d'utilisation de la station de base EXAConnect. Commencez par mettre en marche la station de base EXAConnect.









Éléments constitutifs

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

- (1) Accessoire de travail (p. ex. douille)
- (2) Porte-outil
- (3) Renvoi d'angle
- (4) Clé plate, 27 mm
- (5) Méplat sur la bride de renvoi d'angle
- (6) Clé plate, 22 mm
- (7) Curseur de présélection de couple
- (8) Anneau d'accrochage
- (9) LED pour vissages
- (10) LED Bluetooth®
- (11) LED d'état de charge de l'accu
- (12) Interrupteur Marche/Arrêt




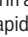
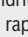
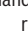
- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> (13) Sélecteur de sens de rotation (14) Fentes pour la mise en place de l'étrier de suspension (15) Support de LED (16) Méplat sur l'écrou-raccord (17) Bouton de déverrouillage d'accu (18) Accu avec extrémité d'enfichage APT (19) Anneau de marquage (20) LED d'éclairage (21) Chargeur (22) Fiche de secteur | <ul style="list-style-type: none"> (23) LED verte sur le chargeur (24) LED rouge sur le chargeur (25) Mandrin à serrage rapide (26) Outil de réglage (27) Clé mâle pour vis à six pans creux (28) Disque de réglage (29) Circlip (30) Cavité dans la coque du carter (31) Poignée (surface de préhension isolée) |
|--|---|
- Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre gamme d'accessoires.**

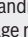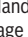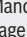Caractéristiques techniques

Visseuse industrielle sans fil BT-EXACT		2	4	6	7
Référence		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Plage de réglage du couple	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Régime à vide n_0	tr/min	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Tension nominale	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Sens de rotation					
Porte-outil		Mandrin à serrage rapide  1/4"	Mandrin à serrage rapide  1/4"	Mandrin à serrage rapide  1/4"	Mandrin à serrage rapide  1/4"
Interface de données (radio)		Technologie sans fil <i>Bluetooth</i> ® classe 2 (spécification 1.2)			
Portée maximale	m	10	10	10	10
Poids selon EPTA-Procédure 01:2014	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Températures ambiantes recommandées pour la charge	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pendant l'utilisation ^{B)} et pour le stockage	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Plage de fréquences de fonctionnement	MHz	2 402–2 480	2 402–2 480	2 402–2 480	2 402–2 480
Puissance d'émission maxi	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Indice de protection		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) mesuré à 20–25 °C avec accu **2 607 335 681**.




B) Performances réduites à des températures <0 °C

Visseuse industrielle sans fil BT-EXACT		8	9	12
Référence		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Plage de réglage du couple	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Régime à vide n_0	tr/min	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Tension nominale	V	12	9,6	12
Sens de rotation				
Porte-outil		Mandrin à serrage rapide  1/4"	Mandrin à serrage rapide  1/4"	Mandrin à serrage rapide  1/4"
Interface de données (radio)		Technologie sans fil <i>Bluetooth</i> ® classe 2 (spécification 1.2)		
Portée maximale	m	10	10	10
Poids selon EPTA-Procédure 01:2014	kg	0,90	0,80	0,90

Visseuse industrielle sans fil BT-EXACT		8	9	12
Températures ambiantes recommandées pour la charge	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pendant l'utilisation ^{C)} et pour le stockage	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Plage de fréquences de fonctionnement	MHz	2 402-2 480	2 402-2 480	2 402-2 480
Puissance d'émission maxi	mW	0,5	0,5	0,5
Indice de protection		IP 20	IP 20	IP 20




A) mesuré à 20-25 °C avec accu **2 607 335 683**.B) mesuré à 20-25 °C avec accu **2 607 335 681**.

C) Performances réduites à des températures <0 °C

Visseuse d'angle industrielle sans fil BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Référence		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Plage de réglage du couple	Nm	0,7-2	0,7-3	1,5-6
Régime à vide n ₀	tr/min	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Tension nominale	V	9,6	9,6	9,6
Sens de rotation				
Porte-outil Renvoi d'angle (à commander séparément)		Mandrin à serrage rapide $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Mandrin à serrage rapide $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Mandrin à serrage rapide $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Tête de vissage (à commander séparément)		Mandrin à serrage rapide $\varnothing 1/4"$	Mandrin à serrage rapide $\varnothing 1/4"$	Mandrin à serrage rapide $\varnothing 1/4"$
Interface de données (radio)		Technologie sans fil <i>Bluetooth</i> ® classe 2 (spécification 1.2)		
Portée maximale	m	10	10	10
Poids selon EPTA-Procédure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Températures ambiantes recommandées pour la charge	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pendant l'utilisation ^{B)} et pour le stockage	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Plage de fréquences de fonctionnement	MHz	2 402-2 480	2 402-2 480	2 402-2 480
Puissance d'émission maxi	mW	0,5	0,5	0,5
Indice de protection		IP 20	IP 20	IP 20

A) mesuré à 20-25 °C avec accu **2 607 335 681**.




B) Performances réduites à des températures <0 °C

Visseuse d'angle industrielle sans fil BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Référence		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Plage de réglage du couple	Nm	2-7	1,5-8	2-15
Régime à vide n ₀	tr/min	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Tension nominale	V	9,6	9,6	9,6
Sens de rotation				
Porte-outil Renvoi d'angle (à commander séparément)		Mandrin à serrage rapide $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4"	Mandrin à serrage rapide $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4"	Mandrin à serrage rapide $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4"

Visseuse d'angle industrielle sans fil BT-ANGLEEXACT		7	8	15
		■ 3/8" ○ 1/4"	■ 3/8" ○ 1/4"	■ 3/8" ○ 1/4"
Interface de données (radio)		Technologie sans fil <i>Bluetooth</i> ® classe 2 (spécification 1.2)		
Portée maximale	m	10	10	10
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Températures ambiantes recommandées pour la charge	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pendant l'utilisation ^{B)} et pour le stockage	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Plage de fréquences de fonctionnement	MHz	2 402-2 480	2 402-2 480	2 402-2 480
Puissance d'émission maxi	mW	0,5	0,5	0,5
Indice de protection		IP 20	IP 20	IP 20

A) mesuré à 20-25 °C avec accu **2 607 335 681**.

B) Performances réduites à des températures <0 °C

Visseuse d'angle industrielle sans fil BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Référence		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Plage de réglage du couple	Nm	6-17 vissage dur 5-13 vissage tendre	7-23	8-30
Régime à vide n ₀	tr/min	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Tension nominale	V	14,4	14,4	14,4
Sens de rotation				
Porte-outil Renvoi d'angle (à commander séparément)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Interface de données (radio)		Technologie sans fil <i>Bluetooth</i> ® classe 2 (spécification 1.2)		
Portée maximale	m	10	10	10
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Températures ambiantes recommandées pour la charge	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pendant l'utilisation ^{B)} et pour le stockage	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Plage de fréquences de fonctionnement	MHz	2 402-2 480	2 402-2 480	2 402-2 480
Puissance d'émission maxi	mW	0,5	0,5	0,5
Indice de protection		IP 20	IP 20	IP 20

A) mesuré à 20-25 °C avec accu **2 607 335 685**.

B) Performances réduites à des températures <0 °C

Accu NiMH		9,6	12,0	14,4
Référence		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Nombre de cellules		8	10	12
Tension de l'accu	V	9,6	12,0	14,4
Capacité	Ah	2,6	2,6	2,6
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80

Accu NiMH		9,6	12,0	14,4		
Chargeurs recommandés		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV		
Renvoi d'angle		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	SWF ○ 1/4"
Référence		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
Poids selon EPTA-Procédure 01:2014	kg	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tête de vissage droite		SWF ○ 1/4"				
Référence		0 607 453 631				
Poids selon EPTA-Procédure 01:2014	kg	0,20				

Informations sur le niveau sonore/les vibrations

Valeurs d'émissions sonores déterminées selon la norme **EN 62841-2-2**.

Le niveau de pression acoustique en dB(A) typique de l'outil électroportatif est de **70 dB(A)**. Incertitude K = 3 dB. Le niveau sonore peut dépasser 80 dB(A) pendant l'utilisation de l'outil.

Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration a_h (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément à **EN 62841-2-2** :
Vissages : $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Le niveau de vibration et la valeur d'émission sonore indiqués dans cette notice d'utilisation ont été mesurés conformément à la norme et peuvent être utilisés pour une comparaison entre les outils électroportatifs. Ils peuvent aussi servir de base à une estimation préliminaire du taux de vibration et du niveau sonore.

Le niveau de vibration et la valeur d'émission sonore indiqués s'appliquent pour les utilisations principales de l'outil électroportatif. Si l'outil électroportatif est utilisé pour d'autres applications, avec d'autres accessoires de travail ou sans avoir fait l'objet d'un entretien régulier, le niveau de vibration et la valeur d'émission sonore peuvent différer. Il peut en résulter des vibrations et un niveau sonore nettement plus élevés pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau de vibration et du niveau sonore, il faut aussi prendre en considération les périodes pendant lesquelles l'outil est éteint ou bien en marche sans être vraiment en action. Il peut en résulter au final un niveau de vibration et un niveau sonore nettement plus faibles pendant toute la durée de travail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires permettant de protéger l'utilisateur de l'effet des vibrations, par exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des accessoires de travail, maintien des mains au chaud, organisation des procédures de travail.

Montage

Accessoires fournis

Les visseuses industrielles sans fil sont fournies sans accu ; les visseuses d'angles industrielles sans fil sont fournies sans renvoi d'angle ni accu.

Pour le choix des accessoires adaptés à votre application, adressez-vous à votre revendeur d'outils industriels Bosch.

Fonctionnement et stockage



L'outil électroportatif est exclusivement conçu une utilisation dans des locaux fermés.

Pour un fonctionnement correct, il faut que la température ambiante soit comprise entre -5°C et $+50^\circ\text{C}$ (23°F et 122°F) et que le taux d'humidité relative de l'air se situe entre 20 et 95 % sans condensation.

L'accu doit être rangé/stocké à une température comprise entre 0°C (32°F) et 45°C (113°F) pour éviter tout endommagement des cellules de l'accu.

Montage du renvoi d'angle

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Sur ces visseuses d'angle industrielles sans fil, il faut d'abord monter un renvoi d'angle adapté (voir « Caractéristiques techniques », Page 34).

- **S'assurer que le sélecteur de sens de rotation se trouve en position centrale (verrouillage de mise en marche) ou que l'accu a été sorti de l'outil électroportatif avant de monter, de réajuster ou démonter une tête.**

Immobilisez l'outil électroportatif en plaçant une clé plate **(6)** au niveau du méplat **(5)** de la bride de renvoi d'angle.

- **Ne serrez jamais l'outil électroportatif au niveau des demi-coques.**

Placez le renvoi d'angle **(3)** sur la bride dans la position souhaitée et serrez l'écrou-raccord à l'aide de la clé plate **(4)** au niveau du méplat **(16)**.

Immobilisez ce faisant la bride de renvoi d'angle avec la clé plate **(6)**.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Ces visseuses d'angles industrielles sans fil ne peuvent fonctionner qu'avec le renvoi d'angle **0 607 451 618**.

Dispositif de suspension

L'étrier de suspension **(8)** permet de fixer l'outil électroportatif à un dispositif de suspension.

Fixez l'étrier de suspension **(8)** à l'outil en veillant à ce qu'il s'enclenche au niveau des fentes **(14)**.

- **Contrôlez régulièrement l'état de l'étrier de suspension et l'état du crochet du dispositif de suspension.**

Charge normale

Remarque : Les chargeurs et les accus ne sont pas fournis. La fiche de secteur représentée peut différer de celle de votre outil électroportatif.

- **Assurez-vous que le chargeur et l'accu sont adaptés au réseau électrique de votre pays.**

Chargeur AL 2450 DV (voir figure A)

Raccordez le chargeur (21) au secteur à l'aide de la fiche de secteur (22) et insérez l'accu (18) dans le logement de charge du chargeur.

- **Ne forcez pas pour insérer/retirer l'accu.** Les accus avec extrémité d'enfichage APT (Accu Pack Top) sont conçus de façon à ne pouvoir être introduits que dans le bon sens dans l'outil électroportatif ou le chargeur.

La LED verte (23) se met à clignoter. Cela indique que le courant de charge circule. Le processus de charge s'arrête automatiquement lorsque l'accu est complètement chargé. La fin du processus de charge est signalé par l'arrêt du clignotement de la LED et son allumage en continu. Un signal acoustique retentit pendant env. 2 secondes pour indiquer que l'accu est complètement chargé.

L'allumage en continu de la LED rouge (24) indique que la charge s'effectue avec courant de charge réduit. Quand la LED rouge clignote, aucune charge n'est possible.

Défauts – Causes et remèdes

Cause	Remède
Les LED ne sont pas allumées	
Le câble d'alimentation secteur du chargeur n'est pas (correctement) branché	Raccordez comme il se doit le câble dans la prise de courant
Prise de courant, câble d'alimentation secteur ou chargeur défectueux	Vérifiez la tension du secteur. Si nécessaire, faites contrôler le chargeur dans un centre SAV agréé pour outillage électroportatif Bosch
Aucune charge possible	
La température de l'accu ne se situe pas dans la plage admissible	Faites en sorte que la température de l'accu revienne dans la plage de températures admissibles allant de 0 °C (32 °F) et 45 °C (113 °F) en le refroidissant ou en le réchauffant
Contacts de l'accu encrassés	Nettoyez les contacts, p. ex. en insérant et retirant l'accu à plusieurs reprises. Remplacez l'accu si nécessaire
Accu défectueux	Remplacez l'accu
L'accu n'a pas été (correctement) inséré	Insérez (complètement) l'accu dans le logement d'accu

Raccordement au réseau d'alimentation

Remarque : Assurez-vous qu'aucun accu ne se trouve dans l'outil électroportatif à la livraison.

- **Ne laissez jamais les accus dans un outil sans fil pendant les périodes de non-utilisation.** Les accus durent plus longtemps et se rechargent mieux lorsqu'ils sont rangés séparément. Après une longue période de non-utilisation, pensez à les recharger complètement avant de les réutiliser.

Recharge de l'accu

Avant de monter l'accu dans l'outil électroportatif, chargez-le avec un chargeur approprié. Pour la description détaillée du processus de charge, consultez la notice d'utilisation du chargeur et les indications de la présente notice (voir « Charge normale », Page 38).

Une surveillance de température avec thermistance CTN fait en sorte que l'aspirateur ne puisse être rechargé que dans la plage de température allant de 0 °C (+32 °F) à 45 °C (+113 °F). Cette surveillance de température rallonge la durée de vie de l'accu. Si les consignes d'utilisation sont bien respectées, l'accu peut être rechargé jusqu'à 3 000 fois.

Un accu neuf ou un accu qui n'a pas été utilisé pour une période prolongée n'atteint sa pleine puissance qu'après environ 5 cycles de charge et de décharge. Ne rechargez les accus que lorsque la LED « État de charge de l'accu » de l'outil électroportatif est allumée en rouge.

Mise en place et retrait de l'accu

Placez le sélecteur de sens de rotation (13) dans la position médiane. Cela verrouille l'interrupteur Marche/Arrêt (12) dans la position « Arrêt » et empêche toute mise en marche involontaire de l'outil électroportatif.

Insérez un accu (18) chargé dans la poignée de l'outil électroportatif.

Veillez à monter l'accu dans la bonne position et à ce que les touches de déverrouillage (17) s'enclenchent de façon perceptible dans la poignée de l'outil électroportatif.

- **Ne forcez pas pour insérer/retirer l'accu.** Les accus avec extrémité d'enfichage APT (Accu Pack Top) sont conçus de façon à ne pouvoir être introduits que dans le bon sens dans l'outil électroportatif ou le chargeur.

Pour sortir l'accu (18), appuyez des deux côtés sur les touches de déverrouillage (17) et sortez l'accu de la poignée en le tirant par le bas.

Changement d'accessoire sur la tête de vissage avec mandrin à serrage rapide (voir figure B)

- **Lors de la mise en place de l'accessoire de travail, veillez à bien le fixer sur le porte-outil.** Si l'accessoire de travail n'est pas correctement fixé, il peut se détacher lors des vissages.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

La série BT-EXACT est fournie avec un mandrin à serrage rapide 1/4" (SWF ○ 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Pour ces visseuses d'angles industrielles sans fil, un renvoi d'angle avec mandrin à changement rapide 1/4" (référence **0 607 453 631**) est disponible.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Pour ces visseuses d'angles industrielles sans fil, un renvoi d'angle avec mandrin à changement rapide 1/4" (référence **0 607 453 630**) est disponible.

Montage d'un accessoire de travail

Tirez le mandrin à serrage rapide (25) vers l'avant. Insérez l'accessoire (1) dans le porte-outil (2) puis relâchez le mandrin à serrage rapide.

N'utilisez que des accessoires dotés d'une queue adaptée (six pans 1/4").

N'essayez pas d'insérer des forets dans ce mandrin à serrage rapide.

Les visseuses d'angles industrielles sans fil et les visseuses industrielles sans fil avec embrayage d'arrêt ne sont pas conçues pour effectuer des perçages. L'embrayage d'arrêt peut se désactiver soudainement, sans prévenir. Si vous continuez à percer après le déclenchement de l'embrayage, vous risquez de perdre le contrôle de l'outil électroportatif jusqu'à ce que l'embrayage s'enclenche à nouveau.

Retrait d'un accessoire de travail

Tirez le mandrin à serrage rapide (25) vers l'avant. Sortez l'accessoire (1) du porte-outil (2) puis relâchez le mandrin à serrage rapide.

Changement d'accessoire sur la tête de vissage à carré mâle

► **Lors de la mise en place de l'accessoire de travail, veillez à bien le fixer sur le porte-outil.** Si l'accessoire de travail n'est pas correctement fixé, il peut se détacher lors des vissages.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Pour ces visseuses d'angles industrielles sans fil, un renvoi d'angle à carré mâle 1/4" (référence **0 607 453 617**) ainsi qu'un renvoi d'angle à carré mâle 3/8" (référence **0 607 453 620**) sont disponibles.

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Pour ces visseuses d'angles industrielles sans fil, un renvoi d'angle à carré mâle 3/8" (référence **0 607 451 618**) est disponible.

Montage d'un accessoire de travail

Avec par ex. un tournevis assez fin, repoussez vers l'intérieur l'ergot du carré mâle du porte-outil (2) et emboîtez l'accessoire (1) sur le carré mâle. Assurez-vous que l'ergot s'enclenche dans l'évidement de l'accessoire.

Retrait d'un accessoire de travail

Repoussez vers l'intérieur l'ergot dans l'évidement de l'accessoire (1) et dégagez l'accessoire du porte-outil (2).

Changement d'accessoire sur la tête de vissage avec six pans creux (voir figure C)

► **Lors de la mise en place de l'accessoire de travail, veillez à bien le fixer sur le porte-outil.** Si l'accessoire de travail n'est pas correctement fixé, il peut se détacher lors des vissages.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Pour ces visseuses d'angles industrielles sans fil, un renvoi d'angle avec six pans creux 1/4" (référence **0 607 453 618**) est disponible.

Montage d'un accessoire de travail

Insérez l'accessoire (1) dans les six pans creux du porte-outil (2) jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière perceptible.

Retrait d'un accessoire de travail

Chassez l'accessoire (1) du porte-outil (2) en utilisant si nécessaire une pince.

Mise en marche



Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter une protection pour les yeux. Les équipements de protection individuelle tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures.

Mise en marche

Avant de mettre en marche l'outil électroportatif, n'oubliez pas de régler le sens de rotation à l'aide du sélecteur de sens de rotation (13) :

L'outil électroportatif ne peut se mettre en marche que si le sélecteur de sens de rotation (13) ne se trouve pas en position médiane (verrouillage de mise en marche).

Sélection du sens de rotation (voir figure D)

► **N'actionnez le sélecteur de sens de rotation (13) que quand l'outil électroportatif est à l'arrêt.**

Rotation droite : Pour serrer des vis, poussez le sélecteur de sens de rotation (13) jusqu'en butée vers la gauche.

Rotation gauche : Pour desserrer ou dévisser des vis, poussez le sélecteur de sens de rotation (13) jusqu'en butée vers la droite.

Activation de l'éclairage LED

La LED d'éclairage (20) permet d'éclairer la vis et la zone de travail dans les endroits sombres. Pour allumer la LED d'éclairage (20), appuyez légèrement sur l'interrupteur Marche/Arrêt (12). Une pression plus forte sur l'interrupteur Marche/Arrêt met en marche l'outil électroportatif ; la LED d'éclairage reste alors allumée.

► **Ne regardez pas directement la LED. Risque d'éblouissement.**

Mise en marche/arrêt



Les visseuses disposent d'un **embrayage d'arrêt** limiteur de couple avec une plage de réglage assez large. L'embrayage entre en action quand le couple préréglé est atteint.

Remarque : Si vous utilisez la visseuse avec un adaptateur de tension, mettez d'abord en marche l'alimentation stabilisée.

Pour **mettre en marche** l'outil électroportatif, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt **(12)** jusqu'à la butée.

L'outil électroportatif **s'arrête automatiquement** dès que le couple réglé est atteint.

► **Si l'interrupteur Marche/Arrêt (12) est relâché trop tôt, le couple présélectionné n'est pas atteint.**

Instructions d'utilisation

- **L'outil électroportatif est doté d'une interface radio. Observez les restrictions d'utilisation locales en vigueur, par ex. dans les avions ou dans les hôpitaux.**
- **Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer des réglages sur l'outil, de changer des accessoires ou de ranger l'outil électroportatif.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
- **Positionnez l'outil électroportatif sur la vis/sur l'écrou seulement lorsqu'il est à l'arrêt.** Un accessoire en rotation risque de glisser.
- **Retirez l'accu de l'appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d'entretien/de maintenance, changement d'accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement.** Il y a sinon risque de blessure lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

Préréglage du couple (voir figures E – G)

Le couple est fonction de la tension initiale (précontrainte) du ressort de l'embrayage d'arrêt. L'embrayage entre en action – tant en rotation gauche qu'en rotation droite – au moment où le couple présélectionné est atteint.

Pour effectuer le préréglage du couple, utilisez l'outil de réglage **(26)** fourni.

Glissez le curseur **(7)** de l'outil électroportatif à fond vers l'arrière.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Insérez une clé mâle pour vis à tête à six pans creux **(27)** dans l'accessoire de travail **(26)** et tournez-la lentement. Dès qu'une petite encoche apparaît dans l'embrayage au niveau de l'ouverture du carter (disque de réglage **(28)**), enfoncez l'outil de réglage **(26)** dans cette encoche et tournez-le.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Insérez une clé mâle pour vis à six pans creux **(27)** dans le porte-outil **(2)** et tournez-la lentement. Dès qu'une petite encoche apparaît dans l'embrayage au niveau de l'ouverture du carter (disque de réglage **(28)**), en-

foncez l'outil de réglage **(26)** dans cette encoche et tournez-le.

Pour augmenter le couple, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour diminuer le couple, tourner dans le sens inverse.

Retirez l'outil de réglage **(26)**. Repoussez le curseur **(7)** vers l'avant afin de protéger l'embrayage des saletés.

Remarque : Le couple requis dépend du type de vissage à effectuer. Le mieux est de le déterminer lors d'essais pratiques. Lors de ces essais pratiques, contrôlez le couple atteint à l'aide d'une clé dynamométrique.

► **Ne réglez le couple que dans la plage indiquée. En dehors de cette plage, l'embrayage d'arrêt ne joue plus son rôle.**

LED



Affichage de l'état de charge de l'accu

Lorsqu'une recharge de l'accu **(18)** se révèle nécessaire, la LED **(11)** clignote en vert et un signal sonore retentit. Au maximum 6 à 8 vissages sont alors encore possibles.

Si la LED s'allume en rouge, c'est que la capacité ne suffit plus pour un nouveau vissage ou que l'outil électroportatif a été surchargé. L'outil électroportatif ne peut plus être mis en marche. Le verrouillage de mise en marche demeure actif jusqu'à ce que l'accu ait été sorti de l'outil électroportatif et qu'un accu chargé ait été monté.

Si vous travaillez avec adaptateur de tension, l'allumage en rouge de la LED **(11)** indique une surcharge.

Le clignotement en rouge de la LED **(11)** indique que de l'outil électroportatif est à l'arrêt pour cause de surchauffe. Attendez quelques instants que le clignotement cesse avant de remettre l'outil électroportatif en marche.

Une baisse notable de l'autonomie de l'outil électroportatif au fil des recharges effectuées indique que l'accu est arrivé en fin de vie et doit être remplacé. Éliminez les accus usagés conformément aux dispositions légales/nationales.

Remarque : Si vous utilisez à la place de l'accu **(18)** un adaptateur de tension et l'alimentation stabilisée 4EXACT, la LED **(11)** est inopérante.



Affichage des vissages

L'embrayage d'arrêt entre en action dès que le couple préréglé est atteint. La LED **(9)** s'allume alors en vert.

Si le couple préréglé n'a pas été atteint, la LED **(9)** s'allume en rouge et un signal sonore retentit. Il faut alors réeffectuer le vissage.

Affichage de connexion Bluetooth®

Pour activer la connexion **Bluetooth®**, actionnez l'interrupteur Marche/Arrêt **(12)**. Le témoin LED rouge **(10)** clignote tant que la visseuse cherche à établir une connexion.

L'allumage continu en rouge de la LED **(10)** indique que la connexion **Bluetooth®** a été établie. La visseuse est néanmoins encore bloquée.

Une fois que la visseuse a été débloquée par la station de base EXAConnect, la LED **(10)** s'éteint.

Si la LED (10) ne s'allume que brièvement puis s'éteint après actionnement du bouton Marche/Arrêt, c'est que la visseuse ne dispose plus d'une réserve en énergie suffisante pour pouvoir établir une connexion.

Protection antiredémarrage

Lorsque l'embrayage d'arrêt (c'est-à-dire le limiteur de couple) entre en action, le moteur s'arrête. Une remise en marche n'est possible qu'au bout de 0,7 seconde. Ceci permet d'éviter tout resserrage involontaire de vissages déjà bien serrés.

Réglage de la position du renvoi d'angle

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Le renvoi d'angle (3) peut être réglé dans huit positions. Immobilisez l'outil électroportatif en plaçant une clé plate (6) au niveau du méplat (5) de la bride de renvoi d'angle.

► **Ne serrez jamais l'outil électroportatif au niveau des demi-coques.**

À l'aide de la clé plate (4), desserrez l'écrou-raccord au niveau du méplat (16). Positionnez le renvoi d'angle (3) dans la position souhaitée par pas de 45° et resserrez l'écrou-raccord à l'aide de la clé plate (4) placée au niveau du méplat (16).

Immobilisez ce faisant la bride de renvoi d'angle avec la clé plate (6).

Réglage de la LED d'éclairage (voir figure H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Dégagez l'anneau de marquage (19) à l'aide d'une lame de tournevis fine, d'une spatule ou d'un outil similaire. A l'aide d'une pince à circlip, repoussez vers l'arrière le circlip (29) sur la coque du carter.

Les deux demi-coques du support de LED (15) qui protègent l'éclairage LED (20) peuvent à présent être réajustées dans la position souhaitée. Glissez le câble de la LED d'éclairage dans la cavité (30) prévue de la coque de carter, sans le plier, le recourber ou l'endommager. Remettez en place les deux demi-coques du support de LED (15) autour de la LED d'éclairage (20).

Remplacez le circlip (29) et l'anneau de marquage (19) dans leurs positions d'origine.

Entretien et Service après-vente

Nettoyage et entretien

- **Retirez l'accu de l'appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d'entretien/de maintenance, changement d'accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement.** Il y a sinon risque de blessure lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.
- **Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.**

Lubrification de l'outil électroportatif



Lubrifiant :

Graisse spéciale pour engrenages (225 ml)
Référence 3 605 430 009
Graisse Molykote
Huile moteur SAE 10/SAE 20

- Après les 150 premières heures de fonctionnement, nettoyez l'engrenage avec un solvant doux. Pour l'utilisation et l'élimination du solvant, suivez les instructions du fabricant. Graissez ensuite l'engrenage avec de la graisse spéciale pour engrenages Bosch. Après ce premier nettoyage, répétez l'opération de nettoyage toutes les 300 heures de fonctionnement.
- Après 100 000 vissages, lubrifiez les parties mobiles de l'embrayage d'arrêt avec quelques gouttes d'huile moteur SAE 10/SAE 20. Graissez les pièces coulissantes et roullantes avec de la graisse Molykote. En profiter pour contrôler l'usure de l'embrayage afin d'être certain que l'outil électroportatif continue d'offrir la répétabilité et précision requises. Réglez ensuite à nouveau le couple de l'embrayage.

► **Confiez tous les travaux de réparation et d'entretien à des personnes qualifiées.** Ceci permet de préserver la sécurité d'utilisation de l'outil électroportatif.

Un centre Service Après-Vente Bosch agréé se chargera d'effectuer tous ces travaux de manière rapide et fiable.

► **Éliminez les lubrifiants, graisses et produits de nettoyage en respectant les dispositions en matière de protection de l'environnement. Respectez la législation en vigueur.**

Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des informations sur les pièces de rechange sur le site : www.bosch-pt.com

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pièces de rechange, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

Algérie

Siestal
Zone Industrielle lhaddaden
06000 Bejaia
Tel. : +213 (0) 982 400 991/2
Fax : +213 (0) 3 420 1569
E-Mail : sav@siestal-dz.com

Maroc

Robert Bosch Morocco SARL
53, Rue Lieutenant Mahroud Mohamed
20300 Casablanca
Tel. : +212 5 29 31 43 27
E-Mail : sav.outillage@ma.bosch.com

Tunisie

Robert Bosch Tunisie SARL
7 Rue Ibn Battouta Z.I. Saint Gobain
Mégrine Riadh
2014 Ben Arous
Tél. : +216 71 427 496/879
Fax : +216 71 428 621
E-Mail : sav.outillage@tn.bosch.com

Côte d'Ivoire

Rimco
ZONE 3, 9 RUE DU CANAL
01 BP V230, Abidjan 01
Tel. : +225 21 25 93 38

Sénégal

Bernabé
Km 2,5 – Bd du Centenaire de la Commune de Dakar
B.P. 2098 DAKAR
Tel. : +221 33 849 01 01
Fax : +221 33 823 34 20

Belgique, Luxembourg

Tel. : +32 2 588 0589
Fax : +32 2 588 0595
E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

France

Réparer un outil Bosch n'a jamais été aussi simple, et ce, en moins de 5 jours, grâce à SAV DIRECT, notre formulaire de retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet www.bosch-pt.fr à la rubrique Services. Vous y trouverez également notre boutique de pièces détachées en ligne où vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous êtes un utilisateur, contactez : Le Service Clientèle Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 09 70 82 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un appel local)
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous êtes un revendeur, contactez :
Robert Bosch (France) S.A.S.
Service Après-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad
93705 DRANCY Cédex
Tel. : (01) 43119006
E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de pièces détachées directement en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.
Tel. : (044) 8471512
Fax : (044) 8471552
E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Élimination des déchets


Les outils électroportatifs, les accus ainsi que leurs accessoires et emballages doivent être rapportés dans un centre de recyclage respectueux de l'environnement.



Ne jetez pas les outils électroportatifs et les accus/piles avec les ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, les outils électroportatifs hors d'usage, et conformément à la directive européenne 2006/66/CE, les accus/piles usagés ou défectueux doivent être éliminés séparément et être recyclés en respectant l'environnement.

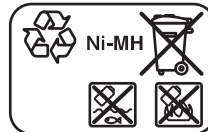Accus/piles :

NiMH : Nickel Métal Hydride

**Español****Indicaciones de seguridad****Indicaciones generales de seguridad para herramientas eléctricas****4 ADVERTENCIA** Lea íntegramente las advertencias de peligro, las instrucciones, las ilustraciones y las especificaciones entregadas con esta herramienta eléctrica.

En caso de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesión grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

- ▶ **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.**
Las áreas desordenadas u oscuras pueden provocar accidentes.
- ▶ **No utilice herramientas eléctricas en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
- ▶ **Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.**
Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

- ▶ **El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplear adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra.** Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
- ▶ **Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.** El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
- ▶ **No esponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a condiciones húmedas.** Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos en la herramienta eléctrica.
- ▶ **No abuse del cable de red. No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles.** Los cables de red dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.
- ▶ **Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie utilice solamente cables de prolongación apropiados para su uso al aire libre.** La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- ▶ **Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, es necesario conectarla a través de un dispositivo de corriente residual (RCD) de seguridad (fusible diferencial).** La aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.

Seguridad de personas

- ▶ **Esté atento a lo que hace y emplee sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido drogas, alcohol o medicamentos.** El no estar atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.
- ▶ **Utilice un equipo de protección personal. Utilice siempre una protección para los ojos.** El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.
- ▶ **Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse de que la herramienta eléctrica esté desconectada antes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el acumulador, al recogerla y al transportarla.** Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión, o si alimenta la herramienta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar a un accidente.

- ▶ **Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica.** Una herramienta de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede producir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctrica.
- ▶ **Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento.** Ello le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.
- ▶ **Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo y vestimenta alejados de las piezas móviles.** La vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden enganchar con las piezas en movimiento.
- ▶ **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de las instalaciones de extracción y recogida de polvo, asegúrese que éstos estén conectados y que sean utilizados correctamente.** El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.
- ▶ **No permita que la familiaridad ganada por el uso frecuente de herramientas eléctricas lo deje caer en la complacencia e ignore las normas de seguridad de herramientas.** Una acción negligente puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

- ▶ **No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación.** Con la herramienta eléctrica adecuada podrá trabajar mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.
- ▶ **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor está defectuoso.** Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacerse reparar.
- ▶ **Saque el enchufe de la red y/o retire el acumulador desmontable de la herramienta eléctrica, antes de realizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléctrica.** Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.
- ▶ **Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños. No permita la utilización de la herramienta eléctrica a aquellas personas que no estén familiarizadas con su uso o que no hayan leído estas instrucciones.** Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.
- ▶ **Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios. Controle la alineación de las piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pudiera afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En caso de daño, la herramienta eléctrica debe repararse antes de su uso.** Muchos de los accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.
- ▶ **Mantenga los útiles limpios y afilados.** Los útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
- ▶ **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los útiles, etc. de acuerdo a estas instrucciones, consideran-**

do en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar. El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.

- ▶ **Mantenga las empuñaduras y las superficies de las empuñaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.** Las empuñaduras y las superficies de las empuñaduras resbaladizas no permiten un manejo y control seguro de la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por acumulador

- ▶ **Solamente recargar los acumuladores con los cargadores especificados por el fabricante.** Existe un riesgo de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo diferente al previsto para el cargador.
- ▶ **Utilice las herramientas eléctricas sólo con los acumuladores específicamente designados.** El uso de otro tipo de acumuladores puede provocar daños e incluso un incendio.
- ▶ **Si no utiliza el acumulador, guárdelo separado de objetos metálicos, como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que pudieran puentear sus contactos.** El cortocircuito de los contactos del acumulador puede causar quemaduras o un incendio.
- ▶ **La utilización inadecuada del acumulador puede provocar fugas de líquido. Evite el contacto con él. En caso de un contacto accidental, enjuagar el área afectada con abundante agua. En caso de un contacto con los ojos, recurra además inmediatamente a ayuda médica.** El líquido del acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.
- ▶ **No emplee acumuladores o útiles dañados o modificados.** Los acumuladores dañados o modificados pueden comportarse en forma imprevisible y producir un fuego, explosión o peligro de lesión.
- ▶ **No exponga un paquete de baterías o una herramienta eléctrica al fuego o a una temperatura demasiado alta.** La exposición al fuego o a temperaturas sobre 130 °C puede causar una explosión.
- ▶ **Siga todas las instrucciones para la carga y no cargue nunca el acumulador o la herramienta eléctrica a una temperatura fuera del margen correspondiente especificado en las instrucciones.** Una carga inadecuada o a temperaturas fuera del margen especificado puede dañar el acumulador y aumentar el riesgo de incendio.

Servicio

- ▶ **Únicamente deje reparar su herramienta eléctrica por un experto cualificado, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales.** Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.
- ▶ **No repare los acumuladores dañados.** El mantenimiento de los acumuladores sólo debe ser realizado por el fabricante o un servicio técnico autorizado.

Indicaciones de seguridad para atornilladoras

- ▶ **Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas, al realizar trabajos en los que el portaútiles pueda llegar a tocar conductores eléctricos ocultos.** En el caso del contacto del portaútiles con conductores "bajo tensión", las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica pueden quedar "bajo tensión" y dar al operador una descarga eléctrica.
- ▶ **Utilice unos aparatos de exploración adecuados para detectar conductores o tuberías ocultas, o consulte a sus compañías abastecedoras.** El contacto con conductores eléctricos puede provocar un incendio o una electrocución. Al dañar una tubería de gas puede producirse una explosión. La perforación de una tubería de agua puede causar daños materiales.
- ▶ **Sostenga firmemente la herramienta eléctrica.** Al apretar y aflojar tornillos, pueden presentarse pares de reacción momentáneos.
- ▶ **Asegure la pieza de trabajo.** Una pieza de trabajo fijada con unos dispositivos de sujeción, o en un tornillo de banco, se mantiene sujeta de forma mucho más segura que con la mano.
- ▶ **Espere a que se haya detenido la herramienta eléctrica antes de depositarla.** El útil puede engancharse y hacerle perder el control sobre la herramienta eléctrica.
- ▶ **En caso de daño y uso inapropiado del acumulador pueden emanar vapores. El acumulador se puede quemar o explotar.** En tal caso, busque un entorno con aire fresco y acuda a un médico si nota molestias. Los vapores pueden llegar a irritar las vías respiratorias.
- ▶ **No intente abrir el acumulador.** Podría provocar un cortocircuito.
- ▶ **Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se puede dañar el acumulador.** Se puede generar un cortocircuito interno y el acumulador puede arder, humear, explotar o sobrecalentarse.
- ▶ **Utilice el acumulador únicamente en productos del fabricante.** Solamente así queda protegido el acumulador contra una sobrecarga peligrosa.



Proteja la batería del calor excesivo, además de, p. ej., una exposición prolongada al sol, la suciedad, el fuego, el agua o la humedad.



Existe riesgo de explosión y cortocircuito.

- ▶ **Desconecte inmediatamente la herramienta eléctrica en caso de bloquearse el útil. Esté preparado para los momentos de alta reacción que causa un contragolpe.** El útil se bloquea, si se sobrecarga la herramienta eléctrica o se leadea en la pieza de trabajo a labrar.

ADVERTENCIA

El polvo producido durante el lijado, aserrado, esmerilado, taladrado y actividades similares puede ser cancerígeno, teratogénico o mutagénico. Algunas de las sustancias contenidas en estos polvos son: Plomo en pinturas y barnices con plomo; silicio cristalino en ladrillos, cemento y otros trabajos de albañilería; arsénico y

cromato en maderas tratadas químicamente. El riesgo de una enfermedad depende de la frecuencia con la que esté expuesto a estas sustancias. Para reducir el riesgo, trabaje solo en áreas bien ventiladas con el equipo de protección adecuado (p. ej. con aparatos respiratorios especialmente diseñados que filtran incluso las partículas de polvo más pequeñas).

► **Evite una conexión accidental. Asegúrese de que el interruptor de conexión/desconexión esté en la posición de desconexión antes de colocar un acumulador.**

El transporte de la herramienta eléctrica, sujetándola por el gatillo del interruptor de conexión/desconexión, o la inserción del acumulador estando conectada la herramienta eléctrica, puede provocar un accidente.

► **Utilice únicamente útiles impecables y no desgastados.** Los útiles defectuosos pueden romperse y provocar lesiones y daños materiales.

► **Al montar un útil preste atención a que éste quede sujeto de forma firme en el portaútiles.** Un útil que no esté firmemente sujeto en su alojamiento puede llegar a aflojarse y hacerle perder el control sobre él.

► **Tenga cuidado al enroscar tornillos largos, existe un riesgo de resbalamiento dependiendo del tipo de tornillo y el útil utilizado.** Los tornillos largos se suelen controlar con mayor dificultad, y existe el riesgo a resbalar y lesionarse al enroscarlos.

► **Preste atención al sentido de giro ajustado antes de conectar la herramienta eléctrica.** Por ejemplo, si desea aflojar un tornillo y el sentido de giro está ajustado de manera que el tornillo se atornille, puede generarse un violento movimiento incontrolado de la herramienta eléctrica.

► **No utilice la herramienta eléctrica como taladradora.** Las herramientas eléctricas provistas de un mecanismo de desconexión no son adecuadas para taladrar. El acoplamiento puede desconectarse automáticamente y sin advertencia.

► **¡Cuidado! El uso de la herramienta eléctrica con Bluetooth® puede provocar anomalías en otros aparatos y equipos, en aviones y en aparatos médicos (p. ej. marcapasos, audífonos, etc.). Tampoco puede descartarse por completo el riesgo de daños en personas y animales que se encuentren en un perímetro cercano. No utilice la herramienta eléctrica con Bluetooth® cerca de aparatos médicos, gasolineras, instalaciones químicas, zonas con riesgo de explosión ni en zonas con atmósfera potencialmente explosiva. No utilice tampoco la herramienta eléctrica con Bluetooth® a bordo de aviones. Evite el uso prolongado de este aparato en contacto directo con el cuerpo.**

La marca de palabra *Bluetooth®* como también los símbolos (logotipos) son marcas de fábrica registradas y propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cada utilización de esta marca de palabra/símbolo por Robert Bosch Power Tools GmbH tiene lugar bajo licencia.

Descripción del producto y servicio



Lea íntegramente estas indicaciones de seguridad e instrucciones. Las faltas de observación de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las instrucciones de servicio.

Utilización reglamentaria

El sistema para atornillar BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT y EXA-Connect está determinado para enroscar y soltar tornillos así como para apretar y soltar tuercas en la indicada gama de dimensiones y de potencia. No está determinado para documentar el par de apriete o el par de giro de una unión atornillada.

El sistema para atornillar posibilita la transmisión inalámbrica de datos de señales de atornillado con *Bluetooth® wireless technology*. Se transmiten señales en orden y no en orden (atornillamientos en orden/no en orden) de atornilladoras industriales accionadas por acumulador de la serie BT-EXACT y BT-ANGLEEXACT a la estación base EXAConnect. Sin la estación base EXAConnect no se pueden poner en servicio las atornilladoras de la serie BT-EXACT y BT-ANGLEEXACT: Las atornilladoras están bloqueadas en la entrega y sólo se pueden habilitar por medio de la estación base EXAConnect.

Lea y observe las instrucciones de servicio de la estación base EXAConnect. Ponga primero en servicio la estación base EXAConnect.

Componentes principales

La numeración de los componentes está referida a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

- (1) Útil (p. ej. llave de vaso)
- (2) Portaherramientas
- (3) Cabezales de atornillar acodados
- (4) Llave fija de entrecaras de 27 mm
- (5) Entrecaras en la brida del cabezal de atornillar
- (6) Llave fija de entrecaras 22 mm
- (7) Corredera de preselección de par
- (8) Gancho
- (9) Indicador LED de atornillado
- (10) Indicador LED *Bluetooth®*
- (11) Indicador LED de estado de carga del acumulador
- (12) Interruptor de conexión/desconexión
- (13) Selector de sentido de giro
- (14) Ranuras para el estribo de suspensión
- (15) Soporte del LED
- (16) Entrecaras de la tuerca tensora
- (17) Botón de extracción del acumulador
- (18) Acumulador con conector enchufable APT

- (19) Anillo de identificación
- (20) Luz de trabajo
- (21) Cargador
- (22) Enchufe de red
- (23) Indicador LED verde del cargador
- (24) Indicador LED rojo del cargador
- (25) Quick change chuck (portaútiles de cambio rápido)

- (26) Útil de ajuste
- (27) Llave macho hexagonal
- (28) Disco de ajuste
- (29) Anillo elástico
- (30) Cavidad en la semicarcasa
- (31) Empuñadura (zona de agarre aislada)

Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

Datos técnicos

Atornilladora industrial accionada por acumulador BT-EXACT		2	4	6	7
Número de artículo		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Margen de ajuste del par	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Número de revoluciones en vacío n_0	min ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Tensión nominal	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Sentido de giro					
Portaherramientas		SWF \varnothing 1/4"	SWF \varnothing 1/4"	SWF \varnothing 1/4"	SWF \varnothing 1/4"
Interfaz de datos (radiocomunicación)		Bluetooth® wireless technology, clase 2 (especificación 1.2)			
Alcance máximo de transmisión	m	10	10	10	10
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Temperatura ambiente recomendada durante la carga	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el servicio ^{B)} y en el almacenamiento	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Gama de frecuencia de servicio	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Potencia de emisión máx.	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Grado de protección		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) medido a 20–25 °C con acumulador **2 607 335 681**.

B) potencia limitada a temperaturas <0 °C

Atornilladora industrial accionada por acumulador BT-EXACT		8	9	12
Número de artículo		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Margen de ajuste del par	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Número de revoluciones en vacío n_0	min ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Tensión nominal	V	12	9,6	12
Sentido de giro				
Portaherramientas		SWF \varnothing 1/4"	SWF \varnothing 1/4"	SWF \varnothing 1/4"
Interfaz de datos (radiocomunicación)		Bluetooth® wireless technology, clase 2 (especificación 1.2)		
Alcance máximo de transmisión	m	10	10	10
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,90	0,80	0,90
Temperatura ambiente recomendada durante la carga	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el servicio ^{C)} y en el almacenamiento	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Gama de frecuencia de servicio	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Potencia de emisión máx.	mW	0,5	0,5	0,5

Atornilladora industrial accionada por acumulador BT-EXACT	8	9	12
---	---	---	----

Grado de protección		IP 20	IP 20	IP 20
---------------------	--	-------	-------	-------

A) medido a 20–25 °C con acumulador **2 607 335 683**.

B) medido a 20–25 °C con acumulador **2 607 335 681**.

C) potencia limitada a temperaturas <0 °C

Atornilladora angular industrial accionada por acumulador BT-ANGLEEXACT	2	3	6
--	---	---	---

Número de artículo		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
--------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

Margen de ajuste del par	Nm	0,7–2	0,7–3	1,5–6
--------------------------	----	-------	-------	-------

Número de revoluciones en vacío n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Tensión nominal	V	9,6	9,6	9,6
-----------------	---	-----	-----	-----

Sentido de giro				
-----------------	--	---	---	---

Portátiles		SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"
Cabezal de atornillar acodado (pedir por separado)		■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"

Cabezal de atornillar (pedir por separado)		SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"
---	--	------------	------------	------------

Interfaz de datos (radiocomunicación) *Bluetooth® wireless technology, clase 2 (especificación 1.2)*

Alcance máximo de transmisión	m	10	10	10
-------------------------------	---	----	----	----

Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
-----------------------------------	----	-----	-----	-----

Temperatura ambiente recomendada durante la carga	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
---	----	-----------	-----------	-----------

Temperatura ambiente permitida durante el servicio ^{B)} y en el almacenamiento	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
---	----	-------------	-------------	-------------

Gama de frecuencia de servicio	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
--------------------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Potencia de emisión máx.	mW	0,5	0,5	0,5
--------------------------	----	-----	-----	-----

Grado de protección		IP 20	IP 20	IP 20
---------------------	--	-------	-------	-------

A) medido a 20–25 °C con acumulador **2 607 335 681**.

B) potencia limitada a temperaturas <0 °C

Atornilladora angular industrial accionada por acumulador BT-ANGLEEXACT	7	8	15
--	---	---	----

Número de artículo		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
--------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

Margen de ajuste del par	Nm	2–7	1,5–8	2–15
--------------------------	----	-----	-------	------

Número de revoluciones en vacío n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Tensión nominal	V	9,6	9,6	9,6
-----------------	---	-----	-----	-----

Sentido de giro				
-----------------	--	---	---	---

Portátiles		SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"
Cabezal de atornillar acodado (pedir por separado)		■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"

Interfaz de datos (radiocomunicación) *Bluetooth® wireless technology, clase 2 (especificación 1.2)*




Alcance máximo de transmisión	m	10	10	10
-------------------------------	---	----	----	----

Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
-----------------------------------	----	-----	-----	-----

Atornilladora angular industrial accionada por acumulador BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Temperatura ambiente recomendada durante la carga	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el servicio ^{B)} y en el almacenamiento	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Gama de frecuencia de servicio	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Potencia de emisión máx.	mW	0,5	0,5	0,5
Grado de protección		IP 20	IP 20	IP 20

A) medido a 20-25 °C con acumulador **2 607 335 681**.

B) potencia limitada a temperaturas <0 °C

Atornilladora angular industrial accionada por acumulador BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Número de artículo		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Margen de ajuste del par	Nm	6-17 atornillado duro 5-13 atornillado blando	7-23	8-30
Número de revoluciones en vacío n_0	min ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Tensión nominal	V	14,4	14,4	14,4
Sentido de giro				
Portátiles Cabezal de atornillar acodado (pedir por separado)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Interfaz de datos (radiocomunicación)		Bluetooth® wireless technology, clase 2 (especificación 1.2)		
Alcance máximo de transmisión	m	10	10	10
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Temperatura ambiente recomendada durante la carga	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el servicio ^{B)} y en el almacenamiento	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Gama de frecuencia de servicio	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Potencia de emisión máx.	mW	0,5	0,5	0,5
Grado de protección		IP 20	IP 20	IP 20

A) medido a 20-25 °C con acumulador **2 607 335 685**.

B) potencia limitada a temperaturas <0 °C

Bloque acumulador Ni-MH		9,6	12,0	14,4
Número de artículo		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Número de celdas		8	10	12
Tensión de acumulador	V	9,6	12,0	14,4
Capacidad	Ah	2,6	2,6	2,6
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80
cargadores recomendados		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Cabezales de atornillar acodados		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	SWF ○ 1/4"
Número de artículo		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630

Cabezales de atornillar acodados		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	● 1/4"	SWF ● 1/4"
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Cabezal de atornillar recto		SWF ● 1/4"
Número de artículo		0 607 453 631
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20

Información sobre ruidos y vibraciones

Valores de emisión de ruido determinados según **EN 62841-2-2**.

El nivel de presión acústica valorado con A de la herramienta eléctrica asciende típicamente a menos de **70 dB(A)**. Inseguridad K = 3 dB. El nivel de ruidos durante el trabajo puede sobrepasar los 80 dB(A).

¡Llevar orejeras!

Valores totales de vibración a_h (suma vectorial de tres direcciones) e inseguridad K determinada según **EN 62841-2-2**: tornillos: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5 m/s}^2**.

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indicados en estas instrucciones han sido determinados según un procedimiento de medición normalizado y pueden servir como base de comparación con otras herramientas eléctricas. También son adecuados para estimar provisionalmente la emisión de vibraciones y ruidos.

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indicados han sido determinados para las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos pueden ser diferentes si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con útiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento drástico de la emisión de vibraciones y de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud las emisiones de vibraciones y de ruidos, es necesario considerar también aquellos tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede suponer una disminución drástica de las emisiones de vibraciones y de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo: Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los útiles, conservar calientes las manos, organización de las secuencias de trabajo.

Montaje

Suministro de serie

Las atornilladoras industriales accionadas por acumulador se entregan sin paquete de acumuladores y las atornilladoras angulares industriales accionadas por acumulador sin cabezal de atornillar acodado y sin paquete de acumuladores.

En el caso de la selección de los accesorios adecuados, por favor diríjase a su comerciante del ramo para herramientas industriales Bosch.

Entorno de funcionamiento y almacenaje



La herramienta eléctrica es apta para ser utilizada exclusivamente en recintos cerrados.

Para un funcionamiento correcto, la temperatura ambiente permitida debe estar entre -5°C y $+50^\circ\text{C}$ (23°F y 122°F), a una humedad relativa de entre 20 y 95%, libre de condensación.

El acumulador debe almacenarse a una temperatura entre 0°C (32°F) y 45°C (113°F) para evitar daños en las celdas del acumulador.

Montaje del cabezal de atornillar acodado

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

En estas atornilladoras acodadas industriales accionadas por acumulador se debe montar primero un adecuado cabezal de atornillar acodado (ver "Datos técnicos", Página 46).

- **Antes de montar, modificar o desmontar el cabezal de atornillar, asegúrese de que haya colocado el selector de sentido de giro en la posición central (bloqueo de conexión), o que haya desmontado el acumulador de la herramienta eléctrica.**

Sujete la herramienta eléctrica con una llave de boca (6) en entrecaras (5) de la brida del cabezal acodado.

- **No sujete nunca la herramienta eléctrica por las carcasas.**

Coloque el cabezal de atornillar acodado (3) en la posición deseada sobre la brida y, con la llave de boca (4) en entrecaras (16), atornille firmemente la tuerca de racor.

En ello, retener con la llave de boca (6) en la brida del cabezal acodado.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Estas atornilladoras angulares industriales accionadas por acumulador sólo se pueden emplear con el cabezal de atornillar acodado **0 607 451 618**.

Dispositivo de suspensión

Con el estribo de suspensión (8) puede fijar la herramienta eléctrica en un dispositivo de suspensión.

Coloque el estribo de suspensión (8) sobre la herramienta eléctrica y déjelo encastrar en las ranuras (14).

- **Controle periódicamente el estado del estribo de suspensión y del gancho perteneciente al dispositivo de suspensión.**

Proceso de carga

Indicación: El cargador y los acumuladores no están contenidos en el volumen de suministro.

El enchufe de red mostrado puede que sea diferente de aquel empleado en su herramienta eléctrica.

- **Asegúrese de que el cargador y el acumulador sean adecuados para la fuente de alimentación específica de su país.**

Cargador AL 2450 DV (ver figura A)

Conecte el cargador (21) con el enchufe de red (22) en la alimentación de energía eléctrica e inserte el acumulador (18), respetando la posición correcta, en el alojamiento para carga del cargador.

- **Coloque/retire el acumulador sin ejercer fuerza.** Los acumuladores con contacto de enchufe APT (Akku Pack Top) han sido construidos de tal manera, que solamente puedan ser montados en la posición correcta en la herramienta eléctrica o el cargador.

El indicador LED verde (23) comienza a parpadear. Con ello se señala que está circulando la corriente de carga. El proceso de carga se detiene automáticamente, cuando el acumulador está completamente cargado. Si el LED verde intermitente se enciende permanentemente, ello señala que ha finalizado el proceso de carga. Durante 2 segundos se emite una señal acústica para indicar que el acumulador está completamente cargado.

Una luz permanente del indicador LED rojo (24) señala un proceso de carga con reducida corriente de carga. Si el LED rojo parpadea, no es posible llevar a cabo el proceso de carga.

Fallos - Causas y remedio

Causa	Remedio
Los indicadores LED no se encienden	
El enchufe de red del cargador no está correctamente conectado	Introducir completamente el enchufe en la toma de corriente
Toma de corriente, cable de red o cargador defectuoso	Verifique la tensión de red, y si fuese preciso, acuda a un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas Bosch para hacer revisar el cargador
No es posible realizar el proceso de carga	
Temperatura del acumulador fuera del margen permisible	Lleve la temperatura del acumulador dentro del margen de temperatura permitido entre 0 °C (32 °F) y 45 °C (113 °F) por enfriamiento o calefacción
Contactos sucios del acumulador	Limpiar los contactos del acumulador; p. ej. metiéndolo y sacándolo repetidamente, o bien, sustituir el acumulador

Causa	Remedio
Acumulador defectuoso	Sustituir el acumulador
Acumulador sin introducir del todo	Introducir completamente el acumulador en el alojamiento para carga

Conexión a la alimentación

Indicación: Por favor, tenga en cuenta que no se encuentra ningún acumulador en la herramienta eléctrica en el momento de la entrega.

- **Nunca almacene acumuladores en un aparato accionado por acumulador.** La vida útil de los acumuladores y su capacidad de carga es mayor, si se guardan por separado. No se olvide de cargar completamente un acumulador antes de su uso si no ha sido utilizado durante mucho tiempo.

Carga del acumulador

Antes de montarlo en la herramienta eléctrica, cargue el acumulador con el cargador previsto. Para obtener una descripción detallada del proceso de carga, consulte las instrucciones de servicio del cargador y las instrucciones de este manual (ver "Proceso de carga", Página 50).

El acumulador viene equipado con un sistema de control de temperatura NTC que solamente admite su recarga dentro del margen de temperatura entre 0 °C (+32 °F) y 45 °C (+113 °F). De esta manera se alcanza una larga vida útil del acumulador. Utilizándolo correctamente, el acumulador puede recargarse hasta 3000 veces.

Un acumulador nuevo, o uno que no haya sido utilizado durante largo tiempo, requiere ser cargado y descargado 5 veces para que disponga de la plena potencia. Los acumuladores solo deben recargarse cuando el indicador LED "Estado de carga del acumulador" de la herramienta eléctrica se enciende en color rojo.

Montaje y desmontaje del acumulador

Presione el selector de sentido de giro (13) a la posición central. Esto bloquea el interruptor de conexión/desconexión (12) en la posición "Descon." por lo que se evita el encendido involuntario de la herramienta eléctrica.

Introduzca un acumulador cargado (18) en la empuñadura de la herramienta eléctrica.

Asegúrese de insertar el acumulador en la posición correcta y de que las teclas de desenclavamiento (17) encastren perceptiblemente en la empuñadura de la herramienta eléctrica.


- **Coloque/retire el acumulador sin ejercer fuerza.** Los acumuladores con contacto de enchufe APT (Akku Pack Top) han sido construidos de tal manera, que solamente puedan ser montados en la posición correcta en la herramienta eléctrica o el cargador.

Para retirar el acumulador (18), presione en ambos lados sobre las teclas de desenclavamiento (17) y retire el acumulador hacia abajo de la empuñadura.

Cambio de útil en cabezal de atornillar con mandril de cambio rápido (ver figura B)

- ▶ **Al montar un útil preste atención a que éste quede sujeto de forma firme en el portaútiles.** Un útil que no esté firmemente sujeto en su alojamiento puede llegar a aflojarse y hacerle perder el control sobre él.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

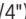La serie BT-EXACT se entrega con un portabrocas de cambio rápido de 1/4" (SWF  1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Para esta atornilladora angular industrial accionada por acumulador se puede obtener un cabezal de atornillar acodado con un portabrocas de cambio rápido de 1/4" (número de referencia **0 607 453 631**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Para esta atornilladora angular industrial accionada por acumulador se puede obtener un cabezal de atornillar acodado con un portabrocas de cambio rápido de 1/4" (número de referencia **0 607 453 630**).

Montaje del útil

Tire el portabrocas de cambio rápido **(25)** hacia delante. Inserte el útil **(1)** en el portaútiles **(2)** y suelte de nuevo el portaútiles de cambio rápido.

Utilice solo útiles con el extremo de inserción correspondiente (hexágono de 1/4").

No utilice el portabrocas de cambio rápido para montar brocas en él.

Las atornilladoras angulares industriales accionadas por acumulador y las atornilladoras industriales accionadas por acumulador con acoplamiento de desconexión no son adecuadas para taladrar. El acoplamiento puede desconectarse automáticamente y sin advertencia. Si sigue taladrando tras la desconexión el acoplamiento, la herramienta eléctrica puede arrancarse de sus manos, hasta que se active de nuevo el acoplamiento de desconexión.

Desmontaje del útil

Tire el portabrocas de cambio rápido **(25)** hacia delante. Retire el útil **(1)** del portaútiles **(2)** y suelte de nuevo el portaútiles de cambio rápido.

Cambio del útil en cabezales de atornillar con cuadradillo externo

- ▶ **Al montar un útil preste atención a que éste quede sujeto de forma firme en el portaútiles.** Un útil que no esté firmemente sujeto en su alojamiento puede llegar a aflojarse y hacerle perder el control sobre él.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Para esta atornilladora angular industrial accionada por acumulador se puede obtener un cabezal de atornillar acodado con un cuadrado de 1/4" (número de referencia **0 607 453 617**) así como un cabezal de atornillar acodado con un cuadrado de 3/8" (número de referencia **0 607 453 620**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Para esta atornilladora angular industrial accionada por acumulador se puede obtener un cabezal de atornillar acodado con un cuadrado de 3/8" (número de referencia **0 607 451 618**).

Montaje del útil

Presione la espiga en el cuadrado del portaútiles **(2)**, p. ej. con la ayuda de un destornillador delgado, hacia el interior y desplace el útil **(1)** sobre el cuadrado. Observe que la espiga quede correctamente alojada en el orificio del útil.

Desmontaje del útil

Presione la espiga en la abertura del útil **(1)** hacia el interior, y retire el útil del portaútiles **(2)**.

Cambio de útil en cabezal de atornillar con hexágono interior (ver figura C)

- ▶ **Al montar un útil preste atención a que éste quede sujeto de forma firme en el portaútiles.** Un útil que no esté firmemente sujeto en su alojamiento puede llegar a aflojarse y hacerle perder el control sobre él.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Para esta atornilladora angular industrial accionada por acumulador se puede obtener un cabezal de atornillar acodado con un hexágono interior de 1/4" (número de referencia **0 607 453 618**).

Montaje del útil

Inserte el útil **(1)** en el hexágono interior del portaútiles **(2)**, hasta que encastre perceptiblemente.

Desmontaje del útil

Retire el útil **(1)** del portaútiles **(2)**; en caso necesario, con la ayuda de unas tenazas.

Operación



Utilice un equipo de protección personal.

Utilice siempre una protección para los ojos.

El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo,

zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.

Puesta en marcha

Si desea arrancar la herramienta eléctrica, debe ajustar primero el sentido de giro con el selector de sentido de giro **(13)**:

La herramienta eléctrica solamente arranca, si el selector de sentido de giro **(13)** no se encuentra en el centro (bloqueo de conexión).

Ajustar el sentido de giro (ver figura D)

- ▶ **Accione el selector de sentido de giro (13) sólo con la herramienta eléctrica en reposo.**

Giro a la derecha: Para atornillar y enroscar tornillos, presione el selector de sentido de giro **(13)** hacia la izquierda, hasta el tope.

Rotación a la izquierda: Para soltar o desenroscar tornillos, presione el selector de sentido de giro (13) hacia la derecha hasta el tope.

Conexión de la luz de trabajo

La luz de trabajo (20) permite la iluminación del tornillo en condiciones de iluminación desfavorables. La luz de trabajo (20) se conecta mediante ligera presión del interruptor de conexión/desconexión (12). Al presionar con mayor fuerza el interruptor de conexión/desconexión se conecta el aparato, manteniéndose encendida la luz de trabajo.

- ▶ **No mire directamente hacia la luz de trabajo, ya que ello puede deslumbrarle.**

Conexión/desconexión



Las atornilladoras disponen de un **mecanismo de desconexión** dependiente del par, que puede ajustarse dentro del margen indicado. Este reacciona cuando se ha alcanzado el par de giro ajustado.

Indicación: En caso de operar la atornilladora con un adaptador de tensión, primero debe poner en servicio la fuente de alimentación de tensión constante.

Para **encender** la herramienta eléctrica, presione el interruptor de conexión/desconexión (12) hasta el tope.

La herramienta eléctrica **se desconecta automáticamente**, tan pronto se ha alcanzado el par de giro ajustado.

- ▶ **Si se suelta el interruptor de conexión/desconexión (12) antes de tiempo, no se alcanza el par de giro preajustado.**

Instrucciones para la operación

- ▶ **La herramienta eléctrica está equipada con una interfaz inalámbrica. Observar las limitaciones locales de servicio, p. ej. en aviones o hospitales.**
- ▶ **Interrumpa el suministro energético antes de realizar cualquier ajuste del aparato, sustituir accesorios o apartar la herramienta eléctrica.** Esta medida preventiva evita el riesgo de conexión accidental de la herramienta eléctrica.
- ▶ **Solamente aplique la herramienta eléctrica desconectada contra la tuerca o tornillo.** Los útiles en rotación pueden resbalar.
- ▶ **Desmante el acumulador antes de manipular la herramienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio de útil, etc.) así como al transportarla y guardarla.** En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.

Ajuste del par de giro (ver figuras E – G)

El par de giro depende de la tensión previa ajustada en el resorte del mecanismo de desconexión. El mecanismo de desconexión se activa al alcanzar de par de giro ajustado independientemente del sentido de giro del aparato.

Para ajustar el par de giro individual use solo la herramienta de ajuste (26) suministrada.

Desplace la corredera (7) en la herramienta eléctrica completamente hacia atrás.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Inserte una llave macho hexagonal (27) en el útil (26) y gírela lentamente.

Tan pronto se pueda ver en la abertura de la caja una pequeña convexidad (arandela de ajuste (28)) en el acoplamiento, inserte la herramienta de ajuste (26) en esta convexidad y gírela.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Inserte una llave macho hexagonal (27) en el alojamiento de útiles (2) y gírela lentamente.

Tan pronto se pueda ver en la abertura de la caja una pequeña convexidad (arandela de ajuste (28)) en el acoplamiento, inserte la herramienta de ajuste (26) en esta convexidad y gírela.

Al girarse en el sentido de las agujas del reloj el par de giro se incrementa, y viceversa.

Retire la herramienta de ajuste (26). Desplace la corredera (7) de nuevo hacia delante, para proteger el acoplamiento ante ensuciamiento.

Indicación: El ajuste requerido depende del tipo de unión atornillada y se deja determinar mejor en un experimento práctico. Verifique el resultado obtenido con una llave dinamométrica.

- ▶ **Solamente ajuste el par de giro dentro del margen de trabajo indicado, ya que de lo contrario no se activaría el mecanismo de desconexión.**

Indicador LED



Indicador de estado de carga del acumulador

Si se necesita recargar el acumulador (18), parpadea el indicador LED (11) verde y suena una señal acústica. Luego sólo aún se pueden realizar 6 – 8 uniones atornilladas.

Si el LED se pone de color rojo, ello indica que la capacidad es insuficiente para realizar más atornillados, o bien, que ha sido sobrecargada la herramienta eléctrica. No es posible entonces conectar la herramienta eléctrica. El bloqueo de conexión se mantiene activo hasta que se haya cambiado el acumulador de la herramienta eléctrica por un acumulador cargado.

Si está utilizando un adaptador de tensión, el indicador LED rojo (11) indica una sobrecarga.

Si el indicador LED (11) parpadea de color rojo, la herramienta eléctrica está sobrecalentada y fuera de servicio. Espere a que el parpadeo cese automáticamente tras un breve tiempo, antes de volver a poner en marcha la herramienta eléctrica.

Si tras cada recarga del acumulador, el tiempo de funcionamiento de la herramienta eléctrica fuese notablemente más corto, ello es síntoma de que éste deberá sustituirse en breve. Deseche los acumuladores inservibles de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en su país.

Indicación: En el caso de utilizar un adaptador de tensión y la fuente de alimentación de tensión constante 4EXACT en vez del acumulador (18), el indicador LED (11) queda sin función.



Indicador de uniones atornilladas

Al alcanzarse el par de giro preajustado se activa el mecanismo de desconexión. El indicador LED (9) se ilumina en color verde.

Si no se alcanzado el par de giro preajustado, se enciende el indicador LED (9) en color rojo y suena una señal acústica. El atornillado deberá repetirse de nuevo.

Indicador de conexión Bluetooth®

Presione el interruptor de conexión/desconexión (12) para activar la conexión Bluetooth®. El indicador LED rojo (10) parpadea mientras la atornilladora busca una conexión.

Una luz permanente roja del indicador LED (10) indica, que se ha establecido la conexión Bluetooth®. Sin embargo, la atornilladora está aún bloqueada.

Una vez que la estación base EXACConnect habilita la atornilladora, se apaga el indicador LED (10).

Si tras presionar el interruptor de conexión/desconexión, el indicador LED (10) sólo parpadea brevemente y luego se apaga, la alimentación de energía de la atornilladora ya no alcanza para una conexión.

Protección contra reapriete

El motor se desconecta al activarse el mecanismo de desconexión durante un atornillado. Una reconexión sólo es posible después de una pausa de 0,7 segundos. De esta forma se evita que se vuelva a reapretar un tornillo por descuido.

Ajuste del cabezal de atornillar acodado

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

El cabezal de atornillar acodado (3) lo puede ajustar en un total de ocho posiciones.

Sujete la herramienta eléctrica con una llave de boca (6) en entrecaras (5) de la brida del cabezal acodado.

► No sujete nunca la herramienta eléctrica por las carcasas.

Con la llave de boca (4) en entrecaras (16), suelte la tuerca de racor. Ajuste el cabezal de atornillar acodado (3) en respectivamente 45° a la posición deseada y, con la llave de boca (4) en entrecaras (16), atornille de nuevo firmemente la tuerca de racor.

En ello, retener con la llave de boca (6) en la brida del cabezal acodado.

Ajuste de la luz de trabajo LED (ver figura H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Presione el anillo de marcado (19) con una hoja de destornillador delgada, una espátula o semejante. Con unas tenazas para anillos de muelle, empuje el anillo de muelle (29) hacia detrás sobre la carcasa.

Las dos semicarcasas del soporte de LED (15), que circundan la luz de trabajo LED (20), se dejan mover ahora a cualquier posición deseada. Tenga cuidado de no dañar el cable en la luz de trabajo LED y deslícelo, sin doblarlo, en la cavidad prevista (30) en la carcasa. Circunde la luz de trabajo LED (20) nuevamente con las dos semicarcasas del soporte de LED (15).

Presione el anillo de muelle (29) y el anillo de identificación (19) de nuevo a su posición original.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

- **Desmonte el acumulador antes de manipular la herramienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio de útil, etc.) así como al transportarla y guardarla.** En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.
- **Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas de refrigeración para trabajar con eficacia y seguridad.**

Lubricación de la herramienta eléctrica



Lubricante:

Grasa especial para engranajes (225 ml)

Número de referencia 3 605 430 009

Grasa Molykote

Aceite para motores SAE 10/SAE 20

- Después de las primeras 150 horas de servicio limpie el engranaje con un disolvente suave. Siga las instrucciones de uso y eliminación del disolvente que el fabricante recomienda. Seguidamente lubrique el engranaje con una grasa especial para engranajes Bosch. Después de la primera limpieza, repita las limpiezas siguientes cada 300 horas, procediendo de igual manera.
- Lubrique las partes móviles del mecanismo de desconexión después de 100000 uniones atornilladas con unas gotas de aceite para motores SAE 10/SAE 20. Lubrique las piezas deslizantes y rodantes con grasa Molykote. En esta ocasión, verifique el desgaste del acoplamiento, para asegurarse de que no se ha influenciado la repetibilidad y la precisión. A continuación, el par de giro del acoplamiento se debe ajustar de nuevo.

- **Deje realizar los trabajos de mantenimiento y reparación solamente por personal técnico calificado.** Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

Un servicio técnico autorizado Bosch realiza estos trabajos rápida y concienzudamente.

- **Elimine los lubricantes y los productos de limpieza ecológicamente. Observe las disposiciones legales.**

Servicio técnico y atención al cliente

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Las representaciones gráficas tridimensionales e informaciones de repuestos se encuentran también bajo: **www.bosch-pt.com**

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosamente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

España

Robert Bosch España S.L.U.
Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparación de su máquina, entre en la página www.herramientasbosch.net.
Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553
Fax: 902 531554

Argentina

Robert Bosch Argentina Industrial S.A.
Calle Blanco Enclada 250 – San Isidro
B1642AMQ
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54) 11 5296 5200
E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com
www.argentina.bosch.com.ar

Chile

Robert Bosch Chile S.A.
Calle El Cacique, 0258 Providencia
7750000
Santiago de Chile
Tel.: (56) 02 782 0200
www.bosch.cl

Colombia

Robert Bosch Ltda
Av. Cra 45, # 108A-50, piso 7
Bogotá D.C.
Tel.: (57) 1 658 5010
www.colombia.bosch.com.co

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Anónima
Av. Rodrigo Chávez Gonzalez, Parque Empresarial Colón,
Edif. Coloncorp Piso 1 Local 101-102
Guayaquil
Tel.: (593) 371 9100 ext. 214-215
E-mail: herramientas.bosch4@ec.bosch.com
www.boschherramientas.com.ec

México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.
Calle Robert Bosch No. 405
C.P. 50071 Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel.: (52) 55 528430-62
Tel.: 800 627 1286
www.bosch-herramientas.com.mx

Panamá

Robert Bosch Panamá, S.A.
Punta Pacífica, Av 8va Sur y Calle 56 Est Ed Paitilla
Of. Tower
Ciudad de Panamá
Tel.: (507) 301-0960
www.boschherramientas.com.pa

Perú

Robert Bosch S.A.C.
Av. Primavera 781 Piso 2, Urb. Chacarilla

San Borja Lima
Tel.: (51) 1 706 1100
www.bosch.com.pe

Venezuela

Robert Bosch S.A.
Calle Vargas con Buen Pastor, Edif. Alba, P-1, Boleita Norte,
Caracas 1071
Tel.: (58) 212 207-4511
www.boschherramientas.com.ve

Bolivia

Hansa
Calle Yanacocha esp. Mercado # 1004
Casilla 10800. La Paz.
Tel. Hansa: (591) 2 240 7777
Tel. Bosch: 800 10 0014
www.hansaindustria.com.bo

Costa Rica

Cofersa
Pozos de Santa Ana, de Hules Técnicos 200 metros este
San José
Tel.: (506) 2205 2525
www.bosch.co.cr

Republica Dominicana

MDH SRL
Entre Privada y Caonabo lado Norte
Santo Domingo, Distrito Nacional
Tel.: (1) 534-3020
www.bosch.do

El Salvador

Proyesa
Calle Gerardo Barrios y 27 Av. Sur, # 1507
San Salvador
Tel.: (503) 2559 9999
www.bosch.com.sv

Guatemala

Edisa
8a. Calle 6-60, Zona 4
1004
Ciudad de Guatemala
Tel.: (502) 2494 0000
www.bosch.com.gt

Honduras

Indufesa
Av. Juan Pablo II cont. a Casa Presidencial
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel.: (504) 0 239 9953
www.bosch.hn

Nicaragua

MADINISA
Km 3 Carretera Norte, Edificio Armando Guido 3c. abajo
Managua
Tel.: (505) 2249 8152
Tel.: (505) 2249 8153
www.bosch.nom.ni

Paraguay

Robert Bosch Sociedad Anonima
 Av. General José de San Martín esq. Austria, Piso 8, oficina 5
 1585
 Asuncion
 Tel.: (595) 994 972 168
 www.bosch.com.py

Uruguay

Robert Bosch Uruguay S.A.
 Av. Italia 7519, local A 004 (esq. Barradas)
 11500
 Montevideo
 Tel.: (598) 2604 7010
 E-mail: herramientas.bosch@uy.bosch.com
 www.bosch.uy.com

Eliminación


Las herramientas eléctricas, acumuladores, accesorios y embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.



¡No arroje las herramientas eléctricas, acumuladores o pilas a la basura!

Sólo para los países de la UE:

Las herramientas eléctricas inservibles, así como los acumuladores/pilas defectuosos o agotados deberán coleccionarse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico según las Directivas Europeas 2012/19/UE y 2006/66/CE, respectivamente.

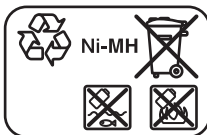Acumuladores/pilas:

Ni-MH: Níquel-metal hidruro



El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.

Português**Instruções de segurança****Instruções gerais de segurança para ferramentas eléctricas****⚠ AVISO**

Devem ser lidas todas as indicações de segurança,

instruções, ilustrações e especificações desta ferramenta eléctrica. O desrespeito das instruções apresentadas abaixo poderá resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

O termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Segurança da área de trabalho

- ▶ **Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem iluminada.** Desordem ou áreas de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.
- ▶ **Não trabalhar com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou pós inflamáveis.** Ferramentas eléctricas produzem faíscas, que podem inflamar pós ou vapores.
- ▶ **Manter crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante a utilização.** No caso de distração é possível que perca o controlo sobre o aparelho.

Segurança eléctrica

- ▶ **A ficha de conexão da ferramenta eléctrica deve caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de maneira alguma. Não utilizar uma ficha de adaptação junto com ferramentas eléctricas protegidas por ligação à terra.** Fichas não modificadas e tomadas apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.
- ▶ **Evitar que o corpo possa entrar em contacto com superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fogões e frigoríficos.** Há um risco elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver ligado à terra.
- ▶ **Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade.** A infiltração de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
- ▶ **Não deverá utilizar o cabo para outras finalidades. Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléctrica, para pendurá-la, nem para puxar a ficha da tomada. Manter o cabo afastado do calor, do óleo, de arestas afiadas ou de peças em movimento.** Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque eléctrico.

- ▶ **Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, só deverá utilizar cabos de extensão apropriados para áreas exteriores.** A utilização de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de um choque eléctrico.
- ▶ **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

Segurança de pessoas

- ▶ **Esteja atento, observe o que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta eléctrica. Não utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fatigado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta eléctrica, pode levar a lesões graves.
- ▶ **Utilizar equipamento de protecção individual. Utilizar sempre óculos de protecção.** A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de protecção contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.
- ▶ **Evitar uma colocação em funcionamento involuntária. Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conectá-la à alimentação de rede e/ou ao acumulador, antes de levantá-la ou de transportá-la.** Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for conectado à alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.
- ▶ **Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte do aparelho em movimento pode levar a lesões.
- ▶ **Evite uma posição anormal. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio.** Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
- ▶ **Usar roupa apropriada. Não usar roupa larga nem jóias. Mantenha os cabelos e roupas afastados de peças em movimento.** Roupas frouxas, cabelos longos ou jóias podem ser agarrados por peças em movimento.
- ▶ **Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de recolha, assegure-se de que estejam conectados e utilizados correctamente.** A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.
- ▶ **Não deixe que a familiaridade resultante de uma utilização frequente de ferramentas permita que você se torne complacente e ignore os princípios de segurança da ferramenta.** Uma acção descuidada pode causar ferimentos graves numa fracção de segundo.

Utilização e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctricas

- ▶ **Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.** É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apropriada na área de potência indicada.
 - ▶ **Não utilizar uma ferramenta eléctrica com um interruptor defeituoso.** Uma ferramenta eléctrica que não pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser reparada.
 - ▶ **Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador, se amovível, antes de executar ajustes na ferramenta eléctrica, de substituir acessórios ou de guardar as ferramentas eléctricas.** Esta medida de segurança evita o arranque involuntário da ferramenta eléctrica.
 - ▶ **Guardar ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance de crianças e não permitir que as pessoas que não estejam familiarizadas com o aparelho ou que não tenham lido estas instruções utilizem o aparelho.** Ferramentas eléctricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inexperientes.
 - ▶ **Tratar a ferramenta eléctrica e os acessórios com cuidado. Controlar se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, e se há peças quebradas ou danificadas que possam prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Permitir que peças danificadas sejam reparadas antes da utilização.** Muitos acidentes têm como causa, a manutenção insuficiente de ferramentas eléctricas.
 - ▶ **Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos de corte afiados emperram com menos frequência e podem ser conduzidas com maior facilidade.
 - ▶ **Utilizar a ferramenta eléctrica, acessórios, ferramentas de aplicação, etc. conforme estas instruções. Considerar as condições de trabalho e a tarefa a ser executada.** A utilização de ferramentas eléctricas para outras tarefas a não ser as aplicações previstas, pode levar a situações perigosas.
 - ▶ **Mantenha os punhos e as superfícies de agarrar secas, limpas e livres de óleo e massa consistente.** Punhos e superfícies de agarrar escorregadias não permitem o manuseio e controle seguros da ferramenta em situações inesperadas.
- #### Manuseio e utilização cuidadosos de ferramentas com acumuladores
- ▶ **Só carregar acumuladores em carregadores recomendados pelo fabricante.** Há perigo de incêndio se um carregador apropriado para um certo tipo de acumuladores for utilizado para carregar acumuladores de outros tipos.
 - ▶ **Só utilizar ferramentas eléctricas com os acumuladores apropriados.** A utilização de outros acumuladores pode levar a lesões e perigo de incêndio.
 - ▶ **Manter o acumulador que não está sendo utilizado afastado de cliques, moedas, chaves, parafusos ou**

outros pequenos objectos metálicos que possam causar um curto-circuito dos contactos. Um curto-circuito entre os contactos do acumulador pode ter como consequência queimaduras ou fogo.

- ▶ **No caso de aplicação incorrecta pode vaziar líquido do acumulador. Evitar o contacto. No caso de um contacto accidental, deverá enxaguar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, também deverá consultar um médico.** Líquido que escapa do acumulador pode levar a irritações da pele ou a queimaduras.
- ▶ **Não use um acumulador ou uma ferramenta danificada ou modificada.** Os acumuladores danificados ou modificados exibem um comportamento imprevisível podendo causar incêndio, explosão ou risco de lesão.
- ▶ **Não exponha o acumulador ou a ferramenta ao fogo ou temperatura excessiva.** A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 130 °C pode causar explosão.
- ▶ **Siga todas as instruções de carregamento e não carregue o acumulador ou a ferramenta fora da faixa de temperatura especificada no manual de instruções.** Carregar indevidamente ou em temperaturas fora da faixa especificada pode danificar o acumulador e aumentar o risco de incêndio.

Serviço

- ▶ **Só permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurado o funcionamento seguro do aparelho.
- ▶ **Nunca tente reparar acumuladores danificados.** A reparação de acumuladores deve ser realizada apenas pelo fabricante ou agentes de assistência autorizados.

Indicações de segurança para aparafusadoras

- ▶ **Segure a ferramenta elétrica nas superfícies de agarrar isoladas, ao executar uma operação onde o parafuso possa entrar em contacto com cabos escondidos.** O contacto do parafuso com um fio "sob tensão" irá colocar as partes metálicas expostas da ferramenta elétrica "sob tensão" e produzir um choque elétrico.
- ▶ **Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos escondidos, ou consulte a companhia elétrica local.** O contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e choques elétricos. Danos em tubos de gás podem levar à explosão. A infiltração num cano de água provoca danos materiais.
- ▶ **Segure bem a ferramenta elétrica.** Ao apertar e soltar parafusos podem ocorrer temporariamente elevados momentos de reação.
- ▶ **Fixar a peça a ser trabalhada.** Uma peça a ser trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada está mais firme do que segurada com a mão.
- ▶ **Espere que a ferramenta elétrica pare completamente, antes de depositá-la.** A ferramenta de

aplicação pode emperrar e levar à perda de controlo sobre a ferramenta elétrica.

- ▶ **Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria, podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se ou explodir.** Areje o espaço e procure assistência médica no caso de apresentar queixas. É possível que os vapores irrite as vias respiratórias.
- ▶ **Não abrir o acumulador.** Há risco de um curto-circuito.
- ▶ **Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de fendas, assim como o efeito de forças externas podem danificar o acumulador.** Podem causar um curto-circuito interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.
- ▶ **Use a bateria apenas em produtos do fabricante.** Só assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga perigosa.



Proteger a bateria contra calor, p. ex. também contra uma permanente radiação solar, fogo, sujidade, água e humidade. Há risco de explosão ou de um curto-circuito.



- ▶ **Desligue a ferramenta de imediato se a ferramenta de trabalho encravar. Esteja atento aos binários de reação que podem dar origem a contragolpes.** O acessório acoplável fica encravado se a ferramenta elétrica for sobrecarregada ou se ficar emperrada na peça a ser trabalhada.

AVISO

O pó gerado ao esmerilar, serrar, lixar, furar e atividades

semelhantes pode ter efeitos cancerígenos, teratogénicos ou mutagénicos. Estes pós contêm algumas substâncias como: chumbo em tintas e vernizes com chumbo; sílica cristalina em aplicação de tijolos, cimento e outros trabalhos de alvenaria; arsénio e cromato em madeira com tratamento químico. O risco de uma doença depende da frequência com que são usadas estas substâncias. Para reduzir o perigo, deve trabalhar apenas em espaços bem ventilados com o respetivo equipamento de proteção (p. ex. com equipamento de proteção respiratória especialmente construídos, que filtrem até as partículas de pó mais pequenas).

- ▶ **Evite um ligamento inadvertido. Certifique-se de que o interruptor de ligar/desligar está na posição desligada, antes de colocar uma bateria.** Transportar a ferramenta elétrica com o dedo no interruptor de ligar/desligar ou colocar a bateria com a ferramenta elétrica ligada pode causar acidentes.
- ▶ **Utilize apenas ferramentas de trabalho que se encontrem em perfeitas condições e não apresentem sinais de desgaste.** As ferramentas de trabalho com defeito podem, por exemplo, quebrar e causar ferimentos e danos materiais.
- ▶ **Ao introduzir a ferramenta de trabalho, deverá assegurar-se de que esta esteja bem fixa no encabadouro.** Se a ferramenta de trabalho não estiver bem firme no encabadouro, é possível que se solte e não possa mais ser controlada.

- ▶ **Tenha cuidado ao apertar parafusos longos, pois, consoante o tipo de parafusos a ferramenta de trabalho utilizada, existe perigo de desliz.** Muitas vezes não é possível controlar tão bem os parafusos longos e, ao apertá-los, há o perigo de escorregar e se magoar.
- ▶ **Tenha atenção ao sentido de rotação definido antes de ligar a ferramenta elétrica.** Se, por exemplo, quiser soltar um parafuso e o sentido de rotação está ajustado de forma a apertar o parafuso, isto pode causar um movimento abrupto e descontrolado da ferramenta elétrica.
- ▶ **Não utilize a ferramenta elétrica como berbequim.** As ferramentas elétricas com um acoplamento de desligamento não são adequadas para furar. O acoplamento pode desligar-se automaticamente e sem pré-aviso.
- ▶ **Cuidado! A utilização da ferramenta elétrica com Bluetooth® pode dar origem a avarias noutros aparelhos e instalações, aviões e dispositivos médicos (p. ex. pacemakers, aparelhos auditivos). Do mesmo modo, não é possível excluir totalmente danos para pessoas e animais que se encontrem nas proximidades imediatas. Não utilize a ferramenta elétrica com Bluetooth® na proximidade de dispositivos médicos, postos de abastecimento de combustível, instalações químicas, áreas com perigo de explosão e zonas de demolição. Não utilize a ferramenta elétrica com Bluetooth® em aviões. Evite a operação prolongada em contacto direto com o corpo.**

A marca *Bluetooth*®, tal como o símbolo (logótipo), são marcas comerciais registadas e propriedade da *Bluetooth SIG, Inc.* Qualquer utilização desta marca/ deste símbolo por parte da *Robert Bosch Power Tools GmbH* possui a devida autorização.

Descrição do produto e do serviço



Leia todas as instruções de segurança e instruções. A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Respeite as figuras na parte da frente do manual de instruções.

Utilização adequada

O sistema de aparafusamento BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT e EXAConnect da Bosch, destinam-se a apertar e soltar parafusos, assim como porcas no âmbito de dimensões e capacidades indicado. Não se destina a documentar o binário ou o ângulo de rotação de um aparafusamento.

O sistema de aparafusamento permite uma transmissão de dados sem cabo de sinais de aparafusamento com *Bluetooth*® wireless technology. São enviados sinais ok e n. ok (aparafusamento em ordem/não em ordem) das

aparafusadoras industriais da série BT-EXACT e BT-ANGLEEXACT à estação base EXAConnect. Sem a estação base EXAConnect não é possível a colocação em funcionamento de aparafusadoras da série BT-EXACT e BT-ANGLEEXACT: as aparafusadoras estão bloqueadas quando fornecidas e só podem ser desbloqueadas pela estação base EXAConnect.

Leia e respeite o manual de instruções da estação base EXAConnect. Primeiro coloque a estação base EXAConnect em funcionamento.





Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

- (1) Ferramenta de trabalho (p. ex. ponta de aparafusamento)
- (2) Encabadouro
- (3) Mandril angular
- (4) Chave de bocas, tamanho 27 mm
- (5) Área da chave na flange do mandril
- (6) Chave de bocas, tamanho 22 mm
- (7) Cursor para pré-seleção do binário
- (8) Aro de suspensão da ferramenta
- (9) Indicador LED dos aparafusamentos
- (10) Indicação LED *Bluetooth*®
- (11) Indicador LED do nível de carga da bateria
- (12) Interruptor de ligar/desligar
- (13) Comutador do sentido de rotação
- (14) Ranhura de fixação para o aro de suspensão
- (15) Suporte LED
- (16) Área da chave na porca de capa
- (17) Tecla de desbloqueio da bateria
- (18) Bateria com contacto de encaixe APT
- (19) Anel de marcação
- (20) Luz de trabalho
- (21) Carregador
- (22) Ficha de rede
- (23) Indicador LED verde no carregador
- (24) Indicador LED vermelho no carregador
- (25) Bucha de aperto rápido
- (26) Ferramenta de ajuste
- (27) Chave de sextavado interno
- (28) Disco de ajuste
- (29) Anel de retenção
- (30) Cavidade na carcaça
- (31) Punho (superfície do punho isolada)




Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.

Dados técnicos

Aparafusadora industrial BT-EXACT		2	4	6	7
Número de produto		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Faixa de ajuste do binário	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
N.º de rotações em vazio n ₀	r.p.m.	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Tensão nominal	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Sentido de rotação					
Encabadouro		Bucha de aperto rápido $\text{O } 1/4''$	Bucha de aperto rápido $\text{O } 1/4''$	Bucha de aperto rápido $\text{O } 1/4''$	Bucha de aperto rápido $\text{O } 1/4''$
Interface de dados (rádio)		Bluetooth® wireless technology classe 2 (especificação 1.2)			
Alcance de transmissão máximo	m	10	10	10	10
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamento ^{B)} e durante o armazenamento	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Faixa de frequência de utilização	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Potência máx. de transmissão	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Tipo de proteção		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20




A) medido a 20–25 °C com bateria **2 607 335 681**.

B) potência limitada com temperaturas <0 °C

Aparafusadora industrial BT-EXACT		8	9	12
Número de produto		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Faixa de ajuste do binário	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
N.º de rotações em vazio n ₀	r.p.m.	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Tensão nominal	V	12	9,6	12
Sentido de rotação				
Encabadouro		Bucha de aperto rápido $\text{O } 1/4''$	Bucha de aperto rápido $\text{O } 1/4''$	Bucha de aperto rápido $\text{O } 1/4''$
Interface de dados (rádio)		Bluetooth® wireless technology classe 2 (especificação 1.2)		
Alcance de transmissão máximo	m	10	10	10
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,90	0,80	0,90
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamento ^{C)} e durante o armazenamento	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Faixa de frequência de utilização	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Potência máx. de transmissão	mW	0,5	0,5	0,5
Tipo de proteção		IP 20	IP 20	IP 20




A) medido a 20–25 °C com bateria **2 607 335 683**.B) medido a 20–25 °C com bateria **2 607 335 681**.

C) potência limitada com temperaturas <0 °C

Aparafusadora angular sem fio industrial BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Número de produto		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Faixa de ajuste do binário	Nm	0,7–2	0,7–3	1,5–6
N.º de rotações em vazio n_0	r.p.m.	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Tensão nominal	V	9,6	9,6	9,6
Sentido de rotação				
Encabadouro Mandril angular (encomendar em separado)		Bucha de aperto rápido $\text{O}1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\text{O}1/4''$	Bucha de aperto rápido $\text{O}1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\text{O}1/4''$	Bucha de aperto rápido $\text{O}1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\text{O}1/4''$
Mandril (encomendar em separado)		Bucha de aperto rápido $\text{O}1/4''$	Bucha de aperto rápido $\text{O}1/4''$	Bucha de aperto rápido $\text{O}1/4''$
Interface de dados (rádio)		Bluetooth® wireless technology classe 2 (especificação 1.2)		
Alcance de transmissão máximo	m	10	10	10
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamento ^{B)} e durante o armazenamento	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Faixa de frequência de utilização	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Potência máx. de transmissão	mW	0,5	0,5	0,5
Tipo de proteção		IP 20	IP 20	IP 20

A) medido a 20–25 °C com bateria **2 607 335 681**.

B) potência limitada com temperaturas <0 °C

Aparafusadora angular sem fio industrial BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Número de produto		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Faixa de ajuste do binário	Nm	2–7	1,5–8	2–15
N.º de rotações em vazio n_0	r.p.m.	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Tensão nominal	V	9,6	9,6	9,6
Sentido de rotação				
Encabadouro Mandril angular (encomendar em separado)		Bucha de aperto rápido $\text{O}1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\text{O}1/4''$	Bucha de aperto rápido $\text{O}1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\text{O}1/4''$	Bucha de aperto rápido $\text{O}1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\text{O}1/4''$
Interface de dados (rádio)		Bluetooth® wireless technology classe 2 (especificação 1.2)		
Alcance de transmissão máximo	m	10	10	10
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamento ^{B)} e durante o armazenamento	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Faixa de frequência de utilização	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Potência máx. de transmissão	mW	0,5	0,5	0,5

Aparafusadora angular sem fio industrial BT-ANGLEEXACT	7	8	15
---	---	---	----

Tipo de proteção		IP 20	IP 20	IP 20
------------------	--	-------	-------	-------

A) medido a 20–25 °C com bateria **2 607 335 681**.

B) potência limitada com temperaturas <0 °C

Aparafusadora angular sem fio industrial BT-ANGLEEXACT	17	23	30
---	----	----	----

Número de produto		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
-------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

Faixa de ajuste do binário	Nm	6–17 aparafusamento em materiais duros 5–13 aparafusamento em materiais macios	7–23	8–30
----------------------------	----	---	------	------

N.º de rotações em vazio n_0	r.p.m.	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
--------------------------------	--------	-------------------	-------------------	-------------------

Tensão nominal	V	14,4	14,4	14,4
----------------	---	------	------	------

Sentido de rotação				
--------------------	--	---	---	---

Encabadouro Mandril angular (encomendar em separado)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
--	--	--------	--------	--------

Interface de dados (rádio)	Bluetooth® wireless technology classe 2 (especificação 1.2)			
----------------------------	---	--	--	--

Alcance de transmissão máximo	m	10	10	10
-------------------------------	---	----	----	----

Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
--------------------------------------	----	-----	-----	-----

Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
---	----	-----------	-----------	-----------

Temperatura ambiente admissível em funcionamento ^{B)} e durante o armazenamento	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
--	----	-------------	-------------	-------------

Faixa de frequência de utilização	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
-----------------------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Potência máx. de transmissão	mW	0,5	0,5	0,5
------------------------------	----	-----	-----	-----

Tipo de proteção		IP 20	IP 20	IP 20
------------------	--	-------	-------	-------

A) medido a 20–25 °C com bateria **2 607 335 685**.

B) potência limitada com temperaturas <0 °C

Baterias Ni-MH	9,6	12,0	14,4
----------------	-----	------	------

Número de produto		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
-------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

Número de elementos		8	10	12
---------------------	--	---	----	----

Tensão da bateria	V	9,6	12,0	14,4
-------------------	---	-----	------	------

Capacidade	Ah	2,6	2,6	2,6
------------	----	-----	-----	-----

Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80
--------------------------------------	----	------	------	------

Carregadores recomendados		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV
---------------------------	--	------------	------------	------------

Mandril angular	■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	SWF ○ 1/4"
-----------------	--------	--------	--------	--------	------------

Número de produto		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
-------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--------------------------------------	----	------	------	------	------	------

Mandril direito	SWF ○ 1/4"
-----------------	------------

Número de produto		0 607 453 631
-------------------	--	----------------------

Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20
--------------------------------------	----	------

Informação sobre ruídos/vibrações

Os valores de emissão de ruído foram determinados de acordo com **EN 62841-2-2**.

O nível de pressão sonora avaliado como A da ferramenta elétrica é normalmente de **70 dB(A)**. Incerteza $K = 3$ dB. O nível sonoro durante os trabalhos pode ultrapassar os **80 dB(A)**.

Utilizar proteção auditiva!

Valores totais de vibração a_{h} (soma dos vetores das três direções) e incerteza K determinada segundo **EN 62841-2-2**: aparafusar: $a_{\text{h}} < 2,5$ m/s², $K = 1,5$ m/s².

O nível de vibrações indicado nestas instruções e o valor de emissões sonoras foram medidos de acordo com um processo de medição normalizado e podem ser utilizados para a comparação de ferramentas elétricas. Também são adequados para uma avaliação provisória das emissões sonoras e de vibrações.

O nível de vibrações indicado e o valor de emissões sonoras representam as aplicações principais da ferramenta elétrica. Se a ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicações, com outras ferramentas de trabalho ou com manutenção insuficiente, é possível que o nível de vibrações e de emissões sonoras seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a emissão sonora e de vibrações para o período completo de trabalho.

Para uma estimativa exata da emissão sonora e de vibrações, também deveriam ser considerados os períodos nos quais o aparelho está desligado ou funciona, mas não está sendo utilizado. Isto pode reduzir a emissão sonora e de vibrações durante o completo período de trabalho.

Além disso também deverão ser estipuladas medidas de segurança para proteger o operador contra o efeito de vibrações, como por exemplo: manutenção de ferramentas elétricas e acessórios, manter as mãos quentes e organização dos processos de trabalho.

Montagem

Volume de fornecimento

As aparafusadoras industriais são fornecidas sem baterias, as aparafusadoras angulares sem fio industriais sem mandril angular e sem baterias.

Ao selecionar os acessórios adequados peça ajuda ao seu agente autorizado para ferramentas industriais Bosch.

Área de funcionamento e de armazenamento



A ferramenta elétrica é exclusivamente adequada para o funcionamento em locais de utilização fechados.

Para um funcionamento em perfeitas condições, a temperatura ambiente admissível deve situar-se entre -5 °C e $+50$ °C (23 °F e 122 °F) com uma humidade relativa do ar admissível entre 20 e 95% sem condensação.

A bateria deve ser armazenada a uma temperatura entre 0 °C (32 °F) e 45 °C (113 °F) para evitar danos nos elementos da bateria.

Montagem do mandril angular

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Nestas aparafusadoras angulares sem fio industriais é necessário montar primeiro um mandril angular adequado (ver "Dados técnicos", Página 59).

► **Certifique-se de que o comutador do sentido de rotação está no centro (bloqueio de ligação) ou que a bateria foi retirada da ferramenta elétrica, antes de montar, deslocar ou desmontar um mandril.**

Segure bem a ferramenta elétrica com a chave de bocas **(6)** na área da chave **(5)** do flange do mandril angular.

► **Nunca fixe a ferramenta elétrica às metades da carcaça.**

Coloque o mandril angular **(3)** na posição pretendida sobre o flange e aperte a porca de capa com a chave de bocas **(4)** na área da chave **(16)**.

Nessa ocasião, segure a chave de bocas **(6)** pelo flange do mandril angular.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Estas aparafusadoras angulares sem fio industriais só podem ser operadas com o mandril angular **0 607 451 618**.

Dispositivo de suporte

Com o aro de suspensão **(8)** é possível fixar a ferramenta elétrica a um dispositivo de suporte.

Coloque o aro de suspensão **(8)** sobre a ferramenta elétrica e faça-o engatar na ranhura **(14)**.

► **Controle regularmente o estado do aro de suspensão da ferramenta e dos ganchos no dispositivo de suporte.**

Processo de carregamento

Nota: Os carregadores e as baterias não estão incluídos no volume de fornecimento.

A ficha de rede ilustrada pode divergir da ficha de rede na sua ferramenta elétrica.

► **Certifique-se de que o carregador e a bateria são adequados para a rede elétrica específica do seu país.**

Carregador AL 2450 DV (ver figura A)

Conecte o carregador **(21)** com a ficha de rede **(22)** ao abastecimento de energia elétrica e encaixe a bateria **(18)** na posição correta no compartimento de carga do carregador.

► **Não coloque/retire a bateria com violência.** As baterias com contacto de encaixe APT (**A**kk**P**ack **T**op) são concebidas de maneira a só poderem ser utilizadas se inseridas corretamente na ferramenta elétrica ou no carregador.

O indicador LED verde **(23)** começa a piscar. Isto indica o fluxo da corrente de carga. O processo de carregamento para automaticamente quando a bateria está completamente carregada. Se o indicador LED verde deixar de piscar, mas se se iluminar de modo uniforme, significa que o processo de carregamento está concluído. Um sinal

acústico é emitido durante aprox. 2 segundos, assinalando o carregamento completo da bateria.

Uma luz permanente do indicador LED vermelho (24) indica um processo de carregamento com corrente de carga reduzida. Quando o indicador LED vermelho piscar, não é possível realizar nenhum processo de carregamento.

Erros – Causas e soluções

Causa	Solução
Os indicadores LED não acendem	
A ficha do carregador não está (bem) inserida	Introduzir a ficha de rede (totalmente) na tomada
Tomada, cabo de rede ou carregador com defeito	Verificar a tensão de rede, se necessário, mandar verificar o carregador num agente autorizado para ferramentas elétricas Bosch
Nenhum processo de carga possível	
A temperatura da bateria está fora da gama permitida	Coloque a temperatura da bateria na gama de temperatura permitida entre 0 °C (32 °F) e 45 °C (113 °F) por meio das respetivas medidas de arrefecimento ou aquecimento
Contactos da bateria sujos	Limpar os contactos da bateria; p. ex. inserindo e retirando várias vezes a bateria, se necessário, substituir bateria
Bateria danificada	Substituir a bateria
Bateria não inserida (corretamente)	Introduzir a bateria (completamente) no compartimento de carga da bateria

Conexão à alimentação de energia

Nota: Certifique-se de que nenhuma bateria está inserida na ferramenta elétrica no momento do fornecimento.

- ▶ **Nunca conserve as baterias dentro de uma ferramenta sem fio.** As baterias duram mais e carregam mais depressa se forem armazenadas em separado. Após um armazenamento prolongado, carregue a bateria totalmente antes da utilização.

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de a instalar na ferramenta elétrica num carregador adequado para o efeito. A descrição exata do processo de carregamento consta do manual de operação do carregador e das indicações contidas neste manual (ver "Processo de carregamento", Página 62).

A bateria está equipada com um controlo de temperatura NTC que permite um carregamento apenas na gama de temperaturas entre 0 °C (+32 °F) e 45 °C (+113 °F). Isto garante uma elevada vida útil da bateria. Uma utilização

correta pressupõe que a bateria possa ser recarregada até 3000 vezes.

Uma bateria nova ou não utilizada durante muito tempo, só desenvolve a sua completa potência após aprox. 5 ciclos de carga e descarga. As baterias só devem ser recarregadas quando o indicador LED "nível de carga da bateria" da ferramenta elétrica acender uma luz vermelha.

Colocação/remoção da bateria

Pressione o comutador do sentido de rotação (13) para a posição central. Isto bloqueia o interruptor de ligar/desligar (12) na posição "desligado", o que vai impedir a ligação inadvertida da ferramenta elétrica.

Empurre a bateria carregada (18) no punho da ferramenta elétrica.

Assegure-se de que a bateria é colocada na posição correta e que as teclas de travamento (17) engatam de forma perceptível no punho da ferramenta elétrica.

- ▶ **Não coloque/retire a bateria com violência.** As baterias com contacto de encaixe APT (Akku Pack Top) são concebidas de maneira a só poderem ser utilizadas se inseridas corretamente na ferramenta elétrica ou no carregador.

Para retirar a bateria (18), prima em ambos os lados das teclas de travamento (17) e puxe a bateria para baixo, retirando-a do punho.

Troca de ferramenta no mandril com bucha de aperto rápido (ver figura B)

- ▶ **Ao introduzir a ferramenta de trabalho, deverá assegurar-se de que esta esteja bem fixa no encaixadouro.** Se a ferramenta de trabalho não estiver bem firme no encaixadouro, é possível que se solte e não possa mais ser controlada.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

A série BT-EXACT é fornecida com bucha de aperto rápido de 1/4" (SWF ○ 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Para estas aparafusadoras angulares sem fio industriais está disponível um mandril angular com uma bucha de aperto rápido de 1/4" (número de produto **0 607 453 631**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Para estas aparafusadoras angulares sem fio industriais está disponível um mandril angular com uma bucha de aperto rápido de 1/4" (número de produto **0 607 453 630**).

Introduzir a ferramenta de trabalho

Empurre a bucha de aperto rápido (25) para a frente.

Introduza a ferramenta de trabalho (1) no encaixe (2) e volte a soltar a bucha de aperto rápido.

Utilize apenas ferramentas de trabalho com a haste de encaixe adequada (sextavado de 1/4").

Não tente inserir a broca nesta bucha de aperto rápido.

As aparafusadoras angulares sem fio industriais e aparafusadoras sem fio industriais com acoplamento de desligamento não são adequadas para furar. O acoplamento pode desligar-se automaticamente e sem pré-aviso. Se

continuar a furar após o desligamento do acoplamento, a ferramenta elétrica pode escapar-se do punho até o acoplamento de desligamento voltar a ser ativado.

Retirar a ferramenta de trabalho

Empurre a bucha de aperto rápido (25) para a frente. Retire a ferramenta de trabalho (1) do encaixe (2) e volte a soltar a bucha de aperto rápido.

Troca de ferramenta no mandril com quadrado exterior

- ▶ **Ao introduzir a ferramenta de trabalho, deverá assegurar-se de que esta esteja bem fixa no encabadouro.** Se a ferramenta de trabalho não estiver bem firme no encabadouro, é possível que se solte e não possa mais ser controlada.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Para estas aparafusadoras angulares sem fio industriais estão disponíveis um mandril angular com quadrado de 1/4" (número de produto 0 607 453 617) e um mandril angular com quadrado de 3/8" (número de produto 0 607 453 620).

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Para estas aparafusadoras angulares sem fio industriais está disponível um mandril angular com quadrado de 3/8" (número de produto 0 607 451 618).

Introduzir a ferramenta de trabalho

Pressione o pino no quadrado do encaixe (2), p. ex. com ajuda de uma chave de parafusos fina, para dentro e introduza a ferramenta de trabalho (1) no quadrado. Certifique-se de que o pino engata no alojamento da ferramenta de trabalho.

Retirar a ferramenta de trabalho

Pressione o pino no alojamento da ferramenta de trabalho (1) para dentro e retire a ferramenta de trabalho do encabadouro (2).

Troca de ferramenta no mandril com sextavado interior (ver figura C)

- ▶ **Ao introduzir a ferramenta de trabalho, deverá assegurar-se de que esta esteja bem fixa no encabadouro.** Se a ferramenta de trabalho não estiver bem firme no encabadouro, é possível que se solte e não possa mais ser controlada.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Para estas aparafusadoras angulares sem fio industriais está disponível um mandril angular com um sextavado interior de 1/4" (número de produto 0 607 453 618).

Introduzir a ferramenta de trabalho

Introduza a ferramenta de trabalho (1) no sextavado interior do encabadouro (2), até esta engatar de forma perceptível.

Retirar a ferramenta de trabalho

Retire a ferramenta de trabalho (1) do encabadouro (2), se necessário, com a ajuda de uma pinça.

Funcionamento



Utilizar equipamento de proteção individual. Utilizar sempre óculos de proteção. A utilização de equipamento de proteção pessoal, como máscara de proteção contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou proteção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta elétrica, reduz o risco de lesões.

Colocação em funcionamento

Quando pretender iniciar a ferramenta elétrica, deverá primeiro ajustar o sentido de rotação com o comutador do sentido de rotação (13): a ferramenta elétrica só inicia quando o comutador do sentido de rotação (13) não estiver na posição central (bloqueio de ligação).

Ajustar o sentido de rotação (ver figura D)

- ▶ **Acione o comutador do sentido de rotação (13) apenas com a ferramenta elétrica parada.**

Rotação à direita: para apertar parafusos prima o comutador do sentido de rotação (13) completamente para a esquerda.

Rotação à esquerda: para soltar ou retirar os parafusos prima o comutador do sentido de rotação (13) completamente para a direita.

Ligar luz de trabalho

A luz de trabalho (20) permite a iluminação do local de aparafusamento em caso de condições de iluminação desfavoráveis. Para acender a luz de trabalho (20), prima ligeiramente o interruptor de ligar/desligar (12). Se premir o interruptor de ligar/desligar com mais firmeza, a ferramenta elétrica é ligada e a luz de trabalho continua acesa.

- ▶ **Não olhe diretamente para a luz de trabalho, pode ficar encandeado.**

Ligar/desligar



As aparafusadoras têm um **acoplamento de desligamento**, dependente do binário, que pode ser ajustado numa faixa abrangente. Ele atua assim que o binário ajustado for atingido.

Nota: Se operar a aparafusadora com um adaptador de tensão, terá primeiro de colocar o estabilizador de tensão em funcionamento.

Para **ligar** a ferramenta elétrica, prima o interruptor de ligar/desligar (12) até ao batente.

A ferramenta elétrica **desliga-se automaticamente**, assim que seja alcançado o binário ajustado.

- ▶ **Se se soltar o interruptor de ligar/desligar (12) antes do tempo, o binário predefinido não é atingido.**

Instruções de trabalho

- ▶ **A ferramenta elétrica está equipada com uma interface sem fio. Devem ser respeitadas as**

limitações de utilização locais, p. ex. em aviões ou hospitais.

- ▶ **Interrompa a alimentação de energia antes de efetuar os ajustes na ferramenta, trocar de acessórios ou arrumar a ferramenta elétrica.** Esta medida preventiva evita um arranque inadvertido da ferramenta elétrica.
- ▶ **Utilizar os punhos adicionais fornecidos com a ferramenta elétrica.** A perda de controle sobre a ferramenta elétrica pode levar a lesões.
- ▶ **A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma.** Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.

Ajustar binário (ver figuras E – G)

O binário depende da pré-tensão de mola do acoplamento de desligamento. Ao alcançar o binário ajustado, o acoplamento de desligamento é ativado tanto na rotação à direita como à esquerda.

Para ajustar o binário individual, utilize apenas a ferramenta de ajuste (26) fornecida junto.

Puxe o cursor (7) na ferramenta elétrica completamente para trás.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Introduza uma chave sextavada interior (27) na ferramenta de trabalho (26) e rode-a lentamente.

Assim que for possível visualizar uma pequena concavidade (disco de ajuste (28)) na abertura da carcaça no acoplamento, introduza a ferramenta de ajuste (26) nesta concavidade e rode-a.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Introduza uma chave sextavada interior (27) no encaixe (2) e rode-a lentamente.

Assim que for possível visualizar uma pequena concavidade (disco de ajuste (28)) na abertura da carcaça no acoplamento, introduza a ferramenta de ajuste (26) nesta concavidade e rode-a.

Rodar para a direita aumenta o binário, rodar para a esquerda reduz o binário.

Retire a ferramenta de ajuste (26). Volte a empurrar o cursor (7) para a frente, para proteger o acoplamento de sujidade.

Nota: O ajuste necessário depende do tipo de união roscada e é determinado por intermédio de várias tentativas. Verificar o aparafusamento de teste com uma chave dinamométrica.

- ▶ **Ajuste o binário apenas na gama de potência indicada, pois, caso contrário, o acoplamento de desligamento não voltará a ativar.**

Indicador LED



Indicação do nível de carga da bateria

Se for necessário carregar a bateria (18), o indicador LED (11) pisca a verde e é emitido

um sinal acústico. Nessa ocasião, só é possível efetuar 6 – 8 aparafusamentos.

Se o indicador LED acender a vermelho, isso significa que a capacidade já não chega para um novo aparafusamento ou que a ferramenta elétrica foi sobrecarregada. Não é possível voltar a ligar a ferramenta elétrica. O bloqueio de ligação permanece ativo até que a bateria seja retirada da ferramenta elétrica e seja novamente introduzida uma bateria carregada.

Se trabalhar com um adaptador de tensão, o indicador LED (11) vermelho indica uma sobrecarga.

Se o indicador LED (11) piscar a vermelho, significa que a ferramenta elétrica sobreaqueceu e está fora de funcionamento. Aguarde até que a luz intermitente se apague após breves instantes, antes de voltar a colocar a ferramenta elétrica em funcionamento.

Se, após cada carregamento, o tempo de funcionamento da ferramenta elétrica for consideravelmente mais reduzido, isso indica que a bateria terá de ser substituído em breve. Elimine as baterias usadas de acordo com as disposições legais/específicas do país.

Nota: Se em vez da bateria (18) usar um adaptador de tensão ou o estabilizador de tensão 4EXACT, a indicação LED (11) não tem função.



Indicador dos aparafusamentos

Ao alcançar o binário predefinido, o acoplamento de desligamento é ativado. O indicador LED (9) acende-se a verde.

Se o binário predefinido não for alcançado, o indicador LED (9) acende-se a vermelho e é emitido um sinal acústico. É necessário voltar a realizar o aparafusamento uma vez mais.

Indicação da ligação Bluetooth®

Pressione o interruptor de ligar/desligar (12), para ativar a ligação Bluetooth®. A indicação LED vermelha (10) pisca enquanto a aparafusadora estabelece ligação.

Uma luz permanente vermelha da indicação LED (10) indica que a ligação Bluetooth® foi estabelecida. A aparafusadora está ainda bloqueada.

Se a aparafusadora for desbloqueada pela estação base EXAConnect, a indicação LED (10) apaga-se.

Se a indicação LED (10) piscar brevemente depois de pressionar o interruptor de ligar e desligar e depois se apagar, o abastecimento de energia da aparafusadora não é suficiente para uma ligação.

Proteção contra repetição

Se o acoplamento de desligamento for ativado durante o aparafusamento, o motor desliga-se. Só é possível religar após uma pausa de 0,7 segundos. Estará, assim, a evitar um reaperto inadvertido de aparafusamentos já realizados.

Ajuste do mandril angular

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Pode ajustar o mandril angular (3) em oito posições no total. Segure bem a ferramenta elétrica com a chave de bocas (6) na área da chave (5) do flange do mandril angular.

► **Nunca fixe a ferramenta elétrica às metades da carcaça.**

Desaperte a porca de capa com a chave de bocas (4) na área da chave (16). Ajuste o mandril angular (3) respetivamente em 45° para a posição pretendida e volte a apertar a porca de capa com a chave de bocas (4) na área da chave (16). Nessa ocasião, segure a chave de bocas (6) pelo flange do mandril angular.

Ajustar a luz de trabalho (ver figura H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Pressione o anel de marcação (19) com uma lâmina fina da chave de parafusos, uma espátula ou um utensílio semelhante. Empurre o anel de retenção (29) para trás, sobre a carcaça, utilizando um alicate para anéis de retenção.

Ambas as metades da carcaça do suporte LED (15) que envolvem a luz de trabalho LED (20) podem ser agora colocadas na respetiva posição desejada. Assegure-se de que o cabo na luz de trabalho LED não é danificado e empurre-o, sem o dobrar, na cavidade (30) prevista para o efeito existente na carcaça. Volte a envolver a luz de trabalho LED (20) com ambas as metades da carcaça do suporte LED (15).

Empurre o anel de retenção (29) e o anel de marcação (19) de volta para a posição original.

Manutenção e assistência técnica

Manutenção e limpeza

- **A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma.** Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.
- **Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.**

Lubrificação da ferramenta elétrica



Lubrificante:

Massa consistente especial para engrenagens (225 ml)

Número de produto 3 605 430 009

Massa Molykote

Óleo para motores SAE 10/SAE 20

- Após as primeiras 150 horas de serviço, limpe a engrenagem com um solvente suave. Siga as indicações do fabricante do solvente em termos de utilização e eliminação. No final, lubrifique a engrenagem com massa consistente especial para engrenagens da Bosch. Repita o processo de limpeza respetivamente após 300 horas de serviço a contar a partir da primeira limpeza.
- Lubrifique as peças móveis do acoplamento de desligamento a cada 100000 aparafusamentos com algumas gotas de óleo para motores SAE 10/SAE 20.

Lubrifique as partes deslizantes e rotativas com massa Molykote. Nesta ocasião, verifique se o acoplamento apresenta sinais de desgaste, a fim de garantir que a capacidade de repetição e a exatidão não foram afetadas. De seguida, é necessário voltar a ajustar o binário do acoplamento.

- **Mande executar os trabalhos de manutenção e reparação apenas por pessoal especializado e qualificado.** Desta forma é assegurada a segurança da ferramenta elétrica.

Uma oficina de serviço pós-venda Bosch autorizada executa estes trabalhos de forma rápida e fiável.

- **Elimine os materiais de lubrificação e limpeza de forma ecológica. Respeite as disposições legais.**

Serviço pós-venda e aconselhamento

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações acerca das peças sobressalentes também em:

www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

Brasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte
13065-900, CP 1195
Campinas, São Paulo
Tel.: 0800 7045 446
www.bosch.com.br/contato

Angola

Robert Bosch Ltd
Divisão de Ferramentas Elétricas
Estrada de Cacuo 288
Luanda
Tel. : +244 927 584 446
http://www.bosch-professional.com/ao/pt/

Portugal

Robert Bosch LDA
Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E – 3E
1800 Lisboa
Para efetuar o seu pedido online de peças entre na página
www.ferramentasbosch.com.
Tel.: 21 8500000
Fax: 21 8511096

Eliminação



As ferramentas elétricas, as baterias, os acessórios e as embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matéria prima.



Não deitar ferramentas elétricas e baterias/pilhas no lixo doméstico!

Apenas para países da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE e segundo a Diretiva Europeia 2006/66/CE é necessário recolher separadamente as ferramentas elétricas que já não são mais usadas e as baterias/pilhas defeituosas ou gastas e encaminhá-las para uma reciclagem ecológica.

Baterias/pilhas:



Ni-MH: Níquel Metal Hídrico

Italiano

Avvertenze di sicurezza

Avvertenze generali di sicurezza per elettro utensili

⚠ ATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze di pericolo, le istruzioni operative, le figure e le specifiche fornite in dotazione al presente elettro utensile. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni sottoelencate potrà comportare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

Il termine "elettro utensile" riportato nelle avvertenze fa riferimento ai dispositivi dotati di alimentazione elettrica (a filo) o a batteria (senza filo).

Sicurezza della postazione di lavoro

- ▶ **Conservare l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Zone disordinate o buie possono essere causa di incidenti.
- ▶ **Evitare di impiegare l'elettro utensile in ambienti soggetti al rischio di esplosioni nei quali siano presenti liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli elettro utensili producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
- ▶ **Tenere lontani i bambini ed altre persone durante l'impiego dell'elettro utensile.** Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'elettro utensile.

Sicurezza elettrica

- ▶ **La spina di allacciamento alla rete dell'elettro utensile deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non utilizzare spine adattatrici con elettro utensili dotati di**

collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

- ▶ **Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.** Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è messo a massa.
- ▶ **Custodire l'elettro utensile al riparo dalla pioggia o dall'umidità..** La penetrazione dell'acqua in un elettro utensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.
- ▶ **Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti. Non usare il cavo per trasportare o appendere l'elettro utensile, né per estrarre la spina dalla presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio, spigoli taglienti e parti della macchina in movimento.** I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- ▶ **Se si utilizza l'elettro utensile all'aperto, impiegare un cavo di prolunga adatto per l'uso all'esterno.** L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- ▶ **Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare l'elettro utensile in un ambiente umido, usare un interruttore di protezione dalle correnti di guasto (RCD).** L'uso di un interruttore di sicurezza riduce il rischio di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

- ▶ **Quando si utilizza un elettro utensile è importante restare vigili, concentrarsi su ciò che si sta facendo ed operare con giudizio. Non utilizzare l'elettro utensile in caso di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, alcool o medicinali.** Un attimo di distrazione durante l'uso dell'elettro utensile può essere causa di gravi incidenti.
- ▶ **Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione individuali. Indossare sempre gli occhiali protettivi.** L'impiego, in condizioni appropriate, di dispositivi di protezione quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, elmetto di protezione, protezioni acustiche, riduce il rischio di infortuni.
- ▶ **Evitare l'accensione involontaria dell'elettro utensile. Prima di collegare l'elettro utensile all'alimentazione di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo o trasportarlo, assicurarsi che sia spento.** Tenendo il dito sopra l'interruttore mentre si trasporta l'elettro utensile oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si vengono a creare situazioni pericolose in cui possono verificarsi seri incidenti.
- ▶ **Prima di accendere l'elettro utensile togliere qualsiasi attrezzo di regolazione o chiave utilizzata.** Un accessorio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante della macchina può provocare seri incidenti.
- ▶ **Evitare di assumere posture anomale. Mantenere appoggio ed equilibrio adeguati in ogni situazione.** In questo modo è possibile controllare meglio l'elettro utensile in caso di situazioni inaspettate.
- ▶ **Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti larghi, né gioielli. Tenere capelli e vestiti lontani da**

parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in parti in movimento.

- ▶ **Se l'utensile è dotato di un apposito attacco per dispositivi di aspirazione e raccolta polvere, accertarsi che gli stessi siano collegati ed utilizzati in modo conforme.** L'utilizzo di un'aspirazione polvere può ridurre lo svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.
- ▶ **Evitare che la confidenza derivante da un frequente uso degli utensili si trasformi in superficialità e vengano trascurate le principali norme di sicurezza.** Una mancanza di attenzione può causare gravi lesioni in una frazione di secondo.

Trattamento accurato ed uso corretto degli elettroutensili

- ▶ **Non sottoporre l'elettroutensile a sovraccarico. Utilizzare l'elettroutensile adeguato per l'applicazione specifica.** Con un elettroutensile adatto si lavora in modo migliore e più sicuro nell'ambito della sua potenza di prestazione.
- ▶ **Non utilizzare l'elettroutensile qualora l'interruttore non consenta un'accensione/uno spegnimento corretti.** Un elettroutensile con l'interruttore rotto è pericoloso e deve essere aggiustato.
- ▶ **Prima di eseguire eventuali regolazioni, sostituire accessori o riporre la macchina al termine del lavoro, estrarre sempre la spina dalla presa di corrente e/o togliere la batteria, se rimovibile.** Tale precauzione eviterà che l'elettroutensile possa essere messo in funzione involontariamente.
- ▶ **Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei bambini durante i periodi di inutilizzo e non consentire l'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che non abbiano letto le presenti istruzioni.** Gli elettroutensili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente esperienza.
- ▶ **Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e relativi accessori. Verificare la presenza di un eventuale disallineamento o inceppamento delle parti mobili, la rottura di componenti o qualsiasi altra condizione che possa pregiudicare il corretto funzionamento dell'elettroutensile stesso. Se danneggiato, l'elettroutensile dovrà essere riparato prima dell'uso.** Numerosi incidenti vengono causati da elettroutensili la cui manutenzione è stata effettuata poco accuratamente.
- ▶ **Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti.** Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono più facili da condurre.
- ▶ **Utilizzare sempre l'elettroutensile, gli accessori e gli utensili specifici ecc. in conformità alle presenti istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle operazioni da eseguire.** L'impiego di elettroutensili per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.
- ▶ **Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio e grasso.** Impugnature e superfici

di presa scivolose non consentono di manipolare e controllare l'utensile in caso di situazioni inaspettate.

Trattamento ed utilizzo appropriato di utensili dotati di batterie ricaricabili

- ▶ **Per ricaricare la batteria utilizzare solo il dispositivo di carica consigliato dal produttore.** Per un dispositivo di carica previsto per un determinato tipo di batteria esiste pericolo di incendio se viene utilizzato con un tipo diverso di batteria ricaricabile.
- ▶ **Utilizzare gli elettroutensili solo con le batterie esplicitamente previste.** L'uso di batterie ricaricabili di tipo diverso potrà dare origine a lesioni e comportare il rischio d'incendi.
- ▶ **Durante i periodi di inutilizzo, conservare la batteria lontano da oggetti metallici quali fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti ed altri piccoli oggetti metallici che potrebbero creare una connessione tra i terminali.** Un eventuale corto circuito tra i contatti dell'accumulatore potrà dare origine a bruciacature o ad incendi.
- ▶ **In caso di condizioni d'uso non conformi, si può verificare la fuoriuscita di liquido dalla batteria. Evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, risciacquare con acqua. Qualora il liquido venisse in contatto con gli occhi, richiedere inoltre assistenza medica.** Il liquido fuoriuscito dalla batteria ricaricabile potrà causare irritazioni cutanee o ustioni.
- ▶ **Non utilizzare una batteria, né un utensile danneggiati o modificati.** Batterie danneggiate o modificate possono comportare problemi non prevedibili, causando incendi, esplosioni e possibili lesioni.
- ▶ **Non esporre una batteria o un elettroutensile al fuoco o a temperature eccessive.** L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 130 °C può causare esplosioni.
- ▶ **Seguire tutte le istruzioni di carica e non ricaricare la batteria o l'elettroutensile fuori dal campo di temperatura indicato nelle istruzioni stesse.** Una carica non corretta, o fuori dal campo di temperatura indicato, può comportare danni alla batteria ed aumentare il pericolo di incendio.

Assistenza

- ▶ **Fare riparare l'elettroutensile da personale specializzato ed utilizzando solo parti di ricambio identiche.** In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'elettroutensile.
- ▶ **Non eseguire mai la manutenzione di batterie danneggiate.** La manutenzione di batterie ricaricabili andrà effettuata esclusivamente dal produttore o da fornitori di servizi appositamente autorizzati.

Avvertenze di sicurezza per avvitatori

- ▶ **Trattenere l'elettroutensile sulle superfici d'impugnatura isolate, qualora si eseguano operazioni in cui l'elemento di fissaggio potrebbe entrare in contatto con cavi elettrici nascosti.** Se gli elementi di fissaggio entrano in contatto con un cavo sotto tensione, la tensione potrebbe trasmettersi anche alle parti metalliche espo-

ste dell'elettrotrusente, provocando la folgorazione dell'utilizzatore.

- ▶ **Al fine di rilevare linee di alimentazione nascoste, utilizzare apparecchiature di ricerca adatte oppure rivolgersi alla società erogatrice locale.** Un contatto con cavi elettrici può provocare lo sviluppo di incendi e di scosse elettriche. Danneggiando una tubazione del gas si può creare il pericolo di esplosioni. Penetrando una tubazione dell'acqua si provocano danni materiali.
- ▶ **Trattare saldamente l'elettrotrusente.** Durante il serraggio e l'avvitamento delle viti, possono brevemente verificarsi coppie di reazione.
- ▶ **Fissare il pezzo in lavorazione.** Un pezzo in lavorazione può essere bloccato con sicurezza in posizione solo utilizzando un apposito dispositivo di serraggio oppure una morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano.
- ▶ **Prima di posare l'elettrotrusente, attendere sempre che si sia arrestato completamente.** L'accessorio può incepparsi e comportare la perdita di controllo dell'elettrotrusente.
- ▶ **In caso di danni o di utilizzo improprio della batteria, vi è rischio di fuoriuscita di vapori. La batteria può incendiarsi o esplodere.** Far entrare aria fresca nell'ambiente e contattare un medico in caso di malessere. I vapori possono irritare le vie respiratorie.
- ▶ **Non aprire la batteria.** Vi è rischio di cortocircuito.
- ▶ **Qualora si utilizzino oggetti appuntiti, come ad es. chiodi o cacciaviti, oppure se si esercita forza dall'esterno, la batteria potrebbe danneggiarsi.** Potrebbe verificarsi un cortocircuito interno e la batteria potrebbe incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscaldarsi.
- ▶ **Utilizzare la batteria solo per prodotti del produttore.** Soltanto in questo modo la batteria verrà protetta da pericoli sovraccarichi.



Proteggere la batteria dal calore, ad esempio anche da irradiazione solare continua, fuoco, sporcizia, acqua ed umidità. Sussiste il pericolo di esplosioni e cortocircuito.



- ▶ **Spegnere immediatamente l'elettrotrusente quando l'utensile accessorio si blocca. Aspettarsi sempre alti momenti di reazione che possono provocare un contraccolpo.** L'accessorio si blocca se si inclina all'interno del pezzo in lavorazione o se l'elettrotrusente è sottoposto a sovraccarico.

⚠ ATTENZIONE La polvere che si forma durante i lavori di smerigliatura, taglio, levigatura, foratura ed attività simili può avere effetti cancerogeni, teratogeni o mutageni. Alcuni dei materiali presenti in tali polveri sono:

Piombo in colori e vernici al piombo; silicio cristallino, all'interno di laterizi, cemento ed altri prodotti per lavori di muratura; arsenico e cromato, nel trattato legno chimicamente. Il rischio di contrarre una malattia dipende dalla frequenza di esposizione a tali sostanze. Per ridurre il pericolo, lavorare esclusivamente in ambienti ben aerati e indossando appo-

priati equipaggiamenti protettivi (ad es. dispositivi di protezione respiratoria appositamente concepiti, in grado di filtrare anche le più piccole particelle di polvere).

- ▶ **Evitare gli avvii accidentali. Accertarsi che l'interruttore di avvio/arresto si trovi in posizione di utensile spento, prima d'introdurre la batteria.** Trasportare l'elettrotrusente tenendo il dito sull'interruttore di avvio/arresto oppure inserire la batteria quando l'elettrotrusente è acceso, può provocare seri incidenti.
- ▶ **Utilizzare esclusivamente utensili accessori integri e non usurati.** Ad esempio, utensili accessori difettosi potrebbero rompersi e provocare lesioni e danni materiali.
- ▶ **Nell'inserire un utensile accessorio, accertarsi che lo stesso sia saldamente innestato nell'attacco utensile.** Se l'utensile accessorio non è saldamente fissato all'attacco utensile, vi è il pericolo che possa staccarsi e non possa più essere controllato.
- ▶ **Nell'inserire viti lunghe, procedere con cautela, poiché in base al tipo di vite e di utensile accessorio utilizzato, vi è pericolo di slittamento.** Spesso non è possibile controllare bene le viti lunghe e, quindi, vi è il pericolo che durante l'operazione di avvitamento possa verificarsi uno scivolamento e causare lesioni.
- ▶ **Accertarsi del senso di rotazione impostato, prima di avviare l'elettrotrusente.** Qualora, per esempio, si desideri allentare una vite ma è impostato il senso di rotazione per l'avvitamento, l'elettrotrusente potrebbe muoversi in modo brusco ed incontrollato.
- ▶ **Non utilizzare l'elettrotrusente come trapano.** Gli elettrotrusenti dotati di una frizione a stacco automatico non sono adatti per la foratura. La frizione può disinserirsi automaticamente e senza preavviso.
- ▶ **Attenzione! L'utilizzo dell'elettrotrusente con funzione Bluetooth® può causare disturbi ad altri apparecchi ed impianti, a velivoli e ad apparecchiature medicali (ad es. pacemaker o apparecchi acustici). Non si possono altresì escludere del tutto lesioni a persone e ad animali nelle immediate vicinanze. Non utilizzare l'elettrotrusente con funzione Bluetooth® in prossimità di apparecchiature medicali, stazioni di rifornimento, impianti chimici, aree a rischio di esplosione ed aree di brillamento. Non utilizzare l'elettrotrusente con funzione Bluetooth® all'interno di velivoli. Evitare l'impiego prolungato nelle immediate vicinanze del corpo.**

Il wordmark *Bluetooth*®, così come i simboli grafici (loghi), sono marchi di fabbrica registrati e sono proprietà di *Bluetooth SIG, Inc.* Qualsiasi utilizzo di tali wordmark/loghi da parte di *Robert Bosch Power Tools GmbH* avviene sotto specifica licenza.

Descrizione del prodotto e dei servizi forniti



Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e disposizioni di sicurezza può causare folgorazioni, incendi e/o lesioni di grave entità.

Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme

Il sistema di avvitamento BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT e EXAConnect è concepito per avvitare e svitare viti e per serrare e svitare dadi nel campo di misurazione e di lavoro indicato. Il sistema non è stato concepito per documentare la coppia di serraggio o l'angolo di rotazione di un lavoro di avvitamento.

Il sistema di avvitamento consente la trasmissione di dati wireless dei segnali di avvitamento con tecnologia *Bluetooth*[®] wireless. Vengono inviati alla stazione di base EXAConnect segnali di OK e di NOK (avvitamento riuscito/non riuscito) dell'avvitatore industriale a batteria della serie BT-EXACT e BT-ANGLEEXACT. Senza la stazione di base EXAConnect non è possibile mettere in funzione gli avvitatori della serie BT-EXACT e BT-ANGLEEXACT: al momento della consegna gli avvitatori sono bloccati e possono essere attivati solo dalla stazione di base EXAConnect.

Leggere e osservare le istruzioni d'uso della stazione di base EXAConnect. Innanzitutto mettere in funzione la stazione di base EXAConnect.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all'illustrazione dell'elettrotensile che si trova sulla pagina con la rappresentazione grafica.

- (1) Utensile accessorio (ad esempio adattatore per avvitatore)
- (2) Attacco utensile
- (3) Testa angolare
- (4) Chiave fissa, apertura della chiave 27 mm
- (5) Superficie per chiave sulla flangia della testa angolare

- (6) Chiave fissa, apertura della chiave 22 mm
- (7) Corsoio di preselezione coppia di serraggio
- (8) Staffa di sospensione
- (9) Indicatore LED avvitamanti
- (10) Indicatore LED *Bluetooth*[®]
- (11) Indicatore LED stato di carica della batteria ricaricabile
- (12) Interruttore di avvio/arresto
- (13) Commutatore del senso di rotazione
- (14) Intagli di fissaggio per staffa di sospensione
- (15) Supporto LED
- (16) Superficie per chiave sul dado
- (17) Tasto di sbloccaggio della batteria
- (18) Batteria con contatto ad innesto APT
- (19) Anello di marcatura
- (20) Luce di lavoro
- (21) Caricabatteria
- (22) Spina di alimentazione
- (23) Indicatore LED verde sul caricabatteria
- (24) Indicatore LED rosso sul caricabatteria
- (25) Mandrino a cambio rapido
- (26) Attrezzo di regolazione
- (27) Chiave a brugola
- (28) Rondella di regolazione
- (29) Anello elastico
- (30) Cavità nell'involucro dell'alloggiamento
- (31) Impugnatura (superficie di presa isolata)

L'accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L'accessorio completo è contenuto nel nostro programma accessori.




Dati tecnici

Avvitatore industriale a batteria BT-EXACT		2	4	6	7
Codice prodotto		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Campo di regolazione della coppia	Nm	0,5 – 2	1 – 4	1 – 6	1,5 – 7
Numero di giri a vuoto n_0	min ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Tensione nominale	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Direzione di rotazione					
Attacco utensile		Mandrino a cambio rapido 1/4"	Mandrino a cambio rapido 1/4"	Mandrino a cambio rapido 1/4"	Mandrino a cambio rapido 1/4"
Interfaccia dati (radio)		<i>Bluetooth</i> [®] wireless technology Classe 2 (specifica 1.2)			
Portata massima di trasmissione	m	10	10	10	10
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35

Avvitatore industriale a batteria BT-EXACT		2	4	6	7
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento ^{B)} e in caso di magazzino	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Campo di frequenza di funzionamento	MHz	2402 – 2480	2402 – 2480	2402 – 2480	2402 – 2480
Potenza di trasmissione max.	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Grado di protezione		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) misurazione a 20–25 °C con batteria **2 607 335 681**.




B) prestazioni ridotte in caso di temperature <0 °C

Avvitatore industriale a batteria BT-EXACT		8	9	12
Codice prodotto		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Campo di regolazione della coppia	Nm	1,5 – 8	1,5 – 9	1,5 – 12
Numero di giri a vuoto n ₀	min ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Tensione nominale	V	12	9,6	12
Direzione di rotazione				
Attacco utensile		Mandrino a cambio rapido \varnothing 1/4"	Mandrino a cambio rapido \varnothing 1/4"	Mandrino a cambio rapido \varnothing 1/4"
Interfaccia dati (radio)		Bluetooth® wireless technology Classe 2 (specifica 1.2)		
Portata massima di trasmissione	m	10	10	10
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,90	0,80	0,90
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento ^{C)} e in caso di magazzino	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Campo di frequenza di funzionamento	MHz	2402 – 2480	2402 – 2480	2402 – 2480
Potenza di trasmissione max.	mW	0,5	0,5	0,5
Grado di protezione		IP 20	IP 20	IP 20

A) misurazione a 20–25 °C con batteria **2 607 335 683**.

B) misurazione a 20–25 °C con batteria **2 607 335 681**.




C) prestazioni ridotte in caso di temperature <0 °C

Avvitatore industriale angolare a batteria BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Codice prodotto		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Campo di regolazione della coppia	Nm	0,7 – 2	0,7 – 3	1,5 – 6
Numero di giri a vuoto n ₀	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Tensione nominale	V	9,6	9,6	9,6
Direzione di rotazione				
Portautensile testa angolare (da ordinare separatamente)		Mandrino a cambio rapido \varnothing 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Mandrino a cambio rapido \varnothing 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Mandrino a cambio rapido \varnothing 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Testa angolare (da ordinare separatamente)		Mandrino a cambio rapido \varnothing 1/4"	Mandrino a cambio rapido \varnothing 1/4"	Mandrino a cambio rapido \varnothing 1/4"
Interfaccia dati (radio)		Bluetooth® wireless technology Classe 2 (specifica 1.2)		
Portata massima di trasmissione	m	10	10	10
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0

Avvitatore industriale angolare a batteria BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento ^{B)} e in caso di magazzino	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Campo di frequenza di funzionamento	MHz	2402 – 2480	2402 – 2480	2402 – 2480
Potenza di trasmissione max.	mW	0,5	0,5	0,5
Grado di protezione		IP 20	IP 20	IP 20


A) misurazione a 20–25 °C con batteria **2 607 335 681**.

B) prestazioni ridotte in caso di temperature <0 °C

Avvitatore industriale angolare a batteria BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Codice prodotto		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Campo di regolazione della coppia	Nm	2 – 7	1,5 – 8	2 – 15
Numero di giri a vuoto n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Tensione nominale	V	9,6	9,6	9,6
Direzione di rotazione				
Portautensile testa angolare (da ordinare separatamente)		Mandrino a cambio rapido \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Mandrino a cambio rapido \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Mandrino a cambio rapido \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Interfaccia dati (radio)		Bluetooth® wireless technology Classe 2 (specifica 1.2)		
Portata massima di trasmissione	m	10	10	10
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento ^{B)} e in caso di magazzino	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Campo di frequenza di funzionamento	MHz	2402 – 2480	2402 – 2480	2402 – 2480
Potenza di trasmissione max.	mW	0,5	0,5	0,5
Grado di protezione		IP 20	IP 20	IP 20

A) misurazione a 20–25 °C con batteria **2 607 335 681**.

B) prestazioni ridotte in caso di temperature <0 °C

Avvitatore industriale angolare a batteria BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Codice prodotto		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Campo di regolazione della coppia	Nm	6 – 17 avvitamento in materiale duro 5 – 13 avvitamento in materiale tenero	7 – 23	8 – 30
Numero di giri a vuoto n_0	min ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Tensione nominale	V	14,4	14,4	14,4
Direzione di rotazione				

Avvitatore industriale angolare a batteria BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Portautensile testa angolare (da ordinare separatamente)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Interfaccia dati (radio)		Bluetooth® wireless technology Classe 2 (specifica 1.2)		
Portata massima di trasmissione	m	10	10	10
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento ^{B)} e in caso di immagazzinaggio	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Campo di frequenza di funzionamento	MHz	2402 - 2480	2402 - 2480	2402 - 2480
Potenza di trasmissione max.	mW	0,5	0,5	0,5
Grado di protezione		IP 20	IP 20	IP 20

A) misurazione a 20-25 °C con batteria **2 607 335 685**.

B) prestazioni ridotte in caso di temperature <0 °C

Pacchetto batteria ricaricabile Ni-MH		9,6	12,0	14,4
Codice articolo		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Numero di elementi		8	10	12
Tensione della batteria ricaricabile	Volt	9,6	12,0	14,4
Autonomia	Ah	2,6	2,6	2,6
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80
Caricabatterie consigliati		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Testa angolare	■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	● 1/4"	Mandrino a cambio rapido da ● 1/4"
Codice articolo	0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20	0,20	0,20	0,20

Testa di avvitamento diritta	Mandrino a cambio rapido da ● 1/4"
Codice articolo	0 607 453 631
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014	kg

Informazioni su rumorosità e vibrazioni

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a **EN 62841-2-2**.

Il livello di pressione acustica ponderato A dell'elettrotensile è tipicamente di **70 dB(A)**. Grado d'incertezza K = 3 dB. Il livello di rumorosità durante il lavoro può superare gli 80 dB(A).

Indossare protezioni acustiche!

Valori di oscillazione totali a_h (somma vettoriale delle tre direzioni) e grado d'incertezza K rilevati conformemente a **EN 62841-2-2**: Avvitamento: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5** m/s^2 .

Il livello di vibrazione ed il valore di emissione acustica indicati nelle presenti istruzioni sono stati rilevati conformemente ad una procedura di misurazione unificata e sono utilizzabili per confrontare gli elettrotensili. Le stesse procedure

sono idonee anche per una valutazione temporanea del livello di vibrazione e dell'emissione acustica.

Il livello di vibrazione ed il valore di emissione acustica sono riferiti agli impieghi principali dell'elettrotensile; qualora, tuttavia, l'elettrotensile venisse utilizzato per altre applicazioni, oppure con accessori differenti o in caso di insufficiente manutenzione, il livello di vibrazione ed il valore di emissione acustica potrebbero variare. Ciò potrebbe aumentare sensibilmente l'emissione di vibrazioni e l'emissione acustica sull'intero periodo di funzionamento.

Per valutare con precisione i valori di vibrazione e di emissione acustica, andranno considerati anche i periodi nei quali l'utensile sia spento, oppure acceso, ma non utilizzato. Ciò potrebbe ridurre sensibilmente l'emissione di vibrazioni e l'emissione acustica sull'intero periodo di funzionamento.

Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere l'operatore dall'effetto delle vibrazioni: ad esempio, sottoponendo a manutenzione l'elettrotensile e gli utensili accessori, mantenendo calde le mani e organizzando i vari processi di lavoro.

Montaggio

Volume di fornitura

Gli avvitatori industriali a batteria vengono forniti senza batteria, gli avvitatori ad angolo industriali a batteria senza testa angolare e senza batteria.

Per la scelta degli accessori adatti rivolgersi al proprio rivenditore specializzato di utensili industriali Bosch.

Ambiente di funzionamento e di magazzinaggio



L'elettrotensile è adatto esclusivamente per l'impiego in luoghi chiusi.

Per un perfetto funzionamento dell'utensile, la temperatura ambiente consentita deve essere compresa tra -5°C e $+50^{\circ}\text{C}$ (23°F e 122°F), con un'umidità relativa dell'aria consentita compresa tra 20 e 95%, in assenza di condensa.

Per evitare danni alle celle, la batteria deve essere conservata ad una temperatura compresa tra 0°C (32°F) e 45°C (113°F).

Montaggio della testa angolare

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Per questi avvitatori ad angolo industriali a batteria andrà innanzitutto montata una testa angolare (vedi «Dati tecnici», Pagina 70) di tipo idoneo.

- **Accertarsi che il commutatore del senso di rotazione sia posizionato al centro (blocco accensione) oppure che la batteria ricaricabile sia stata tolta dall'elettrotensile prima di montare, regolare o smontare una testa avvitatrice.**

Trattenere l'elettrotensile, mediante la chiave fissa (6), sulla superficie per chiave (5) della flangia della testa angolare.

- **Non serrare in alcun caso l'elettrotensile sugli involucri dell'alloggiamento.**

Applicare la testa angolare (3) nella posizione desiderata sulla flangia e con la chiave fissa (4) agendo sulla superficie per chiave (16), avvitarla saldamente il dado.

Durante tale fase, contrastare sulla flangia della testa angolare con la chiave fissa (6).

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Questi avvitatori industriali angolari a batteria sono utilizzabili esclusivamente con la testa angolare **0 607 451 618**.

Dispositivo di sospensione

La staffa di sospensione (8) consente di fissare l'elettrotensile ad un gancio di sospensione.

Applicare la staffa di sospensione (8) sull'elettrotensile e farlo innestare negli appositi intagli (14).

- **Controllare regolarmente lo stato della staffa di sospensione e dei ganci integrati nel foro per appendere l'utensile.**

Procedura di ricarica

Avvertenza: caricatori e batterie non sono compresi nel materiale fornito in dotazione.

La spina di rete illustrata può essere differente da quella sul Vostro elettrotensile.

- **Accertarsi che caricatore e batteria siano adatti per la rete elettrica specifica del Paese.**

Caricatore AL 2450 DV (vedere figura A)

Collegare il caricatore (21) con il connettore (22) all'alimentazione di rete ed inserire la batteria (18) nella posizione corretta nella sede di ricarica del caricatore.

- **Non esercitare forza nell'introdurre/estrarre la batteria.** Le batterie con il contatto ad innesto APT (Akku Pack Top) sono concepite in modo tale che possano essere inserite nell'elettrotensile o nel caricatore solamente nella posizione corretta.

L'indicatore LED verde (23) inizia a lampeggiare. Questo indica lo scorrere della corrente di carica. Il processo di ricarica si arresta automaticamente quando la batteria è completamente carica. Quando l'indicatore LED verde non lampeggia più bensì è illuminato costantemente, significa che l'operazione di ricarica è terminata. Un segnale acustico suona per circa 2 secondi e segnala la carica completa della batteria ricaricabile.

L'indicatore LED con luce rossa fissa (24) segnala un processo di ricarica con corrente di carica ridotta. Se l'indicatore LED rosso lampeggia, non è possibile alcuna operazione di ricarica.

Anomalie - Cause e rimedi

Causa	Rimedio
Gli indicatori LED non si illuminano	
Il connettore di rete del caricabatteria non è inserita (correttamente)	Inserire il connettore di rete (completamente) nella presa di corrente
Difetto nella presa di corrente, nel cavo di rete o nel caricabatteria	Controllare la tensione di rete e, all'occorrenza, far controllare il caricabatteria da un Centro Assistenza Clienti autorizzato per elettrotensili Bosch
Procedura di ricarica non possibile	
La temperatura della batteria ricaricabile non è nel campo ammissibile	Portare la temperatura della batteria - mediante raffreddamento o riscaldamento - nel range di temperatura consentito tra 0°C (32°F) e 45°C (113°F)
Contatti della batteria contaminati	Pulire i contatti della batteria, ad es. innestando e disinnestando più volte la batteria

Causa	Rimedio
	stessa; all'occorrenza, sostituire la batteria
Batteria difettosa	Sostituire la batteria
La batteria ricaricabile non è inserita (correttamente)	Inserire la batteria ricaricabile (completamente) nella sede di ricarica della batteria

Collegamento all'alimentazione elettrica

Avvertenza: tenere presente che alla consegna non è presente la batteria nell'elettrotensile.

- **Non conservare mai le batterie all'interno di un dispositivo a batteria.** Le batterie ricaricabili durano a lungo e possono essere caricate meglio se vengono conservate separatamente. Dopo un lungo periodo di conservazione, ricordarsi di caricare completamente la batteria prima dell'uso.

Ricarica della batteria

Prima dell'inserimento nell'elettrotensile caricare la batteria in un dispositivo di carica adatto allo scopo. L'esatta descrizione del processo di ricarica è riportata nelle istruzioni per l'uso del caricatore e nella avvertenze delle presenti istruzioni (vedi «Procedura di ricarica», Pagina 74).

La batteria è dotata di un sensore NTC per il monitoraggio della temperatura che permette operazioni di ricarica solo entro un range di temperatura compreso tra 0°C (+32°F) e 45°C (+113°F). In questo modo si permette di raggiungere una lunga durata della batteria. Con un uso corretto la batteria può essere ricaricata fino a 3000 volte.

Una batteria nuova o inutilizzata per un lungo periodo di tempo raggiunge la sua piena prestazione solo dopo ca. 5 cicli di caricamento/scaricamento. Le batterie devono essere ricaricate solamente quando l'indicatore a LED «Livello di carica della batteria» dell'elettrotensile è illuminato di rosso.

Inserimento e rimozione della batteria

Portare il commutatore del senso di rotazione (13) nella posizione centrale. In questo modo si blocca l'interruttore di avvio/arresto (12) nella posizione «OFF» e viene così impedita un'accensione involontaria dell'elettrotensile.

Introdurre una batteria carica (18) nell'impugnatura dell'elettrotensile.

Accertarsi di inserire la batteria nella posizione corretta e che i tasti di sbloccaggio (17) si innestino in modo udibile nell'impugnatura dell'elettrotensile.

- **Non esercitare forza nell'introdurre/estrarre la batteria.** Le batterie con il contatto ad innesto APT (Akku Pack Top) sono concepite in modo tale che possano essere inserite nell'elettrotensile o nel caricatore solamente nella posizione corretta.

Per rimuovere la batteria (18), premere su entrambi i lati sui tasti di sbloccaggio (17) ed estrarre la batteria dall'impugnatura tirandola verso il basso.

Sostituzione dell'accessorio con testa di avvitamento a mandrino a cambio rapido (vedere Fig. B)

- **Nell'inserire un utensile accessorio, accertarsi che lo stesso sia saldamente innestato nell'attacco utensile.** Se l'utensile accessorio non è saldamente fissato all'attacco utensile, vi è il pericolo che possa staccarsi e non possa più essere controllato.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

La serie BT-EXACT viene fornita con mandrino a cambio rapido da 1/4" (SWF \odot 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Per questi avvitatori angolari industriali a batteria è disponibile una testa angolare con mandrino a cambio rapido da 1/4" (codice articolo **0 607 453 631**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Per questi avvitatori angolari industriali a batteria è disponibile una testa angolare con mandrino a cambio rapido da 1/4" (codice articolo **0 607 453 630**).

Inserimento dell'utensile accessorio

Tirare il mandrino a cambio rapido (25) in avanti. Innestare l'utensile accessorio (1) nel portautensili (2), e rilasciare nuovamente il mandrino a cambio rapido.

Utilizzare esclusivamente utensili accessori con codolo idoneo (attacco esagonale da 1/4").

Non cercare di inserire punte di trapano in questo mandrino a cambio rapido.

Gli avvitatori ad angolo industriali a batteria e gli avvitatori industriali a batteria con frizione a stacco automatico non sono adatti per forare. La frizione può disinserirsi automaticamente e senza preavviso. Se si continua a forare dopo il disinserimento della frizione, l'elettrotensile può sfuggire di mano all'utilizzatore, finché la frizione a stacco automatico non si inserisce nuovamente.

Rimozione dell'utensile accessorio

Tirare il mandrino a cambio rapido (25) in avanti. Estrarre l'utensile accessorio (1) dal portautensili (2), e rilasciare nuovamente il mandrino a cambio rapido.

Cambio dell'utensile nella testa avvitatrice con attacco quadro esterno

- **Nell'inserire un utensile accessorio, accertarsi che lo stesso sia saldamente innestato nell'attacco utensile.**

Se l'utensile accessorio non è saldamente fissato all'attacco utensile, vi è il pericolo che possa staccarsi e non possa più essere controllato.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Per questi avvitatori angolari industriali a batteria è disponibile una testa angolare con attacco quadro da 1/4" (codice articolo **0 607 453 617**) nonché una testa angolare con attacco quadro da 3/8" (codice articolo **0 607 453 620**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Per questi avvitatori angolari industriali a batteria è disponibile una testa angolare con attacco quadro da 3/8" (codice articolo **0 607 451 618**).

Inserimento dell'utensile accessorio

Spingere all'interno la spina sull'attacco quadro dell'attacco utensile (2), per es. mediante un piccolo cacciavite, e spingere l'utensile accessorio (1) sull'attacco quadro. Assicurarsi sempre che il perno faccia presa nella rientranza dell'utensile accessorio.

Rimozione dell'utensile accessorio

Spingere all'interno la spina nell'incavo dell'utensile accessorio (1) ed estrarre l'utensile accessorio dall'attacco utensile (2).

Sostituzione dell'accessorio con testa di avvitamento ad attacco esagonale interno (vedere Fig. C)

- ▶ **Nell'inserire un utensile accessorio, accertarsi che lo stesso sia saldamente innestato nell'attacco utensile.** Se l'utensile accessorio non è saldamente fissato all'attacco utensile, vi è il pericolo che possa staccarsi e non possa più essere controllato.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Per questi avvitatori angolari industriali a batteria è disponibile una testa angolare con attacco esagonale interno da 1/4" (codice articolo **0 607 453 618**).

Inserimento dell'utensile accessorio

Innestare l'utensile accessorio (1) nell'attacco esagonale interno dell'attacco utensile (2) sino a farlo scattare udibilmente in posizione.

Rimozione dell'utensile accessorio

Estrarre l'utensile accessorio (1) dall'attacco utensile (2), se necessario mediante una pinza.

Uso



Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione individuali. Indossare sempre gli occhiali protettivi. L'impiego, in condizioni appropriate, di dispositivi di protezione quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, elmetto di protezione, protezioni acustiche, riduce il rischio di infortuni.

Messa in funzione

Se si desidera avviare l'elettrotensile, occorrerà dapprima impostare il senso di rotazione, mediante l'apposito commutatore (13);

l'elettrotensile si avvierà soltanto se il commutatore suddetto (13) non si troverà in posizione centrale (pulsante di sicurezza).

Impostazione del senso di rotazione (vedere Fig. D)

- ▶ **Azionare il commutatore del senso di rotazione (13) esclusivamente ad elettrotensile fermo.**

Rotazione destrorsa: per avvitare viti, spingere verso sinistra fino all'arresto il commutatore del senso di rotazione (13).

Rotazione sinistrorsa: per allentare o svitare viti, spingere verso destra fino all'arresto il commutatore del senso di rotazione (13).

Accensione della lampada da lavoro

La lampada da lavoro (20) consente d'illuminare il punto di avvitamento in condizioni di luminosità sfavorevoli. La lampada da lavoro (20) si accenderà premendo leggermente l'interruttore di avvio/arresto (12). Premendo maggiormente l'interruttore di avvio/arresto, si accenderà anche l'elettrotensile e la lampada da lavoro resterà accesa a sua volta.

- ▶ **Non rivolgere direttamente lo sguardo verso luce di lavoro: vi è rischio di abbagliamento.**

Accensione/spengimento



Gli avvitatori sono dotati di una **frizione a stacco automatico** proporzionale alla coppia di serraggio, regolabile nel campo indicato. Tale frizione interviene al raggiungimento della coppia di serraggio impostata.

Avvertenza: qualora l'avvitatore venisse azionato mediante un adattatore di tensione, sarà necessario mettere dapprima in funzione lo stabilizzatore di tensione.

Per **avviare** l'elettrotensile, spingere sino a fine corsa l'interruttore di avvio/arresto (12).

L'elettrotensile **si arresterà automaticamente** al raggiungimento della coppia di serraggio impostata.

- ▶ **Rilasciando in anticipo l'interruttore di avvio/arresto (12), la coppia di serraggio preimpostata non verrà raggiunta.**

Indicazioni operative

- ▶ **L'elettrotensile è equipaggiato con un'interfaccia radio. Tenere presenti eventuali limitazioni di funzionamento, ad es. all'interno di velivoli o di ospedali.**
- ▶ **Interrompere l'alimentazione di energia prima di effettuare le operazioni di regolazione sull'apparecchio, prima di sostituire gli accessori o prima di riporre l'elettrotensile.** Con tale precauzione si eviterà il rischio di avviare accidentalmente l'elettrotensile.
- ▶ **Applicare l'elettrotensile sul dado/sulla vite esclusivamente quando è spento.** Gli utensili accessori in rotazione possono scivolare.
- ▶ **Prima di qualsiasi intervento sull'elettrotensile (ad es. interventi di manutenzione, sostituzione dell'accessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in cui occorra trasportarlo o conservarlo.** In caso di azionamento accidentale dell'interruttore di avvio/arresto sussiste pericolo di lesioni.

Regolazione della coppia di serraggio (vedere figure E - G)

La coppia dipende dalla tensione della molla della frizione a stacco automatico. La frizione a stacco automatico si attiva

sia in senso sinistrorso sia in senso destrorso una volta raggiunta la coppia precedentemente impostata.

Per regolare la specifica coppia di serraggio, utilizzare esclusivamente l'apposito attrezzo (26) in dotazione.

Spingere completamente all'indietro il corsoio (7) dell'elettrotensile.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Innestare una chiave a brugola (27) nell'utensile accessorio (26) e ruotarla lentamente.

Non appena nell'apertura dell'alloggiamento sia visibile una piccola convessità (rondella di regolazione (28)) all'interno della frizione, innestare l'attrezzo di regolazione (26) in tale convessità e ruotarlo.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Inserire una chiave a brugola (27) nel portautensile (2) e ruotarla lentamente.

Non appena nell'apertura dell'alloggiamento sia visibile una piccola convessità (rondella di regolazione (28)) all'interno della frizione, innestare l'attrezzo di regolazione (26) in tale convessità e ruotarlo.

Ruotando in senso orario si registra una coppia maggiore, ruotando in senso antiorario si registra una coppia minore.

Prelevare l'attrezzo di regolazione (26). Spingere nuovamente in avanti il corsoio (7), per proteggere la frizione dallo sporco.

Avvertenza: La regolazione varia in base al tipo di collegamento a vite e andrà preferibilmente determinata con una prova pratica. Verificare il collegamento a vite di prova utilizzando una chiave torsiometrica.

► **Registrare il valore di coppia esclusivamente nell'ambito della potenza indicata, perché altrimenti la frizione a stacco automatico non può più inserirsi.**

Indicatore LED



Indicatore LED livello di carica della batteria

Se è necessario ricaricare la batteria (18), l'indicatore LED (11) lampeggerà di colore verde, inoltre verrà emesso un segnale acustico. A

questo punto sarà possibile eseguire ancora solo 6 – 8 avvitiamenti.

Se l'indicatore LED è illuminato in rosso, la capacità non è più sufficiente per un nuovo avvitiamento oppure l'elettrotensile è stato sovraccaricato. L'elettrotensile non può più essere acceso. Il blocco di accensione rimane attivo fino a quando la batteria ricaricabile non viene tolta dall'elettrotensile e viene inserita nuovamente una batteria carica.

Se si lavora con un adattatore di tensione, l'indicatore LED rosso (11) indicherà un sovraccarico.

Se l'indicatore LED (11) lampeggia di colore rosso, l'elettrotensile si è surriscaldato ed è fuori servizio. attendere fino a quando, dopo breve tempo, smette di lampeggiare automaticamente prima di rimettere l'elettrotensile in funzione.

Un tempo di funzionamento dell'elettrotensile notevolmente ridotto dopo ogni ricarica indica che la batteria ricaricabile deve essere presto sostituita. Sostituire batterie ricaricabili

usate secondo le norme di legge specifiche del paese di impiego.

Avvertenza: Se in luogo della batteria (18) si utilizzano un adattatore di tensione e lo stabilizzatore di tensione 4EXACT, l'indicatore LED (11) non funzionerà.



Indicatore avvitiamenti

Al raggiungimento della coppia preimpostata, la frizione a stacco automatico si attiverà. L'indicatore a LED (9) si accenderà con luce verde.

de.

Se la coppia di serraggio preimpostata non è stata raggiunta, l'indicatore a LED (9) si accenderà con luce rossa e verrà emesso un segnale acustico. L'avvitiamento dovrà essere eseguito nuovamente.

Indicatore connessione Bluetooth®

Premere l'interruttore di avvio/arresto (12), per attivare la connessione Bluetooth®. L'indicatore LED (10) rosso lampeggia fintanto che l'avvitatore ricerca una connessione.

Se l'indicatore LED (10) è acceso con luce fissa, questo indica che è stata stabilita la connessione Bluetooth®. L'avvitatore è però ancora bloccato.

Se l'avvitatore viene rimosso dalla stazione di base EXAConnect, l'indicatore LED (10) si spegne.

Se l'indicatore LED (10) lampeggia solo brevemente dopo aver premuto l'interruttore di avvio/arresto e poi si spegne, la riserva di energia dell'avvitatore non è più sufficiente per una connessione.

Protezione dalle ripetizioni

Se durante un avvitiamento la frizione a stacco automatico è stata attivata, il motore si spegne. Il riavvio sarà possibile soltanto dopo 0,7 secondi di pausa. In tale modo si eviteranno serraggi accidentali di avvitiamenti già saldi.

Regolazione della testa angolare

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

La testa angolare (3) è regolabile su otto diverse posizioni.

Trattenere l'elettrotensile, mediante la chiave fissa (6), sulla superficie per chiave (5) della flangia della testa angolare.

► **Non serrare in alcun caso l'elettrotensile sugli involucri dell'alloggiamento.**

Mediante la chiave fissa (4), agendo sulla superficie per chiave (16), allentare il dado. Spostare la testa angolare (3) di 45° nella posizione desiderata e con la chiave fissa (4), agendo sulla superficie per chiave (16), riavvitare saldamente il dado.

Durante tale fase, contrastare sulla flangia della testa angolare con la chiave fissa (6).

Regolazione della lampada di lavoro LED (vedere figura H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Espellere l'anello di marcatura (19), utilizzando una lama sottile di cacciavite, una spatola o un oggetto simile. Spingere l'anello elastico (29) all'indietro sull'involucro dell'alloggiamento, utilizzando una pinza per anelli elastici.

I due semi-involucri del supporto LED (15), che racchiudono la luce di lavoro LED (20), potranno essere ora spostati nella posizione desiderata. Accertarsi di non danneggiare il cavo della luce di lavoro LED e spingerlo, senza piegarlo, nell'apposita cavità (30) nell'involucro dell'alloggiamento. Applicare nuovamente sulla luce di lavoro LED (20) i due semi-involucri dell'alloggiamento del supporto LED (15).

Spingere l'anello elastico (29) e l'anello di marcatura (19) nuovamente nella posizione originaria.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

- **Prima di qualsiasi intervento sull'elettrotensile (ad es. interventi di manutenzione, sostituzione dell'accessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in cui occorra trasportarlo o conservarlo.** In caso di azionamento accidentale dell'interruttore di avvio/arresto sussiste pericolo di lesioni.
- **Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavoro, tenere sempre pulite l'elettrotensile e le fessure di ventilazione.**

Lubrificazione dell'elettrotensile



Lubrificante:

Grasso speciale per trasmissioni (225 ml)
Codice prodotto 3 605 430 009
Grasso Molykote
Olio motore SAE 10/SAE 20

- Dopo le prime 150 ore di funzionamento, pulire la trasmissione utilizzando un solvente non aggressivo. Attenersi alle indicazioni del produttore del solvente relativamente all'uso ed allo smaltimento. Al termine dell'operazione, lubrificare la trasmissione, utilizzando l'apposito grasso Bosch. Ripetere l'operazione di pulizia rispettivamente dopo 300 ore di funzionamento dalla prima operazione di pulizia.
- Dopo 100.000 avvitamenti, oliare le parti mobili della frizione a stacco automatico con alcune gocce di olio motore SAE 10/SAE 20. Lubrificare gli elementi radenti e volventi con grasso Molykote. In questa occasione, controllare lo stato di usura della frizione in modo da essere sicuri che non vi siano condizionamenti per la ripetibilità e la precisione. Al termine dell'operazione si deve correggere la registrazione della coppia della frizione.
- **Far eseguire gli interventi di manutenzione e di riparazione esclusivamente da personale specializzato.** In questo modo verrà salvaguardata la sicurezza dell'elettrotensile.

Questo tipo di lavoro viene eseguito in maniera veloce ed affidabile da ogni Centro di assistenza Clienti Bosch.

- **Smaltire lubrificanti e detergenti nel rispetto dell'ambiente. Attenersi alle vigenti normative di legge.**

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto

nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono consultabili anche sul sito **www.bosch-pt.com**

Il team di consulenza tecnica Bosch sarà lieto di rispondere alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori. In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'elettrotensile.

Italia

Tel.: (02) 3696 2314

E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it è possibile ordinare direttamente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Smaltimento



Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente elettrotensili, batterie, accessori ed imballaggi non più impiegabili.




Non gettare elettrotensili, né batterie/pile, nei rifiuti domestici!

Solo per i Paesi UE:

Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE, gli elettrotensili non più utilizzabili e, in base alla direttiva europea 2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o esauste, andranno raccolti separatamente ed avviati ad un riutilizzo rispettoso dell'ambiente.

Batterie ricaricabili/pile:

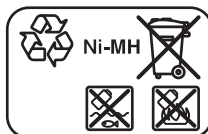

Ni-MH: idruro di nichel metallico

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

WAARSCHUWING

Lees alle waarschuwingen, veiligheidsaanwijzingen, afbeeldingen en specificaties die bij dit elektrische gereedschap worden geleverd.

Als de hieronder vermelde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrisch gereedschap heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

- ▶ **Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht.** Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
- ▶ **Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden.** Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
- ▶ **Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.** Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

- ▶ **De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met gearde elektrische gereedschappen.** Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Voorkom aanraking van het lichaam met gearde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geard is.
- ▶ **Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.** Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen.** Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd.** Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel beperkt het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken.** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

Veiligheid van personen

- ▶ **Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wanneer u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen.** Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.
- ▶ **Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een veiligheidsbril.** Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.
- ▶ **Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.** Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
- ▶ **Verwijder instelgereedschappen of schroef sleutels, voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.** Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden.
- ▶ **Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.** Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
- ▶ **Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren en kleding uit de buurt van bewegende delen.** Loshangende kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
- ▶ **Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt.** Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het gevaar door stof.
- ▶ **Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd bent met het gebruik van gereedschappen, moet u ervoor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veiligheidsvoorschriften voor het gereedschap gaat negeren.** Een onoplettende handeling kan binnen een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elektrische gereedschappen

- ▶ **Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap.** Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
- ▶ **Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is.** Elektrisch gereedschap dat niet

meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

- ▶ **Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de accu (indien uitneembaar) uit het elektrische gereedschap, voordat u het elektrische gereedschap instelt, accessoires wisselt of het elektrische gereedschap opbergt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.
- ▶ **Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen.** Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
- ▶ **Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en accessoires. Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het elektrische gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat deze beschadigde onderdelen vóór gebruik repareren.** Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
- ▶ **Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon.** Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
- ▶ **Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden.** Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- ▶ **Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet.** Gladde handgrepen en greepvlakken verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situaties veilig kan worden gehanteerd en bediend.

Gebruik en onderhoud van accugereedschappen

- ▶ **Laad accu's alleen op in oplaadapparaten die door de fabrikant worden geadviseerd.** Voor een oplaadapparaat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat brandgevaar wanneer het met andere accu's wordt gebruikt.
- ▶ **Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen.** Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
- ▶ **Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken.** Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
- ▶ **Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen.** Gelek-

te accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.

- ▶ **Gebruik accu of gereedschap niet, als deze beschadigd of veranderd zijn.** Beschadigde of veranderde accu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, waardoor een brand, explosie of het gevaar van letsel kan ontstaan.
- ▶ **Stel accu of gereedschap niet bloot aan vuur of overmatige temperaturen.** Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 130°C kan een explosie veroorzaken.
- ▶ **Volg alle aanwijzingen voor het laden en laad de accu of het gereedschap niet buiten het temperatuurbereik dat in de aanwijzingen is vermeld.** Verkeerd laden of laden bij temperaturen buiten het vastgelegde bereik kan de accu beschadigen en het risico van brand vergroten.

Service

- ▶ **Laat het elektrische gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft.
- ▶ **Voer nooit servicewerkzaamheden aan beschadigde accu's uit.** Service van accu's dient uitsluitend te worden uitgevoerd door de fabrikant of erkende servicewerkplaatsen.

Veiligheidsaanwijzingen voor schroevendraaiers

- ▶ **Houd het elektrische gereedschap vast aan de geïsoleerde handgrepen, wanneer u werkzaamheden verricht waarbij het bevestigingsmiddel in aanraking kan komen met verborgen bedrading.** Als bevestigingsmiddelen een spanningvoerende draad raken, dan kunnen de metalen delen van het elektrische gereedschap onder spanning komen te staan en zou de gebruiker een elektrische schok kunnen krijgen.
- ▶ **Gebruik geschikte detectoren om verborgen elektriciteits-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.** Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding veroorzaakt materiële schade.
- ▶ **Houd het elektrische gereedschap goed vast.** Bij het vast- en losdraaien van schroeven kunnen gedurende korte tijd grote reactiemomenten optreden.
- ▶ **Zet het werkstuk vast.** Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen.
- ▶ **Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is gekomen, voordat u het neerlegt.** Het inzetgereedschap kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle over het elektrische gereedschap leiden.
- ▶ **Bij beschadiging en verkeerd gebruik van de accu kunnen er dampen vrijkomen. De accu kan branden of exploderen.** Zorg voor de aanvoer van frisse lucht en zoek bij klachten een arts op. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.

- ▶ **Open de accu niet.** Er bestaat gevaar voor kortsluiting.
- ▶ **Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroevendraaiers, of door krachtinwerking van buitenaf kan de accu beschadigd worden.** Er kan een interne kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, exploderen of oververhitten.
- ▶ **Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant.** Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.



Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, vuil, water en vocht. Er bestaat gevaar voor explosie en kortsluiting.



- ▶ **Schakel het elektrische gereedschap onmiddellijk uit, wanneer het inzetgereedschap blokkeert. Ben voorbereid op hoge reactiemomenten die een terugslag veroorzaken.** Het inzetgereedschap blokkeert, wanneer het elektrische gereedschap overbelast wordt of in het te bewerken werkstuk kantelt.

WAARSCHUWING Het stof dat bij polijsten, zagen, schuren, boren en soortgelijke werkzaamheden ontstaat, kan kankerverwekkend of mutageen zijn of de ongeboren vrucht beschadigen. Enkele stoffen die in dit stof kunnen zitten:

lood in loodhoudende verf en lak; kristallijne kiezelzand in baksteen, cement en andere metselwerk; arseen en chromaat in chemisch behandeld hout. Het risico van een aan- doening is afhankelijk van de frequentie waarmee u aan deze stoffen bent blootgesteld. Om het risico te verminderen, dient u uitsluitend in goed geventileerde ruimtes met dienovereenkomstige beschermingsmiddelen te werken (bijv. met speciaal geconstrueerde respirators die ook de kleinste stofdeeltjes eruit filteren).

- ▶ **Vermijd abusievelijk inschakelen. Verzekeer u ervan dat de aan/uit-schakelaar in de uitgeschakelde stand staat, voordat u een accu plaatst.** Het dragen van het elektrische gereedschap met uw vinger aan de aan/uit-schakelaar of het inzetten van de accu in het ingeschakelde elektrische gereedschap kan tot ongevallen leiden.
- ▶ **Gebruik uitsluitend onbeschadigde, niet versleten inzetgereedschappen.** Defecte inzetgereedschappen kunnen bijvoorbeeld breken en tot verwondingen of materiële schade leiden.
- ▶ **Let er bij het bevestigen van een inzetgereedschap op dat het stevig op de gereedschapopname zit.** Wanneer het inzetgereedschap niet stevig met de gereedschapopname is verbonden, kan het weer losraken en niet meer onder controle worden gehouden.
- ▶ **Ga bij het indraaien van lange schroeven voorzichtig te werk, er bestaat afhankelijk van soort schroef en gebruikt inzetgereedschap het gevaar van wegglijden.** Lange schroeven kunnen vaak niet goed onder controle worden gehouden. Bij het indraaien bestaat het gevaar dat u wegglijdt en zich verwondt.

- ▶ **Let op de ingestelde draairichting, voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.** Wanneer u bijvoorbeeld een schroef wilt losdraaien en de draairichting is zodanig ingesteld dat de schroef wordt ingedraaid, dan kan er een heftige ongecontroleerde beweging van het elektrische gereedschap ontstaan.
- ▶ **Gebruik het elektrische gereedschap niet als boormachine.** Elektrische gereedschappen met een uitschakelkoppeling zijn niet geschikt voor boorwerkzaamheden. De koppeling kan automatisch en zonder waarschuwing uitschakelen.
- ▶ **Voorzichtig! Bij het gebruik van het elektrische gereedschap met Bluetooth® kan zich een storing bij andere apparaten en installaties, vliegtuigen en medische apparaten (bijv. pacemakers, hoorapparaten) voordoen. Eveneens kan schade aan mens en dier in de directe omgeving niet volledig uitgesloten worden. Gebruik het elektrische gereedschap met Bluetooth® niet in de buurt van medische apparaten, tankstations, chemische installaties, gebieden waar ontplofingsgevaar heerst, en in gebieden waar met explosieven wordt gewerkt. Gebruik het elektrische gereedschap met Bluetooth® niet in vliegtuigen. Vermijd het gebruik gedurende een langere periode heel dichtbij het lichaam.**

Het Bluetooth®-woordmerk evenals de beeldtekens (logo's) zijn gedeponeerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dit woordmerk/deze beeldtekens door Robert Bosch Power Tools GmbH gebeurt onder licentie.

Beschrijving van product en werking



Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies. Het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen en instructies kan elektrische schokken, brand en/of zware verwondingen veroorzaken.

Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van de gebruiksaanwijzing.

Beoogd gebruik

Het schroefstelsel BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT en EXA-Connect is bestemd voor het indraaien en losdraaien van schroeven evenals voor het vast- en losdraaien van moeren met de opgegeven afmetingen en in het opgegeven vermogensbereik. Het is niet bestemd voor het documenteren van draaimoment of draaihoek van een schroefverbinding.

Met het schroefstelsel kunnen schroefsignalen met Bluetooth® wireless technology draadloos worden overgebracht. Er worden i.o.- en n.i.o.-signalen (schroefverbinding in orde/niet in orde) van de industriële accuschroevendraaiers van de serie BT-EXACT en BT-ANGLEEXACT verzonden naar het basisstation EXAConnect. Zonder het basisstation EXAConnect is de ingebruikname van schroevendraaiers van de serie BT-EXACT en BT-ANGLEEXACT niet mogelijk: de schroevendraaiers zijn bij levering geblokkeerd en kunnen

alleen door het basisstation EXAConnect worden vrijgegeven.

Lees de gebruiksaanwijzing van het basisstation EXAConnect en neem deze in acht. Neem eerst het basisstation EXAConnect in gebruik.





Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

- (1) Inzetgereedschap (bijv. krachttop)
- (2) Gereedschapopname
- (3) Haakse schroefkop
- (4) Steeksleutel sleutelwijdte 27 mm
- (5) Sleutelvlak op flens van haakse schroefkop
- (6) Steeksleutel sleutelwijdte 22 mm
- (7) Schuif voor draaimomentinstelling
- (8) Ophangbeugel
- (9) LED-aanduiding schroefverbindingen
- (10) LED-aanduiding Bluetooth®
- (11) LED-aanduiding oplaadtoestand accu
- (12) Aan/uit-schakelaar
- (13) Draairichtingschakelaar
- (14) Bevestigingssleuven voor ophangbeugel
- (15) LED-houder
- (16) Sleutelvlak op wartelmoer
- (17) Accu-ontgrendelingstoets
- (18) Accu met APT-insteekcontact
- (19) Markeringsring
- (20) Werklicht
- (21) Oplaadapparaat
- (22) Netstekker
- (23) Groene LED-aanduiding op oplaadapparaat
- (24) Rode LED-aanduiding op oplaadapparaat
- (25) Snelspanhouder
- (26) Instelgereedschap
- (27) Binnenzeskantsleutel
- (28) Instelschijf
- (29) Borgring
- (30) Holle ruimte in behuizingsschaal
- (31) Handgreep (geïsoleerd greepvlak)

Niet elk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in ons accessoireprogramma.







Technische gegevens

Industriële accuschroevendraaier BT-EXACT		2	4	6	7
Productnummer		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Instelbereik draaimoment	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Onbelast toerental n_0	min ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Nominale spanning	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Draairichting					
Gereedschapopname		Snelspanhouder ○ 1/4"	Snelspanhouder ○ 1/4"	Snelspanhouder ○ 1/4"	Snelspanhouder ○ 1/4"
Gegevensinterface (draadloos)		Bluetooth® wireless technology klasse 2 (specificatie 1.2)			
Maximaal zendbereik	m	10	10	10	10
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik ^{B)} en bij opslag	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Gebruiksfrequentiebereik	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Zendvermogen max.	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Beschermklasse		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) gemeten bij 20–25 °C met accu **2 607 335 681**.

B) beperkt vermogen bij temperaturen <0 °C










Industriële accuschroevendraaier BT-EXACT		8	9	12
Productnummer		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441

Industriële accuschroevendraaier BT-EXACT		8	9	12
Instelbereik draaimoment	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Onbelast toerental n_0	min ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Nominale spanning	V	12	9,6	12
Draairichting				
Gereedschapopname		Snelspanhouder  1/4"	Snelspanhouder  1/4"	Snelspanhouder  1/4"
Gegevensinterface (draadloos)		Bluetooth® wireless technology klasse 2 (specificatie 1.2)		
Maximaal zendbereik	m	10	10	10
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,90	0,80	0,90
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik ^{C)} en bij opslag	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Gebruiksfrequentiebereik	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Zendvermogen max.	mW	0,5	0,5	0,5
Beschermklasse		IP 20	IP 20	IP 20

A) gemeten bij 20–25 °C met accu **2 607 335 683**.




B) gemeten bij 20–25 °C met accu **2 607 335 681**.

C) beperkt vermogen bij temperaturen <0 °C

Industriële haakse accuschroevendraaier BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Productnummer		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Instelbereik draaimoment	Nm	0,7–2	0,7–3	1,5–6
Onbelast toerental n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Nominale spanning	V	9,6	9,6	9,6
Draairichting				
Gereedschapopname haakse schroefkop (apart bestellen)		Snelspanhouder  1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Snelspanhouder  1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Snelspanhouder  1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Schroefkop (apart bestellen)		Snelspanhouder  1/4"	Snelspanhouder  1/4"	Snelspanhouder  1/4"
Gegevensinterface (draadloos)		Bluetooth® wireless technology klasse 2 (specificatie 1.2)		
Maximaal zendbereik	m	10	10	10
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik ^{B)} en bij opslag	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Gebruiksfrequentiebereik	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Zendvermogen max.	mW	0,5	0,5	0,5
Beschermklasse		IP 20	IP 20	IP 20




A) gemeten bij 20–25 °C met accu **2 607 335 681**.

B) beperkt vermogen bij temperaturen <0 °C

Industriële haakse accuschroevendraaier BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Productnummer		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Instelbereik draaimoment	Nm	2–7	1,5–8	2–15
Onbelast toerental n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Nominale spanning	V	9,6	9,6	9,6
Draairichting				
Gereedschapopname haakse schroefkop (apart bestellen)		Snelspanhouder ○ 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Snelspanhouder ○ 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Snelspanhouder ○ 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Gegevensinterface (draadloos)		Bluetooth® wireless technology klasse 2 (specificatie 1.2)		
Maximaal zendbereik	m	10	10	10
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik ^{B)} en bij opslag	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Gebruiksfrequentiebereik	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Zendvermogen max.	mW	0,5	0,5	0,5
Beschermklasse		IP 20	IP 20	IP 20

A) gemeten bij 20–25 °C met accu **2 607 335 681**.

B) beperkt vermogen bij temperaturen <0 °C

Industriële haakse accuschroevendraaier BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Productnummer		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Instelbereik draaimoment	Nm	6–17 harde schroefver- binding 5–13 flexibele schroef- verbinding	7–23	8–30
Onbelast toerental n_0	min ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Nominale spanning	V	14,4	14,4	14,4
Draairichting				
Gereedschapopname haakse schroefkop (apart bestellen)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Gegevensinterface (draadloos)		Bluetooth® wireless technology klasse 2 (specificatie 1.2)		
Maximaal zendbereik	m	10	10	10
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik ^{B)} en bij opslag	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Gebruiksfrequentiebereik	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Zendvermogen max.	mW	0,5	0,5	0,5

Industriële haakse accuschroevendraaier BT-ANGLEXACT	17	23	30
---	-----------	-----------	-----------

Beschermklasse	IP 20	IP 20	IP 20
----------------	-------	-------	-------

A) gemeten bij 20–25 °C met accu **2 607 335 685**.

B) beperkt vermogen bij temperaturen <0 °C

Ni-MH-accupack	9,6	12,0	14,4
-----------------------	------------	-------------	-------------

Productnummer	2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
---------------	----------------------	----------------------	----------------------

Aantal cellen	8	10	12
---------------	---	----	----

Accuspanning	V	9,6	12,0	14,4
--------------	---	-----	------	------

Capaciteit	Ah	2,6	2,6	2,6
------------	----	-----	-----	-----

Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80
--	----	------	------	------

Aanbevolen oplaadapparaten	AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV
----------------------------	------------	------------	------------

Haakse schroefkop	■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	● 1/4"	Snelspanhouder ● 1/4"
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------------------

Productnummer	0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	----	------	------	------	------	------

Rechte schroefkop	Snelspanhouder ● 1/4"
--------------------------	------------------------------

Productnummer	0 607 453 631
---------------	----------------------

Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20
--	----	------

Informatie over geluid en trillingen

Geluidsemissiewaarden bepaald conform **EN 62841-2-2**.

Het A-gewogen geluidsdrukkniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch **70 dB(A)**. Onzekerheid $K = 3$ dB. Het geluidsniveau bij het werken kan 80 dB(A) overschrijden.

Draag gehoorbescherming!

Totale trillingswaarden a_h (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald conform **EN 62841-2-2**: Schroeven: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau en de geluidsemissiewaarde zijn gemeten met een genormeerde meetmethode en kunnen worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken. Ze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillings- en geluidsemissie.

Het aangegeven trillingsniveau en de aangegeven geluidsemissiewaarde representeren de voornaamste toepassingen van het elektrische gereedschap. Wanneer het elektrische gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvolgende onderhoud, dan kunnen het trillingsniveau en de geluidsemissiewaarde afwijken. Dit kan de trillings- en geluidsemissie gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillings- en geluidsemissies moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt ge-

bruikt. Dit kan de trillings- en geluidsemissies gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen het effect van trillingen vast, zoals: onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereedschappen, warm houden van de handen, organisatie van het arbeidsproces.

Montage

Meegeleverd

De industriële accuschroevendraaiers worden zonder accupack geleverd, de industriële haakse accuschroevendraaiers zonder haakse schroefkop en zonder accupack.

Neem voor het kiezen van de geschikte accessoires contact op met uw dealer voor industrieel gereedschap van Bosch.

Gebruiks- en opslagomgeving



Het elektrische gereedschap is uitsluitend geschikt voor gebruik in een gesloten ruimte.

Voor een correcte werking moet de toegestane omgevingstemperatuur tussen -5 °C en $+50 \text{ °C}$ (23 °F en 122 °F) liggen, bij een toegestane relatieve luchtvochtigheid tussen 20 en 95 % vrij van bedauwing.

De accu moet bij een temperatuur tussen 0 °C (32 °F) en 45 °C (113 °F) worden bewaard om schade aan de accucellen te vermijden.

Montage van de haakse schroefkop

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Bij deze haakse industrie-accuschroevendraaiers moet eerst een passende haakse schroefkop (zie „Technische gegevens“, Pagina 82) gemonteerd worden.

- **Verzeker u ervan dat de draairichtingschakelaar in het midden staat (inschakelblokkering) of dat de accu uit het elektrische gereedschap werd verwijderd, voordat u een schroefkop monteert, verstelt of demonteert.**

Houd het elektrische gereedschap met de steeksleutel (6) op het sleutelvlak (5) van de haakse kopflens vast.

- **Zet het elektrische gereedschap nooit bij de behuizingsschalen vast.**

Zet de haakse schroefkop (3) in de gewenste positie op de flens en draai met de steeksleutel (4) op het sleutelvlak (16) de wartelmoer vast.

Houd daarbij het gereedschap met de steeksleutel (6) op de haakse kopflens tegen.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Deze industriële haakse accuschroevendraaiers kunnen alleen met de haakse schroefkop **0 607 451 618** worden gebruikt.

Ophangvoorziening

Met de ophangbeugel (8) kunt u het elektrische gereedschap aan een ophangvoorziening bevestigen.

Zet de ophangbeugel (8) op het elektrische gereedschap en laat deze in de sleuf (14) vastklikken.

- **Controleer regelmatig de toestand van de ophangbeugel en van de haken in de ophangvoorziening.**

Oplaadproces

Aanwijzing: Oplaadapparaten en accu's zijn niet bij de levering inbegrepen.

De afgebeelde netstekker kan afwijken van de stekker aan het elektrische gereedschap.

- **Let erop dat oplaadapparaat en accu geschikt zijn voor het elektriciteitsnet in uw land.**

Oplaadapparaat AL 2450 DV (zie afbeelding A)

Sluit het oplaadapparaat (21) met de netstekker (22) op de elektrische energievoorziening aan en steek de accu (18) in de juiste positie in de oplaadschacht van het oplaadapparaat.

- **Gebruik bij het plaatsen/verwijderen van de accu geen geweld.** Accu's met APT-insteekcontact (Akku Pack Top) zijn zodanig geconstrueerd dat deze alleen in de juiste positie in het elektrische gereedschap of in het oplaadapparaat kunnen worden geplaatst.

De groene LED-aanduiding (23) begint te knipperen. Hierdoor wordt aangegeven dat de laadstroom vloeit. Het opladen stopt automatisch, wanneer de accu helemaal is opgeladen. Als de groene LED-aanduiding niet meer knippert, maar gelijkmatig brandt, is het opladen beëindigd. Een geluidssig-

naal is gedurende ca. 2 seconden te horen en signaleert dat de accu volledig is opgeladen.

Permanent branden van de rode LED-aanduiding (24) signaleert opladen met gereduceerde laadstroom. Als de rode LED-aanduiding knippert, is opladen niet mogelijk.

Storingen – oorzaken en oplossingen

Oorzaak	Oplossing
LED-aanduidingen branden niet	
Netstekker van het oplaadapparaat is niet (of niet goed) ingestoken	Netstekker (volledig) in het stopcontact steken
Stopcontact, netsnoer of oplaadapparaat defect	Netspanning controleren, oplaadapparaat laten controleren door een erkend servicecentrum voor elektrisch gereedschap van Bosch

Opladen niet mogelijk

Accu temperatuur is niet in toegestane bereik	Accu temperatuur door afkoelen of verwarmen in het toegestane temperatuurbereik tussen 0 °C (32 °F) en 45 °C (113 °F) brengen
Accucontacten vuil	Accucontacten reinigen; bijv. door de accu herhaaldelijk te plaatsen en weg te nemen, evt. de accu vervangen
Accu defect	Accu vervangen
Accu niet (goed) ingestoken	Steek de accu (volledig) in de accuoplaadschacht

Aansluiting op de energievoorziening

Aanwijzing: Denk eraan dat bij levering geen accu in het elektrische gereedschap is geplaatst.

- **Bewaar accu's nooit in een accumachine.** Accu's blijven langer goed en kunnen beter worden opgeladen, wanneer ze apart worden bewaard. Laad een accu na langdurig bewaren vóór gebruik altijd volledig op.

Accu opladen

Laad de accu in een daarvoor geschikt oplaadapparaat op, voordat u de accu in het elektrische gereedschap plaatst. De nauwkeurige beschrijving van het opladen vindt u in de gebruiksaanwijzing van het oplaadapparaat en de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing (zie „Oplaadproces“, Pagina 86).

De accu is voorzien van een thermische beveiliging (NTC) die opladen alleen in het temperatuurbereik tussen 0 °C (+32 °F) en 45 °C (+113 °F) toelaat. Daardoor wordt een lange levensduur van de accu bereikt. Bij juist gebruik kan de accu tot 3000 keer opnieuw worden opgeladen.

Een nieuwe of lang niet gebruikte accu levert pas na ca. vijf oplaad- en ontladcycli zijn volledige capaciteit. Accu's moeten alleen worden bijgeladen, wanneer de LED-aanduiding „accu-oplaadtoestand“ van het elektrische gereedschap rood brandt.

Accu plaatsen of verwijderen

Duw de draairichtingschakelaar (13) naar de middelste stand. Dit blokkeert de aan/uit-schakelaar (12) in de stand „Uit“, waardoor het per ongeluk inschakelen van het elektrische gereedschap wordt verhinderd.

Schuif een opgeladen accu (18) in de handgreep van het elektrische gereedschap.

Let erop dat u de accu in de juiste positie in het gereedschap plaatst en dat de ontgrendelingstoetsen (17) merkbaar in de handgreep van het elektrische gereedschap vastklikken.

► **Gebruik bij het plaatsen/verwijderen van de accu geen geweld.** Accu's met APT-insteekcontact (Akku Pack Top) zijn zodanig geconstrueerd dat deze alleen in de juiste positie in het elektrische gereedschap of in het oplaadapparaat kunnen worden geplaatst.

Om de accu (18) te verwijderen, drukt u aan beide kanten op de ontgrendelingstoetsen (17) en trekt u de accu naar onder toe uit de handgreep.

Inzetgereedschap wisselen bij de schroefkop met snelspanhouder (zie afbeelding B)

► **Let er bij het bevestigen van een inzetgereedschap op dat het stevig op de gereedschapopname zit.** Wanneer het inzetgereedschap niet stevig met de gereedschapopname is verbonden, kan het weer losraken en niet meer onder controle worden gehouden.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

De serie BT-EXACT wordt met 1/4"-snelspanhouder (snelspanhouder \odot 1/4") geleverd.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Voor deze industriële haakse accuschroevendraaiers is een haakse schroefkop met 1/4"-snelspanhouder (productnummer **0 607 453 631**) verkrijgbaar.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Voor deze industriële haakse accuschroevendraaiers is een haakse schroefkop met 1/4"-snelspanhouder (productnummer **0 607 453 630**) verkrijgbaar.

Inzetgereedschap bevestigen

Trek de snelspanhouder (25) naar voren. Steek het inzetgereedschap (1) in de gereedschapopname (2) en laat de snelspanhouder weer los.

Gebruik uitsluitend inzetgereedschappen met de juiste bevestigingsschacht (1/4"-zeskant).

Probeer geen boren in deze snelspanhouder te bevestigen. Industriële (haakse) accuschroevendraaiers met uitschakelkoppeling zijn niet geschikt om te boren. De koppeling kan automatisch en zonder waarschuwing uitschakelen. Wanneer u na het uitschakelen van de koppeling verder boort, kan het elektrische gereedschap uit uw handen gerukt worden tot de uitschakelkoppeling opnieuw aanslaat.

Inzetgereedschap verwijderen

Trek de snelspanhouder (25) naar voren. Verwijder het inzetgereedschap (1) uit de gereedschapopname (2) en laat de snelspanhouder weer los.

Inzetgereedschap wisselen bij schroefkop met buitenvierkant

► **Let er bij het bevestigen van een inzetgereedschap op dat het stevig op de gereedschapopname zit.** Wanneer het inzetgereedschap niet stevig met de gereedschapopname is verbonden, kan het weer losraken en niet meer onder controle worden gehouden.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Voor deze industriële haakse accuschroevendraaiers zijn een haakse schroefkop met 1/4"-vierkant (productnummer **0 607 453 617**) en een haakse schroefkop met 3/8"-vierkant (productnummer **0 607 453 620**) verkrijgbaar.

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Voor deze industriële haakse accuschroevendraaiers is een haakse schroefkop met 3/8"-vierkant (productnummer **0 607 451 618**) verkrijgbaar.

Inzetgereedschap bevestigen

Duw de stift op het vierkant van de gereedschapopname (2) naar binnen, bijv. met behulp van een smalle schroevendraaier, en schuif het inzetgereedschap (1) over het vierkant. Let erop dat de stift in de uitsparing van het inzetgereedschap vastklikt.

Inzetgereedschap verwijderen

Duw de stift in de uitsparing van het inzetgereedschap (1) naar binnen en trek het inzetgereedschap van de gereedschapopname (2).

Inzetgereedschap wisselen bij de schroefkop met binnenzeskant (zie afbeelding C)

► **Let er bij het bevestigen van een inzetgereedschap op dat het stevig op de gereedschapopname zit.** Wanneer het inzetgereedschap niet stevig met de gereedschapopname is verbonden, kan het weer losraken en niet meer onder controle worden gehouden.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Voor deze industriële haakse accuschroevendraaiers is een haakse schroefkop met 1/4"-binnenzeskant (productnummer **0 607 453 618**) verkrijgbaar.

Inzetgereedschap bevestigen

Steek het inzetgereedschap (1) in het binnenzeskant van de gereedschapopname (2) tot dit merkbaar vastklikt.

Inzetgereedschap verwijderen

Trek het inzetgereedschap (1) van de gereedschapopname (2), indien nodig met behulp van een tang.

Gebruik



Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.

Draag altijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.

Ingebruikname

Wanneer u het elektrische gereedschap wilt starten, moet u eerst de draairichting met de draairichtingschakelaar **(13)** instellen:

het elektrische gereedschap start alleen, wanneer de draairichtingschakelaar **(13)** niet in het midden staat (inschakelblokkering).

Draairichting instellen (zie afbeelding D)

- **Bedien de draairichtingschakelaar (13) alleen als het elektrische gereedschap stilstaat.**

Rechtsdraaien: voor het indraaien van schroeven drukt u de draairichtingschakelaar **(13)** naar links tot tegen de aanslag door.

Linksdraaien: voor het losdraaien of uitdraaien van schroeven drukt u de draairichtingschakelaar **(13)** naar rechts tot aan de aanslag door.

Werklicht inschakelen

Met het werklicht **(20)** kan de schroefplek bij ongunstige lichtomstandigheden verlicht worden. U schakelt het werklicht **(20)** in door licht op de aan/uit-schakelaar **(12)** te drukken. Wanneer u de aan/uit-schakelaar verder indrukt, wordt het elektrische gereedschap ingeschakeld en blijft het werklicht branden.

- **Kijk niet recht in het werklicht, het kan u verblinden.**

In- en uitschakelen



De schroevendraaiers hebben een van het draaimoment afhankelijke **uitschakelkoppeling** die in het aangegeven bereik ingesteld kan worden. Deze spreekt aan, wanneer het ingestelde draaimoment is bereikt.

Aanwijzing: Wanneer u de schroevendraaier met een spanningsadapter gebruikt, moet u eerst de spanningsconstanthouder in gebruik nemen.

Voor het **inschakelen** van het elektrische gereedschap drukt u de aan/uit-schakelaar **(12)** tot tegen de aanslag.

Het elektrische gereedschap **schakelt automatisch uit**, zodra het ingestelde draaimoment bereikt is.

- **Bij voortijdig loslaten van de aan/uit-schakelaar (12) wordt het vooringestelde draaimoment niet bereikt.**

Aanwijzingen voor werkzaamheden

- **Het elektrische gereedschap is met een radio-interface uitgerust. Lokale gebruiksbependingen, bijv. in vliegtuigen of ziekenhuizen, moeten in acht genomen worden.**
- **Onderbreek de energietoevoer, voordat u instellingen bij de machine uitvoert, accessoires wisselt of het elektrische gereedschap weglegt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.
- **Plaats het elektrische gereedschap alleen uitgeschakeld op de moer/schroef.** Draaiende inzetgereedschappen kunnen wegglijden.

- **Neem vóór alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en vóór het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elektrische gereedschap.** Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

Draaimoment instellen (zie afbeeldingen E – G)

Het draaimoment is afhankelijk van de veervoorspanning van de uitschakelkoppeling. De uitschakelkoppeling wordt zowel bij het rechts- als linksdraaien geactiveerd bij het bereiken van het ingestelde draaimoment.

Gebruik voor het instellen van het individuele draaimoment uitsluitend het meegeleverde instelgereedschap **(26)**.

Schuif de schuif **(7)** op het elektrische gereedschap helemaal terug.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Steek een binnenzeskantsleutel **(27)** in het inzetgereedschap **(26)** en draai deze langzaam.

Zodra in de opening van de behuizing een kleine uitsparing (instelschijf **(28)**) in de koppeling te zien is, steekt u het instelgereedschap **(26)** in deze uitsparing en draait het.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Steek een binnenzeskantsleutel **(27)** in de gereedschapopname **(2)** en draai deze langzaam.

Zodra in de opening van de behuizing een kleine uitsparing (instelschijf **(28)**) in de koppeling te zien is, steekt u het instelgereedschap **(26)** in deze uitsparing en draait het.

Draaien naar rechts resulteert in een hoger draaimoment. Draaien naar links resulteert in een lager draaimoment.

Verwijder het instelgereedschap **(26)**. Schuif de schuif **(7)** weer naar voren om de koppeling tegen vervuiling te beschermen.

Aanwijzing: De noodzakelijke instelling is afhankelijk van het soort schroefverbinding en kan het best in een praktische proef bepaald worden. Controleer de proef-schroefverbinding met een draaimomentsleutel.

- **Stel het draaimoment alleen in het aangegeven capaciteitsbereik in, omdat anders de uitschakelkoppeling niet meer aanspreekt.**

LED-aanduiding



Aanduiding accu-oplaadtoestand

Als het opladen van de accu **(18)** noodzakelijk is, dan knippert de LED-aanduiding **(11)** groen en er is een geluidssignaal te horen. Er zijn dan nog maar 6 – 8 schroefverbindingen mogelijk.

Als de LED-aanduiding rood brandt, is de capaciteit niet meer voldoende voor een nieuwe schroefverbinding of is het elektrische gereedschap overbelast. Het elektrische gereedschap kan niet meer worden ingeschakeld. De inschakelblokkering blijft actief tot de accu uit het elektrische gereedschap is getrokken en er weer een opgeladen accu wordt geplaatst.

Wanneer u met een spanningsadapter werkt, geeft de rode LED-aanduiding **(11)** een overbelasting aan.

Als de LED-aanduiding **(11)** rood knippert, dan is het elektrische gereedschap oververhit en buiten werking. Wacht tot het knipperen na korte tijd automatisch ophoudt, voordat u het elektrische gereedschap opnieuw in gebruik neemt.

Een duidelijk kortere gebruiksduur van het elektrische gereedschap telkens na het opladen geeft aan dat de accu spoedig moet worden vervangen. Voer verbruikte accu's af volgens de wettelijke/specifiek in uw land geldende bepalingen.

Aanwijzing: Wanneer u in plaats van de accu **(18)** een spanningsadapter en de spanningsconstanhouder 4EXACT gebruikt, dan is de LED-aanduiding **(11)** zonder functie.



Aanduiding schroefverbindingen

Bij het bereiken van het vooringestelde draaimoment wordt de uitschakelkoppeling geactiveerd. De LED-aanduiding **(9)** brandt groen.

Als het vooringestelde draaimoment niet werd bereikt, dan licht de LED-aanduiding **(9)** rood op en er is een geluidssignaal te horen. De schroefverbinding moet nogmaals worden uitgevoerd.

Aanduiding Bluetooth®-verbinding

Druk op de aan/uit-schakelaar **(12)** om de Bluetooth®-verbinding te activeren. De rode LED-aanduiding **(10)** knippert zolang de schroevendraaier naar een verbinding zoekt.

Als de LED-aanduiding **(10)** permanent rood brandt, geeft dit aan dat de Bluetooth®-verbinding tot stand is gebracht. De schroevendraaier is echter nog geblokkeerd.

Als de schroevendraaier door het basisstation EXAConnect vrijgegeven wordt, gaat de LED-aanduiding **(10)** uit.

Als de LED-aanduiding **(10)** na het indrukken van de aan/uit-schakelaar slechts kort knippert en daarna uitgaat, dan is de energievoorziening van de schroevendraaier niet meer voldoende voor een verbinding.

Herhalingsbescherming

Als bij een schroefverbinding de uitschakelkoppeling werd geactiveerd, dan wordt de motor uitgeschakeld. Opnieuw inschakelen is pas na een pauze van 0,7 seconden mogelijk. Daardoor voorkomt u per ongeluk vaster aandraaien van reeds vastgedraaide schroefverbindingen.

Verstellen van de haakse schroefkop

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

U kunt de haakse schroefkop **(3)** in acht posities in totaal verstellen.

Houd het elektrische gereedschap met de steeksleutel **(6)** op het sleutelvlak **(5)** van de haakse kopflens vast.

- **Zet het elektrische gereedschap nooit bij de behuizingsschalen vast.**

Draai met de steeksleutel **(4)** op het sleutelvlak **(16)** de wartelmoer los. Verstel de haakse schroefkop **(3)** telkens 45° in de gewenste positie en draai met de steeksleutel **(4)** op het sleutelvlak **(16)** de wartelmoer weer vast.

Houd daarbij het gereedschap met de steeksleutel **(6)** op de haakse kopflens tegen.

LED-werklicht verstellen (zie afbeelding H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Duw de markeringsring **(19)** er met een dun schroevendraaierblad, een plamuurmes of iets dergelijks af. Schuif de borg-ring **(29)** met een borgringtang naar achter op de behuizingsschaal.

De beide schaalhelften van de LED-houder **(15)** die het LED-werklicht **(20)** omsluiten, kunnen nu in elke gewenste positie worden gezet. Let erop dat u het snoer van het LED-werklicht niet beschadigt en schuif dit zonder te knikken in de daarvoor bestemde holle ruimte **(30)** in de behuizingsschaal. Omsluit het LED-werklicht **(20)** weer met de beide behuizingsschalen van de LED-houder **(15)**.

Duw de borg-ring **(29)** en de markeringsring **(19)** weer terug in de oorspronkelijke positie.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

- **Neem vóór alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en vóór het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elektrische gereedschap.** Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.
- **Houd het elektrische gereedschap en de ventilatie-openingen altijd schoon om goed en veilig te werken.**

Smearing van het elektrische gereedschap



Smeermiddel:

Speciaal tandwielvet (225 ml)
Productnummer 3 605 430 009
Molykote vet
Motorolie SAE 10/SAE 20

- Reinig de aandrijving met een mild oplosmiddel na de eerste 150 gebruiksuren. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van het oplosmiddel m.b.t. gebruik en afvoer op. Smeer de aandrijving aansluitend met speciaal tandwielvet van Bosch. Herhaal de reiniging telkens na 300 gebruiksuren vanaf de eerste reiniging.
- Smeer de bewegende delen van de uitschakelkoppeling na 100.000 schroefverbindingen met enkele druppels motorolie SAE 10/SAE 20. Smeer de glijdende en rollende delen met Molykote vet. Controleer bij deze gelegenheid de koppeling op slijtage om er zeker van te zijn dat de herhaalbaarheid en nauwkeurigheid niet werden beïnvloed. Aansluitend moet het draaimoment van de koppeling opnieuw worden ingesteld.
- **Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerd geschoold personeel.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrische gereedschap behouden blijft.

Een erkende Bosch-klantenservice voert deze werkzaamheden snel en betrouwbaar uit.

- **Voer smeer- en reinigingsmiddelen op een voor het milieu verantwoorde wijze af. Neem de wettelijke voorschriften in acht.**

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviessteam helpt u graag bij vragen over onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 579 54 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

België

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Afvalverwijdering



Elektrische gereedschappen, accu's, accessoires en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze gerecycled worden.




Gooi elektrische gereedschappen, accu's en batterijen niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet meer bruikbare elektrische gereedschappen en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu's/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Accu's/batterijen:

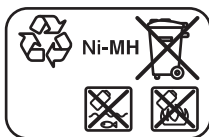

Ni-MH: nikkel-metaalhydride

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsanvisninger for el-værktøj



Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og spe-

cifikationer, som følger med el-værktøjet. I tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til senere brug.

Betegnelsen "el-værktøj" i advarselne refererer til dit (ledningsforbundne) el-værktøj tilsluttet lysnettet eller til batteridrevet (ledningsfrit) el-værktøj.

Sikkerhed på arbejdspladsen

- **Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst.** Rodede eller mørke områder kan medføre ulykker.
- **Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.** El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
- **Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når el-værktøjet er i brug.** Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

- **El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundet el-værktøj.** Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- **Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f. eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.** Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
- **El-værktøj må ikke udsættes for regn eller fugt.** Indtrængen af vand i el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød.
- **Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til. Du må aldrig bære el-værktøjet i ledningen, hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse.** Beskadigede eller udviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- **Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug.** Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- **Hvis det ikke kan undgås at bruge el-værktøjet i fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ.** Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.

Personlig sikkerhed

- **Det er vigtigt at være opmærksom og holde øje med, hvad man laver, og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke el-værktøj, hvis du er træt, har indtaget alkohol eller er påvirket af medikamenter eller euforiserende stoffer.** Få sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan føre til alvorlige personskader.

- ▶ **Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid beskyttelsesbriller.** Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks. støvmaske, skridsikert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
- ▶ **Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at el-værktøjet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen og/eller batteriet, løfter eller bærer det.** Undgå at bære el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
- ▶ **Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj eller skruenøgle, før el-værktøjet startes.** Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
- ▶ **Undgå en unormal legemsposition. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.** Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
- ▶ **Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår og tøj væk fra dele, der bevæger sig.** Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
- ▶ **Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt.** Brug af en støvopsugning kan reducere støvmængden og dermed den fare, der er forbundet med støv.
- ▶ **Selvom du kender værktøjet godt og er vant til at bruge det, skal du alligevel være opmærksom og overholde sikkerhedsanvisningerne.** Et øjeblik uopmærksomhed kan medføre alvorlige personskader.

Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj

- ▶ **Undgå overbelastning af el-værktøjet. Brug altid el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres.** Med det passende el-værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
- ▶ **Brug ikke el-værktøj, hvis afbryderen er defekt.** El-værktøj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og skal repareres.
- ▶ **Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteriet, hvis det kan tages af, før el-værktøjet justeres, før skift af tilbehørsdele og før el-værktøjet lægges til opbevaring.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
- ▶ **Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med el-værktøjet eller ikke har gennemlæst disse instrukser, benytte el-værktøjet.** El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
- ▶ **Vedligehold el-værktøj og tilbehørsdele. Kontroller, om bevægelige maskindele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at el-værktøjets funktion påvirkes. Få beska-**

digede dele repareret, inden el-værktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdt el-værktøj.

- ▶ **Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.** Omhyggeligt vedligeholdt skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
- ▶ **Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres.** Anvendelse af el-værktøjet til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan føre til farlige situationer.
- ▶ **Hold håndtag og gribeblader tørre, rene og fri for olie og smørefedt.** Hvis håndtag og gribeblader er glatte, kan værktøjet ikke håndteres og styres sikkert, hvis der sker noget uventet.

Omhyggelig omgang med og brug af akku-værktøj

- ▶ **Oplad kun batterier i ladeapparater, der er anbefalet af producenten.** Et ladeapparat, der er egnet til en bestemt type batterier, må ikke benyttes med andre batterier – brandfare.
- ▶ **Brug kun batterier, der er beregnet til el-værktøjet.** Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
- ▶ **Batterier, der ikke benyttes, må ikke komme i berøring med metaldele såsom kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne.** En kortslutning mellem batteri-kontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
- ▶ **Hvis batteriet anvendes forkert, kan der slippe væske ud af batteriet - undgå kontakt. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene.** Batterivæske kan give hudirritation eller forbrændinger.
- ▶ **Brug ikke batterier eller værktøj, som er beskadiget eller modificeret.** Beskadigede eller modificerede batterier kan reagere uforudsigeligt og forårsage brand, eksplosion eller fare for personskade.
- ▶ **Batterier eller værktøj må ikke udsættes for ild eller meget høje temperaturer.** Ild eller temperaturer over 130 °C kan medføre eksplosion.
- ▶ **Følg alle instruktioner for opladning. Batteriet må ikke oplades ved temperaturer uden for det område, der er angivet i instruktionerne.** Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden for det angivne område kan medføre skader på batteriet og forøge brandfaren.

Service

- ▶ **Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.** Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.
- ▶ **Beskadigede batterier må aldrig repareres.** Reparation af batterier må kun udføres af producenten eller autoriserede reparatører.

Sikkerhedshenvisninger til skruemaskine

- ▶ **Hold fast om el-værktøjets isolerede gribeblader, når du udfører arbejde, hvor befæstelseselementet kan komme i kontakt med skjulte kabler.** Hvis befæstelses-elementet kommer i kontakt med en "strømførende" ledning, kan blottede metaldele på el-værktøjet blive "strømførende", og der er risiko for elektrisk stød for brugeren.
- ▶ **Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til skjulte forsyningsledninger, eller kontakt det lokale forsyningselskab.** Kontakt med elektriske ledninger kan føre til brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en gasledning kan føre til eksplosion. Beskadigelse af en vandledning kan føre til materiel skade.
- ▶ **Hold godt fast om el-værktøjet.** Der kan opstå høje kortvarige reaktionsmomenter under spænding og løsning af skruer.
- ▶ **Fastgør emnet.** Et emne holdes bedre fast med spændeanordninger eller skruestik end med hånden.
- ▶ **Vent, til el-værktøjet står helt stille, før du lægger det fra dig.** Indsatsværktøjet kan sætte sig i klemme, hvilket kan medføre, at man taber kontrollen over el-værktøjet.
- ▶ **Beskadiges akkuen, eller bruges den forkert, kan der sive dampe ud. Akkuen kan antændes eller eksplo-dere.** Tilfør frisk luft, og søg læge, hvis du føler dig util-pas. Dampene kan irritere luftvejene.
- ▶ **Åbn ikke akkuen.** Fare for kortslutning.
- ▶ **Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som f.eks. søm eller skruetrækkere eller ydre kraftpåvirk-ning.** Der kan opstå indvendig kortslutning, så akkuen kan antændes, ryge, eksplodere eller overophedes.
- ▶ **Brug kun akkuen i producentens produkter.** Kun på denne måde beskyttes akkuen mod farlig overbelastning.



Beskyt akkuen mod varme (f.eks. også mod varige solstråler, brand, snavs, vand og fug-tighed). Der er risiko for eksplosion og kort-slutning.

- ▶ **Sluk straks for el-værktøjet, hvis indsatsværktøjet blokerer. Vær forberedt på store reaktionsmomenter, der forårsager et tilbageslag.** Indsatsværktøjet bloke-rer, hvis el-værktøjet overbelastes, eller hvis det sætter sig fast i emnet, der skal bearbejdes.

⚠ ADVARSEL Støv, der dannes ved smergling, savning, slibning, boring og lignen-de aktiviteter, kan virke kræftfremkaldende, foster-skadende eller mutagent. Dette støv indeholder f.eks. føl-gende stoffer:

Bly i blyholdig maling og lak, kiseljord i teglsten, cement og fra andet murerarbejde, arsen og kromat i kemisk behandlet træ. Risikoen for sygdom afhænger af, hvor ofte du udsættes for disse stoffer. For at begrænse faren bør du kun arbejde i godt ventilerede rum med det nødvendige beskyttelsesudstyr (f.eks. med specielt konstruerede åndedrætsværn, der også filtrerer de mindste støvpartikler fra).

- ▶ **Undgå en utilsigtet start. Sørg for, at tænd/sluk-kon-takten er slået fra, før du isætter en akku.** Hvis du bæ-rer el-værktøjet med din finger på tænd/sluk-kontakten

eller isætter en akku i det tændte el-værktøj, udsætter du dig for en ulykkesrisiko.

- ▶ **Brug kun fejlfri indsatsværktøjer, der ikke er slidt.** De-fekte indsatsværktøjer kan f.eks. knække og forårsage kvæstelser og materielle skader.
- ▶ **Sørg ved isætning af et indsatsværktøj for, at det sid-der fast på værktøjsholderen.** Hvis indsatsværktøjet ik-ke er fast forbundet med værktøjsholderen, kan det løsne sig igen og ikke længere kontrolleres.
- ▶ **Vær forsigtig ved iskruning af lange skruer, da de kan glide eller smutte, afhængigt af skrue-type og anvendt indsatsværktøj.** Det er ofte svært at kontrollere lange skurer, som kan glide/smutte ved iskruningen, hvorved du risikerer at komme til skade.
- ▶ **Vær opmærksom på den indstillede drejeretning, før du tænder el-værktøjet.** Hvis du f.eks. vil løsne en skrue, og drejeretningen er indstillet, så skruen i stedet skrues ind, kan dette forårsage en heftig og ukontrolleret be-vægelse af el-værktøjet.
- ▶ **Brug ikke el-værktøjet som boremaskine.** El-værktøj med frakoblingsanordning er ikke egnet til boring. Kob-lingen kan slå fra automatisk og uden advarsel.
- ▶ **Forsigtig! Ved anvendelse af el-værktøjet med Bluetooth® kan der opstå fejl i andre enheder og an-læg, fly og medicinsk udstyr (f.eks. pacemakere, hør-reapparater. Samtidig kan det ikke fuldstændig ude-lukkes, at der kan ske skade på mennesker og dyr i nærheden. Brug ikke el-værktøjet med Bluetooth® i nærheden af medicinsk udstyr, tankstationer, kemi-ske anlæg, områder med eksplosionsfare og i spræng-ningsområder. Brug ikke el-værktøjet med Bluetooth® i fly. Undgå at bruge værktøjet i umiddelbar nærhed af kroppen i længere tid ad gangen.**

Bluetooth®-mærket og symbolerne (logoerne) er registre-rede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Enhver brug af disse mærker/symboler, som Robert Bosch Po-wer Tools GmbH foretager, sker per licens.

Produkt- og ydelsesbeskrivelse



Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisn-ger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og an-visningerne ikke, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Vær opmærksom på alle illustrationer i den forreste del af betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

Skruesystemet BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT og EXACConnect er beregnet til iskruning og løsnelse af skruer samt tilspæn-ding og løsnelse af møtrikker i det angivne dimensions- og ydelsesområde. Det er ikke beregnet til dokumentation af en skrueforbindelses moment eller drejningsvinkel.

Skruesystemet muliggør trådløs dataoverførsel af skruesig-naler med Bluetooth® wireless technology. Der sendes i or-den- og ikke i orden-signaler (forskruining i orden/ikke i or-den) fra de industrielle akku-skruemaskiner i serien BT-EXA-

CT og BT-ANGLEEXACT til basisstationen EXACConnect. Uden basisstationen EXACConnect er det ikke muligt at tage skruemaskiner fra serien BT-EXACT og BT-ANGLEEXACT i brug. Skruemaskinerne er låst ved levering og kan kun frigives af basisstationen EXACConnect.

Læs og følg betjeningsvejledningen til basisstationen EXACConnect. Tag først basisstationen EXACConnect i brug.

Illustrerede komponenter





Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiden.

- (1) Indsatsværktøj (f.eks. skruindsats)
- (2) Værktøjsholder
- (3) Vinkelskruehoved
- (4) Gaffelnøgle nøglevidde 27 mm
- (5) Nøgleflade på vinkelhovedflange
- (6) Gaffelnøgle nøglevidde 22 mm
- (7) Skyder til forvalg af drejningsmoment
- (8) Ophængsbøjle
- (9) LED-visning forskruninger
- (10) Kontrollampe Bluetooth®
- (11) Kontrollampe akku-ladetilstand
- (12) Tænd/sluk-knap

- (13) Retningsomskifter
- (14) Fastgørelsesslidser til ophængsbøjle
- (15) LED-holder
- (16) Nøgleflade på omløbermøtrik
- (17) Akku-oplåsingsknap
- (18) Akku med APT-stikkontakt
- (19) Markeringsring
- (20) Arbejdslys
- (21) Ladeaggregat
- (22) Netstik
- (23) Grøn LED-lampe på ladeaggregatet
- (24) Rød LED-lampe på ladeaggregatet
- (25) Hurtigskiftepatron
- (26) Indstillingsværktøj
- (27) Unbrakonøgle
- (28) Indstillingskive
- (29) Fjederring
- (30) Hulrum i husskålen
- (31) Håndgreb (isoleret grebsflade)

Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejledningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.




Tekniske data

Industriel akku-skruemaskine BT-EXACT		2	4	6	7
Varenummer		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Indstillingsområde for drejningsmoment	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Omdrejningstal, ubelastet n_0	min ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Nominel spænding	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Omløbsretning					
Værktøjsholder		SWF \varnothing 1/4"	SWF \varnothing 1/4"	SWF \varnothing 1/4"	SWF \varnothing 1/4"
Datainterface (trådløst)		Bluetooth® Wireless Technology klasse 2 (specifikation 1.2)			
Maksimal overførselsrækkevidde	m	10	10	10	10
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift ^{B)} og ved opbevaring	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Driftsfrekvensområde	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Sendeeffekt maks.	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Kapslingsklasse		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) målt ved 20–25 °C med akku **2 607 335 681**.




B) begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C

Industriel akku-skruemaskine BT-EXACT		8	9	12
Varenummer		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441

Industriel akku-skruemaskine BT-EXACT		8	9	12
Indstillingsområde for drejningsmoment	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Omdrejningstal, ubelastet n_0	min ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Nominal spænding	V	12	9,6	12
Omløbsretning				
Værktøjsholder		SWF \circ 1/4"	SWF \circ 1/4"	SWF \circ 1/4"
Datainterface (trådløst)		Bluetooth® Wireless Technology klasse 2 (specifikation 1.2)		
Maksimal overførselsrækkevidde	m	10	10	10
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,90	0,80	0,90
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift ^{C)} og ved opbevaring	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Driftsfrekvensområde	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Sendeeffekt maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Kapslingsklasse		IP 20	IP 20	IP 20

A) målt ved 20–25 °C med akku **2 607 335 683**.B) målt ved 20–25 °C med akku **2 607 335 681**.




C) begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C

Industriel akku-vinkelskruemaskine BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Varenummer		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Indstillingsområde for drejningsmoment	Nm	0,7–2	0,7–3	1,5–6
Omdrejningstal, ubelastet n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Nominal spænding	V	9,6	9,6	9,6
Omløbsretning				
Værktøjsholder		SWF \circ 1/4"	SWF \circ 1/4"	SWF \circ 1/4"
Vinkelskruehoved (bestilles separat)		■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Skruehoved (bestilles separat)		SWF \circ 1/4"	SWF \circ 1/4"	SWF \circ 1/4"
Datainterface (trådløst)		Bluetooth® Wireless Technology klasse 2 (specifikation 1.2)		
Maksimal overførselsrækkevidde	m	10	10	10
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift ^{B)} og ved opbevaring	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Driftsfrekvensområde	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Sendeeffekt maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Kapslingsklasse		IP 20	IP 20	IP 20

A) målt ved 20–25 °C med akku **2 607 335 681**.




B) begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C

Industriel akku-vinkelskruemaskine BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Varenummer		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Indstillingsområde for drejningsmoment	Nm	2–7	1,5–8	2–15

Industriel akku-vinkelskruemaskine BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Omdrejningstal, ubelastet n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Nominal spænding	V	9,6	9,6	9,6
Omløbsretning				
Værktøjsholder Vinkelskruehoved (bestilles separat)		SWF \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	SWF \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	SWF \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Datainterface (trådløst)		Bluetooth® Wireless Technology klasse 2 (specifikation 1.2)		
Maksimal overførselsrækkevidde	m	10	10	10
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift ^{B)} og ved opbevaring	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Driftsfrekvensområde	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Sendeeffekt maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Kapslingsklasse		IP 20	IP 20	IP 20

A) målt ved 20-25 °C med akku **2 607 335 681**.

B) begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C

Industriel akku-vinkelskruemaskine BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Varenummer		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Indstillingsområde for drejningsmoment	Nm	6-17 hård skrueopgave 5-13 blød skrueopgave	7-23	8-30
Omdrejningstal, ubelastet n_0	min ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Nominal spænding	V	14,4	14,4	14,4
Omløbsretning				
Værktøjsholder Vinkelskruehoved (bestilles separat)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Datainterface (trådløst)		Bluetooth® Wireless Technology klasse 2 (specifikation 1.2)		
Maksimal overførselsrækkevidde	m	10	10	10
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift ^{B)} og ved opbevaring	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Driftsfrekvensområde	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Sendeeffekt maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Kapslingsklasse		IP 20	IP 20	IP 20

A) målt ved 20-25 °C med akku **2 607 335 685**.

B) begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C

Ni-MH-akku-pack		9,6	12,0	14,4
Varenummer		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Antal celler		8	10	12

Ni-MH-akku-pack		9,6	12,0	14,4
Akku-spænding	V	9,6	12,0	14,4
Kapacitet	Ah	2,6	2,6	2,6
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80
anbefalede ladere		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Vinkelskruehoved		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	● 1/4"	SWF ● 1/4"
Varenummer		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Lige skruehoved		SWF ● 1/4"
Varenummer		0 607 453 631
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20

Støj-/vibrationsinformation

Støjemissionsværdier fundet iht. **EN 62841-2-2**.

El-værktøjets A-vægtede lydtryksniveau er typisk **70 dB(A)**. Usikkerhed K = 3 dB. Støjniveauet ved arbejde kan overskride **80 dB(A)**.

Brug høreværn!

Vibrationer samlet værdi a_h (vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K fundet iht. **EN 62841-2-2**: Skruining: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5 m/s²**.

Det svingningsniveau og støjemissionsniveau, der fremgår af anvisningerne, er målt iht. en standardiseret måleværdi og kan anvendes til sammenligning af el-værktøj med hinanden. De er også egnet til en foreløbig vurdering af svingnings- og støjemissionen.

Det angivne svingnings- og støjemissionsniveau repræsenterer de væsentlige anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes til andre formål, med afvigende indsatsværktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan svingnings- og støjemissionsniveauet afvige. Dette kan føre til en betydelig forøgelse af svingnings- og støjemissionen i hele arbejdsrummet.

Til en nøjagtig vurdering af svingnings- og støjemissionen bør der også tages højde for de tider, i hvilke værktøjet er slukket eller godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan føre til en betydelig reduktion af svingnings- og støjemissionsniveauet i hele arbejdsrummet.

Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme, organisation af arbejdsforløb.

Montering

Leveringsomfang

Industriell akku-bore-/skruemaskine leveres uden akku. Industriell akku-vinkelskruemaskine leveres uden vinkelskruehoved og uden akku.

For valg af egnet tilbehør bedes du kontakte din forhandler af Bosch industriværktøj.

Drifts- og opbevaringsforhold



El-værktøjet må udelukkende bruges på et lukket anvendelsessted.

Til en fejlfri brug af apparatet skal den tilladte omgivelsestemperatur ligge mellem -5 °C og $+50 \text{ °C}$ (23 °F og 122 °F), ved en tilladt relativ luftfugtighed på mellem 20 og 95 % fri for tildugning.

Akkuen skal opbevares ved en temperatur mellem 0 °C (32 °F) og 45 °C (113 °F) for at undgå skader på akkucellerne.

Montering af vinkelskruehoved

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Ved disse industrielle akku-vinkelskruemaskiner skal der først monteres et passende vinkelskruehoved (se "Tekniske data", Side 93).

- **Sørg for, at retningsomskifteren står i midten (kontaktpærre) eller at akkuen er blevet fjernet fra el-værktøjet, før du monterer, indstiller eller demonterer et skruehoved.**

Hold el-værktøjet fast med gaffelnøglen (6) på vinkelhovedflangens nøgleflade (5).

- **Fastspænd aldrig el-værktøjet på husskålene.**

Sæt vinkelskruehovedet (3) i den ønskede position på flangen, og skru omløbermøtrikken fast med gaffelnøglen (4) på nøglefladen (16).

Hold samtidig kontra med gaffelnøglen (6) på vinkelhovedflangen.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Disse industrielle akku-vinkelskruemaskiner kan kun drives med vinkelskruehoved **0 607 451 618**.

Ophængningsanordning

Med ophængningsbøjlen (8) kan du fastgøre el-værktøjet på en ophængningsanordning.

Sæt ophængningsbøjlen (8) på el-værktøjet, og lad den gå i indgreb i slidserne (14).

- **Kontrollér regelmæssigt, at ophængningsbøjlen og krogene i ophængningsanordningen er i en forsvarlig tilstand.**

Opladning

Bemærk: Ladeaggregater og akkuer følger ikke med leveringen.

Det illustrerede netstik kan være et andet end det på dit el-værktøj.

- **Sørg for, at ladeaggregat og akku er egnet til det strømnet, der findes i dit land.**

Ladeaggregat AL 2450 DV (se billede A)

Forbind ladeaggregatet (21) vha. netstikket (22) til den elektriske energiforsyning, og sæt akkuen (18) i den rigtige position i ladeaggregatets ladeskakt.

- **Isæt/udtag akkuen uden brug af vold.** Akkuer med APT-stikkontakt (Akku Pack Top) er konstrueret på en sådan måde, at de kun kan sættes i el-værktøjet eller ladeaggregatet i den rigtige position.

Den grønne kontrollampe (23) begynder at blinke. Det betyder, at ladestrømmen løber. Opladningen stopper automatisk, når akkuen er helt opladet. Når den grønne kontrollampe holder op med at blinke og lyser jævnt, er opladningen færdig. Et akustisk signal høres i ca. 2 sekunder, hvilket betyder, at akkuen er helt opladet.

Lyser den røde kontrollampe hele tiden (24), oplades der med reduceret ladestrøm. Blinker den røde kontrollampe, er opladning ikke mulig.

Fejl – årsager og afhjælpning

Årsag	Afhjælpning
Kontrollamper lyser ikke	
Laderens netstik ikke (korrekt) isat	Isæt netstik (helt) i stikkontakten
Stikkontakt, netkabel eller lader defekt	Kontrollér netspændingen, og få evt. laderen kontrolleret af en autoriseret kundeservice for Bosch el-værktøj

Opladning ikke mulig

Akku-temperatur er ikke i det tilladte område	Påvirk akku-temperaturen ved afkøling eller opvarmning, så den befinder sig i det tilladte temperaturområde mellem 0 °C (32 °F) og 45 °C (113 °F)
Akkukontakter snavsede	Rengør akkukontakter, f.eks. ved isætning/udtagning af akkuen flere gange, udskift evt. akku
Akku defekt	Udskift akku
Akkuen er ikke sat (rigtigt) i	Sæt akkuen (helt) ind i akkuladeskakten

Tilslutning til energiforsyningen

Henvisning: Bemærk, at der ikke er sat noget akku i el-værktøjet ved levering.

- **Opbevar aldrig akkuer i et akku-værktøj.** Akkuer holder længere og er nemmere at lade, hvis de opbevares separat. Husk at lade akkuen helt, før den tages i brug efter længere tids opbevaring.

Opladning af akku

Lad akkuen med et egnet ladeaggregat, før den sættes ind i el-værktøjet. Den nøjagtige beskrivelse af opladningen fremgår af ladeaggregatets betjeningsvejledning og henvisningerne i nærværende vejledning (se "Opladning", Side 97).

Akkuen er udstyret med en NTC-temperaturovervågning, der kun tillader en opladning i temperaturområdet mellem 0 °C (+32 °F) og 45 °C (+113 °F). Derved opnås en høj levetid for akkuen. Ved rigtig brug kan akkuen genoplades op til 3000 gange.

En ny akku eller en akku, der ikke har været brugt i længere tid, yder først fuld kapacitet efter ca. 5 opladninger og afladninger. Akkuer bør kun genoplades, når kontrollampen "Akku-ladetilstand" på el-værktøjet lyser rødt.

Isætning og udtagning af akku

Tryk retningsomskifteren (13) i den midterste position. Dette spærrer tænd/sluk-kontakten (12) i positionen "Fra", hvorved utilsigtet tænding af el-værktøjet forhindres. Skub en opladet akku (18) ind i el-værktøjets greb.

Sørg for, at akkuen placeres i den rigtige position og at udløserknapperne (17) falder mærkbart på plads i el-værktøjets greb.

- **Isæt/udtag akkuen uden brug af vold.** Akkuer med APT-stikkontakt (Akku Pack Top) er konstrueret på en sådan måde, at de kun kan sættes i el-værktøjet eller ladeaggregatet i den rigtige position.

Akkuen (18) tages ud ved at trykke på begge sider af udløserknapperne (17) og trække akkuen ud af grebet forned.

Værktøjsskift ved skruenhoved med hurtigskiftepatron (se billede B)

- **Sørg ved isætning af et indsatsværktøj for, at det sidder fast på værktøjsholderen.** Hvis indsatsværktøjet ikke er fast forbundet med værktøjsholderen, kan det løsne sig igen og ikke længere kontrolleres.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Serien BT-EXACT leveres med 1/4"-hurtigskiftepatron (SWF \odot 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Til disse industrielle akku-vinkelskruemaskiner fås et vinkel-skruehoved med 1/4"-hurtigskiftepatron (varenummer **0 607 453 631**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Til disse industrielle akku-vinkelskruemaskiner fås et vinkel-skruehoved med 1/4"-hurtigskiftepatron (varenummer **0 607 453 630**).

Isætning af indsatsværktøj

Træk hurtigskiftepatronen (25) fremad. Sæt indsatsværktøjet (1) ind i værktøjsholderen (2), og slip hurtigskiftepatronen igen.

Brug kun indsatsværktøjer med passende indstiksende (1/4"-sekskant).

Forsøg ikke at indsætte bor i denne hurtigskiftepatron. Industrielle akku-vinkelskruemaskiner og industrielle akku-skruemaskiner med frakoblingsanordning er ikke egnet til boring. Koblingen kan slå fra automatisk og uden advarsel. Hvis du fortsætter med at bore, efter at koblingen har slået fra, kan du miste grebet om el-værktøjet, indtil frakoblingsanordningen aktiveres igen.

Udtagning af indsatsværktøj

Træk hurtigskiftepatronen (25) fremad. Tag indsatsværktøjet (1) ud af værktøjsholderen (2), og slip hurtigskiftepatronen igen.

Værktøjsskift ved skruehoved med udvendig firkant

- **Sørg ved isætning af et indsatsværktøj for, at det sidder fast på værktøjsholderen.** Hvis indsatsværktøjet ikke er fast forbundet med værktøjsholderen, kan det løsne sig igen og ikke længere kontrolleres.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Til disse industrielle akku-vinkelskruemaskiner fås et vinkelskruehoved med 1/4"-firkant (varenummer **0 607 453 617**) samt et vinkelskruehoved med 3/8"-firkant (varenummer **0 607 453 620**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Til disse industrielle akku-vinkelskruemaskiner fås et vinkelskruehoved med 3/8"-firkant (varenummer **0 607 451 618**).

Isætning af indsatsværktøj

Tryk stiften på værktøjsholderens (2) firkant indad, f.eks. ved hjælp af en smal skruetrækker, og skub indsatsværktøjet (1) over firkanten. Sørg for, at stiften går i indgreb i indsatsværktøjets udsparring.

Udtagning af indsatsværktøj

Tryk stiften i indsatsværktøjets (1) udsparring indad, og træk indsatsværktøjet af værktøjsholderen (2).

Værktøjsskift ved skruehoved med indvendig sekskant (se billede C)

- **Sørg ved isætning af et indsatsværktøj for, at det sidder fast på værktøjsholderen.** Hvis indsatsværktøjet ikke er fast forbundet med værktøjsholderen, kan det løsne sig igen og ikke længere kontrolleres.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Til disse industrielle akku-vinkelskruemaskiner fås et vinkelskruehoved med 1/4"-indvendig sekskant (varenummer **0 607 453 618**).

Isætning af indsatsværktøj

Stik indsatsværktøjet (1) ind i værktøjsholderens (2) indvendige sekskant, til det går mærkbart i indgreb.

Udtagning af indsatsværktøj

Træk indsatsværktøjet (1) af værktøjsholderen (2), om nødvendigt ved hjælp af en tang.

Brug



Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid beskyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.

lbrugtagning

Når du vil starte el-værktøjet, bør du først indstille drejeretningen med retningsomskifteren (13): El-værktøjet starter kun, når retningsomskifteren (13) ikke står i midten (kontaktpærre).

Indstilling af drejeretning (se billede D)

- **Aktiver kun retningsomskifteren (13), når el-værktøjet er standset helt.**

Højreløb: Ved boring og iskrurning af skruer skal du skubbe retningsomskifteren (13) mod venstre til anslaget.

Venstreløb: Ved løsnelse eller udskrurning af skruer skal du skubbe retningsomskifteren (13) mod højre til anslaget.

Tænding af arbejdslys

Med arbejdslyset (20) er det muligt at oplyse skruestedet ved dårlige lysforhold. Du tænder arbejdslyset (20) ved at trykke let på tænd/sluk-knappen (12). Hvis du trykker hårdere på tænd/sluk-knappen, tændes el-værktøjet, og arbejdslyset lyser fortsat.

- **Se ikke direkte ind i arbejdslyset, det kan blænde dig.**

Tænd/sluk



Skruemaskinerne har en momentafhængig **frakoblingsanordning**, som kan indstilles i det angivne område. Den aktiveres, når det indstillede drejningsmoment er nået.

Bemærk: Drives skruemaskinen med en spændingsadapter, skal du først tage spændingsstabilisatoren i brug.

For at **tænde** el-værktøjet skal du trykke tænd/sluk-kontakten (12) indtil anslaget.

El-værktøjet **slukkes automatisk**, så snart det indstillede drejningsmoment er nået.

- **Hvis tænd/sluk-kontakten (12) slippes for tidligt, når det forindstillede drejningsmoment ikke.**

Arbejdsvejledning

- **El-værktøjet er udstyret med et trådløst interface. Der kan være lokale driftsbegrænsninger i f.eks. fly eller på sygehuse.**

- ▶ **Afbryd energiforsyningen, før der foretages indstillinger på værktøjet, før tilbehørsdele skiftes eller før el-værktøjet lægges til side.** Denne sikkerhedsforanstaltning forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
- ▶ **Sæt kun el-værktøjet på møtrikken/skruen i slukket tilstand.** Roterende indsatsværktøjer kan skride.
- ▶ **Tag altid akkuen ud af el-værktøjet, før der arbejdes på el-værktøjet (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift osv.) samt før det transporteres og lægges til opbevaring.** Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er forbundet med kvæstelsesfare.

Indstilling af drejningsmoment (se billeder E – G)

Drejningsmomentet afhænger af frakoblingsanordningens fjederforspænding. Frakoblingsanordningen udløses både ved højre- og venstreløb, når det indstillede drejningsmoment er nået.

Brug kun det medfølgende indstillingsværktøj (26) til at indstille det individuelle drejningsmoment. Skub skyderen (7) på el-værktøjet helt tilbage.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Stik en unbrakonøgle (27) ind i indsatsværktøjet (26), og drej den langsomt.

Så snart der i husets åbning kan ses en lille udbøjning (indstillingsskive (28)) i koblingen, skal du stikke indstillingsværktøjet (26) ind i denne udbøjning og dreje det.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Stik en unbrakonøgle (27) ind i værktøjsholderen (2), og drej den langsomt.

Så snart der i husets åbning kan ses en lille udbøjning (indstillingsskive (28)) i koblingen, skal du stikke indstillingsværktøjet (26) ind i denne udbøjning og dreje det.

Drejning med uret medfører et højere drejningsmoment, og drejning mod uret medfører et lavere drejningsmoment.

Tag indstillingsværktøjet (26) ud. Skub skyderen (7) fremad igen for at beskytte koblingen mod tilsmudsning.

Bemærk: Den nødvendige indstilling afhænger af skrueforbindelsens type og kan bedst bestemmes i et praktisk forsøg. Kontrollér en prøveskrueforbindelse med en momentnøgle.

- ▶ **Indstil kun drejningsmomentet i det angivne ydelsesområde, da frakoblingsanordningen ellers ikke længere aktiveres.**

Kontrollampe



Kontrollampe akku-ladetilstand

Hvis det er nødvendigt at oplade akkuen (18), blinker kontrollampen (11) grønt, og der høres et akustisk signal. I dette tilfælde er kun 6 – 8 skrueforbindelser mulige.

Lysér kontrollampen rødt, er akkuen for svag til at klare flere skrueforbindelser, eller el-værktøjet er overbelastet. El-værktøjet kan ikke tændes mere. Kontaktpærren forbliver aktiv, til akkuen trækkes ud af el-værktøjet og en ladet akku sættes i igen.

Arbejder du med en spændingsadapter, viser den røde kontrollampe (11) en overbelastning.

Blinker kontrollampen (11) rødt, er el-værktøjet overopheatet og ude af drift. Vent, til blinklyset automatisk stopper efter kort tid, før du igen tager el-værktøjet i brug.

Når driftstiden pr. opladning forkortes væsentligt, er det tegn på, at akkuen snart skal skiftes. Bortskaf gamle akkuer iht. gældende love og bestemmelser i brugslandet.

Bemærk: Hvis du i stedet for akkuen (18) bruger en spændingsadapter og spændingsstabilisatoren 4EXACT, er kontrollampen (11) uden funktion.



Visning skrueforbindelser

Når det forindstillede drejningsmoment er nået, udløses frakoblingsanordningen. Kontrollampen (9) lyser grønt.

Hvis det forindstillede drejningsmoment ikke er nået, begynder kontrollampen (9) at lyse rødt, og der høres et akustisk signal. Forskrningen skal udføres en gang til.

Visning af Bluetooth®-forbindelse

Tryk på tænd/sluk-kontakten (12) for at aktivere Bluetooth®-forbindelsen. Den røde kontrollampe (10) blinker, så længe skruemaskinen søger efter en forbindelse.

En konstant rødt lysende kontrollampe (10) angiver, at Bluetooth®-forbindelsen er oprettet. Skruemaskinen er imidlertid stadig låst.

Når skruemaskinen frigives af basisstationen EXAConnect, slukkes kontrollampen (10).

Hvis kontrollampen (10) kun blinker kortvarigt efter tryk på tænd/sluk-kontakten og derefter slukkes helt, er skruemaskinens energiforsyning ikke mere tilstrækkelig til en forbindelse.

Gentagelsesbeskyttelse

Når frakoblingsanordningen udløses ved en forskrning, udkobles motoren. En genindkobling er først mulig efter 0,7 sekunders pause. Derved undgår du en utilsigtet efterspænding af forskrninger, der allerede er tilspændt.

Indstilling af vinkelskruehoved

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Du kan indstille vinkelskruehovedet (3) i otte positioner.

Hold el-værktøjet fast med gaffelnøglen (6) på vinkelhovedflangens nøgleflade (5).

- ▶ **Fastspænd aldrig el-værktøjet på husskålene.**

Løsn omløbermøtrikken med gaffelnøglen (4) på nøglefladen (16). Indstil vinkelskruehovedet (3) i trin på 45° til den ønskede position, og skru omløbermøtrikken fast igen med gaffelnøglen (4) på nøglefladen (16).

Hold samtidig kontra med gaffelnøglen (6) på vinkelhovedflangen.

Indstilling af kontrollampe (se billede H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Tryk markeringsringen (19) af med en tynd skruetrækkerklinge, en spatel eller lignende. Skub fjederringen (29) tilbage på husskålen med en fjederringstang.

LED-holderens to halvdele (15), der beskytter LED-arbejdslyset (20), kan nu indstilles i enhver ønsket position. Sørg for, at ledningen på LED-arbejdslyset ikke beskadiges; skub

det uden at udsætte det for knæk ind i det dertil indrettede hulrum (30) i huset. Beskyt LED-arbejdslyset (20) igen med LED-holderens to halvdele (15).

Tryk fjederringen (29) og markeringsringen (19) tilbage til den oprindelige position.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengøring

- ▶ **Tag altid akkuen ud af el-værktøjet, før der arbejdes på el-værktøjet (f.eks. vedligeholdelse, værktøjskift osv.) samt før det transporteres og lægges til opbevaring.** Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er forbundet med kvæstelsesfare.
- ▶ **El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåbninger skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.**

Smøring af el-værktøj



Smøremiddel:

Special gearfedt (225 ml)
Varenummer 3 605 430 009
Molykotefedt
Motorolie SAE 10/SAE 20

- Rengør gearet med et mildt opløsningsmiddel efter de første 150 driftstimer. Følg opløsningsmiddelproducentens anvisninger vedrørende brug og bortskaffelse. Smør derefter gearet med "Bosch-Spezial-Getriebefett" (gearfedt). Gentag rengøringen for hver 300 driftstimer efter den første rengøring.
- Smør frakoblingsanordningens bevægelige dele med nogle dråber motorolie SAE 10/SAE 20 efter 100000 forskruinger. Smør de glidende og rullende dele med molykotefedt. Kontrollér ved samme lejlighed koblingen for slitage for at sikre, at repeterbarheden og nøjagtigheden ikke påvirkes. Derefter skal koblingens drejningsmoment indstilles på ny.
- ▶ **Lad kun kvalificeret fagpersonale udføre vedligeholdelses- og reparationsarbejde.** Dermed sikres størst mulig sikkerhed i forbindelse med el-værktøjet.

Dette arbejde gennemføres hurtigt og pålideligt af en autoriseret Bosch-kundeservice.

- ▶ **Bortskaf smøre- og rengøringsmidlerne på en miljø-mæssigt forsvarlig måde. Vær opmærksom på lovens bestemmelser.**

Kundeservice og anvendelsesrådgivning

Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosionstegninger og oplysninger om reservedele finder du også på: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesrådgivningsteamet hjælper dig gerne, hvis du har spørgsmål til produkter og tilbehørsdele. Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller oprettes en reparations ordre.

Tlf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse



El-værktøj, akku, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.




Smid ikke el-værktøj og akkuer/batterier ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:

Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal kasseret el-værktøj og iht. det europæiske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Akkuer/batterier:

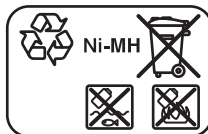

Ni-MH: Nikkel-metalhydrid

Svensk

Säkerhetsanvisningar

Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg

⚠ VARNING

Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner och specifikationer

som tillhandahålls med detta elverktyg. Fel som uppstår till följd av att instruktionerna nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.

Begreppet Elverktyg hänför sig till nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlösa).

Arbetsplats säkerhet

- ▶ **Håll ditt arbetsområde rent och väl upplyst.** Ostädade och mörka areor ökar olycksrisken.
- ▶ **Använd inte elverktyget i explosionsfarliga omgivningar när det t.ex. finns brännbara vätskor, gaser eller damm.** Elverktygen alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.

- ▶ **Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga personer på betryggande avstånd.** Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.

Elektrisk säkerhet

- ▶ **Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget. Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg.** Oförändrade stickproppar och passande vägguttag reducerar risken för elstöt.
- ▶ **Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp.** Det finns en större risk för elstöt om din kropp är jordad.
- ▶ **Skydda elverktyg mot regn och väta.** Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
- ▶ **Missbruka inte nätsladden. Använd inte nätsladden för att bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att dra stickproppen ur vägguttaget.** Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elstöt.
- ▶ **När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd endast förlängningssladdar som är avsedda för utomhusbruk.** Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk används minskar risken för elstöt.
- ▶ **Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att undvika att elverktyget används i fuktig miljö.** Felströmsskyddet minskar risken för elstöt.

Personsäkerhet

- ▶ **Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd inte ett elverktyg när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner.** Under användning av elverktyg kan även en kort uppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
- ▶ **Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon.** Användning av personlig skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd, som är anpassade för användningsområdet, reducerar risken för kroppsskada.
- ▶ **Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter stickproppen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar upp eller bär elverktyget.** Om du bär elverktyget med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.
- ▶ **Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du startar elverktyget.** Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada.
- ▶ **Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du alltid står stadigt och håller balansen.** I detta fall kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
- ▶ **Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret och kläderna borta från rörliga delar.** Löst hängande kläder, långt hår och smycken kan dras in av roterande delar.

- ▶ **När elverktyg används med dammsugnings- och uppsamlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade och används på korrekt sätt.** Användning av dammsugning minskar de risker damm orsakar.
- ▶ **Låt inte vanan att ofta använda verktygen göra att du blir slarvig och ignorerar verktygets säkerhetsprinciper.** En vårdslös åtgärd kan leda till allvarlig personskada inom bråkdelen av en sekund.

Korrekt användning och hantering av elverktyg

- ▶ **Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för det jobb du tänker göra.** Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
- ▶ **Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre användas.** Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
- ▶ **Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort batteriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller elverktyget lagras.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
- ▶ **Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverktyget inte användas av personer som inte är förtrogna med dess användning eller inte läst denna anvisning.** Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer.
- ▶ **Underhåll elverktyg och tillbehör omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte brustit eller skadats och kontrollera orsaker som kan leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt. Låt skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.** Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
- ▶ **Håll skärverktygen skarpa och rena.** Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
- ▶ **Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten.** Om elverktyget används på ett sätt som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.
- ▶ **Håll handtag och greppytorna torra, rena och fria från olja och fett.** Hala handtag och greppytorna ger ingen säker hantering och kontroll över verktyget i oväntade situationer.

Omsorgsfull hantering och användning av sladdlösa elverktyg

- ▶ **Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren rekommenderat.** Om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper finns risk för brand.
- ▶ **Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg.** Används andra batterier finns risk för kroppsskada och brand.

- ▶ **Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika en bygling av kontakterna.** En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
- ▶ **Om batteriet används på fel sätt finns risk för att vätska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen uppsök dessutom läkare.** Batterivätskan kan medföra hudirritation och brännskada.
- ▶ **Använd inte batteriet eller verktyg som är skadade eller modifierade.** Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oväntat vilket leder till brand, explosion eller risk för personskador.
- ▶ **Exponera inte ett batteri eller verktyg för brand eller för hög temperatur.** Exponering för brand eller temperaturer över 130 °C kan leda till explosion.
- ▶ **Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte batteriet eller verktyget utanför det temperaturomfång som specificeras i instruktionerna.** En olämplig laddning eller en laddning vid en temperatur som ligger utanför det specificerade området kan skada batteriet och öka brandrisken.

Service

- ▶ **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och endast med originalreservdelar.** Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.
- ▶ **Utför aldrig service på skadade batterier.** Service på batterier får endast utföras av tillverkaren eller auktoriserade tjänsteleverantörer.

Säkerhetsanvisningar för skruvdragare

- ▶ **Håll elverktyget i de isolerade gripytorna när du utför ett arbete där skärtilbehören kan komma i kontakt med dolda kablar.** Vid kontakt med en strömförande ledning kan oskyddade metalldelar på verktyget som är strömförande ge operatören en elektrisk stöt.
- ▶ **Använd lämpliga detektorer för att lokalisera dolda försörjningsledningar eller konsultera det lokala eldistributionsbolaget.** Kontakt med elledning kan orsaka brand och elstöt. En skadad gasledning kan leda till explosion. Borring i vattenledning kan förorsaka sakskador.
- ▶ **Håll i elverktyget väl.** Vid åtdragning eller lossning av skruvar kan höga reaktionsmoment uppstå under korta ögonblick.
- ▶ **Säkra arbetsstycket.** Ett arbetsstycke som är fastspänt i en uppspanningsanordning eller ett skruvstycke hålls säkrare än med handen.
- ▶ **Vänta tills elverktyget stannat helt innan du lägger bort det.** Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att du kan förlora kontrollen över elverktyget.
- ▶ **Vid skador och felaktig användning av batteriet kan ångor träda ut. Batteriet kan börja brinna eller**

explodera. Tillför friskluft och kontakta läkare vid besvär. Ångorna kan leda till irritation i andningsvägarna.

- ▶ **Öppna inte batteriet.** Detta kan leda till kortslutning.
- ▶ **Batteriet kan skadas av vassa föremål som t.ex. spikar eller skruvmejslar eller på grund av yttre påverkan.** En intern kortslutning kan uppstå och rök, explosion eller överhettning kan förekomma hos batteriet.
- ▶ **Använd endast batteriet i produkter från tillverkaren.** Detta skyddar batteriet mot farlig överbelastning.



Skydda batteriet mot hög värme som t. ex. längre solbestrålning, eld, smuts, vatten och fukt. Explosions- och kortslutningsrisk.



- ▶ **Om insatsverktyget låser i arbetsstycket, slå från elverktyget. Var beredda på stora reaktionsmoment, som förorsakar ett backslag.** Insatsverktyget låser i arbetsstycket när elverktyget överbelastas eller när det fastnar i arbetsstycket.

⚠ VARNING

Dammet som uppstår vid smärgling, sågning, slipning,

borring och liknande kan vara cancerframkallande, teratogent eller genförändrande. Några av de ämnen som ingår i dessa damm är:

Bly i blyhaltiga färger och lacker; kiseloxidglas i tegel, cement och andra murverk; arsenik och kromater i kemiskt behandlat trä. Sjukdomsrisken beror på hur ofta du utsätts för dessa ämnen. För att reducera risken, arbeta endast i välventilerade utrymmen med lämplig skyddsutrustning (t.ex. med särskilda munskydd som filtrerar ut även de minsta dammpartiklar).

- ▶ **Undvik oavsiktlig påslagning. Kontrollera att strömbrytaren befinner sig i avstängt läge innan du sätter i ett batteri.** Om elverktyget blir buret med ett finger på strömbrytaren eller om batteriet sätts in i ett påslaget elverktyg kan det leda till olyckor.
- ▶ **Använd endast felfria insatsverktyg utan slitage.** Defekta insatsverktyg kan exempelvis gå av och leda till personskador och materiella skador.
- ▶ **Kontrollera efter insättning att insatsverktyget sitter stadigt i verktygsfästet.** Om insatsverktyget inte är stadigt kopplat till verktygsfästet kan det lossna och röra sig okontrollerat.
- ▶ **Var försiktig vid indragning av längre skruvar, risk för glidning beroende på skruvtyp och det insatsverktyg som används.** Långa skruvar är svårare att kontrollera och fara för att de glider och orsakar skador föreligger.
- ▶ **Kontrollera inställd rotationsriktning innan du startar elverktyget.** Om du till exempel vill lossa en skruv och rotationsriktningen är inställd så att skruven skruvas in kan det leda till okontrollerade rörelser hos elverktyget.
- ▶ **Använd inte elverktyget som bormaskin.** Elverktyg med avstängningskoppling är inte avsedd för borring. Kopplingen kan stängas av automatiskt och utan förvarning.
- ▶ **Var försiktig! När elverktyget används med Bluetooth® kan störningar förekomma hos andra apparater,**

flygplan och medicinska apparater (t.ex. pacemaker, hörapparater). Skador på människor och djur i omedelbar närhet kan inte heller uteslutas. Använd inte elverktyget med *Bluetooth*[®] i närheten av medicinska apparater, bensinstationer, kemiska anläggningar, områden med explosionsrisk eller i sprängningsområden. Använd inte elverktyget med *Bluetooth*[®] i flygplan. Undvik drift i direkt närhet till kroppen under en längre period.

Varumärket *Bluetooth*[®] och logotyperna tillhör *Bluetooth SIG, Inc.* Alla användning av detta varumärke/logotyp från *Robert Bosch Power Tools GmbH* sker under licens.

Produkt- och prestandabeskrivning



Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsinstruktionerna och anvisningarna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personsador.

Beakta bilden i den främre delen av bruksanvisningen.

Ändamålsenlig användning

Skruvdragarsystemet BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT och EXAConnect är avsett för indragning och lossning av skruvar och muttrar inom angivna mått- och effektpgifter. Den är inte avsedd för dokumentering av vridmoment eller vridvinkel för en skruvanslutning.

Skruvdragningssystemet möjliggör trådlös överföring av skruvsignaler med hjälp av *Bluetooth*[®] wireless technology. OK- och EJ OK-sig-naler skickas (skruvdragning OK/inte OK) från den sladdlösa industri-skruvdragaren i serien BT-EXACT och BT-ANGLEEXACT till basstationen EXAConnect. Utan basstationen EXAConnect kan skruvdragarna i serien BT-EXACT och BT-ANGLEEXACT inte användas: skruvdragarna är spärrade vid leverans och kan endast startas via basstationen EXAConnect.

Läs och beakta bruksanvisningen för basstationen EXAConnect. Starta först basstationen EXAConnect.

Illustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av elverktyget på grafiksida.

Tekniska data

Industriskruvdragare BT-EXACT		2	4	6	7
Artikelnummer		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Vridmomentets inställningsintervall	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Tomgångsvarvtal n_0	v/min	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Märkspänning	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Vridriktning					
Verktygsfäste		Snabbchuck 1/4"	Snabbchuck 1/4"	Snabbchuck 1/4"	Snabbchuck 1/4"
Dataport (trådlös)		<i>Bluetooth</i> [®] trådlös teknik klass 2 (specifikation 1.2)			




- (1) Insatsverktyg (t. ex. skruvhylsa)
- (2) Verktygsfäste
- (3) Vinkelskruvhuvud
- (4) Fast skruvnyckel nyckelvidd 27 mm
- (5) Nyckeltag på vinkelhuvudets fläns
- (6) Fast skruvnyckel nyckelvidd 22 mm
- (7) Reglage för vridmomentsförval
- (8) Upphångningsbygel
- (9) LED-indikering skruvanslutning
- (10) LED-indikering *Bluetooth*[®]
- (11) LED-indikering av batteriets laddningstillstånd
- (12) På-/av-strömbrytare
- (13) Riktningssomkopplare
- (14) Fästspår för upphångningsögla
- (15) LED-hållare
- (16) Nyckelyta på överfallsmuttern
- (17) Batteriets upplåsningsknapp
- (18) Batteri med APT-stickkontakt
- (19) Markeringsring
- (20) Arbetsbelysning
- (21) Laddare
- (22) Stickpropp
- (23) Grön lysdiodsindikering på laddaren
- (24) Röd lysdiodsindikering på laddaren
- (25) Snabbchuck
- (26) Inställningsverktyg
- (27) Sexkantnyckel
- (28) Justeringssskiva
- (29) Spärring
- (30) Hålrum i höljet
- (31) Handtag (isolerad gripnya)

I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörprogram beskrivs allt tillbehör som finns.

Industriskruvdragare BT-EXACT		2	4	6	7
Maximal överföringsräckvidd	m	10	10	10	10
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid drift ^{B)} och vid lagring	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Driftsfrekvensområde	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Sändningseffekt max.	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Skyddstyp		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20




A) uppmätt vid 20–25 °C med batteri **2 607 335 681**.

B) Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

Industriskruvdragare BT-EXACT		8	9	12
Artikelnummer		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Vridmomentets inställningsintervall	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Tomgångsvarvtal n_0	v/min	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Märkspänning	V	12	9,6	12
Vridriktning				
Verktysfäste		Snabbchuck $\text{O } 1/4"$	Snabbchuck $\text{O } 1/4"$	Snabbchuck $\text{O } 1/4"$
Dataport (trådlös)		Bluetooth® trådlös teknik klass 2 (specifikation 1.2)		
Maximal överföringsräckvidd	m	10	10	10
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,90	0,80	0,90
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid drift ^{C)} och vid lagring	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Driftsfrekvensområde	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Sändningseffekt max.	mW	0,5	0,5	0,5
Skyddstyp		IP 20	IP 20	IP 20

A) uppmätt vid 20–25 °C med batteri **2 607 335 683**.B) uppmätt vid 20–25 °C med batteri **2 607 335 681**.




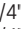


C) Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

Sladdlös industri-vinkelskruvdragare BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Artikelnummer		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Vridmomentets inställningsintervall	Nm	0,7–2	0,7–3	1,5–6
Tomgångsvarvtal n_0	v/min	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Märkspänning	V	9,6	9,6	9,6
Vridriktning				
Verktysfäste vinkelskruvhuvud (beställ separat)		Snabbchuck $\text{O } 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Snabbchuck $\text{O } 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Snabbchuck $\text{O } 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Skruvhuvud (beställ separat)		Snabbchuck $\text{O } 1/4"$	Snabbchuck $\text{O } 1/4"$	Snabbchuck $\text{O } 1/4"$

Sladdlös industri-vinkelskrudragare BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Dataport (trådlös)		Bluetooth® trådlös teknik klass 2 (specifikation 1.2)		
Maximal överföringsräckvidd	m	10	10	10
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid drift ^{B)} och vid lagring	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Driftsfrekvensområde	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Sändningseffekt max.	mW	0,5	0,5	0,5
Skyddstyp		IP 20	IP 20	IP 20

A) uppmätt vid 20-25 °C med batteri **2 607 335 681**.

B) Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

Sladdlös industri-vinkelskrudragare BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Artikelnummer		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Vridmomentets inställningsintervall	Nm	2-7	1,5-8	2-15
Tomgångsvarvtal n_0	v/min	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Märkspänning	V	9,6	9,6	9,6
Vridriktning				
Verktysfäste vinkelskruvhuvud (beställ separat)		Snabbchuck  1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Snabbchuck  1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Snabbchuck  1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Dataport (trådlös)		Bluetooth® trådlös teknik klass 2 (specifikation 1.2)		
Maximal överföringsräckvidd	m	10	10	10
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid drift ^{B)} och vid lagring	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Driftsfrekvensområde	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Sändningseffekt max.	mW	0,5	0,5	0,5
Skyddstyp		IP 20	IP 20	IP 20

A) uppmätt vid 20-25 °C med batteri **2 607 335 681**.

B) Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

Sladdlös industri-vinkelskrudragare BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Artikelnummer		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Vridmomentets inställningsintervall	Nm	6-17 hård skruvdragning 5-13 mjuk skruvdragning	7-23	8-30
Tomgångsvarvtal n_0	v/min	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Märkspänning	V	14,4	14,4	14,4
Vridriktning				

Sladdlös industri-vinkelskruvdragare BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Verktysfäste vinkelskruvhuvud (beställ separat)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Dataport (trådlös)		Bluetooth® trådlös teknik klass 2 (specifikation 1.2)		
Maximal överföringsräckvidd	m	10	10	10
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid drift ^{B)} och vid lagring	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Driftsfrekvensområde	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Sändningseffekt max.	mW	0,5	0,5	0,5
Skyddstyp		IP 20	IP 20	IP 20

A) uppmätt vid 20-25 °C med batteri **2 607 335 685**.

B) Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

NiMH-batterimodul		9,6	12,0	14,4
Artikelnummer		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Cellantal		8	10	12
Batterispänning	V	9,6	12,0	14,4
Kapacitet	Ah	2,6	2,6	2,6
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80
Rekommenderade laddare		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Vinkelskruvhuvud	■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	● 1/4" Snabbchuck	● 1/4"
Artikelnummer	0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20	0,20	0,20	0,20

Rakt skruvhuvud	Snabbchuck ● 1/4"
Artikelnummer	0 607 453 631
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg
	0,20

Buller-/vibrationsdata

Bullernivåvärde fastställt enligt **EN 62841-2-2**.

Den A-klassade bullernivån för elverktøget är typiskt **70** dB(A). Osäkerhet K = 3 dB. Bullernivån vid arbetet kan överskrida 80 dB(A).

Bär hörselskydd!

Totala vibrationsvärden a_h (vektorsumma för tre riktningar) och osäkerhet K beräknad enligt **EN 62841-2-2**: skruvar:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5** m/s^2 .

Den vibrationsnivå och det bullervärde som anges i dessa anvisningar har uppmätts enligt en mätmetod som normerats och kan användas för att jämföra elverktøget med varandra. Mätmetoden är även lämplig för preliminär bedömning av vibrations- och bullernivån.

Den angivna vibrations- och bullernivån representerar den huvudsakliga användningen av elverktøget. Om däremot

elverktøget används för andra ändamål, med andra insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrations- och bullernivån avvika. Då kan vibrations- och bullernivån under arbetsperioden öka betydligt under hela arbetstiden. För en exakt bedömning av vibrations- och bullernivån bör även de tider beaktas när elverktøget är avstängt eller är igång, men inte används. Detta reducerar vibrations- och bullerbelastningen för den totala arbetsperioden betydligt. Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktøget och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.

Montage

Leveransen omfattar

De sladdlösa industriskruvdragarna levereras utan batteri, de sladdlösa industrivinkelsliparna utan vinkelskruvhuvud och utan batteri.

För val av lämpligt tillbehör, kontakta din återförsäljare av Bosch industriverktyg.

Drifts- och förvaringsvillkor



Elverktyget är endast avsett för drift i stängda utrymmen.

För optimal drift ska omgivningstemperaturen ligga mellan -5°C och $+50^{\circ}\text{C}$ (23°F och 122°F), vid en tillåten relativ luftfuktighet mellan 20 och 95 % utan daggbildning.

Batteriet ska lagras vid en temperatur på mellan 0°C (32°F) och 45°C (113°F) för att undvika skador på batteriets celler.

Montering av vinkelskruvhuvudet

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

För dessa industriella sladdlösa vinkelskruvdragare måste passande vinkelskruvhuvud (se „Tekniska data“, Sidan 103) monteras.

- **Kontrollera att riktningssomkopplaren står i mittläget (inkopplings spärr) eller att batteriet tagits bort ur elverktyget innan skruvhuvudet monteras, justeras eller demonteras.**

Håll fast elverktyget med gaffelnyckeln (6) på nyckelytan (5) på vinkelhuvudflänsen.

- **Spänn aldrig elverktyget på höljets delar.**

Sätt vinkelskruvhuvudet (3) i önskad position på flänsen och dra åt överfallsmuttern med fast nyckel (4) på nyckeltaget (16).

Håll emot med fast nyckel (6) på vinkelhuvudets fläns.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Denna sladdlösa industrivinkelskruvdragare kan endast drivas med vinkelskruvhuvud **0 607 451 618**.

Upphångningsanordning

Med upphångningsbygel (8) kan elverktyget hängas upp i en upphångningsanordning.

Lägg upp upphångningsbygel (8) på elverktyget och låt bygel snäppa fast i slitsarna (14).

- **Kontrollera regelbundet upphångningsbygeln och krokens tillstånd.**

Laddning

Observera: laddare och batterier ingår inte i leveransen.

Visad stickpropp kan avvika från aktuella elverktygets stickpropp.

- **Kontrollera att laddaren och batterierna är lämpliga för aktuell strömnät.**

Laddare AL 2450 DV (se bild A)

Koppla laddaren (21) med stickproppen (22) till elförsörjningen och sätt in batteriet (18) i rätt läge i laddarens laddningsschakt.

- **Bruka inte våld vid insättning/uttagning av batteriet.**

Batterier med APT-stickkontakt (Akku Pack Top) är konstruerade så att de endast kan sättas in i rätt läge i elverktyget och laddaren.

Den gröna lysdioden (23) börjar blinka. Tänd lysdiod anger att laddning pågår. Laddningen stoppar automatiskt när batteriet är fullständigt laddat. När den gröna lysdioden inte längre blinkar, utan lyser konstant är laddningen avslutad. En akustisk signal avges för ca 2 sekunder och signalerar att batterierna är fulladdade.

En konstant tänd röd lysdiod (24) signalerar en laddning med reducerad laddström. När den röda lysdioden blinkar, kan laddning inte ske.

Fel – Orsaker och åtgärder

Orsak	Åtgärd
Lysdiодerna är inte tända	
Laddarens nätstickkontakt ej (korrekt) isatt	Stick in nätstickkontakten (helt och hållet) i uttaget
Uttag, nätkabel eller laddare defekt	Kontrollera nätspänningen, låt ev. auktoriserad kundtjänst för Bosch elverktyg kontrollera laddaren
Ingen batteriladdning möjlig	
Batterimodulens temperatur ligger utanför tillåtna gränser	Avkyl eller värm batteriet så att temperaturen ligger mellan 0°C (32°F) och 45°C (113°F)
Batterikontakter smutsiga	Rengör batterikontakter, t.ex. genom att flera gånger sätta in och ta ut batteriet. Byt ut batteriet vid behov
Batteri defekt	Byt ut batteriet
Batterimodulen inte (korrekt) insatt	Kontrollera att batterimodulen sitter korrekt i laddningsschaktet

Anslutning till energiförsörjning

Observera: inget batteri sitter i elverktyget vid leverans.

- **Förvara aldrig batteriet i ett sladdlöst elverktyg.**

Batterierna håller längre och kan lättare laddas upp om de förvaras separat. Kom ihåg att ladda upp batterimodulen om den inte använts under en längre period.

Batteriets laddning

Ladda batterimodulen i en härför lämplig laddare innan den sätts in i elverktyget. En exakt beskrivning av och anvisningar för laddning finns i laddarens bruksanvisning och i denna bruksanvisning (se „Laddning“, Sidan 107).

Batterimodulen är försedd med en NTC-temperaturövervakning som endast tillåter uppladdning

inom ett temperaturområde mellan 0 °C (+32 °F) och 45 °C (+113 °F). Härvid uppnår batteriet en lång brukstid. Vid korrekt användning kan batterimodulen återuppladdas upp till 3000 gånger.

En ny eller under en längre tid inte använd batterimodul får först efter ca. 5 laddnings- och urladdningscykler sin fulla kapacitet. Batterier ska laddas upp först när elverktygets lysdiodindikering för batteriets laddningstillstånd lyser röd.

Sätta in och ta ut batteriet

Tryck riktningssomkopplaren **(13)** till mellersta läget. Detta spärrar på-/av-strömbrytaren **(12)** i positionen "Från" och oavsiktlig påslagning av elverktyget förhindras. Skjut in det uppladdade batteriet **(18)** i elverktygets handtag.

Se till att batteriet sätts in i rätt läge och att upplåsningsknapparna **(17)** tydligt snäpper fast i elverktygets handtag.

► Bruka inte våld vid insättning/uttagning av batteriet.

Batterier med APT-stickkontakt (Akku Pack Top) är konstruerade så att de endast kan sättas in i rätt läge i elverktyget och laddaren.

För uttagning av batteriet **(18)**, tryck in upplåsningsknapparna **(17)** på båda sidorna och dra batteriet nedåt ut handtaget.

Verktygsbyte vid skruvhuvud med snabbchuck (se bild B)

► **Kontrollera efter insättning att insatsverktyget sitter stadigt i verktygsfästet.** Om insatsverktyget inte är stadigt kopplat till verktygsfästet kan det lossna och röra sig okontrollerat.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Serien BT-EXACT levereras med 1/4"-snabbchuck (SWF ◯ 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

För dessa sladdlösa industriskruvdragare finns ett vinkelskruvhuvud med 1/4"-snabbchuck att tillgå (produktnummer **0 607 453 631**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

För dessa sladdlösa industriskruvdragare finns ett vinkelskruvhuvud med 1/4"-snabbchuck att tillgå (produktnummer **0 607 453 630**).

Insättning av tillsatsverktyg

Dra snabbchucken **(25)** framåt. Stick in insatsverktyget **(1)** i verktygsfästet **(2)** och släpp åter snabbchucken.

Använd endast tillsatsverktyg med passande ände (1/4"-sexxkant).

Borrar får inte sättas in i snabbchucken. Sladdlösa industrivinkelskruvdragare och industriskruvdragare med avstängningskoppling är inte lämpliga för borrhning. Kopplingen kan stängas av automatiskt och utan förvarning. Om du borrar vidare efter att kopplingen stängts av kan elverktyget slita sig ur ditt grepp tills avstängningskopplingen slår an på nytt.

Borttagning av insatsverktyget

Dra snabbchucken **(25)** framåt. Ta ut insatsverktyget **(1)** ur verktygsfästet **(2)** och släpp åter snabbchucken.

Verktygsbyte på skruvhuvud med fyrkantapp

► **Kontrollera efter insättning att insatsverktyget sitter stadigt i verktygsfästet.** Om insatsverktyget inte är stadigt kopplat till verktygsfästet kan det lossna och röra sig okontrollerat.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

För dessa sladdlösa vinkelskruvdragare finns ett vinkelskruvhuvud med 1/4-fyrkant (produktnummer **0 607 453 617**) samt ett vinkelskruvhuvud med 3/8-fyrkant (produktnummer **0 607 453 620**) att tillgå.

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

För dessa sladdlösa industriskruvdragare finns ett vinkelskruvhuvud med 3/8"-fyrkant (produktnummer **0 607 451 618**).

Insättning av tillsatsverktyg

Tryck stiftet inåt mot fyrkanten på verktygsfästet **(2)**, t.ex. med hjälp av en smal skruvmejsel, och skjut tillsatsverktyget **(1)** över fyrkanten. Se till att stiftet snäpper fast i spåret på tillsatsverktyget.

Borttagning av insatsverktyget

Tryck stiftet inåt i spåret på tillsatsverktyget **(1)** och dra tillsatsverktyget från verktygsfästet **(2)**.

Verktygsbyte vid skruvhuvud med sexkant (se bild C)

► **Kontrollera efter insättning att insatsverktyget sitter stadigt i verktygsfästet.** Om insatsverktyget inte är stadigt kopplat till verktygsfästet kan det lossna och röra sig okontrollerat.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

För dessa sladdlösa industriskruvdragare finns ett vinkelskruvhuvud med 1/4"-insexxkaft (produktnummer **0 607 453 618**).

Insättning av tillsatsverktyg

Sätt tillsatsverktyget **(1)** i sexkanten på verktygsfästet **(2)**, tills den snäpper fast hörbart.

Borttagning av insatsverktyget

Dra tillsatsverktyget **(1)** från verktygsfästet **(2)**, vid behov med hjälp av en tång.

Drift



Använd personlig skyddsutrustning.

Använd alltid skyddsglasögon. Användning av personlig skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd, som är

anpassade för användningsområdet, reducerar risken för kroppsskada.

Driftstart

När du vill starta elverktyget måste du först ställa in rotationsriktningen med riktningssomkopplingen (13): Elverktyget startar endast om riktningssomkopplingen (13) inte står i mitten (startspärr).

Ställa in rotationsriktningen (se bild D)

- **Aktivera rotationsriktningssomkopplaren (13) endast när elverktyget står stilla.**

Högergång: För att skruva in skruvar skjuter du rotationsriktningssomkopplaren (13) till vänster ända till anslaget.

Vänstergång: För att lossa eller skruva ut skruvar skjuter du rotationsriktningssomkopplaren (13) till höger ända till anslag.

Tända arbetsbelysningen

Arbetsbelysningen (20) ger belysning av skruvstället vid ogynnsamma ljusförhållanden. Du tänder arbetsljuset (20) genom att trycka lätt på strömbrytaren (12). Om du trycker hårdare på strömbrytaren startas elverktyget och arbetsljuset fortsätter att lysa.

- **Titta inte in direkt i arbetsljuset. Det kan blända dig.**

In- och urkoppling



Skruvdragaren har en **avstängningskoppling** som är beroende av vridmomentet och som kan ställas in i angivet intervall. Den reagerar när inställt vridmoment har uppnåtts.

Observera: När skruvdragaren används med en spänningsadapter måste först nätspänningsstabilisatorn slås på.

För att **slå på** elverktyget trycker du på-/av-strömbrytaren (12) till anslag.

Elverktyget **stängs av automatiskt** så snart inställt vridmoment har uppnåtts.

- **Om strömbrytaren (12) släpps för snabbt uppnås inte förinställt vridmoment.**

Arbetsanvisningar

- **Elverktyget är utrustad med ett gränssnitt för trådlös anslutning. Lokala driftsbegränsningar, t.ex. i flygplan eller sjukhus, ska beaktas.**
- **Slå från energiförsörjningen innan inställningar utförs på elverktyget, tillbehörsdelar byts eller elverktyget läggs bort.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av elverktyget.
- **Elverktyget ska vara avstängt när det förs mot muttern/skraven.** Roterande insatsverktyg kan slira bort.
- **Ta bort batteriet ur elverktyget innan åtgärder utförs på elverktyget (t.ex. underhåll, verktygsbyte) samt före transport och lagring.** Om strömställaren Till/Från oavsiktligt påverkas finns risk för personskada.

Ställa in vridmoment (se bild E – G)

Vridmomentet beror på avstängningskopplingens fjäderförspänning. Avstängningskopplingen utlöser när inställt vridmoment uppnås, både i höger- och vänstergång.

Använd endast medlevererat inställningsverktyg (26) för inställning av individuellt vridmoment.

Skjut reglaget (7) på elverktyget helt bakåt.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Stick in en sexkantnyckel (27) i insatsverktyget (26) och vrid långsamt runt nyckeln.

När i motorhusets öppning en liten utbuktning (ställbricka (28)) blir synlig i kopplingen, stick in inställningsverktyget (26) i utbuktningen och vrid verktyget.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Sätt in en insexnyckel (27) i verktygsfästet (2) och vrid den långsamt.

När i motorhusets öppning en liten utbuktning (ställbricka (28)) blir synlig i kopplingen, stick in inställningsverktyget (26) i utbuktningen och vrid verktyget.

Vridning medsols ger ett högre vridmoment, vridning motsols ger ett lägre vridmoment.

Ta bort inställningsverktyget (26). Skjut reglaget (7) framåt igen för att skydda kopplingen mot smuts.

Observera: Den inställning som krävs är beroende av typen av skruvförbindelse och kan enklast fastställas med praktiska försök. Kontrollera en provskruvning med en vridmomentnyckel.

- **Ställ endast in vridmomentet inom angivet effektområde, eftersom avstängningskopplingen annars inte reagerar.**

LED-display



Indikering av batteriets laddningstillstånd

Om batterimodulen (18) måste laddas upp, blinkar lysdioden (11) grön och en akustisk signal avges. Härfter är endast 6 – 8

skruvdragning möjliga.

Om den röda lysdioden är tänd, räcker kapaciteten inte längre till för en skruvdragning eller så har elverktyget överbelastats. Elverktyget kan inte längre kopplas på. Inkopplingsspärren är aktiv tills batterimodulen tas ur elverktyget och en uppladdad batterimodul sätts in.

Om en spänningsadapter används, anger den röda lysdioden (11) att elverktyget har överbelastats.

Om lysdioden (11) blinkar med rött ljus är elverktyget överhettat och ur drift. Vänta tills blinkningen slocknar automatiskt efter kort tid innan du startar elverktyget igen.

Är elverktygets driftstid efter uppladdning onormalt kort tyder det på att batteriet snart måste bytas ut. Förbrukade batterier ska omhändertas enligt lagbestämmelserna i aktuellt land.

Observera: om du istället för batteri (18) använder en spänningsadapter och spänningsstabilisatorn 4EXACT har LED-indikeringen (11) ingen funktion.



Indikering av skruvdragning

När förinställt vridmoment har uppnåtts utlöser avstängningskopplingen. Lysdioden (9) lyser grönt.

Har förinställt vridmoment inte uppnåtts, tänds den röda lysdioden (9) och en akustisk signal avges. Skruvanslutningen måste utföras på nytt.

Indikering Bluetooth®-anslutning

Tryck på på-/av-strömbrytaren (12) för att aktivera Bluetooth®-anslutningen. Den röda LED-indikeringen (10) blinkar medan skruvdragaren söker efter en anslutning.

Om LED-indikeringen (10) lyser fast rött visar det att Bluetooth®-anslutningen är upprättad. Skruvdragaren är dock fortfarande spärrad.

Om skruvdragaren frigges från basstationen EXAConnect slocknar LED-indikeringen (10).

Om LED-indikeringen (10) bara blinkar kort efter ett tryck på på-/av-strömbrytaren och sedan slocknar är skruvdragarens energiförsörjning inte tillräcklig för en anslutning.

Upprepningskydd

Om avstängningskopplingen utlöser vid en skruvanslutning stängs motorn av. Omstart är möjligt först efter 0,7 sekunders paus. Därigenom undviker du oavsiktlig efterdragning av redan åtdragna skruvanslutningar.

Justering av vinkelskruvhuvudet

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Du kan försätta vinkelskruvhuvudet (3) i totalt åtta positioner.

Håll fast elverktyget med gaffelnackeln (6) på nyckelytan (5) på vinkelhuvudflänsen.

► Spänn aldrig elverktyget på höljets delar.

Lossa överfallsmuttern med den fasta nyckeln (4) på nyckeltaget (16). Förskjut vinkelskruvhuvudet (3) med 45° till önskad position, och dra åt överfallsmuttern med gaffelnackeln (4) på nyckelytan (16).

Håll emot med fast nyckel (6) på vinkelhuvudets fläns.

Ställa in LED-arbetsljuset (se bild H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Bänd bort märkningen (19) med en liten skruvmejsel, spackel eller motsvarande. Skjut stoppringen (29) med en stoppringstång bakåt mot motorkåpan.

Kåphalvorna på LED-hållaren (15) som omsluter LED-arbetsplatslyset (20) kan nu ställas i valfritt läge. Se till att LED-arbetsplatslysets kabel inte skadas; skjut in kabeln utan knäckning i motorkåpanns hålrum (30). Omslut åter LED-arbetsplatslyset (20) med LED-hållarens båda kåphalvor (15).

Tryck stoppringen (29) och märkningen (19) tillbaka till utgångsläget.

Underhåll och service

Underhåll och rengöring

- **Ta bort batteriet ur elverktyget innan åtgärder utförs på elverktyget (t.ex. underhåll, verktygsbyte) samt före transport och lagring.** Om strömställaren Till/Från oavsiktligt påverkas finns risk för personskada.
- **Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.**

Smörjning av elverktyget



Smörjmedel:

Special-växelfett (225 ml)
 Artikelnr. 3 605 430 009
 Molykotefett
 Motorolja SAE 10/SAE 20

- Rengör växellådan med ett mildt rengöringsmedel efter de första 150 driftstimmarna. Följ anvisningarna från lösningsmedlets tillverkare vad gäller användning och avfallshantering. Smörj glidande och rullande delar med Molykotefett. Kontrollera vid detta tillfälle kopplingen med avseende på förlitning för att säkerställa att upprensbarheten inte har påverkats. Därefter måste kopplingens vridmoment ställas in på nytt.
- Olja in roterande delar på avstängningskopplingen efter 100 000 skruvdragningar med några droppar motorolja SAE 10/SAE 20. Smörj glidande och rullande delar med Molykotefett. Kontrollera vid detta tillfälle kopplingen med avseende på förlitning för att säkerställa att upprensbarheten inte har påverkats. Därefter måste kopplingens vridmoment ställas in på nytt.
- **Låt endast kvalificerad fackpersonal utföra underhåll och reparationer.** Detta garanterar att elverktygets säkerhet bibehålls.

En auktoriserad Bosch-servicestation kan snabbt och tillförlitligt utföra dessa arbeten.

- **Avfallshandla smörj- och rengöringsmedel på ett miljövänligt sätt. Beakta lagstadgade föreskrifter.**

Kundtjänst och applikationsrådgivning

Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Explosionsritningar och informationer om reservdelar hittar du också under:

www.bosch-pt.com

Boschs applikationsrådgivnings-team hjälper dig gärna med frågor om våra produkter och tillbehören till dem.

Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det 10-siffriga produktnumret som finns på produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center
 Telegrafvej 3
 2750 Ballerup
 Danmark
 Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
 Fax: (011) 187691

Avfallshandtering



Elverktøy, batterier, tilbehør og forpackning ska omhåndertas på miljövänligt sätt för återvinning.



Släng inte elverktøy og inte heller batterier i hushållsavfall!

Endast för EU-länder:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU skall obrukbara elverktøy og enligt det europeiska direktivet 2006/66/EG felaktiga eller förbrukade batterier samlas in separat og tillföras en miljöanpassad avfallshandtering.

Sekundär-/primärbatterier:



NiMH: Nickel-metallhydrid

Norsk

Sikkerhetsanvisninger

Generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktøy

⚠ ADVARSEL Les alle sikkerhetsanvisningene, instruksjonene, illustrasjonene og spesifikasjonene som følger med dette elektroverktøyet. Manglende overholdelse av anvisningene nedenfor kan medføre elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.

Ta godt vare på alle advarslene og all informasjonen.

Med begrepet "elektroverktøy" i advarslene menes nettdrevne (med ledning) elektroverktøy eller batteridrevne (uten ledning) elektroverktøy.

Sikkerhet på arbeidsplassen

- ▶ **Sørg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og har god belysning.** Rot eller dårlig lys innebærer stor fare for uhell.
- ▶ **Bruk ikke elektroverktøy i eksplosjonsfarlige omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare væsker, gasser eller støv.** Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv eller damp.
- ▶ **Hold barn og andre personer unna når et elektroverktøy brukes.** Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktøyet.

Elektrisk sikkerhet

- ▶ **Støpselet til elektroverktøyet må passe i stikkkontakten. Støpselet må ikke endres på noen**

måte. Bruk ikke adapterstøpsler sammen med jordede elektroverktøy. Bruk av støpsler som ikke er forandret på og passende stikkontakter, reduserer risikoen for elektrisk støt.

- ▶ **Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap.** Det er større fare for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.
- ▶ **Elektroverktøy må ikke utsettes for regn eller fuktighet.** Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for elektriske støt.
- ▶ **Ikke bruk ledningen til andre formål enn den er beregnet for. Bruk aldri ledningen til å bære eller trekke elektroverktøyet eller koble det fra strømforsyningen. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller deler som beveger seg.** Med skadede eller sammenfiltrede ledninger øker risikoen for elektrisk støt.
- ▶ **Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du bruke en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk.** Når du bruker en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektrisk støt.
- ▶ **Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter.** Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk støt.

Personsikkerhet

- ▶ **Vær oppmerksom, følg med på det du gjør og utvis sunn fornuft når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy når du er trøtt eller er påvirket av alkohol eller andre rusmidler eller medikamenter.** Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til alvorlige personskader.
- ▶ **Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid øyebeskyttelse.** Bruk av egnet personlig sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklislire arbeidssko, hjelm eller hørselvern reduserer risikoen for skader.
- ▶ **Unngå utilsiktet start. Forviss deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det til strømkilden og/eller batteriet, løfter det opp eller bærer det.** Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet til strømmen i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
- ▶ **Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyet.** Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i en roterende verktøydel, kan føre til personskader.
- ▶ **Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg for å stå riktig og stødig.** Dermed kan du kontrollere elektroverktøyet bedre i uventede situasjoner.
- ▶ **Bruk egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold hår og klær unna deler som beveger seg.** Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i deler som beveger seg.
- ▶ **Hvis det kan monteres støvavsugs- og oppsamlingsinnretninger, må du forvise deg om at**

disse er tilkoblet og brukes riktig. Bruk av et støvavsug reduserer fare på grunn av støv.

- ▶ **Selv om du begynner å bli vant til å bruke verktøyet, må du ikke bli uoppmærksom og ignorere sikkerhetsreglene for verktøyet.** En uforsiktig handling kan forårsake alvorlig personskade i løpet av et brøkdels sekund.

Omhyggelig bruk og håndtering av elektroverktøy

- ▶ **Ikke overbelast elektroverktøyet. Bruk et elektroverktøy som er beregnet for arbeidsoppgaven.** Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det angitte effektområdet.
- ▶ **Ikke bruk elektroverktøyet hvis av/på-bryteren er defekt.** Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig og må repareres.
- ▶ **Trekk støpselet ut av strømkilden og/eller fjern batteriet (hvis demonterbart) før du utfører innstillinger på elektroverktøyet, skifter tilbehør eller legger bort maskinen.** Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet startung av elektroverktøyet.
- ▶ **Elektroverktøy som ikke er i bruk, må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke er fortrolige med elektroverktøyet eller ikke har lest disse anvisningene bruke verktøyet.** Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.
- ▶ **Vær nøye med vedlikeholdet av elektroverktøyet og tilbehøret. Kontroller om bevegelige verktøydeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller har andre skader som virker inn på elektroverktøyets funksjon. Få reparert elektroverktøyet før det brukes igjen hvis det er skadet.** Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til mange uhell.
- ▶ **Hold skjæreverktøyene skarpe og rene.** Godt stelte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte fast og er lettere å føre.
- ▶ **Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold til disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** Bruk av elektroverktøy til andre formål enn de som er angitt, kan føre til farlige situasjoner.
- ▶ **Hold håndtak og gripeflater tørre, rene og uten olje eller fett.** Glatte håndtak og gripeflater hindrer sikker håndtering og styring av verktøyet i uventede situasjoner.

Bruk og pleie av batteridrevne verktøy

- ▶ **Lad batteriet bare med laderen som er angitt av produsenten.** Det oppstår brannfare hvis en lader som er egnet for en bestemt type batterier, brukes med andre batterier.
- ▶ **Bruk elektroverktøyene bare med batterier som er beregnet for dem.** Bruk av andre batterier kan medføre personskader og brannfare.
- ▶ **Når batteriet ikke er i bruk, må det holdes unna andre metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander**

som kan lage en forbindelse mellom kontaktene. En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.

- ▶ **Ved feil bruk kan det lekke væske ut av batteriet. Unngå kontakt med denne væsken. Skyll med vann hvis det oppstår kontakt med væsken. Hvis det kommer væske i øynene, må du i tillegg oppsøke lege.** Batterivæske som renner ut, kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger.
- ▶ **Ikke bruk et batteri eller verktøy som er skadet eller modifisert.** Ødelagte eller modifiserte batterier kan oppføre seg uforutsigbart, noe som kan føre til brann, eksplosjon eller fare for personskade.
- ▶ **Ikke utsett et batteriet eller verktøy for åpen ild eller for høye temperaturer.** Eksponering for ild eller temperaturer over 130 °C kan føre til eksplosjon..
- ▶ **Følg alle anvisningene for lading, og ikke lad batteriet eller verktøyet utenfor temperaturområdet som er spesifisert i bruksanvisningen.** Feil lading eller lading ved temperaturer utenfor det spesifiserte temperaturområdet, kan skade batteriet og øke brannfaren.

Service

- ▶ **Elektroverktøyet må kun repareres av kvalifiserte fagpersoner og bare med originale reservedeler.** Slik opprettholdes verktøyets sikkerhet.
- ▶ **Ikke utfør vedlikehold på skadde batterier.** Vedlikehold av batterier skal alltid utføres av produsenten eller godkjente forhandlere.

Sikkerhetsanvisninger for skrumaskiner

- ▶ **Bruk de isolerte grepsflatene når du holder elektroverktøyet under arbeid der verktøyet kan komme borti skjulte ledninger.** Hvis verktøyet berører en strømførende ledning, kan eksponerte metalldele på elektroverktøyet bli strømførende, noe som kan føre til at brukeren får elektrisk støt.
- ▶ **Bruk egnede detektorer for å finne skjulte strøm-/gass-/vannledninger, eller spør hos det lokale forsyningssekselskapet.** Kontakt med elektriske ledninger kan medføre brann og elektrisk støt. Skader på en gassledning kan føre til eksplosjon. Hull i en vannledning forårsaker materielle skader.
- ▶ **Hold elektroverktøyet godt fast.** Under stramming og løsning av skruer kan det oppstå kortvarige høye reaksjonsmomenter.
- ▶ **Sikre arbeidsemnet.** Et arbeidsstykke som holdes fast med spenninnetninger eller en skrustikke, holdes sikrere enn med hånden.
- ▶ **Vent til elektroverktøyet er stanset helt før du legger det fra deg.** Innsatsverktøyet kan kile seg fast og føre til at du mister kontrollen over elektroverktøyet.
- ▶ **Det kan slippe ut damp ved skader på og ikke-forskriftsmessig bruk av batteriet. Batteriet kan brenne eller eksplodere.** Sørg for forsyning av friskluft,

og oppsøk lege hvis du får besvær. Dampene kan irritere åndedretsorganene.

- ▶ **Batteriet må ikke åpnes.** Det er fare for kortslutning.
- ▶ **Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som spikre eller skrutrekkere eller på grunn av ytre påvirkning.** Resultat kan bli intern kortslutning, og det kan da komme røyk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr, eksplodere eller bli overopphetet.
- ▶ **Batteriet må bare brukes i produkter fra produsenten.** Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.



Beskytt batteriet mot varme, f.eks. også mot langvarig sollys og ild, skitt, vann og fuktighet. Det er fare for eksplosjon og kortslutning.



- ▶ **Slå straks av elektroverktøyet hvis innsatsverktøyet blokkeres. Vær på vakt mot høye reaksjonsmomenter som forårsaker tilbakeslag.** Innsatsverktøyet blokkeres når elektroverktøyet blir overbelastet eller klemmes i emnet som bearbeides.

⚠ ADVARSEL Støvet som oppstår ved polering med smergel, saging, sliping, boring og lignende arbeider kan være kreftfremkallende, føre til fosterskader eller skade arvestoffet. Noen av stoffene i slikt støv:

bly i blyholdig maling og lakk; krystallinsk silisium i teglstein, sement og annet murarbeid; arsen og kromat i kjemisk behandlet treverk. Faren for sykdom avhenger av hvor ofte du er utsatt for disse stoffene. For å redusere faren bør du bruke egnet verneutstyr (for eksempel med spesielt åndedrettsutstyr som filtrerer ut også de minste støvpartikler) og bare arbeide i rom med god ventilasjon.

- ▶ **Unngå å at verktøyet slås på utilsiktet. Forsikre deg om at på-/av-bryteren er i avslått stilling for du setter inn et batteri.** Hvis du bærer elektroverktøyet med fingeren på på-/av-bryteren eller setter inn batteriet i verktøyet når det er slått på, kan det oppstå ulykker.
- ▶ **Bruk ikke defekte eller slitte innsatsverktøy.** Defekte innsatsverktøy kan for eksempel brette og føre til personskader og materielle skader.
- ▶ **Når du setter inn et innsatsverktøy, må du passe på at det sitter godt fast i verktøyholderen.** Hvis innsatsverktøyet ikke sitter ordentlig i verktøyholderen, kan det løsne under skruingen, slik at det ikke lenger kan kontrolleres.
- ▶ **Vær forsiktig når du skrur inn lange skruer. Avhengig av skruetyper og innsatsverktøyet kan det være fare for å gli.** Ofte kan ikke lange skruer kontrolleres så godt, og det er fare for at du gli og skader deg mens du skrur dem inn.
- ▶ **Kontroller den innstilte dreieretningen før du slår på elektroverktøyet.** Hvis du for eksempel skal løsne en skrue og dreieretningen er stilt inn slik at skruen skrur inn, kan det oppstå en sterk, ukontrollert bevegelse på elektroverktøyet.
- ▶ **Bruk ikke elektroverktøyet som bormaskin.** Elektroverktøyet med utkoblingsclutch er ikke egnet for

boring. Utkoblingen kan utløses automatisk og uten varsel.

- ▶ **Forsiktig! Under bruk av måleverktøyet med Bluetooth® kan det oppstå forstyrrelse på andre apparater og anlegg, fly og medisinsk utstyr (f.eks. pacemakere og høreapparater). Skader på mennesker og dyr i umiddelbar nærhet kan heller ikke utelukkes helt. Bruk ikke måleverktøyet med Bluetooth® i nærheten av medisinsk utstyr, bensinstasjoner, kjemiske anlegg, steder med eksplosjonsfare eller på sprengningsområder. Bruk ikke elektroverktøyet med Bluetooth® om bord på fly. Unngå langvarig bruk nær kroppen.**

Bluetooth®-navnet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. Enhver bruk av navnet/logoen av Robert Bosch Power Tools GmbH skjer på lisens.

Produktbeskrivelse og ytelsesspesifikasjoner



Les sikkerhetsanvisningene og instruksene. Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og instruksene tas til følge, kan det oppstå elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.

Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

Forskriftsmessig bruk

Skrusystemet BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT og EXAConnect er beregnet for skruing og løsning av skruer og for tiltrekking og løsning av muttere i det angitte dimensjons- og effektområdet. Det er ikke beregnet for dokumentering av tiltrekkingmoment eller -vinkel på en skruforbindelse.

Skrusystemet gir mulighet til trådløs overføring av skrusignaler ved bruk av Bluetooth® wireless technology. Ikke OK- og OK-signaler (skruforbindelse i orden / ikke i orden) fra de batteridrevne skrumaskinene for industribruk BT-EXACT og BT-ANGLEEXACT sendes til basisstasjonen EXAConnect. Uten basisstasjonen EXAConnect er det ikke mulig å starte skrumaskinene i serien BT-EXACT og BT-ANGLEEXACT. Skrumaskinene er sperret ved levering, og kan bare aktiveres av basisstasjonen EXAConnect.

Følg bruksanvisningen for basisstasjonen EXAConnect. Ta først basisstasjonen EXAConnect i drift.

Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av elektroverktøyet på illustrasjonssiden.


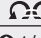

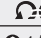
- (1) Innsatsverktøy (f.eks. pipe)
- (2) Verktøyholder
- (3) Vinkelskruhode
- (4) Fastnøkkel nøkkelvidde 27 mm
- (5) Nøkkelflate på vinkelhodeflensen
- (6) Fastnøkkel nøkkelvidde 22 mm

- (7) Glidebryter for turtallsinnstilling
- (8) Opphengsbøyle
- (9) LED-indikator for skrukoblinger
- (10) LED-indikator *Bluetooth*[®]
- (11) LED-indikator batteriladenivå
- (12) Av/på-bryter
- (13) Dreieretningsvelger
- (14) Festeslisser for opphengsbøyle
- (15) LED-holder
- (16) Nøkkelflate på overfalsmutter
- (17) Utløserknapp for batteri
- (18) Batteri med APT-stikkontakt
- (19) Markeringsring

- (20) Arbeidslys
- (21) Lader
- (22) Nettstøpsel
- (23) Grønn LED-indikator på laderen
- (24) Rød LED-indikator på laderen
- (25) Hurtigskiftechuck
- (26) Innstillingsverktøy
- (27) Unbrakonøkkel
- (28) Innstillingsskive
- (29) Låseskive
- (30) Hulrom i huset
- (31) Håndtak (isolert grepsflate)




Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.

Tekniske data

Batteridrevet skrumaskin for industribruk BT-EXACT		2	4	6	7
Artikkelnummer		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Innstillingsområde for dreiemoment	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Tomgangsturtall n_0	o/min	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Nominell spenning	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Dreieretning					
Verktøyholder		HSC \circ 1/4"	HSC \circ 1/4"	HSC \circ 1/4"	HSC \circ 1/4"
Datagrensesnitt (trådløst)		<i>Bluetooth</i> [®] wireless technology klasse 2 (spesifikasjon 1.2)			
Maksimal overføringsrekkevidde	m	10	10	10	10
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under drift ^{B)} og ved lagring	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Driftsfrekvensområde	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Sendeeffekt maks.	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Kapslingstype		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) målt ved 20–25 °C med batteri **2 607 335 681**.

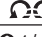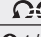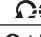


B) Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

Batteridrevet skrumaskin for industribruk BT-EXACT		8	9	12
Artikkelnummer		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Innstillingsområde for dreiemoment	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Tomgangsturtall n_0	o/min	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Nominell spenning	V	12	9,6	12
Dreieretning				
Verktøyholder		HSC \circ 1/4"	HSC \circ 1/4"	HSC \circ 1/4"
Datagrensesnitt (trådløst)		<i>Bluetooth</i> [®] wireless technology klasse 2 (spesifikasjon 1.2)		
Maksimal overføringsrekkevidde	m	10	10	10

Batteridrevet skrumaskin for industribruk BT-EXACT		8	9	12
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,90	0,80	0,90
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under drift ^{C)} og ved lagring	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Driftsfrekvensområde	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Sendeeffekt maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Kapslingstype		IP 20	IP 20	IP 20




A) målt ved 20-25 °C med batteri **2 607 335 683**.B) målt ved 20-25 °C med batteri **2 607 335 681**.

C) Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

Batteridrevet vinkelskrumaskin for industribruk BT-ANGLEXACT		2	3	6
Artikkelnummer		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Innstillingsområde for dreiemoment	Nm	0,7-2	0,7-3	1,5-6
Tomgangsturtall n_0	o/min	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Nominell spenning	V	9,6	9,6	9,6
Dreieretning				
Verktøyholder vinkelskruhode (bestilles separat)		HSC ○ 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	HSC ○ 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	HSC ○ 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Skruhode (bestilles separat)		HSC ○ 1/4"	HSC ○ 1/4"	HSC ○ 1/4"
Datagrensesnitt (trådløst)		Bluetooth® wireless technology klasse 2 (spesifikasjon 1.2)		
Maksimal overføringsrekkevidde	m	10	10	10
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under drift ^{B)} og ved lagring	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Driftsfrekvensområde	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Sendeeffekt maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Kapslingstype		IP 20	IP 20	IP 20

A) målt ved 20-25 °C med batteri **2 607 335 681**.




B) Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

Batteridrevet vinkelskrumaskin for industribruk BT-ANGLEXACT		7	8	15
Artikkelnummer		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Innstillingsområde for dreiemoment	Nm	2-7	1,5-8	2-15
Tomgangsturtall n_0	o/min	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Nominell spenning	V	9,6	9,6	9,6
Dreieretning				
Verktøyholder vinkelskruhode (bestilles separat)		HSC ○ 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	HSC ○ 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	HSC ○ 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Datagrensesnitt (trådløst)		Bluetooth® wireless technology klasse 2 (spesifikasjon 1.2)		

Batteridrevet vinkelskrumaskin for industribruk BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Maksimal overføringsrekkevidde	m	10	10	10
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under drift ^{B)} og ved lagring	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Driftsfrekvensområde	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Sendeeffekt maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Kapslingstype		IP 20	IP 20	IP 20

A) målt ved 20-25 °C med batteri **2 607 335 681**.

B) Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

Batteridrevet vinkelskrumaskin for industribruk BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Artikkelnummer		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Innstillingsområde for dreiemoment	Nm	6-17 hard skruing 5-13 myk skruing	7-23	8-30
Tomgangsturtall n ₀	o/min	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Nominell spenning	V	14,4	14,4	14,4
Dreieretning				
Verktøyholder vinkelskruhode (bestilles separat)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Datagrensesnitt (trådløst)		Bluetooth® wireless technology klasse 2 (spesifikasjon 1.2)		
Maksimal overføringsrekkevidde	m	10	10	10
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under drift ^{B)} og ved lagring	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Driftsfrekvensområde	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Sendeeffekt maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Kapslingstype		IP 20	IP 20	IP 20

A) målt ved 20-25 °C med batteri **2 607 335 685**.

B) Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

Ni-MH-batteripakke		9,6	12,0	14,4
Artikkelnummer		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Celleantall		8	10	12
Batteri-spenning	V	9,6	12,0	14,4
Kapasitet	Ah	2,6	2,6	2,6
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80
Anbefalte ladere		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Vinkelskruhode		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	HSC ○ 1/4"
Artikkelnummer		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630

Vinkelskruhode	■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	● 1/4"	HSC ● 1/4"
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20	0,20	0,20	0,20
Rett skruhode					HSC ● 1/4"
Artikkelnummer					0 607 453 631
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014	kg				0,20

Støy-/vibrasjonsinformasjon

Støyemisjon målt i henhold til **EN 62841-2-2**.

Vanlig A-lydtrykknivå for elektroverktøyet er **70 dB(A)**. Usikkerhet $K = 3$ dB. Under arbeid kan støynivået overskride **80 dB(A)**.

Bruk hørselvern!

Vibrasjon totalt a_{h} (vektorsum av tre retninger) og usikkerhet K fastsatt i henhold til **EN 62841-2-2**: Skruing: $a_{\text{h}} < 2,5$ m/s², $K = 1,5$ m/s².

Vibrasjonsnivået og støyemisjonen som er angitt i disse anvisningene er målt i samsvar med en standardisert målemetode og kan brukes til sammenligning av elektroverktøy. Verdiene egner seg også til en foreløpig estimering av vibrasjonsnivået og støyutslippet.

Angitt vibrasjonsnivå og støyutslipp representerer de hovedsakelige bruksområdene til elektroverktøyet. Men hvis elektroverktøyet brukes til andre formål, med andre innsatsverktøy eller utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivået og støyutslippet avvike fra det som er angitt. Dette kan føre til en betydelig økning av vibrasjonsnivået og støyutslippet for hele arbeidstidsrommet.

For en nøyaktig vurdering av vibrasjonsnivået og støyutslippet skal det også tas hensyn til de tidene verktøyet er slått av, eller går, men ikke faktisk er i bruk. Dette kan redusere vibrasjonsnivået og støyutslippet for hele arbeidstidsrommet betraktelig.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, organisere arbeidsforløpene.

Montering

Leveransens innhold

De batteridrevne skrumaskinene for industribruk leveres uten batteripakke. De batteridrevne vinkelskrumaskinene for industribruk leveres uten vinkelskruhode og batteripakke.

Vennligst kontakt en forhandler av Bosch-verktøy for industribruk for informasjon om egnet tilbehør.

Drifts- og lagringsforhold



Elektroverktøyet er utelukkende egnet for bruk på lukkede steder.

For problemfri drift bør tillatt

omgivelsestemperatur være mellom -5 °C og $+50$ °C (23 °F

og 122 °F), med tillatt relativ luftfuktighet mellom 20 og 95 % uten kondensering.

Batteriet bør oppbevares ved en temperatur mellom 0 °C (32 °F) og 45 °C (113 °F) for å unngå skader på battericellene.

Montere vinkelskruhodet

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

På disse batteridrevne vinkelskrumaskinene for profesjonell bruk må det først monteres et passende vinkelskruhode (se „Tekniske data“, Side 114).

- **Forviss deg om at høyre-/venstre-bryteren står i midten (innkoblingssperre) eller at batteriet er fjernet fra elektroverktøyet før du monterer, justerer eller demonterer et skruhode.**

Hold elektroverktøyet fast med fastnøkkelen (6) på nøkkelflatten (5) til vinkelhodeflensen.

- **Du må aldri spenne fast elektroverktøyet på husdelene.**

Sett vinkelskruhodet (3) i ønsket posisjon på flensen, og skru overfallsmutteren fast med fastnøkkelen (4) på nøkkelflatten (16).

Hold imot med fastnøkkelen (6) på flensen til vinkelhodet.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Disse batteridrevne vinkelskrumaskinene for industribruk kan bare brukes med vinkelskruhodet **0 607 451 618**.

Opphengsanordning

Med opphengsbøylen (8) kan du feste elektroverktøyet på en opphengsanordning.

Sett opphengsbøylen (8) på elektroverktøyet, og la den låses i slissene (14).

- **Kontroller regelmessig at opphengsbøylen og kroken på opphengsanordningen er i orden.**

Lading

Merknad: Ladere og batterier følger ikke med ved levering. Strømtøpselet på bildet kan se annerledes ut enn støpselet på elektroverktøyet ditt.

- **Kontroller at laderen og batteriet er egnet for strømmettet i landet.**

Lader AL 2450 DV (se bilde A)

Koble laderen (21) til strømforsyningen med netstøpselet (22), og sett batteriet (18) i riktig posisjon i laderens ladeholder.

► **Ikke bruk makt når du setter inn / tar ut batteriet.**

Batterier med APT-kontakt (**Akku Pack Top**) er konstruert slik at de kun kan settes inn i elektroverktøyet eller laderen i korrekt posisjon.

Den grønne LED-indikatoren (**23**) begynner å blinke. Dette viser at ladestrømmen virker. Ladingen stopper automatisk når batteriet er fulladet. Når den grønne LED-indikatoren ikke blinker lenger, men lyser kontinuerlig, er oppladingen avsluttet. Et akustisk signal lyder i ca. 2 sekunder og signaliserer en komplett opplading av batteriet.

Når den røde LED-indikatoren (**24**) lyser kontinuerlig, signaliserer det lading med redusert ladestrøm. Når den røde LED-indikatoren blinker, er ingen opplading mulig.

Feil – Årsak og løsning

Årsak	Løsning
LED-indikatorene lyser ikke	
Støpelet til laderen er ikke (riktig) satt inn	Sett støpelet (helt inn) i stikkontakten
Stikkontakt, strømkabel eller lader defekt	Kontroller nettspenningen. Få eventuelt kontrollert laderen i et autorisert serviceverksted for Bosch elektroverktøy
Lading ikke mulig	
Batteritemperaturen er ikke i tillatt område	Avkjøl eller varm opp batteriet til tillatt temperaturområde mellom 0 °C (32 °F) og 45 °C (113 °F)
Skitne batterikontakter	Rengjør batterikontaktene, f.eks. ved å sette inn og ta ut batteriet flere ganger, eller skift ut batteriet
Batteri defekt	Skift batteri
Batteriet er ikke satt (riktig) inn	Sett batteriet (helt) inn i batteriladeholderen

Tilkobling til energitilførselen

Merknad: Vi gjør oppmerksom på at det ikke er noe batteri i elektroverktøyet ved levering.

► **Oppbevar aldri batterier i en batteridrevet maskin.**

Batteriene holder lenger og kan opplades bedre hvis de oppbevares separat. Husk å lade opp batteriene før bruk etter oppbevaring over lengre tid.

Opplading av batteriet

Lad opp batteriet i en egnet lader før det settes inn i elektroverktøyet. Nøyaktig beskrivelse av ladingen finnes i bruksanvisningen for laderen og i anvisningene i denne veiledningen (se „Lading“, Side 117).

Batteriet er utstyrt med en NTC-temperaturovervåking som kun tillater en opplading i temperaturområdet mellom 0 °C (+32 °F) og 45 °C (+113 °F). Slik oppnås en lang levetid for batteriet. Ved riktig bruk kan batteriet lades opp inntil 3000 ganger.

Et nytt batteri eller et batteri som ikke har vært i bruk på lang tid oppnår full effekt først etter ca. 5 oppladings- og utladingscykluser. Batterier bør bare lades opp når LED-indikatoren "Batteriladenivå" til elektroverktøyet lyser rødt.

Sette inn og ta ut batteriet

Trykk dreieretningsvelgeren (**13**) til midtstillingen. Da låses på-/av-bryteren (**12**) i stillingen "Av", slik at utilsiktet innkobling av elektroverktøyet hindres.

Skyv et ladet batteri (**18**) inn i håndtaket til elektroverktøyet.

Pass på at batteriet settes i riktig posisjon og at opplåsningsknappene (**17**) låses merkbart i håndtaket til elektroverktøyet.

► **Ikke bruk makt når du setter inn / tar ut batteriet.**

Batterier med APT-kontakt (**Akku Pack Top**) er konstruert slik at de kun kan settes inn i elektroverktøyet eller laderen i korrekt posisjon.

For å ta ut batteriet (**18**) trykker du på opplåsningsknappene (**17**) på begge sider og trekker batteriet ned og ut av håndtaket.

Verktøyskifte på skruhode med hurtigskiftechuck (se bilde B)

► **Når du setter inn et innsatsverktøy, må du passe på at det sitter godt fast i verktøyholderen.** Hvis innsatsverktøyet ikke sitter ordentlig i verktøyholderen, kan det løse under skruingen, slik at det ikke lenger kan kontrolleres.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Serien BT-EXACT leveres med 1/4" hurtigskiftechuck (HSC \varnothing 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Et vinkelskruhode med 1/4" hurtigskiftechuck (artikkelnummer **0 607 453 631**) kan fås til disse batteridrevne vinkelskrumaskinene for industribruk.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Et vinkelskruhode med 1/4" hurtigskiftechuck (artikkelnummer **0 607 453 630**) kan fås til disse batteridrevne vinkelskrumaskinene for industribruk.

Innsetting av innsatsverktøy

Trekk hurtigskiftechucken (**25**) forover. Sett innsatsverktøyet (**1**) i verktøyholderen (**2**), og slipp hurtigskiftechucken igjen.

Bruk bare innsatsverktøy med passende innstikksende (1/4"-sekskant).

Forsøk ikke å sette bor inn i denne hurtigskiftechucken. Batteridrevne vinkelskrumaskiner og skrumaskiner for industribruk med mekanisk utkobling er ikke egnet for boring. Utkoblingen kan utløses automatisk og uten varsel. Hvis du fortsetter å bore etter at utkoblingen er utløst, kan elektroverktøyet vri seg ut av hånden din til utkoblingen aktiveres igjen.

Fjerning av innsatsverktøyet

Trekk hurtigskiftechucken (25) forover. Ta innsatsverktøyet (1) ut av verktøyholderen (2), og slipp hurtigskiftechucken igjen.

Verktøyskifte ved skruhode med utvendig firkant

- **Når du setter inn et innsatsverktøy, må du passe på at det sitter godt fast i verktøyholderen.** Hvis innsatsverktøyet ikke sitter ordentlig i verktøyholderen, kan det løsne under skruingen, slik at det ikke lenger kan kontrolleres.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Et vinkelskruhode med 1/4" firkant (artikkelnummer 0 607 453 617) og et vinkelskruhode med 3/8" firkant (artikkelnummer 0 607 453 620) kan fås til disse batteridrevne vinkelskrumaskinene for industribruk.

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Et vinkelskruhode med 3/8" firkant (artikkelnummer 0 607 451 618) kan fås til disse batteridrevne vinkelskrumaskinene for industribruk.

Innsetting av innsatsverktøy

Trykk stiften på firkanten til verktøyholderen (2) innover, for eksempel ved hjelp av en smal skrutrekker, og skyv innsatsverktøyet (1) over firkanten. Pass på at stiften festes i utsparingen til innsatsverktøyet.

Fjerning av innsatsverktøyet

Trykk stiften innover i utsparingen til innsatsverktøyet (1), og trekk innsatsverktøyet fra verktøyholderen (2).

Verktøyskifte på skruhodet med innvendig sekskant (se bilde C)

- **Når du setter inn et innsatsverktøy, må du passe på at det sitter godt fast i verktøyholderen.** Hvis innsatsverktøyet ikke sitter ordentlig i verktøyholderen, kan det løsne under skruingen, slik at det ikke lenger kan kontrolleres.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Et vinkelskruhode med 1/4" innvendig sekskant (artikkelnummer 0 607 453 618) kan fås til disse batteridrevne vinkelskrumaskinene for industribruk.

Innsetting av innsatsverktøy

Trykk innsatsverktøyet (1) inn i den innvendige sekskanten til verktøyholderen (2), til det merkes at det festes.

Fjerning av innsatsverktøyet

Trekk innsatsverktøyet (1) fra verktøyholderen (2), om nødvendig ved hjelp av en tang.

Bruk



Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid øyebeskyttelse. Bruk av egnet personlig sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklisikre

arbeidssko, hjelm eller hørselvern reduserer risikoen for skader.

Igangsetting

Når du ønsker å starte elektroverktøyet, bør du først stille inn dreieretningen med dreieretningsvelgeren (13): Elektroverktøyet starter bare hvis dreieretningsvelgeren (13) ikke står i midten (innkoblings Sperre).

Stille inn dreieretningen (se bilde D)

- **Du må bare aktivere dreieretningsvelgeren (13) når elektroverktøyet er stanset.**

Høyregang: For å skru inn skruer trykker du dreieretningsvelgeren (13) mot venstre til den stopper.

Venstregang: For å løsne eller skru ut skruer trykker du dreieretningsvelgeren (13) mot høyre til den stopper.

Slå på arbeidslyset

Arbeidslyset (20) gir mulighet til belysning av arbeidsstedet ved ugunstige lysforhold. Du slår på arbeidslyset (20) ved å trykke lett på på-/av-bryteren (12). Hvis du trykker hardere på på-/av-bryteren, slås elektroverktøyet på og arbeidslyset fortsetter å lyse.

- **Ikke se rett inn i arbeidslyset, ettersom du kan bli blendet.**

Inn-/utkobling



Skrumaskinene har en dreiemomentavhengig **utkoblingsclutch** som kan stilles inn i det angitte området. Den aktiveres når det innstilte dreiemomentet er nådd.

Merknad: Hvis du bruker skrumaskinen med en spenningsadapter, må du først ta spenningsstabilisatoren i drift.

For å **slå på** elektroverktøyet trykker du på på-/av-bryteren (12) til den stopper.

Elektroverktøyet **slås automatisk av** når det innstilte dreiemomentet er nådd.

- **Hvis på-/av-bryteren (12) slippes for tidlig, blir ikke det forhåndsinnstilte dreiemomentet nådd.**

Informasjon om bruk

- **Elektroverktøyet er utstyrt med et radiogrensesnitt. Lokale restriksjoner for bruk av dette, for eksempel om bord på fly eller på sykehus, må overholdes.**
- **Avbryt strømforsyningen før du foretar innstillinger på verktøyet, skifter tilbehørsdeler eller legger bort elektroverktøyet.** Dermed hindrer du at elektroverktøyet kan startes utilsiktet.
- **Sett elektroverktøyet bare mot mutteren/skruen når det er slått av.** Innsatsverktøy som dreier seg kan skli.
- **Ta alltid batteriet ut av elektroverktøyet før arbeider på elektroverktøyet utføres (f. eks. vedlikehold, verktøyskifte osv.) og før transport og oppbevaring.** Det er fare for skader hvis du trykker på av/på-bryteren ved en feiltagelse.

Stille inn dreiemomentet (se bilde E – G)

Dreiemomentet avhenger av fjærforbelastningen til utkoblingsclutchen. Utkoblingsclutchen utløses når innstilt dreiemoment er nådd, både ved høyre- og venstrerotering.

For å stille inn individuelt dreiemoment må du bare bruke innstillingsverktøyet (26) som fulgte med.

Skyv glidebryteren (7) på elektroverktøyet helt tilbake.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Sett en unbrakonøkkel (27) inn i innsatsverktøyet (26), og dreii den langsomt.

Når du ser en liten fordypning i husåpningen (innstillingsskive (28)) koblingen, stikker du innstillingsverktøyet (26) inn i denne og dreier det.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Sett en unbrakonøkkel (27) i verktøyholderen (2), og dreii den langsomt.

Når du ser en liten fordypning i husåpningen (innstillingsskive (28)) koblingen, stikker du innstillingsverktøyet (26) inn i denne og dreier det.

Når du dreier med urviseren, blir dreiemomentet høyere, og når du dreier mot urviseren, blir det lavere.

Fjern innstillingsverktøyet (26). Skyv glidebryteren (7) forover igjen for å beskytte koblingen mot skitt.

Merknad: Dreiemomentinnstillingen som kreves, avhenger av skruerforbindelsen, og fastsettes best gjennom praktiske forsøk. Kontroller en prøveskrubakobling med en momentnøkkel.

- **Still bare inn dreiemomentet i det angitte effektområdet, ettersom utkoblingsclutchen ellers ikke vil aktiveres.**

LED-indikator



Indikator for batteriladenivå

Hvis det er nødvendig å lade batteriet (18), blinker LED-indikatoren (11) grønt, og det utløses et lydsignal. Det er da bare mulig å skru

6–8 ganger til.

Hvis LED-indikatoren lyser rødt, strekker kapasiteten ikke lenger til for en ny skrueforbindelse eller elektroverktøyet ble overbelastet. Elektroverktøyet kan ikke koples inn.

Innkoblingssperreren forblir aktiv til batteriet trekkes ut av elektroverktøyet og et oppladet batteri settes inn igjen.

Hvis du bruker en spenningsadapter, signaliserer den røde LED-indikatoren (11) en overbelastning.

Hvis LED-indikatoren (11) blinker rødt, er elektroverktøyet overopphetet og ute av drift. Vent en kort stund til blinkingen slutter automatisk før du bruker elektroverktøyet igjen.

En vesentlig kortere driftstid for elektroverktøyet etter hver opplading er et tegn på at batteriet er oppbrukt og må skiftes ut. Kasser oppbrukte batterier i henhold til de lovfestede/nasjonale bestemmelsene.

Merknad: Hvis du istedenfor batteriet (18) bruker en spenningsadapter og spenningsstabilisatoren 4EXACT, har LED-indikatoren (11) ingen funksjon.



Indikator for skrueforbindelser

Utkoblingsclutchen utløses når det forhåndsinnstilte dreiemomentet er nådd. LED-indikatoren (9) lyser grønt.

Hvis det forhåndsinnstilte dreiemomentet ikke nås, lyser LED-indikatoren (9) rødt, og det utløses et lydsignal.

Skruingen må gjentas.

Indikator for Bluetooth®-forbindelse

Trykk på på-/av-bryteren (12) for å aktivere Bluetooth®-forbindelsen. Den røde LED-indikatoren (10) blinker mens skrumaskinen søker etter en forbindelse.

Hvis LED-indikatoren (10) lyser kontinuerlig rødt, betyr det at Bluetooth®-forbindelsen er opprettet. Skrumaskinen er imidlertid fortsatt sperret.

Hvis skrumaskinen aktiveres av basisstasjonen EXAConnect, slukker LED-indikatoren (10).

Hvis LED-indikatoren (10) bare blinker en kort stund etter at på-/av-bryteren er trykt og deretter slukker, er ikke skrumaskinens energiforsyning tilstrekkelig for en forbindelse.

Beskyttelse mot repetisjon

Hvis utkoblingsclutchen utløses under skruing, slås motoren av. Det er ikke mulig å slå på igjen før det har gått 0,7 sekunder. Dermed unngår du at skrueforbindelser som allerede er skrudd fast, strammes igjen ved en feiltagelse.

Justere vinkelskruehodet

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Du kan justere vinkelskruehodet (3) i totalt åtte posisjoner.

Hold elektroverktøyet fast med fastnøkkelen (6) på nøkkelflaten (5) til vinkelhodeflensen.

- **Du må aldri spenne fast elektroverktøyet på husdelene.**

Løsne overfalsmutteren med fastnøkkelen (4) på nøkkelflaten (16). Juster vinkelskruehodet (3) 45° til ønsket posisjon, og skru fast overfalsmutteren igjen med fastnøkkelen (4) på nøkkelflaten (16). Hold imot med fastnøkkelen (6) på flensen til vinkelhodet.

Stille inn LED-arbeidslyset (se bilde H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Trykk markeringsringen (19) av med et tynt skrutrekkerblad, en spatel eller lignende. Skyv låseringen (29) bakover på huset med en låseringtang.

De to husdelene til LED-holderen (15) som omslutter LED-arbeidslyset (20) kan nå settes i enhver ønsket stilling. Pass på at ledningen på LED-arbeidslyset ikke skades, og skyv den inn i hulrommet (30) i huset uten å bøye på den. Sett de to husdelene til LED-holderen (15) slik at de omslutter LED-arbeidslyset (20) helt igjen.

Trykk låseringen (29) og markeringsringen (19) tilbake til den opprinnelige stillingen igjen.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjøring

- **Ta alltid batteriet ut av elektroverktøyet før arbeider på elektroverktøyet utføres (f. eks. vedlikehold, verktøyskifte osv.) og før transport og oppbevaring.** Det er fare for skader hvis du trykker på av/på-bryteren ved en feiltagelse.
- **Hold selve elektroverktøyet og ventilasjonsslissene alltid rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.**

Smøring av elektroverktøyet



Smøremiddel:

Spesialsmøring for girkasser (225 ml)
 Artikkelnummer 3 605 430 009
 Molykote smørefett
 Motorolje SAE 10/SAE 20

- Rengjør giret med et mildt løsemiddel etter de 150 første driftstimerne. Følg løsemiddelprodusentens anvisninger for bruk og avfallsbehandling. Smør deretter giret med Bosch spesialsmøring for girkasser. Gjenta rengjøringen 300 driftstimer etter den første rengjøringen.
- Olje de bevegelige delene i utkoblingsclutchen etter 100000 skruinger med noen dråper motorolje SAE 10/SAE 20. Smør de glidende og rullende delene med Molykote-smørefett. Kontroller samtidig clutchen for slitasje, slik at du er sikker på at repeterbarheten og nøyaktigheten ikke er redusert. Deretter må dreiemomentet til clutchen stilles inn på nytt.
- **Overlat alt vedlikehold og alle reparasjoner til kvalifiserte fagpersoner.** På den måten opprettholdes elektroverktøyets sikkerhet.

Et autorisert Bosch-serviceverksted utfører disse arbeidene raskt og pålitelig.

- **Kast smøre- og rengjøringsmidler miljøvennlig. Følg gjeldende forskrifter.**

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner også sprengskisser og informasjon om reservedeler på www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål om våre produkter og tilbehør.

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
 Postboks 350
 1402 Ski
 Tel.: 64 87 89 50
 Faks: 64 87 89 55

Deponering



Elektroverktøy, batterier, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.



Elektroverktøy og batterier må ikke kastes i vanlig søppel!

Bare for land i EU:

Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukt elektrisk utstyr og iht. det europeiske direktivet 2006/66/EC må defekte eller brukte batterier/oppladbare batterier samles adskilt og leveres inn for miljøvennlig resirkulering.

Batterier/oppladbare batterier:



Ni-MH: Nikkel-metallhydrid

Suomi

Turvallisuusohjeet

Yleiset sähkötyökalujen turvaohjeet

VAROITUS

Lue kaikki tämän sähkötyökalun mukana toimitetut varoitukset, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla mainittujen ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.

Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

Turvallisuusohjeissa käytetty käsite "sähkötyökalu" käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).

Työpaikan turvallisuus

- **Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.**

Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.

- **Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.** Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryn.

- **Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käytäessäsi.** Voit menettää laitteen hallinnan, jos suuntaat huomiosi muualle.

Sähköturvallisuus

- **Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä minkäänlaisia pistorasia-adaptoreita maadoitettujen**

sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.

- ▶ **Vältä maadoitettujen pintojen, kuten putkien, patte-
reiden, liesien tai jääkaappien koskettamista.** Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
- ▶ **Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle.** Vedden pääsy sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
- ▶ **Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä johtoa sähkötyökalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista.** Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
- ▶ **Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.** Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohtoon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
- ▶ **Jos sähkötyökalua on pakko käyttää kosteassa ympäristössä, on käytettävä vikavirtasuojakytkintä.** Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

Henkilöturvallisuus

- ▶ **Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.** Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- ▶ **Käytä henkilökohtaisia suojarusteita. Käytä aina suojalaseja.** Henkilökohtaisen suojarustuksen (esim. pölynaamari, luistamattomat turvajalkineet, suojakypärä tai kuulonsuojaimet kulloisenkin tehtävän mukaan) käyttö vähentää loukkaantumisriskiä.
- ▶ **Estä tahaton käynnistyminen. Varmista, että käynnistyskytkin on kytketty pois päältä ennen kuin yhdistät työkalun sähköverkkoon ja/tai akkuun, otat työkalun käteen tai kannat sitä.** Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käynnistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
- ▶ **Poista mahdollinen säätötyökalu tai kiinnitysavain ennen kuin käynnistät sähkötyökalun.** Kiinnitysavain tai säätötyökalu, joka on unoitettu paikalleen sähkötyökalun pyöriivään osaan, saattaa aiheuttaa tapaturman.
- ▶ **Vältä kurkottelua. Huolehdi aina tukevasta seisomiasennosta ja tasapainosta.** Näin pystyt paremmin hallitsemaan sähkötyökalun odottamattomissa tilanteissa.
- ▶ **Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset ja vaatteet poissa liikkuvien osien ulottuvilta.** Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
- ▶ **Jos laitteissa on pölynpoistoliitäntä, varmista, että se on kytketty oikein ja toimii kunnolla.** Pölynpoistojärjestelmän käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.

- ▶ **Työskentele keskittyneesti ja noudata aina turvallisuusmääräyksiä.** Hetkellinenkin huolimattomuus voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Sähkötyökalun käyttö ja huolto

- ▶ **Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua.** Sopivan tehoisella sähkötyökalulla teet työt paremmin ja turvallisemmin.
- ▶ **Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimestä.** Sähkötyökalu, jota ei voi enää hallita käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja täytyy korjauttaa.
- ▶ **Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai irrota akku (jos irrotettava) sähkötyökalusta, ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai viet sähkötyökalun varastoon.** Nämä varotoimenpiteet estävät sähkötyökalun tahattoman käynnistymisen.
- ▶ **Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, joilla ei ole tarvittavaa käyttökokemusta tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.** Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
- ▶ **Pidä sähkötyökalut ja tarvikkeet hyvässä kunnossa. Tarkista liikkuvat osat virheellisen kohdistuksen tai jumittumisen varalta. Varmista, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita osia tai muita toimintaa haittaavia vikoja. Jos havaitset vikoja, korjauta sähkötyökalu ennen käyttöä.** Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolletuista sähkötyökaluista.
- ▶ **Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.** Asianmukaisesti huolletut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi ja niitä on helpompi hallita.
- ▶ **Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, ruuvauskärkiä jne. näiden ohjeiden, käyttöolosuhteiden ja työtehtävän mukaisesti.** Sähkötyökalun määrätystenvastainen käyttö saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.
- ▶ **Pidä kahvat ja kädensijat kuivina ja puhtaina (öljyttöminä ja rasvattomina).** Jos kahvat ja kädensijat ovat liukkaita, et pysty yllättävissä tilanteissa ohjaamaan ja hallitsemaan työkalua turvallisesti.

Akkukäyttöisten työkalujen käyttö ja huolto

- ▶ **Lataa akku vain valmistajan suosittelemissa latauslaitteissa.** Latauslaite, joka soveltuu määrätyntyyppiselle akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua ladattaessa.
- ▶ **Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua.** Muunlaisen akun käyttö saattaa aiheuttaa tapaturman ja tulipalon.
- ▶ **Pidä irrotettu akku loitolla metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun koskettimet.** Akkukoskettimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.

- ▶ **Väärästä käytöstä johtuen akusta saattaa vuotaa nestettä. Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettä pääsee vahingossa iholle, huuhtelee kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, käänny lisäksi lääkäriin puoleen.** Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
- ▶ **Älä käytä akkua tai työkalua, joka on vioittunut tai johon on tehty muutoksia.** Jos akut ovat vioittuneet tai niihin on tehty muutoksia, ne voivat toimia ennalta arvaamattomasti ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisvaaran.
- ▶ **Älä altista akkua tai työkalua tulelle tai äärimmäisille lämpötiloille.** Tullelle tai yli 130 °C kuumuudelle altistaminen saattaa aiheuttaa räjähdyksen.
- ▶ **Noudata latausohjeita ja lataa akku tai työkalu ohjeen mukaisen lämpötila-alueen rajoissa.** Lataaminen virheellisesti tai ohjeiden vastaisessa lämpötilassa saattaa vaurioittaa akkua ja lisätä palovaaraa.

Huolto

- ▶ **Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain aluperäisiä varaosia.** Näin varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.
- ▶ **Älä missään tapauksessa yritä itse korjata vaurioituneita akkuja.** Akkuja saa korjata vain valmistaja tai valtuutettu huoltopiste.

Ruuvinvääntimien turvallisuusohjeet

- ▶ **Pidä sähkötyökalusta kiinni sen eristetyistä kahvapinnoista, kun teet sellaisia töitä, joissa kiinnike voi koskettaa piilossa olevia sähköjohtoja.** Jos kiinnike koskettaa virralista sähköjohtoa, tämä voi tehdä sähkötyökalun suojaamattomat metalliosat virrallisiksi ja aiheuttaa sähköiskun laitteen käyttäjälle.
- ▶ **Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai käänny paikallisen jakeluyhtiön puoleen.** Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijohtoputken puhkaisu aiheuttaa aineellisia vahinkoja.
- ▶ **Pidä sähkötyökalusta kunnolla kiinni.** Ruuvien kiristyksen ja avauksen yhteydessä voi syntyä hetkellisesti suuria reaktiivoimia.
- ▶ **Varmista työkappaleen kiinnitys.** Kädellä pidettynä työkappale ei pysy luotettavasti paikallaan. Siksi se kannattaa kiinnittää ruuvipenkin tai puristimen avulla.
- ▶ **Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen kuin asetat sen säilytysalustalle.** Sähkötyökalun hallinnan menettämisen vaara, koska käyttötarvike voi pureutua säilytysalustan pintaan.
- ▶ **Akusta saattaa purkautua höyryä, jos akku vioittuu tai jos akkua käytetään epäasianmukaisesti. Akku saattaa syttyä palamaan tai räjähtää.** Järjestä tehokas ilmanvaihto ja käänny lääkärin puoleen, jos havaitset ärsytystä. Höyry voi ärsyttää hengitysteitä.
- ▶ **Älä avaa akkua.** Oikosulkuvaara.

- ▶ **Terävät esineet (esimerkiksi naulat ja ruuvitaltat) tai kuoreen kohdistuvat iskut saattavat vaurioittaa akkua.** Tämä voi johtaa akun oikosulkuun, tulipaloon, savuaamiseen, räjähtämiseen tai ylikuumentumiseen.
- ▶ **Käytä akkua ainoastaan valmistajan tuotteissa.** Vain tällä tavalla saat estettyä akun vaarallisen ylikuormituksen.



Suojaa akkua kuumuudelta, esimerkiksi pitkäaikaiselta auringonpaisteelta, tulelta, lialta, vedeltä ja kosteudelta. Räjähdys- ja oikosulkuvaara.

- ▶ **Sammuta sähkötyökalu välittömästi, jos käyttötarvike jumittuu. Varaudu takaiskun aiheuttamiin voimakkaisiin reaktiivoimiin.** Käyttötarvike jumittuu sähkötyökalun ylikuormitustapauksessa tai terän jäädessä puristuksiin työkappaleeseen.

VAROITUS

Laikkahionnan, sahausken, tasohionnan, porauksen yms. töiden

yhteydessä syntyvä pöly saattaa aiheuttaa karsinogeenisia, teratogeenisia tai mutageenisia vaikutuksia. Muutamia esimerkkejä näiden pölylaatuojen sisältämistä aineista: lyijymaalien sisältämä lyijy; tiilen, sementin ja laastin sisältämä kiteinen pioksidi; kemiallisesti käsitellyn puun sisältämä arseeni ja kromaatti. Sairastumisrisiikin vaikuttaa, kuinka usein näille aineille altistutaan. Vaaran vähentämiseksi töitä tulee tehdä vain hyvin tuuletetuissa tiloissa asianmukaisia henkilönsuojaimia (esim. hengityssuojaimet, jotka suodattavat pienimmätkin pölyhiukkaset) käyttäen.

- ▶ **Estä tahaton käynnistyminen. Varmista, että käynnistyskytkin on pois päältä, ennen kuin asennat akun.** Onnettomuusvaara, jos kannat työkalua sormi käynnistyskytkimellä tai asennat akun käynnistyskytkimen ollessa päällä.
- ▶ **Käytä vain virheettömiä käyttötarvikkeita. Ne eivät saa olla myöskään liian kuluneita.** Vialliset käyttötarvikkeet saattavat murtua, mikä voi johtaa tapaturmiin ja esinevahinkoihin.
- ▶ **Varmista, että asennat käyttötarvikkeen kunnolla paikalleen käyttötarvikkeen pitimeen.** Huonosti pitimeen kiinnitetty käyttötarvike saattaa irrota ja sinkoutua hallitsemattomasti ympäriinsä.
- ▶ **Noudata varovaisuutta pitkien ruuvien kiinnityksessä. Ruuvauskärki saattaa luiskahtaa irti ruuvikannasta.** Pitkien ruuvien ruuvaus on usein vaikeaa ja ruuvauskärki saattaa luiskahtaa irti ruuvikannasta, mikä voi johtaa tapaturmaan.
- ▶ **Tarkista asetettu pyörintäsuunta, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun.** Kun haluat esimerkiksi avata ruuvin ja pyörintäsuunta on asetettu päinvastaiseksi, tästä saattaa seurata sähkötyökalun voimakas, hallitsematon liike.
- ▶ **Älä käytä sähkötyökalua porakoneena.** Sähkötyökalu, joissa on irrotuskytkin, eivät sovellu poraamiseen. Kytkin voi katkaista toiminnan automaattisesti ja varoittamatta.
- ▶ **Varoitus! Bluetooth®-ominaisuudella varustetun sähkötyökalun käyttö voi aiheuttaa häiriöitä muille laitteille ja järjestelmille, lentokoneille ja lääketieteelle.**

sille laitteille (esim. sydämentahdistin, kuulolaitteet). Lisäksi on mahdollista, että se aiheuttaa haittaa työkalun välittömässä läheisyydessä oleskeleville ihmisille ja eläimille. Älä käytä Bluetooth®-ominaisuudella varustettua sähkötyökalua lääketieteellisten laitteiden, huoltoasemien, kemiallisten laitteiden, räjähdysvaarallisten tilojen ja räjäytysalueiden läheisyydessä. Älä käytä Bluetooth®-ominaisuudella varustettua sähkötyökalua lentokoneissa. Vältä pitkäkestoista käyttöä kehon välittömässä läheisyydessä.

Bluetooth®-tuotenimi sekä vastaavat kuvamerkit (logot) ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Bluetooth SIG, Inc.-yhtiön omaisuutta. Robert Bosch Power Tools GmbH käyttää näitä tuotenimiä/kuvamerkkejä aina lisenssillä.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus



Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Huomioi käyttöohjeiden etuosan kuvat.

Määräyksenmukainen käyttö

Ruuvausjärjestelmä BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT ja EXAConnect on tarkoitettu ruuvien kiinnittämiseen ja irrottamiseen sekä mutterien kiristämiseen ja avaamiseen ohjeenmukaisen mittojen ja tehokkuuksien rajoissa. Sitä ei ole tarkoitettu ruuviliitoksen vääntömomentin tai kiertokulman dokumentointiin.

Ruuvausjärjestelmä mahdollistaa ruuvaussignaalin langattoman tiedonsiirron langattoman Bluetooth®-teknologian avulla. BT-EXACT- ja BT-ANGLEEXACT-sarjan teollisuusakku-ruuvinvääntimien OK-signaalit ja Ei OK -signaalit (ruuvaustulos OK / ei OK) lähetetään EXAConnect-perusasemalle. BT-EXACT- ja BT-ANGLEEXACT-sarjan ruuvinvääntimiä ei voi käyttää ilman EXAConnect-perusasema: ruuvinvääntimet ovat toimitettaessa lukittuja ja ne voi vapauttaa vain EXAConnect-perusaseman avulla.

Lue EXAConnect-perusaseman käyttöopas ja noudata siinä annettuja ohjeita. Ota ensin EXAConnect-perusasema käyttöön.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan sähkötyökalun kuvaan.

- (1) Käyttötarvike (esim. ruuvaushylsy)
- (2) Käyttötarvikkeen pidin
- (3) Kulmaruuvauspää
- (4) Kiintoavain, avainkoko 27 mm
- (5) Kulmapään laipan avainpinta
- (6) Kiintoavain, avainkoko 22 mm
- (7) Vääntömomenttiasetuksen luisti
- (8) Ripustussanka
- (9) Ruuviliitoksen LED-merkkivalo
- (10) Bluetooth®-yhteyden LED-merkkivalo
- (11) Akun lataustilan LED-merkkivalo
- (12) Käynnistyskytkin
- (13) Suunnanvaihtokytkin
- (14) Kiinnityslovet ripustussankaa varten
- (15) LED-valon pidin
- (16) Liitinmutterin avainpinta
- (17) Akun lukituksen avauspainike
- (18) APT-pistokkeella varustettu akku
- (19) Merkintärenkas
- (20) Työvalo
- (21) Latauslaite
- (22) Pistotulppa
- (23) Latauslaitteen vihreä LED-merkkivalo
- (24) Latauslaitteen punainen LED-merkkivalo
- (25) Pikaistukka
- (26) Säätötyökalu
- (27) Kuusiokoloavain
- (28) Säätölevy
- (29) Lukkorengas
- (30) Kotelokuoren ontelo
- (31) Kahva (eristetty kahvapinta)

Kuvassa näkyvä tai tekstissä mainittu lisätarvike ei kuulu vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tarvikekuvastostamme.




Tekniset tiedot

Teollisuusakku-ruuvinvääntin BT-EXACT		2	4	6	7
Tuotenumero		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Vääntömomentin säätöalue	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Tyhjäkäyntikierrosluku n_0	min ⁻¹	600 ^{A)} kanssa	900 ^{A)} kanssa	600 ^{A)} kanssa	150 ^{A)} kanssa
Nimellinen jännite	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Pyörimissuunta					
Käyttötarvikkeen pidin		SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"
Tietoliittymä (radiosignaali)		Langaton Bluetooth®-teknologia, luokka 2 (erittely 1.2)			

Teollisuusakkuruuviväännin BT-EXACT		2	4	6	7
Maks. kantama	m	10	10	10	10
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Suosittelun ympäristön lämpötila latauksen yhteydessä	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössä ^{B)} ja säilytyksessä	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Käyttötaajuusalue	MHz	2 402–2 480	2 402–2 480	2 402–2 480	2 402–2 480
Lähetysteho maks.	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Suojaus		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) mitattu 20–25 °C lämpötilassa akun **2 607 335 681** kanssa.




B) rajoitettu teho, kun lämpötila on <0 °C

Teollisuusakkuruuviväännin BT-EXACT		8	9	12
Tuotenumero		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Vääntömomentin säätöalue	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Tyhjäkäyntikierrosluku n_0	min ⁻¹	650 ^{A)} kanssa	350 ^{B)} kanssa	400 ^{A)} kanssa
Nimellinen jännite	V	12	9,6	12
Pyörimissuunta				
Käyttötarvikkeen pidin		SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"
Tietoliittymä (radiosignaali)		Langaton Bluetooth®-teknologia, luokka 2 (erittely 1.2)		
Maks. kantama	m	10	10	10
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan	kg	0,90	0,80	0,90
Suosittelun ympäristön lämpötila latauksen yhteydessä	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössä ^{C)} ja säilytyksessä	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Käyttötaajuusalue	MHz	2 402–2 480	2 402–2 480	2 402–2 480
Lähetysteho maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Suojaus		IP 20	IP 20	IP 20

A) mitattu 20–25 °C lämpötilassa akun **2 607 335 683** kanssa.

B) mitattu 20–25 °C lämpötilassa akun **2 607 335 681** kanssa.




C) rajoitettu teho, kun lämpötila on <0 °C

Teollisuusakkukulmaruuviväännin BT-ANGLEXACT		2	3	6
Tuotenumero		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Vääntömomentin säätöalue	Nm	0,7–2	0,7–3	1,5–6
Tyhjäkäyntikierrosluku n_0	min ⁻¹	110 ^{A)} kanssa	420 ^{A)} kanssa	650 ^{A)} kanssa
Nimellinen jännite	V	9,6	9,6	9,6
Pyörimissuunta				
Käyttötarvikkeen pidin		SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"
Kulmaruuvauspää (tilattava erikseen)		■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Ruuvauspää (tilattava erikseen)		SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"

Teollisuusakkukulmaruuviväännin BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Tietoliittymä (radiosignaali)		Langaton Bluetooth®-teknologia, luokka 2 (erittely 1.2)		
Maks. kantama	m	10	10	10
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan	kg	1,0	1,0	1,0
Suosittelun ympäristön lämpötila latauksen yhteydessä	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössä ^{B)} ja säilytyksessä	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Käyttötaajuusalue	MHz	2 402-2 480	2 402-2 480	2 402-2 480
Lähetysteho maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Suojaus		IP 20	IP 20	IP 20




A) mitattu 20–25 °C lämpötilassa akun **2 607 335 681** kanssa.

B) rajoitettu teho, kun lämpötila on <0 °C

Teollisuusakkukulmaruuviväännin BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Tuotenumero		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Vääntömomentin säätöalue	Nm	2–7	1,5–8	2–15
Tyhjäkäyntikierrosluku n_0	min ⁻¹	110 ^{A)} kanssa	420 ^{A)} kanssa	250 ^{A)} kanssa
Nimellinen jännite	V	9,6	9,6	9,6
Pyörimissuunta				
Käyttötarvikkeen pidin Kulmaruuvauspää (tilittava erikseen)		SWF ○ 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	SWF ○ 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	SWF ○ 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Tietoliittymä (radiosignaali)		Langaton Bluetooth®-teknologia, luokka 2 (erittely 1.2)		
Maks. kantama	m	10	10	10
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan	kg	1,0	1,0	1,0
Suosittelun ympäristön lämpötila latauksen yhteydessä	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössä ^{B)} ja säilytyksessä	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Käyttötaajuusalue	MHz	2 402-2 480	2 402-2 480	2 402-2 480
Lähetysteho maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Suojaus		IP 20	IP 20	IP 20

A) mitattu 20–25 °C lämpötilassa akun **2 607 335 681** kanssa.

B) rajoitettu teho, kun lämpötila on <0 °C

Teollisuusakkukulmaruuviväännin BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Tuotenumero		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Vääntömomentin säätöalue	Nm	6–17 kova ruuvaus- alusta 5–13 pehmeä ruuvaus- alusta	7–23	8–30
Tyhjäkäyntikierrosluku n_0	min ⁻¹	560 ^{A)} kanssa	320 ^{A)} kanssa	220 ^{A)} kanssa
Nimellinen jännite	V	14,4	14,4	14,4
Pyörimissuunta				

Teollisuusakkukulmaruuvinväännin BT-ANGLEXACT		17	23	30
Käyttötarvikkeen pidin Kulmaruuvauuspää (tilattava erikseen)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Tietoliittymä (radiosignaali)		Langaton Bluetooth®-teknologia, luokka 2 (erittely 1.2)		
Maks. kantama	m	10	10	10
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan	kg	1,5	1,5	1,5
Suosittelun ympäristön lämpötila latauksen yhteydessä	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössä ^{B)} ja säilytyksessä	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Käyttötaajuusalue	MHz	2 402-2 480	2 402-2 480	2 402-2 480
Lähetysteho maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Suojaus		IP 20	IP 20	IP 20

A) mitattu 20–25 °C lämpötilassa akun **2 607 335 685** kanssa.

B) rajoitettu teho, kun lämpötila on <0 °C

Ni-MH-akku		9,6	12,0	14,4
Tuotenumero		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Kennomäärä		8	10	12
Akun jännite	V	9,6	12,0	14,4
Kapasiteetti	Ah	2,6	2,6	2,6
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan	kg	0,55	0,70	0,80
Suosittelun latauslaitteet		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Kulmaruuvauuspää		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	SWF ○ 1/4"
Tuotenumero		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan	kg	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Suora ruuvauuspää		SWF ○ 1/4"
Tuotenumero		0 607 453 631
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan	kg	0,20

Melu-/tärinätiedot

Melupäästöarvot on määritetty standardin **EN 62841-2-2** mukaan.

Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu äänenpainetaso on **70 dB(A)**. Epävarmuus K = 3 dB. Melutaso voi töiden aikana ylittää 80 dB(A) arvon.

Käytännön suojaimia!

Tärinän kokonaisarvot a_{h1} (kolmen suunnan vektorisumma) ja epävarmuus K on määritetty standardin **EN 62841-2-2** mukaan: ruuvaaminen: $a_{h1} < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5** m/s^2 .

Näissä käyttöohjeissa ilmoitetut tärinä- ja melupäästötiedot on mitattu standardissa määritetyn mittausten menetelmän mukaan ja niitä voi käyttää sähkötyökalujen keskinäiseen vertailuun. Ne soveltuvat myös tärinä- ja melupäästöjen alustavaan arviointiin.

Ilmoitetut tärinä- ja melupäästöt vastaavat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötapoja. Tärinä- ja melupäästöt saattavat

kuitenkin poiketa ilmoitetuista arvoista, jos sähkötyökalua käytetään toisiin töihin, muilla käyttötarvikkeilla tai riittämättömästi huollettuina. Tämä saattaa suurentaa koko työskentelyajan tärinä- ja melupäästöjä huomattavasti.

Tärinä- ja melupäästöjen tarkaksi arvioimiseksi on huomioitava myös ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää huomattavasti koko työskentelyajan tärinä- ja melupäästöjä.

Määrittele tarvittavat lisävaroitimenpiteet käyttäjän suojelemiseksi tärinän aiheuttamilta haitoilta (esimerkiksi sähkötyökalujen ja käyttötarvikkeiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä ja työprosessien organisointi).

Asennus

Vakiovarustus

Teollisuusakkuruuvinvääntimet toimitetaan ilman akkua. Teollisuusakkukulmaruuvinvääntimet toimitetaan ilman kulmaruuvauspäää ja akkua.

Ota sopivien tarvikkeiden valintaan liittyvissä kysymyksissä yhteyttä Bosch-teollisuustyökalujen edustajaan.

Käyttö- ja säilytysympäristö



Sähkötyökalu on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

Työkalun kunnollisen toiminnan varmistamiseksi käyttöympäristön lämpötilan tulee olla $-5...+50\text{ °C}$ ($23...122\text{ °F}$) ja suhteellisen ilmankosteuden $20-95\%$ (ei kondensoitumista).

Akun säilytyspaikan lämpötilan tulee olla $0...45\text{ °C}$ ($32...113\text{ °F}$), jotta akkukennot eivät vaurioidu.

Kulmaruuvauspään asentaminen

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Tähän teollisuusakkukulmaruuvinvääntimeen on ensimmäiseksi asennettava sopiva kulmaruuvauspää (katso "Tekniset tiedot", Sivu 124).

- **Varmista, että suunnanvaihtokytkin on keskiasennossa (käynnistysvarmistin) ja akku on poistettu sähkötyökalusta, ennen kuin asennat, säädät tai irrotat ruuvauspään.**

Pidä kiintoavaimella (6) kiinni sähkötyökalun kulmapään laipan avainpinnasta (5).

- **Älä missään tapauksessa purista sähkötyökalua kotelo-kuorien kohdalta.**

Asenna kulmaruuvauspää (3) haluamaasi asentoon laippaan, aseta kiintoavain (4) avainpintaan (16) ja kierrä liitinmutteri kiinni.

Pidä tässä yhteydessä kulmapään laippaa paikallaan kiintoavaimella (6).

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Näitä teollisuusakkukulmaruuvinvääntimiä voi käyttää vain kulmaruuvauspään 0 607 451 618 kanssa.

Ripustuskoukku

Ripustussangan (8) avulla voit kiinnittää sähkötyökalun ripustuskoukkuun.

Aseta ripustussanka (8) sähkötyökalun päälle ja lukitse se loviin (14).

- **Tarkasta säännöllisin väliajoin ripustuskahvan ja ripustuskoukun kunto.**

Lataus

Huomautus: latauslaite ja akut eivät kuulu vakiovarustukseen.

Kuvassa oleva pistotulppa voi poiketa oman sähkötyökalusi pistotulpastasta.

- **Varmista, että latauslaite ja akku soveltuvat oman maasi sähköverkolle.**

Latauslaite AL 2450 DV (katso kuva A)

Kytke latauslaite (21) pistotulpan (22) kanssa sähköverkkoon ja asenna akku (18) oikeassa asennossa latauslaitteen latausaukkoon.

- **Älä asenna/irrota akkua väkisin.** APT-pistokkeella (Akku Pack Top) varustetut akut ovat rakenteeltaan sellaisia, että ne sopivat vain oikeassa asennossa sähkötyökaluun ja latauslaitteeseen.

Vihreä LED-merkkivalo (23) alkaa vilkkua. Tämä osoittaa lataussähkön virtaavan. Lataaminen loppuu automaattisesti, kun akku on täynnä. Lataamisen loputtua vihreä LED-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja alkaa palaa jatkuvasti. Noin 2 sekuntia kuuluva äänimerkki ilmoittaa, että akku on täynnä.

Jatkuvasti palava punainen LED-merkkivalo (24) tarkoittaa alennetulla latausvirralla tapahtuvaa lataamista. Jos punainen LED-merkkivalo vilkkuu, lataaminen ei ole mahdollista.

Viat - syyt ja korjausohjeet

Syy	Korjaustoimenpide
LED-merkkivalot eivät syty	
Latauslaitteen pistotulppaa ei ole kytketty (kunnolla) pistorasiaan	Kytke pistotulppa (kunnolla) pistorasiaan
Pistorasia, verkkojohto tai latauslaite on viallinen	Tarkista verkkojännite, anna valtuutetun Bosch-huoltopisteen tarkistaa latauslaite
Lataaminen ei ole mahdollista	
Akun lämpötila ei ole sallitulla alueella	Jäähdytä tai lämmitä akku sallittuun $0...45\text{ °C}$ ($32...113\text{ °F}$) lämpötilaan
Akun koskettimet ovat likaisia	Puhdista akun koskettimet (esim. asenna ja irrota akku useamman kerran), tarvittaessa vaihda akku
Akku on viallinen	Vaihda akku uuteen
Akkua ei ole asennettu tai se on asennettu väärin	Asenna akku (kunnolla) akun latausaukkoon

Liitäntä sähköverkkoon

Huomautus: huomaa, että toimitetun sähkötyökalun vakiovarustus ei sisällä akkua.

- **Älä missään tapauksessa säilytä akkuja akkutyökalussa.** Akut kestävät pitempään ja ovat helpommin ladattavissa, jos ne säilytetään erillään laitteesta. Muista aina ladata akku täyteen ennen käyttöä, jos se on ollut pitkään käyttämättä.

Akun lataus

Lataa akku sille sopivassa latauslaitteessa, ennen kuin asennat sen sähkötyökaluun. Tarkemmat latausohjeet voit katsoa latauslaitteen käyttöohjeista ja tämän ohjekirjan kohdasta (katso "Lataus", Sivu 128).

Akku on varustettu NTC-lämpötilanvalvonnalla, joka sallii lataamisen vain, kun akun lämpötila on 0...45 °C (32...113 °F). Tämä maksimoi akun eliniän. Oikealla käyttötavalla akku kestää jopa 3 000 latauskertaa.

Uusi tai pitkän aikaa käyttämättä ollut akku saavuttaa täyden tehonsa vasta n. viiden lataus- ja purkausvaiheen jälkeen. Akut kannattaa ladata vasta sen jälkeen kun sähkötyökalun punainen "akun lataustilan" LED-merkkivalo syttyy.

Akun asennus ja irrotus

Kytke suunnanvaihtokytkin (13) keskiasentoon. Tämä lukitsee käynnistyskytkimen (12) "pois päältä" -asentoon ja estää siten sähkötyökalun tahattoman käynnistymisen. Työnnä ladattu akku (18) sähkötyökalun kahvaan.

Asenna akku oikeassa asennossa paikalleen, niin että lukituksen avauspainikkeet (17) napsahtavat tuntuvasti kiinni sähkötyökalun kahvaan.

- ▶ **Älä asenna/irrota akkua väkisin.** APT-pistokkeella (Akku Pack Top) varustetut akut ovat rakenteeltaan sellaisia, että ne sopivat vain oikeassa asennossa sähkötyökaluun ja latauslaitteeseen.

Kun haluat irrottaa akun (18), paina molempien puolien lukituksen avauspainikkeita (17) ja vedä akku takakautta ulos kahvasta.

Käyttötarvikkeen vaihto pikaistukalla varustetun ruuvauspään yhteydessä (katso kuva B)

- ▶ **Varmista, että asennat käyttötarvikkeen kunnolla paikalleen käyttötarvikkeen pitimeen.** Huonosti pitimeen kiinnitetty käyttötarvike saattaa irrota ja sinkoutua hallitsemattomasti ympäriinsä.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

BT-EXACT-sarja on varustettu 1/4"-n pikaistukalla (SWF ◯ 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Tähän teollisuusakkukulmaruuvinvääntimeen on saatavana 1/4"-n pikaistukalla varustettu kulmaruuvauspää (tuotenumero **0 607 453 631**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Tähän teollisuusakkukulmaruuvinvääntimeen on saatavana 1/4"-n pikaistukalla varustettu kulmaruuvauspää (tuotenumero **0 607 453 630**).

Käyttötarvikkeen asennus

Vedä pikaistukkaa (25) eteenpäin. Asenna käyttötarvike (1) käyttötarvikkeen pitimeen (2) ja vapauta pikaistukka.

Käytä vain sellaisia käyttötarvikkeita, joissa on sopiva kiinnityspää (1/4"-n kuusiokanta).

Älä yritä asentaa poranteriä tähän pikaistukkaan.

Katkaisukytkimellä varustetut teollisuusakkukulmaruuvinvääntimet ja teollisuusakkuruuvinvääntimet eivät sovellu poraustoihin. Kytkin voi katkaista toiminnan automaattisesti ja varoittamatta. Jos jatkat poraamista kytkimen katkaistua toiminnan, sähkötyökalu saattaa riistäytyä otteestasi, ennen kuin katkaisukytkin reagoi uudelleen.

Käyttötarvikkeen irrotus

Vedä pikaistukkaa (25) eteenpäin. Irrota käyttötarvike (1) käyttötarvikkeen pitimestä (2) ja vapauta pikaistukka.

Käyttötarvikkeen vaihto neliökannalla varustetun ruuvauspään yhteydessä

- ▶ **Varmista, että asennat käyttötarvikkeen kunnolla paikalleen käyttötarvikkeen pitimeen.** Huonosti pitimeen kiinnitetty käyttötarvike saattaa irrota ja sinkoutua hallitsemattomasti ympäriinsä.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Tähän teollisuusakkukulmaruuvinvääntimeen on saatavana 1/4"-n neliökannalla varustettu kulmaruuvauspää (tuotenumero **0 607 453 617**) sekä 3/8"-n neliökannalla varustettu kulmaruuvauspää (tuotenumero **0 607 453 620**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Tähän teollisuusakkukulmaruuvinvääntimeen on saatavana 3/8"-n neliökannalla varustettu kulmaruuvauspää (tuotenumero **0 607 451 618**).

Käyttötarvikkeen asennus

Paina käyttötarvikkeen pidikkeen (2) neliökannan tappia esimerkiksi ohuen ruuvitaltan avulla sisäänpäin ja työnnä käyttötarvike (1) neliökannan päälle. Varmista, että tappi lukkiutuu käyttötarvikkeen aukkoon.

Käyttötarvikkeen irrotus

Paina käyttötarvikkeen (1) aukossa olevaa tappia sisäänpäin ja vedä käyttötarvike irti käyttötarvikkeen pitimestä (2).

Käyttötarvikkeen vaihto kuusiokololla varustetun ruuvauspään yhteydessä (katso kuva C)

- ▶ **Varmista, että asennat käyttötarvikkeen kunnolla paikalleen käyttötarvikkeen pitimeen.** Huonosti pitimeen kiinnitetty käyttötarvike saattaa irrota ja sinkoutua hallitsemattomasti ympäriinsä.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Tähän teollisuusakkukulmaruuvinvääntimeen on saatavana 1/4"-n kuusiokololla varustettu kulmaruuvauspää (tuotenumero **0 607 453 618**).

Käyttötarvikkeen asennus

Työnnä käyttötarviketta (1) käyttötarvikkeen pitimen (2) kuusiokoloon, kunnes se lukittuu tuntuvasti paikalleen.

Käyttötarvikkeen irrotus

Vedä käyttötarvike (1) irti käyttötarvikkeen pitimestä (2), tarvittaessa pihkien avulla.

Käyttö



Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita.

Käytä aina suojalaseja. Henkilökohtaisen suojavarustuksen (esim. pölynaamari, luistamattomat turvajalkineet, suojakypärä tai kuolonsuojaimet kulloisenkin tehtävän mukaan)

käyttö vähentää loukkaantumisriskiä.

Käyttöönotto

Kun haluat käynnistää sähkötyökalun, säädä ensin pyörintäsuunta suunnanvaihtokytkimellä (13): sähkötyökalu käynnistyy vain, kun suunnanvaihtokytkin (13) ei ole keskiasennossa (käynnistysvalpa).

Pyörintäsuunnan valinta (katso kuva D)

► **Siirrä suunnanvaihtokytkintä (13) vain, kun sähkötyökalu on pysäytettyinä.**

Pyörintäsuunta myötapäivään: kun haluat kiinnittää ruuveja, kytkke suunnanvaihtokytkin (13) vasempaan ääriaseen-tioon.

Pyörintäsuunta vastapäivään: kun haluat löysätä tai irrottaa ruuveja, kytkke suunnanvaihtokytkin (13) oikeaan ääriaseen-tioon.

Työvalon syyttäminen

Työvalo (20) valaisee ruuvauskohdan tehokkaasti. Työvalo (20) syttyy, kun painat kevyesti käynnistyskytkintä (12). Kun painat käynnistyskytkintä voimakkaammin, sähkötyökalu käynnistyy ja työvalo palaa edelleen.

► **Älä katso suoraan työvaloon, koska se voi aiheuttaa häikäistymisen.**

Käynnistys ja pysäytys



Ruuvinvääntimissä on vääntömomentista riippuva **katkaisukytkin**, jonka voi säätää ilmoitetun alueen rajoissa. Se reagoi, kun valittu vääntömomentti on saavutettu.

Huomautus: jännitteensäädin täytyy ottaa ensin käyttöön, jos ruuvinvääntintä käytetään jänniteadapterin kanssa.

Käynnistä sähkötyökalu painamalla käynnistyskytkin (12) pohjaan.

Sähkötyökalu **sammuu automaattisesti**, kun valittu vääntömomentti on saavutettu.

► **Jos vapautat käynnistyskytkimen (12) liian aikaisin, valittua vääntömomenttia ei saavuteta.**

Työskentelyohjeita

- **Sähkötyökalu on varustettu radiosignaaliitännällä. Paikallisia käyttörajoituksia (esimerkiksi lentokoneissa tai sairaaloissa) on noudatettava.**
- **Irrota sähkötyökalu sähköverkosta, ennen kuin teet työkalun asetuksia, vaihdat käyttötarvikkeita tai asetat työkalun syrjään.** Tämä varotoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistymisen.
- **Aseta sähkötyökalun ruuvauskärki mutteriin/ruuviin vain kun moottori on sammutettu.** Pyörivät käyttötarvikkeet saattavat luiskahtaa irti ruuvista/mutterista.
- **Irrota akku, ennen kuin alat tehdä sähkötyökaluun liittyviä töitä (esim. huolto, käyttötarvikkeen vaihto, jne.). Irrota akku myös sähkötyökalun kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi.** Käynnistyskytkimen tahaton painallus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Vääntömomentin valinta (katso kuvat E – G)

Vääntömomentti riippuu katkaisukytkimen jousijännityksestä. Katkaisukytkin katkaisee voimansiirron valitun vääntömomentin kohdalla kummassakin ruuvaussuunnassa.

Käytä tarvitsemasi vääntömomentin valintaan vain mukana toimitettua säätötyökalua (26).

Työnnä sähkötyökalun luisti (7) kokonaan taakse.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Työnnä kuusiokoloavain (27) käyttötarvikkeen (26) sisään ja kierrä sitä hitaasti.

Heti kun kytkimessä näkyy pieni uloskaartuma (säätölevy (28)) rungon aukon kohdalla, työnnä säätötyökalu (26) tähän uloskaartumaan ja kierrä säätötyökalua.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Työnnä kuusiokoloavain (27) käyttötarvikkeen pitimeen (2) ja kierrä sitä hitaasti.

Heti kun kytkimessä näkyy pieni uloskaartuma (säätölevy (28)) rungon aukon kohdalla, työnnä säätötyökalu (26) tähän uloskaartumaan ja kierrä säätötyökalua.

Kierto myötapäivään = suurempi vääntömomentti; kierto vastapäivään = pienempi vääntömomentti.

Ota säätötyökalu (26) pois. Työnnä luisti (7) takaisin eteen, jotta se suojaaa kytkintä lialta.

Huomautus: tarvittava säätö riippuu ruuviliitoksen tyyppistä ja se kannattaa määrittää kokeilemalla. Tarkasta koeliitos momenttiavaimella.

► **Säädä vääntömomenttia vain ilmoitetuissa rajoissa, koska muuten katkaisukytkin lakkaa toimimasta.**

LED-merkkivalo



Akun lataustilan merkkivalo

Jos akku (18) täytyy ladata, vihreä LED-merkkivalo (11) vilkkuu ja kuulet merkkiäänen. Tämän jälkeen voit tehdä vielä enintään 6–8 ruuvausta.

Jos LED-merkkivalo palaa punaisena, kapasiteetti ei enää riitä uuteen ruuvinvääntöön tai sähkötyökalu on ylikuormitettu. Sähkötyökalua ei voi enää käynnistää. Käynnistysvarmistin pysyy aktiivisena, kunnes akku on irrotettu sähkötyökalusta ja ladattu akku on asennettu siihen.

Kun käytät jänniteadapteria, punainen LED-merkkivalo (11) tarkoittaa ylikuormitusta.

Jos punainen LED-merkkivalo (11) vilkkuu, sähkötyökalu on ylikuumentunut ja kytketty pois päältä. Odota, kunnes vilkunta lakkaa hetken kuluttua automaattisesti, ennen kuin otat sähkötyökalun uudelleen käyttöön.

Sähkötyökalun huomattavasti lyhentynyt käyttöaika jokaisen latauskerran jälkeen on merkki siitä, että akku kannattaa vaihtaa uuteen. Hävitä käytöstä poistetut akut maakohtaisen lakimääräysten mukaan.

Huomautus: jos käytät akun (18) sijasta jänniteadapteria ja jännitteensäädintä 4EXACT, LED-merkkivalo (11) ei toimi.



Ruuvaamisen merkkivalo

Katkaisukytkin katkaisee voimansiirron, kun valittu vääntömomentti saavutetaan. LED-merkkivalo (9) palaa vihreänä.

Jos valittua vääntömomenttia ei ole saavutettu, LED-merkkivalo (9) palaa punaisena ja kuulet merkkiäänä. Ruuvaus täytyy tehdä uudelleen.

Bluetooth®-yhteyden merkkivalo

Paina käynnistyskytkintä (12), jotta Bluetooth®-yhteys kytkeytyy toimintaan. Punainen LED-merkkivalo (10) vilkkuu ruuvinvääntimen etsiessä yhteyttä.

Jatkuvasti palava punainen LED-merkkivalo (10) ilmoittaa, että Bluetooth®-yhteys on muodostettu. Ruuvinvääntimen on kuitenkin yhä lukittu.

Kun EXAConnect-perusasema antaa ruuvinvääntimen käyttöluvan, LED-merkkivalo (10) sammuu.

Jos painaessasi käynnistyskytkintä LED-merkkivalo (10) vilkkuu vain hetken ja sammuu sen jälkeen, ruuvinvääntimen käytettävissä oleva sähkövirta ei riitä enää yhteyden muodostamiseen.

Toistosuoja

Jos katkaisukytkin on katkaisut ruuvattaessa voimansiirron, moottori sammuu. Moottorin voi käynnistää vasta 0,7 sekunnin kuluttua uudelleen. Tällä tavalla estetään kiinnitetyn ruuviitoksen tahaton lisäkiristys.

Kulmaruuvauspään säätö

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Kulmaruuvauspään (3) voi säätää yhteensä kahdeksaan eri asentoon.

Pidä kiintoavaimella (6) kiinni sähkötyökalun kulmapään laipan avainpinnasta (5).

► **Älä missään tapauksessa purista sähkötyökalua kotelokorien kohdalta.**

Löysää kiintoavaimella (4) liitinmutteria avainpinnan (16) kohdalta. Säädä kulmaruuvauspäätä (3) 45 asteen portain haluamaasi asentoon ja kiristä sen jälkeen kiintoavaimella (4) liitinmutteria avainpinnan (16) kohdalta.

Pidä tässä yhteydessä kulmapään laippaa paikallaan kiintoavaimella (6).

LED-työvalon säätö (katso kuva H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Irrota merkintärenkas (19) ohuella ruuvitaltalla, lastalla, tms. työkalulla. Siirrä lukkorengas (29) lukkorengaspihdeille taakse kotelokuoren päälle.

Tämän jälkeen voit säätää LED-työvalon pitimen (15) molemmat LED-työvalon (20) ympäröivät kuoripuoliskot haluamaasi asentoon. Älä vaurioita LED-työvalon sähköjohtoa ja työnnä se taivuttamatta sille varattuun kotelokuoren onteloon (30). Asenna LED-työvalon (20) ympärille molemmat LED-työvalon pitimen (15) kotelokuoret.

Paina lukkorengas (29) ja merkintärenkas (19) takaisin paikoilleen.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

► **Irrota akku, ennen kuin alat tehdä sähkötyökaluun liittyviä töitä (esim. huolto, käyttötarvikkeen vaihto,**

jne.). Irrota akku myös sähkötyökalun kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi. Käynnistyskytkimen tahaton painalaus aiheuttaa loukkaantumisaaran.

► **Pidä sähkötyökalu ja tuuletusaukot puhtaina luotettavan ja turvallisen työskentelyn varmistamiseksi.**

Sähkötyökalun voitelu



Voiteluaine:

Vaihteiston erikoisrasva (225 ml)

Tuotenumero 3 605 430 009

Molykoterasva

Moottoriöljy SAE 10/SAE 20

– Vaihteisto on puhdistettava miedolla liuottimella ensimmäisten 150 käyttötunnin jälkeen. Noudata liuottimen valmistajan antamia käyttö- ja hävitysohjeita. Voitele vaihteisto tämän jälkeen Boschin erikoisrasvalla. Ensi puhdistuksen jälkeen puhdistus on tehtävä uudelleen 300 käyttötunnin välein.

– Voitele katkaisukytkimen liikkuvat osat 100 000 ruuvauksen välein muutamalla öljypisaralla (käytä tähän moottoriöljyä SAE 10/SAE 20). Voitele liukuvat ja pyörivät osat molykoterasvalla. Tarkasta samalla kytkimen kunto (mahdolliset kulumat) ja kokeile, toimiiko kytkin asianmukaisesti ja tarkasti. Lopuksi kytkimen vääntömomentti on säädettävä uudelleen.

► **Anna huolto- ja korjaustyöt vain valtuutetun ammattihenkilökunnan tehtäväksi.** Näin varmistat, että sähkötyökalu pysyy turvallisena.

Valtuutettu Bosch-huoltopiste suorittaa huolto- ja korjaustyöt nopeasti ja luotettavasti.

► **Voitelu- ja puhdistusaineet on hävitettävä ympäristöstävällisesti. Huomioi lakimääräykset.**

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjäytyskuvat ja varaosatiiedot ovat myös verkkosivustollamme: www.bosch-pt.com

Bosch-käyttöneuvontatiimi vastaa mielellään tuotteita ja tarvikkeita koskeviin kysymyksiin.

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.

Suomi

Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch-pt.fi

Hävitys



Sähkötyökalut, akut, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöstävälliseen uusiokäyttöön.




Älä heitä sähkötyökaluja tai akkuja/paristoja talousjätteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan käyttökelvottomat sähkötyökalut ja eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun käytetyt akut/paristot täytyy kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöstävälliseen kierrätykseen.

Akut/paristot:

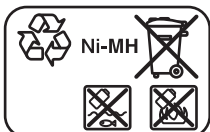

Ni-MH: nikkelimetallihybridi

Ελληνικά

Υποδείξεις ασφαλείας

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία

ΠΡΟΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, οδηγίες, εικονογραφήσεις και όλα τα

τεχνικά στοιχεία, που συνοδεύουν αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Αμέλειες κατά την τήρηση των ακόλουθων υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.

Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

- ▶ **Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο.** Ρύπανση ή σκοτεινές περιοχές προκαλούν ατυχήματα.
- ▶ **Μην εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλλον, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, όπως με την παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
- ▶ **Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, κρατάτε μακριά τα παιδιά και άλλα τυχόν παρευρισκόμενα άτομα.** Σε περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- ▶ **Το φως του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην τροποποιήσετε το φως με κανέναν τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε φως προσαρμογής σε συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία.** Αμεταποίητα φως και κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ▶ **Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, θερμοαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες ή ψυγεία.** Όταν το σώμα σας είναι γειωμένο αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- ▶ **Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή στην υγρασία.** Η διείσδυση νερού σ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ▶ **Μην τραβάτε το καλώδιο.** Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για τη μεταφορά ή το τράβηγμα για την αποσύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, κοφτερές ακμές ή κινούμενα εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμένα ή περιπλεγμένα ηλεκτρικά καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ▶ **Όταν εργάζεστε μ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο στην ύπαιθρο, χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα) που είναι κατάλληλο και για εξωτερική χρήση.** Η χρήση καλωδίων επιμήκυνσης κατάλληλων για υπαίθριους χώρους ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ▶ **Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε έναν προστατευτικό διακόπτη διαρροής (διακόπτης FI/RCD).** Η χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Ασφάλεια προσώπων

- ▶ **Να είστε σε επαγρύπνηση, δίνετε προσοχή στην εργασία που κάνετε και χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο με περίσκεψη. Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων.** Μια στιγμή απροσεξία κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
- ▶ **Χρησιμοποιείτε τον προσωπικό εξοπλισμό προστασίας. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά.** Ο κατάλληλος προστατευτικός εξοπλισμός, όπως μάσκα προστασίας από σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ωσπίδες, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, ελαττώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.
- ▶ **Αποφεύγετε την αθέλητη εκκίνηση. Βεβαιωθείτε, ότι ο διακόπτης είναι στη θέση Off, πριν συνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο με την πηγή τροφοδοσίας και/ή την μπαταρία καθώς και πριν το παραλάβετε ή το μεταφέρετε.** Όταν μεταφέρετε τα ηλεκτρικά εργαλεία έχοντας το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή όταν συνδέσετε τα ηλεκτρικά εργαλεία με την πηγή ρεύματος όταν αυτά είναι ακόμη στη θέση ON, τότε δημιουργείται κίνδυνος τραυματισμών.

- ▶ **Απομακρύνετε από το ηλεκτρικό εργαλείο τυχόν εξαρτήματα ρύθμισης ή κλειδιά πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία.** Ένα εργαλείο ή κλειδί συναρμολογημένο σ' ένα περιστρεφόμενο τμήμα ενός ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
- ▶ **Προσέχετε πως στέκεστε. Φροντίστε για την ασφαλή στάση του σώματός σας και διατηρείτε πάντοτε την ισορροπία σας.** Έτσι μπορείτε να ελέγξετε καλύτερα το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιπτώσεις απροσδόκητων περιστάσεων.
- ▶ **Φοράτε σωστή ενδυμασία. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά και τα ρούχα σας μακριά από τα κινούμενα εξαρτήματα.** Χαλαρή ενδυμασία, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
- ▶ **Όταν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης διατάξεων αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι συνδεδεμένες και ότι χρησιμοποιούνται σωστά.** Η χρήση μιας αναρρόφησης σκόνης μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο που προκαλείται από τη σκόνη.
- ▶ **Μην εφησυχάζετε σε μια λάθος ασφάλεια και μην αφήσετε τους κανόνες ασφαλείας για τα ηλεκτρικά εργαλεία, ακόμα και όταν μετά από συχνή χρήση είστε εξοικειωμένοι με το εργαλείο.** Ένας απρόσεκτος χειρισμός μπορεί μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών εργαλείων

- ▶ **Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό εργαλείο.** Χρησιμοποιήστε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για την εφαρμογή σας. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στην αναφερόμενη περιοχή ισχύος.
 - ▶ **Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα ηλεκτρικό εργαλείο που έχει χαλασμένο διακόπτη On/Off.** Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορείτε πλέον να το θέσετε σε λειτουργία και/ή εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
 - ▶ **Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και/ή απομακρύνετε μια αποσπώμενη μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο, προτού εκτελέσετε ρυθμίσεις, αλλάξετε εξαρτήματα ή προτού φυλάξετε το ηλεκτρικό εργαλείο.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
 - ▶ **Φυλάγετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησιμοποιούνται μακριά από παιδιά και μην επιτρέψετε τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το ηλεκτρικό εργαλείο ή τις οδηγίες για τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα πρόσωπα.
 - ▶ **Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα εξάρτημα. Ελέγχετε, αν τα κινούμενα εξαρτήματα είναι σωστά συθυγραμμένα και προσαρμοσμένα ή μήπως έχουν υπάσει τυχόν εξαρτήματα ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, η οποία επηρεάζει τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου.** Σε περίπτωση βλάβης, επισκευάστε το ηλεκτρικό εργαλείο πριν τη χρήση. Η κακή συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.
 - ▶ **Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής κοφτερά και καθαρά.** Προσεκτικά συντηρημένα κοπτικά εργαλεία σφηνώνουν δυσκολότερα και οδηγούνται ευκολότερα.
 - ▶ **Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία τα εξαρτήματα κτλ. σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν.** Η χρησιμοποίηση των ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες που δεν προβλέπονται γι' αυτά μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.
 - ▶ **Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες λαβής στεγνές, καθαρές και ελεύθερες από λάδι και γράσο.** Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες λαβής δεν επιτρέπουν κανέναν ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε τυχόν απόβλεπτες καταστάσεις.
- Προσεκτικός χειρισμός και χρήση εργαλείων μπαταρίας**
- ▶ **Επαναφορτίζετε μόνο με τον φορτιστή που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.** Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος μόνο για ένα συγκεκριμένο τύπο μπαταριών δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιηθεί για άλλες μπαταρίες.
 - ▶ **Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις ειδικά σχεδιασμένες μπαταρίες.** Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
 - ▶ **Όταν η μπαταρία δε χρησιμοποιείται, κρατήστε την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες χαρτιών, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να βραχυκυκλώσουν τις επαφές της μπαταρίας.** Ένα βραχυκύκλωμα των επαφών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή φωτιά.
 - ▶ **Μια τυχόν εσφαλμένη χρήση μπαταρίας να οδηγήσει σε διαρροή υγρών από την μπαταρία. Αποφεύγετε κάθε επαφή μ' αυτά. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ξεπλύνετε καλά με νερό. Εάν τα υγρά έρθουν σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε επιπλέον ιατρική βοήθεια.** Διαρρέοντα υγρά μπαταρίας μπορεί να οδηγήσουν σε ερεθισμούς του δέρματος ή σε εγκαύματα.
 - ▶ **Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία ή εργαλείο που είναι κατεστραμμένο ή τροποποιημένο.** Οι χαλασμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάσουν μια απόβλεπτη συμπεριφορά και να οδηγήσουν σε φωτιά, έκρηξη ή σε κίνδυνο τραυματισμού.
 - ▶ **Μην εκθέτετε μια μπαταρία ή ένα εργαλείο μπαταρίας σε φωτιά ή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.** Η έκθεση στη φωτιά ή σε θερμοκρασία πάνω από τους 130 °C μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
 - ▶ **Τηρείτε όλες τις υποδείξεις για τη φόρτιση και μη φορτίζετε την μπαταρία ή το εργαλείο μπαταρίας ποτέ εκτός της περιοχής θερμοκρασίας που αναφέρεται στις οδηγίες λειτουργίας.** Η λάθος φόρτιση ή η φόρτιση εκτός της επιτρεπτής περιοχής θερμοκρασίας μπορεί να

καταστρέφει την μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σέρβις

- ▶ **Δώστε το ηλεκτρικό εργαλείο σας για συντήρηση από εξειδικευμένο προσωπικό, χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια ανταλλακτικά.** Έτσι εξασφαλίζετε τη διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.
- ▶ **Μη συντηρείτε ποτέ χαλασμένες μπαταρίες.** Κάθε συντήρηση των μπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένα συνεργεία σέρβις πελατών.

Υποδείξεις ασφαλείας για κατασβίδια

- ▶ **Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από τις μονωμένες επιφάνειες λαβής, όταν εκτελείτε μια εργασία, κατά την οποία η βίδα μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυμμένη καλωδίωση.** Η επαφή της βίδας με ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο μπορεί να θέσει τα ακάλυπτα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου υπό τάση και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία στον χειριστή.
- ▶ **Χρησιμοποιείτε κατάλληλες συσκευές ανίχνευσης για να εντοπίσετε τυχόν μη ορατούς αγωγούς τροφοδοσίας ή συμβουλευτείτε την τοπική εταιρία παροχής ενέργειας.** Η επαφή με ηλεκτρικούς αγωγούς μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. Η πρόκληση ζημιάς σ' έναν αγωγό φωταερίου (γκαζιού) μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. Το τρύπημα ενός υδροσωλήνα προκαλεί υλικές ζημιές.
- ▶ **Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο σταθερά.** Κατά το σφίξιμο και λύσιμο των βιδών μπορούν να εμφανιστούν για λίγο υψηλές ροπές αντίδρασης.
- ▶ **Ασφαλίστε το επεξεργαζόμενο κομμάτι.** Ένα επεξεργαζόμενο κομμάτι συγκρατείται ασφαλέστερα με μια διάταξη σύσφιξης ή με μια μέγερη παρά με το χέρι σας.
- ▶ **Περιμένετε, μέχρι να ακινητοποιηθεί το ηλεκτρικό εργαλείο, προτού το αναποθέσετε.** Το τοποθετημένο εξάρτημα μπορεί να σφηνώσει και να οδηγήσει στην απώλεια του ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου.
- ▶ **Σε περίπτωση βλάβης ή/και αντικανονικής χρήσης της μπαταρίας μπορεί να εξέλθουν αναθυμιάσεις από την μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να αναφλεγεί ή να εκραγεί.** Αφήστε να μπει φρέσκο αέρας και επισκεφτείτε έναν γιατρό σε περίπτωση που έχετε ενοχλήσεις. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να ερεθίσουν τις αναπνευστικές οδούς.
- ▶ **Μην ανοίγετε την μπαταρία.** Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος.
- ▶ **Από αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. καρφιά ή κατασβίδια ή από εξωτερική άσκηση δύναμης μπορεί να υποστεί ζημιά η μπαταρία.** Μπορεί να προκληθεί ένα εσωτερικό βραχυκύκλωμα με αποτέλεσμα την ανάφλεξη, την εμφάνιση καπνού, την έκρηξη ή την υπερθέρμανση της μπαταρίας.
- ▶ **Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε προϊόντα του κατασκευαστή.** Μόνο έτσι προστατεύεται η μπαταρία από μια επικίνδυνη υπερφόρτιση.



Προστατεύετε την μπαταρία από υπερβολικές θερμοκρασίες, π. χ. ακόμη και από συνεχή ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, ρύπανση, νερό και υγρασία. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και βραχυκυκλώματος.

- ▶ **Απενεργοποιήστε αμέσως το ηλεκτρικό εργαλείο, όταν το εξάρτημα μπλοκάρει. Να είστε προετοιμασμένοι για υψηλές ροπές αντίδρασης, οι οποίες προκαλούν ανάδραση.** Το εξάρτημα μπλοκάρει, όταν το ηλεκτρικό εργαλείο υπερφορτωθεί ή μαγκωθεί στο επεξεργαζόμενο κομμάτι.

ΠΡΟΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ

Η δημιουργούμενη κατά το τρύπημα, πρίονισμα, λείανση, τρύπημα και παρόμοιες εργασίες

σκόνη μπορεί να είναι καρκινογόνος, τερατογόνος ή μεταλλαξιογόνος. Ορισμένες από τις ουσίες που περιέχονται σε αυτές τις σκόνες είναι:

Μόλυβδος σε μολυβδόχα χρώματα και βερνίκια, κρυσταλλικό πυρίτιο σε τούβλα, ταϊμέντο και άλλες εργασίες τοιχοποιίας, αρσενικό και χρωμικό άλας σε χημικά επεξεργασμένο ξύλο. Ο κίνδυνος μιας ασθένειας εξαρτάται από το πόσο συχνά είστε εκτεθειμένοι σε αυτές τις ουσίες. Για να μειώσετε τον κίνδυνο, πρέπει να εργάζεστε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους με κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, (π.χ. με ειδικά κατασκευασμένες αναπνευστικές συσκευές, οι οποίες φιλτράρουν ακόμη και τα μικρότερα μικροσωματίδια σκόνης).

- ▶ **Αποφεύγετε μια αθέλητη ενεργοποίηση. Βεβαιωθείτε, ότι ο διακόπτης On/Off βρίσκεται στην απενεργοποιημένη θέση, προτού τοποθετήσετε μια μπαταρία.** Η μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου με το δάκτυλο στον διακόπτη On/Off, ή η τοποθέτηση της μπαταρίας στο ενεργοποιημένο ηλεκτρικό εργαλείο, μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.
- ▶ **Χρησιμοποιείτε μόνο άψογα, μη φαρμαμένα εξαρτήματα.** Χαλασμένα εξαρτήματα μπορούν για παράδειγμα να σπάσουν και να οδηγήσουν σε τραυματισμούς ή/και να προκαλέσουν υλικές ζημιές.
- ▶ **Προσέξτε κατά την τοποθέτηση ενός εξαρτήματος, να προσαρμόζεται το εξάρτημα σταθερά στην υποδοχή του εξαρτήματος.** Όταν το εξάρτημα δεν είναι σταθερά συνδεδεμένο με την υποδοχή του εξαρτήματος, μπορεί να λυθεί ξανά και να μην ελέγχεται πλέον.
- ▶ **Κατά το βίδωμα μακρών βιδών να είστε προσεκτικοί, υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης ανάλογα με το είδος της βίδας και το χρησιμοποιούμενο εξάρτημα.** Συχνά, κατά το βίδωμα, οι μακριές βίδες δεν μπορούν να ελεγχθούν και έτσι υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσουν και να σας τραυματίσουν.
- ▶ **Προσέξτε τη ρυθμισμένη φορά περιστροφής, προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.** Όταν για παράδειγμα θέλετε να λύσετε μια βίδα και η φορά περιστροφής είναι ρυθμισμένη έτσι, ώστε να βιδωθεί η βίδα, μπορεί να προκύψει μια απότομη, ανεξέλεγκτη κίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- ▶ **Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο ως δράπανο.** Ηλεκτρικά εργαλεία, που είναι εξοπλισμένα με έναν συμπλέκτη διακοπής, δεν είναι κατάλληλα για τρύπημα. Ο

συμπλέκτης μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα και χωρίς προειδοποίηση.

- **Προσοχή!** Κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου με Bluetooth® μπορεί να παρουσιαστεί μια βλάβη άλλων συσκευών και εγκαταστάσεων, αεροπλάνων και ιατρικών συσκευών (π.χ. βηματοδότης καρδιάς, ακουστικά). Επίσης δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς μια ζημιά σε ανθρώπους και ζώα στο άμεσο περιβάλλον. Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο με Bluetooth® κοντά σε ιατρικές συσκευές, σταθμούς ανεφοδιασμού, χημικές εγκαταστάσεις, επικίνδυνες για έκρηξη περιοχές και σε περιοχές ανατινάξεων. Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο με Bluetooth® σε αεροπλάνα. Αποφεύγετε τη λειτουργία για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πολύ κοντά στο σώμα σας.

Το λεκτικό σήμα Bluetooth® όπως επίσης τα εικονογράμματα (λογότυπα) είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα και ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των λεκτικών σημάτων/εικονογραμμάτων από τη Robert Bosch Power Tools GmbH πραγματοποιείται με τη σχετική άδεια χρήσης.

Περιγραφή προϊόντος και ισχύος



Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Προσέξτε παρακαλώ τις εικόνες στο μπροστινό μέρος των οδηγιών λειτουργίας.

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Το σύστημα βιδώματος BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT και EXACConnect προορίζεται για το βιδώμα και το λύσιμο βιδών καθώς και το σφίξιμο και λύσιμο παξιμαδιών στην αναφερόμενη περιοχή διαστάσεων και περιοχή ισχύος. Δεν ενδείκνυται για την τεκμηρίωση της ροπής στρέψης ή της γωνίας περιστροφής μιας κοχλιοσύνδεσης.

Το σύστημα βιδώματος καθιστά δυνατή την ασύρματη μεταφορά δεδομένων των σημάτων βιδώματος με την Bluetooth® wireless technology. Στέλνονται σήματα εντάξει και μη εντάξει (κοχλιοσύνδεση εντάξει/μη εντάξει) των βιομηχανικών κατασβιδιών μπαταρίας της σειράς BT-EXACT και BT-ANGLEEXACT στο σταθμό βάσης EXACConnect. Χωρίς το σταθμό βάσης EXACConnect η θέση σε λειτουργία των κατασβιδιών της σειράς BT-EXACT και BT-ANGLEEXACT δεν είναι δυνατή: Τα κατασβιδία κατά την παράδοση είναι κλειδωμένα και μπορούν να ξεκλειδωθούν μόνο από το σταθμό βάσης EXACConnect.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χειρισμού του σταθμού βάσης EXACConnect. Θέστε πρώτα τον σταθμό βάσης EXACConnect σε λειτουργία.





Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η απαρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων αναφέρεται στην απεικόνιση του ηλεκτρικού εργαλείου στη σελίδα γραφικών.

- (1) Εργαλείο (π. χ. καρυδάκι)
 - (2) Υποδοχή εξαρτήματος
 - (3) Γωνιακή κεφαλή βιδώματος
 - (4) Γερμανικό κλειδί με άνοιγμα κλειδιού 27 mm
 - (5) Επιφάνεια εφαρμογής κλειδιού στη φλάντζα γωνιακής κεφαλής
 - (6) Γερμανικό κλειδί με άνοιγμα κλειδιού 22 mm
 - (7) Συρόμενος διακόπτης για την προεπιλογή της ροπής στρέψης
 - (8) Κρίκος ανάρτησης
 - (9) Ένδειξη φωτοδιόδου (LED), κοχλιοσυνδέσεις
 - (10) Ένδειξη φωτοδιόδου (LED), Bluetooth®
 - (11) Ένδειξη φωτοδιόδου (LED), κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
 - (12) Διακόπτης On/Off
 - (13) Διακόπτης αλλαγής της φοράς περιστροφής
 - (14) Σχημές στερέωσης του βραχίονα ανάρτησης
 - (15) Στήριγμα φωτοδιόδου (LED)
 - (16) Επιφάνεια εφαρμογής κλειδιού στο παξιμάδι ρακόρ
 - (17) Πλήκτρο απασφάλισης της μπαταρίας
 - (18) Μπαταρία με βυοματούμενη επαφή APT
 - (19) Δακτύλιος μαρκαρίσματος
 - (20) Φως εργασίας
 - (21) Φορτιστής
 - (22) Φις
 - (23) Πράσινη ένδειξη φωτοδιόδου (LED) στον φορτιστή
 - (24) Κόκκινη ένδειξη φωτοδιόδου (LED) στον φορτιστή
 - (25) Ταχυτσόκ
 - (26) Εργαλείο ρύθμισης
 - (27) Κλειδί εσωτερικού εξαγώνου
 - (28) Δίσκος ρύθμισης
 - (29) Παράκυκλος ασφαλείας
 - (30) Κενός χώρος στο κέλυφος περιβλήματος
 - (31) Χειρολαβή (μονωμένες επιφάνειες λαβής)
- Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. Τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων μπορείτε να τον βρείτε στο πρόγραμμα εξαρτημάτων.**




Τεχνικά στοιχεία

Βιομηχανικό κατασβίδι μπαταρίας BT-EXACT	2	4	6	7
Κωδικός αριθμός	0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439

Βιομηχανικό κατασβίδι μπαταρίας BT-EXACT		2	4	6	7
Περιοχή ρύθμισης ροπής στρέψης	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο n_0	min ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Ονομαστική τάση	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Φορά περιστροφής					
Υποδοχή εξαρτήματος		Ταχυστόκ \varnothing 1/4"	Ταχυστόκ \varnothing 1/4"	Ταχυστόκ \varnothing 1/4"	Ταχυστόκ \varnothing 1/4"
Θύρα διεπαφής δεδομένων (ασύρματη)		Bluetooth® wireless technology, κατηγορία 2 (προδιαγραφή 1.2)			
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης	m	10	10	10	10
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Συνιστούμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία ^{B)} και σε περίπτωση αποθήκευσης	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Περιοχή συχνότητας λειτουργίας	MHz	2.402–2.480	2.402–2.480	2.402–2.480	2.402–2.480
Μέγιστη ισχύς εκπομπής	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Βαθμός προστασίας		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) μετρημένη στους 20–25 °C με μπαταρία **2 607 335 681**.




B) Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

Βιομηχανικό κατασβίδι μπαταρίας BT-EXACT		8	9	12
Κωδικός αριθμός		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Περιοχή ρύθμισης ροπής στρέψης	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο n_0	min ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Ονομαστική τάση	V	12	9,6	12
Φορά περιστροφής				
Υποδοχή εξαρτήματος		Ταχυστόκ \varnothing 1/4"	Ταχυστόκ \varnothing 1/4"	Ταχυστόκ \varnothing 1/4"
Θύρα διεπαφής δεδομένων (ασύρματη)		Bluetooth® wireless technology, κατηγορία 2 (προδιαγραφή 1.2)		
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης	m	10	10	10
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,90	0,80	0,90
Συνιστούμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία ^{C)} και σε περίπτωση αποθήκευσης	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Περιοχή συχνότητας λειτουργίας	MHz	2.402–2.480	2.402–2.480	2.402–2.480
Μέγιστη ισχύς εκπομπής	mW	0,5	0,5	0,5
Βαθμός προστασίας		IP 20	IP 20	IP 20

A) μετρημένη στους 20–25 °C με μπαταρία **2 607 335 683**.B) μετρημένη στους 20–25 °C με μπαταρία **2 607 335 681**.




C) Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

Βιομηχανικό γωνιακό κατασβίδι μπαταρίας BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Κωδικός αριθμός		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Περιοχή ρύθμισης ροπής στρέψης	Nm	0,7–2	0,7–3	1,5–6

Βιομηχανικό γωνιακό καταβίδι μπαταρίας BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Ονομαστική τάση	V	9,6	9,6	9,6
Φορά περιστροφής				
Υποδοχή εξαρτήματος, γωνιακή κεφαλή βιδώματος (ξεχωριστή παραγγελία)		Ταχυσόκ $\bigcirc 1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\bigcirc 1/4''$	Ταχυσόκ $\bigcirc 1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\bigcirc 1/4''$	Ταχυσόκ $\bigcirc 1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\bigcirc 1/4''$
Κεφαλή βιδώματος (ξεχωριστή παραγγελία)		Ταχυσόκ $\bigcirc 1/4''$	Ταχυσόκ $\bigcirc 1/4''$	Ταχυσόκ $\bigcirc 1/4''$
Θύρα διεπαφής δεδομένων (ασύρματη)		Bluetooth® wireless technology, κατηγορία 2 (προδιαγραφή 1.2)		
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης	m	10	10	10
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Συνιστούμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία ^{B)} και σε περίπτωση αποθήκευσης	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Περιοχή συχνότητας λειτουργίας	MHz	2.402–2.480	2.402–2.480	2.402–2.480
Μέγιστη ισχύς εκπομπής	mW	0,5	0,5	0,5
Βαθμός προστασίας		IP 20	IP 20	IP 20




A) μετρημένη στους 20–25 °C με μπαταρία **2 607 335 681**.

B) Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

Βιομηχανικό γωνιακό καταβίδι μπαταρίας BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Κωδικός αριθμός		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Περιοχή ρύθμισης ροπής στρέψης	Nm	2–7	1,5–8	2–15
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Ονομαστική τάση	V	9,6	9,6	9,6
Φορά περιστροφής				
Υποδοχή εξαρτήματος, γωνιακή κεφαλή βιδώματος (ξεχωριστή παραγγελία)		Ταχυσόκ $\bigcirc 1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\bigcirc 1/4''$	Ταχυσόκ $\bigcirc 1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\bigcirc 1/4''$	Ταχυσόκ $\bigcirc 1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\bigcirc 1/4''$
Θύρα διεπαφής δεδομένων (ασύρματη)		Bluetooth® wireless technology, κατηγορία 2 (προδιαγραφή 1.2)		
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης	m	10	10	10
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Συνιστούμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία ^{B)} και σε περίπτωση αποθήκευσης	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Περιοχή συχνότητας λειτουργίας	MHz	2.402–2.480	2.402–2.480	2.402–2.480
Μέγιστη ισχύς εκπομπής	mW	0,5	0,5	0,5
Βαθμός προστασίας		IP 20	IP 20	IP 20

A) μετρημένη στους 20–25 °C με μπαταρία **2 607 335 681**.

B) Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

Βιομηχανικό γωνιακό κατασβίδι μπαταρίας BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Κωδικός αριθμός		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Περιοχή ρύθμισης ροπής στρέψης	Nm	6-17 σκληρό βίδωμα 5-13 απαλό βίδωμα	7-23	8-30
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο n_0	min ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Ονομαστική τάση	V	14,4	14,4	14,4
Φορά περιστροφής				
Υποδοχή εξαρτήματος, γωνιακή κεφαλή βιδώματος (ξεχωριστή παραγγελία)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Θύρα διεπαφής δεδομένων (ασύρματη)		Bluetooth® wireless technology, κατηγορία 2 (προδιαγραφή 1.2)		
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης	m	10	10	10
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Συνιστούμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία ^{B)} και σε περίπτωση αποθήκευσης	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Περιοχή συχνότητας λειτουργίας	MHz	2.402-2.480	2.402-2.480	2.402-2.480
Μέγιστη ισχύς εκπομπής	mW	0,5	0,5	0,5
Βαθμός προστασίας		IP 20	IP 20	IP 20

A) μετρημένη στους 20-25 °C με μπαταρία **2 607 335 685**.

B) Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

Μπλοκ μπαταριών Ni-MH		9,6	12,0	14,4
Κωδικός αριθμός		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Αριθμός στοιχείων		8	10	12
Τάση μπαταρίας	V	9,6	12,0	14,4
Χωρητικότητα	Ah	2,6	2,6	2,6
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80
Συνιστούμενοι φορτιστές		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Γωνιακή κεφαλή βιδώματος		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	● 1/4"	SWF ● 1/4"
Κωδικός αριθμός		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Ίσια κεφαλή βιδώματος		SWF ● 1/4"			
Κωδικός αριθμός		0 607 453 631			
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20			

Πληροφορίες για θόρυβο και δονήσεις

Τιμές εκπομπής θορύβου υπολογισμένες κατά **EN 62841-2-2**. Η Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης του ηλεκτρικού εργαλείου ανέρχεται τυπικά στα **70 dB(A)**. Ανασφάλεια $K = 3$ dB. Η στάθμη θορύβου κατά την εργασία μπορεί να ξεπεράσει τα 80 dB(A).

Φοράτε προστασία ακοής!

Συνολικές τιμές ταλαντώσεων a_w (διανυσματικό άθροισμα τριών κατευθύνσεων) και ανασφάλεια K υπολογισμένες κατά **EN 62841-2-2**: Βίδωμα: $a_w < 2,5$ m/s², $K = 1,5$ m/s².

Η στάθμη κραδασμών και η τιμή εκπομπής θορύβου που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες έχουν μετρηθεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη μέθοδο μέτρησης και μπορούν να

χρησιμοποιηθούν στη σύγκριση των διαφόρων ηλεκτρικών εργαλείων. Είναι επίσης κατάλληλες για μια προσωρινή εκτίμηση της εκπομπής κραδασμών και θορύβου.

Η αναφερόμενη στάθμη κραδασμών και τιμή εκπομπής θορύβου αντιπροσωπεύουν τις βασικές χρήσεις του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση όμως που το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιηθεί διαφορετικά με μη προτεινόμενα εξαρτήματα ή χωρίς επαρκή συντήρηση, τότε η στάθμη κραδασμών και η τιμή εκπομπής θορύβου αποκλίνουν. Αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά την εκπομπή κραδασμών και θορύβου κατά τη συνολική διάρκεια του χρόνου εργασίας.

Για την ακριβή εκτίμηση των εκπομπών κραδασμών και θορύβου θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη και οι χρόνοι κατά τη διάρκεια των οποίων το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή λειτουργεί, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές κραδασμών και θορύβου κατά τη συνολική διάρκεια του χρόνου εργασίας.

Γι' αυτό, πριν αρχίσουν οι επιπτώσεις των κραδασμών, πρέπει να καθορίζετε συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή όπως: Συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου και των εξαρτημάτων που χρησιμοποιείτε, διατήρηση ζεστών των χεριών, οργάνωση της εκτέλεσης των διάφορων εργασιών.

Συναρμολόγηση

Υλικά παράδοσης

Τα βιομηχανικά κατασβίδια μπαταρίας παραδίδονται χωρίς μπαταρία, τα βιομηχανικά γωνιακά κατασβίδια μπαταρίας παραδίδονται χωρίς γωνιακή κεφαλή βιδώματος και χωρίς μπαταρία.

Για την επιλογή του κατάλληλου εξαρτήματος απευθυνθείτε παρακαλώ στον ειδικό έμπορο για βιομηχανικά εργαλεία Bosch.

Περιβάλλον λειτουργίας και αποθήκευσης



Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Για μια άψογη λειτουργία πρέπει η επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος να βρίσκεται μεταξύ -5°C και $+50^{\circ}\text{C}$ (23°F και 122°F) με μια επιτρεπόμενη σχετική υγρασία αέρα μεταξύ 20 και 95 % χωρίς την εμφάνιση δρόσου.

Η μπαταρία πρέπει να φυλάγεται σε μια θερμοκρασία μεταξύ 0°C (32°F) και 45°C (113°F), για την αποφυγή ζημιών στα στοιχεία της μπαταρίας.

Συναρμολόγηση της γωνιακής κεφαλής βιδώματος

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Σε αυτό το βιομηχανικό γωνιακό κατασβίδι μπαταρίας πρέπει πρώτα να συναρμολογηθεί μια κατάλληλη γωνιακή κεφαλή βιδώματος (βλέπε «Τεχνικά στοιχεία», Σελίδα 135).

- Πριν συναρμολογήσετε, ρυθμίσετε ή/και αποσυναρμολογήσετε την κεφαλή βιδώματος να

βεβαιώνετε ότι ο διακόπτης αλλαγής φοράς περιστροφής βρίσκεται στη μέση (αποκλεισμός αθέλητης εκκίνησης) ή ότι αφαιρέθηκε η μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο.

Κρατήστε σταθερά το ηλεκτρικό εργαλείο με το γερμανικό κλειδί (6) στην επιφάνεια εφαρμογής του κλειδιού (5) της φλάντζας γωνιακής κεφαλής.

- **Μη σφίξετε το ηλεκτρικό εργαλείο ποτέ στα μέρη του περιβλήματος.**

Τοποθετήστε τη γωνιακή κεφαλή βιδώματος (3) στην επιθυμητή θέση στη φλάντζα και βιδώστε σταθερά με το γερμανικό κλειδί (4) στην επιφάνεια εφαρμογής του κλειδιού (16) το παξιμάδι ρακόρ.

Ταυτόχρονα κοντράρετε με το γερμανικό κλειδί (6) στην φλάντζα γωνιακής κεφαλής.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Αυτά τα βιομηχανικά γωνιακά κατασβίδια μπαταρίας μπορούν να λειτουργήσουν μόνο με τη γωνιακή κεφαλή βιδώματος **0 607 451 618**.

Διάταξη ανάρτησης

Με τον βραχίονα ανάρτησης (8) μπορείτε να στερεώσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε μια διάταξη ανάρτησης.

Τοποθετήστε τον βραχίονα ανάρτησης (8) στο ηλεκτρικό εργαλείο και αφήστε τον να ασφαλίσει στις σχισμές (14).

- **Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του βραχίονα ανάρτησης και των άγκιστρων στη διάταξη ανάρτησης.**

Διαδικασία φόρτισης

Υπόδειξη: Οι φορτιστές και οι μπαταρίες δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης.

Το απεικονιζόμενο φως μπορεί να διαφέρει από το φως του ηλεκτρικού εργαλείου σας.

- **Προσέξτε, ο φορτιστής και η μπαταρία να ενδείκνυνται για το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας σας.**

Φορτιστής AL 2450 DV (βλέπε εικόνα A)

Συνδέστε τον φορτιστή (21) με το φως (22) στην ηλεκτρική παροχή ενέργειας και τοποθετήστε την μπαταρία (18) στη σωστή θέση στην υποδοχή φόρτισης του φορτιστή.

- **Μην εξασκείτε κατά την τοποθέτηση/αφαίρεση της μπαταρίας καμία βία.** Οι μπαταρίες με βιωματούμενη επαφή APT (Akku Pack Top) είναι κατασκευασμένες έτσι, ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν μόνο στη σωστή θέση στο ηλεκτρικό εργαλείο ή στον φορτιστή.

Η πράσινη ένδειξη φωτοδιόδου (LED) (23) αρχίζει να αναβοσβήνει. Έτσι σηματοδοτείται η ροή ρεύματος. Η διαδικασία φόρτισης σταματά αυτόματα, όταν η μπαταρία είναι εντελώς φορτισμένη. Όταν η πράσινη ένδειξη φωτοδιόδου (LED) δεν αναβοσβήνει πια αλλά ανάβει διαρκώς η φόρτιση τερματίστηκε. Για 2 δευτερόλεπτα περίπου ηχεί ένα ακουστικό σήμα σηματοδοτώντας έτσι τον τερματισμό της φόρτισης.

Ένα συνεχώς αναμμένο φως της κόκκινης ένδειξης φωτοδιόδου (LED) (24) σηματοδοτεί μια διαδικασία φόρτισης με μειωμένο ρεύμα φόρτισης. Όταν η κόκκινη ένδειξη φωτοδιόδου (LED) αναβοσβήνει η φόρτιση δεν είναι εφικτή.

Σφάλματα - Αιτίες και αντιμετώπιση

Αιτία	Αντιμετώπιση
Οι ενδείξεις φωτοдиодών (LED) δεν ανάβουν	
Το φως του φορτιστή δεν είναι (σωστά) τοποθετημένο	Τοποθετήστε το φως (εντελώς) στην πρίζα
Χαλασμένη πρίζα, ηλεκτρικό καλώδιο ή φορτιστής	Ελέγξτε την τάση δικτύου και ενδεχομένως δώστε το φορτιστή για έλεγχο σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch
Η φόρτιση δεν είναι εφικτή	
Η θερμοκρασία της μπαταρίας δεν βρίσκεται στην επιτρεπτή περιοχή	Θέστε τη θερμοκρασία της μπαταρίας, μέσω ψύξης ή θέρμανσης, στην επιτρεπόμενη περιοχή θερμοκρασίας ανάμεσα 0 °C (32 °F) και 45 °C (113 °F)
Λερωμένες επαφές μπαταρίας	Καθαρίστε τις επαφές της μπαταρίας, π.χ. συνδέοντας και αποσυνδέοντας πολλές φορές την μπαταρία, ενδεχομένως αντικαταστήστε την μπαταρία
Μπαταρία ελαττωματική	Αντικαταστήστε την μπαταρία
Η μπαταρία δεν είναι (σωστά) τοποθετημένη	Τοποθετήστε την μπαταρία (τέρμα) στο κανάλι φόρτισης

Σύνδεση στην τροφοδοσία

Υπόδειξη: Προσέξτε, ότι κατά την παράδοση στο ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι τοποθετημένη καμία μπαταρία.

- ▶ **Μη φυλάγετε τις μπαταρίες ποτέ σε ένα εργαλείο μπαταρίας.** Οι μπαταρίες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και φορτώνονται καλύτερα όταν διαφυλάγονται/ αποθηκεύονται ξεχωριστά. Να μην ξεχνάτε, πριν χρησιμοποιήσετε την μπαταρία, να την φορτίσετε τελείως όταν δεν την είχατε χρησιμοποιήσει για ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Φόρτιση μπαταρίας

Να φορτίζετε την μπαταρία με έναν κατάλληλο φορτιστή πριν την τοποθετήσετε στο ηλεκτρικό εργαλείο. Την ακριβή περιγραφή της διαδικασίας φόρτισης θα την βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας του φορτιστή και στις υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες (βλέπε «Διαδικασία φόρτισης», Σελίδα 139).

Η μπαταρία είναι εξοπλισμένη με μια διάταξη παρακολούθησης της θερμοκρασίας με αισθητήρα NTC, η οποία επιτρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας εντός μιας περιοχής θερμοκρασίας μεταξύ 0 °C (+32 °F) και 45 °C (+113 °F). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αύξηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Όταν η μπαταρία χρησιμοποιείται σωστά μπορεί να επαναφορτιστεί μέχρι 3.000 φορές.

Μια καινούργια μπαταρία καθώς και μια μπαταρία που δεν είχε χρησιμοποιηθεί για αρκετό καιρό αποκτά την πλήρη ισχύ της μόνο μετά από 5 κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης. Οι μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται μόνο τότε, όταν η ένδειξη

φωτοδιόδου (LED) «Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας» του ηλεκτρικού εργαλείου ανάβει κόκκινη.

Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας

Σπρώξτε τον διακόπτη αλλαγής της φοράς περιστροφής **(13)** στη μεσαία θέση. Αυτό κλειδώνει τον διακόπτη On/Off **(12)** στη θέση «Off», έτσι εμποδίζεται η αθέλητη ενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

Σπρώξτε μια φορτισμένη μπαταρία **(18)** στη λαβή του ηλεκτρικού εργαλείου.

Προσέξτε, να τοποθετήσετε την μπαταρία στη σωστή θέση, και τα κουμπιά απασφάλισης **(17)** να ασφαλισουν καλά στη λαβή του ηλεκτρικού εργαλείου.

- ▶ **Μην εξασκείτε κατά την τοποθέτηση/αφαίρεση της μπαταρίας καμία βία.** Οι μπαταρίες με βυσματούμενη επαφή APT (Akku Pack Top) είναι κατασκευασμένες έτσι, ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν μόνο στη σωστή θέση στο ηλεκτρικό εργαλείο ή στον φορτιστή.

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία **(18)**, πατήστε και στις δύο πλευρές τα κουμπιά απασφάλισης **(17)** και τραβήξτε την μπαταρία προς τα κάτω έξω από τη λαβή.

Αλλαγή εξαρτήματος στην κεφαλή βιδώματος με ταχυσόκ (βλέπε εικόνα Β)

- ▶ **Προσέξτε κατά την τοποθέτηση ενός εξαρτήματος, να προσαρμόζεται το εξάρτημα σταθερά στην υποδοχή του εξαρτήματος.** Όταν το εξάρτημα δεν είναι σταθερά συνδεδεμένο με την υποδοχή του εξαρτήματος, μπορεί να λυθεί ξανά και να μην ελέγχεται πλέον.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Η σειρά BT-EXACT παραδίδεται με ταχυσόκ 1/4" (SWF 0 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Για αυτά τα βιομηχανικά γωνιακά κατασβίδια μπαταρίας είναι διαθέσιμη μια γωνιακή κεφαλή βιδώματος με ταχυσόκ 1/4" (κωδικός αριθμός **0 607 453 631**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Για αυτά τα βιομηχανικά γωνιακά κατασβίδια μπαταρίας είναι διαθέσιμη μια γωνιακή κεφαλή βιδώματος με ταχυσόκ 1/4" (κωδικός αριθμός **0 607 453 630**).

Τοποθέτηση του εξαρτήματος

Τραβήξτε το ταχυσόκ **(25)** προς τα εμπρός. Τοποθετήστε το εξάρτημα **(1)** στην υποδοχή εξαρτήματος **(2)** και αφήστε το ταχυσόκ ξανά ελεύθερο.

Χρησιμοποιείτε μόνο εξάρτηματα με κατάλληλο άκρο στελέχους (εξάγωνο 1/4").

Μην προσπαθήσετε να τοποθετήσετε τρυπάνια σε αυτό το ταχυσόκ.

Τα βιομηχανικά γωνιακά κατασβίδια μπαταρίας και τα βιομηχανικά κατασβίδια μπαταρίας με συμπλέκτη απενεργοποίησης δεν είναι κατάλληλα για τρύπημα. Ο συμπλέκτης μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα και χωρίς προειδοποίηση. Όταν μετά την απενεργοποίηση του συμπλέκτη συνεχίσετε το τρύπημα, μπορεί να ξεφύγει το ηλεκτρικό εργαλείο από τα χέρια σας, μέχρι να πιάσει ξανά ο συμπλέκτης απενεργοποίησης.

Αφαίρεση του εξαρτήματος

Τραβήξτε το ταχυτσόκ (25) προς τα εμπρός. Αφαιρέστε το εξάρτημα (1) από την υποδοχή εξαρτήματος (2) και αφήστε το ταχυτσόκ ξανά ελεύθερο.

Αλλαγή εργαλείου σε κεφαλή βιδώματος με εξωτερικό τετράγωνο

- Προσέξτε κατά την τοποθέτηση ενός εξαρτήματος, να προσαρμόζεται το εξάρτημα σταθερά στην υποδοχή του εξαρτήματος. Όταν το εξάρτημα δεν είναι σταθερά συνδεδεμένο με την υποδοχή του εξαρτήματος, μπορεί να λυθεί ξανά και να μην ελέγχεται πλέον.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Για αυτά τα βιομηχανικά γωνιακά κατασβίδια μπαταρίας είναι διαθέσιμη μια γωνιακή κεφαλή βιδώματος με καρέ 1/4" (κωδικός αριθμός 0 607 453 617) καθώς και μια γωνιακή κεφαλή βιδώματος με καρέ 3/8" (κωδικός αριθμός 0 607 453 620).

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Για αυτά τα βιομηχανικά γωνιακά κατασβίδια μπαταρίας είναι διαθέσιμη μια γωνιακή κεφαλή βιδώματος με καρέ 3/8" (κωδικός αριθμός 0 607 451 618).

Τοποθέτηση του εξαρτήματος

Πιέστε τον πείρο στο καρέ της υποδοχής εξαρτήματος (2), π.χ. με τη βοήθεια ενός μικρού κατασβιδιού, προς τα μέσα και σπρώξτε το εξάρτημα (1) πάνω στο καρέ. Προσέξτε, να ασφαλίσει ο πείρος στο άνοιγμα του εξαρτήματος.

Αφαίρεση του εξαρτήματος

Πιέστε τον πείρο στο άνοιγμα του εξαρτήματος (1) προς τα μέσα και τραβήξτε το εξάρτημα από την υποδοχή εξαρτήματος (2).

Αλλαγή εξαρτήματος στην κεφαλή βιδώματος με εσωτερικό εξάγωνο (βλέπε εικόνα C)

- Προσέξτε κατά την τοποθέτηση ενός εξαρτήματος, να προσαρμόζεται το εξάρτημα σταθερά στην υποδοχή του εξαρτήματος. Όταν το εξάρτημα δεν είναι σταθερά συνδεδεμένο με την υποδοχή του εξαρτήματος, μπορεί να λυθεί ξανά και να μην ελέγχεται πλέον.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Για αυτά τα βιομηχανικά γωνιακά κατασβίδια μπαταρίας είναι διαθέσιμη μια γωνιακή κεφαλή βιδώματος με εσωτερικό εξάγωνο 1/4" (κωδικός αριθμός 0 607 453 618).

Τοποθέτηση του εξαρτήματος

Τοποθετήστε το εξάρτημα (1) στο εσωτερικό εξάγωνο της υποδοχής εξαρτήματος (2), μέχρι να ασφαλίσει αισθητά.

Αφαίρεση του εξαρτήματος

Τραβήξτε το εξάρτημα (1) από την υποδοχή εξαρτήματος (2), στην ανάγκη με τη βοήθεια μιας ταμπιάς.

Λειτουργία



Χρησιμοποιείτε τον προσωπικό εξοπλισμό προστασίας. Φοράτε πάντα προστατευτικό γυαλιά. Ο κατάλληλος προστατευτικός εξοπλισμός, όπως μάσκα προστασίας από σκόνη, αντιλιοθητικά υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ωτασπίδες, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, ελαττώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.

Εκκίνηση

Όταν θέλετε να ξεκινήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τη φορά περιστροφής με τον διακόπτη αλλαγής φοράς περιστροφής (13):

Το ηλεκτρικό εργαλείο ξεκινά μόνο, όταν ο διακόπτης αλλαγής φοράς περιστροφής (13) δε βρίσκεται στη μέση (κλειδωμα ενεργοποίησης).

Ρύθμιση της φοράς περιστροφής (βλέπε εικόνα D)

- Πατήστε τον διακόπτη αλλαγής της φοράς περιστροφής (13) μόνο σε περίπτωση ακινητοποιημένου ηλεκτρικού εργαλείου.

Δεξιόστροφη κίνηση: Για το βίδωμα βιδών σπρώξτε τον διακόπτη αλλαγής της φοράς περιστροφής (13) προς τα αριστερά μέχρι τέρμα.

Αριστερόστροφη κίνηση: Για το λύσιμο ή το ξεβίδωμα βιδών σπρώξτε τον διακόπτη αλλαγής της φοράς περιστροφής (13) προς τα δεξιά μέχρι τέρμα.

Ενεργοποίηση του φωτός εργασίας

Το φως εργασίας (20) καθιστά δυνατό τον φωτισμό του σημείου βιδώματος σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών φωτισμού. Ενεργοποιείτε το φως εργασίας (20) πατώντας ελαφρά τον διακόπτη On/Off (12). Όταν πατήσετε τον διακόπτη On/Off πιο δυνατά, τότε ενεργοποιείται το ηλεκτρικό εργαλείο και το φως εργασίας παραμένει αναμμένο.

- Μην κοιτάζετε απευθείας στο φως εργασίας, γιατί μπορεί να σας τυφλώσει.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



Τα κατασβίδια έχουν έναν εξαρτημένο από τη ροπή στρέψης **συμπλέκτη διακοπής**, ο οποίος μπορεί να ρυθμιστεί στην αναφερόμενη περιοχή. Αυτός ο συμπλέκτης ενεργοποιείται, όταν επιτευχθεί η ρυθμισμένη ροπή στρέψης.

Υπόδειξη: Όταν λειτουργείτε το κατασβίδι με έναν προσαρμογέα τάσης, πρέπει πρώτα να θέσετε σε λειτουργία τον ελεγκτή σταθερής τάσης.

Για την **ενεργοποίηση** του ηλεκτρικού εργαλείου πατήστε τον διακόπτη On/Off (12).

Το ηλεκτρικό εργαλείο **απενεργοποιείται αυτόματα**, μόλις επιτευχθεί η ρυθμιζόμενη ροπή στρέψης.

- Σε περίπτωση πρόωρης ελευθέρωσης του διακόπτη On/Off (12) δεν επιτυγχάνεται η προρυθμισμένη ροπή στρέψης.

Υποδείξεις εργασίας

- ▶ Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι εξοπλισμένο με μια ασύρματη θέση διεπαφής. Οι τοπικοί περιορισμοί λειτουργίας, π.χ. σε αεροπλάνα ή νοσοκομεία πρέπει να τηρούνται.
- ▶ Διακόψτε την παροχή ενέργειας, προτού εκτελέσετε τυχόν ρυθμίσεις της συσκευής, αλλάξτε εξαρτήματα ή εναποθέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτά τα μέτρα προφύλαξης εμποδίζουν την αθέλητη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- ▶ Τοποθετείτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο απενεργοποιημένο πάνω στο παξιμάδι/στη βίδα. Τα περισσότερα εξαρτήματα μπορεί να γλιστρήσουν.
- ▶ Αφαιρείτε την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν από κάθε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο (π.χ. συντήρηση, αλλαγή εξαρτημάτων κλπ.) καθώς και κατά την μεταφορά του και τη φύλαξή του. Σε περίπτωση αθέλητης ενεργοποίησης του διακόπτη ON/OFF υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Ρύθμιση της ροπής στρέψης (βλέπε εικόνες E – G)

Η ροπή στρέψης εξαρτάται από την αρχική τάση του ελατηρίου του συμπλέκτη διακοπής. Όταν επιτευχθεί η ρυθμισμένη ροπή στρέψης ο συμπλέκτης διακοπής ενεργοποιείται και τόσο στη δεξιόστροφη όσο και στην αριστερόστροφη κίνηση.

Για τη ρύθμιση της εξατομικευμένης ροπής στρέψης χρησιμοποιείτε μόνο το συμπαραδιδόμενο εργαλείο ρύθμισης (26).

Σπρώξτε τον σύρτη (7) στο ηλεκτρικό εργαλείο εντελώς πίσω.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Τοποθετήστε ένα κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (27) στο εξάρτημα (26) και γυρίστε το αργά.

Μόλις στο άνοιγμα του περιβλήματος εμφανιστεί μια μικρή προεξοχή (δίσκος ρύθμισης (28)) στον συμπλέκτη, τοποθετήστε το εργαλείο ρύθμισης (26) σε αυτή την προεξοχή και γυρίστε το.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Τοποθετήστε ένα κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (27) στην υποδοχή εξαρτήματος (2) και γυρίστε το αργά.

Μόλις στο άνοιγμα του περιβλήματος εμφανιστεί μια μικρή προεξοχή (δίσκος ρύθμισης (28)) στον συμπλέκτη, τοποθετήστε το εργαλείο ρύθμισης (26) σε αυτή την προεξοχή και γυρίστε το.

Η περιστροφή προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού αυξάνει τη ροπή στρέψης, η περιστροφή αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού μειώνει τη ροπή στρέψης. Αφαιρέστε το εργαλείο ρύθμισης (26). Σπρώξτε τον σύρτη (7) ξανά προς τα εμπρός, για να προστατεύσετε τον συμπλέκτη από τη ρύπανση.

Υπόδειξη: Η απαραίτητη ρύθμιση της ροπής στρέψης εξαρτάται από το είδος της κοχλιοσύνδεσης και μπορεί να εξακριβωθεί καλύτερα με δοκιμή στην πράξη. Ελέγξτε το δοκιμαστικό βίδωμα με ένα δυναμόμετρο.

- ▶ Η ροπή στρέψης πρέπει να ρυθμίζεται μόνο μέσα στην αναφερόμενη περιοχή ισχύος, επειδή διαφορετικά δεν ενεργοποιείται ο συμπλέκτης διακοπής.

Ένδειξη φωτιοδιόδου (LED)



Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

Όταν η φόρτιση της μπαταρίας (18) είναι απαραίτητη, αναβοσβήνει η ένδειξη φωτιοδιόδου (LED) (11) πράσινη και ηχεί ένα ηχητικό σήμα. Μόνο 6 – 8 βιδώματα είναι μετά ακόμη δυνατά.

Όταν ανάψει η κόκκινη ένδειξη φωτιοδιόδου (LED), τότε η χωρητικότητα της μπαταρίας δεν επαρκεί για τη διεξαγωγή ούτε ενός βιδώματος ή το ηλεκτρικό εργαλείο υπερφορτώνεται. Το ηλεκτρικό εργαλείο δεν μπορεί πλέον να τεθεί σε λειτουργία. Ο αποκλεισμός ζεύξης παραμένει ενεργοποιημένος μέχρι η μπαταρία να αφαιρεθεί από το ηλεκτρικό εργαλείο και να τοποθετηθεί μια νέα.

Όταν εργάζεστε με έναν προσαρμογέα τάσης, η κόκκινη ένδειξη φωτιοδιόδου (LED) (11) δείχνει μια υπερφόρτωση.

Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη φωτιοδιόδου (LED) (11) κόκκινη, το ηλεκτρικό εργαλείο είναι υπερθερμασμένο και εκτός λειτουργίας. Περιμένετε, μέχρι να σταματήσει μετά από λίγο το αναβοσβήνισμα, προτού θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο ξανά σε λειτουργία.

Όταν, μετά από κάθε φόρτιση της μπαταρίας ο χρόνος λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου μειώνεται σημαντικά, τότε η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί σύντομα. Να αποσύρετε τις αναλωμένες μπαταρίες σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις/τις διατάξεις της αντίστοιχης χώρας.

Υπόδειξη: Όταν αντί της μπαταρίας (18) χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμογέα τάσης και τον ελεγκτή σταθερής τάσης 4EXACT, η ένδειξη φωτιοδιόδου (LED) (11) είναι χωρίς λειτουργία.



Ένδειξη βιδώματος

Όταν επιτευχθεί η προρρυθμισμένη ροπή στρέψης ενεργοποιείται ο συμπλέκτης διακοπής. Η ένδειξη φωτιοδιόδου (LED) (9) ανάβει πράσινη.

Όταν η προρρυθμισμένη ροπή στρέψης δεν επιτευχθεί, ανάβει η ένδειξη φωτιοδιόδου (LED) (9) κόκκινη και ηχεί ένα ηχητικό σήμα. Το βίδωμα πρέπει να επαναληφθεί.

Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth®

Πατήστε τον διακόπτη On/Off (12), για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth®. Η κόκκινη ένδειξη φωτιοδιόδου (LED) (10) αναβοσβήνει, όσο το κατασβίδι ψάχνει για μια σύνδεση.

Ένα κόκκινο συνεχώς αναμμένο φως της ένδειξης φωτιοδιόδου (LED) (10) δείχνει, ότι η σύνδεση Bluetooth® αποκαταστάθηκε. Το κατασβίδι είναι όμως ακόμη κλειδωμένο.

Όταν το κατασβίδι ελευθερωθεί από το σταθμό βάσης EXAConnect, σβήνει η ένδειξη φωτιοδιόδου (LED) (10).

Όταν η ένδειξη φωτιοδιόδου (LED) (10) αναβοσβήσει μόνο σύντομα μετά το πάτημα του διακόπτη On/Off και μετά σβήσει, δεν επαρκεί πλέον η παροχή ενέργειας του κατασβιδιού για μια σύνδεση.

Προστασία από επανάληψη

Όταν κατά το βίδωμα ενεργοποιηθεί ο συμπλέκτης διακοπής, τότε ο κινητήρας διακόπτει τη λειτουργία του. Μια επανεργοποίηση είναι δυνατή μόνο μετά από μια διακοπή 0,7

δευτερολέπτων. Έτσι εμποδίζεται το αθέλητο ξανασφίξιμο των ήδη σφιγμένων κοχλιοσυνδέσεων.

Ρύθμιση της γωνιακής κεφαλής βιδώματος

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνιακή κεφαλή βιδώματος (3) σε συνολικά οκτώ θέσεις.

Κρατήστε σταθερά το ηλεκτρικό εργαλείο με το γερμανικό κλειδί (6) στην επιφάνεια εφαρμογής του κλειδιού (5) της φλάντζας γωνιακής κεφαλής.

► Μην σφίξετε το ηλεκτρικό εργαλείο ποτέ στα μέρη του περιβλήματος.

Λύστε με το γερμανικό κλειδί (4) στην επιφάνεια εφαρμογής του κλειδιού (16) το παξιμάδι ρακόρ. Ρυθμίστε τη γωνιακή κεφαλή βιδώματος (3) κάθε φορά κατά 45° στην επιθυμητή θέση και βιδώστε ξανά σταθερά με το γερμανικό κλειδί (4) στην επιφάνεια εφαρμογής του κλειδιού (16) το παξιμάδι ρακόρ.

Ταυτόχρονα κοντράρετε με το γερμανικό κλειδί (6) στη φλάντζα γωνιακής κεφαλής.

Ρύθμιση του φωτός εργασίας (LED) (βλέπε εικόνα H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Αποσπάστε τον δακτύλιο μαρκαρίσματος (19) με μια λεπτή λάμα καταβιδιού, μια σπάτουλα ή κάτι παρόμοιο. Σπρώξτε τον παράκυκλο ασφαλείας (29) με ένα μυτοσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας προς τα πίσω πάνω στο κέλυφος του περιβλήματος.

Τα δύο μέρη του κελύφους του στηρίγματος της φωτοδιόδου (LED) (15), που περικλείουν το φως εργασίας (LED) (20), μπορούν να τεθούν τώρα σε κάθε επιθυμητή θέση. Προσέξτε, να μην προξενήσετε ζημιά στο καλώδιο στο φως εργασίας (LED) και σπρώξτε το, χωρίς να το τσακίσετε, στον προβλεπόμενο γι' αυτό κενό χώρο (30) στο κέλυφος του περιβλήματος. Περικλείστε το φως εργασίας (LED) (20) ξανά με τα δύο μέρη του περιβλήματος του στηρίγματος της φωτοδιόδου (LED) (15).

Πιέστε τον παράκυκλο ασφαλείας (29) και τον δακτύλιο μαρκαρίσματος (19) ξανά πίσω στην αρχική θέση.

Συντήρηση και σέρβις

Συντήρηση και καθαρισμός

- **Αφαιρείτε την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν από κάθε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο (π.χ. συντήρηση, αλλαγή εξαρτημάτων κλπ.) καθώς και κατά την μεταφορά του και τη φύλαξή του.** Σε περίπτωση αθέλητης ενεργοποίησης του διακόπτη ON/OFF υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- **Να διατηρείτε το ηλεκτρικό εργαλείο και τις σχισμές αερισμού πάντοτε σε καθαρή κατάσταση για να μπορείτε να εργάζεστε καλά και με ασφάλεια.**

Λίπανση του ηλεκτρικού εργαλείου



Λιπαντικό υλικό:

Ειδικό γράσο μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης (225 ml)
Κωδικός αριθμός 3 605 430 009
Molykotefett

Λάδι κινητήρα SAE 10/SAE 20

- Καθαρίστε τον μηχανισμό μετάδοσης της κίνησης μετά από τις πρώτες 150 ώρες λειτουργίας μ' έναν ήπιο διαλύτη. Τηρήστε τις σχετικές με τη χρήση και την απόσυρση του διαλύτη υποδείξεις του κατασκευαστή. Στη συνέχεια γρσαάρετε τον μηχανισμό μετάδοσης της κίνησης με το ειδικό για μηχανισμούς μετάδοσης της κίνησης γράσο της Bosch. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία καθαρισμού μετά από 300 ώρες λειτουργίας από τον πρώτο καθαρισμό.
- Λαδώστε τα κινούμενα μέρη του συμπλέκτη απενεργοποίησης μετά από 100.000 βιδώματα με μερικές σταγόνες λαδιού κινητήρα SAE 10/SAE 20. Γρσαάρετε τα ολισθαίνοντα και κυλιόμενα μέρη με Molykotefett. Ελέγξτε με αυτή την ευκαιρία τον συμπλέκτη για τυχόν φθορά, για να βεβαιωθείτε, ότι δεν έχει επηρεαστεί η ικανότητα επανάληψης και η ακρίβεια. Στη συνέχεια η ροπή στρέψης του συμπλέκτη πρέπει να ρυθμιστεί εκ νέου.

► Αναθέστε την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής μόνο σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Έτσι εξασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.

Ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Bosch εκτελεί αυτές τις εργασίες γρήγορα και αξιόπιστα.

► Αποσύρετε τα υλικά λίπανσης και καθαρισμού με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Προσέξτε τις νομικές διατάξεις.

Εξυπηρέτηση πελατών και συμβουλές εφαρμογής

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόντος σας καθώς και για τα αντίστοιχα ανταλλακτικά. Σχέδια συναρμολόγησης και πληροφορίες για τα ανταλλακτικά θα βρείτε επίσης κάτω από: www.bosch-pt.com

Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαρίστως τις ερωτήσεις σας για τα προϊόντα μας και τα εξαρτήματά τους.

Δώστε σε όλες τις ερωτήσεις και παραγγελίες ανταλλακτικών οπωσδήποτε το 10ψήφιο κωδικό αριθμό σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του προϊόντος.

Ελλάδα

Robert Bosch A.E.
Ερχείας 37
19400 Κορωπί – Αθήνα
Τηλ.: 210 5701258
Φαξ: 210 5701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

Απόσυρση



Τα ηλεκτρικά εργαλεία, οι μπαταρίες, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



Μην ρίχνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τις μπαταρίες στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ τα άχρηστα ηλεκτρικά εργαλεία και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/ΕΚ οι χαλασμένες ή χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Μπαταρίες/Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες:



Ni-MH: Υδρίδιο νικελίου-μετάλλου

Türkçe

Güvenlik talimatı

Elektrikli el aletleri için genel güvenlik uyarıları

⚠ UYARI

Bu elektrikli el aletiyle birlikte gelen tüm güvenlik uyarılarını,

talimatları, resim ve açıklamaları okuyun. Aşağıda bulunan talimatlara uyulmaması halinde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir.

Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ilerde kullanmak üzere saklayın.

Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan "elektrikli el aleti" terimi, akım şebekesine bağlı (elektrikli) aletlerle akü ile çalışan aletleri (akülü) kapsamaktadır.

Çalışma yeri güvenliği

- ▶ **Çalıştığınız yeri temiz tutun ve iyi aydınlatın.** Dağınık veya karanlık alanlar kazalara davetiye çıkarır.
- ▶ **Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı, gaz veya tozların bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile çalışmayın.** Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuşmasına neden olabilecek kıvılcımlar çıkarırlar.
- ▶ **Elektrikli el aleti ile çalışırken çocukları ve etraftaki kişileri uzakta tutun.** Dikkatiniz dağılacak olursa aletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.

Elektrik Güvenliği

- ▶ **Elektrikli el aletinin fişi prize uymalıdır. Fişi hiçbir zaman değiştirmeyin. Korumalı (topraklanmış) elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmayın.** Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpması tehlikesini azaltır.
- ▶ **Borular, kalorifer petekleri, ısıtıcılar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle vücudunuzun temas etmesinden kaçının.** Vücudunuz topraklandığı anda büyük bir elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.
- ▶ **Elektrikli el aletlerini yağmur altında veya nemli ortamlarda bırakmayın.** Suyun elektrikli el aleti içine sızması elektrik çarpması tehlikesini artırır.
- ▶ **Kabloya zarar vermeyin. Elektrikli el aletinin kablosundan tutarak taşımayın, kabloyu kullanarak çekmeyin veya kablodan çekerek fişi çıkarmayın. Kabloyu ateş, yanıcı ve/veya keskin ve hareket eden maddelerden uzak tutun.** Hasarlı veya dolaşmış kablo elektrik çarpması tehlikesini artırır.
- ▶ **Bir elektrikli el aleti ile açık havada çalışırken mutlaka açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosu kullanın.** Açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosunun kullanılması elektrik çarpması tehlikesini azaltır.
- ▶ **Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması şartsa mutlaka kaçak akım koruma rölesi kullanın.** Kaçak akım koruma rölesi şalterinin kullanımı elektrik çarpması tehlikesini azaltır.

Kişilerin Güvenliği

- ▶ **Dikkatli olun, ne yaptığınızı dikkat edin, elektrikli el aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün.** Yorgunsanız, kullandığınız hapların, ilaçların veya alkolün etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayın. Elektrikli el aletini kullanırken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara neden olabilir.
- ▶ **Daima kişisel koruyucu donanım kullanın. Daima koruyucu gözlük kullanın.** Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına uygun olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkabıları, koruyucu kask veya koruyucu kulaklık gibi koruyucu donanım kullanımı yaralanma tehlikesini azaltır.
- ▶ **Aleti yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının. Güç kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, elinize alıp taşımadan önce elektrikli el aletinin kapalı olduğundan emin olun.** Elektrikli el aletini parmağınızın şalter üzerinde dururken taşırsanız ve elektrikli el aleti açıkken fişi prize sokarsanız kazalara neden olabilirsiniz.
- ▶ **Elektrikli el aletini çalıştırmadan önce ayar aletlerini veya anahtarları aletten çıkarın.** Elektrikli el aletinin dönen parçaları içinde bulunabilecek bir yardımcı alet yaralanmalara neden olabilir.
- ▶ **Çalışırken vücudunuz anormal durumda olmasın. Çalışırken duruşunuz güvenli olsun ve dengenizi her zaman koruyun.** Bu sayede elektrikli el aletini beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.
- ▶ **Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve takı takmayın. Saçlarınızı ve giysilerinizi aletin**

hareketli parçalarından uzak tutun. Bol giysiler, uzun saçlar veya takılar aletin hareketli parçaları tarafından tutulabilir.

- ▶ **Toz emme donanımı veya toz tutma tertibatı kullanırken, bunların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığından emin olun.** Toz emme donanımının kullanımı tozdan kanyalanabilecek tehlikeleri azaltır.
- ▶ **Aletleri sık kullanmanız sebebiyle onlara alışmış olmanız, güvenlik prensiplerine uymanızı önlememelidir.** Dikkatsiz bir hareket, bir anda ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Elektrikli el aletlerinin kullanımı ve bakımı

- ▶ **Elektrikli el aletini aşırı ölçüde zorlamayın. Yaptığınız işe uygun elektrikli el aletleri kullanın.** Uygun performanslı elektrikli el aleti ile, belirlenen çalışma alanında daha iyi ve güvenli çalışırsınız.
- ▶ **Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayın.** Açılıp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onarılmalıdır.
- ▶ **Elektrikli el aletinde bir ayarlama işlemine başlamadan, herhangi bir aksesuarı değiştirirken veya elektrikli el aletini elinizden bırakırken fişi güç kaynağından çekin veya aküyü çıkarın.** Bu önlem, elektrikli el aletinin yanlışlıkla çalışmasını önler.
- ▶ **Kullanım dışı duran elektrikli el aletlerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Aleti kullanmayı bilmeyen veya bu kullanım kılavuzunu okumayan kişilerin aletle çalışmasına izin vermeyin.** Deneyimsiz kişiler tarafından kullanıldığında elektrikli el aletleri tehlikelidir.
- ▶ **Elektrikli el aletinizin ve aksesuarlarınızın bakımını özenle yapın.** Elektrikli el aletinizin kusursuz olarak çalışmasını engelleyebilecek bir durumun olup olmadığını, hareketli parçaların kusursuz olarak işlev görüp görmediklerini ve sıkışıp sıkışmadıklarını, parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Elektrikli el aletini kullanmaya başlamadan önce hasarlı parçaları onartın. Birçok iş kazası elektrikli el aletlerine yeterli bakım yapılmamasından kaynaklanır.
- ▶ **Kesici uçları daima keskin ve temiz tutun.** Özenle bakımı yapılmış keskin kenarlı kesme uçlarının malzeme içinde sıkışma tehlikesi daha azdır ve daha rahat kullanım olanağı sağlarlar.
- ▶ **Elektrikli el aletini, aksesuarı, uçları ve benzerlerini, bu özel tip alet için öngörülen talimata göre kullanın.** Bu sırada çalışma koşullarını ve yaptığımız işi dikkate alın. Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alanın dışında kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
- ▶ **Tutamak ve kavrama yüzeylerini kuru, yağsız ve temiz tutun.** Kaygan tutamak ve kavrama yüzeyleri, aletin beklenmeyen durumlarda güvenli şekilde tutulmasını ve kontrol edilmesini engeller.

Akülü aletlerin özenli bakımı ve kullanımı

- ▶ **Aküyü sadece üreticinin tavsiye ettiği şarj cihazı ile şarj edin.** Bir akünün şarjına uygun olarak üretilmiş şarj

cihazı başka bir akünün şarjı için kullanılırsa yangın tehlikesi ortaya çıkar.

- ▶ **Sadece ilgili elektrikli el aleti için öngörülen aküleri kullanın.** Başka akülerin kullanımı yaralanmalara ve yangınlara neden olabilir.
- ▶ **Kullanılmayan aküyü büro ataları, madeni bozuk paralar, anahtarlar, çiviler, vidalar veya metal nesnelere uzak tutun. Bunlar köprüleme yaparak kontaklara neden olabilir.** Akü kontaktları arasındaki bir kısa devre yanmalara veya yangınlara neden olabilir.
- ▶ **Yanlış kullanım durumunda aküden sıvı dışarı sızabilir. Bu sıvı ile temastan kaçının. Yanlışlıkla temas ederseniz su ile iyice yıkayın. Eğer sıvı gözlerinize gelecek olursa hemen bir hekime başvurun.** Dışarı sızan akü sıvısı cilt tahrişlerine ve yanmalara neden olabilir.
- ▶ **Hasarlı veya değiştirilmiş akü veya el aleti kullanmayın.** Hasarlı veya değiştirilmiş aküler beklenmedik davranışlara yol açarak yangın, patlama ve yaralanmalara neden olabilir.
- ▶ **Aküyü veya aleti ateşe veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.** Ateşe veya 130°C üstündeki sıcaklıklara maruz kalma patlamalara yol açabilir.
- ▶ **Tüm şarj talimatlarını uygulayın ve akü ya da aleti talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığının dışında şarj etmeyin.** Hatalı şarj veya belirtilen aralık dışındaki sıcaklıklarda şarj aküye zarar vererek yangın riskini yükseltebilir.

Servis

- ▶ **Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal yedek parça kullanma koşulu ile onartın.** Bu sayede elektrikli el aletinin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.
- ▶ **Hasarlı akülerde onarım işlemi yapmayın.** Akülerin onarımı sadece üretici veya yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.

Vidalama makineleri için güvenlik talimatı

- ▶ **Bir çalışma sırasında tespit elemanının gizli bir kablo sistemiyle temas etme ihtimali varsa elektrikli el aletini izolasyonlu tutamak yüzeylerinden tutun.** Tespit elemanları "içinden elektrik geçen" bir kabloya temas ettiğinde elektrikli el aletinin metal parçaları "elektriğe" maruz kalabilir ve operatöre elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ▶ **Görünmeyen ikmal hatlarını belirlemek için uygun tarama cihazları kullanın veya yerel tedarik şirketi ile iletişime geçin.** Elektrik kablolarıyla temas yanıklara ve elektrik çarpmasına neden olabilir. Bir gaz borusuna hasar vermek patlamaya neden olabilir. Su borularını hasar görmesi maddi zararlara yol açabilir.
- ▶ **Elektrikli el aletini sıkıca tutun.** Vidalar sıkılır ve gevşetilirken kısa süreli yüksek reaksiyon momentleri ortaya çıkabilir.

- ▶ **İş parçasını emniyete alın.** Bir germe tertibatı veya mengene ile sabitlenen iş parçası elle tutmaya oranla daha güvenli tutulur.
- ▶ **Elinizden bırakmadan önce elektrikli el aletinin tam olarak durmasını bekleyin.** Uç takılabilir ve elektrikli el aletinin kontrolünü kaybedebilirsiniz.
- ▶ **Akü hasar görürse veya usulüne aykırı kullanılırsa dışarı buhar sızabilir. Akü yanabilir veya patlayabilir.** Çalıştığınız yeri havalandırın ve şikayet olursa hekime başvurun. Akülerden çıkan buharlar nefes yollarını tahriş edebilir.
- ▶ **Aküyü açmayın.** Kısa devre tehlikesi vardır.
- ▶ **Çivi veya tornavida gibi sivri nesnelere veya dışarıdan kuvvet uygulama aküde hasara neden olabilir.** Akü içinde bir kısa devre oluşabilir ve akü yanabilir, duman çıkarabilir, patlayabilir veya aşırı ölçüde ısınabilir.
- ▶ **Aküyü sadece üreticinin ürünlerinde kullanın.** Ancak bu yolla akü tehlikeli zorlanmalara karşı korunur.



Aküyü sıcağtan, sürekli gelen güneş ışınından, ateşten, kirden, sudan ve nemden koruyun. Patlama ve kısa devre tehlikesi vardır.

- ▶ **Uç bloke olursa elektrikli el aletini hemen kapatın. Geri tepme kuvveti oluşturabilecek yüksek reaksiyon momentlerine hazırlıklı olun.** Elektrikli el aleti aşırı ölçüde zorlanırsa veya uç işlenen malzeme içinde takılırsa uç bloke olur.

UYARI

Zımparalama, testere, taşlama, delme ve benzeri işlemler

sırasında oluşan tozlar kanserojen, teratojenik veya mutajenik olabilir. Bu tür tozlarda bulunan maddelerden bazıları şunlardır:

Kurşun içerikli boya ve verniklerdeki kurşun; tuğla, çimento ve diğer duvar işlemlerindeki kristal silika; kimyasal işlem görmüş ahşabın içindeki arsenik ve kromat. Hastalık riski, bu maddelere ne sıklıkla maruz kaldığınıza bağlıdır. Riski azaltmak için, yalnızca uygun koruyucu ekipmanlarla iyi havalandırılan odalarda çalışmalısınız (örn. En küçük toz parçacıklarını bile filtreleyen özel olarak tasarlanmış solunum koruyucu ekipmanlarla).

- ▶ **Yanlışlıkla açılmasını önleyin. Bir aküyü yerleştirmeden önce, açma/kapatma şalterinin kapalı konumunda olduğundan emin olun.** Elektrikli el aletinin parmak açma/kapatma şalterine takılmış şekilde taşınması veya akünün elektrikli el aleti açırken yerleştirilmesi kazalara neden olabilir.
- ▶ **Sadece sorunsuz durumdaki, aşınmamış uçları kullanın.** Arızalı uçlar örneğin kırılabilir ve yaralanmalara veya maddi hasarlara neden olabilir.
- ▶ **Bir uç takarken, ucun uç girişine sıkıca oturduğundan emin olun.** Uç eğer uç girişine sıkıca bağlı değilse, tekrar gevşeyebilir ve artık kontrol edilemez.
- ▶ **Uzun vidaları takarken dikkatli olun, vida tipine ve kullanılan uç takımına bağlı olarak kayma riski vardır.** Uzun vidalar sıklıkla çok iyi kontrol edilemez ve bunları vidalarken kayma ve yaralanma riski söz konusudur.

- ▶ **Elektrikli el aletini açmadan önce, ayarlanan dönme yönüne dikkat edin.** Örneğin bir vidayı sökmek istiyorsanız ve dönme yönü vidalama yapılacak şekilde ayarlanmışsa, elektrikli el aletinin kontrolü kaybedilebilir.
- ▶ **Bu elektrikli el aletini, darbesiz matkap olarak kullanmayın.** Ayırma kavramasına sahip elektrikli el aletleri, delme için uygun değildir. Kavrama otomatik olarak ve bir uyarı vermeden kesme yapar.
- ▶ **Dikkat! Bluetooth®'lu elektrikli el aleti kullanılırken başka cihaz ve tesislerde, uçaklarda ve tıbbi cihazlarda (örneğin kalp pilleri, işleme cihazları) arızalar ortaya çıkabilir. Yine aynı şekilde yakındaki insan ve hayvanlara da zarar verilebilir. Bluetooth®'lu elektrikli el aletini tıbbi cihazların, benzin istasyonlarının, kimyasal madde tesislerinin, patlama tehlikesi olan yerlerin yakınında ve patlatma yapılan bölgelerde kullanmayın. Bluetooth® 'lu elektrikli el aletini uçaklarda kullanmayın. Uzun süreli ve bedenimize yakın kullanımdan kaçının.**

Bluetooth® ismi ve işareti (logosu) Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markası ve mülkiyetindedir. Bu isim ve işaretin Robert Bosch Power Tools GmbH firması tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır.

Ürün ve performans açıklaması



Bütün güvenlik talimatını ve uyarıları okuyun. Güvenlik talimatlarına ve uyarılara uyulmadığı takdirde elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara neden olunabilir.

Lütfen kullanma kılavuzunun ön kısmındaki resimlere dikkat edin.

Usulüne uygun kullanım

BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT ve EXAConnect vidalama sistemleri belirtilen boyut ve performans alanında vidaların takılıp sökülmesi ve somunların sıkılıp gevşetilmesi için tasarlanmıştır. Bu sistem bir vidalamanın torkunun veya dönme açısının belgelendirilmesi için tasarlanmamıştır. Bu vidalama sistemi Bluetooth® wireless technology ile vidalama sinyallerine ait verilerin kablosuz olarak aktarılmasına olanak sağlar. BT-EXACT ve BT-ANGLEEXACT serisi sanayi tipi akülü vidalama makinelerinin doğru ve yanlış sinyalleri (vidalama doğru/vidalama yanlış) EXAConnect baz istasyonuna gönderilir. Baz istasyonu EXAConnect olmadan BT-EXACT ve BT-ANGLEEXACT serisi vidalama makinelerinin işletmeye alınması mümkün değildir. Vidalama makineleri teslimat esnasında kilitlidir ve sadece EXAConnect baz istasyonu tarafından açılabilir. EXAConnect baz istasyonunun kullanım kılavuzunu okuyun ve içindekilere uyun. Önce EXACONNECT baz istasyonunu açın.

Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynıdır.

- | | |
|--|--|
| (1) Uç (örn. lokma anahtarı) | (17) Akü boşa alma düğmesi |
| (2) Uç girişi | (18) APT-Geçme kontaklı akü |
| (3) Açılı vidalama başlığı | (19) İşaretleme halkası |
| (4) 27 mm'lik çatal anahtar genişliği | (20) Projektör |
| (5) Açılı vidalama başı flanşındaki anahtar yüzeyi | (21) Şarj cihazı |
| (6) 22 mm'lik çatal anahtar genişliği | (22) Şebeke fişi |
| (7) Tork ön seçimi için sürgü | (23) Şarj cihazındaki yeşil LED-Göstergesi |
| (8) Askı donanımı | (24) Şarj cihazındaki kırmızı LED-Göstergesi |
| (9) Vidalama için LED gösterge | (25) Hızlı uç değiştirme mandreni |
| (10) LED gösterge <i>Bluetooth</i> [®] | (26) Ayarlama aleti |
| (11) Akü şarj durumu LED göstergesi | (27) İç altıgen anahtar |
| (12) Açma/kapama şalteri | (28) Ayarlama pulu |
| (13) Dönme yönü değiştirme şalteri | (29) Bilyeli yatak yuvası |
| (14) Askı donanımı için sabitleme yivi | (30) Gövde kapağındaki boşluk |
| (15) LED tutucu | (31) Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi) |
| (16) Başlık somunundaki anahtar yüzeyi | |
- Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.**




Teknik veriler

Endüstriyel akülü vidalama makinesi BT-EXACT		2	4	6	7
Malzeme numarası		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Tork ayar aralığı	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Boştaki devir sayısı n_0	dev/ dak	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Anma gerilimi	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Dönme yönü					
Uç girişi		Hızlı uç değiştirme mandreni \varnothing 1/4"	Hızlı uç değiştirme mandreni \varnothing 1/4"	Hızlı uç değiştirme mandreni \varnothing 1/4"	Hızlı uç değiştirme mandreni \varnothing 1/4"
Veri arabirimi (sinyal)		<i>Bluetooth</i> [®] wireless technology Sınıf 2 (özellik 1.2)			
Maksimum aktarım uzaklığı	m	10	10	10	10
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
İşletim sırasında izin verilen ortam sıcaklığı ^{B)} ve depolamada kısıtlı performans	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
İşletme frekansı aralığı	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Gönderim gücü maks.	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Koruma türü		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) 20–25 °C sıcaklıkta akü **2 607 335 681** ile ölçülmüştür.

B) <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans




Endüstriyel akülü vidalama makinesi BT-EXACT		8	9	12
Malzeme numarası		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Tork ayar aralığı	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Boştaki devir sayısı n_0	dev/dak	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}

Endüstriyel akülü vidalama makinesi BT-EXACT		8	9	12
Anma gerilimi	V	12	9,6	12
Dönme yönü				
Uç girişi		Hızlı uç değiştirme mandreni $\text{O}1/4''$	Hızlı uç değiştirme mandreni $\text{O}1/4''$	Hızlı uç değiştirme mandreni $\text{O}1/4''$
Veri arabirimi (sinyal)		Bluetooth® wireless technology Sınıf 2 (özellik 1.2)		
Maksimum aktarım uzaklığı	m	10	10	10
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca	kg	0,90	0,80	0,90
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
İşletim sırasında izin verilen ortam sıcaklığı ^{C)} ve depolamada kısıtlı performans	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
İşletme frekansı aralığı	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Gönderim gücü maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Koruma türü		IP 20	IP 20	IP 20

A) 20-25 °C sıcaklıkta akü **2 607 335 683** ile ölçülmüştür.

B) 20-25 °C sıcaklıkta akü **2 607 335 681** ile ölçülmüştür.




C) <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

Sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesi BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Malzeme numarası		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Tork ayar aralığı	Nm	0,7-2	0,7-3	1,5-6
Boştaki devir sayısı n_0	dev/dak	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Anma gerilimi	V	9,6	9,6	9,6
Dönme yönü				
Uç girişi		Hızlı uç değiştirme mandreni $\text{O}1/4''$	Hızlı uç değiştirme mandreni $\text{O}1/4''$	Hızlı uç değiştirme mandreni $\text{O}1/4''$
Açılı vidalama başlığı (ayrı sipariş edilmelidir)		■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Vidalama başlığı (ayrı sipariş edilmelidir)		Hızlı uç değiştirme mandreni $\text{O}1/4''$	Hızlı uç değiştirme mandreni $\text{O}1/4''$	Hızlı uç değiştirme mandreni $\text{O}1/4''$
Veri arabirimi (sinyal)		Bluetooth® wireless technology Sınıf 2 (özellik 1.2)		
Maksimum aktarım uzaklığı	m	10	10	10
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca	kg	1,0	1,0	1,0
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
İşletim sırasında izin verilen ortam sıcaklığı ^{B)} ve depolamada kısıtlı performans	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
İşletme frekansı aralığı	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Gönderim gücü maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Koruma türü		IP 20	IP 20	IP 20

A) 20-25 °C sıcaklıkta akü **2 607 335 681** ile ölçülmüştür.




B) <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

Sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesi BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Malzeme numarası		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Tork ayar aralığı	Nm	2-7	1,5-8	2-15

Sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesi BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Boştaki devir sayısı n_0	dev/dak	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Anma gerilimi	V	9,6	9,6	9,6
Dönme yönü				
Uç girişi Açılı vidalama başlığı (ayrı sipariş edilmelidir)		Hızlı uç değiştirme mandreni $\bigcirc 1/4"$ ■ $1/4"$ ■ $3/8"$ $\bigcirc 1/4"$	Hızlı uç değiştirme mandreni $\bigcirc 1/4"$ ■ $1/4"$ ■ $3/8"$ $\bigcirc 1/4"$	Hızlı uç değiştirme mandreni $\bigcirc 1/4"$ ■ $1/4"$ ■ $3/8"$ $\bigcirc 1/4"$
Veri arabirimi (sinyal)		Bluetooth® wireless technology Sınıf 2 (özellik 1.2)		
Maksimum aktarım uzaklığı	m	10	10	10
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca	kg	1,0	1,0	1,0
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
İşletim sırasında izin verilen ortam sıcaklığı ^{B)} ve depolamada kısıtlı performans	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
İşletme frekansı aralığı	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Gönderim gücü maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Koruma türü		IP 20	IP 20	IP 20

A) 20-25 °C sıcaklıkta akü **2 607 335 681** ile ölçülmüştür.

B) <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

Sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesi BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Malzeme numarası		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Tork ayar aralığı	Nm	6-17 sert vidalamada tork 5-13 yumuşak vidalamada tork	7-23	8-30
Boştaki devir sayısı n_0	dev/dak	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Anma gerilimi	V	14,4	14,4	14,4
Dönme yönü				
Uç girişi Açılı vidalama başlığı (ayrı sipariş edilmelidir)		■ $3/8"$	■ $3/8"$	■ $3/8"$
Veri arabirimi (sinyal)		Bluetooth® wireless technology Sınıf 2 (özellik 1.2)		
Maksimum aktarım uzaklığı	m	10	10	10
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca	kg	1,5	1,5	1,5
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
İşletim sırasında izin verilen ortam sıcaklığı ^{B)} ve depolamada kısıtlı performans	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
İşletme frekansı aralığı	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Gönderim gücü maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Koruma türü		IP 20	IP 20	IP 20

A) 20-25 °C sıcaklıkta akü **2 607 335 685** ile ölçülmüştür.

B) <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

Nikel metal hidrit akü paketi	9,6	12,0	14,4
Malzeme numarası	2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Hücre sayısı	8	10	12
Akü gerilimi	V	9,6	12,0
Kapasite	Ah	2,6	2,6
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca	kg	0,55	0,70
Tavsiye edilen şarj cihazları	AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Açılı vidalama başlığı	■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	SWF ○ 1/4"
Malzeme numarası	0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca	kg	0,20	0,20	0,20	0,20

Düz vidalama başlığı	SWF ○ 1/4"
Malzeme numarası	0 607 453 631
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca	kg

Gürültü/Titreşim bilgisi

Gürültü emisyon değerleri **EN 62841-2-2** uyarınca belirlenmektedir.

Elektrikli el aletinin A değerlendirmeli ses basıncı seviyesi tipik olarak **70 dB(A)**. Tolerans $K = 3$ dB. Çalışma esnasında gürültü seviyesi **80 dB(A)**'yı aşabilir.

Kulak koruması kullanın!

Toplam titreşim değerleri a_h (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K , **EN 62841-2-2** uyarınca belirlenmektedir. Vidalama: $a_h < 2,5$ m/s², $K = 1,5$ m/s².

Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi ve gürültü emisyon değeri standartlaştırılmış ölçme yöntemine göre belirlenmiştir ve elektrikli el aletlerinin birbirleri ile kıyaslanmasında kullanılabilir. Bu değerler aynı zamanda titreşim ve gürültü emisyonunun geçici olarak tahmin edilmesine de uygundur.

Belirtilen titreşim seviyesi ve gürültü emisyon değeri elektrikli el aletinin esas kullanımını temsil etmektedir. Ancak elektrikli el aleti farkı uçlar veya yetersiz bakım kullanacak olursa, titreşim seviyesi ve gürültü emisyonu farklılık gösterebilir. Bu da titreşim ve gürültü emisyonunu bütün kullanım süresince önemli ölçüde artırabilir.

Titreşim ve gürültü emisyonunun tam olarak tahmin edilebilmesi için, aletin kapalı olduğu veya açık fakat kullanımda olmadığı sürelerin de dikkate alınması gerekir. Bu, titreşim ve gürültü emisyonunu bütün çalışma süresinde önemli ölçüde düşürebilir.

Titreşimin kullanıcıya bindirdiği yük için önceden ek güvenlik önlemleri alın. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçların bakımı, ellerin sıcak tutulması, iş aşamalarının organize edilmesi.

Montaj

Teslimat kapsamı

Endüstriyel akülü vidalama makineleri akü paketi olmadan, endüstriyel akülü açılı vidalama makineleri açılı vidalama başlığı ve akü paketi olmadan gönderilir.

Uygun aksesuarın seçimi için lütfen Bosch sanayi tipi el aletleri bayi ile iletişime geçin.

İşletim ve depolama koşulları



Bu elektrikli el aleti sadece kapalı mekanlarda çalıştırılmaya uygundur.

Cihazın kusursuz işlev görebilmesi için ortam sıcaklığı -5 °C ila $+50$ °C (23 °F ila 122 °F) arasında, müsaade edilen bağıl nem oranı ise %20 ila 95 arasında ve çığsız olmalıdır.

Akü hücrelerindeki hasarları önlemek için akünün 0 °C (32 °F) ve 45 °C (113 °F) sıcaklık aralığında saklanması gerekir.

Açılı vidalama başlığının montajı

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Bu endüstriyel akülü açılı vidalama makinelerinde önce uygun bir açılı vidalama başlığı (Bakınız „Teknik veriler“, Sayfa 147) monte edilmelidir.

- **Bir vidalama başı takmadan, ayarlamadan veya sökmeye önce dönme yönü değiştirme şalterinin orta pozisyonda (kapama emniyeti) olduğundan veya akünün elektrikli el aletinden çıkarılmış olduğundan emin olun.**

Elektrikli el aletini bir çatal anahtar (6) ile açılı başlık flanşının anahtar yüzüne (5) sıkıca tutun.

- **Elektrikli el aletini asla gövde çanaklarından sıkırtmayın.**

Açılı vidalama başlığını (3) istenen konumda flanşa oturtun ve çatal anahtar (4) ile başlık somununun anahtar yüzeyinden (16) sıkın.

Bu sırada çatal anahtar (6) ile açılı başlık flanşında kontra tutun.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Bu sanayi tipi akülü açılı vidalama makineleri sadece açılı vidalama başı **0 607 451 618** ile çalıştırılabilir.

Asma tertibatı

Askı donanımı (8) ile elektrikli el aletini bir asma tertibatına sabitleyebilirsiniz.

Askı donanımını (8) elektrikli el aletine yerleştirin ve kanalına (14) oturmasını sağlayın.

► **Düzenli olarak askı donanımını ve asma tertibatındaki kancayı kontrol edin.**

Şarj işlemi

Uyarı: Şarj cihazları ve aküler teslimat kapsamında değildir.

Şekilde görülen şebeke fişi sizin elektrikli el aletinizdeki fişten farklılık gösterebilir.

► **Şarj cihazı ve akünün kendi ülkenizdeki akım şebekesine uygun olmasına dikkat edin.**

Şarj cihazı AL 2450 DV (bkz. resim A)

Şarj cihazının (21) şebeke fişini (22) elektrik şebekesine bağlayın ve aküyü (18) doğru pozisyonda şarj cihazının şarj yuvasına yerleştirin.

► **Aküyü takar ve çıkarırken zor kullanmayın.** APT geçme kontaklı aküler (Akü Paketi Top) elektrikli el aletine veya şarj cihazına ancak doğru pozisyonda takılabilecek biçimde tasarlanmıştır.

Yeşil LED göstergesi (23) yanıp sönmeye başlar. Bu, şarj akımın geçtiğini gösterir. Akü tam olarak şarj olunca şarj işlemi otomatik olarak kesilir. Yeşil LED göstergesi yanıp sönmeye yerine sürekli olarak yanmaya başlarsa şarj işlemi tamamlanmış demektir. Yaklaşık 2 saniye sesli bir sinyal duyulur ve bu akünün tam olarak şarj olduğunu bildirir.

Kırmızı LED göstergesinin (24) sürekli olarak yanması düşük şarj akımı ile şarj yapıldığını gösterir. Kırmızı LED göstergesi yanıp sönerse şarj işlemi mümkün değildir.

Hata – Nedenleri ve Çözümleri

Neden	Çözüm
LED göstergeleri yanmıyor	
Şarj cihazının fişi takılı (veya doğru takılı) değil	Fişi (tam olarak) prize takın
Priz, şebeke bağlantı kablosu veya şarj cihazı arızalı	Şebeke gerilimini kontrol edin, gerekiyorsa şarj cihazını Bosch elektrikli el aletleri için yetkili bir serviste kontrol ettirin
Şarj işlemi mümkün değil	
Akü sıcaklığı müsaade edilen sıcaklık aralığında değil	Soğutma veya ısıtma sağlayarak akü sıcaklığını müsaade edilen 0 °C (32 °F) ile 45 °C (113 °F) arasına getirin

Neden	Çözüm
Akü kontakları kirlili	Akü kontaklarını temizleyin; örneğin aküyü birkaç kez takıp çıkararak, gerekiyorsa aküyü değiştirin
Akü arızalı	Aküyü değiştirin
Akü doğru olarak takılmamış	Aküyü tam olarak şarj yuvasına yerleştirin

Enerji ikmaline bağlantı

Not: Lütfen teslimatta elektrikli el aletine akü takılmadığını unutmayın.

► **Aküyü hiçbir zaman bir akülü aletin içinde saklamayın.**

Aküler ayrı ayrı saklandıklarında daha fazla dayanırlar ve daha iyi şarj olurlar. Akü uzun süre kullanılmadığında onu tekrar kullanmadan önce şarj etmeyi unutmayın.

Akünün şarj edilmesi

Elektrikli el aleti içine yerleştirmeden önce aküyü kendisi için uygun bir şarj cihazında şarj edin. Şarj işlemine ilişkin ayrıntılı bilgiyi şarj cihazının kullanım talimatında bulabilirsiniz (Bakınız „Şarj işlemi“, Sayfa 151).

Bu akü bir NTC Sıcaklık kontrol sistemi ile donatılmış olup, sistem akünün sadece 0 °C (+32 °F) ile 45 °C (+113 °F) dereceleri arasında şarjına izin verir. Bu sayede akünün kullanım ömrü önemli ölçüde uzar. Doğru kullanıldığı takdirde akü 3000 kez tekrar şarj edilebilir.

Yeni veya uzun süre kullanılmamış bir akü ancak yaklaşık 5 kez şarj/deşarj olduktan sonra tam performansına kavuşur. Aküler ancak elektrikli el aletin akü şarj durumu göstergesi kırmızı olarak yandığında şarj edilmelidir.

Akünün takılması ve çıkarılması

Dönme yönü değiştirme şalterini (13) orta pozisyona itin. Bu yolla açma/kapama şalteri (12) "Kapalı" pozisyonunda kilitlenir ve elektrikli el aletin yanlılıkla çalışması önlenir. Şarj edilmiş bir aküyü (18) elektrikli el aletin tutamağının içine itin.

Aküyü doğru pozisyonda yerleştirmeye ve boşa alma düğmelerinin (17) elektrikli el aletin tutamağının hissedilir biçimde kavramasına dikkat edin.

► **Aküyü takar ve çıkarırken zor kullanmayın.** APT geçme kontaklı aküler (Akü Paketi Top) elektrikli el aletine veya şarj cihazına ancak doğru pozisyonda takılabilecek biçimde tasarlanmıştır.

Aküyü (18) çıkarmak için boşa alma düğmelerine (17) her iki taraftan basın ve aküyü aşağı doğru tutamaktan çekerek çıkarın.

Hızlı uç değiştirme mandreni bulunan vidalama başlığında uç değişimi (bkz. resim B)

► **Bir uç takarken, ucun uç girişine sıkıca oturduğundan emin olun.** Uç eğer uç girişine sıkıca bağlı değilse, tekrar gevşeyebilir ve artık kontrol edilemez.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

BT-EXACT serisi 1/4" hızlı uç değiştirme mandreni (SWF 1/4") ile teslim edilir.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Bu sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesi için 1/4"lik hızlı uç değiştirme mandreni açılı vidalama başı (malzeme numarası: **0 607 453 631**) temin edilebilir.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Bu sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesi için 1/4"lik hızlı uç değiştirme mandreni açılı vidalama başı (malzeme numarası **0 607 453 630**) temin edilebilir.

Ucun takılması

Hızlı uç değiştirme mandreni (25) öne doğru çekin. Ucu (1) uç girişine (2) takın ve hızlı uç değiştirme mandrenini serbest bırakın.

Sadece takma ucu uygun uçlar kullanın (1/4" altıgen). Bu hızlı uç değiştirme mandrenine matkap ucu takmayı denemeyin.

Mekanik kesmeli sanayi tipi akülü açılı vidalama makineleri ve sanayi tip akülü vidalama makineleri delme işlemlerine uygun değildir. Kavrama otomatik olarak ve bir uyarı vermeden kesme yapar. Kavrama kesme yaptıktan sonra delmeye devam ederseniz, elektrikli el aleti tekrar kavrama yapıncaya kadar tutamağınızdan kayabilir.

Ucun çıkarılması

Hızlı uç değiştirme mandreni (25) öne doğru çekin. Ucu (1) uç girişinden (2) alın ve hızlı uç değiştirme mandrenini bırakın.

Dış dörtgen vidalama başında uç değişimi

► **Bir uç takarken, ucun uç girişine sıkıca oturduğundan emin olun.** Uç eğer uç girişine sıkıca bağlı değilse, tekrar gevşeyebilir ve artık kontrol edilemez.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Bu sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesi için 1/4" dörtgen açılı vidalama başı (malzeme numarası **0 607 453 617**) ve 3/8" dörtgen açılı vidalama makinesi (malzeme numarası **0 607 453 620**) temin edilebilir.

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Bu sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesi için 3/8" dörtgen açılı vidalama başı (malzeme numarası **0 607 451 618**) temin edilebilir.

Ucun takılması

Uç girişinin (2) dört köşesindeki pimi, örneğin dar bir tornavida yardımıyla, içe doğru bastırın ve ucu (1) dört köşenin üzerine itin. Pimin, uç açıklığına oturmasına dikkat edin.

Ucun çıkarılması

Uç (1) açıklığındaki pimi içeri doğru bastırın ve ucu ilgili uç girişinden (2) çekin.

Altıgen shaft vidalama ucunda uç değişimi (bkz. resim C)

► **Bir uç takarken, ucun uç girişine sıkıca oturduğundan emin olun.** Uç eğer uç girişine sıkıca bağlı değilse, tekrar gevşeyebilir ve artık kontrol edilemez.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Bu sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesi için 1/4" inçlik altıgen shaft vidalama ucu (malzeme numarası **0 607 453 618**) temin edilebilir.

Ucun takılması

Ucu (1), uç girişinin (2) altıgen shaft vidalama ucuna, yerine oturana kadar yerleştirin.

Ucun çıkarılması

Ucu (1) ilgili uç girişinden (2) çekin, gerekirse bir pense kullanın.

İşletim



Daima kişisel koruyucu donanım kullanın. Daima koruyucu gözlük kullanın. Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına uygun olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkabıları, koruyucu kask veya koruyucu kulaklık gibi koruyucu donanım kullanımı yaralanma tehlikesini azaltır.

Çalıştırma

Elektrikli el aletini başlatmak istiyorsanız, önce dönme yönü değiştirme şalteri (13) ile dönme yönünü ayarlamalısınız: Elektrikli el aleti ancak, dönme yönü değiştirme şalteri (13) orta noktada değilse başlatılabilir (açma emniyeti).

Dönme yönünün ayarlanması (bkz. resim D)

► **Dönme yönü değiştirme şalterini (13) sadece elektrikli el aleti dururken kullanın.**

Sağa dönüş: Vidaları takmak için dönme yönü değiştirme şalterini (13) sonuna kadar sola itin.

Sola dönüş: Vidaları gevşetmek veya sökmek için dönme yönü değiştirme şalterini (13) dayanak noktasına kadar sağa çevirin.

Projektörün açılması

Projektör (20), uygun olmayan ışık koşullarında vidalama yerinin aydınlatılmasını sağlar. Projektörü (20) açma/kapama şalterine (12) hafifçe bastırarak açabilirsiniz. Açma/kapama şalterine daha fazla bastırırsanız elektrikli el aleti açılır ve projektör yanmaya devam eder.

► **Projektöre direkt olarak bakmayın, gözlerinizi kamaştırabilir.**

Açma/kapama



Vidalama makineleri torka bağlı bir **ayırma kavramasına** sahiptir, bu kavrama belirtilen aralıkta ayarlanabilir. Ayarlanan torka ulaşıldığında devreye girer.

Uyarı: Vidalama makinesini bir gerilim adaptörü ile kullanıyorsanız önce gerilim sabitleyiciyi çalıştırmanız gerekir.

Elektrikli el aletini **açmak** için açma/kapatma şalterine **(12)** dayanak noktasına kadar basın.

Ayarlanan torka ulaşıldığında, elektrikli el aleti **otomatik olarak kapanır**.

► **Açma/Kapatma şalterini (12) zamanından önce bırakırsanız ön ayarlı tork değerine ulaşamaz.**

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

Çalışırken dikkat edilecek hususlar

- **Bu elektrikli el aleti bir sinyal arabirimi ile donatılmıştır. Örneğin uçaklar veya hastaneler gibi yerel işletme kısıtlamalarına uyun.**
- **Aletin kendinde bir ayarlama yapmadan, aksesuar değiştirmeden veya elektrikli el aletini elinizden bırakmadan önce enerji beslemesini kesin.** Bu önlem elektrikli el aletinin istenmeden çalışmasını önler.
- **Elektrikli el aletini sadece kapalı durumda somunlara/vidalara yerleştirin.** Dönmeğe olan uçlar kayabilir.
- **Elektrikli el aletinde bir çalışma yapmadan önce (örneğin bakım, uç değiştirme vb.), aleti taşırken ve saklarken her defasında aküyü elektrikli el aletinden çıkarın.** Aletin açma/kapama şalterine yanlışlıkla basıldığında yaralanmalar ortaya çıkabilir.

Tork ayarı (bkz. resimler E – G)

Tork, ayırma kavramasının yay ön gerilimine bağlıdır. Ayırma kavraması, sağa ve sola dönüşte, ayarlanan tork değerine ulaşıldığında devreye girer.

İstenen tork değerinin ayarlanması için sadece birlikte teslim edilen ayarlama aleti **(26)** kullanılmalıdır.

Elektrikli el aletindeki sürgüyü **(7)** tamamen geriye itin.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Bir iç altıgen anahtar **(27)** uca **(26)** yerleştirin ve yavaşça döndürün.

Gövde açıklığında, kavramada küçük bir çıkıntı (ayarlama pulu **(28)**) görüldüğünde, ayarlama aletini **(26)** bu çıkıntıya yerleştirin ve döndürün.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Bir iç altıgen anahtar **(27)** uç girişine **(2)** takın ve yavaşça çevirin.

Gövde açıklığında, kavramada küçük bir çıkıntı (ayarlama pulu **(28)**) görüldüğünde, ayarlama aletini **(26)** bu çıkıntıya yerleştirin ve döndürün.

Saat yönünde döndürme torku artırır, saat yönünün tersine döndürme torku azaltır.

Ayarlama aletini **(26)** çıkarın. Sürgüyü **(7)**, kavramanın kirlenmesini önlemek için tekrar öne doğru itin.

Not: Gerekli ayar, civata bağlantısının türüne bağlıdır ve en doğru şekilde pratik deneme ile yoluyla belirlenir. Bir tork anahtarı ile bir deneme vidalaması kontrolü yapın.

► **Torku sadece belirtilen güç aralığında ayarlayın, aksi takdirde ayırma kavraması devreye girmez.**

LED Göstergesi



Akü şarj durumu göstergesi

Akünün **(18)** şarj edilme zamanı geldiğinde **(11)** yeşil olarak yanıp sönmeye başlar ve sesli bir sinyal duyulur. Bu durumda sadece 6 – 8

vidalama mümkündür.

LED gösterge kırmızı olarak yanarsa, akü kapasitesi bir vidalama işlemi için artık yetersiz demektir veya elektrikli el aleti aşırı ölçüde zorlanıyor demektir. Elektrikli el aleti açılmaz. Akü elektrikli el aletinden çıkarılıncaya ve şarj edilmiş bir akü takılıncaya kadar kapama emniyeti aktif olarak kalır.

Eğer bir gerilim adaptörü ile çalışıyorsanız kırmızı LED göstergesi **(11)** zorlanmayı gösterir.

LED-Gösterge **(11)** kırmızı olarak yanıp sönerse elektrikli el aleti aşırı ölçüde ısınmış demektir ve devre dışıdır. Elektrikli el aletini yeniden çalıştırmadan önce, yanıp sönen ışığın kısa süre içinde otomatik olarak sönmelerini bekleyin.

Şarj işleminden sonra elektrikli el aletinin işletim süresi önemli ölçüde kısalyorsa, bu, akünün kısa süre içinde değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Aküyü yasal ve ülkenize özgü çevre koruma hükümlerine uygun olarak tasfiye edin.

Uyarı: Akü **(18)** yerine bir gerilim adaptörü ve gerilim sabitleyici 4EXACT kullanılırken LED gösterge **(11)** işlevsizdir.



Vidalama göstergesi

Ön ayarlı tork değerine ulaşıldığında, ayırma kavraması devreye girer. LED gösterge **(9)** yeşil yanar.

Ön ayarlı tork değerine ulaşılmadıysa, LED gösterge **(9)** kırmızı yanar ve akustik bir sinyal duyulur. Vidalama tekrarlanmalıdır.

Bluetooth® bağlantısı göstergesi

Açma/kapama şalterine **(12)** basarak Bluetooth® bağlantısını etkinleştirin. Vidalama makinesi bir bağlantı aradığı sürece kırmızı LED gösterge **(10)** yanıp söner.

LED göstergenin **(10)** sürekli kırmızı yanması Bluetooth® bağlantısının mevcut olduğunu gösterir. Ancak vidalama makinesi halen kilitlidir.

Vidalama makinesi EXAConnect baz istasyonu tarafından açılınca LED gösterge **(10)** söner.

LED gösterge **(10)** açma/kapama şalterine basıldıktan sonra kısa süre yanıp söner ve sonra sönerse, vidalama makinesinin enerji beslemesi bir vidalama işlemi için artık yeterli değil demektir.

Tekrarlama koruması

Bir vidalama sırasında ayırma kavraması tetiklenmişse, motor durur. Tekrar devreye girme ancak 0,7 saniyelik bir ara sonrasında mümkündür. Bu sayede, önceden yapılan vidalamaların yanlışlıkla tekrar sıkılmasını önlemiş olursunuz.

Açılı vidalama başlığının ayarlanması

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Açılı vidalama başlığı **(3)** için toplamda sekiz konum ayarı yapılabilir.

Elektrikli el aletini bir çatal anahtar (6) ile açılı başlık flanşının anahtar yüzüne (5) sıkıca tutun.

► **Elektrikli el aletini asla gövde çanaklarından sıkıktırmayın.**

Çatal anahtar (4) ile anahtar yüzeyinden (16) ilgili başlık somununu gevşetin. Açılı vidalama başlığını (3) 45° kadar istenen konuma ayarlayın ve çatal anahtar (4) ile anahtar yüzeyinden (16) ilgili başlık somununu tekrar sıkın. Bu sırada çatal anahtar (6) ile açılı başlık flanşında kontra tutun.

LED projektörün ayarlanması (bkz. resim H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30 işaretleme halkasını (19) ince bir tornavida ucu, bir raspa veya benzeri bir gereçle bastırarak çıkarın. Bilyeli yatak yuvasını (29) bir pense yardımıyla arkaya doğru gövde çanağına itin.

LED tutucunun (15) LED projektörünü (20) kapatan iki yarısını istediğiniz pozisyona getirebilirsiniz. LED projektördeki kabloya hasar vermeye dikkat edin ve kabloyu kırmadan gövde içindeki boşluğa (30) itin. LED projektörü (20) tekrar LED tutucunun (15) iki gövde parçası ile kapatın.

Bilyeli yatak yuvasını (29) ve işaretleme halkasını (19) tekrar eski konumuna getirin.

Bakım ve servis

Bakım ve temizlik

- **Elektrikli el aletinde bir çalışma yapmadan önce (örneğin bakım, uç değiştirme vb.), aleti taşırken ve saklarken her defasında aküyle elektrikli el aletinden çıkarın.**Aletin açma/kapama şalterine yanlışlıkla basıldığında yaralanmalar ortaya çıkabilir.
- **İyi ve güvenli çalışabilmek için elektrikli el aletini ve havalandırma aralıklarını temiz tutun.**

Elektrikli el aletinin yağlanması



Yağlama maddesi:

Özel dişli yağı (225 ml)
Malzeme numarası 3 605 430 009
Molykote gres
Motor yağı SAE 10/SAE 20

- İlk 150 çalışma saatinden sonra dişliyi yumuşak bir çözücü ile temizleyin. Kullanım ve imha etme sırasında çözücü madde üreticisinin uyarılarına dikkat edin. Ardından dişliyi Bosch özel dişli gresi ile yağlayın. İlk temizlik işleminden sonraki her 300 çalışma saatinde bir bu temizleme işlemini tekrarlayın.
- Ayırma kavramasının hareketli parçalarını, 100000 vidalama sonrasında birkaç damla motor yağı SAE 10/SAE 20 ile yağlayın. Kayar ve döner parçaları ise Molykote gres ile yağlayın. Bu sırada debriyajda aşınma olup olmadığını kontrol edin. Bu sayede çalışma sırasındaki tekrarlanabilirliği ve hassasiyeti güvence altına alırsınız. Daha sonra kavramanın torku tekrar ayarlanmalıdır.

- **Bakım ve onarım çalışmalarının sadece nitelikli uzman personel tarafından yapılmasını sağlayın.** Bu sayede, elektrikli el aletinin güvenli şekilde kalmasını sağlarsınız.

Yetkili bir Bosch müşteri hizmetleri departmanı bu çalışmaları hızlı ve güvenilir biçimde yapar.

- **Yağlama ve temizlik maddelerini çevreye uygun bir şekilde imha edin. Yasal talimatlara dikkat edin.**

Müşteri servisi ve uygulama danışmanlığı

Müşteri servisleri ürününüzün onarım ve bakımı ile yedek parçalarına ait sorularınızı yanıtlar. Tehlike işaretlerini ve yedek parçalara ait bilgileri şu sayfada da bulabilirsiniz:

www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danışma ekibi ürünlerimiz ve aksesuarları hakkındaki sorularınızda sizlere memnuniyetle yardımcı olur. Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde ürünün tip etiketi üzerindeki 10 haneli malzeme numarasını mutlaka belirtin.

Sadece Türkiye için geçerlidir: Bosch genel olarak yedek parçaları 7 yıl hazır tutar.

Türkçe

Marmara Elektrikli El Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karaköy

Beyoğlu / İstanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90 212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com

Bağrıaçıklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Çarşısı Doğruer Sk. No:9

Selçuklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com

Akgül Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Şti

Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C

Nilüfer / Bursa

Tel.: +90 224 443 54 24

Fax: +90 224 271 00 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankaralı Elektrik

Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43

Kocasinan / KAYSERİ

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C

Canik / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com

Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

10021 Sok. No: 11 AOSB

Çiğli / İzmir

Tel.: +90232 3768074
 Fax: +90 232 3768075
 E-mail: boschservis@aygem.com.tr
 Bakırçioğlu Elektrik Makine Hırdavat İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
 Karaağaç Mah. Sümerbank Cad. No:18/4
 Merkez / Erzincan
 Tel.: +90 446 2230959
 Fax: +90 446 2240132
 E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr
 Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 Elektrikli El Aletleri
 Aydınnevler Mah. İnönü Cad. No: 20
 Küçükyağ Ofis Park A Blok
 34854 Maltepe-İstanbul
 Tel.: 444 80 10
 Fax: +90 216 432 00 82
 E-mail: iletisim@bosch.com.tr
 www.bosch.com.tr
 Bulsan Elektrik
 İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı
 No: 48/29 İskitler
 Ulus / Ankara
 Tel.: +90 312 3415142
 Tel.: +90 312 3410302
 Fax: +90 312 3410203
 E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com
 Çözüm Bobinaj
 Küşget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
 Şehitkamil/Gaziantep
 Tel.: +90 342 2351507
 Fax: +90 342 2351508
 E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
 Onarım Bobinaj
 Raif Paşa Caddesi Çay Mahallesi No:67
 İskenderun / HATAY
 Tel:+90 326 613 75 46
 E-mail: onarim_bobinaj31@mynet.com
 Faz Makine Bobinaj
 Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor İşleri Bölümü 663 Sk. No:18
 Murat Paşa / Antalya
 Tel.: +90 242 3465876
 Tel.: +90 242 3462885
 Fax: +90 242 3341980
 E-mail: info@fazmakina.com.tr
 Günşah Otomotiv Elektrik Endüstriyel Yapı Malzemeleri San ve Tic. Ltd. Şti
 Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210
 Beylikdüzü / İstanbul
 Tel.: +90 212 8720066
 Fax: +90 212 8724111
 E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com
 Sezmen Bobinaj Elektrikli El Aletleri İmalatı San ve Tic. Ltd. Şti.
 Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B
 Yenişehir / İzmir
 Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480
 Fax: +90 232 4573719
 E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
 Üstündağ Bobinaj ve Soğutma Sanayi
 Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 7
 Çorlu / Tekirdağ
 Tel.: +90 282 6512884
 Fax: +90 282 6521966
 E-mail: info@ustundagsogutma.com
 IŞIKLAR ELEKTRİK BOBİNAJ
 Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
 Merkez / ADANA
 Tel.: +90 322 359 97 10 - 352 13 79
 Fax: +90 322 359 13 23
 E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com
Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan
 TOO "Robert Bosch" Power Tools, Satış Sonrası Servis
 Muratbaev Cad., 180
 050012, Almatı, Kazakistan
 Servis E-posta: service.pt.ka@bosch.com
 Resmi İnternet Sitesi: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Tasfiye



Elektrikli el aletleri, aküler, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu tasfiye amacıyla bir geri dönüşüm merkezine

yollanmalıdır.




Elektrikli el aletlerini ve aküleri/bataryaları evsel çöplerin içine atmayın!

Sadece AB ülkeleri için:

2012/19/EU yönetmeliği uyarınca kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli el aletleri ve 2006/66/EC yönetmeliği uyarınca arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler/bataryalar ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu tasfiye için bir geri dönüşüm merkezine yollanmak zorundadır.

Aküler/piller:

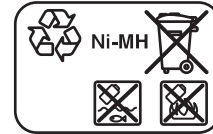

Ni-MH: Nikel-Metalhidrit

Polski

Wskazówki bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pracy z elektronarzędziami

⚠ OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania oraz ilustracjami i danymi technicznymi, dostarczonymi wraz z niniejszym elektronarzędziem. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może stać się przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.

Należy zachować wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.

Pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci (z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- ▶ **Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i zapewnić dobre oświetlenie.** Nieporządek i brak właściwego oświetlenia sprzyjają wypadkom.
- ▶ **Elektronarzędzi nie należy używać w środowiskach zagrożonych wybuchem, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.** Podczas pracy elektronarzędziem wytwarzają się iskry, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów.
- ▶ **Podczas użytkowania urządzenia należy zwrócić uwagę na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości.** Czynniki rozpraszające mogą spowodować utratę panowania nad elektronarzędziem.

Bezpieczeństwo elektryczne

- ▶ **Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazd. Nie wolno w żadnej sytuacji i w żaden sposób modyfikować wtyczek. Podczas pracy elektronarzędziami z uziemieniem ochronnym nie wolno stosować żadnych wtyków adaptacyjnych.** Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- ▶ **Należy unikać kontaktu z uziemionymi elementami lub zwartymi z masą, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki.** Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- ▶ **Elektronarzędzi nie wolno narażać na kontakt z deszczem ani wilgocią.** Przedostanie się wody do wnętrza obudowy zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- ▶ **Nie używać przewodu zasilającego do innych celów. Nie wolno używać przewodu do przenoszenia ani przesuwania elektronarzędzia; nie wolno też wyjmować wtyczki z gniazda, pociągając za przewód. Przewód należy chronić przed wysokimi temperaturami, należy**

go trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- ▶ **Używając elektronarzędzia na świeżym powietrzu, należy upewnić się, że przedłużacz jest przeznaczony do pracy na zewnątrz.** Użycie przedłużacza przeznaczonego do pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- ▶ **Jeżeli nie ma innej możliwości, niż użycie elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy podłączyć je do źródła zasilania wyposażonego w wyłącznik ochronny różnicowoprądowy.** Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Bezpieczeństwo osób

- ▶ **Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować czujność, każdą czynność wykonywać ostrożnie i z rozwagą. Nie przystępować do pracy elektronarzędziem w stanie zmęczenia lub będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.** Chwila nieuwagi podczas pracy może grozić bardzo poważnymi obrażeniami ciała.
- ▶ **Stosować środki ochrony osobistej. Należy zawsze nosić okulary ochronne.** Środki ochrony osobistej, np. maska przeciwpylowa, antypoślizgowe obuwie, kask ochronny czy ochraniacze na uszy, w określonych warunkach pracy obniżają ryzyko obrażeń ciała.
- ▶ **Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do źródła zasilania i/lub podłączeniem akumulatora, podniesieniem albo transportem urządzenia, należy upewnić się, że włącznik elektronarzędzia znajduje się w pozycji wyłączonej.** Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na włączniku/wyłączniku lub włożeniu do gniazda sieciowego wtyczki włączonego narzędzia, może stać się przyczyną wypadków.
- ▶ **Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć wszystkie narzędzia nastawcze i klucze maszynowe.** Narzędzia lub klucze, pozostawione w ruchomych częściach urządzenia, mogą spowodować obrażenia ciała.
- ▶ **Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Należy dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie równowagi.** Dzięki temu można będzie łatwiej zapanować nad elektronarzędziem w nieprzewidzianych sytuacjach.
- ▶ **Należy nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy i odzież należy trzymać z dala od ruchomych części.** Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome części.
- ▶ **Jeżeli producent przewidział możliwość podłączenia odkurzacza lub systemu odsysania pyłu, należy upewnić się, że są one podłączone i są prawidłowo stosowane.** Użycie urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie zdrowia pyłami.

- ▶ **Nie wolno dopuścić, aby rutyna, nabyta w wyniku częstej pracy elektronarzędziem, zastąpiła ściśle przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.** Brak ostrożności i rozważli pod czas obsługi elektronarzędzia może w ułamku spowodować ciężkie obrażenia.

Obsługa i konserwacja elektronarzędzi

- ▶ **Nie należy przeciążać elektronarzędzia. Należy dobrać odpowiednie elektronarzędzie do wykonywanej czynności.** Odpowiednio dobrane elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej, z prędkością, do jakiej jest przystosowane.
- ▶ **Nie należy używać elektronarzędzia z uszkodzonym włącznikiem/wyłącznikiem.** Elektronarzędzie, którym nie można sterować za pomocą włącznika/wyłącznika, stwarza zagrożenie i musi zostać naprawione.
- ▶ **Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą osprzętu lub przed odłożeniem elektronarzędzia należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego i/lub usunąć akumulator.** Ten środek ostrożności ogranicza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
- ▶ **Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostępniać narzędzia osobom, które nie są z nim obeznane lub nie zapoznały się z niniejszą instrukcją.** Elektronarzędzia w rękach nieprzeszkolonego użytkownika są niebezpieczne.
- ▶ **Elektronarzędzia i osprzęt należy utrzymywać w niezagrożonym stanie technicznym. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia prawidłowo funkcjonują i nie są zablokowane, czy nie doszło do uszkodzenia niektórych części oraz czy nie występują inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia. Uszkodzone części należy naprawić przed użyciem elektronarzędzia.** Wiele wypadków spowodowanych jest niewłaściwą konserwacją elektronarzędzi.
- ▶ **Należy stale dbać o czystość narzędzi skrawających i regularnie je ostrzyć.** Starannie konserwowane, ostre narzędzia skrawające rzadziej się blokują i są łatwiejsze w obsłudze.
- ▶ **Elektronarzędzi, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z ich instrukcjami oraz uwzględniać warunki i rodzaj wykonywanej pracy.** Wykorzystywanie elektronarzędzi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem jest niebezpieczne.
- ▶ **Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny być zawsze suche, czyste i niezabrudzone olejem ani smarem.** Śliski uchwyty i powierzchnie chwytowe nie pozwalają na bezpieczne trzymanie narzędzia i kontrolę nad nim w nieoczekiwanych sytuacjach.

Obsługa i konserwacja elektronarzędzi akumulatorowych

- ▶ **Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach o parametrach określonych przez producenta.** W przypadku użycia ładowarki, przystosowanej do ładowania

określonego rodzaju akumulatorów, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, istnieje niebezpieczeństwo pożaru.

- ▶ **Elektronarzędzi należy używać wyłącznie z przeznaczonymi do nich akumulatorami.** Użycie innych akumulatorów może stwarzać ryzyko odniesienia obrażeń ciała i zagrożenie pożarem.
- ▶ **Nieużywany akumulator należy przechowywać z dala od metalowych elementów, takich jak spinacze, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe przedmioty metalowe, które mogłyby spowodować zwarcie biegunów akumulatora.** Zwarcie biegunów akumulatora może skutkować oparzeniem lub wybuchem pożaru.
- ▶ **Przechowywanie lub użytkowanie akumulatora w nieodpowiednich warunkach może spowodować wyciek elektrolitu. Należy unikać kontaktu z elektrolitem, a w razie przypadkowego kontaktu, przepłukać skórę wodą. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu, należy dodatkowo zasięgnąć porady lekarza.** Elektrolit wyciekający z akumulatora może spowodować podrażnienie skóry lub oparzenia.
- ▶ **Nie wolno używać uszkodzonych ani modyfikowanych akumulatorów i elektronarzędzi.** Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w sposób nieprzewidywalny, powodując niebezpieczne dla zdrowia skutki (zapłon, eksplozja, obrażenia ciała).
- ▶ **Akumulator należy trzymać z dala od ognia oraz chronić przed ekstremalnymi temperaturami.** Wskutek działania ognia lub temperatury przekraczającej 130°C akumulator może eksplodować.
- ▶ **Należy stosować się do wszystkich wskazówek dotyczących ładowania. Nie wolno ładować akumulatora lub elektronarzędzia w temperaturze znajdującej się poza zakresem sprecyzowanym w niniejszej instrukcji.** Niezgodne z instrukcją ładowanie lub ładowanie w temperaturze niemieszczonej się w zalecanym zakresie może spowodować uszkodzenie akumulatora oraz zwiększa ryzyko pożaru.

Serwis

- ▶ **Prace serwisowe przy elektronarzędziu mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel i przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** W ten sposób zagwarantowana jest bezpieczna eksploatacja elektronarzędzia.
- ▶ **Nie wolno w żadnym wypadku naprawiać uszkodzonego akumulatora.** Naprawy akumulatora można dokonywać wyłącznie u producenta lub w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z wkrętarkami

- ▶ **Podczas wykonywania prac, przy których element mocujący mógłby natrafić na ukryte przewody elektryczne, elektronarzędzie należy trzymać wyłącznie za izolowane powierzchnie.** Kontakt z przewodem elektrycznym pod napięciem może spowodować przekazanie na-

piecia na niez izolowane części metalowe elektronarzędzia, grożąc porażeniem prądem elektrycznym.

- ▶ **Należy używać odpowiednich detektorów w celu zlokalizowania instalacji lub zwrócić się o pomoc do lokalnego dostawcy usługi.** Kontakt z przewodami znajdującymi się pod napięciem może doprowadzić do powstania pożaru lub porażenia elektrycznego. Uszkodzenie przewodu gazowego może doprowadzić do wybuchu. Przebicie przewodu wodociągowego powoduje szkody rzeczowe.
- ▶ **Elektronarzędzie należy mocno trzymać.** Podczas dokręcania i odkręcania wkrętów i śrub mogą okresowo wystąpić wysokie momenty reakcji.
- ▶ **Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot.** Zamocowanie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lub imadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w rękę.
- ▶ **Przed odłożeniem elektronarzędzia należy poczekać, aż znajdzie się ono w bezruchu.** Narzędzie robocze może się zablokować i doprowadzić do utraty kontroli nad elektronarzędziem.
- ▶ **W razie uszkodzenia akumulatora lub stosowania go niezgodnie z przeznaczeniem może dojść do wystąpienia oparów. Akumulator może się zapalić lub wybuchnąć.** Należy zadbać o dopływ świeżego powietrza, a w przypadku wystąpienia dolegliwości skontaktować się z lekarzem. Opary mogą podrażnić drogi oddechowe.
- ▶ **Nie otwierać akumulatora.** Istnieje niebezpieczeństwo zwarcia.
- ▶ **Ostre przedmioty, takie jak gwoździe lub śrubokręt, a także działanie sił zewnętrznych mogą spowodować uszkodzenie akumulatora.** Może wówczas dojść do zwarcia wewnętrznego akumulatora i do jego przepalenia, eksplozji lub przegrzania.
- ▶ **Akumulator należy stosować wyłącznie w urządzeniach producenta.** Tylko w ten sposób można ochronić akumulator przed niebezpiecznym dla niego przeciążeniem.



Akumulator należy chronić przed wysokimi temperaturami, np. przed stałym nasłonecznieniem, przed ogniem, zanieczyszczeniami, wodą i wilgocią. Istnieje zagrożenie zwarcia i wybuchu.



- ▶ **W razie zablokowania się narzędzia roboczego należy natychmiast wyłączyć elektronarzędzie. Należy być przygotowanym na wysokie momenty reakcji, które powodują odrzut.** Narzędzie robocze może się zablokować w przypadku przeciążenia elektronarzędzia lub skrzywienia jego pozycji w obrabianym elemencie.

⚠ OSTRZEŻENIE Pył powstający podczas wygładzania, cięcia, szlifowania, wiercenia oraz innych podobnych prac może mieć działanie rakotwórcze, mutagenne oraz działać szkodliwie na rozrodczość. Emitowany pył może zawierać następujące substancje:

ołów w farbach i lakierach z zawartością ołowiu; krzemionka krystaliczna w ceglach, cementach oraz innych materiałach używanych do robót murarskich; arsen i chromiany w drew-

nie poddanych obróbce chemicznej. Ryzyko zachorowania zależy od częstotliwości narażenia na kontakt z tego rodzaju substancjami. Aby ograniczyć zagrożenie, należy pracować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z zastosowaniem odpowiednich środków ochrony osobistej (np. aparatów oddechowych o specjalnej konstrukcji, które odfiltrują najdrobniejsze cząstki pyłu).

- ▶ **Należy zapobiegać niezamierzonemu uruchomieniu elektronarzędzia. Przed włożeniem akumulatora należy upewnić się, że włącznik/wyłącznik znajduje się w pozycji wyłączonej.** Trzymanie palca na włączniku/wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub wkładanie akumulatora do załączonego elektronarzędzia, może stać się przyczyną wypadków.
- ▶ **Należy stosować wyłącznie w pełni sprawne i niezutyte narzędzia robocze.** Uszkodzone narzędzia robocze mogą się na przykład złamać i doprowadzić do obrażeń ciała oraz szkód materialnych.
- ▶ **Mocując narzędzie robocze, należy zwrócić uwagę na prawidłowe i bezpieczne jego osadzenie na uchwycie narzędziowym.** Zbyt luźne osadzenie narzędzia roboczego w uchwycie narzędziowym może spowodować jego zsuniecie się i utratę kontroli nad narzędziem.
- ▶ **Przy wkręcaniu długich śrub należy zachować ostrożność, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo ześlizgnięcia się narzędzia roboczego, w zależności od rodzaju śruby lub użytego narzędzia roboczego.** Utrudniona kontrola podczas wkręcania długich śrub powoduje, iż istnieje niebezpieczeństwo ześlizgnięcia się narzędzia roboczego oraz skaleczenia osoby obsługującej.
- ▶ **Przed włączeniem elektronarzędzia należy zwrócić uwagę na ustawiony kierunek obrotów.** Jeżeli użytkownik zamierza na przykład wykręcić śrubę, a kierunek obrotów ustawiony jest tak, aby śrubę można było wkręcić, może dojść do gwałtownego niekontrolowanego ruchu elektronarzędzia.
- ▶ **Nie wolno używać elektronarzędzia jako wiertarki.** Elektronarzędzia wyposażone w sprzęgło wyłączające nie są przeznaczone do wiercenia. Sprzęgło może wyłączyć się automatycznie i bez ostrzeżenia.
- ▶ **OSTROŻNIE!** Podczas pracy z elektronarzędziem wyposażonym w funkcję *Bluetooth*[®] może dojść do zakłócenia działania innych urządzeń i instalacji, samolotów i urządzeń medycznych (np. rozruszników serca, aparatów słuchowych). Nie można także całkowicie wykluczyć potencjalnie szkodliwego wpływu na ludzi i zwierzęta, przebywające w bezpośredniej bliskości. **Nie wolno użytkować elektronarzędzia z funkcją *Bluetooth*[®] w pobliżu urządzeń medycznych, stacji benzynowych, zakładów chemicznych ani w rejonach zagrożonych wybuchem. Nie wolno użytkować elektronarzędzia z funkcją *Bluetooth*[®] w samolotach. Należy unikać długotrwałego użytkowania urządzenia, jeżeli znajduje się ono w bezpośredniej bliskości ciała.**

Znak słowny *Bluetooth*[®] oraz znaki graficzne (logo) są zarejestrowanymi znakami towarowymi i stanowią własność *Bluetooth SIG, Inc.* Wszelkie wykorzystanie tych

znaków przez firmę Robert Bosch Power Tools GmbH odbywa się zgodnie z umową licencyjną.

Opis urządzenia i jego zastosowania



Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia. Nie-

przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub

poważnych obrażeń ciała.

Proszę zwrócić uwagę na rysunki zamieszczone na początku instrukcji obsługi.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

System automatycznego wkręcania BT-EXACT/BT-ANGLE-EXACT i EXACConnect jest przeznaczony do wkręcania i wykręcania śrub, jak również do dokręcania i odkręcania nakrętek w podanym zakresie wymiarów i parametrów roboczych. Nie nadaje się on do rejestracji momentu obrotowego i kąta obrotu połączenia śrubowego.

System automatycznego wkręcania umożliwia bezprzewodową transmisję sygnałów wkręcania za pomocą technologii Bluetooth® wireless technology. Wysyłane są sygnały OK i NOK (wkręcanie OK/NIE OK) przemysłowych wkrętarek akumulatorowych serii BT-EXACT i BT-ANGLEEXACT do jednostki bazowej EXACConnect. Bez jednostki bazowej EXACConnect eksploatacja wkrętarek serii BT-EXACT i BT-ANGLE-EXACT nie jest możliwa. Wkrętarki dostarczane są w stanie zablokowanym i zwolnienia blokady można dokonać wyłącznie przez jednostkę bazową EXACConnect.

Należy przeczytać i przestrzegać instrukcji obsługi jednostki bazowej EXACConnect. Najpierw należy uruchomić jednostkę bazową EXACConnect.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do schematu elektronarzędzia na stronach graficznych.

- (1) Narzędzie robocze (np. klucz nasadowy)
- (2) Uchwyt narzędziowy

- (3) Głowica kątowna
- (4) Klucz widełkowy, rozmiar klucza 27 mm
- (5) Miejsce przyłożenia klucza na kołnierzu głowicy kątownej
- (6) Klucz widełkowy, rozmiar klucza 22 mm
- (7) Przełącznik wstępnego wyboru momentu obrotowego
- (8) Uchwyt do zawieszenia
- (9) Wskaźnik LED wkręcania
- (10) Wskaźnik LED Bluetooth®
- (11) Wskaźnik LED stanu naładowania akumulatora
- (12) Włacznik/wyłącznik
- (13) Przełącznik kierunku obrotów
- (14) Otwory do mocowania zaczepu do zawieszenia
- (15) Uchwyt diody LED
- (16) Miejsce przyłożenia klucza na nakrętce złączkowej
- (17) Przycisk odblokowujący akumulator
- (18) Akumulator z wtykiem APT
- (19) Znacznik pierścieniowy
- (20) Oświetlenie robocze
- (21) Ładowarka
- (22) Wtyczka sieciowa
- (23) Zielony wskaźnik LED na ładowarce
- (24) Czerwony wskaźnik LED na ładowarce
- (25) Uchwyt szybkowymienny
- (26) Narzędzie nastawcze
- (27) Klucz sześciokątny
- (28) Podkładka regulacyjna
- (29) Pierścień osadczy
- (30) Pusta przestrzeń w obudowie
- (31) Rękojeść (powierzchnia izolowana)

Osprzęt pokazany na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment osprzętu można znaleźć w naszym programie osprzętu.




Dane techniczne

Przemysłowa wkrętarka akumulatorowa BT-EXACT		2	4	6	7
Numer katalogowy		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Zakres regulacji momentu obrotowego	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Prędkość obrotowa bez obciążenia n_0	min ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Napięcie znamionowe	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Kierunek obrotów					
Uchwyt narzędziowy		Uchwyt szybkowymienny 1/4"	Uchwyt szybkowymienny 1/4"	Uchwyt szybkowymienny 1/4"	Uchwyt szybkowymienny 1/4"
Interfejs danych (radiowy)		Bluetooth® wireless technology, klasa 2 (wersja 1.2)			
Maksymalny zasięg transmisji	m	10	10	10	10

Przemysłowa wkrętarka akumulatorowa BT-EXACT		2	4	6	7
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy ^{B)} i podczas przechowywania	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Zakres częstotliwości pracy	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Maks. moc nadawania	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Stopień ochrony		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) pomiar wykonany przy temperaturze 20–25°C z akumulatorem **2 607 335 681**.




B) ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C

Przemysłowa wkrętarka akumulatorowa BT-EXACT		8	9	12
Numer katalogowy		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Zakres regulacji momentu obrotowego	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Prędkość obrotowa bez obciążenia n_0	min ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Napięcie znamionowe	V	12	9,6	12
Kierunek obrotów				
Uchwyt narzędziowy		Uchwyt szybkowy- mienny $\varnothing 1/4"$	Uchwyt szybkowy- mienny $\varnothing 1/4"$	Uchwyt szybkowy- mienny $\varnothing 1/4"$
Interfejs danych (radiowy)		Bluetooth® wireless technology, klasa 2 (wersja 1.2)		
Maksymalny zasięg transmisji	m	10	10	10
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,90	0,80	0,90
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy ^{C)} i podczas przechowywania	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Zakres częstotliwości pracy	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Maks. moc nadawania	mW	0,5	0,5	0,5
Stopień ochrony		IP 20	IP 20	IP 20

A) pomiar wykonany przy temperaturze 20–25°C z akumulatorem **2 607 335 683**.

B) pomiar wykonany przy temperaturze 20–25°C z akumulatorem **2 607 335 681**.




C) ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C

Przemysłowa akumulatorowa wkrętarka kątowna BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Numer katalogowy		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Zakres regulacji momentu obrotowego	Nm	0,7–2	0,7–3	1,5–6
Prędkość obrotowa bez obciążenia n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Napięcie znamionowe	V	9,6	9,6	9,6
Kierunek obrotów				
Uchwyt narzędziowy Głowica kątowna (zamawiać osobno)		Uchwyt szybkowy- mienny $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Uchwyt szybkowy- mienny $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Uchwyt szybkowy- mienny $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Głowica (zamawiać osobno)		Uchwyt szybkowy- mienny $\varnothing 1/4"$	Uchwyt szybkowy- mienny $\varnothing 1/4"$	Uchwyt szybkowy- mienny $\varnothing 1/4"$

Przemysłowa akumulatorowa wkrętarka kąтова BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Interfejs danych (radiowy)		Bluetooth® wireless technology, klasa 2 (wersja 1.2)		
Maksymalny zasięg transmisji	m	10	10	10
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy ^{B)} i podczas przechowywania	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Zakres częstotliwości pracy	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Maks. moc nadawania	mW	0,5	0,5	0,5
Stopień ochrony		IP 20	IP 20	IP 20




A) pomiar wykonany przy temperaturze 20–25°C z akumulatorem **2 607 335 681**.

B) ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C

Przemysłowa akumulatorowa wkrętarka kąтова BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Numer katalogowy		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Zakres regulacji momentu obrotowego	Nm	2–7	1,5–8	2–15
Prędkość obrotowa bez obciążenia n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Napięcie znamionowe	V	9,6	9,6	9,6
Kierunek obrotów				
Uchwyt narzędziowy Głowica kąтова (zamawiać osobno)		Uchwyt szybkowy- mienny $\bigcirc 1/4''$ ■ 1/4'' ■ 3/8'' $\bigcirc 1/4''$	Uchwyt szybkowy- mienny $\bigcirc 1/4''$ ■ 1/4'' ■ 3/8'' $\bigcirc 1/4''$	Uchwyt szybkowy- mienny $\bigcirc 1/4''$ ■ 1/4'' ■ 3/8'' $\bigcirc 1/4''$
Interfejs danych (radiowy)		Bluetooth® wireless technology, klasa 2 (wersja 1.2)		
Maksymalny zasięg transmisji	m	10	10	10
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy ^{B)} i podczas przechowywania	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Zakres częstotliwości pracy	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Maks. moc nadawania	mW	0,5	0,5	0,5
Stopień ochrony		IP 20	IP 20	IP 20

A) pomiar wykonany przy temperaturze 20–25°C z akumulatorem **2 607 335 681**.

B) ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C

Przemysłowa akumulatorowa wkrętarka kąтова BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Numer katalogowy		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Zakres regulacji momentu obrotowego	Nm	6–17 wkręcanie twarde 5–13 wkręcanie miękkie	7–23	8–30
Prędkość obrotowa bez obciążenia n_0	min ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Napięcie znamionowe	V	14,4	14,4	14,4
Kierunek obrotów				

Przemysłowa akumulatorowa wkrętarka kątowna BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Uchwyt narzędziowy Głowica kątowna (zamawiać osobno)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Interfejs danych (radiowy)		Bluetooth® wireless technology, klasa 2 (wersja 1.2)		
Maksymalny zasięg transmisji	m	10	10	10
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy ^{B)} i podczas przechowywania	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Zakres częstotliwości pracy	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Maks. moc nadawania	mW	0,5	0,5	0,5
Stopień ochrony		IP 20	IP 20	IP 20

A) pomiar wykonany przy temperaturze 20–25°C z akumulatorem **2 607 335 685**.

B) ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C

Pakiet akumulatorów nikielowo-metalowo-wodorkowych (NiMH)		9,6	12,0	14,4
Numer katalogowy		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Ilość ogniw		8	10	12
Napięcie akumulatora	V	9,6	12,0	14,4
Pojemność	Ah	2,6	2,6	2,6
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80
Zalecane ładowarki		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Głowica kątowna	■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	● 1/4"	Uchwyt szyb- kowymienny ● 1/4"
Numer katalogowy	0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20	0,20	0,20	0,20

Głowica prosta	Uchwyt szyb- kowymienny ● 1/4"				
Numer katalogowy	0 607 453 631				
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20			

Informacje o emisji hałasu i drgań

Wartości pomiarowe emisji hałasu zostały określone zgodnie z **EN 62841-2-2**.

Określony wg skali A typowy poziom ciśnienia akustycznego emitowanego przez elektronarzędzie wynosi **70 dB(A)**. Niepewność pomiaru K = 3 dB. Poziom hałasu podczas pracy może przekroczyć 80 dB(A).

Stosować środki ochrony słuchu!

Wartości łączne drgań a_{hv} (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z **EN 62841-2-2**: Wkręcanie: $a_{hv} < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5** m/s^2 .

Podany w niniejszej instrukcji poziom drgań i poziom emisji hałasu zostały zmierzone zgodnie ze znormalizowaną procedurą pomiarową i mogą zostać użyte do porównywania elek-

tronarzędzi. Można ich także użyć do wstępnej oceny poziomu drgań i poziomu emisji hałasu.

Podany poziom drgań i poziom emisji hałasu jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będzie właściwie konserwowane, poziom drgań i poziom emisji hałasu mogą różnić się od podanych wartości. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenie poziomu drgań i poziomu emisji hałasu w czasie pracy.

Aby dokładnie ocenić poziom drgań i poziom emisji hałasu, należy wziąć pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone lub gdy jest ono wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować obniżenie poziomu drgań i poziomu emisji hałasu w czasie pracy.

Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę osoby obsługującej przed skutkami ekspozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi roboczych, zapewnienie odpowiedniej temperatury, aby nie dopuścić do wyziębienia rąk, właściwa organizacja czynności wykonywanych podczas pracy.

Montaż

Zakres dostawy

Przemysłowe wkrętarki akumulatorowe są dostarczane bez akumulatora. Przemysłowe akumulatorowe wkrętarki kąto-
we są dostarczane bez głowicy kątowej i akumulatora.

Aby wybrać odpowiedni osprzęt, prosimy zwrócić się do punktu sprzedaży narzędzi przemysłowych Bosch.

Warunki pracy i przechowywania



Elektronarzędzie przeznaczone jest wyłącznie do zastosowań w pomieszczeniach zamkniętych.

Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie, nie należy przekroczyć dopuszczalnego zakresu temperatur otoczenia wynoszącego od -5°C do $+50^{\circ}\text{C}$ (23°F do 122°F) przy dopuszczalnej wilgotności względnej powietrza od 20% do 95% bez kondensacji.

Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 0°C (32°F) do 45°C (113°F), co pozwoli uniknąć uszkodzenia ogniw.

Montaż głowicy kątowej

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

W przypadku tego rodzaju akumulatorowych wkrętarek kątowych do zastosowań przemysłowych należy najpierw zamontować głowicę kątową (zob. „Dane techniczne”, Strona 159).

- ▶ **Przed przystąpieniem do montażu, regulacji lub demontażu głowicy wiertarskiej, należy upewnić się, że przełącznik kierunku obrotów znajduje się w pozycji środkowej (blokada włącznika) lub że akumulator został uprzednio usunięty z elektronarzędzia.**

Unieruchomić elektronarzędzie, przykładając klucz widełkowy (6) do przewidzianego do tego celu miejsca na kołnierzu głowicy kątowej (5).

- ▶ **Nigdy nie unieruchamiać elektronarzędzia, przytrzymując je za obudowę.**

Założyć głowicę kątową (3) na kołnierz, ustawiając ją w wybranej pozycji i za pomocą klucza widełkowego (4) przyłożonego w przewidzianym miejscu (16) dokręcić nakrętkę złączkową.

Należy przy tym równocześnie przytrzymywać kołnierz głowicy kątowej za pomocą klucza widełkowego (6).

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Te przemysłowe akumulatorowe wkrętarki kąto-
we można używać wyłącznie wraz z głowicą kątową 0 607 451 618.

Uchwyt do zawieszenia

Elektronarzędzie wiesz się na uchwycie za pomocą zaczepu do zawieszenia (8).

Nałożyć zaczep do zawieszenia (8) na elektronarzędzie tak, aby zaskoczył w otworach (14).

- ▶ **Należy regularnie kontrolować stan zaczepu do zawieszenia i haków w uchwycie do zawieszenia.**

Proces ładowania

Wskazówka: Ładowarki i akumulatory nie wchodzi w zakres dostawy elektronarzędzia.

Wtyczka elektronarzędzia może się nieco różnić od przedstawionej na rysunku.

- ▶ **Należy zwrócić uwagę, aby ładowarka i akumulator dostosowane były do rodzaju napięcia charakterystycznego dla danego kraju.**

Ładowarka AL 2450 DV (zob. rys. A)

Ładowarkę (21) podłączyć za pomocą wtyczki (22) do zasilania, a następnie włożyć akumulator (18) do wnęki ładowania ładowarki, zwracając przy tym uwagę, by znajdował się on we właściwej pozycji.

- ▶ **Wkładając/wyjmując akumulator nie należy używać siły.** Akumulatory z wtykiem APT (Akku Pack Top) są tak skonstruowane, że mogą być osadzone w elektronarzędziu lub ładowarce tylko we właściwej pozycji.

Zielony wskaźnik LED (23) zaczyna migać. Jest to oznaką przepływu prądu ładowania. Proces ładowania zatrzymuje się automatycznie, po całkowitym naładowaniu akumulatora. Gdy zielony wskaźnik LED przestaje migać i zaczyna się świecić światłem ciągłym, proces ładowania zakończył się. Rozlega się akustyczny sygnał, trwający ok. dwóch sekund, który sygnalizuje całkowite naładowanie akumulatora.

Światło ciągłe czerwonego wskaźnika LED (24) sygnalizuje proces ładowania przy zredukowanej ilości prądu ładowania. Miganie czerwonego wskaźnika LED oznacza, że ładowanie nie jest w danym momencie możliwe.

Błędy – przyczyny i usuwanie

Przyczyna	Rozwiązanie
Wskaźniki LED nie świecą się	
Wtyczka ładowarki nie (prawidłowo) podłączona do sieci	Włożyć wtyczkę (całkowicie) do gniazda
Gniazdo, przewód sieciowy lub ładowarka są uszkodzone	Sprawdzić napięcie sieci, ładowarkę ew. zlecić kontrolę w autoryzowanym punkcie serwisowym elektronarzędzi firmy Bosch
Nie można naładować akumulatora	
Temperatura akumulatora znajduje się poza dopuszczalnym zakresem	Ochładzając lub ogrzewając akumulator, przywrócić go do dopuszczalnego zakresu temperatur, znajdującego się pomiędzy 0°C (32°F) a 45°C (113°F)

Przyczyna	Rozwiązanie
Styki akumulatora są zabrudzone	Oczyścić styki akumulatora; np. poprzez kilkakrotne włożenie i wyjęcie akumulatora lub wymienić akumulator na nowy
Akumulator jest uszkodzony	Wymienić akumulator na nowy
Akumulator nie (właściwie) wstawiony	Wstawić akumulator (całkowicie) do wnęki

Przyłączenie do sieci

Wskazówka: Prosimy pamiętać, że elektronarzędzie jest dostarczane bez zamontowanego akumulatora.

- ▶ **Akumulatorów nie wolno przechowywać w urządzeniu akumulatorowym.** Akumulatory cieszą się dłuższą żywotnością i dają się łatwiej doładować, gdy są przechowywane oddzielnie. Po dłuższym okresie przechowywania należy pamiętać o naładowaniu akumulatora do pełna.

Ładowanie akumulatora

Przed osadzeniem akumulatora w elektronarzędziu należy naładować go ładowarce, przeznaczonej do danego typu akumulatora. Dokładny opis procesu ładowania znajduje się w instrukcji obsługi ładowarki oraz w zaleceniach zawartych w niniejszej instrukcji (zob. „Proces ładowania”, Strona 163).

Akumulator jest wyposażony w system kontroli temperatury NTC, który dopuszcza ładowanie wyłącznie w zakresie temperatur pomiędzy 0°C (+32°F) a 45°C (+113°F). Dzięki temu osiąga się wyższą żywotność akumulatora. Przy prawidłowej eksploatacji akumulatora, można go ładować do 3000 razy. Nowy, lub przez dłuższy czas nieużywany akumulator osiąga swoją pełną wydajność dopiero po ok. 5 cyklach ładowania i wyładowania. Akumulatory należy tylko wtedy doładowywać, gdy wskaźnik LED, określający stan naładowania akumulatora elektronarzędzia świeci się na czerwono.

Wkładanie i wyjmowanie akumulatora

Ustawić przełącznik kierunku obrotów (13) w pozycji środkowej. Powoduje to blokadę włącznika/wyłącznika (12) w pozycji WYŁ., co zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu elektronarzędzia.

Wsunąć naładowany akumulator (18) w rękojęść elektronarzędzia.

Należy przy tym zwrócić uwagę, żeby akumulator znalazł się we właściwej pozycji i żeby przyciski odblokowujące (17) w sposób wyczuwalny zaskoczyły w rękojęści elektronarzędzia.

- ▶ **Wkładając/wyjmując akumulator nie należy używać siły.** Akumulatory z wtykiem APT (Akku Pack Top) są tak skonstruowane, że mogą być osadzone w elektronarzędziu lub ładowarce tylko we właściwej pozycji.

Aby wyjąć akumulator (18), należy nacisnąć z obu stron przyciski odblokowujące (17) a następnie wyjąć akumulator z rękojęści, pociągając go ku dołowi.

Wymiana narzędzi roboczych w przypadku głowicy z uchwytem szybkowymennym (zob. rys. B)

- ▶ **Mocując narzędzie robocze, należy zwrócić uwagę na prawidłowe i bezpieczne jego osadzenie na uchwycie narzędziowym.** Zbyt luźne osadzenie narzędzia roboczego w uchwycie narzędziowym może spowodować jego zsuniecie się i utratę kontroli nad narzędziem.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Seria BT-EXACT jest dostarczana razem z uchwytem szybkowymennym 1/4" (SWF ○ 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Dla tej przemysłowej akumulatorowej wkrętarki kątowej dostępna jest w sprzedaży głowica kątowa z uchwytem szybkowymennym 1/4" (nr katalogowy **0 607 453 631**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Dla tej przemysłowej akumulatorowej wkrętarki kątowej dostępna jest w sprzedaży głowica kątowa z uchwytem szybkowymennym 1/4" (nr katalogowy **0 607 453 630**).

Wkładanie narzędzia roboczego

Pociągnąć uchwyt szybkowymenny (25) do przodu. Włożyć narzędzie robocze (1) w uchwyt narzędziowy (2) aż do oporu i ponownie zwolnić uchwyt szybkowymenny.

Należy stosować wyłącznie narzędzia robocze z odpowiednim chwytem (sześciokątny 1/4").

Nie należy próbować mocować wiertel w tego rodzaju uchwytach szybkowymennych.

Przemysłowe akumulatorowe wkrętarki kątove i przemysłowe wkrętarki akumulatorowe ze sprzęgłem wyłączającym nie są przeznaczone do wiercenia. Sprzęgło może wyłączyć się automatycznie i bez ostrzeżenia. Jeżeli po wyłączeniu sprzęgła użytkownik nadal będzie wiercił, elektronarzędzie może zostać wyrwane z jego rąk aż do ponownego załączenia sprzęgła.

Wyjmowanie narzędzia roboczego

Pociągnąć uchwyt szybkowymenny (25) do przodu. Wyjąć narzędzie robocze (1) z uchwytu narzędziowego (2) i ponownie zwolnić uchwyt szybkowymenny.

Wymiana narzędzi w przypadku głowicy z gwintem czworokątnym

- ▶ **Mocując narzędzie robocze, należy zwrócić uwagę na prawidłowe i bezpieczne jego osadzenie na uchwycie narzędziowym.** Zbyt luźne osadzenie narzędzia roboczego w uchwycie narzędziowym może spowodować jego zsuniecie się i utratę kontroli nad narzędziem.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Dla tej przemysłowej akumulatorowej wkrętarki kątowej dostępna jest w sprzedaży głowica kątowa z uchwytem czworokątnym 1/4" (nr katalogowy **0 607 453 617**) oraz głowica kątowa z uchwytem czworokątnym 3/8" (nr katalogowy **0 607 453 620**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Dla tej przemysłowej akumulatorowej wkrętarki kątowej dostępna jest w sprzedaży głowica kątowa z uchwytem czworokątnym 3/8" (nr katalogowy **0 607 451 618**).

Wkładanie narzędzia roboczego

Wcisnąć kołek blokujący przy trzpieniu czworokątnym uchwytu narzędziowego (2), na przykład za pomocą wąskiego śrubokręta, i założyć narzędzie robocze (1) na trzpień czworokątny. Należy przy tym zwrócić uwagę, by kołek blokujący zaskoczył we wgłębieniu narzędzia roboczego.

Wymowanie narzędzia roboczego

Wcisnąć kołek blokujący we wgłębieniu, znajdującym się w narzędziu roboczym (1), a następnie zdjąć narzędzie robocze z uchwytu narzędziowego (2).

Wymiana narzędzi roboczych w przypadku głowicy z uchwytem sześciokątnym (zob. rys. C)

- **Mocując narzędzie robocze, należy zwrócić uwagę na prawidłowe i bezpieczne jego osadzenie na uchwycie narzędziowym.** Zbyt luźne osadzenie narzędzia roboczego w uchwycie narzędziowym może spowodować jego zsuniecie się i utratę kontroli nad narzędziem.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Dla tej przemysłowej akumulatorowej wkrętarki kątowej dostępna jest w sprzedaży głowica kątowa z uchwytem sześciokątnym 1/4" (nr katalogowy **0 607 453 618**).

Wkładanie narzędzia roboczego

Wsunąć narzędzie robocze (1) we wpust sześciokątny uchwytu narzędziowego (2) do wyczuwalnego zablokowania.

Wymowanie narzędzia roboczego

Zdjąć narzędzie robocze (1) z uchwytu narzędziowego (2), w razie problemów należy posłużyć się kombinerkami.

Praca



Stosować środki ochrony osobistej. Należy zawsze nosić okulary ochronne. Środki ochrony osobistej, np. maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie, kask ochronny czy ochraniacze na uszy, w określonych warunkach pracy obniżają ryzyko obrażeń ciała.

Uruchamianie

Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy ustawić kierunek obrotów za pomocą przełącznika kierunku obrotów (13):

Elektronarzędzie można uruchomić tylko wtedy, gdy przełącznik kierunku obrotów (13) nie znajduje się w pozycji środkowej (blokada włączania).

Ustawianie kierunku obrotów (zob. rys. D)

- **Przełącznik kierunku obrotów (13) wolno przestawiać tylko przy wyłączonym elektronarzędziu.**

Obroty w prawo: Aby wkręcić wkręt/śrubę, należy przesunąć przełącznik kierunku obrotów (13) w lewo aż do oporu.

Obroty w lewo: Aby poluzować lub wykręcić wkręt/śrubę, należy przesunąć przełącznik kierunku obrotów (13) w prawo aż do oporu.

Włączanie oświetlenia roboczego

Oświetlenie robocze (20) zapewnia dobrą widoczność miejsca pracy przy niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Oświetlenie robocze (20) można włączyć, lekko naciskając włącznik/wyłącznik (12). Naciskając mocniej włącznik/wyłącznik, uruchamiamy elektronarzędzie, a oświetlenie robocze świeci się nadal.

- **Nie należy patrzeć bezpośrednio na wiązkę światła – może to spowodować oślepienie.**

Włączanie/wyłączanie



Wkrętarki mają uzależnione od momentu obrotowego **sprzęgło wyłączające**, które można ustawić w podanym zakresie. Sprzęgło reaguje w momencie osiągnięcia ustawionego wcześniej momentu obrotowego.

Wskazówka: Jeżeli wkrętarka używana jest w połączeniu z adapterem obniżającym napięcie, należy najpierw włączyć stabilizator napięcia.

Aby **włączyć** elektronarzędzie, należy nacisnąć włącznik/wyłącznik (12) aż do oporu.

Elektronarzędzie **wyłącza się automatycznie** po osiągnięciu uprzednio ustawionego momentu obrotowego.

- **W przypadku wcześniejszego zwolnienia włącznika/wyłącznika (12) ustawiony moment obrotowy nie zostanie osiągnięty.**

Wskazówki dotyczące pracy

- **Elektronarzędzie jest wyposażone w interfejs radiowy. Należy wziąć pod uwagę obowiązujące lokalne ograniczenia, np. w samolotach lub szpitalach.**
- **Przed przystąpieniem do zmiany nastaw, wymiany osprzętu lub przed odłożeniem elektronarzędzia, należy odłączyć zasilanie.** Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu elektronarzędzia.
- **Nie wolno przykładać włączonego elektronarzędzia do nakrętki/śruby.** Obracające się narzędzia robocze mogą zeszlizgnąć się z nakrętki lub z łba śruby.
- **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędziu (np. prace konserwacyjne, wymiana osprzętu itp.), a także na czas transportu i przechowywania należy wyjąć z niego akumulator.** Niezamierzone uruchomienie włącznika/wyłącznika grozi skażeniem.

Ustawianie momentu obrotowego (zob. rys. E – G)

Moment obrotowy zależy od naprężenia sprężyny sprzęgła wyłączającego. Zarówno przy obrotach w prawo, jak i w lewo sprzęgło wyłączające reaguje po osiągnięciu uprzednio ustawionej wartości.

Do ustawiania momentu obrotowego należy używać wyłącznika narzędzia nastawczego (26) wchodzącego w zakres dostawy.

Przesunąć przełącznik (7) na elektronarzędziu całkowicie do tyłu.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Wsunąć klucz sześciokątny (27) w narzędzie nastawcze (26) i powoli go obrócić.

Gdy w otworze obudowy ukaże się małe wybrzuszenie (podkładka nastawcza (28)) w sprężle, należy w nie włożyć narzędzie nastawcze (26) i obrócić je.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Włożyć klucz sześciokątny (27) w uchwyt narzędziowy (2) i powoli go obrócić.

Gdy w otworze obudowy ukaże się małe wybrzuszenie (podkładka nastawcza (28)) w sprężle, należy w nie włożyć narzędzie nastawcze (26) i obrócić je.

Obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, osiągnię się wyższy moment obrotowy, obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara – niższy moment obrotowy.

Wyjąć narzędzie nastawcze (26). Przesunąć przełącznik (7) ponownie do przodu, aby chronić sprężę przed zabrudzeniem.

Wskazówka: Ustawienie zależy od rodzaju połączenia śrubowego i można je ustalić drogą próby. Próbne połączenie śrubowe należy skontrolować za pomocą klucza dynamometrycznego.

► **Ustawiony moment obrotowy powinien znajdować się w podanym zakresie wydajności, gdyż w przeciwnym wypadku nie zadziała sprzęgło wyłączające.**

Wskaźnik LED**Wskaźnik stanu naładowania akumulatora**

Jeżeli akumulator (18) wymaga naładowania, wskaźnik LED (11) miga na zielono i rozlega się sygnał akustyczny. Możliwe jest po tym wykonaniu tylko 6–8 wkręceń.

Gdy wskaźnik LED świeci się na czerwono, oznacza to, że pojemność akumulatora nie jest wystarczająca dla kolejnego wkręcenia lub elektronarzędzie jest przeciążone. Włączenie elektronarzędzia nie jest możliwe. Blokada włącznika pozostaje aktywna dopóty, dopóki akumulator nie zostanie wyjęty z elektronarzędzia, a nowy nie zostanie włożony.

W przypadku pracy z adapterem obniżającym napięcie, czerwony wskaźnik LED (11) sygnalizuje przeciążenie.

Jeżeli wskaźnik LED (11) miga na czerwono, elektronarzędzie jest przegrzane i nie działa. Przed ponownym rozpoczęciem eksploatacji narzędzia, należy odczekać – miganie ustanie automatycznie po upływie krótkiego czasu.

Znacznie skrócony czas działania elektronarzędzia po kolejnym naładowaniu akumulatora oznacza, że akumulator należy wymienić. Zużyte akumulatory należy zutylizować zgodnie z wymaganiami ustawowymi i postanowieniami danego kraju.

Wskazówka: Jeżeli zamiast akumulatora (18) stosowany jest adapter obniżający napięcie i stabilizator napięcia 4EXACT, wskaźnik LED (11) nie ma przypisanej funkcji.

**Wskaźnik wkręcania**

Po osiągnięciu wstępnie ustawionego momentu obrotowego następuje reakcja sprzęgła

wyłączającego. Wskaźnik LED (9) świeci się na zielono.

Jeżeli wstępnie ustawiony moment obrotowy nie został osiągnięty, wskaźnik LED (9) świeci się na czerwono i rozlega się sygnał akustyczny. Sekwencję wkręcania należy powtórzyć.

Wskaźnik połączenia Bluetooth®

Nacisnąć włącznik/wyłącznik (12), aby ustanowić połączenie Bluetooth®. Czerwony wskaźnik LED (10) miga w czasie, gdy wkrętarka szuka połączenia.

Wskaźnik LED (10) świecący się światłem ciągłym na czerwono oznacza, że połączenie Bluetooth® zostało ustanowione. Wkrętarka jest jednak nadal zablokowana.

Po odblokowaniu wkrętarki przez jednostkę bazową EXA-Connect wskaźnik LED (10) gaśnie.

Jeżeli wskaźnik LED (10) jedynie krótko miga po naciśnięciu włącznika/wyłącznika, a następnie gaśnie, oznacza to, że rezerwa energii wkrętarki jest zbyt mała, aby można było ustanowić połączenie.

Ochrona przed powtórzeniem

Jeżeli podczas wkręcania zadziałało sprzęgło wyłączające, wyłącza się silnik elektronarzędzia. Ponowne włączenie możliwe jest dopiero po przerwie, trwającej 0,7 sekundy. W ten sposób można uniknąć niezamierzonego, zbyt mocnego dokręcenia wystarczająco mocno dokręconego połączenia śrubowego.

Przestawianie głowicy kątowej**BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30**

Głowicę kątową (3) można ustawić w ośmiu pozycjach.

Unieruchomić elektronarzędzie, przykładając klucz widełkowy (6) do przewidzianego do tego celu miejsca na kołnierzu głowicy kątowej (5).

► **Nigdy nie unieruchamiać elektronarzędzia, przytrzymując je za obudowę.**

Za pomocą klucza widełkowego (4) przyłożonego w przewidzianym miejscu (16) odkręcić nakrętkę złączkową. Ustawić głowicę kątową (3) w wybranej pozycji, obracając ją w skokach co 45°, i za pomocą klucza widełkowego (4) przyłożonego w przewidzianym miejscu (16) ponownie dokręcić nakrętkę złączkową.

Należy przy tym równocześnie przytrzymywać kołnierz głowicy kątowej za pomocą klucza widełkowego (6).

Ustawianie oświetlenia roboczego LED (zob. rys. H)**BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30**

Znacznik pierścieniowy (19) można zdjąć za pomocą cienkiego śrubokręta, szpachelki lub podobnego narzędzia. Przesunąć pierścień osadczy (29) za pomocą szczyptec do pierścieni osadczych do tyłu, na obudowę.

Obydwie połówki obudowy uchwytu diody LED (15), wokół oświetlenia roboczego LED (20) można teraz ustawić w żądanej pozycji. Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić przewodu oświetlenia roboczego LED. Należy wsunąć go (bez zginania) w przewidzianą do tego celu pustą przestrzeń (30) w obudowie. Na oświetlenie robocze LED (20) ponownie założyć obie połówki obudowy uchwytu diody LED (15).

Pierścień osadczy (29) i znacznik pierścieniowy (19) należy przesunąć z powrotem na ich miejsce.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

- ▶ **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędziu (np. prace konserwacyjne, wymiana osprzętu itp.), a także na czas transportu i przechowywania należy wyjąć z niego akumulator.** Niezamierzone uruchomienie włącznika/wyłącznika grozi skaleczeniem.
- ▶ **Utrzymywanie urządzenia i szczelin wentylacyjnych w czystości gwarantuje prawidłową i bezpieczną pracę.**

Smarowanie elektronarzędzia



Smar:

Specjalny smar do przekładni (225 ml)
Nr katalogowy 3 605 430 009
Smar Molykote
Olej silnikowy SAE 10/SAE 20

- Po ok. 150 godzinach pracy przekładnię należy oczyścić łagodnym rozpuszczalnikiem. Należy przy tym stosować się do wskazówek producenta rozpuszczalnika dotyczących użycia i utylizacji środka. Na zakończenie należy nasmarować przekładnię specjalnym smarem do przekładni firmy Bosch. Operację należy powtarzać co 300 godzin pracy, licząc od pierwszego czyszczenia.
- Po użyciu narzędzia 100000 razy należy nasmarować ruchome części sprzęgła wyłączającego kilkoma kroplami oleju silnikowego SAE 10/SAE 20. Przy okazji należy sprawdzić sprzęgło pod kątem zużycia, aby upewnić się, że nic nie będzie miało wpływu na powtarzalność i dokładność pracy sprzęgła. Na zakończenie należy ponownie nastawić moment dokręcania sprzęgła.
- ▶ **Przeprowadzanie konserwacji i napraw należy zlecać jedynie odpowiednio wykwalifikowanemu personelowi.** W ten sposób zagwarantowane jest zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Autoryzowany serwis firmy Bosch wykona te prace szybko i niezawodnie.

- ▶ **Środki smarne i czyszczące należy utylizować zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Należy przy tym przestrzegać także przepisów prawnych.**

Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwacji nabytego produktu oraz dostępu do części zamiennych, prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunki techniczne oraz informacje o częściach zamiennych można znaleźć pod adresem: www.bosch-pt.com
Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru ka-

talogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej produktu.

Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa
Na www.serwisbosch.com znajdują Państwo wszystkie szczegółowości dotyczące usług serwisowych online.
Tel.: 22 7154450
Faks: 22 7154440
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl

Utylizacja odpadów



Elektronarzędzia, akumulatory, osprzęt i opakowanie należy doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.



Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów/baterii razem z odpadami z gospodarstwa domowego!

Tylko dla krajów UE:

Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE niezdatne do użytku elektronarzędzia, a zgodnie z europejską dyrektywą 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Akumulatory/baterie:



NiMH: Niklowo-metalowo-wodorkowy

Čeština

Bezpečnostní upozornění

Obecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

⚠ VÝSTRAHA

Prostudujte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, ilustrace a specifikace k tomuto elektrickému nářadí.

Nedodržování všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžké poranění.

Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

V upozorněních použitý pojem „elektrické nářadí“ se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a na elektrické nářadí napájené akumulátorem (bez síťového kabelu).

Bezpečnost pracoviště

- ▶ **Udržujte pracoviště v čistotě a dobře osvětlené.**
Nepořádek nebo neosvětlené pracoviště mohou vést k úrazům.
- ▶ **S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí ohroženém explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou prach nebo páry zapálit.
- ▶ **Děti a jiné osoby udržujte při použití elektrického nářadí v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.** Při rozptýlení můžete ztratit kontrolu nad nářadím.

Elektrická bezpečnost

- ▶ **Zástrčky elektrického nářadí musí lícovat ze zásuvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravena. S elektrickým nářadím s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky.** Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko zásahu elektrickým proudem.
- ▶ **Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou např. potrubí, topení, sporáky a chladničky.** Je-li vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým proudem.
- ▶ **Chraňte elektrické nářadí před deštěm a vlhkem.** Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
- ▶ **Dbejte na účel kabelu. Nepoužívejte jej k nošení elektrického nářadí nebo k vytáhnutí zástrčky ze zásuvky. Udržujte kabel v bezpečné vzdálenosti od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů.** Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
- ▶ **Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, použijte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou způsobilé i pro venkovní použití.** Použití prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro použití venku, snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.
- ▶ **Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič.** Použití proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

- ▶ **Bud'te pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Nepoužívejte žádné elektrické nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků.** Moment nepozornosti při použití elektrického nářadí může vést k vážným poraněním.
- ▶ **Používejte ochranné osobní pomůcky. Noste ochranné brýle.** Nošení osobních ochranných pomůcek, jako je maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo

sluchátka, podle aktuálních podmínek, snižuje riziko poranění.

- ▶ **Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Přesvědčte se, že je elektrické nářadí vypnuté, dříve než jej uchopíte, poneseťe či připojíte na zdroj napájení a/nebo akumulátor.** Máte-li při nošení elektrického nářadí prst na spínači, nebo pokud nářadí připojíte ke zdroji napájení zapnuté, může dojít k úrazu.
- ▶ **Než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíče.** Nachází-li se v otáčivém dílu elektrického nářadí nějaký nástroj nebo klíč, může dojít k poranění.
- ▶ **Nepřeceňujte své síly. Zajistěte si bezpečný postoj a udržte vždy rovnováhu.** Tím můžete elektrické nářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
- ▶ **Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy a oděv udržte v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých se dílů.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými se díly.
- ▶ **Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity.** Odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.
- ▶ **Dbejte na to, abyste při častém používání nářadí nebyli méně ostražití a nezapomínali na bezpečnostní zásady.** Nedbalé ovládání může způsobit těžké poranění za zlomek sekundy.

Svědomitě zacházení a používání elektrického nářadí

- ▶ **Elektrické nářadí nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu určené elektrické nářadí.** S vhodným elektrickým nářadím budete pracovat v dané oblasti lépe a bezpečněji.
- ▶ **Nepoužívejte elektrické nářadí, jestliže jej nelze spínačem zapnout a vypnout.** Elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí se opravit.
- ▶ **Než provedete seřízení elektrického nářadí, výměnu příslušenství nebo nářadí odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte odpojitelý akumulátor.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
- ▶ **Uchovávejte nepoužívané elektrické nářadí mimo dosah dětí. Nenechte nářadí používat osoby, které s ním nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny.** Elektrické nářadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.
- ▶ **Pečujte o elektrické nářadí a příslušenství svědomitě. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly nářadí bezvadně fungují a nevzpřičují se, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že by ovlivňovaly funkce elektrické nářadí. Poškozené díly nechte před použitím elektrického nářadí opravit.** Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaném elektrickém nářadí.
- ▶ **Řezné nástroje udržte ostré a čisté.** Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně vzpřičují a dají se snáze vést.
- ▶ **Používejte elektrické nářadí, příslušenství, nástroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte přítom**

pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí pro jiné než určené použití může vést k nebezpečným situacím.

- ▶ **Udržujte rukojeti a úchopové plochy suché, čisté a bez oleje a maziva.** Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečnou manipulaci a ovládání nářadí v neočekávaných situacích.

Použití a péče o akumulátorové nářadí

- ▶ **Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječce, která je doporučena výrobcem.** U nabíječky, která je vhodná pro určitý druh akumulátorů, existuje nebezpečí požáru, je-li používána s jinými akumulátory.
- ▶ **Do elektrického nářadí používejte pouze k tomu určené akumulátory.** Použití jiných akumulátorů může vést k poranění či požáru.
- ▶ **Nepoužívaný akumulátor uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit přemostění kontaktů.** Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek popáleniny nebo požár.
- ▶ **Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Nedotýkejte se jí. Při náhodném kontaktu opláchněte místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, navštivte lékaře.** Kapalina vytékající z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
- ▶ **Nepoužívejte akumulátor nebo nářadí, které je poškozené či upravené.** Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídaně a způsobit požár, výbuch či poranění.
- ▶ **Nevystavujte akumulátor nebo nářadí ohni či nadměrné teplotě.** Vystavení ohni nebo teplotě nad 130 °C může způsobit výbuch.
- ▶ **Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo nářadí mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech.** Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může poškodit akumulátor a zvýšit riziko požáru.

Servis

- ▶ **Nechte své elektrické nářadí opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze s originálními náhradními díly.** Tím bude zajištěno, že bezpečnost elektrického nářadí zůstane zachována.
- ▶ **Nikdy neprovádějte servis poškozených akumulátorů.** Servis akumulátorů by měl provádět pouze výrobce nebo autorizovaná opravna.

Bezpečnostní upozornění pro šroubováky

- ▶ **Provádíte-li operaci, při které se může spojovací prvek dostat do kontaktu se skrytou elektroinstalací, držte elektrické nářadí za izolované uchopovací plochy.** Při kontaktu spojovacího prvku se živým vodičem může nechráněnými kovovými částmi elektrického nářadí vést elektrický proud a způsobit úraz obsluhy.

- ▶ **Použijte vhodné detekční přístroje na vyhledání skrytých rozvodných vedení nebo kontaktujte místní dodavatelskou společnost.** Kontakt s elektrickým vedením může vést k požáru a zásahu elektrickým proudem. Poškození vedení plynu může vést k výbuchu. Proniknutí do vodovodního potrubí způsobí věcné škody.
- ▶ **Elektronářadí držte pevně.** Při utahování a povolování šroubů mohou vzniknout vysoké reakční momenty.
- ▶ **Zajistěte obrobek.** Obrobek pevně uchycený upínacím přípravkem nebo svěrákem je upevněn bezpečněji, než kdybyste ho drželi v ruce.
- ▶ **Než elektronářadí odložíte, počkejte, dokud se nezastaví.** Nasazovací nástroj se může vzpříčit a vést ke ztrátě kontroly nad elektronářadím.
- ▶ **Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mohou unikat výpary. Akumulátor může začít hořet nebo může vybuchnout.** Zajistěte přívod čerstvého vzduchu a při potížích vyhledejte lékaře. Výpary mohou dráždit dýchací cesty.
- ▶ **Neotvírejte akumulátor.** Hrozí nebezpečí zkratu.
- ▶ **Špičatými předměty, jako např. hřebíky nebo šroubováky, nebo působením vnější síly může dojít k poškození akumulátoru.** Uvnitř může dojít ke zkratu a akumulátor může začít hořet, může z něj unikat kouř, může vybuchnout nebo se přehřát.
- ▶ **Akumulátor používejte pouze v produktech výrobce.** Jen tak bude akumulátor chráněn před nebezpečným přetížením.



Chraňte akumulátor před horkem, např. i před trvalým slunečním zářením, ohněm, nečistotami, vodou a vlhkostí. Hrozí nebezpečí výbuchu a zkratu.



- ▶ **Když se nástroj zablokuje, elektronářadí ihned vypněte. Buďte připraveni na velké reakční momenty, které způsobují zpětný ráz.** Nástroj se zablokuje, když je elektrické nářadí přetížené nebo když se vzpříčí v obráběném materiálu.

⚠ VÝSTRAHA Prach, který vzniká při broušení smirkovým papírem, řezání, broušení, vrtání a podobně, může mít karcinogenní, teratogenní nebo mutagenní účinky. Některé z látek, které obsahuje tento prach, jsou: olovo u barev a laků obsahujících olovo, krystalický oxid křemičitý v cihlách, cementu a vznikající při dalších zednických pracích, arzen a chromát v chemicky ošetřeném dřevě. Riziko onemocnění závisí na tom, jak často jste působení těchto látek vystaveni. Pro snížení nebezpečí byste měli pracovat pouze v dobře větraných prostorech s příslušnými ochrannými pomůckami (např. speciálně navrženými respirátory, které filtrují i ty nejmenší částice prachu).

- ▶ **Zabraňte neúmyslnému zapnutí. Než nasadíte akumulátor, zkontrolujte, zda je vypínač ve vypnuté poloze.** Nošení elektronářadí s prstem na vypínači nebo nasazení akumulátoru do zapnutého elektronářadí může vést k úrazům.

- ▶ **Používejte pouze bezvadné, neopotřeбенé nástroje.** Vadné nástroje se mohou například zlomit a způsobit poranění a věcné škody.
- ▶ **Při nasazování nástroje dbejte na to, aby pevně seděl na upínání nástroje.** Pokud není nástroj pevně spojený s upínáním nástroje, může se opět uvolnit a není už pod kontrolou.
- ▶ **Při zašroubování dlouhých šroubů buďte opatrní, v závislosti na druhu šroubu a použitým nástroji hrozí nebezpečí sklouznutí.** Dlouhé šrouby nelze často tak dobře kontrolovat a je nebezpečí, že při zašroubování sklouznete a poraníte se.
- ▶ **Než elektronářadí zapnete, zajistěte, aby byl nastavený směr otáčení.** Pokud chcete například povolit šroub a směr otáčení je nastavený tak, že se šroub bude utahovat, může dojít k prudkému nekontrolovanému pohybu elektronářadí.
- ▶ **Elektronářadí nepoužívejte jako vrtačku.** Elektronářadí s rozpojovací spojkou není vhodné pro vrtání. Spojka se může automaticky bez varování vypnout.
- ▶ **Pozor! Při používání elektronářadí s Bluetooth® může docházet k rušení jiných přístrojů a zařízení, letadel a lékařských přístrojů (např. kardiostimulátorů, naslouchadel). Rovněž nelze zcela vyloučit negativní vliv na osoby a zvířata v bezprostředním okolí. Elektronářadí s Bluetooth® nepoužívejte v blízkosti lékařských přístrojů, čerpacích stanic, chemických zařízení, oblastí s nebezpečím výbuchu a oblastí trhacích prací. Elektronářadí s Bluetooth® nepoužívejte v letadlech. Vyhněte se jeho používání po delší dobu v bezprostřední blízkosti svého těla.**

Slovní ochranná známka *Bluetooth* a grafická označení (loga) jsou zaregistrované ochranné známky a vlastnictví této společnosti Bluetooth SIG, Inc. Na jakékoli používání této slovní ochranné známky / těchto grafických označení společností Robert Bosch Power Tools GmbH se vztahuje licence.

Popis výrobku a výkonu



Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržování bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Řiďte se obrázky v přední části návodu k obsluze.

Použití v souladu s určeným účelem

Šroubovací systém BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT a EXAConnect je určený pro šroubování a povolování šroubů a dále pro utahování a povolování matic v uvedeném rozpětí rozměrů a výkonu. Není určený pro dokumentování utahovacího momentu nebo úhlu otočení šroubového spoje. Šroubovací systém umožňuje bezdrátový přenos dat signálů šroubování pomocí bezdrátové technologie *Bluetooth*®.

Vysílají se signály „OK“ a „není OK“ (šroubování v pořádku / není v pořádku) průmyslových šroubováků série BT-EXACT a BT-ANGLEEXACT do základní stanice EXAConnect. Bez základní stanice EXAConnect nelze šroubováky řady BT-EXACT a BT-ANGLEEXACT uvést do provozu: Šroubováky jsou při dodání zablokované a lze je odblokovat pouze ze základní stanice.

Přečtěte si a dodržujte návod k použití základní stanice EXAConnect. Nejprve uveďte do provozu základní stanici EXAConnect.





Zobrazené součásti

Číslování zobrazených součástí se vztahuje na zobrazení elektronářadí na stránce s obrázky.

- (1) Nástroj (např. šroubovací hlavice)
- (2) Upínání nástroje
- (3) Úhlová šroubovací hlava
- (4) Stranový klíč s otvorem klíče 27 mm
- (5) Plocha pro nasazení klíče na přírubě úhlové hlavy
- (6) Stranový klíč s otvorem klíče 22 mm
- (7) Posuvné tlačítko pro předvolbu krouticího momentu
- (8) Závěsný třmen
- (9) LED ukazatel zašroubování
- (10) LED ukazatel *Bluetooth*®
- (11) LED ukazatel stavu nabití akumulátoru
- (12) Vypínač
- (13) Přepínač směru otáčení
- (14) Upevňovací drážky pro závěsný třmen
- (15) Držák LED
- (16) Plocha pro nasazení klíče na převlečné matici
- (17) Odjišťovací tlačítko akumulátoru
- (18) Akumulátor s APT kontaktem
- (19) Označovací kroužek
- (20) Pracovní osvětlení
- (21) Nabíječka
- (22) Síťová zástrčka
- (23) Zelený LED ukazatel na nabíječce
- (24) Červený LED ukazatel na nabíječce
- (25) Rychlovýměnné sklíčko
- (26) Nastavovací nástroj
- (27) Klíč na vnitřní šestihran
- (28) Nastavovací kotouč
- (29) Pojistný kroužek
- (30) Dutina v krytu
- (31) Rukojeť (izolovaná plocha rukojeti)




Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.

Technické údaje

Průmyslový akumulátorový šroubovák BT-EXACT		2	4	6	7
Číslo zboží		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Rozsah nastavení krouticího momentu	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Otáčky naprázdno n_0	min ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Jmenovité napětí	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Směr otáčení					
Upínání nástroje		SWF \circ 1/4"	SWF \circ 1/4"	SWF \circ 1/4"	SWF \circ 1/4"
Datové rozhraní (rádiové)		Bezdrátová technologie <i>Bluetooth</i> [®] třída 2 (specifikace 1.2)			
Maximální dosah přenosu	m	10	10	10	10
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Doporučená teplota prostředí při nabíjení	°C	0 až +35	0 až +35	0 až +35	0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozu ^{B)} a při skladování	°C	-20 až +50	-20 až +50	-20 až +50	-20 až +50
Provozní frekvenční rozsah	MHz	2 402–2 480	2 402–2 480	2 402–2 480	2 402–2 480
Vysílací výkon max.	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Stupeň krytí		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem **2 607 335 681**.




B) Omezený výkon při teplotách <0 °C

Průmyslový akumulátorový šroubovák BT-EXACT		8	9	12
Číslo zboží		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Rozsah nastavení krouticího momentu	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Otáčky naprázdno n_0	min ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Jmenovité napětí	V	12	9,6	12
Směr otáčení				
Upínání nástroje		SWF \circ 1/4"	SWF \circ 1/4"	SWF \circ 1/4"
Datové rozhraní (rádiové)		Bezdrátová technologie <i>Bluetooth</i> [®] třída 2 (specifikace 1.2)		
Maximální dosah přenosu	m	10	10	10
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,90	0,80	0,90
Doporučená teplota prostředí při nabíjení	°C	0 až +35	0 až +35	0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozu ^{C)} a při skladování	°C	-20 až +50	-20 až +50	-20 až +50
Provozní frekvenční rozsah	MHz	2 402–2 480	2 402–2 480	2 402–2 480
Vysílací výkon max.	mW	0,5	0,5	0,5
Stupeň krytí		IP 20	IP 20	IP 20

A) Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem **2 607 335 683**.B) Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem **2 607 335 681**.




C) Omezený výkon při teplotách <0 °C

Průmyslový akumulátorový úhlový šroubovák BT-ANGLEXACT		2	3	6
Číslo zboží		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Rozsah nastavení krouticího momentu	Nm	0,7–2	0,7–3	1,5–6
Otáčky naprázdno n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Jmenovité napětí	V	9,6	9,6	9,6

Průmyslový akumulátorový úhlový šroubovák BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Směr otáčení				
Upínání nástroje Úhlová šroubovací hlava (objednejte zvlášť)		SWF \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" \bigcirc 1/4"	SWF \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" \bigcirc 1/4"	SWF \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" \bigcirc 1/4"
Šroubovací hlava (objednejte zvlášť)		SWF \bigcirc 1/4"	SWF \bigcirc 1/4"	SWF \bigcirc 1/4"
Datové rozhraní (rádiové)		Bezdrátová technologie <i>Bluetooth</i> [®] třída 2 (specifikace 1.2)		
Maximální dosah přenosu	m	10	10	10
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Doporučená teplota prostředí při nabíjení	°C	0 až +35	0 až +35	0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozu ^{B)} a při skladování	°C	-20 až +50	-20 až +50	-20 až +50
Provozní frekvenční rozsah	MHz	2 402–2 480	2 402–2 480	2 402–2 480
Vysílací výkon max.	mW	0,5	0,5	0,5
Stupeň krytí		IP 20	IP 20	IP 20

A) Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem **2 607 335 681**.




B) Omezený výkon při teplotách <0 °C

Průmyslový akumulátorový úhlový šroubovák BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Číslo zboží		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Rozsah nastavení krouticího momentu	Nm	2–7	1,5–8	2–15
Otáčky naprázdno n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Jmenovité napětí	V	9,6	9,6	9,6
Směr otáčení				
Upínání nástroje Úhlová šroubovací hlava (objednejte zvlášť)		SWF \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" \bigcirc 1/4"	SWF \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" \bigcirc 1/4"	SWF \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" \bigcirc 1/4"
Datové rozhraní (rádiové)		Bezdrátová technologie <i>Bluetooth</i> [®] třída 2 (specifikace 1.2)		
Maximální dosah přenosu	m	10	10	10
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Doporučená teplota prostředí při nabíjení	°C	0 až +35	0 až +35	0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozu ^{B)} a při skladování	°C	-20 až +50	-20 až +50	-20 až +50
Provozní frekvenční rozsah	MHz	2 402–2 480	2 402–2 480	2 402–2 480
Vysílací výkon max.	mW	0,5	0,5	0,5
Stupeň krytí		IP 20	IP 20	IP 20

A) Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem **2 607 335 681**.

B) Omezený výkon při teplotách <0 °C

Průmyslový akumulátorový úhlový šroubovák BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Číslo zboží		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Rozsah nastavení krouticího momentu	Nm	6–17 tuhý šroubový spoj	7–23	8–30

Průmyslový akumulátorový úhlový šroubovák BT-ANGLEXACT		17	23	30
		5–13 měkký šroubový spoj		
Otáčky naprázdno n_0	min^{-1}	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Jmenovité napětí	V	14,4	14,4	14,4
Směr otáčení				
Upínání nástroje Úhlová šroubovací hlava (objednejte zvlášť)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Datové rozhraní (rádiové)		Bezdrátová technologie Bluetooth® třída 2 (specifikace 1.2)		
Maximální dosah přenosu	m	10	10	10
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Doporučená teplota prostředí při nabíjení	°C	0 až +35	0 až +35	0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozu ^{B)} a při skladování	°C	-20 až +50	-20 až +50	-20 až +50
Provozní frekvenční rozsah	MHz	2 402–2 480	2 402–2 480	2 402–2 480
Vysílací výkon max.	mW	0,5	0,5	0,5
Stupeň krytí		IP 20	IP 20	IP 20

A) Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem 2 607 335 685.

B) Omezený výkon při teplotách <0 °C

Akumulátor Ni-MH		9,6	12,0	14,4
Číslo zboží		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Počet článků		8	10	12
Napětí akumulátoru	V	9,6	12,0	14,4
Kapacita	Ah	2,6	2,6	2,6
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80
Doporučené nabíječky		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Úhlová šroubovací hlava		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	● 1/4"	SWF ● 1/4"
Číslo zboží		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Přímá šroubovací hlava		SWF ● 1/4"
Číslo zboží		0 607 453 631
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20

Informace o hluku a vibracích

Hodnoty hlučnosti zjištěné podle EN 62841-2-2.

Hladina akustického tlaku při použití váhového filtru A činí u tohoto elektronářadí typicky 70 dB(A). Nejistota K = 3 dB. Hluk při práci může překročit 80 dB(A).

Noste chrániče sluchu!

Celkové hodnoty vibrací a_h (součet vektorů tří os) a nejistota K zjištěné podle EN 62841-2-2: šroubování:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Úroveň vibrací a úroveň hluku, které jsou uvedené v těchto pokynech, byly změřeny pomocí normované měřicí metody

a lze je použít pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro předběžný odhad zatížení vibracemi a hlukem.

Uvedená úroveň vibrací a úroveň hluku reprezentuje hlavní použití elektronářadí. Pokud se ovšem bude elektronářadí používat pro jiné práce, s jinými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň hluku a úroveň vibrací lišit. To může zatížení vibracemi a hlukem po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit.

Pro přesný odhad zatížení vibracemi a hlukem by měly být zohledněny i doby, kdy je nářadí vypnuté nebo běží, ale ve

skutečnosti se nepoužívá. To může zatížení vibracemi a hlukem po celou pracovní dobu výrazně snížit.

Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy před účinky vibrací, jako je např. údržba elektronářadí a nástrojů, udržování teplých rukou, organizace pracovních procesů.

Montáž

Obsah dodávky

Průmyslové akumulátorové šroubováky se dodávají bez akumulátoru, průmyslové akumulátorové úhlové šroubováky bez úhlové šroubovací hlavy a bez akumulátoru.

Při výběru vhodného příslušenství se prosím obraťte na specializovaného prodejce průmyslového nářadí Bosch.

Provozní a skladovací prostředí



Elektronářadí je vhodné výhradně pro provoz v uzavřených prostorech.

Pro bezchybný provoz by měla být přípustná teplota prostředí od -5 °C do $+50\text{ °C}$ (od 23 °F do 122 °F), při přípustné relativní vlhkosti vzduchu od 20 do 95 % bez rosení.

Akumulátor by se měl skladovat při teplotě od 0 °C (32 °F) do 45 °C (113 °F), aby se zabránilo poškození akumulátorových článků.

Montáž úhlové šroubovací hlavy

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

U těchto průmyslových akumulátorových úhlových šroubováků se musí nejprve namontovat vhodná úhlová šroubovací hlava (viz „Technické údaje“, Stránka 171).

- **Dříve než budete montovat, přestavovat nebo demontovat šroubovací hlavu, přesvědčte se, že je přepínač směru otáčení uprostřed (blokování zapnutí) nebo byl z elektronářadí odstraněn akumulátor.**

Pevně přidržte elektronářadí stranovým klíčem (6) za plochu pro nasazení klíče (5) na přírubě úhlové hlavy.

- **Elektronářadí nikdy neupínejte za části krytu.**

Nasadte úhlovou šroubovací hlavu (3) v požadované poloze na přírubu a stranovým klíčem (4) na ploše pro nasazení klíče (16) utáhněte převlečnou matici.

Stranovým klíčem (6) přitom přidržujte přírubu úhlové hlavy.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Tyto průmyslové akumulátorové úhlové šroubováky lze používat pouze s úhlovou šroubovací hlavou

0 607 451 618.

Závěsné zařízení

Pomocí závěsného třmenu (8) můžete elektronářadí upevnit na závěsné zařízení.

Nasadte závěsný třmen (8) na elektronářadí a nechte ho zaskočit do drážek (14).

- **Pravidelně kontrolujte stav závěsného třmenu a háku v závěsném zařízení.**

Proces nabíjení

Upozornění: Nabíječky a akumulátory nejsou součástí dodávky.

Zobrazená síťová zástrčka se může od té na vašem elektronářadí lišit.

- **Dbejte na to, aby byly nabíječka a akumulátor vhodné pro elektrickou síť ve vaší zemi.**

Nabíječka AL 2450 DV (viz obrázek A)

Připojte nabíječku (21) pomocí síťové zástrčky (22) k elektrickému napájení a vložte akumulátor (18) ve správné poloze do otvoru nabíječky.

- **Při nasazování/vyjímání akumulátoru nepoužívejte sílu.** Akumulátory s APT kontaktem (Akku Pack Top) jsou konstruované tak, aby je bylo možné do elektronářadí nebo nabíječky nasadit pouze ve správné poloze.

Zelený LED ukazatel (23) začne blikat. To indikuje tok nabíjecího proudu. Jakmile je akumulátor úplně nabitý, nabíjení se automaticky zastaví. Pokud zelený LED ukazatel už neblíká, nýbrž rovnoměrně svítí, je proces nabíjení ukončen. Na asi 2 sekundy zazní akustický signál a signalizuje plné nabití akumulátoru.

Nepřetržitě svítící LED ukazatel (24) signalizuje nabíjení s omezeným nabíjecím proudem. Pokud bliká červený LED ukazatel, není možné nabíjení.

Závady – příčiny a odstranění

Příčina	Odstranění
LED ukazatele nesvítí	
Síťová zástrčka nabíječky není (správně) zapojená	Síťovou zástrčku (zcela) zapojte do zásuvky
Zásuvka, síťový kabel nebo nabíječka mají poruchu	Zkontrolujte síťové napětí, nabíječku, příp. nechte zkontrolovat autorizovaným servisním střediskem pro elektrické nářadí Bosch
Není možné nabíjení	
Teplota akumulátoru není v přípustném rozsahu	Nechte akumulátor vychladnout nebo zahřát tak, aby byla jeho teplota v přípustném rozsahu od 0 °C (32 °F) do 45 °C (113 °F)
Znečištěné kontakty akumulátoru	Vyčistěte kontakty akumulátoru; např. opakovaným zapojením a odpojením akumulátoru, případně akumulátor vyměňte
Vadný akumulátor	Akumulátor vyměňte
Akumulátor není (správně) nasazený	Akumulátor (zcela) zasuňte do nabíjecího otvoru

Připojení ke zdroji energie

Upozornění: Mějte na paměti, že při dodání není v elektrickém nářadí nasazený akumulátor.

- **Nikdy neuchovávejte akumulátory v akumulátorovém nářadí.** Akumulátory vydrží déle a lze je lépe nabíjet, pokud se skladují zvlášť. Myslete na to, abyste akumulátor po delším skladování před použitím úplně nabili.

Nabíjení akumulátoru

Před nasazením do elektronářadí nabijte akumulátor ve vhodné nabíječce. Přesný popis nabíjení je uvedený v návodu k obsluze nabíječky a v pokynech v tomto návodu (viz „Proces nabíjení“, Stránka 174).

Akumulátor je vybavený kontrolou teploty NTC, která dovolí nabíjení pouze v rozmezí teplot od 0 °C (+32 °F) do 45 °C (+113 °F). Tím se dosáhne dlouhé životnosti akumulátoru. Při správném používání lze akumulátor nabít až 3000krát.

Nový nebo dlouhou dobu nepoužívaný akumulátor dosáhne plného výkonu až po cca 5 nabíjecích a vybíjecích cyklech. Akumulátory by se měly dobíjet pouze tehdy, když LED ukazatel „stav nabití akumulátoru“ na elektronářadí svítí červeně.

Nasazení a vyjmutí akumulátoru

Stiskněte přepínač směru otáčení (13) do prostřední polohy. Tím se vypínač (12) zablokuje ve vypnuté poloze, čímž se zabrání neúmyslnému zapnutí elektronářadí. Nabíjený akumulátor (18) zasuňte do rukojeti elektronářadí.

Dbejte na to, abyste akumulátor nasadili ve správné poloze a aby odjišťovací tlačítka (17) citelně zaskočila v rukojeti elektronářadí.

- **Při nasazování/vyjímání akumulátoru nepoužívejte sílu.** Akumulátory s APT kontaktem (Akku Pack Top) jsou konstruované tak, aby je bylo možné do elektronářadí nebo nabíječky nasadit pouze ve správné poloze.

Pro vyjmutí akumulátoru (18) stiskněte na obou stranách odjišťovací tlačítka (17) a vytáhněte akumulátor z rukojeti směrem dolů.

Výměna nástroje u šroubovací hlavy s rychloupínacím sklíčidlem (viz obrázek B)

- **Při nasazování nástroje dbejte na to, aby pevně seděl na upínání nástroje.** Pokud není nástroj pevně spojený s upínáním nástroje, může se opět uvolnit a není už pod kontrolou.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Série BT-EXACT se dodává se 1/4" rychlovýměnným sklíčidlem (SWF \odot 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Pro tyto průmyslové akumulátorové úhlové šroubováky lze zakoupit úhlovou šroubovací hlavu s 1/4" rychlovýměnným sklíčidlem (číslo zboží **0 607 453 631**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Pro tyto průmyslové akumulátorové úhlové šroubováky lze zakoupit úhlovou šroubovací hlavu s 1/4" rychlovýměnným sklíčidlem (číslo zboží **0 607 453 630**).

Nasazení nástroje

Zatáhněte rychlovýměnné sklíčidlo (25) dopředu. Zasuňte nástroj (1) do upínání nástroje (2) a rychloupínací sklíčidlo opět uvolněte.

Používejte pouze nástroje s vhodným nástrčným koncem (1/4" šestihran).

Nepokoušejte se nasadit do tohoto rychlovýměnného sklíčidla vrták.

Průmyslové akumulátorové úhlové šroubováky a průmyslové akumulátorové šroubováky nejsou vhodné pro vrtání. Spojka může automaticky bez varování vypnout. Pokud byste po vypnutí spojky vrtali dál, může se vám elektronářadí vykroutit z ruky, dokud znovu nezareaguje vypínací spojka.

Vyjmutí nástroje

Zatáhněte rychlovýměnné sklíčidlo (25) dopředu. Vyjměte nástroj (1) z upínání nástroje (2) a rychloupínací sklíčidlo opět uvolněte.

Výměna nástroje u šroubovací hlavy s vnějším čtyřhranem

- **Při nasazování nástroje dbejte na to, aby pevně seděl na upínání nástroje.** Pokud není nástroj pevně spojený s upínáním nástroje, může se opět uvolnit a není už pod kontrolou.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Pro tyto průmyslové akumulátorové úhlové šroubováky lze zakoupit úhlovou šroubovací hlavu s 1/4" čtyřhranem (objednací číslo **0 607 453 617**) a úhlovou šroubovací hlavu s 3/8" čtyřhranem (objednací číslo **0 607 453 620**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Pro tyto průmyslové akumulátorové úhlové šroubováky lze zakoupit úhlovou šroubovací hlavu s 3/8" čtyřhranem (objednací číslo **0 607 451 618**).

Nasazení nástroje

Zatlačte kolík na čtyřhranu upínání nástroje (2), např. pomocí úzkého šroubováku, dovnitř a nasadte nástroj (1) na čtyřhran. Dbejte na to, aby kolík zapadl do vybrání nástroje.

Vyjmutí nástroje

Zatlačte kolík ve vybrání nástroje (1) dovnitř a vytáhněte nástroj z upínání nástroje (2).

Výměna nástroje u šroubovací hlavy s vnitřním šestihranem (viz obrázek C)

- **Při nasazování nástroje dbejte na to, aby pevně seděl na upínání nástroje.** Pokud není nástroj pevně spojený s upínáním nástroje, může se opět uvolnit a není už pod kontrolou.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Pro tyto průmyslové akumulátorové úhlové šroubováky lze zakoupit úhlovou šroubovací hlavu se 1/4" vnitřním šestihranem (číslo zboží **0 607 453 618**).

Nasazení nástroje

Nasadte nástroj (1) do vnitřního šestihranu upínání nástroje (2) tak, aby citelně zaskočil.

Vyjmutí nástroje

Vytáhněte nástroj (1) z upínání nástroje (2), případně pomocí kleští.

Provoz



Používejte ochranné osobní pomůcky. Nošete ochranné brýle. Nošení osobních ochranných pomůcek, jako je maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle aktuálních podmínek, snižuje riziko poranění.

Uvedení do provozu

Když chcete elektronářadí spustit, měli byste nejprve pomocí přepínače směru otáčení (13) nastavit směr otáčení. Elektronářadí se spustí pouze tehdy, když přepínač směru otáčení (13) není uprostřed (blokování zapnutí).

Nastavení směru otáčení (viz obrázek D)

- **Přepínač směru otáčení (13) používejte pouze tehdy, když je elektronářadí zastavené.**

Chod vpravo: Pro zašroubování šroubů stisknete přepínač směru otáčení (13) až nadoraz doleva.

Chod vlevo: Pro povolování, resp. vyšroubování šroubů stisknete přepínač směru otáčení (13) až nadoraz doprava.

Zapnutí pracovního světla

Pracovní světlo (20) umožňuje osvětlení místa šroubování při nepříznivých světelných podmínkách. Pracovní světlo (20) se zapíná mírným stisknutím vypínače (12). Pokud vypínač stlačíte více, zapne se elektronářadí a pracovní světlo svítí i nadále.

- **Nedívejte se přímo do pracovního světla, může vás oslnit.**

Zapnutí a vypnutí



Šroubovák má **rozpojovací spojku** závislou na krouticím momentu, kterou lze nastavit v uvedeném rozsahu. Zareaguje při dosažení nastaveného krouticího momentu.

Upozornění: Když používáte šroubovák s napěťovým adaptérem, musíte nejprve uvést do provozu síťový napájecí zdroj.

Pro **zapnutí** elektronářadí stisknete vypínač (12) až nadoraz.

Elektronářadí **se automaticky vypne**, jakmile je dosažen nastavený krouticí moment.

- **Při předčasném uvolnění vypínače (12) není přednastavený krouticí moment dosažen.**

Pracovní pokyny

- **Elektronářadí je vybavené rádiovým rozhraním. Je nutné dodržovat místní omezení provozu, např. v letadlech nebo nemocnicích.**
- **Před nastavováním nářadí, výměnou příslušenství nebo odložením elektronářadí přerušte přívod**

proudu. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektronářadí.

- **Elektronářadí nasazujte na matici/šroub pouze vypnuté.** Otáčející se nástroje mohou sklouznout.
- **Před každou prací na elektronářadí (např. údržba, výměna nástrojů) a při jeho přepravě a uskladnění vyjměte akumulátor.** Při neúmyslném stisknutí vypínače hrozí nebezpečí poranění.

Nastavení krouticího momentu (viz obrázky E – G)

Krouticí moment závisí na předpětí pružiny rozpojovací spojky. Rozpojovací spojka se inicializuje při dosažení nastaveného krouticího momentu jak při běhu doprava, tak i při běhu doleva.

Pro nastavení individuálního krouticího momentu používejte pouze dodaný nastavovací nástroj (26).

Posuňte posuvné tlačítko (7) na elektronářadí úplně dozadu.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Zasuňte klíč na vnitřní šestihran (27) do nástroje (26) a pomalu jím otáčejte.

Jakmile je v otvoru v krytu vidět malé vyboulení (nastavovací kotouč (28)) ve spojce, nasadte nastavovací nástroj (26) do tohoto vyboulení a otáčejte jím.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Nasadte klíč na vnitřní šestihran (27) do upínání nástroje (2) a pomalu jím otáčejte.

Jakmile je v otvoru v krytu vidět malé vyboulení (nastavovací kotouč (28)) ve spojce, nasadte nastavovací nástroj (26) do tohoto vyboulení a otáčejte jím.

Otáčením po směru hodinových ručiček dosáhnete vyššího krouticího momentu, otáčením proti směru hodinových ručiček nižšího krouticího momentu.

Vyjměte nastavovací nástroj (26). Posuňte posuvné tlačítko (7) znovu dopředu, aby byla spojka chráněná proti znečištění.

Upozornění: Potřebné nastavení závisí na druhu šroubového spoje a lze ho nejlépe zjistit praktickou zkouškou. Zkušební zašroubování zkontrolujte pomocí momentového klíče.

- **Krouticí moment nastavujte jen v udaném rozsahu výkonu, jinak rozpojovací spojka nezareaguje.**

LED ukazatel



LED ukazatel stavu nabití akumulátoru

Když je nutné akumulátor (18) nabít, bliká LED ukazatel (11) zeleně a zazní akustický signál.

Je možné provést už jen 6–8 šroubování.

Svítlí-li LED ukazatel červeně, kapacita už nestačí pro nové zašroubování nebo bylo elektronářadí přetíženo.

Elektronářadí už nelze zapnout. Blokování zapnutí zůstává aktivní, dokud není akumulátor vytažen z elektronářadí a není opět nasazen nabitý akumulátor.

Pokud pracujete s napájecím adaptérem, signalizuje červený LED ukazatel (11) přetížení.

Pokud LED ukazatel (11) bliká červeně, je elektronářadí přehřáté a mimo provoz. Dříve než uvedete elektronářadí

znovu do provozu, počkejte, dokud blikání po krátké době automaticky nezhasne.

Výrazně kratší doba chodu elektronářadí po každém nabití ukazuje, že se akumulátor brzy musí vyměnit. Opotřebované akumulátory zlikvidujte podle zákonných předpisů příslušné země.

Upozornění: Pokud místo akumulátoru (18) používáte napěťový adaptér a síťový napájecí zdroj 4EXACT, je LED ukazatel (11) nefunkční.



Ukazatel zašroubování

Při dosažení přednastaveného krouticího momentu se rozpojovací spojka rozpojí. LED ukazatel (9) svítí zeleně.

Pokud nebyl přednastavený krouticí moment dosažen, rozsvítí se LED ukazatel (9) červeně a zazní akustický signál. Zašroubování se musí provést ještě jednou.

Ukazatel spojení přes Bluetooth®

Stiskněte vypínač (12), abyste aktivovali spojení přes Bluetooth®. Červený LED ukazatel (10) bliká, dokud šroubovák vyhledává spojení.

Nepřetržitě červeně svítící LED ukazatel (10) signalizuje, že je navázané spojení přes Bluetooth®. Šroubovák je ale ještě zablokovaný.

Jakmile základní stanice EXAConnect šroubovák odblokuje, LED ukazatel (10) zhasne.

Pokud LED ukazatel (10) bliká jen krátce po stisknutí vypínače a pak zhasne, není napájení šroubováku dostatečné pro navázání spojení.

Ochrana proti opakování

Zareagovala-li při zašroubování rozpojovací spojka, motor se vypne. Opětovné zapnutí je možné až za 0,7 sekundy. Tím se u již pevného zašroubování zamezí dotažení z omylu.

Nastavení úhlové šroubovací hlavy

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Úhlovou šroubovací hlavu (3) můžete nastavit celkem do osmi poloh.

Pevně přidržte elektronářadí stranovým klíčem (6) za plochu pro nasazení klíče (5) na přírubě úhlové hlavy.

► Elektronářadí nikdy neupínejte za části krytu.

Stranovým klíčem (4) na ploše pro nasazení klíče (16) povolte převlečnou matici. Nastavte úhlovou šroubovací hlavu (3) v krocích po 45° do požadované polohy a stranovým klíčem (4) na ploše pro nasazení klíče (16) znovu utáhněte převlečnou matici. Stranovým klíčem (6) přitom přidržujte přírubu úhlové hlavy.

Nastavení LED pracovního světla (viz obrázek H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Tenkou čepelí šroubováku, špachtlí nebo podobným nástrojem stiskněte označovací kroužek (19). Kleštěmi na pojistné kroužky posuňte pojistný kroužek (29) na krytu dozadu.

Obě poloviny držáku LED (15), které obepínají LED pracovní světlo (20) lze nyní nastavit do jakékoli požadované polohy.

Dbejte na to, abyste nepoškodili kabel LED pracovního světla, a aniž byste ho zalomili, zasuňte ho do určené dutiny (30) v krytu. LED pracovní světlo (20) znovu uzavřete oběma polovinami krytu držáku LED (15).

Pojistný kroužek (29) a označovací kroužek (19) zatlačte zpět do původní polohy.

Údržba a servis

Údržba a čištění

- **Před každou prací na elektronářadí (např. údržba, výměna nástrojů) a při jeho přepravě a uskladnění vyjměte akumulátor.** Při neúmyslném stisknutí vypínače hrozí nebezpečí poranění.
- **Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté, aby pracovalo dobře a bezpečně.**

Mazání elektronářadí



Mazivo:

speciální převodový tuk (225 ml)
číslo zboží 3 605 430 009
tuk Molykote
motorový olej SAE 10/SAE 20

- Po prvních 150 provozních hodinách vyčistěte převodovku pomocí jemného rozpouštědla. Řídte se pokyny výrobce rozpouštědla k použití a likvidaci. Poté převodovku namažte speciálním převodovým tukem Bosch. Proces čištění opakujte pokaždé po 300 provozních hodinách od prvního vyčištění.
- Pohyblivé díly rozpojovací spojky namažte po 100 000 šroubováních několika kapkami motorového oleje SAE 10 / SAE 20. Kluzné a otočné díly namažte tukem Molykote. Při této příležitosti zkontrolujte, zda spojka není opotřebená, aby bylo zajištěno, že není ovlivněna opakovatelnost a přesnost. Poté se musí znovu nastavit krouticí moment spojky.

- **Údržbou a opravami pověřujte pouze kvalifikované odborné pracovníky.** Tím bude zajištěno, že zůstane zachována bezpečnost elektronářadí.

Autorizované servisní středisko Bosch provádí tyto práce rychle a spolehlivě.

- **Mazací a čisticí látky ekologicky zlikvidujte. Dodržujte zákonné předpisy.**

Zákaznická služba a poradenství ohledně použití

Zákaznická služba zodpoví vaše dotazy k opravě a údržbě vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Rozkladové výkresy a informace o náhradních dílech najdete také na: www.bosch-pt.com.

V případě dotazů k našim výrobkům a příslušenství vám ochotně pomůže poradenský tým Bosch.

V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů bezpodmínečně uveďte 10místné věcné číslo podle typového štítku výrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.
 Bosch Service Center PT
 K Vápence 1621/16
 692 01 Mikulov
 Na www.bosch-pt.cz si môžete objednať opravu Vašeho stroje alebo náhradní díly online.
 Tel.: +420 519 305700
 Fax: +420 519 305705
 E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch-pt.cz

Likvidace


Elektronářadí, akumulátory, příslušenství a obaly se musí odevzdat k ekologické recyklaci.



Elektronářadí a akumulátory/baterie nevyhazujte do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU se musí již nepoužitelné elektronářadí a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie shromažďovat odděleně a odevzdat k ekologické recyklaci.

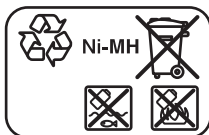Akumulátory/baterie:

Ni-MH: nikel-metal hydridový

Slovenčina**Bezpečnostné upozornenia****Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre elektrické náradie****⚠ VÝSTRAHA** Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, ilustrácie

a špecifikácie dodané s týmto elektrickým náradím. Nedodržanie všetkých uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenie.

Tieto výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.

Pojem „elektrické náradie“ používaný v nasledujúcom texte sa vzťahuje na elektrické náradie napájané zo siete (s prírodnou šnúrou) a na elektrické náradie napájané akumulátorovou batériou (bez prírodnej šnúry).

Bezpečnosť na pracovisku

- ▶ **Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené.** Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať za následok pracovné úrazy.
- ▶ **Nepoužívajte elektrické náradie vo výbušnom prostredí, napr. tam, kde sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prach.** Ručné elektrické náradie vytvára iskry, ktoré by mohli zapáliť prach alebo výpary.
- ▶ **Nedovoľte deťom a iným nepovolaným osobám, aby sa počas používania elektrického náradia zdržiavali v blízkosti pracoviska.** Pri rozptyľovaní môžete stratiť kontrolu nad náradím.

Bezpečnosť – elektrina

- ▶ **Zástrčka prírodnej šnúry elektrického náradia musí zodpovedať použitej zásuvke. V žiadnom prípade nia-ko nemeňte zástrčku. S uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte ani žiadne zástrčkové adapté-ry.** Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú rizi-ko úrazu elektrickým prúdom.
- ▶ **Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povr-choвыми plochami, ako sú napr. potrubia, vykurovacie telesa, sporáky a chladničky.** Ak je vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ▶ **Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkosti.** Vniknutie vody do ručného elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ▶ **Nepoužívajte prírodnú šnúru na iné než určené účely: na nosenie ručného elektrického náradia, ani na jeho zavesenie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ťahaním za prírodnú šnúru. Udržiavajte sieťovú šnúru mimo dosahu horúcich telies, oleja, ostrých hrán alebo po-hybujúcich sa súčastí.** Poškodené alebo zauzlené prírodné šnúry zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ▶ **Keď pracujete s elektrickým náradím vonku, používaj-te len také predĺžovacie káble, ktoré sú schválené aj na používanie vo vonkajších priestoroch.** Použitie pre-dĺžovacieho kábla, ktorý je vhodný na používanie vo von-kajšom prostredí, znižuje riziko úrazu elektrickým prí-údom.
- ▶ **Ak sa nedá vyhnúť použitiu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite ochranný spínač pri poru-choových prúdoch.** Použitie ochranného spínača pri porucho-voch prúdoch znižuje riziko úrazu elektrickým prí-údom.

Bezpečnosť osôb

- ▶ **Buďte ostražití, sústreďte sa na to, čo robíte, a s elektrickým náradím pracujte uvažlivo. Nepracuj-te s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Krátka nepo-zornosť pri používaní elektrického náradia môže mať za následok vážne poranenia.
- ▶ **Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy použí-vajte ochranné okuliare.** Používanie osobných ochra-ných prostriedkov, ako je ochranná dýchacia maska, bez-pečnosťná pracovná obuv, ochranná prilba alebo chráni-

če sluchu, podľa druhu elektrického náradia a spôsobu jeho použitia znižuje riziko zranenia.

- ▶ **Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu elektrického náradia do činnosti. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred chytaním alebo prenášaním elektrického náradia sa vždy presvedčte, či je elektrické náradie vypnuté.** Prenášanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom alebo pripojenie zapnutého elektrického náradia k elektrickej sieti môže mať za následok nehodu.
- ▶ **Kým zapnete elektrické náradie, odstráňte z neho nastavovacie pomôcky alebo kľúče na skrutky.** Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti elektrického náradia, môže spôsobiť vážne poranenia osôb.
- ▶ **Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela. Dbajte na pevný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu.** Takto budete môcť lepšie kontrolovať ručné elektrické náradie v neočakávaných situáciách.
- ▶ **Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste voľné odevy ani šperky. Dbajte, aby sa vlasy, odev a rukavice nedostali do blízkosti pohyblivých súčastí.** Voľný odev, dlhé vlasy alebo šperky sa môžu zachytiť do rotujúcich častí elektrického náradia.
- ▶ **Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať odsávacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie prachu, presvedčte sa, či sú dobre pripojené a správne používané.** Používanie odsávacieho zariadenia a zariadenia na zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia zdravia prachom.
- ▶ **Dbajte, aby ste pri rutinnom používaní náradia nekonali v rozpore s princípmi jeho bezpečného používania.** Nepozorná práca môže viesť v okamihu k ťažkému zraneniu.

Starostlivé používanie elektrického náradia

- ▶ **Nikdy nepreťažujte elektrické náradie. Používajte elektrické náradie vhodné na daný druh práce.** S vhodným ručným elektrickým náradím budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu výkonu náradia.
- ▶ **Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré má pokazený vypínač.** Náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opravy odborníkovi.
- ▶ **Než začnete náradie nastavovať alebo prestavovať, vymieňať príslušenstvo alebo kým ho odložíte, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky a/alebo odoberte akumulátor, ak je to možné.** Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
- ▶ **Nepoužívajte elektrické náradie uschovávať tak, aby bolo mimo dosahu detí. Nedovoľte používať toto náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne oboznámené alebo ktoré si neprečítali tieto pokyny.** Elektrické náradie je nebezpečné, ak ho používajú neskúsené osoby.
- ▶ **Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo ošetrujte. Kontrolujte, či pohyblivé súčastky bezchybne fun-**

gujú alebo či nie sú blokové, zlomené alebo poškodené, čo by mohlo negatívne ovplyvniť správne fungovanie elektrického náradia. Pred použitím náradia dajte poškodené súčastky vymeniť. Veľa nehôd je spôsobených nedostatočnou údržbou elektrického náradia.

- ▶ **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Starostlivo ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu tendenciu zablokovať sa a ľahšie sa dajú viesť.
- ▶ **Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, nastavovacie nástroje a pod. podľa týchto výstražných upozornení a bezpečnostných pokynov. Pri práci zohľadnite konkrétne pracovné podmienky a činnosť, ktorú budete vykonávať.** Používanie elektrického náradia na iný než predpokladaný účel môže viesť k nebezpečným situáciám.
- ▶ **Rukováti a úchopové povrchy udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo mazacieho tuku.** Šmyklavé rukováti a úchopové povrchy neumožňujú bezpečnú manipuláciu a ovládanie náradia v neočakávaných situáciách.

Starostlivé používanie akumulátorového náradia

- ▶ **Akumulátory nabíjajte len v nabíjačkách, ktoré odporúča výrobca akumulátora.** Ak sa používa nabíjačka určená na nabíjanie iného typu akumulátorov, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- ▶ **Do elektrického náradia používajte len špecificky určené akumulátory.** Používanie iných akumulátorov môže mať za následok poranenie a nebezpečenstvo požiaru.
- ▶ **Nepoužívané akumulátory uschovávajte tak, aby sa nemohli dostať do styku s kancelárskymi sponkami, mincami, kľúčmi, klincami, skrutkami alebo s inými drobnými kovovými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť skratovanie kontaktov.** Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok popálenie alebo vznik požiaru.
- ▶ **Z akumulátora môže pri nesprávnom používaní vytekať kvapalina. Vyhýbajte sa kontaktu s touto kvapalinou. Po náhodnom kontakte opláchnite postihnuté miesto vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulátora do očí, vypláchnite ich a vyhľadajte lekára.** Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
- ▶ **Nepoužívajte poškodené alebo upravované akumulátory alebo náradie.** Poškodené alebo upravované akumulátory môžu neočakávane reagovať a spôsobiť požiar, výbuch alebo zranenie.
- ▶ **Nevystavujte akumulátory alebo náradie ohňu ani vysokým teplotám.** Vystavenie ohňu alebo teploty nad 130 °C môže spôsobiť výbuch.
- ▶ **Dodržujte pokyny týkajúce sa nabíjania a akumulátory alebo náradie nenabíjajte mimo teplotného rozsahu uvedeného v pokynoch.** Nesprávne nabíjanie alebo teploty mimo špecifikovaného rozsahu môžu poškodiť akumulátor a zvýšiť riziko požiaru.

Servis

- ▶ **Elektrické náradie dávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zaistí zachovanie bezpečnosti náradia.
- ▶ **Nikdy neopravujte poškodené akumulátory.** Akumulátory môže opravovať len výrobca alebo autorizovaný servis.

Bezpečnostné pokyny pre skrutkovače

- ▶ **Ak vykonávate prácu, kde sa môže spojovací materiál dostať do kontaktu so skrytou elektroinštaláciou, držte elektrické náradie za izolované uchopovacie plochy.** Spojovací materiál pri kontakte s fázou môže prepojiť odhalené kovové časti náradia s fázou a používateľ môže byť zasiahnutý elektrickým prúdom.
- ▶ **Používajte vhodné prístroje na vyhľadávanie skrytých elektrickým vedení a potrubí alebo sa obráťte na miestne energetické podniky.** Kontakt s elektrickým vodičom pod napätím môže spôsobiť požiar alebo mať za následok zásah elektrickým prúdom. Poškodenie plynového potrubia môže mať za následok explóziu. Preniknutie do vodovodného potrubia spôsobí vecnú škodu.
- ▶ **Pri práci ručné elektrické náradie dobre držte.** Pri uťahovaní a uvoľňovaní skrutiek môžu krátkodobo vzniknúť veľké reakčné momenty.
- ▶ **Zabezpečte obrobok.** Obrobok upnutý pomocou upínacieho zariadenia alebo zveráka je bezpečnejší ako obrobok pridržiavaný rukou.
- ▶ **Počkajte na úplné zastavenie elektrického náradia, až potom ho odložte.** Vkladací nástroj sa môže zaseknúť a môže zapríčiniť stratu kontroly nad ručným elektrickým náradím.
- ▶ **Po poškodení akumulátora alebo v prípade neodborného používania môžu z akumulátora vystupovať škodlivé výpary. Akumulátor môže horieť alebo vybuchnúť.** Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a v prípade ťažkostí vyhľadajte lekára. Tieto výpary môžu podráždiť dýchacie cesty.
- ▶ **Akumulátor neotvárajte.** Hrozí nebezpečenstvo skratu.
- ▶ **Špicatými predmetmi, ako napr. klince alebo skrutkovače alebo pôsobením vonkajšej sily môže dôjsť k poškodeniu akumulátora.** Vo vnútri môže dôjsť ku skratu a akumulátor môže začať horieť, môže z neho unikať dym, môže vybuchnúť alebo sa prehriať.
- ▶ **Akumulátor používajte len v produktoch výrobcu.** Len tak bude akumulátor chránený pred nebezpečným preťažením.



Chráňte akumulátor pred teplom, napr. aj pred trvalým slnečným žiarením, pred ohňom, špinou, vodou a vlhkosťou. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu a skratu.



- ▶ **Keď sa vkladací nástroj zablokuje, okamžite vypnite elektrické náradie. Pripravte sa na vysoké reakčné momenty, ktoré môžu spôsobiť spätný náraz.** Vkladací nástroj sa zablokuje pri preťažení elektrického náradia alebo spriechení opracovávaného obrobku.

⚠ VÝSTRAHA Prach, vznikajúci pri šmirgľovaní, pílení, brúsení a podobných činnostiach, môže spôsobovať rakovinu, poškodzovať plod alebo spôsobovať dedičné genetické poruchy. Niektoré z látok, ktoré sa v tomto prachu nachádzajú, sú: olovo v olovnatých farbách a lakoch; kryštalické kremeliny v tehlách, cemente a iných murárskych materiáloch; arzén a chrómán v chemicky ošetrovanom dreve. Riziko ochorenia závisí od toho, ako často ste týmto látkam vystavený. Aby ste riziko znížili, mali by ste pracovať v dobre vetraných priestoroch s príslušnou ochrannou výbavou (napr. so špeciálne skonštruovanými ochrannými dýchacími prístrojmi, ktoré odfiltrujú aj tie najmenšie čiastočky prachu).

- ▶ **Vyvarujte sa neúmyselnému zapnutiu. Prv než vložíte akumulátor, presvedčte sa, že vypínač je vo vypnutej pozícii.** Prenášanie ručného elektrického náradia s prstom na vypínači alebo vkladanie akumulátora do zapnutého ručného elektrického náradia môže zapríčiniť úrazy.
- ▶ **Používajte len bezchybné, neopotrebované pracovné nástroje.** Poškodené pracovné nástroje sa môžu napríklad zlomiť, čo môže mať za následok poranenie alebo materiálne škody.
- ▶ **Pri vkladaní pracovného nástroja dávajte pozor na to, aby spoľahlivo sedel v upínacom mechanizme.** Ak by pracovný nástroj nebol pevne spojený s upínacím mechanizmom, mohol by sa uvoľniť a už by sa stal nekontrolovateľným.
- ▶ **Pri skrutkovaní dlhých skrutiek buďte opatrný, hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia v závislosti od druhu skrutiek a použitého pracovného nástroja.** Dlhé skrutky sa často nedajú celkom dobre kontrolovať a hrozí pri nich nebezpečenstvo pošmyknutia a poranenia.
- ▶ **Prv než zapnete elektrické náradie, dajte pozor na nastavený smer otáčania.** Keď chcete napríklad povoliť skrutku a smer otáčania je nastavený tak, že sa utiahne, môže dôjsť k nekontrolovateľnému pohybu elektrického náradia.
- ▶ **Toto elektrické náradie nepoužívajte ako vrtáčku.** Elektrické náradie s vypínačom spojku nie je vhodné na vrtanie. Spojka sa môže automaticky bez varovania vypnúť.
- ▶ **Pozor! Pri používaní elektrického náradia s rozhraním Bluetooth® môže dôjsť k rušeniu iných prístrojov a zariadení, lietadiel a medicínskych zariadení (napríklad kardiostimulátorov, načúvacích prístrojov). Taktiež nie je možné úplne vylúčiť negatívny vplyv na ľudí a zvieratá v bezprostrednom okolí. Elektrické náradie s rozhraním Bluetooth® nepoužívajte v blízkosti medicínskych prístrojov či zariadení, čerpacích staníc, chemických zariadení, oblastí s nebezpečenstvom výbuchu a v oblastiach s prítomnosťou výbušnín. Elektrické náradie s rozhraním Bluetooth® nepoužívajte v lietadlách. Zabráňte prevádzkovaní počas dlhšej doby v priamej blízkosti tela.**

Slovné označenie Bluetooth®, ako aj obrazové značky (logá) sú registrovanými ochrannými značkami a vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek použitie

tohto slovného označenia/obrazovej značky spoločnosťou Robert Bosch Power Tools GmbH je realizované na základe licencie.

Opis výrobku a výkonu



Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržovanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Prosím, všimnite si obrázky v prednej časti návodu na používanie.

Používanie v súlade s určením

Skrutkovací systém BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT a EXAConnect je určený na zaťahovanie a uvoľňovanie skrutiek, ako aj na uťahovanie a uvoľňovanie matic v uvedenom rozmerovom a výkonovom rozsahu. Nie je určený na dokumentovanie krútiaceho momentu alebo uhla otáčania skrutkového spoja.

Skrutkovací systém umožňuje bezkáblový prenos údajov skrutkovacích signálov prostredníctvom *Bluetooth®* wireless technology. Vysielajú sa signály „v poriadku“ a „nie v poriadku“ (skrutkový spoj v poriadku/nie v poriadku) priemyselných akumulátorových skrutkovačov série BT-EXACT a BT-ANGLEEXACT na základnú stanicu EXAConnect. Uvedenie skrutkovačov radu BT-EXACT a BT-ANGLEEXACT do prevádzky nie je možné bez základnej stanice EXAConnect: Skrutkovače sú pri dodaní zablokované a uvoľniť ich možno len prostredníctvom základnej stanice EXAConnect.

Prečítajte si a rešpektujte návod na použitie základnej stanice EXAConnect. Najprv uveďte do prevádzky základnú stanicu EXAConnect.

Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie elektrického náradia na grafickej strane.

- (1) Pracovný nástroj (napr. skrutkovací nadstavec)

- (2) Upínanie nástroja
 (3) Uhlová skrutkovacia hlava
 (4) Vidlicový kľúč veľkosti 27 mm
 (5) Plôška na kľúč na prírube uhlovej hlavy
 (6) Vidlicový kľúč veľkosti 22 mm
 (7) Posúvač na predvoľbu krútiaceho momentu
 (8) Závesný strmienok
 (9) LED indikácia skrutkovania
 (10) LED indikácia *Bluetooth®*
 (11) LED indikácia stavu nabitia akumulátora
 (12) Vypínač
 (13) Prepínač smeru otáčania
 (14) Upevňovacie otvory pre závesný strmienok
 (15) Držiak LED
 (16) Plôška na kľúč na prevlečnej matici
 (17) Tlačidlo na odistenie akumulátora
 (18) Akumulátor so zasúvacím kontaktom APT
 (19) Označovací prstenec
 (20) Pracovné osvetlenie
 (21) Nabíjačka
 (22) Zástrčka
 (23) Zelená LED indikácia na nabíjačke
 (24) Červená LED indikácia na nabíjačke
 (25) Rýchlovýmenné skľučovadlo
 (26) Nastavovací nástroj
 (27) Kľúč s vnútorným šesťhranom
 (28) Nastavovací krúžok
 (29) Rozperný krúžok
 (30) Dutina v kryte telesa
 (31) Rukoväť (izolovaná úchopová plocha)

Vyobrazené alebo opísané príslušenstvo nepatrí do štandardného rozsahu dodávky. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom sortimente príslušenstva.




Technické údaje

Priemyselný akumulátorový skrutkovač BT-EXACT		2	4	6	7
Vecné číslo		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Nastavovací rozsah krútiaceho momentu	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Voľnobežné otáčky n_0	min ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Menovité napätie	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Smer otáčania					
Upínanie nástroja		Rýchlovýmenné skľučovadlo 1/4"	Rýchlovýmenné skľučovadlo 1/4"	Rýchlovýmenné skľučovadlo 1/4"	Rýchlovýmenné skľučovadlo 1/4"
Dátové rozhranie (rádio)		<i>Bluetooth®</i> wireless technology trieda 2 (špecifikácia 1.2)			
Maximálny prenosový dosah	m	10	10	10	10
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,80	0,80	0,80	0,80

Priemyselný akumulátorový skrutkovač BT-EXACT		2	4	6	7
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzke ^{B)} a pri skladovaní	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Pracovný frekvenčný rozsah	MHz	2 402–2 480	2 402–2 480	2 402–2 480	2 402–2 480
Vysielací výkon max.	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Stupeň ochrany		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20




A) merané pri 20–25 °C s akumulátorom **2 607 335 681**.

B) obmedzený výkon pri teplotách <0 °C

Priemyselný akumulátorový skrutkovač BT-EXACT		8	9	12
Vecné číslo		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Nastavovací rozsah krútiaceho momentu	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Voľnobežné otáčky n_0	min ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Menovité napätie	V	12	9,6	12
Smer otáčania				
Upínanie nástroja		Rýchlovýmenné sk- ľučovadlo \bigcirc 1/4"	Rýchlovýmenné sk- ľučovadlo \bigcirc 1/4"	Rýchlovýmenné sk- ľučovadlo \bigcirc 1/4"
Dátové rozhranie (rádio)		Bluetooth® wireless technology trieda 2 (špecifikácia 1.2)		
Maximálny prenosový dosah	m	10	10	10
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,90	0,80	0,90
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzke ^{C)} a pri skladovaní	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Pracovný frekvenčný rozsah	MHz	2 402–2 480	2 402–2 480	2 402–2 480
Vysielací výkon max.	mW	0,5	0,5	0,5
Stupeň ochrany		IP 20	IP 20	IP 20

A) merané pri 20–25 °C s akumulátorom **2 607 335 683**.B) merané pri 20–25 °C s akumulátorom **2 607 335 681**.




C) obmedzený výkon pri teplotách <0 °C

Priemyselný akumulátorový uhlový skrutkovač BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Vecné číslo		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Nastavovací rozsah krútiaceho momentu	Nm	0,7–2	0,7–3	1,5–6
Voľnobežné otáčky n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Menovité napätie	V	9,6	9,6	9,6
Smer otáčania				
Upínanie nástroja uhlová skrutkovacia hlava (objednať zvlášť)		Rýchlovýmenné sk- ľučovadlo \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" \bigcirc 1/4"	Rýchlovýmenné sk- ľučovadlo \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" \bigcirc 1/4"	Rýchlovýmenné sk- ľučovadlo \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" \bigcirc 1/4"
Skrutkovacia hlava (objednať zvlášť)		Rýchlovýmenné sk- ľučovadlo \bigcirc 1/4"	Rýchlovýmenné sk- ľučovadlo \bigcirc 1/4"	Rýchlovýmenné sk- ľučovadlo \bigcirc 1/4"
Dátové rozhranie (rádio)		Bluetooth® wireless technology trieda 2 (špecifikácia 1.2)		
Maximálny prenosový dosah	m	10	10	10

Priemyselný akumulátorový uhlový skrutkovač BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzke ^{B)} a pri skladovaní	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Pracovný frekvenčný rozsah	MHz	2 402–2 480	2 402–2 480	2 402–2 480
Vysielací výkon max.	mW	0,5	0,5	0,5
Stupeň ochrany		IP 20	IP 20	IP 20

A) merané pri 20–25 °C s akumulátorom **2 607 335 681**.

B) obmedzený výkon pri teplotách <0 °C

Priemyselný akumulátorový uhlový skrutkovač BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Vecné číslo		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Nastavovací rozsah krútiaceho momentu	Nm	2–7	1,5–8	2–15
Voľnobežné otáčky n ₀	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Menovité napätie	V	9,6	9,6	9,6
Smer otáčania				
Upínanie nástroja uhlová skrutkovačia hlava (objednať zvlášť)		Rýchlovýmenné sk- ľučovadlo ○ 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Rýchlovýmenné sk- ľučovadlo ○ 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Rýchlovýmenné sk- ľučovadlo ○ 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Dátové rozhranie (rádio)		Bluetooth® wireless technology trieda 2 (špecifikácia 1.2)		
Maximálny prenosový dosah	m	10	10	10
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzke ^{B)} a pri skladovaní	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Pracovný frekvenčný rozsah	MHz	2 402–2 480	2 402–2 480	2 402–2 480
Vysielací výkon max.	mW	0,5	0,5	0,5
Stupeň ochrany		IP 20	IP 20	IP 20

A) merané pri 20–25 °C s akumulátorom **2 607 335 681**.

B) obmedzený výkon pri teplotách <0 °C

Priemyselný akumulátorový uhlový skrutkovač BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Vecné číslo		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Nastavovací rozsah krútiaceho momentu	Nm	6–17 tvrdý skrutkový spoj 5–13 mäkký skrutkový spoj	7–23	8–30
Voľnobežné otáčky n ₀	min ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Menovité napätie	V	14,4	14,4	14,4
Smer otáčania				
Upínanie nástroja uhlová skrutkovačia hlava (objednať zvlášť)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"

Priemyselný akumulátorový uhlový skrutkovač BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Dátové rozhranie (rádio)		Bluetooth® wireless technology trieda 2 (špecifikácia 1.2)		
Maximálny prenosový dosah	m	10	10	10
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzke ^{B)} a pri skladovaní	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Pracovný frekvenčný rozsah	MHz	2 402–2 480	2 402–2 480	2 402–2 480
Vysielací výkon max.	mW	0,5	0,5	0,5
Stupeň ochrany		IP 20	IP 20	IP 20

A) merané pri 20–25 °C s akumulátorom **2 607 335 685**.

B) obmedzený výkon pri teplotách <0 °C

Batéria aku-pack Ni-MH		9,6	12,0	14,4
Vecné číslo		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Počet akumulátorových článkov		8	10	12
Napätie akumulátora	V	9,6	12,0	14,4
Kapacita	Ah	2,6	2,6	2,6
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80
Odporúčané nabíjačky		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Uhlový skrutkovač		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	● 1/4"	Rýchlovýmenné skľučovadlo ● 1/4"
Vecné číslo		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Priama skrutkovacia hlava		Rýchlovýmenné skľučovadlo ● 1/4"
Vecné číslo		0 607 453 631
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20

Informácia o hlučnosti/vibráciách

Hodnoty emisií huku zistené podľa **EN 62841-2-2**.

Hladina akustického tlaku elektrického náradia pri použití váhového filtra A je typicky **70 dB(A)**. Neistota K = 3 dB. Úroveň huku pri práci môže prekročiť 80 dB(A).

Noste prostriedky na ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibrácií a_h (súčet vektorov v troch smeroch) a neistota K zistená podľa **EN 62841-2-2**: skrutkovanie: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5** m/s^2 .

Úroveň vibrácií a hodnota emisií huku uvedené v týchto pokynoch boli namerané podľa normovaného meracieho postupu a dajú sa použiť na vzájomné porovnanie elektrického náradia. Hodia sa aj na predbežný odhad emisie vibrácií a huku.

Uvedená úroveň vibrácií a hodnota emisií huku reprezentuje hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie využíva na iné spôsoby použitia, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo pri nedostatočnej údržbe, môže sa úroveň vibrácií a hodnota emisií huku odlišovať. To

môže emisie vibrácií a huku počas celého pracovného času výrazne zvýšiť.

Na presný odhad emisií vibrácií a huku by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého je náradie vypnuté alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužíva. To môže emisie vibrácií a huku počas celého pracovného času výrazne znížiť.

Na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením vibrácií určite doplnkové bezpečnostné opatrenia, ako napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.

Montáž

Obsah dodávky (základná výbava)

Priemyselné akumulátorové skrutkovače sa dodávajú bez akumulátora, priemyselné akumulátorové uhlové skrutkovače bez uhlovej skrutkovacej hlavy a bez akumulátora.

Pri výbere vhodného príslušenstva sa obráťte, prosím, na špecializovaného predajcu priemyselného náradia Bosch.

Podmienky prevádzky a skladovania



Toto elektrické náradie je vhodné výlučne na prevádzku v uzavretých priestoroch.

Pre bezchybnú prevádzku by mala byť prípustná teplota okolia -5°C až $+50^{\circ}\text{C}$ (23°F až 122°F) pri relatívnej vlhkosti vzduchu 20 až 95 % bez kondenzácie.

Akumulátor by sa mal uchovávať pri teplote 0°C (32°F) až 45°C (113°F), aby sa predišlo poškodeniu akumulátorových článkov.

Montáž uhlovej skrutkovacej hlavy

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Na týchto priemyselných akumulátorových uhlových skrutkovačoch sa musí najprv namontovať vhodná uhlová skrutkovacia hlava (pozri „Technické údaje“, Stránka 181).

- **Predtým, ako budete montovať, prestavovať alebo demontovať skrutkovaciu hlavu, sa presvedčte, či sa prepínač smeru otáčania nachádza v strednej polohe (blokovanie zapnutia) alebo či je vybratý akumulátor ručného elektrického náradia.**

Elektrické náradie pevne držte vidlicovým kľúčom (6) založeným na ploške na kľúč (5) na prírubu uhlovej hlavy.

- **Elektrické náradie nikdy neupevňuje o kryt telesa.**

Nasadte uhlovú skrutkovaciu hlavu (3) v požadovanej polohe na prírubu a vidlicovým kľúčom (4) založeným na ploške na kľúč (16) utiahnite prevlečnú maticu. Prítom pridržajte vidlicovým kľúčom (6) za prírubu uhlovej hlavy.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Tieto priemyselné akumulátorové uhlové skrutkovače je možné prevádzkovať len s uhlovou skrutkovacou hlavou **0 607 451 618**.

Závesné zariadenie

Pomocou závesného strmienka (8) môžete elektrické náradie upevniť na závesné zariadenie.

Nasadte závesný strmienok (8) na elektrické náradie a nechajte ho zapadnúť do otvorov (14).

- **Pravidelne kontrolujte stav závesného strmienka a háčika závesného prípravku.**

Proces nabíjania

Upozornenie: Nabíjačky a akumulátory nie sú súčasťou rozsahu dodávky.

Vyobrazená sieťová zástrčka sa môže líšiť od zástrčky na vašom elektrickom náradí.

- **Dávajte pozor na to, aby nabíjačka a akumulátor boli vhodné pre vašu domácu elektrickú sieť.**

Nabíjačka AL 2450 DV (pozri obrázok A)

Pripojte nabíjačku (21) zástrčkou (22) k elektrickému napájaniu a akumulátor (18) zasuňte v správnej polohe do nabíjacej šachty nabíjačky.

- **Pri vkladani/vyberani akumulátora nepoužívajte násilie.** Akumulátory so zasúvacím kontaktom APT (Akku Pack Top) sú skonštruované tak, aby sa dali vložiť do elektrického náradia alebo nabíjačky len v správnej polohe.

Zelená LED indikácia (23) začne blikať. Táto okolnosť indikuje tok nabíjacieho elektrického prúdu. Proces nabíjania sa automaticky zastaví, keď je akumulátor plne nabitý. Keď prestane zelená dióda LED blikať, ale začne svietiť rovnomerným svetlom, nabíjací proces je ukončený. Približne na 2 sekundy zaznie zvukový signál a takýmto spôsobom signalizuje úplné nabitie akumulátora.

Neprerušované svietenie červenej LED indikácie (24) signalizuje proces nabíjania s redukovaným nabíjacím prúdom. Keď červená indikácia LED blíká, nabíjanie nie možné.

Chyby – príčiny a odstránenie

Príčina	Pomoc
LED indikácie nesvietia	
Zástrčka nabíjačky nie je (nie je správne) zasunutá do zásuvky	Zástrčku zasuňte do zásuvky (zasuňte ju celkom)
Zásuvka, sieťová šnúra alebo nabíjačka je poškodená	Skontrolujte sieťové napätie, nabíjačku dajte prípadne preskúšať v autorizovanom servise elektrického náradia Bosch
Nabíjanie nie je možné	
Teplota akumulátora sa nenachádza v prípustnom rozsahu	Ochladením alebo zahriatím akumulátora zabezpečte, aby bola teplota akumulátora v prípustnom rozsahu 0°C (32°F) až 45°C (113°F)
Kontakty akumulátora sú znečistené	Vyčistite kontakty akumulátora, napr. viacnásobným zasunutím a vysunutím akumulátora, príp. akumulátor vymeňte
Akumulátor je poškodený	Akumulátor vymeňte za nový
Akumulátor nie je (celkom alebo správne) zasunutý	Zasuňte akumulátor (úplne) do nabíjacej šachty

Prípojka k elektrickému napájaniu

Upozornenie: Pri dodaní nie je v elektrickom náradí vložený žiadny akumulátor.

- **Akumulátory nikdy neuchovávajte v akumulátorovom náradí.** Akumulátory vydržia dlhšie a budú sa dať ľahšie nabíjať vtedy, keď ich budete uschovávať osobitne (nie v náradí). Pamätajte na to, že po dlhšom uskladnení treba akumulátor pred použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátorov

Pred vložením do ručného elektrického náradia nabite akumulátor vo vhodnej nabíjačke. Presný opis postupu nabíjania nájdete v návode na prevádzku nabíjačky a inštrukciách v tomto návode (pozri „Proces nabíjania“, Stránka 185).

Akumulátor je vybavený tepelnou poistkou NTC, ktorá dovoľí nabíjanie len v rozsahu teplôt 0 °C (+32 °F) až 45 °C (+113 °F). Vďaka tomu sa zabezpečí vyššia životnosť akumulátora. Ak sa akumulátor používa správnym spôsobom, môže sa dať znova nabíjať až 3 000-krát.

Nový alebo dlhší čas nepoužívaný akumulátor dáva plný výkon až po cca 5 nabíjaciach a vybijaciach cykloch. Akumulátory by sa mali dobíť len vtedy, keď LED indikácia „Stav nabitia akumulátora“ elektrického náradia svieti načerveno.

Vkladanie a vyberanie akumulátora

Zatlačte prepínač smeru otáčania (13) do strednej pozície. Tým sa vypínač (12) zablokuje v pozícii „vyp.“, čím sa zabráni neúmyselnému zapnutiu elektrického náradia. Zasuňte nabitý akumulátor (18) do rukoväti elektrického náradia.

Dbajte na to, aby ste akumulátor správne zasunuli a aby odistovacie tlačidlá (17) citeľne zapadli do rukoväti elektrického náradia.

► **Pri vkladaní/vyberaní akumulátora nepoužívajte násilie.** Akumulátory so zasúvacím kontaktom APT (Aku Pack Top) sú skonštruované tak, aby sa dali vložiť do elektrického náradia alebo nabíjačky len v správnej polohe.

Na vybratie akumulátora (18) stlačte na obidvoch stranách odistovacie tlačidlá (17) a akumulátor vyťahnite smerom nadol z elektrického náradia.

Výmena nástroja pre skrutkovaciu hlavu s rýchlovýmenným skľučovadlom (pozri obrázok B)

► **Pri vkladaní pracovného nástroja dávajte pozor na to, aby spoľahlivo sedel v upínacom mechanizme.** Ak by pracovný nástroj nebol pevne spojený s upínaním mechanizmom, mohol by sa uvoľniť a už by sa stal nekontrolovateľným.

BT-EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Séria BT-EXACT sa dodáva s 1/4" rýchlovýmenným skľučovadlom (SWF \odot 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Pre tieto priemyselné akumulátorové uhlové skrutkovače je k dispozícii uhlová skrutkovacia hlava s 1/4" rýchlovýmenným skľučovadlom (večné číslo 0 607 453 631).

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Pre tieto priemyselné akumulátorové uhlové skrutkovače je k dispozícii uhlová skrutkovacia hlava s 1/4" rýchlovýmenným skľučovadlom (večné číslo 0 607 453 630).

Vkladanie pracovného nástroja

Vyťahnite rýchlovýmenné skľučovadlo (25) dopredu. Pracovný nástroj (1) vsuňte do upínacieho mechanizmu (2) a rýchlovýmenné skľučovadlo znova pusťte.

Používajte len pracovné nástroje s vhodným zasúvacím koncom (1/4" šesťhran).

Nepokúšajte sa vkladať do tohto rýchlopínacieho skľučovadla vrtáky.

Priemyselné akumulátorové uhlové skrutkovače a priemysel-

né akumulátorové skrutkovače s vypínacou spojkou nie sú určené na vrtanie. Spojka sa môže automaticky bez varovania vypnúť. Keď po vypnutí spojky ďalej vrtáte, kým vypínacia spojka znova zaberie, elektrické náradie sa vám môže vytrhnúť z uchopenia.

Vybratie pracovného nástroja

Vyťahnite rýchlovýmenné skľučovadlo (25) dopredu. Pracovný nástroj (1) vyberte z upínacieho mechanizmu (2) a rýchlovýmenné skľučovadlo znova pusťte.

Výmena pracovného nástroja pri skrutkovacej hlave s vonkajším štvorhranom

► **Pri vkladaní pracovného nástroja dávajte pozor na to, aby spoľahlivo sedel v upínacom mechanizme.** Ak by pracovný nástroj nebol pevne spojený s upínaním mechanizmom, mohol by sa uvoľniť a už by sa stal nekontrolovateľným.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Pre tieto priemyselné akumulátorové uhlové skrutkovače je k dispozícii uhlová skrutkovacia hlava s 1/4" štvorhranom (večné číslo 0 607 453 617) a uhlová skrutkovacia hlava s 3/8" štvorhranom (večné číslo 0 607 453 620).

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Pre tieto priemyselné akumulátorové uhlové skrutkovače je k dispozícii uhlová skrutkovacia hlava s 3/8" štvorhranom (večné číslo 0 607 451 618).

Vkladanie pracovného nástroja

Zatlačte kolík na štvorhrane upínacieho mechanizmu (2), napr. tenkým skrutkovačom, dovnútra a pracovný nástroj (1) posuňte cez štvorhran. Dbajte na to, aby výstupok zaskočil do príslušného otvoru ručného pneumatického náradia.

Vybratie pracovného nástroja

Zatlačte kolík vo výreze pracovného nástroja (1) dovnútra a pracovný nástroj vyťahnite z upínacieho mechanizmu (2).

Výmena nástroja pre skrutkovaciu hlavu s vnútorným šesťhranom (pozri obrázok C)

► **Pri vkladaní pracovného nástroja dávajte pozor na to, aby spoľahlivo sedel v upínacom mechanizme.** Ak by pracovný nástroj nebol pevne spojený s upínaním mechanizmom, mohol by sa uvoľniť a už by sa stal nekontrolovateľným.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Pre tieto priemyselné akumulátorové uhlové skrutkovače je k dispozícii uhlová skrutkovacia hlava s 1/4" vnútorným šesťhranom (večné číslo 0 607 453 618).

Vkladanie pracovného nástroja

Pracovný nástroj (1) vsuňte do vnútorného šesťhranu upínacieho mechanizmu (2) tak, aby citeľne zapadol.

Vybratie pracovného nástroja

Vyťahnite pracovný nástroj (1) z upínacieho mechanizmu (2), v prípade potreby kliešťami.

Prevádzka



Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranné okuliare. Používanie osobných ochranných prostriedkov, ako je ochranná dýchacia maska, bezpečnostná pracovná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu, podľa druhu elektrického náradia a spôsobu jeho použitia znižuje riziko zranenia.

Uvedenie do prevádzky

Keď chcete spustiť elektrické náradie, mali by ste najprv nastaviť smer otáčania prepínačom smeru otáčania (13): Elektrické náradie sa spustí len vtedy, keď sa prepínač smeru otáčania (13) nenachádza v strede (blokovanie zapínania).

Nastavenie smeru otáčania (pozri obrázok D)

► **Prepínač smeru otáčania (13) aktivujte len pri zastavenom elektrickom náradí.**

Pravobežný chod: Na zaskrutkovanie skrutiek zatlačte prepínač smeru otáčania (13) doľava až na doraz.

Ľavobežný chod: Na povoľovanie, príp. vyskrutkovávanie skrutiek zatlačte prepínač smeru otáčania (13) doprava až na doraz.

Zapnutie pracovného svetla

Pracovné svetlo (20) umožňuje osvetlenie oblasti skrutkovania pri nepriaznivých svetelných pomeroch. Pracovné svetlo (20) zapnete ľahkým stlačením vypínača (12). Keď vypínač stlačíte silnejšie, elektrické náradie sa zapne a pracovné svetlo bude svietiť ďalej.

► **Nepozerajte priamo do pracovného svetla, mohlo by vás oslepiť.**

Zapínanie/vypínanie



Skrutkovače majú **vypínanie spojku**, závislú od krútiaceho momentu, ktorá sa dá nastaviť v uvedenom rozsahu. Aktivuje sa vtedy, keď sa dosiahne nastavený krútiaci moment.

Upozornenie: Keď používate skrutkovač s napäťovým adaptérom, musíte najprv uviesť do prevádzky stabilizátor napätia.

Na **zapnutie** elektrického náradia stlačte vypínač (12) až na doraz.

Elektrické náradie sa **automaticky vypne**, len čo dosiahne nastavený krútiaci moment.

► **Pri predčasnom uvoľnení vypínača (12) sa nedosiahne prednastavený krútiaci moment.**

Upozornenia týkajúce sa prác

- **Elektrické náradie je vybavené rádiovým rozhraním. Dodržiavajte lokálne prevádzkové obmedzenia, napríklad v lietadlách alebo nemocniciach.**
- **Prv než začnete náradie nastavovať, vymieňať príslušenstvo alebo prv než odložíte elektrické náradie, prerušte napájanie energiou.** Toto preventívne opa-

trenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.

- **Na skrutku/maticu prikladajte ručné elektrické náradie iba vo vypnutom stave.** Otáčajúce sa pracovné nástroje by sa mohli zošmyknúť.
- **Pred všetkými prácami na elektrickom náradí (napríklad údržba, výmena nástroja a podobne), ako aj pri jeho preprave a uskladnení vyberte akumulátor z elektrického náradia.** V prípade neúmyselného aktivovania vypínača hrozí nebezpečenstvo poranenia.

Nastavenie krútiaceho momentu (pozri obrázky E – G)

Krútiaci moment závisí od napätia pružiny vypínacej spojky. Táto vypínacia spojka vypína pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu rovnako pri pravobežnom, ako aj pri ľavobežnom chode náradia.

Na nastavenie individuálneho krútiaceho momentu používajte len dodaný nastavovací nástroj (26). Posuňte posúvač (7) na elektrickom náradí kompletne napäť.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Vsuňte kľúč s vnútorným šesťhranom (27) do pracovného nástroja (26) a pomaly ho otáčajte.

Keď v otvore krytu uvidíte v spojke malý výčnelok (nastavovací krúžok (28)), zasuňte nastavovací nástroj (26) do tohto výbežku a otáčajte ho.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Vsuňte kľúč s vnútorným šesťhranom (27) do upínacieho mechanizmu (2) a pomaly ho otáčajte.

Keď v otvore krytu uvidíte v spojke malý výčnelok (nastavovací krúžok (28)), zasuňte nastavovací nástroj (26) do tohto výbežku a otáčajte ho.

Otáčanie v smere pohybu hodinových ručičiek dáva vyšší krútiaci moment, otáčanie proti smeru pohybu hodinových ručičiek dáva nižší krútiaci moment.

Vyberte nastavovací nástroj (26). Posuňte posúvač (7) znova dopredu, aby bola spojka chránená pred znečistením.

Upozornenie: Potrebné nastavenie závisí od druhu skrutkového spoja a dá sa zistiť na základe praktickej skúšky. Skúšobné skrutkové spojenie prekontrolujte pomocou momentového kľúča.

► **Nastavujte krútiaci moment len v uvedenom rozsahu výkonu, pretože inak by sa vypínacia spojka už neiniciovala.**

LED indikácia



Indikácia stavu nabitia akumulátora

Ak je potrebné akumulátor (18) nabiť, bliká LED indikácia (11) nazeleno a zaznie zvukový signál. Potom je možné vyhotoviť už len 6 – 8 zaskrutkovaní.

Ak svieti červená indikácia LED, kapacita akumulátora nestačí ani na jedno skrutkovanie, alebo ručné elektrické náradie bolo preťažené. Ručné elektrické náradie sa už nedá zapnúť. Blokovanie zapínania zostáva aktívne dovtedy, kým sa z ručného elektrického náradia vyberie akumulátor a kým sa do neho znova vloží nabitý akumulátor.

Keď pracujete s napäťovým adaptérom, červená LED indikácia (11) oznamuje preťaženie.

Ak bliká LED indikácia (11) načerveno, elektrické náradie je prehriate a je mimo prevádzky. Počkajte chvíľu, kým sa blikanie po krátkej chvíli automaticky vypne, až potom začnite s elektrickým náradím opäť pracovať.

Výrazne skrátená prevádzková doba ručného elektrického náradia po každom dobíí akumulátora signalizuje, že akumulátor bude treba čoskoro vymeniť za nový. Spotrebované akumulátory dajte na likvidáciu podľa zákonných predpisov/ podľa predpisov vašej krajiny.

Upozornenie: Keď namiesto akumulátora (18) použijete napäťový adaptér alebo stabilizátor napätia 4EXACT, LED indikácia (11) je bez funkcie.



Indikácia skrútkovacie úkony

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa aktivuje vypínacia spojka. LED indikácia (9) svieti nazeleno.

Ak sa prednastavený krútiaci moment nedosiahol, LED indikácia (9) sa rozsvieti načerveno a zaznie zvukový signál.

Skrútkový spoj treba urobiť znova.

Indikácia spojenie Bluetooth®

Stlačením vypínača (12) aktivujete spojenie Bluetooth®.

Červená LED indikácia (10) bliká, kým skrútkovač vyhľadáva spojenie.

Červené neprerušované svetlo LED indikácie (10) zobrazuje, že je vytvorené spojenie Bluetooth®. Skrútkovač je ale za blokovany.

Keď sa skrútkovač odblokuje prostredníctvom základnej stanice EXAConnect, LED indikácia (10) zhasne.

Ak LED indikácia (10) bliká len krátko po stlačení vypínača a potom zhasne, zdroj energie skrútkovača už nestačí ani na jeden skrútkový spoj.

Ochrana proti opakovaniu

Ak sa pri skrútkovaní iniciovala vypínacia spojka, motor sa vypne. Opätovné zapnutie je možné až po 0,7 s prestávke. Takýmto spôsobom sa vyhnete neúmyselnému doťahovaniu už utiahnutých pevných skrútkových spojov.

Nastavenie uhlovej skrútkovacej hlavy

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Uhlovú skrútkovacu hlavu (3) môžete prestaviť až do ôsmich polôh.

Elektrické náradie pevne držte vidlicovým kľúčom (6) založeným na ploške na kľúč (5) na prírube uhlovej hlavy.

► Elektrické náradie nikdy neupevňuje o kryt telesa.

Vidlicovým kľúčom (4) založeným na ploške na kľúč (16) poďte prevlečnú maticu. Prestavte uhlovú skrútkovacu hlavu (3) vždy o 45° do požadovanej polohy a vidlicovým kľúčom (4) založeným na ploške na kľúč (16) opäť utiahnite prevlečnú maticu.

Pritom pridržiavajte vidlicovým kľúčom (6) za prírubu uhlovej skrútkovacej hlavy.

Nastavenie LED pracovného svetla (pozri obrázok H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Odtlačte označovací prsteneč (19) tenkým skrútkovačom, stierkou alebo podobným predmetom. Posuňte rozperný krúžok (29) kliešťami dozadu na kryt telesa.

Obidve polovice krytu držiaka LED (15), ktoré obklopujú LED pracovné svetlo (20), sa dajú dať do ľubovoľnej polohy. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili kábel na pracovnom LED svetle a posuňte ho bez zalomenia do pripravenej dutiny (30) v kryte telesa. LED pracovné svetlo (20) zatvorte opäť do obidvoch polovic krytu držiaka LED (15).

Zatlačte rozperný krúžok (29) a označovací prsteneč (19) znova naspäť do pôvodnej polohy.

Údržba a servis

Údržba a čistenie

- **Pred všetkými prácami na elektrickom náradí (napríklad údržba, výmena nástroja a podobne), ako aj pri jeho preprave a uskladnení vyberte akumulátor z elektrického náradia.** V prípade neúmyselného aktivovania vypínača hrozí nebezpečenstvo poranenia.
- **Elektrické náradie a jeho vetracie štrbiny udržiavajte vždy v čistote, aby ste mohli pracovať dobre a bezpečne.**

Mazanie elektrického náradia



Mazivo:

Špeciálny prevodkový tuk (225 ml)
vecné číslo 3 605 430 009
Molykot tuk
Motorový olej SAE 10/SAE 20

- Každých 150 prevádzkových hodín vyčistíte prevodovku pomocou málo agresívneho rozpúšťadla. Dodržiavajte pokyny výrobcu rozpúšťadla o používaní a likvidácii. Prevodovku potom namastíte špeciálnym prevodovým tukom Bosch. Toto čistenie zopakujte po prvom čistení po každých ďalších 300 prevádzkových hodinách náradia.
- Pohyblivé časti vypínacej spojky naolejte po 100 000 skrútkovaniach niekoľkými kvapkami motorového oleja SAE 10/SAE 20. Pohyblivé a valivé časti namastíte tukom Molykot. Pri tejto príležitosti súčasne prekontrolujte spojku, či nie je opotrebovaná, aby ste mali istotu, že nebude negatívne ovplyvnená opakovateľnosť a presnosť práce náradia. Potom sa musí znova nastaviť krútiaci moment spojky.

- **Údržbové práce a opravy zverte len kvalifikovanému odbornému personálu.** Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť elektrického náradia zostane zachovaná.

Autorizované servisné stredisko Bosch vykonáva tieto práce rýchlo a spoľahlivo.

- **Mastiace a čistiace prostriedky likvidujte so zreteľom na ochranu životného prostredia. Dodržiavajte zákonné predpisy.**

Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom použitia

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných dielov.

Rozkladové výkresy a informácie o náhradných dieloch nájdete tiež na: **www.bosch-pt.com**

V prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov a príslušenstva Vám ochotne pomôže poradenský tím Bosch.

V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných dielov uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: +421 2 48 703 800

Fax: +421 2 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Likvidácia



Elektrické náradie, príslušenstvo a obal odovzdajte na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.



Neodhadzujte ručné elektrické náradie ani akumulátory/batérie do komunálneho odpadu!

Len pre krajinu EÚ:

Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ sa musí nepoužiteľné elektrické náradie a podľa európskej smernice 2006/66/ES sa musia poškodené alebo opotrebované akumulátory/batérie zbierať separovane a treba ich dávať na recykláciu v súlade s ochranou životného prostredia.

Akumulátor/batérie:



Ni-MH: nikel-metalhydridový

Magyar

Biztonsági tájékoztató

Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámok számára

▲ FIGYELMEZTETÉS

Olvasa el valamennyi biztonsági tájékoztatót, előírást, illusztrációt és adatot, amelyet az elektromos

kéziszerszámmal együtt megkapott. Az alábbiakban felsorolt előírások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat.

Az alább alkalmazott "elektromos kéziszerszám" fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

Munkahelyi biztonság

- ▶ **Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet.** A zsúfolt vagy sötét területeken gyakrabban következnek be balesetek.
- ▶ **Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy por vannak.** Az elektromos kéziszerszámok szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújtják.
- ▶ **Tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket, ha az elektromos kéziszerszámot használja.** Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a berendezés felett.

Elektromos biztonsági előírások

- ▶ **A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott készülékek esetében ne használjon csatlakozó adaptert.** A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
 - ▶ **Kerülje el a földelt felületekkel való érintkezést, mint például csövek, fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek.** Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste földelve van.
 - ▶ **Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől és a nedvességtől.** Ha víz jut be egy elektromos kéziszerszámba, az megnöveli az áramütés veszélyét.
 - ▶ **Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra. Sohase vigye vagy húzza az elektromos kéziszerszámot a kábelnél fogva, valamint sose húzza ki a csatlakozót a kábelnél fogva a dugaszoló aljzataból. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles sarkoktól és élektől, valamint mozgó gépalkatrészekről.** A megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
 - ▶ **Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabadban dolgozik, csak kültéri hosszabbítót használjon.** A kültéri hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.
 - ▶ **Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám nedves környezetben való használatát, alkalmazzon egy hibaáram-védőkapcsolót.** A hibaáram-védőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.
- #### Személyi biztonság
- ▶ **Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és megfontoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja a berendezést ha fáradt vagy kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll.** Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.
 - ▶ **Viseljen védőfelszerelést. Viseljen mindig védőszemüveget.** A védőfelszerelések, mint a porvédő álarc, csü-

szásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő megfelelő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.

- ▶ **Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt beköti az áramforrást és/vagy az akkumulátort, valamint mielőtt felemelné és vinni kezdené az elektromos kéziszerszámot.** Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az baleset vezethet.
- ▶ **Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavarulcsokat.** Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállítószerszám vagy csavarulcs sérüléseket okozhat.
- ▶ **Ne becslje túl önmagát. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa.** Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
- ▶ **Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját és a ruháját a mozgó részekről.** A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú haját a szerszám mozgó részei magukkal rántathatják.
- ▶ **Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendeltetésüknek megfelelően működnek.** A porgyűjtő berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatásait.
- ▶ **Ne hagyja, hogy az elektromos kéziszerszám gyakori használata során szerzett tapasztalatok túlságosan magabiztossá tegyék, és figyelmen kívül hagyja az idevonatkozó biztonsági alapelveket.** Egy gondatlan művelet egy másodperc törtrésze alatt súlyos sérüléseket okozhat.

Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata

- ▶ **Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja.** A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
- ▶ **Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott.** Minden olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javíttatni.
- ▶ **Húzza ki a csatlakozót az áramforrásból és/vagy távolítsa el az akkumulátort (ha az leválasztható az elektromos kéziszerszámtól), mielőtt az elektromos kéziszerszámon beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a szerszámot tárolásra elteszi.** Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe helyezését.
- ▶ **A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyermekek nem**

férhetnek hozzá. **Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót.** Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.

- ▶ **Tartsa megfelelően karban az elektromos kéziszerszámokat és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, illetve nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A berendezés megrongálódott részeit a készülék használatá előtt javíttassa meg.** Sok olyan baleset történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem megfelelő karbantartására lehet visszavezetni.
- ▶ **Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat.** Az éles vágóélekkel rendelkező, gondosan ápolat vágószerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
- ▶ **Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, szerszámbiteket stb. csak ezen kezelési utasításoknak megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkakörülményeket valamint a kivitelezendő munka sajátosságait.** Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzeteket eredményezhet.
- ▶ **Tartsa szárazon, tisztán valamint olaj- és zsírmentes állapotban a fogantyúkat és markoló felületeket.** A csúszós fogantyúk és markoló felületek váratlan helyzetekben lehetetlenné teszik az elektromos kéziszerszám biztonságos kezelését és irányítását.

Az akkumulátoros elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata

- ▶ **Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékekkel töltsze fel.** Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
- ▶ **Az elektromos kéziszerszámhoz csak az ahhoz tartozó akkumulátort használja.** Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
- ▶ **A használaton kívüli akkumulátort tartsa távol bármely fémtárgytól, mint például irodai kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket.** Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- ▶ **Nem megfelelő körülmények esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került a folyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen kívül egy orvost.** Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
- ▶ **Sohase használjon egy akkumulátort vagy szerszámot, ha az megrongálódott, vagy ha változtatásokat hajtottak végre rajta.** A megrongálódott vagy megvál-

totzatott akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, amely tűzhoz, robbanáshoz vagy sérülésveszélyhez vezet.

- ▶ **Ne tegye ki se az akkumulátort se a szerszámot tűz, vagy extrém hőmérsékleti hatásoknak.** Ha az akkumulátort tűznek, vagy 130 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek teszi ki, az robbanást okozhat.
- ▶ **Tartson be valamennyi töltési előírást és ne tölts fel az akkumulátort, ha annak hőmérséklete az utasításokban megadott hőmérséklet-tartományon kívül van.** Az akkumulátor nem megfelelő módon, vagy a megadott hőmérséklet-tartományon kívüli feltöltése megrongálhatja az akkumulátort és megnövelheti a tűzveszélyt.

Szerviz

- ▶ **Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja.** Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos maradjon.
- ▶ **Sohase szervizeljen megrongálódott akkumulátort.** Az akkumulátort csak a gyártónak, vagy az erre feljogosított szolgáltatóknak szabad szervizelniük.

Biztonsági előírások csavarozógépek számára

- ▶ **Az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt markolatfelületeknél fogja, ha olyan műveletet hajt végre, melynek során a rögzítő elemek rejtett vezetékekhez érhetnek.** Ha a rögzítő elemek hozzáérnek egy feszültség alatt álló vezetékhez, az elektromos kéziszerszám fedetlen fémrészei szintén feszültség alá kerülhetnek, ami áramütéshez vezethet.
- ▶ **A rejtett vezetékek felkutatásához használjon arra alkalmas fémkereső készüléket, vagy kérje ki a helyi energiaellátó vállalat tanácsát.** Ha egy elektromos vezeték a berendezéssel megérint, az tűzhoz és áramütéshez vezethet. Egy gázvezeték megrongálása robbanást eredményezhet. Ha egy vízvezeték szakít meg, anyagi károk keletkeznek.
- ▶ **Tartsa szorosan fogva az elektromos kéziszerszámot.** A csavarok megszorításakor és kilazításakor rövid időre magas reakciós nyomatok léphetnek fel.
- ▶ **A megmunkálásra kerülő munkadarabot megfelelően rögzítse.** Egy befogó szerkezettel vagy satuval rögzített munkadarab biztonságosabban van rögzítve, mintha csak a kezével tartaná.
- ▶ **Várja meg, amíg az elektromos kéziszerszám teljesen leáll, mielőtt letenné.** A betétszerszám beékelődhet, és a kezelő elvesztheti az uralmát az elektromos kéziszerszám felett.
- ▶ **Az akkumulátorok megrongálódása vagy szakszerűtlen kezelése esetén abból gőzök léphetnek ki. Az akkumulátor kigyulladhat vagy felrobbanhat.** Azonnal juttasson friss levegőt a helyiségbe, és ha panasza van, keressen fel egy orvost. A gőzök ingerelhetik a légutakat.
- ▶ **Ne nyissa fel az akkumulátort.** Ekkor fennáll egy rövidzárlat veszélye.

- ▶ **Az akkumulátort hegyes tárgyak, például tűk vagy csavarhúzó, vagy külső erőbehatások megrongálhatják.** Belső rövidzárlat léphet fel és az akkumulátor kigyulladhat, füstöt bocsáthat ki, felrobbanhat, vagy túlhevülhet.
- ▶ **Az akkumulátort csak a gyártó termékeiben használja.** Az akkumulátort csak így lehet megvédeni a veszélyes túlterheléstől.



Óvja meg az elektromos kéziszerszámot a forróságtól, például a tartós napsugárzástól, a tűztől, a szennyezésektől, a víztől és a nedvességtől. Robbanásveszély és rövidzárlat veszélye áll fenn.

- ▶ **Ha a betétszerszám leblokkolt, azonnal kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot. Számítson magas reakciós nyomatokra, amelyek egy visszarúgást okozhatnak.** A betétszerszám leblokkol, ha az elektromos kéziszerszám túlterhelés alá kerül, vagy beékelődik a megmunkálásra kerülő munkadarabra.

4 FIGYELMEZ-TETÉS - A csiszolópor alkalmazásakor, a fűrészelésnél, csiszolásnál, fúrásnál és más, hasonló tevékenységeknél

keletkező por rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító hatású lehet. Ezekben a porokban többek között a következő anyagok fordulhatnak elő:

ólom az ólomtartalmú festékekben és lakkokban; kristályos kovaföld a téglákban, a cement és egyéb falanyagokban; arzén és kromát a vegyszerekkel kezelt fában. A megbetegedési kockázat attól függ, milyen gyakran kerül valaki érintkezésbe ezekkel az anyagokkal. A veszély csökkentésére csak csak jól szellőztetett helyiségekben, megfelelő védőfelszerelésekkel (például speciális konstrukciójú légzőkészülékkel, amely a legkisebb por-részecskéket is kiszűri) dolgozzon.

- ▶ **Kerülje el az akaratlan bekapcsolást. Győződjön meg arról, hogy a be-/kikapcsoló kikapcsolt helyzetben van, mielőtt behelyezze egy akkumulátort.** Ha az elektromos kéziszerszámot az ujjával a be-/kikapcsolón viszi, vagy egy akkumulátort tesz be egy bekapcsolt elektromos kéziszerszámba, ez balesetekhez vezethet.
- ▶ **Csak kifogástalan, nem elkopott betétszerszámokat használjon.** A megrongálódott betétszerszámok például eltörhetnek és sérülésekhez és anyagi károkhoz vezethetnek.
- ▶ **Egy betétszerszám beszerelésénél ügyeljen arra, hogy az szorosan illeszkedjen a szerszámbefogó egységbe.** Ha a betétszerszám nincs biztonságosan összekapcsolódva a szerszámbefogó egységgel, akkor az kioldódhat és utána nem lehet irányítani.
- ▶ **Hosszabb csavarok becsavarozásánál legyen óvatos, a szerszám a csavar fajtájától és az alkalmazásra kerülő betétszerszámtól függően lecsúszhat a csavarról.** A hosszú csavarokat gyakran nem lehet megfelelően kontrollálni is fennáll annak a veszélye, hogy a szerszám a becsavarozás közben lecsúszik rólok és sérüléseket okoz.
- ▶ **Ügyeljen a beállított forgásirányra, mielőtt bekapcsolná az elektromos kéziszerszámot.** Ha például ki akar lazítani egy csavart és a forgásirány úgy van beállítva, hogy

a csavar ehelyett becsavarásra kerülne, akkor az elektromos kéziszerszám hirtelen kontrollálhatatlan mozgásba jöhet.

- ▶ **Ne használja fúrógépként az elektromos kéziszerszámot.** A lekapcsoló tengelykapcsolóval felszerelt elektromos kéziszerszámok fúrásra nem alkalmazhatók. A tengelykapcsoló automatikusan és minden figyelmeztetés nélkül is kikapcsolhat.
- ▶ **VIGYÁZAT! Ha egy Bluetooth®-tal felszerelt elektromos kéziszerszámot használ, más készülékekben, berendezésekben, repülőgépekben és orvosi készülékekben (például pacemaker, hallókészülék) zavarok léphetnek fel. A közvetlen környezetben emberek és állatok sérülését sem lehet teljesen kizárni. Ne használja az elektromos kéziszerszámot Bluetooth-tal orvosi készülékek, töltőállomások, vegyipari berendezések, robbanásveszélyes területek közelében és robbantási területeken. Ne használja az elektromos kéziszerszámot Bluetooth®-tal repülőgépeken. Közvetlen testközelben kerülje el a tartós üzemeltetést.**

A Bluetooth® szövegdjegy és a képpjelek (logók) a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei és tulajdonai. A szövegdjegynek / a képpjelek a Robert Bosch Power Tools GmbH által történő valamennyi alkalmazása a megfelelő licenccialatt áll.

A termék és a teljesítmény leírása



Olvasza el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A biztonsági előírások és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

Kérjük, vegye figyelembe a Használati Utasítás első részében található ábrákat.

Rendeltetésszerű használat

A Bosch BT-EXACT/ BT-ANGLEEXACT csavarozórendszer és EXACConnect a megadott méret- és teljesítménytartományban csavarok behajtására és oldására, illetve anyák meghúzására és oldására szolgál. Csavarkötés forgatónyomatékának vagy elfordulási szögének dokumentálására nem használható.

A csavarozó rendszer gondoskodik a csavarozási jelek Bluetooth® wireless technology segítségével történő vezetéknélküli átviteléről. A BT-EXACT és BT-ANGLEEXACT ipari akkus csavarozók „Megfelelő” és „Nem megfelelő” (csavarkötés megfelelő/nem megfelelő) jelzései kerülnek elküldésre az EXACConnect bázisállomás számára. Az EXACConnect bázisállomás nélkül a BT-EXACT és BT-ANGLEEXACT sorozatú csavarozók üzembe helyezése nem lehetséges: a csavarozók le-

tiltott állapotban kerülnek kiszállításra és csak a bázisállomással lehet őket engedélyezni.

Olvasza el és tartsa be az EXACConnect bázisállomás kezelési útmutatóját. Először az EXACConnect bázisállomást helyezze üzembe.

Az ábrázolásra kerülő komponensek





A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek sorszámozása az elektromos kéziszerszámnak az ábra-oldalon található kékére vonatkozik.

- (1) Betétszerszám (például csavarhúzó-dió)
- (2) Szerszámbe fogó egység
- (3) Könyökös csavarozófej
- (4) 27 mm-es villáskulcs
- (5) Kulcsfelfektető felület a könyökös csavarozó fej karimáján
- (6) 22 mm-es villáskulcs
- (7) Forgatónyomaték előválasztó tolóka
- (8) Felakasztó kengyel
- (9) Csavarozás LED-kijelző
- (10) Bluetooth® LED-kijelző
- (11) Akkumulátor töltési szint LED-kijelző
- (12) Be-/kikapcsoló
- (13) Forgásirány-átkapcsoló
- (14) Rögzítő horony a felakasztó kengyel számára
- (15) LED-tartó
- (16) Kulcsfelület a hollandianyán
- (17) Akkumulátor reteszelés feloldó gomb
- (18) Akkumulátor APT csatlakozó dugasszal
- (19) Jelölőgyűrű
- (20) Munkahely megvilágító lámpa
- (21) Töltőkészülék
- (22) Hálózati csatlakozó dugó
- (23) Zöld LED-kijelző a töltőkészüléken
- (24) Piros LED-kijelző a töltőkészüléken
- (25) Gyorsváltó tokmány
- (26) Beállítószerszám
- (27) Belső hatlapú csavarkulcs
- (28) Beállító tárcsa
- (29) Zargyűrű
- (30) A héjszerű házttest üreges része
- (31) Fogantyú (szigetelt markolatfelület)

A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék megtalálható.




Műszaki adatok

Ipari akkumulátoros csavarhúzó BT-EXACT	2	4	6	7
Rendelési szám	0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439

Ipari akkumulátoros csavarhúzó BT-EXACT		2	4	6	7
Forgatónyomaték beállítási tartomány	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Üresjárat fordulatszám, n_0	perc ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Névleges feszültség	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Forgásirány					
Szerszámbefogó egység		Gyorsváltótokmány ○ 1/4"	Gyorsváltótokmány ○ 1/4"	Gyorsváltótokmány ○ 1/4"	Gyorsváltótokmány ○ 1/4"
Adatátviteli interfész (rádió)		Bluetooth® wireless technology 2. osztály (specifikáció: 1.2)			
Maximális átviteli hatótávolság	m	10	10	10	10
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA-eljárás) szerint	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés és a tárolás során ^{B)}	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Üzemi frekvencia tartomány	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Max. adóteljesítmény.	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Védelmi osztály		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) 20–25 °C hőmérsékleten a **2 607 335 681** akkumulátorral mérve.

B) <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény




Ipari akkumulátoros csavarhúzó BT-EXACT		8	9	12
Rendelési szám		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Forgatónyomaték beállítási tartomány	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Üresjárat fordulatszám, n_0	perc ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Névleges feszültség	V	12	9,6	12
Forgásirány				
Szerszámbefogó egység		Gyorsváltótokmány ○ 1/4"	Gyorsváltótokmány ○ 1/4"	Gyorsváltótokmány ○ 1/4"
Adatátviteli interfész (rádió)		Bluetooth® wireless technology 2. osztály (specifikáció: 1.2)		
Maximális átviteli hatótávolság	m	10	10	10
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA-eljárás) szerint	kg	0,90	0,80	0,90
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés és a tárolás során ^{C)}	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Üzemi frekvencia tartomány	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Max. adóteljesítmény.	mW	0,5	0,5	0,5
Védelmi osztály		IP 20	IP 20	IP 20

A) 20–25 °C hőmérsékleten a **2 607 335 683** akkumulátorral mérve.

B) 20–25 °C hőmérsékleten a **2 607 335 681** akkumulátorral mérve.




C) <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

Ipari akkumulátoros könyökös csavarozó BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Rendelési szám		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Forgatónyomaték beállítási tartomány	Nm	0,7–2	0,7–3	1,5–6

Ipari akkumulátoros könyökös csavarozó BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Üresjárat fordulat/szám, n_0	perc ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Névleges feszültség	V	9,6	9,6	9,6
Forgásirány				
Szerszámbefogó egység Könyökös csavarozó fej (külön kell megrendelni)		Gyorsváltótokmány ○1/4" ■1/4" ■3/8" ○1/4"	Gyorsváltótokmány ○1/4" ■1/4" ■3/8" ○1/4"	Gyorsváltótokmány ○1/4" ■1/4" ■3/8" ○1/4"
Csavarozó fej (külön kell megrendelni)		Gyorsváltótokmány ○1/4"	Gyorsváltótokmány ○1/4"	Gyorsváltótokmány ○1/4"
Adatátviteli interfész (rádió)		Bluetooth® wireless technology 2. osztály (specifikáció: 1.2)		
Maximális átviteli hatótávolság	m	10	10	10
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA-eljárás) szerint	kg	1,0	1,0	1,0
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés és a tárolás során ^{B)}	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Üzemi frekvencia tartomány	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Max. adóteljesítmény.	mW	0,5	0,5	0,5
Védelmi osztály		IP 20	IP 20	IP 20




A) 20–25 °C hőmérsékleten a **2 607 335 681** akkumulátorral mérve.

B) <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

Ipari akkumulátoros könyökös csavarozó BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Rendelési szám		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Forgatónyomaték beállítási tartomány	Nm	2–7	1,5–8	2–15
Üresjárat fordulat/szám, n_0	perc ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Névleges feszültség	V	9,6	9,6	9,6
Forgásirány				
Szerszámbefogó egység Könyökös csavarozó fej (külön kell megrendelni)		Gyorsváltótokmány ○1/4" ■1/4" ■3/8" ○1/4"	Gyorsváltótokmány ○1/4" ■1/4" ■3/8" ○1/4"	Gyorsváltótokmány ○1/4" ■1/4" ■3/8" ○1/4"
Adatátviteli interfész (rádió)		Bluetooth® wireless technology 2. osztály (specifikáció: 1.2)		
Maximális átviteli hatótávolság	m	10	10	10
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA-eljárás) szerint	kg	1,0	1,0	1,0
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés és a tárolás során ^{B)}	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Üzemi frekvencia tartomány	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Max. adóteljesítmény.	mW	0,5	0,5	0,5
Védelmi osztály		IP 20	IP 20	IP 20

A) 20–25 °C hőmérsékleten a **2 607 335 681** akkumulátorral mérve.

B) <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

Ipari akkumulátoros könyökös csavarozó BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Rendelési szám		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Forgatónyomaték beállítási tartomány	Nm	6–17 kemény csavarozás 5–13 lágy csavarozás	7–23	8–30
Üresjárat fordulatszám, n_0	perc ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Névleges feszültség	V	14,4	14,4	14,4
Forgásirány				
Szerszámbe fogó egység Könyökös csavarozó fej (külön kell megrendelni)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Adatátviteli interfész (rádió)		Bluetooth® wireless technology 2. osztály (specifikáció: 1.2)		
Maximális átviteli hatótávolság	m	10	10	10
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA-eljárás) szerint	kg	1,5	1,5	1,5
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés és a tárolás során ^{B)}	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Üzemi frekvencia tartomány	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Max. adóteljesítmény.	mW	0,5	0,5	0,5
Védelmi osztály		IP 20	IP 20	IP 20

A) 20–25 °C hőmérsékleten a **2 607 335 685** akkumulátorral mérve.

B) <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

Ni-MH-akkusomag		9,6	12,0	14,4
Rendelési szám		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Cellák száma		8	10	12
Akkumulátorfeszültség	V	9,6	12,0	14,4
Kapacitás	Ah	2,6	2,6	2,6
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” szerint	kg	0,55	0,70	0,80
Javasolt töltőkészülékek		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Könyökös csavarozófej		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	● 1/4" Gyorsváltótokmány ● 1/4"	
Rendelési szám		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” szerint	kg	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Egyenes csavarozófej		Gyorsváltótokmány ● 1/4"			
Rendelési szám		0 607 453 631			
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” szerint	kg	0,20			

Zaj és vibráció értékek

A zajkibocsátási értékek a **EN 62841-2-2** szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

Az elektromos kéziszerszám A-besorolású hangnyomásszintje tipikus esetben **70 dB(A)**. A szórás, $K = 3$ dB. A munkavégzés alatti zajszint túllépheti a **80 dB(A)**-t.

Viseljen fülvédőt!

A rezgési összértékek, a_h (a három irány vektorösszege) és a K szórás **EN 62841-2-2** szabvány szerint meghatározott értéke: Csavarozás: $a_h < 2,5$ m/s², $K = 1,5$ m/s².

Az ezen utasításokban megadott rezgésszint és zajkibocsátási érték egy szabványban rögzített mérési módszerrel került meghatározásra és az elektromos kéziszerszámok egymással

való összehasonlításra alkalmazható. Ez az érték a rezgés- és zajkibocsátás ideiglenes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint és zajkibocsátási érték az elektromos kéziszerszám fő alkalmazásaira vonatkozik. Ha az elektromos kéziszerszámot más alkalmazásokra, eltérő betétszerszámokkal vagy nem kielégítő karbantartás mellett használják, a rezgésszint és a zajkibocsátási érték a fenti értékektől eltérhet. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgés- és zajkibocsátást lényegesen megnövelheti.

A rezgés- és zajkibocsátás pontos megbecsüléséhez figyelembe kell venni azokat az időszakokat is, amikor a készülék kikapcsolt állapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem kerül ténylegesen használatra. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgés- és zajkibocsátást lényegesen csökkentheti.

Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a rezgések hatása elleni védelmére, például: Az elektromos kéziszerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek melegen tartása, a munkamenetek megszervezése.

Összeszerelés

Szállítmány tartalma

Az ipari akkumulátoros csavarozógépek akkumulátorcsomag nélkül, az ipari akkumulátoros könyökös csavarozógépek pedig könyökös csavarozófej és akkumulátorcsomag nélkül kerülnek kiszállításra.

Az alkalmas tartozékok kiválasztásához kérjük forduljon a Bosch ipari szerszámok szakboltjához.

Üzemi és tárolási környezet



Az elektromos kéziszerszám kizárólag zárt helyen történő használatra alkalmas.

A készülék kifogástalan üzemének biztosítására a környezeti hőmérsékletnek a megengedett környezeti hőmérséklet tartományban, -5 °C és $+50\text{ °C}$ (23 °F és 122 °F) között, kell lennie, a levegő megengedett relatív nedveségtartalma 20 és 95 % között lehet, harmatképződés nélkül.

Az akkumulátort 0 °C (32 °F) és 45 °C (113 °F) közötti hőmérsékleten kell tárolni, nehogy az akkumulátorcellák megromolódjanak.

A könyökös csavarozó fej felszerelése

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Ezekre az ipari akkumulátoros könyökös csavarozó készülékekre először egy hozzáillő könyökös csavarozó fejet (lásd „Műszaki adatok”, Oldal 192) kell felszerelni.

- ▶ Győződjön meg arról, hogy a forgásirány-átkapcsoló a középső helyzetben áll (bekapcsolás reteszelése), vagy hogy az akkumulátort kivették az elektromos kéziszerszámból, mielőtt csavarozó fejet felszerelne, beállítana vagy leszerelne.

Tartsa az elektromos kéziszerszámot a (6) villáskulccsal a könyökös csavarozó fej karimájának (5) kulcsfelületénél fogva.

- ▶ Az elektromos kéziszerszámot sohasse fogja be a ház két felénél fogva.

Tegye fel a (3) könyökös csavarozó fejet a kívánt helyzetben a karimára, és a (16) kulcsfelületre felhelyezett (4) villáskulccsal húzza meg szorosra a hollandianyát.

Eközben tartson ellen a sarokfej karimáján a (6) villáskulccsal.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Ezeket az ipari akkumulátoros könyökös csavarozókat csak a 0 607 451 618 számú könyökös csavarozó fejfel lehet üzemeltetni.

Felakasztó szerkezet

A (8) felakasztó kengyel segítségével az elektromos kéziszerszámot egy felakasztó szerkezetre lehet rögzíteni.

Tegye fel a (8) felakasztó kengyelt az elektromos kéziszerszámra, és pattintsa be a (14) részbe.

- ▶ Rendszeresen ellenőrizze a felakasztó kengyel és a felakasztó szerkezetben található horog állapotát.

Töltési folyamat

Figyelem: Töltőkészülékek és akkumulátorok nem részei a szállítmánynak.

Az ábrán látható hálózati csatlakozó dugó eltérhet az Ön elektromos kéziszerszámán található csatlakozó dugótól.

- ▶ Ügyeljen arra, hogy a töltőkészülék és az akkumulátor megfeleljen az adott ország villamos hálózatának.

AL 2450 DV töltőkészülék (lásd a A ábrát)

Csatlakoztassa a (21) töltőkészüléket a (22) hálózati csatlakozó dugóval az elektromos energiaellátáshoz és dugja be a (18) akkumulátort a helyes helyzetben a töltőkészülék töltőkosarába.

- ▶ Az akkumulátor behelyezések/kivételek ne alkalmazzon erőszakot. Az APT csatlakozó érintkezővel (Akkupack Top) ellátott akkumulátoroknak olyan a kivétele, hogy azokat csak a helyes helyzetben lehet az elektromos kéziszerszámba vagy a töltőkészülékbe behelyezni.

A zöld (23) LED-kijelző villogni kezd. Ez azt jelzi, hogy folyik a töltőáram. A töltési folyamat automatikusan leáll, amikor az akkumulátor teljesen feltöltött állapotba került. Ha zöld LED-kijelző már nem villog, hanem egyenletesen világít, a töltési folyamat befejeződött. Ekkor kb. 2 másodpercre felhangzik egy akusztikus jel, ez azt jelenti, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.

A piros (24) LED tartós fénye a csökkentett töltőáramú töltési eljárást jelzi. Ha a piros LED-kijelző villog, akkor töltésre nincs lehetőség.

Hibák – okaik és elhárításuk módja

A hiba oka	Hibaelhárítás
A LED-kijelzők nem világítanak	Dugja be (helyesen) a hálózati csatlakozó dugót a dugaszolójelzőbe

A hiba oka	Hibaelhárítás
A dugaszolóaljzat, a hálózati tápvezeték vagy a töltőkészülék meghibásodott	Vizsgálja meg a hálózati feszültséget, szükség esetén egy Bosch-elektromos kéziszerszám védőszolgálat műhelyében vizsgálta meg a töltőkészületeket
Töltési folyamatra nincs lehetőség	
Az akkumulátor hőmérséklete nincs a megengedett tartományban	Lehűtéssel vagy felmelegítéssel hozza az akkumulátor hőmérsékletét a megengedett hőmérséklet tartományba 0 °C (32 °F) és 45 °C (113 °F) közé
Az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek	Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit, például az akkumulátor többszöri bedugásával és kihúzásával, szükség esetén cserélje ki az akkumulátort
Az akkumulátor elromlott	Cserélje ki az akkumulátort
Az akkumulátor nincs (helyesen) bedugva	Dugja be (teljesen) az akkumulátort az akkumulátor-töltőkosárba

Csatlakozás az energiaellátáshoz

Figyelem: Ne felejtse el, hogy a kiszállításkor nincs akkumulátor behelyezve az elektromos kéziszerszámba.

- **Sohase tárolja az akkumulátort egy akkumulátoros elektromos szerszámban.** Az akkumulátorok élettartama hosszabb marad és feltöltésük is egyszerűbb, ha az elektromos szerszámtól elkülönítve kerülnek tárolásra. Ne felejtse el az akkumulátort egy hosszabb tárolás után a használat előtt teljesen feltölteni.

Az akkumulátor feltöltése

Mielőtt bedugná az akkumulátort az elektromos kéziszerszámba, egy megfelelő töltőkészülékben tölts fel az akkumulátort. A töltési folyamat pontos leírása a töltőkészülék Kezelési Utasításában és ezen útmutató tájékoztatójában található (lásd „Töltési folyamat”, Oldal 196).

Az akkumulátor egy NTC típusú hőmérsékletellenőrző berendezéssel van felszerelve, amely az akkumulátor töltését csak 0 °C (+32 °F) és 45 °C (+113 °F) közötti hőmérséklet esetén teszi lehetővé. Ez igen magas akkumulátor-élettartamot biztosít. Helyes használat esetén az akkumulátort 3000-szer is fel lehet ismét tölteni.

Egy új, vagy hosszabb ideig használaton kívüli akkumulátor csak kb. 5 teljes feltöltési és kisütési ciklus után éri el a teljes teljesítményét. Az akkumulátorokat csak akkor töltsd utána, ha az az elektromos kéziszerszám "Akkumulátor töltési szint" LED-kijelzője piros színben világít.

Az akkumulátor behelyezése és kivétele

Nyomja be a (13) forgásirány-átkapcsolót a középső helyzetbe. Ezzel a (12) be-/kikapcsolót a KI helyzetben reteszelve, ez meggátolja az elektromos kéziszerszám akaratlan bekap-

csolását.

Toljon bele egy feltöltött (18) akkumulátort az elektromos kéziszerszám fogantyújába.

Ügyeljen arra, hogy a helyes helyzetben tegye be az akkumulátort és arra, hogy a (17) reteszélfeloldó gomb érezhetően beugorjon az elektromos kéziszerszám fogantyújába.

- **Az akkumulátor behelyezések/kivételek ne alkalmazzon erőszakot.** Az APT csatlakozó érintkezővel (Akku Pack Top) ellátott akkumulátoroknak olyan a kivitele, hogy azokat csak a helyes helyzetben lehet az elektromos kéziszerszámba vagy a töltőkészülékbe behelyezni.

A (18) akkumulátor kivételéhez nyomja mindkét oldalon a (17) reteszélfeloldó gombokat és húzza ki az akkumulátort lefelé a fogantyúból.

Szerszámcseré gyorsváltó tokmánnal használt csavarozó fej esetén (lásd a B ábrát)

- **Egy betétszerszám beszerelésénél ügyeljen arra, hogy az szorosan illeszkedjen a szerszámbefogó egységbe.**

Ha a betétszerszám nincs biztonságosan összekapcsolódva a szerszámbefogó egységgel, akkor az kioldódhat és utána nem lehet irányítani.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

A BT-EXACT sorozat egy 1/4"-gyorsváltó tokmánnal (SWF 0 1/4") kerül kiszállításra.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Ezekhez az ipari akkumulátoros könyökös csavarozó készülékekhez egy 1/4"-gyorsváltó tokmánnal felszerelt könyökös csavarozó fej (alkatrész száma **0 607 453 631**) kapható.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Ezekhez az ipari akkumulátoros könyökös csavarozó készülékekhez egy 1/4"-gyorsváltó tokmánnal felszerelt könyökös csavarozó fej (alkatrész száma **0 607 453 630**) kapható.

A betétszerszám behelyezése

Húzza előre a (25) gyorsváltó fűrótokmányt. Dugja be a (1) betétszerszámot a (2) szerszámbefogó egységbe, majd ismét engedje el a gyorsváltó tokmányt.

Csak megfelelő végű (1/4"-os hatlap) betétszerszámokat használjon.

Ne próbáljon meg ebbe a gyorsváltó tokmányba egy fűró behelyezni.

A lekapcsoló tengelykapcsolóval ellátott ipari akkumulátoros könyökös csavarozógépek és ipari akkumulátoros csavarozógépek fűrásra nem alkalmazhatók. A tengelykapcsoló automatikusan és minden figyelmeztetés nélkül is kikapcsolhat. Ha Ön a tengelykapcsoló lekapcsolása után tovább fűr, az elektromos kéziszerszám kicsavarodhat az Ön kezéből, amíg a tengelykapcsoló ismét be nem kapcsol.

A betétszerszám kivétele

Húzza előre a (25) gyorsváltó fűrótokmányt. Vegye ki a (1) betétszerszámot a (2) szerszámbefogó egységből, majd ismét engedje el a gyorsváltó tokmányt.

Szerszámcsere külső négyszögös csavarozó fej esetén

► Egy betétszám beszerelésénél ügyeljen arra, hogy az szorosan illeszkedjen a szerszámbefogó egységbe.

Ha a betétszám nincs biztonságosan összekapcsolódva a szerszámbefogó egységgel, akkor az kioldódhat és utána nem lehet irányítani.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Ezekhez az ipari akkumulátoros könyökös csavarozó készülékekhez egy 1/4"-négyszögletű tokmánnal felszerelt könyökös csavarozó fej (alkatrész szám **0 607 453 617**), valamint egy 3/8"-négyszögletű tokmánnal felszerelt könyökös csavarozó fej (alkatrész szám **0 607 453 620**) kapható.

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Ezekhez az ipari akkumulátoros könyökös csavarozó készülékekhez egy 3/8" négyszögletű tokmánnal felszerelt könyökös csavarozó fej (alkatrész száma **0 607 451 618**) kapható.

A betétszám behelyezése

Nyomja be a **(2)** szerszámbefogó egység négyszögletű részén található csapot például egy keskeny csavarhúzóval és tolja rá a **(1)** betétszámot a négyszögletű részre. Ügyeljen arra, hogy a csap bepattanjon a betétszámra található bemélyedésbe.

A betétszám kivétele

Nyomja be a **(1)** betétszám bemélyedésében található csapot és húzza ki a betétszámot a **(2)** szerszámbefogó egységből.

Szerszámcsere belső hatlapos csavarozó fej esetén (lásd a C ábrát)

► Egy betétszám beszerelésénél ügyeljen arra, hogy az szorosan illeszkedjen a szerszámbefogó egységbe.

Ha a betétszám nincs biztonságosan összekapcsolódva a szerszámbefogó egységgel, akkor az kioldódhat és utána nem lehet irányítani.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Ezekhez az ipari akkumulátoros könyökös csavarozó készülékekhez egy 1/4" belső hatlapos tokmánnal felszerelt könyökös csavarozó fej (alkatrész száma **0 607 453 618**) kapható.

A betétszám behelyezése

Dugja be a **(1)** betétszámot a **(2)** szerszámbefogó egység belső hatlapjába, amíg az érezhetően beugrik a reteszelési helyzetbe.

A betétszám kivétele

Húzza ki a **(1)** betétszámot a **(2)** szerszámbefogó egységből, szükség esetén használjon erre egy fogót.

Üzemeltetés



Viseljen védőfelszerelést. Viseljen mindig védőszemüveget. A védőfelszerelések, mint a porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő megfelelő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.

Üzembe helyezés

Mielőtt elindítja az elektromos kéziszerszámot, először állítsa be a **(13)** forgásirány-átkapcsolóval a kívánt forgásirányt: Az elektromos kéziszerszám csak akkor indul el, ha a **(13)** forgásirány-átkapcsoló nem a középső helyzetben (bekapcsolás reteszelése) áll.

A forgásirány beállítása (lásd a D ábrát)

► A **(13)** forgásirány-átkapcsolót csak álló elektromos kéziszerszám esetén kapcsolja át.

Jobbra forgás: Csavarok behajtásához tolja el balra ütközésig a **(13)** forgásirány átkapcsolót.

Balra forgás: Csavarok kilátásához, illetve kihajtásához tolja el a **(13)** forgásirány átkapcsolót ütközésig jobbra.

A munkahely megvilágító lámpa bekapcsolása

A **(20)** munkahely megvilágító lámpa a csavarozás helyét gyenge külső világítás esetén is megfelelően megvilágítja. A **(20)** munkahely megvilágító lámpa bekapcsolásához nyomja kissé meg a **(12)** be-/kikapcsolót. Ha ezután erősebben benyomja a be-/kikapcsolót, az elektromos kéziszerszám is bekapcsolásra kerül és a munkahely megvilágító lámpa továbbra is világít.

► Ne nézzen közvetlenül a munkahely megvilágító lámpába, az elvakíthatja Önt.

Be- és kikapcsolás



A csavarozógép egy a forgatónyomatéktól függő **lekapcsoló tengelykapcsolóval** van felszerelve, amely a megadott tartományon belül beállítható. A tengelykapcsoló a beállított forgatónyomaték elérésekor lép működésbe.

Figyelem: Ha a csavarozógépet egy feszültség adapterrel üzemelteti, akkor a csavarozógép bekapcsolása előtt üzembe kell helyezni a konstans feszültség szabályozót.

Az elektromos kéziszerszám **bekapcsolásához** nyomja be ütközésig a **(12)** be-/kikapcsolót.

Az elektromos kéziszerszám a beállított forgatónyomaték elérésekor **automatikusan kikapcsolásra kerül.**

► Ha a **(12)** be-/kikapcsolót idő előtt elengedi, a berendezés nem éri el az előre beállított forgatónyomatékot.

Munkavégzési tanácsok

► Az elektromos kéziszerszám egy rádió-interfészsel van felszerelve. Legyen tekintettel a helyi, például repülőgépekben vagy kórházakban érvényes üzemeltetési korlátozásokra.

► Szakítsa meg az energiaellátást, mielőtt a kéziszerszám beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél,

vagy mielőtt félretesz az elektromos kéziszerszámot. Ezek az óvatossági intézkedések meggátolják az elektromos kéziszerszám véletlen elindítását.

- ▶ **Az elektromos kéziszerszámot csak kikapcsolt állapotban tegye fel az anyacsavarra / csavarra.** A forgó betétszerszámok lecsúszhatnak.
- ▶ **Az elektromos kéziszerszámon végzendő minden munka (például karbantartás, szerszámcsere, stb.) megkezdése előtt, valamint szállításhoz és tároláshoz vegye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból.** Ellenkező esetben a be-/kikapcsoló véletlen megérintések bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.

A forgatónyomaték beállítása (lásd a E – G ábrát)

A forgatónyomaték a lekapcsoló tengelykapcsoló rugójának előfeszítésétől függ. A lekapcsoló tengelykapcsoló a beállított forgatónyomaték elérésekor mind jobbra-, mind balraforgás esetén kikapcsolja az elektromos kéziszerszámot.

Az egyedi forgatónyomaték beállítására kizárólag a készülékkel szállított (26) beállítószerszámot használja.

Tolja teljesen vissza az elektromos kéziszerszámon a (7) tolokát.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Dugjon be egy (27) belső hatlapos kulcsot a (26) beállítószerszámba és lassan forgassa el.

Mihelyt a ház nyílásában láthatóvá válik a tengelykapcsoló kisméretű kiálló része ((28) beállító tárcsa), dugja bele a (26) beállítószerszámot ebbe a kiálló részbe és forgassa el.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Dugjon bele egy (27) belső hatlapos kulcsot a (2) szerszámbe fogó egységbe és lassan forgassa el.

Mihelyt a ház nyílásában láthatóvá válik a tengelykapcsoló kisméretű kiálló része ((28) beállító tárcsa), dugja bele a (26) beállítószerszámot ebbe a kiálló részbe és forgassa el.

Az óramutató járásával megegyező irányban való forgatás magasabb forgatónyomatékhoz, az óramutató járásával ellenkező irányú forgatás alacsonyabb forgatónyomatékhoz vezet.

Vegye ki a (26) beállítószerszámot. Tolja ismét előre a (7) tolokát, hogy meggátolja a tengelykapcsoló elszennyeződését.

Megjegyzés: A szükséges forgatónyomaték beállítás a csavaros kötés típusától függ és azt a legcélszerűbb egy gyakorlati próbával megállapítani. Egy dinamométer-kulccsal ellenőrizze a próbacsavazást.

- ▶ **A forgatónyomatékokat csak a megadott teljesítménytartományban állítsa be, mivel másképp a lekapcsoló tengelykapcsoló nem lép működésbe.**

LED-kijelző



Akkumulátor töltési szint kijelző

Ha az (18) akkumulátort fel kell tölteni, a (11) LED-kijelző zöld színben villog és egy akusztikus jel hangzik fel. Ezután már csak 6 – 8 csavarkötést lehet még végrehajtani.

Ha a LED-kijelző piros színben világít, a kapacitás már egy új csavarkötés létrehozására sem elegendő, vagy az elektro-

mos kéziszerszámot túlterhelte. Az elektromos kéziszerszámot már nem lehet bekapcsolni. A bekapcsolás reteszelése addig aktív marad, amíg ki nem húzzák az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból és be nem tesznek egy feltöltött akkumulátort.

Ha egy feszültség adapterrel dolgozik, akkor a piros (11) LED-kijelző a túlterhelési kijelzésére szolgál.

Ha a (11) LED-kijelző piros színben villog, az elektromos kéziszerszám túlmelegedett és kikapcsolásra került. Várja meg, amíg a villogás rövid idő múlva automatikus kialszik, mielőtt ismét üzembe helyezné az elektromos kéziszerszámot.

Ha az elektromos kéziszerszám az akkumulátor feltöltése után már mindig csak lényegesen rövidebb ideig üzemeltethető, akkor az akkumulátort nemsokára ki kell cserélni. A használt akkumulátorokat az adott országban érvényes törvényes előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Figyelem: Ha a (18) akkumulátor helyett egy feszültség adaptert és a 4EXACT konstans feszültség szabályozót használja, a (11) LED-kijelzőnek nincs funkciója.



Csavarozás kijelző

Az előre beállított forgatónyomaték elérésekor a lekapcsoló tengelykapcsoló kiold. A (9) LED-kijelző zöld színben világít.

Ha a szerszám nem érte el az előre beállított forgatónyomatékokat, a (9) LED-kijelző piros színben kezd világítani és felhangzik egy akusztikus jel. A csavarkötést meg kell ismételni.

Bluetooth®-összeköttetés kijelző

Nyomja meg a (12) be-/kikapcsolót, hogy aktiválja a Bluetooth®-összeköttetést. A piros (10) LED-kijelző villog, amíg a csavarozógép összeköttetést keres.

A (10) LED-kijelző tartós piros fénye azt jelzi, hogy a Bluetooth®-összeköttetést sikerült létrehozni. A csavarozógép azonban még le van tiltva.

Amikor az EXACONNECT bázisállomás engedélyezi a csavarozógép működését, a (10) LED-kijelző kialszik.

Ha a (10) a be-/kikapcsoló megnyomása után csak rövid ideig villog, majd kialszik, akkor a csavarozógép energiaellátása már nem elegendő egy összeköttetés létrehozásához.

Ismétlés elleni védelem

Ha egy csavarkötésnél a lekapcsoló tengelykapcsoló kioldott, a motor kikapcsolásra kerül. Ismételt bekapcsolásra csak egy 0,7 másodperces szünet után van lehetőség. Így el lehet kerülni egy már szilárd csavarkötés akaratlan utánahúzását.

A könyökös csavarozó fej beállításának megváltoztatása

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

A (3) könyökös csavarozó fejet összesen nyolc különböző helyzetbe lehet beállítani.

Tartsa az elektromos kéziszerszámot a (6) villáskulccsal a könyökös csavarozó fej karimájának (5) kulcsfelületénél fogva.

- ▶ **Az elektromos kéziszerszámot sohasem fogja be a ház két felénél fogva.**

Lazítsa ki a (16) kulcsfelületre felhelyezett (4) villáskulccsal a hollandianyt. Állítsa be a (3) könyökös csavarozó fejet

45°-ként elforgatva a kívánt helyzetbe, és húzza meg ismét szorosra a (16) kulcsfelületre helyezett (4) villáskulccsal a hollandiányát.

Eközben tartson ellen a sarokfej karimáján a (6) villáskulccsal.

A munkahely megvilágító LED-lámpa beállítása (lásd a H ábrát)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

A (19) jelölőgyűrűt egy vékony csavarhúzóval, egy spatulával, vagy valamilyen hasonló szerszámmal lehet a készülékről letolni. Tolja el a (29) biztosító gyűrűt egy biztosító gyűrű fogóval hátrafelé a héjszerű házra.

Most a (15) LED-tartó két felét, amely a (20) a LED-lámpát átfogja, bármilyen kívánt helyzetbe be lehet állítani. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a munkaterület megvilágító LED-lámpa kábeljét, és tolja azt bele, megtörés nélkül a házban erre a célra kialakított (30) üregbe. Fogja át ismét a (20) munkaterület megvilágító LED-lámpát a (15) LED-tartó mindkét héjával.

Nyomja vissza a (29) biztosító gyűrűt és a (19) jelölőgyűrűt ismét az eredeti helyzetbe.

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás

- ▶ **Az elektromos kéziszerszámon végzendő minden munka (például karbantartás, szerszámcseré, stb.) megkezdése előtt, valamint szállításhoz és tároláshoz vegye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból.** Ellenkező esetben a be-/kikapcsoló véletlen megérintésekor bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.
- ▶ **Tartsa mindig tisztán az elektromos kéziszerszámot és annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.**

Az elektromos kéziszerszám kenése



Kenőanyag:

Speciális hajtóműzsír (225 ml)
Rendelési száma 3 605 430 009
Molykotezsír
SAE 10/SAE 20 motorolaj

- Az első 150 üzemóra elteltével tisztítsa meg egy enyhe oldószerrel a hajtóművet. A használatot és az ártalmatlanítást illetően hajtsa végre az oldószer gyártójának útmutatójában leírtakat. Ezután kenje meg a Bosch speciális hajtóműzsírral a hajtóművet. A tisztítási eljárást az első tisztítás után 300 üzemóraként ismételje meg.
- A lekapcsoló tengelykapcsoló mozgó alkatrészeit 100000 csavarkötés után néhány csepp SAE 10/SAE 20 motorolajjal olajozza meg. A csúszó és görgő alkatrészeket Molykote zsírral kenje meg. Ezzel az alkalommal ellenőrizze a tengelykapcsoló kopását, hogy biztos lehessen abban, hogy az állapot nincs befolyással a megismételhetőségre és a pontosságra. Ezután ismét be kell állítani a tengelykapcsoló forgatónyomatékát.

- ▶ **A karbantartási és javítási munkákat csak szakképzett személyekkel végeztesse el.** Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos berendezés maradjon.

Egy erre feljogosított Bosch vevőszolgálat ezt a munkát gyorsan és megbízhatóan elvégzi.

- ▶ **A kenő- és tisztítóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Tartsa be a jogszabályokat.**

Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás

A vevőszolgálat a terméke javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol. A pótalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a következő címen találhatóak:

www.bosch-pt.com

A Bosch Alkalmazási Tanácsadó Team a termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szívesen nyújt segítséget.

Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni, okvetlenül adja meg a termék típus tábláján található 10-jegyű cikkszámot.

Magyarország

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyömrői út. 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: +36 1 879 8502

Fax: +36 1 879 8505

info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Eltávolítás



Az elektromos kéziszerszámokat, az akkumulátorokat, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően

kell újrafelhasználásra előkészíteni.




Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat és az akkumulátorokat/elemeket a háztartási szemétkébe!

Csak az EU-tagországok számára:

A 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat és a 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/elemeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

Akkumulátorok/elemek:

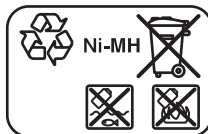

Ni-MH: Nikkel-fémhidrid

Русский

Только для стран Евразийского экономического союза (Таможенного союза)

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения. Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении.

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

Перечень критических отказов

- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации
- не использовать с перебитым или оголённым электрическим кабелем
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия

Возможные ошибочные действия персонала

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать на открытом пространстве во время дождя
- не включать при попадании воды в корпус

Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- поврежден корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания

- Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

- Хранить в упаковке предприятия – изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от +5 до +40 °С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %.

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)
- Транспортировать при температуре окружающей среды от –50 °С до +50 °С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 100 %.

Указания по технике безопасности

Общие указания по технике безопасности для электроинструментов

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочитайте все указания по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации, предоставленные вместе с настоящим электроинструментом. Несоблюдение каких-либо из указанных ниже инструкций может стать причиной поражения электрическим током, пожара и/или тяжелых травм.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шнура).

Безопасность рабочего места

- ▶ **Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.** Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- ▶ **Не работайте с электроинструментами во взрывоопасной атмосфере, напр., содержащей горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.** Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- ▶ **Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц.** Отвлечшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.
- ▶ Оборудование предназначено для работы в бытовых условиях, коммерческих зонах и общественных местах, производственных зонах с малым электропотреблением, без воздействия вредных и опасных производственных факторов. Оборудование предназначено для эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электробезопасность

- ▶ **Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не вносите изменения в штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением.** Неизменные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- ▶ **Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками.** При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- ▶ **Защищайте электроинструмент от дождя и сырости.** Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- ▶ **Не разрешается использовать шнур не по назначению. Никогда не используйте шнур для транспортировки или подвески электроинструмента, или для извлечения вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента.** Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- ▶ **При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели-удлинители.** Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.
- ▶ **Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения.** Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

Безопасность людей

- ▶ **Будьте внимательными, следите за тем, что делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарственных средств.** Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- ▶ **Применяйте средства индивидуальной защиты. Всегда носите защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.
- ▶ **Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед тем как подключить электроинструмент к сети и/или к аккумулятору, поднять или перенести электроинструмент, убедитесь, что он выключен.** Удержание пальца на выключателе при транспортировке электроинструмента

и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.

- ▶ **Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента.** Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- ▶ **Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие.** Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- ▶ **Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы и одежду вдали от подвижных деталей.** Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.
- ▶ **При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование.** Применение пылеотсоса может снизить опасность, создаваемую пылью.
- ▶ **Хорошее знание электроинструментов, полученное в результате частого их использования, не должно приводить к самоуверенности и игнорированию техники безопасности обращения с электроинструментами.** Одно небрежное действие за долю секунды может привести к серьезным травмам.
- ▶ **ВНИМАНИЕ!** В случае возникновения перебоя в работе электроинструмента вследствие полного или частичного прекращения энергоснабжения или повреждения цепи управления энергоснабжением установите выключатель в положение Выкл., убедившись, что он не заблокирован (при его наличии). Отключите сетевую вилку от розетки или отсоедините съёмный аккумулятор. Этим предотвращается неконтролируемый повторный запуск.
- ▶ **Квалифицированный персонал в соответствии с настоящим руководством подразумевает лиц, которые знакомы с регулировкой, монтажом, вводом эксплуатацию обслуживанием электроинструмента.**
- ▶ **К работе с электроинструментом допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие техническое описание, инструкцию по эксплуатации и правила безопасности.**
- ▶ **Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании электроинструмента лицом, ответственным за их безопасность.**

Применение электроинструмента и обращение с ним

- ▶ **Не перегружайте электроинструмент. Используйте для работы соответствующий специальный электроинструмент.** С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.

- ▶ **Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе.** Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- ▶ **Перед тем как настраивать электроинструмент, заменять принадлежности или убирать электроинструмент на хранение, отключите штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте, если это возможно, аккумулятор.** Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
- ▶ **Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций.** Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
- ▶ **Тщательно ухаживайте за электроинструментом и принадлежностями. Проверяйте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента.** Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.
- ▶ **Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии.** Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками режут легче и безопаснее.
- ▶ **Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т. п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу.** Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.
- ▶ **Держите ручки и поверхности захвата сухими и чистыми, следите чтобы на них не было жидкой или консистентной смазки.** Скользкие ручки и поверхности захвата препятствуют безопасному обращению с инструментом и не дают надежно контролировать его в непредвиденных ситуациях.

Применение и обслуживание аккумуляторного инструмента

- ▶ **Заряжайте аккумуляторы только в зарядных устройствах, рекомендуемых изготовителем.** Зарядное устройство, предусмотренное для определенного вида аккумуляторов, может привести к пожарной опасности при использовании его с другими аккумуляторами.
- ▶ **Применяйте в электроинструментах только предусмотренные для этого аккумуляторы.** Использование других аккумуляторов может привести к травмам и пожарной опасности.
- ▶ **Защищайте неиспользуемый аккумулятор от канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, вин-**

тов и других маленьких металлических предметов, которые могут замкнуть полюса. Короткое замыкание полюсов аккумулятора может привести к ожогам или пожару.

- ▶ **При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жидкость. Избегайте соприкосновения с ней. При случайном контакте промойте соответствующее место водой. Если эта жидкость попадет в глаза, то дополнительно обратитесь к врачу.** Вытекающая аккумуляторная жидкость может привести к раздражению кожи или к ожогам.
- ▶ **Не используйте поврежденные или измененные аккумуляторы или инструменты.** Поврежденные или измененные аккумуляторы могут повести себя непредсказуемо, что может привести к возгоранию, взрыву или риску получения травмы.
- ▶ **Не кладите аккумулятор или инструмент в огонь и не подвергайте их воздействию высоких температур.** Огонь или температура выше 130 °C могут привести к взрыву.
- ▶ **Выполняйте все инструкции по зарядке и не заряжайте аккумулятор или инструмент при температуре, выходящей за указанный в инструкции диапазон.** Неправильная зарядка или зарядка при температурах, выходящих за указанный диапазон, могут повредить батарею и повысить риск возгорания.

Сервис

- ▶ **Ремонт электроинструмента должен выполняться только квалифицированным персоналом и только с применением оригинальных запасных частей.** Этим обеспечивается безопасность электроинструмента.
- ▶ **Никогда не обслуживайте поврежденные аккумуляторы.** Обслуживать аккумуляторы разрешается только производителю или авторизованной сервисной организации.

Указания по технике безопасности для шуруповертов

- ▶ **При выполнении работ, при которых шуруп может задеть скрытую электропроводку, держите инструмент за изолированные поверхности.** Перерезание находящегося под напряжением шнура может зарядить металлические части электроинструмента и привести к удару электрическим током.
- ▶ **Используйте соответствующие металлоискатели для нахождения спрятанных в стене труб или проводки или обращайтесь за справкой в местное коммунальное предприятие.** Контакт с электропроводкой может привести к пожару и поражению электротоком. Повреждение газопровода может привести к взрыву. Повреждение водопровода ведет к нанесению материального ущерба.
- ▶ **Крепко держите электроинструмент.** При затягивании и отпуске винтов/шурупов могут возникать кратковременные высокие реакционные моменты.

- ▶ **Закрепляйте заготовку.** Заготовка, установленная в зажимное приспособление или в тиски, удерживается более надежно, чем в Вашей руке.
- ▶ **Выждите полной остановки электроинструмента и только после этого выпускайте его из рук.** Рабочий инструмент может заесть, и это может привести к потере контроля над электроинструментом.
- ▶ **При повреждении и ненадлежащем использовании аккумулятора может выделиться газ.** Аккумулятор может возгораться или взорваться. Обеспечьте приток свежего воздуха и при возникновении жалоб обратитесь к врачу. Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей.
- ▶ **Не вскрывайте аккумулятор.** При этом возникает опасность короткого замыкания.
- ▶ **Острыми предметами, как напр., гвоздем или отверткой, а также внешним силовым воздействием можно повредить аккумуляторную батарею.** Это может привести к внутреннему короткому замыканию, возгоранию с задымлением, взрыву или перегреву аккумуляторной батареи.
- ▶ **Используйте аккумуляторную батарею только в изделиях изготовителя.** Только так аккумулятор защищен от опасной перегрузки.



Защищайте аккумуляторную батарею от высоких температур, напр., от длительного нагревания на солнце, от огня, грязи, воды и влаги. Существует опасность взрыва и короткого замыкания.



- ▶ **Немедленно выключите электроинструмент, если рабочий инструмент заклинило. Будьте готовы к высоким реактивным моментам, которые приводят к отдаче.** Рабочий инструмент заклинивает при перегрузке электроинструмента или застревании инструмента в обрабатываемой заготовке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пыль, которая образуется при обработке наждаком, распиливании, шлифовке, сверлении и

подобных работах, может быть канцерогенной, вредной для плода или изменять генетический материал. В частности, пыль может содержать следующие вещества: свинец в красках и лаках; кристаллический кремнезем в кирпиче, цементе и прочих материалах, которые применяются при кладочных работах; мышьяк и хроматы в обработанной химикатами древесине. Риск заболевания зависит от того, как часто Вы подвергались воздействию этих веществ. Для уменьшения опасности необходимо работать в хорошо проветриваемых помещениях и использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (напр., специальный респиратор, который отфильтровывает мельчайшие частицы пыли).

- ▶ **Предотвращайте случайное включение. Убедитесь, что выключатель находится в положении выкл., перед тем как вставлять аккумулятор.** Ношение электроинструмента с пальцем на выключателе или установка аккумулятора во включенный электроинструмент может привести к несчастным случаям.

- ▶ **Используйте только исправные, не изношенные рабочие инструменты.** Поврежденные рабочие инструменты могут, например, сломаться и привести к травмам и материальному ущербу.
- ▶ **При установке сменного рабочего инструмента следите за тем, чтобы он плотно сел на патрон.** Если рабочий инструмент не имеет прочной связи с патроном, то он может разболтаться и выйти из-под контроля.
- ▶ **Будьте внимательны при заворачивании длинных винтов/шурупов : в зависимости от типа винта/шурупа и применяемого рабочего инструмента существует опасность того, что шуруп может соскользнуть.** Длинные винты/шурупы часто невозможно настолько контролировать, чтобы исключить опасность соскальзывания и травмирования при заворачивании.
- ▶ **Перед включением электроинструмента проверьте установленное направление вращения.** Если, к примеру, шуруп необходимо отпустить, а направление вращения настроено так, что шуруп будет закручиваться, электроинструмент может резко дернуться, что повлечет утрату контроля.
- ▶ **Не применяйте электроинструмент в качестве дрели.** Электроинструменты с отключающей муфтой не пригодны для сверления. Муфта может автоматически отключаться без предупреждения.
- ▶ **Осторожно! При использовании измерительного инструмента с Bluetooth® возможны помехи для других приборов и установок, самолетов и медицинских аппаратов (напр., кардиостимуляторов, слуховых аппаратов).** Кроме того, нельзя полностью исключить нанесение вреда находящимся в непосредственной близости людям и животным. Не пользуйтесь измерительным инструментом с Bluetooth® вблизи медицинских аппаратов, заправок станций, химических установок и территорий, на которых существует опасность взрыва или могут проводиться взрывные работы. Не пользуйтесь электроинструментом с Bluetooth® в самолетах. Старайтесь не включать его на продолжительное время в непосредственной близости от тела.

Словесный товарный знак Bluetooth® и графический знак (логотип) являются зарегистрированным товарным знаком и собственностью Bluetooth SIG, Inc. Компания Robert Bosch Power Tools GmbH использует этот словесный товарный знак/логотип по лицензии.

Описание продукта и услуг



Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение указаний по технике безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

мам.

Пожалуйста, соблюдайте иллюстрации в начале руководства по эксплуатации.

Применение по назначению

Шуруповертная система ВТ-EXACT/ВТ-ANGLEEXACT и EXACоннеСТ предназначена для закручивания и откручивания винтов, затягивания и ослабления гаек указанного размера и в указанном диапазоне мощности. Она не предназначена для документирования момента затяжки или углового положения винтового соединения.

Шуруповертная система обеспечивает возможность беспроводной передачи данных о сигналах закручивания при помощи беспроводной технологии *Bluetooth*[®]. Отправляются сигналы «в порядке» и «не в порядке» (закручивание в порядке/не в порядке) от промышленных аккумуляторных шуруповертов серии ВТ-EXACT и ВТ-ANGLEEXACT на базовую станцию EXACоннеСТ. Без базовой станции запуск в эксплуатацию шуруповертов серии ВТ-EXACT и ВТ-ANGLEEXACT невозможен: шуруповерты при поставке заблокированы и могут быть разблокированы только с базовой станции EXACоннеСТ.

Прочтите и соблюдайте инструкцию по эксплуатации базовой станции EXACоннеСТ. Запустите в эксплуатацию сначала базовую станцию EXACоннеСТ.

Изображенные составные части



Нумерация представленных компонентов выполнена по изображению на странице с иллюстрациями.

- (1) Рабочий инструмент (например, головка)
- (2) Патрон
- (3) Угловая головка
- (4) Вилочный гаечный ключ с размером 27 мм
- (5) Лыски под ключ на фланце угловой головки
- (6) Вилочный гаечный ключ с размером 22 мм
- (7) Движок установки крутящего момента

- (8) Подвесная скоба
- (9) Светодиодный индикатор заворачивания
- (10) СИД-индикатор *Bluetooth*[®]
- (11) Светодиодный индикатор заряженности аккумулятора
- (12) Выключатель
- (13) Переключатель направления вращения
- (14) Шлицы для крепления подвесной скобы
- (15) Державка для светодиодного индикатора
- (16) Лыски под ключ на накидной гайке
- (17) Кнопка разблокировки аккумулятора
- (18) Аккумулятор со штепсельным контактом АРТ
- (19) Маркировочное кольцо
- (20) Подсветка
- (21) Зарядное устройство
- (22) Штепсельная вилка
- (23) Зеленый светодиодный индикатор на зарядном устройстве
- (24) Красный светодиодный индикатор на зарядном устройстве
- (25) Быстросменный патрон
- (26) Настраечный инструмент
- (27) Шестигранный штифтовый ключ
- (28) Установочная шайба
- (29) Стопорное кольцо
- (30) Пустая полость под кожухом корпуса
- (31) Рукоятка (с изолированной поверхностью)

Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.




Технические данные

Промышленный аккумуляторный шуруповерт ВТ-EXACT		2	4	6	7
Товарный номер		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Диапазон настройки крутящего момента	Н·м	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Число оборотов на холостом ходу n_0	мин ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Номинальное напряжение	В	9,6	9,6	9,6	9,6
Направление вращения					
Патрон		Быстрозажимной патрон  1/4"	Быстрозажимной патрон  1/4"	Быстрозажимной патрон  1/4"	Быстрозажимной патрон  1/4"
Интерфейс передачи данных (радио)		Беспроводная технология <i>Bluetooth</i> [®] класс 2 (спецификация 1.2)			
Максимальная дальность передачи	м	10	10	10	10
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	0,80	0,80	0,80	0,80
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35

Промышленный аккумуляторный шуруповерт BT-EXACT		2	4	6	7
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатации ^{B)} и во время хранения	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Рабочий диапазон частот	МГц	2402–2480	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Мощность передачи макс.	мВт	0,5	0,5	0,5	0,5
Степень защиты		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) измерения при 20–25 °C с аккумуляторной батареей **2 607 335 681**.




B) ограниченная мощность при температуре <0 °C

Промышленный аккумуляторный шуруповерт BT-EXACT		8	9	12
Товарный номер		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Диапазон настройки крутящего момента	Н·м	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Число оборотов на холостом ходу n_0	мин ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Номинальное напряжение	В	12	9,6	12
Направление вращения				
Патрон		Быстрозажимной патрон $\varnothing 1/4"$	Быстрозажимной патрон $\varnothing 1/4"$	Быстрозажимной патрон $\varnothing 1/4"$
Интерфейс передачи данных (радио)		Беспроводная технология <i>Bluetooth</i> [®] класс 2 (спецификация 1.2)		
Максимальная дальность передачи	м	10	10	10
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	0,90	0,80	0,90
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатации ^{C)} и во время хранения	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Рабочий диапазон частот	МГц	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Мощность передачи макс.	мВт	0,5	0,5	0,5
Степень защиты		IP 20	IP 20	IP 20

A) измерения при 20–25 °C с аккумуляторной батареей **2 607 335 683**.

B) измерения при 20–25 °C с аккумуляторной батареей **2 607 335 681**.




C) ограниченная мощность при температуре <0 °C

Промышленный аккумуляторный угловой шуруповерт BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Товарный номер		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Диапазон настройки крутящего момента	Н·м	0,7–2	0,7–3	1,5–6
Число оборотов на холостом ходу n_0	мин ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Номинальное напряжение	В	9,6	9,6	9,6
Направление вращения				
Патрон Угловая головка (заказывается отдельно)		Быстрозажимной патрон $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Быстрозажимной патрон $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Быстрозажимной патрон $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Головка (заказывается отдельно)		Быстрозажимной патрон $\varnothing 1/4"$	Быстрозажимной патрон $\varnothing 1/4"$	Быстрозажимной патрон $\varnothing 1/4"$

Промышленный аккумуляторный угловой шурупо- верт BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Интерфейс передачи данных (радио)		Беспроводная технология Bluetooth® класс 2 (спецификация 1.2)		
Максимальная дальность передачи	м	10	10	10
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	1,0	1,0	1,0
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатации ^{В)} и во время хранения	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Рабочий диапазон частот	МГц	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Мощность передачи макс.	мВт	0,5	0,5	0,5
Степень защиты		IP 20	IP 20	IP 20

A) измерения при 20–25 °C с аккумуляторной батареей **2 607 335 681**.

B) ограниченная мощность при температуре <0 °C



Промышленный аккумуляторный угловой шурупо- верт BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Товарный номер		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Диапазон настройки крутящего момента	Н·м	2–7	1,5–8	2–15
Число оборотов на холостом ходу n_0	мин ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Номинальное напряжение	В	9,6	9,6	9,6
Направление вращения				
Патрон Угловая головка (заказывается отдельно)		Быстрозажимной патрон $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Быстрозажимной патрон $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Быстрозажимной патрон $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Интерфейс передачи данных (радио)		Беспроводная технология Bluetooth® класс 2 (спецификация 1.2)		
Максимальная дальность передачи	м	10	10	10
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	1,0	1,0	1,0
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатации ^{В)} и во время хранения	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Рабочий диапазон частот	МГц	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Мощность передачи макс.	мВт	0,5	0,5	0,5
Степень защиты		IP 20	IP 20	IP 20

A) измерения при 20–25 °C с аккумуляторной батареей **2 607 335 681**.

B) ограниченная мощность при температуре <0 °C

Промышленный аккумуляторный угловой шурупо- верт BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Товарный номер		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Диапазон настройки крутящего момента	Н·м	6–17 закручивание в	7–23	8–30

Промышленный аккумуляторный угловой шурупо-верт BT-ANGLEEXACT	17	23	30
--	-----------	-----------	-----------

		жесткие материалы 5–13 закручивание в мягкие материалы		
Число оборотов на холостом ходу n_0	мин ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Номинальное напряжение	В	14,4	14,4	14,4
Направление вращения				
Патрон Угловая головка (заказывается отдельно)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Интерфейс передачи данных (радио)		Беспроводная технология <i>Bluetooth</i> ® класс 2 (спецификация 1.2)		
Максимальная дальность передачи	м	10	10	10
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	1,5	1,5	1,5
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатации ^{B)} и во время хранения	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Рабочий диапазон частот	МГц	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Мощность передачи макс.	мВт	0,5	0,5	0,5
Степень защиты		IP 20	IP 20	IP 20

A) измерения при 20–25 °C с аккумуляторной батареей **2 607 335 685**.

B) ограниченная мощность при температуре <0 °C

Аккумуляторный блок Ni-MH		9,6	12,0	14,4
Артикульный номер		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Число ячеек		8	10	12
Напряжение аккумулятора	В	9,6	12,0	14,4
Емкость	А·ч	2,6	2,6	2,6
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	0,55	0,70	0,80
Рекомендуемые зарядные устройства		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Угловая головка завинчивания		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	● 1/4" Быстрозажимной патрон 1/4"
Артикульный номер		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618 0 607 453 630
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	0,20	0,20	0,20	0,20

Ровная головка					Быстрозажимной патрон ● 1/4"
Артикульный номер					0 607 453 631
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг				0,20

Данные по шуму и вибрации

Шумовая эмиссия определена в соответствии с **EN 62841-2-2**.

A-взвешенный уровень звукового давления от электроинструмента обычно составляет **70 дБ(A)**. Погрешность K = 3 дБ. Уровень шума во время работы может превышать 80 дБ(A).

Используйте средства защиты органов слуха!

Суммарная вибрация a_h (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с **EN 62841-2-2**: Закручивание/раскручивание винтов: $a_h < 2,5 \text{ м/с}^2$, $K = 1,5 \text{ м/с}^2$.

Указанные в настоящих инструкциях уровни вибрации и значение шумовой эмиссии измерены по методике измерения, прописанной в стандарте, и могут быть использованы для сравнения электроинструментов. Они также пригодны для предварительной оценки уровня вибрации и шумовой эмиссии.

Уровень вибрации и значение шумовой эмиссии указаны для основных видов работы с электроинструментом. Однако если электроинструмент будет использован для выполнения других работ с применением непредусмотренных изготовителем рабочих инструментов или техническое обслуживание не будет отвечать предписаниям, то значения уровня вибрации и шумовой эмиссии могут быть иными. Это может значительно повысить общий уровень вибрации и общую шумовую эмиссию в течение всей продолжительности работы.

Для точной оценки уровня вибрации и шумовой эмиссии в течение определенного временного интервала нужно учитывать также и время, когда инструмент выключен или, хотя и включен, но не находится в работе. Это может значительно сократить уровень вибрации и шумовую эмиссию в пересчете на полное рабочее время.

Предусмотрите дополнительные меры безопасности для защиты оператора от воздействия вибрации, например: техническое обслуживание электроинструмента и рабочих инструментов, меры по поддержанию рук в тепле, организация технологических процессов.

Сборка

Комплект поставки

Промышленные аккумуляторные шуруповерты поставляются без аккумуляторной батареи, промышленные аккумуляторные угловые шуруповерты поставляются без угловой головки и без аккумуляторной батареи.

При выборе подходящих принадлежностей, обратитесь, пожалуйста, в специализированный магазин промышленных электроинструментов Bosch.

Условия эксплуатации и хранения



Настоящий электроинструмент пригоден исключительно для эксплуатации в закрытых помещениях.

Для безупречной работы допустимая температура окружающей среды должна находиться в диапазоне от -5°C до $+50^\circ\text{C}$ (от 23°F до 122°F) при допустимой относительной влажности воздуха от 20 до 95 % без выпадения росы.

Храните аккумулятор при температуре от 0°C (32°F) до 45°C (113°F) во избежание повреждения аккумуляторных элементов.

Монтаж угловой головки

BT-ANGLEEХАСТ 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

В этих промышленных аккумуляторных угловых шуруповертах сначала необходимо монтировать подходящую угловую головку (см. „Технические данные“, Страница 205).

► **Поставьте переключатель направления вращения в середину (блокировка включения) или выньте аккумулятор из электроинструмента до установки головки завинчивания.**

Удерживайте электроинструмент вилочным ключом (6) за плоскость под ключ (5) на фланце угловой головки.

► **Никогда не зажимайте электроинструмент за кожух корпуса.**

Установите угловую головку (3) в желаемое положение на фланце и завинтите гаечным ключом (4) за лыски (16) накидную гайку.

При этом придерживайте гаечным ключом (6) фланец угловой головки.

BT-ANGLEEХАСТ 23 | 30

Данные промышленные аккумуляторные угловые шуруповерты могут работать только с угловой сверильной головкой **0 607 451 618**.

Приспособление для подвешивания

С помощью подвесной скобы (8) можно закрепить электроинструмент на приспособлении для подвешивания.

Наденьте подвесную скобу (8) на электроинструмент, чтобы она вошла в шлицы (14).

► **Регулярно проверяйте состояние подвесной скобы и крюка в приспособлении для подвешивания.**

Процесс зарядки

Указание: Зарядные устройства и аккумуляторы не входят в комплект поставки.

Изображенная вилка сети может отличаться от вилки на Вашем электроинструменте.

► **Следите за тем, чтобы зарядное устройство и аккумулятор подходили для местной электросети.**

Зарядное устройство AL 2450 DV (см. рис. А)

Подключите зарядное устройство (21) вилкой (22) к сети электропитания и вставьте аккумулятор (18) правильной стороной в зарядное гнездо зарядного устройства.

► **При установке/извлечении аккумуляторной батареи не применяйте силу.** Аккумуляторы со штепсельным контактом АРТ (Акку Pack Top) устроены таким образом, что они становятся в электроинструмент или зарядное устройство только в правильном положении.

Зеленый светодиодный индикатор (23) начинает мигать. Это говорит о поступлении зарядного тока. Процесс зарядки автоматически прекращается, когда аккумулятор полностью заряжен. Постоянный свет зеленого светодиодного индикатора указывает на окончание процесса зарядки. Звуковой сигнал продолжительности ок. 2 сек говорит о полной заряженности аккумулятора.

Постоянное свечение красного светодиодного индикатора (24) говорит о зарядке аккумулятора пониженным током. Если красный светодиодный индикатор мигает, то зарядка невозможна.

Неполадка – Причины и устранение

Причина	Устранение
Светодиодные индикаторы не горят	
Вилка сети зарядного устройства неполностью вставлена в розетку	Правильно вставьте вилку в штепсельную розетку
Неисправность штепсельной розетки, кабеля питания или зарядного устройства	Проверьте напряжение сети, при необходимости сдайте зарядное устройство в авторизованную мастерскую электроинструментов фирмы Bosch
Зарядка невозможна	
Температура аккумулятора за пределами допустимого диапазона	Охлаждением или нагреванием доведите температуру аккумулятора до допустимого температурного диапазона от 0 °C (32 °F) до 45 °C (113 °F)
Загрязнены контакты аккумулятора	Очистите контакты аккумулятора; напр., несколько раз вставьте и извлеките аккумулятор, при необходимости замените аккумулятор
Аккумулятор неисправен	Замените аккумулятор
Аккумулятор вставлен не полностью	Правильно вставьте аккумулятор в зарядное гнездо

Подключение питания

Рекомендация: учитывайте, что электроинструмент поставляется без аккумуляторной батареи.

► **Не храните аккумуляторы в аккумуляторном инструменте.** Аккумуляторы работают более продолжительно и их легче заряжать при отдельном хранении. Не забывайте, что после продолжительного хранения аккумулятор должен быть заряжен перед применением.

Зарядка аккумулятора

Заряжайте аккумулятор перед установкой в электроинструмент в пригодном зарядном устройстве. Точное описание процесса зарядки приведено в руководстве по эксплуатации зарядного устройства и в указаниях настоящего руководства (см. „Процесс зарядки“, Страница 209).

Для контроля температуры аккумулятор оснащен терморезистором, который позволяет производить зарядку только в температурном диапазоне от 0 °C (+32 °F) до 45 °C (+113 °F). Благодаря этому достигается продолжительный срок службы аккумулятора. При правильной эксплуатации аккумулятор выдерживает до 3000 зарядок.

Новый или долгое время не использовавшийся аккумулятор достигает свою полную емкость только приблизительно после 5 циклов зарядки-разрядки. Аккумуляторы следует заряжать только тогда, когда светодиодный индикатор «Заряженность аккумулятора» электроинструмента светится красным цветом.

Установка и снятие аккумулятора

Переведите переключатель направления вращения (13) в среднее положение. Этим блокируется выключатель (12) в положении «выкл.» и предотвращается случайное включение электроинструмента.

Вставьте заряженный аккумулятор (18) в рукоятку электроинструмента.

Следите за правильным положением аккумулятора и за тем, чтобы кнопки разблокировки аккумулятора (17) ощутили зашли в зацепление в рукоятке электроинструмента.

► **При установке/извлечении аккумуляторной батареи не применяйте силу.** Аккумуляторы со штепсельным контактом АРТ (Akku Pack Top) устроены таким образом, что они становятся в электроинструмент или зарядное устройство только в правильном положении.

Чтобы извлечь аккумулятор (18), нажмите с обеих сторон на кнопки разблокировки (17) и, потянув вниз, извлеките аккумулятор из рукоятки.

Замена сменного рабочего инструмента при головке шуруповерта с быстрозажимным патроном (см. рис. В)

► **При установке сменного рабочего инструмента следите за тем, чтобы он плотно сел на патрон.** Если рабочий инструмент не имеет прочной связи с патроном, то он может разболтаться и выйти из-под контроля.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Серия BT-EXACT поставляется с быстросменным патроном 1/4" (SWF ○ 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Для этого промышленного аккумуляторного углового шуруповерта доступна угловая головка с быстросменным патроном 1/4" (артикульный номер **0 607 453 631**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Для этого промышленного аккумуляторного углового шуруповерта доступна угловая головка с быстросменным патроном 1/4" (артикульный номер **0 607 453 630**).

Установка рабочего инструмента

Потяните быстросменный патрон (25) вперед. Вставьте сменный рабочий инструмент (1) в патрон (2) и опять отпустите быстросменный патрон.

Используйте только сменные рабочие инструменты с подходящим хвостовиком (шестигранник 1/4").

Не пытайтесь установить сверло в этот быстросменный патрон.

Промышленные аккумуляторные угловые шуруповерты и промышленные аккумуляторные винтовёрты с разъемной муфтой не предназначены для сверления.

Муфта может автоматически отключаться без предупреждения. Если продолжать сверлить после отключения муфты, пока разъединительная муфта снова не войдет в зацепление, электроинструмент может вырваться из рук.

Извлечение инструмента из патрона

Потяните быстросменный патрон (25) вперед. Извлеките сменный рабочий инструмент (1) из патрона (2) и опять отпустите быстросменный патрон.

Смена рабочего инструмента на головке завинчивания с наружным четырехгранником

- ▶ При установке сменного рабочего инструмента следите за тем, чтобы он плотно сел на патрон. Если рабочий инструмент не имеет прочной связи с патроном, то он может разболтаться и выйти из-под контроля.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Для этого промышленного аккумуляторного углового шуруповерта доступна угловая головка с четырехгранником 1/4" (артикульный номер 0 607 453 617), а также угловая головка с четырехгранником 3/8" (артикульный номер 0 607 453 620).

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Для этого промышленного аккумуляторного углового шуруповерта доступна угловая головка с четырехгранником 3/8" (артикульный номер 0 607 451 618).

Установка рабочего инструмента

Вожмите штифт на наружном четырехграннике патрона (2), напр., при помощи тонкой отвертки, внутрь и наденьте рабочий инструмент (1) на четырехгранник. Следите за тем, чтобы штифт зафиксировал рабочий инструмент в выточке.

Извлечение инструмента из патрона

Вожмите штифт в выточке рабочего инструмента (1) внутрь, и снимите рабочий инструмент с патрона (2).

Замена сменного рабочего инструмента при головке шуруповерта с внутренним шестигранником (см. рис. С)

- ▶ При установке сменного рабочего инструмента следите за тем, чтобы он плотно сел на патрон. Если рабочий инструмент не имеет прочной связи с патроном, то он может разболтаться и выйти из-под контроля.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Для этого промышленного аккумуляторного углового шуруповерта доступна угловая головка с внутренним шестигранником 1/4" (артикульный номер 0 607 453 618).

Установка рабочего инструмента

Вставьте рабочий инструмент (1) во внутренний шестигранник патрона (2) так, чтобы он отчетливо вошел в зацепление.

Извлечение инструмента из патрона

Потяните рабочий инструмент (1) из патрона (2), при необходимости с помощью клещей.

Работа с инструментом



Применяйте средства индивидуальной защиты. Всегда носите защитные очки.

Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.

Включение электроинструмента

Перед включением электроинструмента сначала установите направление вращения с помощью переключателя (13):

Электроинструмент не включается, когда переключатель направления вращения (13) установлен в среднее положение (блокиратор включения).

Настройка направления вращения (см. рис. D)

- ▶ Приводите в действие переключатель направления вращения (13) только при остановленном электроинструменте.

Правое вращение: Для завинчивания шурупов передвиньте переключатель направления вращения (13) до упора влево.

Левое вращение: Для отпускания или отвинчивания шурупов передвиньте переключатель направления вращения (13) до упора вправо.

Включение подсветки

Подсветка (20) позволяет освещать рабочую зону при недостаточном общем освещении. Подсветка (20) включается легким нажатием выключателя (12). При более сильном нажатии на этот выключатель включается электроинструмент и рабочее освещение продолжает светить.

- ▶ Не смотрите прямо на подсветку, она может Вас ослепить.

Включение/выключение



Шурупверт имеет отключающую муфту, которая срабатывает в указанном диапазоне в зависимости от крутящего момента и настраивается в заданном диапазоне. Она срабатывает при достижении установленного крутящего момента.

Указание: При работе с питанием от стабилизатора напряжения сначала включите стабилизатор.

Для включения электроинструмента нажмите выключатель (12) до упора.

Электроинструмент выключается автоматически при достижении установленного крутящего момента.

- ▶ При преждевременном отпускании выключателя (12) установленный крутящий момент не достигается.

Указания по применению

- ▶ **Электроинструмент оборудован радиоинтерфейсом. Соблюдайте местные ограничения по применению, напр., в самолетах или больницах.**
- ▶ **Перед настройкой инструмента, заменой принадлежностей или откладыванием инструмента в сторону выключайте его электропитание.** Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
- ▶ **Устанавливайте электроинструмент на винт или гайку только в выключенном состоянии.** Вращающиеся рабочие инструменты могут соскользнуть.
- ▶ **До начала работ по техобслуживанию, смене инструмента и т. д., а также при транспортировке и хранении извлекайте аккумулятор из электроинструмента.** При непреднамеренном включении возникает опасность травмирования.

Настройка крутящего момента (см. рис. E – G)

Крутящий момент зависит от предварительного напряжения пружины размыкающей муфты. Муфта срабатывает как при правом, так и левом направлении вращения при достижении установленного крутящего момента.

Для настройки индивидуального крутящего момента используйте только прилагающийся настроечный инструмент (26).

Полностью оттяните назад движок (7) на электроинструменте.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Вставьте ключ-шестигранник (27) в сменный рабочий инструмент (26) и медленно поворачивайте его.

Как только в отверстии корпуса станет видно небольшое углубление (установочная шайба (28)) в муфте, вставьте в него настроечный инструмент (26) и поверните.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Вставьте шестигранный штифтовый ключ (27) в патрон (2) и медленно поворачивайте его.

Как только в отверстии корпуса станет видно небольшое углубление (установочная шайба (28)) в муфте, вставьте в него настроечный инструмент (26) и поверните.

Вращение по часовой стрелке увеличивает крутящий момент, вращение против часовой стрелки снижает крутящий момент.

Извлеките настроечный инструмент (26). Снова передвиньте движок (7) вперед, чтобы защитить муфту от загрознания.

Указание: Требуемая настройка зависит от вида резьбового соединения и лучше всего ее определять непосредственно по ходу работы. Пробное соединение проверить динамометрическим ключом.

- ▶ **Настраивайте крутящий момент только в указанном диапазоне, так как иначе размыкающая муфта не будет срабатывать.**

Светодиодная индикация



Индикатор заряженности аккумулятора

При необходимости зарядки аккумулятора (18) светодиодный индикатор (11) мигает зеленым цветом и раздается звуковой сигнал. В таком случае можно выполнить еще не более 6 – 8 соединений.

Если СИД-индикатор светится красным светом, то емкости не хватит для нового соединения или электроинструмент перегружен. Электроинструмент невозможно включить. Блокировка выключателя остается активной, пока аккумулятор электроинструмента не будет заменен заряженным аккумулятором.

При работе с адаптером напряжения красный светодиодный индикатор (11) сигнализирует перегрузку.

Мигание светодиодного индикатора (11) указывает на перегрузку электроинструмента и его выключенное состояние. Через короткое время мигание автоматически прекращается и Вы можете снова включить электроинструмент.

Значительное сокращение продолжительности работы после зарядки указывает на старение аккумулятора и необходимость его скорой замены. Отработавшие аккумуляторы следует утилизировать согласно законным/специфичным для страны положениям.

Указание: Если вместо аккумулятора (18) используется преобразователь напряжения и стабилизатор напряжения 4EXACT, светодиодный индикатор (11) не работает.



Индикатор заворачивания

При достижении предварительно настроенного крутящего момента срабатывает размыкающая муфта. Светодиодный индикатор (9) светится зеленым цветом.

Если предустановленный крутящий момент не достигнут, светодиодный индикатор (9) загорается красным цветом и раздается звуковой сигнал. Операцию закручивания нужно повторить.

Индикатор соединения Bluetooth®

Нажмите выключатель (12), чтобы активировать соединение Bluetooth®. Красный светодиодный индикатор (10) мигает, пока шурупверт ищет соединение.

Красное непрерывное свечение светодиодного индикатора (10) указывает на то, что соединение Bluetooth® установлено. Шурупверт все еще заблокирован.

После разблокировки шурупверта с базовой станции EXAConnect, светодиодный индикатор (10) гаснет.

Если после нажатия на выключатель светодиодный индикатор (10) лишь коротко мигает и затем гаснет, то питания шурупверта недостаточно для соединения.

Защита от повторения

Если во время заворачивания сработала размыкающая муфта, то выключается также и двигатель. Повторное включение возможно только после паузы продолжительностью 0,7 секунд. Этим Вы предотвращаете случайное подтягивание уже затянутых соединений.

Поворот угловой головки

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Угловую головку (3) можно установить в общей сложности в восемь положений.

Удерживайте электроинструмент вилочным ключом (6) за плоскость под ключ (5) на фланце угловой головки.

► **Никогда не зажимайте электроинструмент за кожух корпуса.**

Отпустите гаечным ключом (4) за поверхность под ключ (16) накидную гайку. Установите угловую головку (3) шагами в 45° в желаемую позицию и туго затяните гаечным ключом (4) за поверхность под ключ (16) накидную гайку.

При этом придерживайте гаечным ключом (6) фланец угловой головки.

Установка рабочего светодиодного освещения (см. рис. Н)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Отверткой с тонким шлицем, шпателем или тому подобным инструментом снимите маркировочное кольцо (19). Отведите стопорное кольцо (29) с помощью щипцов для стопорных колец назад на кожух корпуса.

Теперь обе половинки обшивки державки для светодиода (15), которые прикрывают подсветку (20), можно переставить в любое необходимое положение. Следите за тем, чтобы не повредить кабель светодиодной подсветки, и спрячьте его, не сгибая, в предусмотренную для этого полость (30) в корпусе. Снова закройте светодиодную подсветку (20) двумя половинками обшивки державки для светодиода (15).

Наденьте стопорное кольцо (29) и маркировочное кольцо (19) на их изначальное место.

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

- **До начала работ по техобслуживанию, смене инструмента и т. д., а также при транспортировке и хранении извлекайте аккумулятор из электроинструмента.** При непреднамеренном включении возникает опасность травмирования.
- **Для обеспечения качественной и безопасной работы содержите электроинструмент и вентиляционные прорези в чистоте.**

Смазка электроинструмента



Смазочный материал:

Специальная трансмиссионная смазка (225 мл)
 Артикульный номер 3 605 430 009
 Моликотовая смазка

Моторное масло SAE 10/SAE 20

- После первых 150 рабочих часов очистите редуктор слабым растворителем. Следуйте указаниям изготовителя растворителя по применению и утилизации. После этого смажьте редуктор специальной редукторной

смазкой Bosch. После первой очистки повторяйте эту процедуру с интервалом в 300 рабочих часов.

- Прибл. после 100000 операций закручивания смазывайте подвижные детали муфты несколькими каплями моторного масла SAE 10/SAE 20. Скользящие и катающиеся детали необходимо смазывать моликотовой смазкой. При этой возможности проверьте муфту на износ, чтобы получить уверенность в соблюдении долговечности и точности выключений. После этого следует заново установить крутящий момент муфты.

► **Работы по техобслуживанию и ремонту разрешаются производить только квалифицированным специалистам.** Этим обеспечивается безопасность электроинструмента.

Сервисная мастерская фирмы Bosch выполняет такую работу быстро и надежно.

► **Смазочные материалы и средства для очистки должны утилизироваться экологически чистым образом. Выполняйте предписания законодательства.**

Сервис и консультирование по вопросам применения

Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта, а также по запчастям. Изображения с пространственным разделением делателей и информацию по запчастям можно посмотреть также по адресу: www.bosch-pt.com

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительно нашей продукции и ее принадлежности.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производится на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош». ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

Россия

Уполномоченная изготовителем организация:
 ООО «Роберт Бош» Вашутинское шоссе, вл. 24
 141400, г. Химки, Московская обл.
 Тел.: +7 800 100 8007
 E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

Беларусь

ИП «Роберт Бош» ООО
 Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
 ул. Тимирязева, 65А-020
 220035, г. Минск

Тел.: +375 (17) 254 78 71
 Тел.: +375 (17) 254 79 16
 Факс: +375 (17) 254 78 75
 E-Mail: pt-service.by@bosch.com
 Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Казахстан

Центр консультирования и приема претензий
 ТОО «Роберт Бош» (Robert Bosch)
 г. Алматы,
 Республика Казахстан
 050012
 ул. Муратбаева, д. 180
 БЦ «Гермес», 7й этаж
 Тел.: +7 (727) 331 31 00
 Факс: +7 (727) 233 07 87
 E-Mail: ptka@bosch.com
 Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и приемных пунктов Вы можете получить на официальном сайте:
 www.bosch-professional.kz

Молдова

RIALTO-STUDIO S.R.L.
 Пл. Кантемира 1, этаж 3, Торговый центр ТОПАЗ
 2069 Кишинев
 Тел.: + 373 22 840050/840054
 Факс: + 373 22 840049
 Email: info@rialto.md

Киргизстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

ТОО «Роберт Бош» (Robert Bosch)
 Power Tools послепродажное обслуживание
 ул. Муратбаева, д. 180
 050012 Алматы, Казахстан
 Службная эл. почта: service.pt.ka@bosch.com
 Официальный веб-сайт: www.bosch.com,
 www.bosch-pt.com

В случае выхода электроинструмента из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки продавца о продаже и подписи покупателя;
- соответствие серийного номера электроинструмента и серийному номеру в гарантийном талоне;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

Гарантия не распространяется на:

- любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами;
- нормальный износ: электроинструмента, так же, как и все электрические.

Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокра-

щающего срок службы таких частей инструмента, как присоединительные контакты, провода, щётки и т.п.:

- естественный износ (полная выработка ресурса);
- оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, нарушение правил обслуживания или хранения;
- неисправности, возникшие в результате перегрузки электроинструмента. (К безусловным признакам перегрузки инструмента относятся: появление цвета побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов электроинструмента, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под действием высокой температуры.)

Утилизация



Электроинструменты, аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковку нужно сдавать на экологически чистую рекуперацию.




Не выбрасывайте электроинструменты и аккумуляторные батареи/батарейки в бытовой мусор!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU отслужившие электроинструменты и в соответствии с европейской директивой 2006/66/EC поврежденные либо исчерпавшие себя аккумуляторы/батарейки нужно собирать отдельно и сдавать на экологически чистую рекуперацию.

Аккумуляторы/батареи:

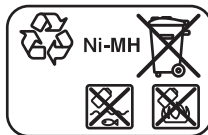

Ni-MH: никель-металл-гидридные

Українська

Вказівки з техніки безпеки

Загальні вказівки з техніки безпеки для електроінструментів

ПОПЕРЕ-ДЖЕННЯ

Прочитайте всі вказівки з техніки безпеки, інструкції, ілюстрації та специфікації, надані з цим

електроінструментом. Невиконання усіх поданих нижче інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі і/або серйозної травми.

Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і вказівки.

Під поняттям «електроінструмент» в цих застереженнях мається на увазі електроінструмент, що працює від мережі (з електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без електрокабелю).

Безпека на робочому місці

- ▶ **Тримайте своє робоче місце в чистоті і забезпечте добре освітлення робочого місця.** Безлад або погане освітлення на робочому місці можуть призвести до нещасних випадків.
- ▶ **Не працюйте з електроінструментом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу.** Електроінструменти можуть породжувати іскри, від яких може займатися пил або пари.
- ▶ **Під час праці з електроінструментом не підпускайте до робочого місця дітей та інших людей.** Ви можете втратити контроль над електроінструментом, якщо Ви не будете зосереджені на виконанні роботи.

Електрична безпека

- ▶ **Штепсель електроінструмента повинен пасувати до розетки. Не дозволяється міняти щось в штепселі.** Для роботи з електроінструментами, що мають захисне заземлення, не використовуйте адаптери. Використання оригінального штепселя та належної розетки зменшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Уникайте контакту частин тіла із заземленими поверхнями, напр., трубами, батареями опалення, плитами та холодильниками.** Коли Ваше тіло заземлене, існує збільшена небезпека ураження електричним струмом.
- ▶ **Захищайте електроінструменти від дощу і вологи.** Попадання води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Не використовуйте мережний шнур живлення не за призначенням. Ніколи не використовуйте мережний шнур для перенесення або перетягування електроінструмента або витягання штепселя з розетки.** Захищайте кабель від тепла, мастила, гострих країв та рухомих деталей електроінструмента. Пошкоджений або закручений кабель збільшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте лише такий подовжувач, що придатний для зовнішніх робіт.** Використання подовжувача, що розрахований на зовнішні роботи, зменшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Якщо не можна запобігти використанню електроінструмента у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисного вимкнення.** Використання пристрою захисного вимкнення зменшує ризик ураження електричним струмом.

Безпека людей

- ▶ **Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите, та розсудливо поведіться під час роботи з електроінструментом. Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви стомлені або знаходитесь під дією наркотиків, спиртних напоїв або ліків.** Мить неухважності при користуванні електроінструментом може призвести до серйозних травм.
- ▶ **Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди вдягайте захисні окуляри.** Застосування засобів індивідуального захисту для відповідних умов, напр., захисної маски, спецвзуття, що не ковзається, каски та навушників, зменшує ризик травм.
- ▶ **Уникайте випадкового вмикання. Перш ніж увімкнути електроінструмент в електромережу або під'єднати акумуляторну батарею, брати його в руки або переносити, впевніться в тому, що електроінструмент вимкнений.** Тримання пальця на вимикачі під час перенесення електроінструмента або підключення в розетку увімкнутого електроінструмента може призвести до травм.
- ▶ **Перед тим, як вмикати електроінструмент, приберіть налагоджувальні інструменти або гайковий ключ.** Перебування налагоджувального інструмента або ключа в частині електроінструмента, що обертається, може призвести до травм.
- ▶ **Уникайте неприродного положення тіла. Завжди зберігайте стійке положення та тримайте рівновагу.** Це дозволить Вам краще контролювати електроінструмент у небезпечних ситуаціях.
- ▶ **Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий одяг та прикраси. Не підставляйте волосся й одяг до деталей, що рухаються.** Просторий одяг, довге волосся та прикраси можуть потрапити в деталі, що рухаються.
- ▶ **Якщо існує можливість монтувати пиловідсмоктувальні або пилоуловлюючі пристрої, переконайтеся, щоб вони були добре під'єднані та правильно використовувалися.** Використання пиловідсмоктувального пристрою може зменшити небезпеки, зумовлені пилом.
- ▶ **Добре знання електроінструментів, отримане в результаті частого їх використання, не повинно призводити до самовпевненості й ігнорування принципів техніки безпеки.** Необережна дія може в одну мить призвести до важкої травми.

Правильне поводження та користування електроінструментами

- ▶ **Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте такий електроінструмент, що спеціально призначений для відповідної роботи.** З придатним електроінструментом Ви з меншим ризиком отримаєте кращі результати роботи, якщо будете працювати в зазначеному діапазоні потужності.

- ▶ **Не користуйтеся електроінструментом з пошкодженням вимикачем.** Електроінструмент, який не вмикається або не вимикається, є небезпечним і його треба відремонтувати.
- ▶ **Перед тим, як регулювати що-небудь в електроінструменті, міняти приладдя або ховати електроінструмент, витягніть штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну батарею.** Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску електроінструмента.
- ▶ **Ховайте електроінструменти, якими Ви саме не користуєтеся, від дітей. Не дозволяйте користуватися електроінструментом особам, що не знайомі з його роботою або не читали ці вказівки.** Використання електроінструментів недосвідченими особами може бути небезпечним.
- ▶ **Старанно доглядайте за електроінструментами і приладдям.** Перевіряйте, щоб рухомі деталі електроінструмента були правильно розташовані та не заїдали, не були пошкодженими або у будь-якому іншому стані, який міг би вплинути на функціонування електроінструмента. Пошкоджені електроінструменти потрібно відремонтувати, перш ніж користуватися ними знову. Велика кількість нещасних випадків спричиняється поганим доглядом за електроінструментами.
- ▶ **Тримайте різальні інструменти нагостреними та в чистоті.** Старанно доглянуті різальні інструменти з гострим різальним краєм менше застряють та легші в експлуатації.
- ▶ **Використовуйте електроінструмент, приладдя до нього, робочі інструменти тощо відповідно до цих вказівок.** Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи. Використання електроінструментів для робіт, для яких вони не передбачені, може призвести до небезпечних ситуацій.
- ▶ **Тримайте рукоятки і поверхні захвату сухими і чистими, слідкуйте, щоб на них не було оливи або густого мастила.** Слизькі рукоятки і поверхні захвату унеможливають безпечне поводження з електроінструментом та його контролювання в неочікуваних ситуаціях.

Правильне поводження та користування електроінструментами, що працюють на акумуляторних батареях

- ▶ **Заряджайте акумуляторні батареї лише в заряджувальних пристроях, рекомендованих виготовлювачем.** Використання заряджувального пристрою для акумуляторних батарей, для яких він не передбачений, може призводити до пожежі.
- ▶ **Використовуйте в електроінструментах лише рекомендовані акумуляторні батареї.** Використання інших акумуляторних батарей може призводити до травм та пожежі.

- ▶ **Не зберігайте акумуляторну батарею, якою Ви саме не користуєтеся, поряд із канцелярськими скріпками, ключами, цвяхами, гвинтами та іншими невеликими металевими предметами, які можуть спричинити перемикання контактів.** Коротке замикання між контактами акумуляторної батареї може спричинити опіки або пожежу.
- ▶ **При неправильному використанні з акумуляторної батареї може потекти рідина. Уникайте контакту з нею. При випадковому контакті промийте відповідне місце водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться до лікаря.** Акумуляторна рідина може спричинити подразнення шкіри або опіки.
- ▶ **Не використовуйте пошкоджені або модифіковані акумулятори або електроінструменти.** Пошкоджені або модифіковані акумулятори можуть поводитися неочікувано, що може призвести до пожежі, вибуху або ризику травми.
- ▶ **Не піддавайте акумулятор або електроінструмент дії вогню або високих температур.** Вогонь або температури вищі за 130 °C можуть призвести до вибуху.
- ▶ **Виконуйте всі вказівки із заряджання і не заряджайте акумулятор або електроінструмент за температур, що виходять за вказані в інструкції межі.** Неправильне заряджання або заряджання за температур, що виходять за вказані межі, може пошкодити батарею і підвищити ризик займання.

Сервіс

- ▶ **Віддавайте свій електроінструмент на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин.** Це забезпечить роботу пристрою протягом тривалого часу.
- ▶ **Ніколи не обслуговуйте пошкоджені акумулятори.** Обслуговувати акумулятори дозволяється лише виробнику або авторизованим сервісним організаціям.

Вказівки з техніки безпеки для шурупокрутів

- ▶ **При виконанні робіт, при яких шуруп може зачепити заховану електропроводку, тримайте інструмент за ізольовані поверхні.** Перерізання кабелю, який знаходиться під напругою, може призвести до зарядження металевих частин електроінструмента та до ураження електричним струмом.
- ▶ **Для знаходження захованих в стіні труб або електропроводки користуйтеся придатними приладами або зверніться в місцеве підприємство електро-, газо- і водопостачання.** Зачеплення електропроводки може призводити до пожежі та ураження електричним струмом. Зачеплення газової труби може призводити до вибуху. Зачеплення водопровідної труби може завдати шкоду матеріальним цінностям.

- ▶ **Міцно тримайте електроінструмент.** При закручуванні і розкручуванні гвинтів/шурупів можуть виникати короточасні високі реакційні моменти.
- ▶ **Закріплюйте оброблювану заготовку.** За допомогою затискного пристрою або лещат оброблюваний матеріал фіксується надійніше ніж при триманні його в руці.
- ▶ **Перед тим, як покласти електроінструмент, зачекайте, поки він не зупиниться.** Адже робочий інструмент може зачепитися за що-небудь, що призведе до втрати контролю над електроприладом.
- ▶ **При пошкодженні або неправильній експлуатації акумуляторної батареї може виходити пар. Акумуляторна батарея може займатись або вибухати.** Впустіть свіже повітря і – у разі скарг – зверніться до лікаря. Пар може подразнювати дихальні шляхи.
- ▶ **Не відкривайте акумуляторну батарею.** Існує небезпека короткого замикання.
- ▶ **Гострими предметами, напр., гвіздками або викрутками, або прикладанням зовнішньої сили можна пошкодити акумуляторну батарею.** Можливе внутрішнє коротке замикання, загоряння, утворення диму, вибух або перегрів акумуляторної батареї.
- ▶ **Використовуйте акумуляторну батарею лише у виробх виробника.** Лише за таких умов акумулятор буде захищений від небезпечного перевантаження.



Захищайте акумуляторну батарею від тепла, зокрема, напр., від сонячних променів, вогню, бруду, води та вологи.



Існує небезпека вибуху і короткого замикання.

- ▶ **Негайно вимкніть електроінструмент, якщо робочий інструмент заклинило. Будьте готові до високих реактивних моментів, що призводять до сипання.** Робочий інструмент заклинює при перевантаженні електроінструмента або застряганні інструмента в оброблюваній заготовці.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пил, що утворюється при обробці наждаком, розпилюванні, шліфуванні, свердленні і подібних роботах, може бути канцерогенним, шкідливим для плода або змінювати спадковий матеріал. Зокрема, пил може містити: свинець у фарбах і лаках; кристалічний кремнезем в цеглі, цементі та інших матеріалах, що застосовуються при муруванні стін; арсен і хромат в деревині, що була оброблена хімікатами. Ризик захворювання залежить від того, як часто Ви зазнавали дію цих речовин. Для зменшення небезпеки треба працювати лише в добре провітрюваних приміщеннях і вдягати відповідні засоби індивідуального захисту (напр., спеціальний респіратор, що відфільтровує навіть цюнайменші пилини).

- ▶ **Уникайте ненавмисного вмикання. Перед тим, як встромляти акумуляторну батарею, впевніться, що вмикач вимкнутий.** Перенесення електроприладу за пальцем на вмикачі та встромляння акумуляторної

батарей в увімкнутий електроприлад може призводити до нещасних випадків.

- ▶ **Використовуйте лише бездоганні, не зношені робочі інструменти.** Пошкоджений робочий інструмент може, напр., переламатися та спричинити травми та пошкодження матеріальних цінностей.
- ▶ **Вмикаючи робочий інструмент, слідкуйте за тим, щоб він добре сів на патрон.** Якщо робочий інструмент не буде добре сидіти в затискачі, він може вискочити і Ви втратите контроль над ним.
- ▶ **Будьте уважними при закручуванні довгих шурупів/гвинтів: в залежності від виду шурупа/гвинта та робочого інструмента, що використовується, робочий інструмент може зісковзнути.** Інколи важко тримати під контролем довгі шурупи/гвинти та існує небезпека того, що робочий інструмент може зісковзнути та Ви поранитесь.
- ▶ **Перед тим, як увімкнути електроінструмент, перевірте встановлений напрямок обертання.** Якщо, напр., треба відкрутити шуруп/гвинт, а напрямок обертання встановлений так, що шуруп/гвинт буде закручуватись, електроінструмент може неконтрольовано сильно спінутися.
- ▶ **Не використовуйте електроінструмент в якості електродріля.** Електроприлади з розчіпною муфтою не призначені для свердління. Механічна муфта може автоматично і без попередження вимкнутись.
- ▶ **Обережно! У разі використання електроінструмента з Bluetooth® можливі перешкоди для інших приладів і установок, літаків і медичних апаратів (напр., кардіостимуляторів, слухових апаратів).** Крім того, не можна повністю виключити можливість завдання шкоди людям і тваринам, що знаходяться в безпосередній близькості. Не користуйтеся електроінструментом з Bluetooth® поблизу медичних апаратів, бензоколонок, хімічних установок і територій, на яких існує небезпека вибухів або можуть проводитися підривної роботи. Не користуйтеся електроінструментом з Bluetooth® у літаку. Намагайтеся не вимикати інструмент на тривалий час безпосередньо коло тіла.

Словесний товарний знак Bluetooth® і графічні товарні знаки (логотипи) є зареєстрованими товарними знаками і є власністю Bluetooth SIG, Inc. Robert Bosch Power Tools GmbH використовує ці словесні/графічні товарні знаки за ліцензією.

Опис продукту і послуг



Прочитайте всі застереження і вказівки. Невиконання вказівок з техніки безпеки та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких серйозних травм.

Будь ласка, дотримуйтеся ілюстрацій на початку інструкції з експлуатації.

Призначення приладу

Шурупокрутна система ВТ-ЕХАСТ/ВТ-АГЛЕЕХАСТ і ЕХАСоппест призначена для закручування і викручування гвинтів, а також закручування і відкручування гайок зазначеного розміру і в зазначеному діапазоні потужності. Вона не призначена для документації обертального моменту або кутового положення гвинтового з'єднання.

Шурупокрутна система забезпечує бездротову передачу даних щодо сигналів закручування за допомогою бездротової технології *Bluetooth*®. На базову станцію ЕХАСоппест передаються сигнали «в порядку» і «не в порядку» (закручування в порядку/не в порядку) промислових акумуляторних шурупокрутів серії ВТ-ЕХАСТ і ВТ-АГЛЕЕХАСТ. Без базової станції ЕХАСоппест пуск шурупокрутів серії ВТ-ЕХАСТ і ВТ-АГЛЕЕХАСТ в експлуатацію не є можливим: шурупокрути при поставці заблоковані, і їх можна розблокувати лише з базової станції ЕХАСоппест.

Прочитайте і додержуйтеся інструкції з експлуатації до базової станції ЕХАСоппест. Спочатку виконайте пуск базової станції ЕХАСоппест в експлуатацію.

Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроприладу на сторінці з малюнком.

- (1) Робочий інструмент (напр., муфта)
- (2) Патрон
- (3) Кутова головка
- (4) Вилковий гайковий ключ з розміром під ключ 27 мм
- (5) Поверхня під ключ на фланці кутової головки

- (6) Вилковий гайковий ключ з розміром під ключ 22 мм
- (7) Двигок для встановлення обертального моменту
- (8) Дужка для підвішування
- (9) Світлодіодний індикатор закручувань
- (10) Світлодіодний індикатор *Bluetooth*®
- (11) Світлодіодний індикатор зарядженості акумуляторної батареї
- (12) Вимикач
- (13) Перемикач напрямку обертання
- (14) Кріпильний паз під дужку для підвішування
- (15) Кріплення для світлодіода
- (16) Поверхня під ключ на накидній гайці
- (17) Кнопка розблокування акумуляторної батареї
- (18) Акумуляторна батарея з контактом АРТ
- (19) Маркірувальне кільце
- (20) Підсвітлювальний світлодіод
- (21) Зарядний пристрій
- (22) Штепсель
- (23) Зелений світлодіод на зарядному пристрої
- (24) Червоний світлодіод на зарядному пристрої
- (25) Швидкозатискний патрон
- (26) Регулювальний інструмент
- (27) Ключ-шестигранник
- (28) Регулювальна шайба
- (29) Пружинне стопорне кільце
- (30) Порожнина в корпусі
- (31) Рукотка (з ізоляованою поверхнею)

Зображене або описане приладдя не входить в стандартний комплект поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя.




Технічні дані

Промисловий акумуляторний шурупокрут ВТ-ЕХАСТ		2	4	6	7
Товарний номер		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Діапазон регулювання обертального моменту	Нм	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Частота обертання холостого ходу n_0	хвил. ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Ном. напруга	В	9,6	9,6	9,6	9,6
Напрямок обертання					
Патрон		Швидкозатискний патрон  1/4"	Швидкозатискний патрон  1/4"	Швидкозатискний патрон  1/4"	Швидкозатискний патрон  1/4"
Інтерфейс передачі даних (радіо)		Бездротова технологія <i>Bluetooth</i> ® клас 2 (специфікація 1.2)			
Максимальна дальність передачі	м	10	10	10	10
Вага відповідно до ЕРТА-Procedure 01:2014	кг	0,80	0,80	0,80	0,80

Промисловий акумуляторний шурупокрут BT-EXACT		2	4	6	7
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатації ^{А)} і при зберіганні	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Робочий діапазон частот	МГц	2402–2480	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Потужність передачі макс.	мВт	0,5	0,5	0,5	0,5
Ступінь захисту		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

А) виміряно при 20–25 °C з акумулятором **2 607 335 681**.




В) обмежена потужність при температурі <0 °C

Промисловий акумуляторний шурупокрут BT-EXACT		8	9	12
Товарний номер		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Діапазон регулювання обертового моменту	Нм	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Частота обертання холостого ходу n_0	хвил. ⁻¹	650 ^{А)}	350 ^{В)}	400 ^{А)}
Ном. напруга	В	12	9,6	12
Напрямок обертання				
Патрон		Швидкозатискний патрон $\varnothing 1/4"$	Швидкозатискний патрон $\varnothing 1/4"$	Швидкозатискний патрон $\varnothing 1/4"$
Інтерфейс передачі даних (радіо)		Бездротова технологія <i>Bluetooth</i> [®] клас 2 (специфікація 1.2)		
Максимальна дальність передачі	м	10	10	10
Вага відповідно до ЕРТА-Procedure 01:2014	кг	0,90	0,80	0,90
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатації ^{В)} і при зберіганні	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Робочий діапазон частот	МГц	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Потужність передачі макс.	мВт	0,5	0,5	0,5
Ступінь захисту		IP 20	IP 20	IP 20

А) виміряно при 20–25 °C з акумулятором **2 607 335 683**.

В) виміряно при 20–25 °C з акумулятором **2 607 335 681**.




С) обмежена потужність при температурі <0 °C

Промисловий акумуляторний кутовий шурупокрут BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Товарний номер		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Діапазон регулювання обертового моменту	Нм	0,7–2	0,7–3	1,5–6
Частота обертання холостого ходу n_0	хвил. ⁻¹	110 ^{А)}	420 ^{А)}	650 ^{А)}
Ном. напруга	В	9,6	9,6	9,6
Напрямок обертання				
Патрон		Швидкозатискний патрон $\varnothing 1/4"$	Швидкозатискний патрон $\varnothing 1/4"$	Швидкозатискний патрон $\varnothing 1/4"$
Кутлова головка (замовляється окремо)		■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"

Промисловий акумуляторний кутовий шурупокрут BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Головка (замовляється окремо)		Швидкозатискний патрон $\varnothing 1/4"$	Швидкозатискний патрон $\varnothing 1/4"$	Швидкозатискний патрон $\varnothing 1/4"$
Інтерфейс передачі даних (радіо)		Бездротова технологія <i>Bluetooth</i> [®] клас 2 (специфікація 1.2)		
Максимальна дальність передачі	м	10	10	10
Вага відповідно до ЕРТА-Procedure 01:2014	кг	1,0	1,0	1,0
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатації ^{А)} і при зберіганні	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Робочий діапазон частот	МГц	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Потужність передачі макс.	мВт	0,5	0,5	0,5
Ступінь захисту		IP 20	IP 20	IP 20

А) виміряно при 20–25 °C з акумулятором **2 607 335 681**.




В) обмежена потужність при температурі <0 °C

Промисловий акумуляторний кутовий шурупокрут BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Товарний номер		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Діапазон регулювання обертового моменту	Нм	2–7	1,5–8	2–15
Частота обертання холостого ходу n_0	хвил. ⁻¹	110 ^{А)}	420 ^{А)}	250 ^{А)}
Ном. напруга	В	9,6	9,6	9,6
Напрямок обертання				
Патрон Кутова головка (замовляється окремо)		Швидкозатискний патрон $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Швидкозатискний патрон $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Швидкозатискний патрон $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Інтерфейс передачі даних (радіо)		Бездротова технологія <i>Bluetooth</i> [®] клас 2 (специфікація 1.2)		
Максимальна дальність передачі	м	10	10	10
Вага відповідно до ЕРТА-Procedure 01:2014	кг	1,0	1,0	1,0
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатації ^{А)} і при зберіганні	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Робочий діапазон частот	МГц	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Потужність передачі макс.	мВт	0,5	0,5	0,5
Ступінь захисту		IP 20	IP 20	IP 20

А) виміряно при 20–25 °C з акумулятором **2 607 335 681**.

В) обмежена потужність при температурі <0 °C

Промисловий акумуляторний кутовий шурупокрут BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Товарний номер		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Діапазон регулювання обертового моменту	Нм	6–17 закручування в жорсткі матеріали	7–23	8–30

Промисловий акумуляторний кутовий шурупокрут BT-ANGLEEXACT		17	23	30
		5–13 закручування в м'які матеріали		
Частота обертання холостого ходу n_0	хвил. ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Ном. напруга	B	14,4	14,4	14,4
Напрямок обертання				
Патрон Кутова головка (замовляється окремо)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Інтерфейс передачі даних (радіо)		Бездротова технологія <i>Bluetooth</i> ® клас 2 (специфікація 1.2)		
Максимальна дальність передачі	м	10	10	10
Вага відповідно до ЕРТА-Procedure 01:2014	кг	1,5	1,5	1,5
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатації ^{B)} і при зберіганні	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Робочий діапазон частот	МГц	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Потужність передачі макс.	мВт	0,5	0,5	0,5
Ступінь захисту		IP 20	IP 20	IP 20

A) виміряно при 20–25 °C з акумулятором **2 607 335 685**.

B) обмежена потужність при температурі <0 °C

Акумуляторний блок Ni-MH		9,6	12,0	14,4
Товарний номер		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Кількість елементів		8	10	12
Напруга акумулятора	B	9,6	12,0	14,4
Ємність	A-год.	2,6	2,6	2,6
Вага відповідно до ЕРТА-Procedure 01:2014	кг	0,55	0,70	0,80
Рекомендовані зарядні пристрої		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Кутова головка		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	● 1/4" Швидкозатискний патрон ● 1/4"
Товарний номер		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618 0 607 453 630
Вага відповідно до ЕРТА-Procedure 01:2014	кг	0,20	0,20	0,20	0,20

Рівна головка		Швидкозатискний патрон ● 1/4"		
Товарний номер		0 607 453 631		
Вага відповідно до ЕРТА-Procedure 01:2014	кг	0,20		

Інформація щодо шуму і вібрації

Значення звукової емісії визначені відповідно до **EN 62841-2-2**.

A-зважений рівень звукового тиску від електроінструмента, як правило, становить **70 дБ(A)**. Похибка K = 3 дБ. Рівень шуму при роботі може перевищувати 80 дБ(A).

Вдягайте навушники!

Загальна вібрація a_h (векторна сума трьох напрямків) і похибка K визначені відповідно до **EN 62841-2-2**:

Закручування та викручування гвинтів: $a_h < 2,5 \text{ м/с}^2$,
K = **1,5 м/с²**.

Зазначені в цих вказівках рівень вібрації і рівень емісії шуму вимірювалися за визначеною в стандартах процедурою; ними можна користуватися для порівняння приладів. Вони також придатні для попередньої оцінки рівня вібрації і рівня емісії шуму.

Зазначені рівень вібрації і рівень емісії шуму стосуються основних робіт, для яких застосовується електроінструмент. Однак у разі застосування електроінструмента для інших робіт, роботи з іншим приладдям або у разі недостатнього технічного обслуговування рівень вібрації і рівень емісії шуму можуть бути іншими. В результаті рівень вібрації і рівень емісії шуму протягом всього робочого часу можуть значно зрости.

Для точної оцінки рівня вібрації і рівня емісії шуму потрібно також враховувати інтервали часу, коли електроінструмент вимкнений або, хоча й увімкнений, але фактично не працює. Це може значно зменшити сумарний рівень вібрації і рівень емісії шуму протягом робочого часу.

Визначте додаткові заходи безпеки для захисту оператора електроінструмента від вібрації, напр.: технічне обслуговування електроінструмента і робочих інструментів, нагрівання рук, організація робочих процесів.

Монтаж

Обсяг поставки

Промислові акумуляторні шурупокрути постачаються без акумуляторного блока, промислові акумуляторні кутові шурупокрути постачаються без кутової головки та акумуляторного блока.

При виборі відповідного приладдя зверніться до спеціалізованої крамниці промислових електроінструментів Bosch.

Робоче середовище і зберігання



Електроінструмент придатний для експлуатації виключно в приміщенні.

Для бездоганної роботи допустима температура зовнішнього середовища має знаходитися в межах від -5°C до $+50^{\circ}\text{C}$ (від 23°F до 122°F) при допустимій відносній вологості повітря від 20 до 95 % без утворення роси.

Зберігайте акумуляторну батарею за температури від 0°C (32°F) до 45°C (113°F), щоб запобігти пошкодженню акумуляторних елементів.

Монтаж кутової головки

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

В цих промислових акумуляторних кутових шурупокрутах треба спочатку монтувати придатну кутову головку (див. „Технічні дані“, Сторінка 218).

- ▶ **Перш ніж монтувати, регулювати або демонтувати головку шурупокрута, впевніться в тому, що перемикач напрямку обертання встановлено посередині (блокатор вимикача) і акумулятор вийнято з електроінструмента.**

Міцно тримайте електроінструмент вилковим гайковим ключем (6) за поверхню під ключ (5) на фланці кутової головки.

- ▶ **Ніколи не затискайте електроінструмент за корпус.**

Встановіть кутову головку (3) в бажаному положенні на фланець і затягніть накидну гайку, взявши вилковим гайковим ключем (4) за поверхню під ключ (16).

При цьому притримайте вилковим гайковим ключем (6) фланець кутової головки.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Ці промислові акумуляторні кутові шурупокрути можуть працювати лише з кутовою свердильною головкою **0 607 451 618**.

Пристосування для підвішування

За допомогою дужки для підвішування (8) електроінструмент можна підвісити на пристосування для підвішування.

Надіньте дужку для підвішування (8) на електроінструмент і дайте їй зайти у зачеплення у пазу (14).

- ▶ **Регулярно перевіряйте стан дужки для підвішування та гак пристосування для підвішування.**

Зарядження

Вказівка: Зарядні пристрої та акумуляторні батареї не входять в комплект поставки.

Зображений штепсель може відрізнитися від штепселя на Вашому електроінструменті.

- ▶ **Слідкуйте за тим, щоб зарядний пристрій та акумуляторна батарея були придатні для мережі Вашої країни.**

Зарядний пристрій AL 2450 DV (див. мал. А)

Підключіть зарядний пристрій (21) штепселем (22) до джерела живлення і вставте акумуляторну батарею (18) в правильному положенні в зарядне гніздо зарядного пристрою.

- ▶ **Не застосовуйте силу, коли встромляєте/виймаєте акумуляторну батарею.** Конструкція акумуляторів з контактом APT (Akku Pack Top) не дозволяє встромити їх в електроінструмент або зарядний пристрій неправильно.

Зелений світлодіодний індикатор (23) починає блимати. Це свідчить про проходження зарядного струму. Процес зарядження припиняється автоматично, коли акумуляторна батарея буде повністю заряджена. Якщо зелений світлодіодний індикатор перестав мигати і загорівся рівномірним світлом, процес зарядження припинений. Звуковий сигнал лунає протягом приблизно 2 секунд і свідчить про те, що акумуляторна батарея повністю зарядилася.

Постійне свічення червоного світлодіодного індикатора (24) свідчить про зарядження зменшеним струмом. Коли мигає червоний світлодіодний індикатор, зарядження не можливе.

Несправності – Причини і усунення

Причина	Усунення
Світлодіодні індикатори не світяться	
Не (повністю) встромлений штепсель зарядного пристрою	(Добре) вставте штепсель у розетку
Несправна розетка, кабель живлення або зарядний пристрій	Перевірте напругу в мережі та за необхідності перевірте зарядний пристрій в сервісній майстерні для електроінструментів Bosch
Зарядження неможливе	
Температура акумуляторної батареї поза межами допустимого діапазону	Охолодженням або нагріванням доведіть температуру акумуляторної батареї до допустимого діапазону від 0 °C (32 °F) до 45 °C (113 °F)
Забруднилися контакти акумуляторної батареї	Очистіть контакти акумуляторної батареї; напр., декілька разів встроміть і вийміть акумуляторну батарею, за потреби замініть акумуляторну батарею
Акумуляторна батарея несправна	Поміняйте акумуляторну батарею
Акумуляторна батарея не (повністю) встромлена	(Повністю) вставте акумуляторну батарею в зарядне гніздо

Підключення до джерела живлення

Вказівка: зверніть увагу, що електроінструмент постачається без акумулятора.

- ▶ **Ніколи не зберігайте акумуляторні батареї в акумуляторному електроінструменті.** Акумуляторних батарей вистачає на довше і вони краще заряджаються, якщо вони зберігаються окремо. Якщо акумуляторна батарея довгий час не була в роботі, перед її застосуванням не забудьте повністю зарядити її.

Зарядження акумуляторної батареї

Перед тим, як вставити акумуляторну батарею в електроінструмент, зарядіть її в придатному зарядному пристрої. Точний опис процедури зарядження див. в інструкції до зарядного пристрою і вказівках у цій інструкції (див. „Зарядження“, Сторінка 222).

Акумулятор обладнаний датчиком температури NTC, який дозволяє зарядження лише в межах від 0 °C (+32 °F) до 45 °C (+113 °F). Це забезпечує довгий термін служби акумулятора. При правильній експлуатації акумуляторну батарею можна заряджати до 3000 разів.

Новий акумулятор або такий, що не використовувався протягом тривалого часу, потребує для досягнення своєї

повної ємності при бл. 5 циклів зарядження/розрядження. Акумуляторні батареї треба підзаряджати лише тоді, коли світлодіодний індикатор «Зарядженість акумуляторної батареї» електроінструмента світяться червоним кольором.

Встромляння і виймання акумуляторної батареї

Притисніть перемикач напрямку обертання **(13)** в середнє положення. Це блокує вимикач **(12)** в положенні «вимкнуто» і запобігає ненавмисному вмиканню електроінструмента.

Устроміть заряджений акумулятор **(18)** в рукоятку електроінструмента.

Слідкуйте за тим, щоб акумулятор був встромлений у правильному положенні і кнопки розблокування **(17)** відчутно зайшли у зачеплення в рукоятці електроінструмента.

- ▶ **Не застосовуйте силу, коли встромляєте/виймаєте акумуляторну батарею.** Конструкція акумуляторів з контактом АРТ (Akku Pack Top) не дозволяє встромити їх в електроінструмент або зарядний пристрій неправильно.

Щоб вийняти акумуляторну батарею **(18)**, натисніть з обох боків на кнопки розблокування **(17)** та, потягнувши вниз, вийміть акумулятор з рукоятки.

Заміна робочого інструмента на голівці шурупокрута з швидкозатискним патроном (див. мал. В)

- ▶ **Вмикаючи робочий інструмент, слідкуйте за тим, щоб він добре сів на патрон.** Якщо робочий інструмент не буде добре сидіти в затисках, він може вискочити і Ви втратите контроль над ним.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Серія BT-EXACT постачається із швидкозатискним патроном 1/4" (Швидкозатискний патрон \odot 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Для цього промислового акумуляторного кутового шурупокрута доступна кутова головка із швидкозатискним патроном 1/4" (артикульний номер **0 607 453 631**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Для цього промислового акумуляторного кутового шурупокрута доступна кутова головка із швидкозатискним патроном 1/4" (артикульний номер **0 607 453 630**).

Увімкнення робочого інструмента

Потягніть швидкозатискний патрон **(25)** вперед. Устроміть змінний робочий інструмент **(1)** в патрон **(2)** і знову відпустіть гільзу швидкозатискного патрона. Використовуйте лише робочі інструменти з відповідним кінцем (шестигранник 1/4").

Не пробуйте встромити свердло в цей швидкозатискний патрон.

Промислові акумуляторні кутові шурупокрути і промислові акумуляторні шурупокрути з механічною

муфтою непридатні для свердління. Механічна муфта може автоматично і без попередження вимкнутись. Поки механічна муфта знову не увійде в зачеплення, коли вона вимкнулася, при подальшому свердлінні електроінструмент може вирватися з рук.

Виймання робочого інструмента

Потягніть швидкозатискний патрон (25) вперед. Вийміть змінний робочий інструмент (1) з патрона (2) і знову відпустіть швидкозатискний патрон.

Заміна робочого інструмента на голівці шурупокрута з чотирикутним хвостовиком

► **Вмикаючи робочий інструмент, слідкуйте за тим, щоб він добре сів на патрон.** Якщо робочий інструмент не буде добре сидіти в затискачі, він може вискочити і Ви втратите контроль над ним.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

До цього промислового акумуляторного кутового шурупокрута пропонується кутова головка з чотирикутним хвостовиком 1/4" (артикульний номер **0 607 453 617**), а також кутова головка з чотирикутним хвостовиком 3/8" (артикульний номер **0 607 453 620**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

До цього промислового акумуляторного кутового шурупокрута пропонується кутова головка з чотирикутним хвостовиком 3/8" (артикульний номер **0 607 451 618**).

Увімкнення робочого інструмента

Притисніть штифт на чотирикутному хвостовику затискача робочого інструмента (2) усередину, напр., за допомогою вузької викрутки, та надіньте робочий інструмент (1) на чотирикутний хвостовик. Слідкуйте за тим, щоб штифт зайшов у зачеплення в канавку на робочому інструменті.

Виймання робочого інструмента

Притисніть штифт в канавці робочого інструмента (1) усередину та зніміть робочий інструмент з затискача (2).

Заміна робочого інструмента на голівці шурупокрута з внутрішнім шестигранником (див. мал. С)

► **Вмикаючи робочий інструмент, слідкуйте за тим, щоб він добре сів на патрон.** Якщо робочий інструмент не буде добре сидіти в затискачі, він може вискочити і Ви втратите контроль над ним.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Для цього промислового акумуляторного кутового шурупокрута доступна кутова головка з внутрішнім шестигранником 1/4" (артикульний номер **0 607 453 618**).

Увімкнення робочого інструмента

Устроміть робочий інструмент (1) в шестиграний отвір затискача робочого інструмента (2), щоб він відчутно зайшов у зачеплення.

Виймання робочого інструмента

Зніміть робочий інструмент (1) із затискача робочого інструмента (2), за потреби користуйтеся кліщами.

Робота



Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди вдягайте захисні окуляри. Застосування засобів індивідуального захисту для відповідних умов, напр., захисної маски, спецвзуття, що не ковзається, каски та навушників, зменшує ризик травм.

Початок роботи

Перш ніж вмикати електроінструмент, треба спочатку встановити напрямок обертання за допомогою перемикача напрямку обертання (13): електроінструмент не вмикається, якщо перемикач напрямку обертання (13) встановлений посередині (блокіратор вимикача).

Встановлення напрямку обертання (див. мал. D)

► **Перемикайте перемикач напрямку обертання (13), лише коли електроінструмент повністю зупинений.**

Обертання праворуч: Для закручування гвинтів посуňte перемикач напрямку обертання (13) до упору ліворуч.

Обертання ліворуч: Для послаблення або викручування гвинтів посуňte перемикач напрямку обертання (13) до упору праворуч.

Увімкнення освітлювального світлодіода

Підсвітлювальний світлодіод (20) підсвітлює місце роботи при поганому освітленні. Підсвітлювальний світлодіод (20) вмикається легким натисканням вимикача (12). Якщо Ви натиснете на вимикач сильніше, електроприлад вмикається і освітлювальний світлодіод продовжує світитися.

► **Не дивіться прямо в підсвітлювальний світлодіод, його світло може засліпити Вас.**

Вмикання/вимикання



Шуруповерт має **розчіпну муфту**, яка спрацьовує в залежності від встановленого в зазначеному діапазоні обертального моменту. Вона спрацьовує при досягненні встановленого обертального моменту.

Вказівка: Якщо шурупокрут використовується з адаптером напруги, необхідно спочатку увімкнути стабілізатор напруги.

Щоб **увімкнути** електроінструмент, натисніть на вимикач (12) до упору.

Електроінструмент **автоматично вимикається** після досягнення встановленого обертального моменту.

► **При передчасному відпусканні вимикача (12) встановлений обертальний момент не досягається.**

Вказівки щодо роботи

- ▶ **Електроінструмент обладнаний радіоінтерфейсом. Зважайте на місцеві обмеження, напр., в літаках або лікарнях.**
- ▶ **Перш, ніж настроювати електроінструмент, міняти приладдя або відкласти електроінструмент, вимкніть живлення.** Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску електроінструмента.
- ▶ **Приставляйте електроінструмент до гайки/гвинта лише у вимкненому стані.** Робочі інструменти, що обертаються, можуть зісковзувати.
- ▶ **Перед усіма маніпуляціями з електроінструментом (напр., технічним обслуговуванням, заміною робочого інструмента тощо), а також при його транспортуванні і зберіганні виймайте акумуляторну батарею з електроінструменту.** При ненавмисному включенні вимикача існує небезпека поранення.

Регулювання обертового моменту (див. мал. E – G)

Обертальний момент залежить від натягу пружини розчіпної муфти. Розчіпна муфта спрацьовує при досягненні встановленого обертового моменту як при правому, так і при лівому обертанні робочого інструмента.

Для встановлення індивідуального обертового моменту дозволяється використовувати лише доданий регулювальний інструмент (26).

Повністю відтягніть назад движок (7) на електроінструменті.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Устроміть ключ для гвинтів з внутрішнім шестигранником (27) в робочий інструмент (26) і повільно повертайте його.

Тільки-но в отворі на корпусі в муфті з'явиться невелика виїмка (регульовальна шайба (28)), встроміть в цю виїмку регульовальний інструмент (26) і повертайте його.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Устроміть торцевий ключ-шестигранник (27) в патрон (2) і повільно обертайте його.

Тільки-но в отворі на корпусі в муфті з'явиться невелика виїмка (регульовальна шайба (28)), встроміть в цю виїмку регульовальний інструмент (26) і повертайте його.

При повертанні за стрілкою годинника обертальний момент збільшується, при обертанні проти стрілки годинника обертальний момент зменшується.

Вийміть регульовальний інструмент (26). Знову посуňte вперед движок (7), щоб захистити муфту від забруднень.

Вказівка: Необхідне налаштування залежить від типу гвинтового з'єднання, найкраще знаходити його шляхом практичних спроб. Здійсніть пробне закручування за допомогою динамометричного ключа.

- ▶ **Встановлюйте обертальний момент обов'язково в зазначеному діапазоні, в протилежному разі розчіпна муфта не спрацює.**

Світлодіодний індикатор



Індикатор зарядженості акумуляторної батареї

Якщо акумуляторна батарея (18) потребує підзарядження, світлодіодний індикатор (11) починає блимати зеленим світлом і лунає звуковий сигнал. Після цього можливо здійснити лише 6–8 закручувань.

Якщо світлодіодний індикатор світиться червоним кольором, акумулятора більше не вистачить на нове закручування або електроінструмент був перенавантажений. Електроінструмент більше не вмикається. Блокатор вмикання діє до тих пір, поки акумуляторна батарея не буде вийнята з електроінструмента і не буде знову вставлений заряджений акумулятор.

Якщо Ви працюєте з адаптером напруги, світлодіодний індикатор (11) покаже перенавантаження.

Якщо світлодіодний індикатор (11) блимає червоним кольором, електроінструмент перегрівся і вимкнувся. Перш ніж знову вмикати електроінструмент, почекайте короткий час, поки електроінструмент не припинить блимати.

Значно скорочена тривалість роботи електроінструмента свідчить про те, що акумулятор незабаром треба буде міняти. Відпрацьовані акумуляторні батареї треба здавати відповідно до положень, що діють у Вашій країні.

Вказівка: Якщо замість акумуляторної батареї (18) використовується адаптер напруги і стабілізатор напруги 4EXACT, світлодіодний індикатор (11) не працює.



Індикатор закручувань

Після досягнення встановленого обертового моменту спрацьовує розчіпна муфта. Світлодіодний індикатор (9)

світиться зеленим кольором.

Якщо встановлений обертальний момент не досягнутий, світлодіодний індикатор (9) починає світитися червоним кольором та подається звуковий сигнал. Операцію закручування треба повторити.

Індикатор з'єднання Bluetooth®

Натисніть на вимикач (12), щоб активувати з'єднання Bluetooth®. Червоний світлодіодний індикатор (10) блимає, поки шурупокрут шукає з'єднання.

Червоне безперервне світіння світлодіодного індикатора (10) вказує на те, що з'єднання Bluetooth® встановлене. Шурупокрут все ще заблокований.

Після розблокування шурупокрута з базової станції EXASopecT світлодіодний індикатор (10) гасне.

Якщо після натискання на вимикач світлодіодний індикатор (10) лише коротко блимає і потім згасає, живлення шурупокрута недостатньо для з'єднання.

Захист від повторного вмикання

Після спрацювання розчіпної муфти мотор вимикається. Повторне вмикання можливе лише через 0,7 секунд. Це запобігає ненавмисному додатковому затягуванню вже закрученого з'єднання.

Регулювання кутової головки**BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30**

Кутова головка (3) може мати вісім положень.

Міцно тримайте електроінструмент вилковим гайковим ключем (6) за поверхню під ключ (5) на фланці кутової головки.

► Ніколи не затискайте електроінструмент за корпус.

Відпустіть накидну гайку, взявшись вилковим гайковим ключем (4) за поверхню під ключ (16). Поверніть кутову головку (3) з інтервалом у 45° в необхідне положення та знову затягніть накидну гайку, взявшись вилковим гайковим ключем (4) за поверхню під ключ (16).

При цьому притримайте вилковим гайковим ключем (6) фланець кутової головки.

Регулювання підсвітлювального світлодіода (див. мал. Н)**BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30**

За допомогою тонкої викрутки, шпателя чи іншого інструмента зніміть маркірувальне кільце (19). Посуньте за допомогою ключів назад на корпус пружине стопорне кільце (29).

Тепер обидві половинки обшивки кріплення для світлодіода (15), які прикривають підсвітлювальний світлодіод (20), можна переставити в будь-яке необхідне положення. Слідкуйте за тим, щоб не пошкодити кабель підсвітлювального світлодіода, та заховайте його, не згинаючи, в передбаченій порожнині (30) в корпусі. Знову надіньте на підсвітлювальний світлодіод (20) обидві половинки кріплення для світлодіода (15).

Поверніть пружинне стопорне кільце (29) і маркірувальне кільце (19) в їх початкове положення.

Технічне обслуговування і сервіс**Технічне обслуговування і очищення****► Перед усіма маніпуляціями з електроінструментом (напр., технічним обслуговуванням, заміною робочого інструмента тощо), а також при його транспортуванні і зберіганні виймайте акумуляторну батарею з електроінструменту.**

При неавтоматичному вклученні вимикача існує небезпека поранення.

► Для якісної і безпечної роботи тримайте електроприлад і вентиляційні отвори в чистоті.**Змащення електроприладу****Масило:**

Спеціальне трансмісійне мастило (225 мл)
Товарний номер 3 605 430 009
Молікодове мастило
Моторна олива SAE 10/SAE 20

- Після перших 150 годин роботи прочистіть редуктор м'яким розчинником. Виконуйте вказівки виробника розчинника щодо користування і видалення. Потім змастіть редуктор спеціальним трансмісійним мастилом Bosch. Повторюйте процедуру очищення

кожні 300 годин роботи, починаючи з першого очищення.

- Змащуйте рухомі деталі розчіпної муфти через кожні 100000 закручувань декількома краплями моторної оливи SAE 10/SAE 20. Деталі, що ковзають та котяться, треба змащувати молікодовим мастилом. З цієї нагоди перевіряйте муфту на знос, щоб упевнитися у тому, що він не впливає на повторюваність операцій та точність. Потім необхідно знову відрегулювати обертальний момент муфти.

► Техобслуговування та ремонт приладу дозволяється виконувати лише кваліфікованим фахівцем. Лише за таких умов Ваш електроприлад і надалі буде залишатися безпечним.

Авторизована майстерня Bosch виконує такі роботи швидко і надійно.

► Видаляйте мастила і очисні засоби екологічно чистим способом. Зважайте на законодавчі приписи.**Сервіс і консультації з питань застосування**

В сервісній майстерні Ви отримаєте відповідь на Ваші запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого продукту. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою: www.bosch-pt.com Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на паспортній таблиці продукту.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Використання контрафактної продукції небезпечно в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

Україна

Бош Сервісний Центр електроінструментів
вул. Крайня 1
02660 Київ 60
Тел.: +380 44 490 2407
Факс: +380 44 512 0591
E-Mail: pt-service@ua.bosch.com
www.bosch-professional.com/ua/uk

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень за-значена в Національному гарантійному талоні.

Утилізація

Електроінструменти, акумуляторні батареї, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.



Не викидайте електроінструменти та акумуляторні батареї/батареї в побутове сміття!

Лише для країн ЄС:

Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU електроінструменти, що вийшли із вживання, та відповідно до європейської директиви 2006/66/EC пошкоджені або відпрацьовані акумуляторні батареї/батареї повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

Акумулятори/батареї:



Ni-MH: нікель-метал-гідридний акумулятор

Қазақ

Еуразия экономикалық одағына (Кеден одағына) мүше мемлекеттер аумағында қолданылады

Өндірушінің өнім үшін қарастырған пайдалану құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін.

Сәйкестікті растау жайлы ақпарат қосымшада бар.

Өнімді өндірген мемлекет туралы ақпарат өнімнің корпусында және қосымшада көрсетілген.

Өндірілген мерзімі Нұсқаулық мұқабасының соңғы бетінде көрсетілген.

Импортерге қатысты байланыс ақпарат өнім қаптамасында көрсетілген.

Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған) істетпей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексерусіз (сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.

Көрсетілген қызмет ету мерзімі тұтынушы аталмыш нұсқаулықтың талаптарын орындаған жағдайда ғана жарамды болады.

Істен шығу себептерінің тізімі

- көп ұшқын шықса, пайдаланбаңыз
- қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз
- тоқ сым бұзылған немесе оқшаулаусыз болса, пайдаланбаңыз
- өнім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз

Пайдаланушының мүмкін қателіктері

- тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді пайдаланбаңыз
- жауын – шашын кезінде сыртта пайдаланбаңыз
- корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосушы болмаңыз

Шекті күй белгілері

- тоқ сымның тозуы немесе зақымдануы
- өнім корпусының зақымдалуы

Қызмет көрсету түрі мен жиілігі

- Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.

Сақтау

- құрғақ жерде сақтау керек
- жоғары температура көзінен және күн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температураның кенет ауытқуынан қорғау керек
- орамасыз сақтау мүмкін емес
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін MEMCT 15150 (шарт 1) құжатын қараңыз
- +5-ден +40 °C-қа дейін температурасында қоймада өндірушінің қаптамасында сақтаңыз. Салыстырмалы ылғалдылық 80 % -дан аспауы тиіс.

Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді
- тасымалдау шарттары талаптарын MEMCT 15150 (5 шарт) құжатын оқыңыз
- Қоршаған орта температурасы –50 °C-тан +50 °C-қа дейін тасымалдау рұқсат етілген. Салыстырмалы ылғалдылық 100 % -дан аспауы тиіс.

Қауіпсіздік нұсқаулары

Электр құралдары үшін жалпы қауіпсіздік нұсқаулары

ЕСКЕРТУ Осы электр құралының жинағындағы ескертулерді, нұсқауларды, суреттерді және сипаттамаларды оқыңыз.

Барлық техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын орындамау тоқтың соғуына, өрт және/немесе ауыр жарақаттануларға алып келуі мүмкін.

Болашақ жұмыстар үшін қауіпсіздік нұсқаулықтары мен ескертпелерді сақтап қойыңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулықтарында пайдаланылған Электр құрал атауының желіден қуат алатын электр құралдарына (желілік кабелі менен) және акумулятордан қуат алатын электр құралдарына (желілік кабелі жоқ) қатысы бар.

Жұмыс орнының қауіпсіздігі

► **Жұмыс орнын таза және жарық ұстаңыз.** Ластанған және қараңғы жайларда сәтсіз оқиғалар болуы мүмкін.

- ▶ **Электр құрылғысын жарылатын атмосферада пайдаланбаңыз, мысалы, жанатын сұйықтық, газ немесе шаң бар болғанда.** Электр құрал ұшқындарды жасайды, ал олар шаң немесе буларды жандыруы мүмкін.
- ▶ **Балалар мен бақылаушыларды электр құралынан алыс ұстаңыз.** Алданулар бақылау жоғалуына алып келуі мүмкін.
- ▶ Жабдық тұрмыстық жағдайларда, коммерциялық аймақтарда және қоғамдық жерлерде, зиянды және қауіпті өндірістік факторлар жоқ кіші электр тұтынуы бар өндірістік аймақтарында жұмыс істеу үшін арналған.

Электр қауіпсіздігі

- ▶ **Электр айырлары розеткаға сай боулы тиіс. Айырды ешқашан ешқандай тәрізде өзгертпеңіз. Жерге қосылған электр құралдарымен адаптер айырларын пайдаланбаңыз.** Өзгертілмеген айырлар мен сәйкес розеткалар электр тұйықталуының қауіпін төмендетеді.
- ▶ **Құбырлар, радиаторлар, плиталар мен суытқыштар сияқты жерге қосылған беттерге тимеңіз.** Денеңіз жерге қосылған болса жоғары тоқ соғу қауіпі пайда болады.
- ▶ **Электр құралдарды жаңбырда немесе ылғалды қоршауда пайдаланбаңыз.** Электр құралына кірген су тоқ соғу қауіпін жоғарылатады.
- ▶ **Кабельді тиісті болмаған ретте пайдаланбаңыз. Кабельді электр құралын тасу, көтеру немесе тоқтан шығару үшін пайдаланбаңыз. Кабельді ыстықтық, май, өткір қырлар және жылжымалы бөлшектерден алыс ұстамаңыз.** Зақымдалған немесе бытысып кеткен кабель тоқ соғу қауіпін жоғарылатады.
- ▶ **Электр құралын сыртта пайдаланғанда сыртқы жайлар үшін сай кабельді пайдаланыңыз.** Сыртта пайдалануға жарамды кабельді пайдалану тоқ соғу қауіпін төмендейді.
- ▶ **Егер электр құралын ылғалды жерде пайдалану керек болса, онда қорғайтын өшіру құрылғысы (RCD) арқылы қорғалған тоқ желісін пайдаланыңыз.** RCD пайдалану тоқ соғу қауіпін төмендетеді.

Жеке қауіпсіздік

- ▶ **Электр құралды пайдалануда абай болыңыз, жұмысыңызды бақылаңыз және парасатты пайдаланыңыз.** Электр құралды шаршаған кезде немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі әсер еткен кезде пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде аңсыздық ауыр жеке жарақаттануға алып келуі мүмкін.
- ▶ **Жеке қорғайтын жабдықтарды пайдаланыңыз. Әрдайым көз қорғанысын тағыңыз.** Шаң маскасы, сырғанбайтын қауіпсіздік аяқ киімдері, шлем немесе есту қорғаныштары сияқты қорғағыш жабдықтары

тиісті жағдайларда қолданып жеке жарақаттануларды кемейтеді.

- ▶ **Кездейсоқ іске қосылудың алдын алу. Тоқ көзіне және/немесе батареялар жинағына қосудан алдын, құралды көтеру немесе тасудан алдын өшіргіш өшік күйде болуына көз жеткізіңіз.** Электр құралын саусақты өшіргішке қойып тасу немесе қосқышы қосулы электр құралын тоққа қосу сәтсіз оқиғаға алып келуі мүмкін.
- ▶ **Электр құралын қосудан алдын келген реттеу сынасын немесе кілтті алып қойыңыз.** Электр құралының айналатын бөлігінде қалған кілт немесе сына жеке жарақаттануға алып келуі мүмкін.
- ▶ **Көп күш істетпеңіз. Әрдайым тиісті таяныш пен тең салмақтылықты сақтаңыз.** Бұл күтілмеген жағдайларда электр құралдың бақылануын сақтайды.
- ▶ **Тиісті киім киіңіз. Бос киім мен әшекейлерді киймеңіз. Шашыңыз бен киімдерді жылжымалы бөлшектерден алыс ұстаңыз.** Бос киімдер, әшекейлер немесе ұзын шаш жылжымалы бөлшектер арқылы тартылуы мүмкін.
- ▶ **Егер шаң шығарып жинау жабдықтарына қосу құрылғылары берліген болса, онда олар қосулы болуына және тиісті ретте қолдануына көз жеткізіңіз.** Шаң жинауды пайдалану шаңға байланысты зияндарды кемейтеді.
- ▶ **Аспаптарды жиі пайдаланып жақсы білгеннен соң масайрап кетпей қауіпсіздік принциптерін елемей отырмаңыз.** Абайсыз әрекет секунд ішінде ауыр жарақаттануға алып келуі мүмкін.
- ▶ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Энергиямен жабдықтаудың толықтай не жекелей тоқтатылуы немесе энергиямен жабдықтауды басқару тізбегінің ақаулануы салдарынан электр құралының жұмысында кідіріс пайда болған жағдайда, бұғатталмағандығына көз жеткізіп (болған жағдайда) барып, ажыратқышты Выкл. (Өшіру) қалпына келтіріңіз. Желілік ашаны розеткадан шығарыңыз немесе алып – салмалы аккумуляторды ажыратыңыз. Осы әрекет арқылы бақыланбайтын қайта іске қосылудың алдын аласыз.
- ▶ Аталмыш пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес білікті қызметкерлер құрамына электр құралын реттеу, монтаждау, қолданысқа енгізу және оған қызмет көрсету әрекеттерімен таныс тұлғалар жатады.
- ▶ Электр құралымен жұмыс істеуге 18 жасқа толған, техникалық сипаттаманы, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты және қауіпсіздік ережелерін оқып шыққан тұлғаларға рұқсат етіледі.
- ▶ Дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғаның бақылауында болмаса немесе электр құралын пайдалану бойынша нұсқау алмаған болса, бұйымды пайдаланбауы тиіс.

Электр құралдарын пайдалану және күту

- ▶ **Құралды аса көп жүктемеңіз. Жұмысыңыз үшін жарамды электр құралын пайдаланыңыз.** Жарамды электр құралымен керекті жұмыс аймағында дұрыс әрі сенімді жұмыс істейсіз.
- ▶ **Ажыратқышы дұрыс емес электр құралын пайдаланбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті болып, оны жөндеу қажет болады.
- ▶ **Жабдықтарды реттеу, бөлшектерін алмастыру немесе электр құралдарын қоймаға қою алдында, ашаны қуат көзінен ажыратыңыз және/немесе аккумуляторы алмалы-салмалы болса, оны электр құралынан алып тастаңыз.** Бұл сақтық әрекеті электр құралдың байқаусыз қосылуына жол бермейді.
- ▶ **Пайдаланылмайтын электр құралдарды балалар қолы жетпейтін жайға қойыңыз. Осыларды білмейтін немесе осы ескертпелерді оқымаған адамдарға бұл құралды пайдалануға жол бермеңіз.** Тәжірибесіз адамдар қолында электр құралдары қауіпті болады.
- ▶ **Электр құралдарын мен керек-жарақтарын ұқыпты күтіңіз. Қозғалмалы бөлшектердің кедергісіз істеуіне және кептеліп қалмауына, бөлшектердің ақаусыз немесе зақымдалмаған болуына, электр құралының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Зақымдалған бөлшектері бар құралды пайдаланудан алдын жөндеңіз.** Электр құралдарының дұрыс күтілмеуі жазатайым оқиғаларға себеп болып жатады.
- ▶ **Кескіш аспаптарды өткір және таза күйде сақтаңыз.** Дұрыс күтілген және кескіш жиектері өткір кескіш аспаптар аз кептеліп, кесілетін бетке оңай бағытталады.
- ▶ **Электр құралын, жабдықтарды, алмалы-салмалы аспаптарды және т.б. осы нұсқауларға сай пайдаланыңыз.** Сонымен жұмыс шарттарымен орындайтын әрекеттерге назар аударыңыз. Электр құралдарын арналмаған жұмыстарда пайдалану қауіпті.
- ▶ **Қолтұтқалар мен қармау беттерін құрғақ, таза және май мен ластан таза ұстаңыз.** Сырғанақ қолтұтқалар мен қармау беттері күтілмеген жағдайларда сенімді қолдану мен бақылауға жол бермейді.

Батарея құралын пайдалану және күту

- ▶ **Тек өндіруші сипаттаған зарядтағышмен қайта зарядтаңыз.** Батарея жинағының бір түріне сай зарядтағыш басқа батарея жинағымен қолдануда өрт қауіпіне адып келуі мүмкін.
- ▶ **Электр құралдарын тек арнайы тағайындалған батарея жинақтарымен пайдаланыңыз.** Кез келген басқа батарея жинақтарын пайдалану жарақаттану мен өрт қауіпіне алып келеді.
- ▶ **Егер батарея жинағы қолдануда болмаса, оны түйреуіш, тиын, кілт, шеге, бұранда немесе басқа кіші метал заттардан ұстаңыз, олар бір**

терминалдан басқасына байланыс жасауы мүмкін. Батарея терминалдарын қосу күйік немесе өртке алып келуі мүмкін.

- ▶ **Дұрыс емес пайдалануда батареядан сұйықтық ағуы мүмкін, оған тиімеңіз. Егер тиіп қалсаңыз, сумен шайып тастаңыз. Егер сұйықтық көзге тисе дәрігерге хабарласыңыз.** Батареядан шаққан сұйықтық қозу немесе күйіктерге алып келуі мүмкін.
- ▶ **Зақымдалған немесе өзгертілген батарея жинақтарын пайдаланбаңыз.** Зақымдалған немесе өзгертілген батареялар өртке, жарылуға немесе жарақаттуға алып келуі мүмкін кездейсоқ әрекеттерге алып келуі мүмкін.
- ▶ **Батарея жинағын немесе құралын өртке немесе қатты температураға салдырмаңыз.** 130 °C жоғары температураларда жарылыс болуы мүмкін.
- ▶ **Барлық зарядтау нұсқауларын орындап батарея жинағын нұсқауларда белгіленген температура ауқымынан тыс жағдайда зарядтамаңыз.** Дұрыс емес зарядтау немесе белгіленген ауқымнан тыс температурада зарядтау батареяны зақымдап өрт қауіпін жоғарылатуы мүмкін.

Қызмет көрсету

- ▶ **Электр құралына маманды жөндеуші тек бірдей қосалқы бөлшектермен қызмет көрсетуі керек.** Бұл электр құралының қауіпсіздігін сақталуын қамтамасыз етеді.
- ▶ **Зақымдалған батарея жинақтарын ешқашан пайдаланбаңыз.** Батарея жинақтарын тек өндіруші немесе өкілетті қызмет көрсету жабдықтаушы арқылы орындалуы мүмкін.

Бұрауыштарға арналған қауіпсіздік нұсқаулықтары

- ▶ **Бекіткіш жасырын сымдарға тиюі мүмкін әрекеттерді жасаған кезде электр құрылғы оқшауланған ұстау жайынан ұстаңыз.** Егер бекіткіш істеп тұрған сымға тисе электр құралының метал бөлшектерін істеп пайдаланушыны тоқ соғуы мүмкін.
- ▶ **Қажетті іздеу құралдарын пайдаланып жасырылған сымдарды табыңыз немесе жауапты жергілікті ұйым өкілдерін шақырыңыз.** Электр сымдарына тию өрт немесе тоқ соғуына алып келуі мүмкін. Газ құбырын зақымдау жарылысқа алып келуі мүмкін. Су құбырын зақымдау материалдық зиянға алып келуі мүмкін.
- ▶ **Электр құралын берік ұстаңыз.** Шуруптарды бұрап бекіту және бұрап босату кезінде қысқаша жоғары мезеттер пайда болуы мүмкін.
- ▶ **Дайындаманы бекітіңіз.** Қысу құралына немесе қысқышқа орнатылған дайындама қолыңызбен салыстырғанда, берік ұсталады.
- ▶ **Электр құралын жерге қоядан алдын оның тоқтауын күтіңіз.** Алмалы-салмалы аспап ілініп электр құрал бақылаушының жоғалтуына алып келуі мүмкін.

- ▶ **Аккумулятор зақымдалған немесе дұрыс пайдаланылмаған жағдайда, одан бу шығуы мүмкін. Аккумулятор жанып немесе жарылып қалуы мүмкін.** Таза ауа ішке тартыңыз және шағымдар болса, дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Бу тыныс алу жолдарын тітіркендіруі мүмкін.
- ▶ **Аккумуляторды аспаңыз.** Қысқа тұйықталу қауіпі бар.
- ▶ **Шеге немесе бұрауыш сияқты ұшты заттар немесе сыртқы әсер арқылы аккумулятор зақымдануы мүмкін.** Бұл қысқа тұйықталуға алып келіп, аккумулятор жануы, түтін шығаруы, жарылуы немесе қызып кетуі мүмкін.
- ▶ **Бұл аккумуляторды тек қана осы өндіруші өнімдерінде пайдаланыңыз.** Сол арқылы аккумуляторды қауіпті, артық жүктеуден сақтайсыз.



Аккумуляторды, жылудан, сондай-ақ, мысалы, үздіксіз күн жарығынан, оттан, кірден, судан және ылғалдан қорғаңыз. Жарылыс және қысқа тұйықталу қауіпі туындайды.



- ▶ **Сыналанса, электр құралын бірден сөндіріңіз. Тебуди тудыратын жоғары реактивті күштерден абай болыңыз.** Электр құрал егер электр құралы артық жүктелсе немесе өңделетін дайындамада қысылса ол сыналады.

⚠ ЕСКЕРТУ

Үшкірлеу, аралау, тегістеу, бұрғылау және ұқсас

әрекеттерді орындау кезінде пайда болатын шаң концерогенді, тератогенді немесе мутагенді әсер етуі мүмкін. Осы шаң түрлері қамтитын заттектердің ішінде:

Бояулардағы қорғасын және лак; кірпіш, цемент және басқа да тас заттектеріндегі кристалды кремнезем; химиялық өңделген ағаштағы күшән мен хромат. Сырқаттану қауіпі осы заттектердің пайдаланылу жиілігіне байланысты болады. Қауіпті азайту үшін дұрыс желдетілетін белмелерде тиісті қорғаныс жабдығымен жұмыс істеңіз (мысалы, арнайы құрастырылған, ең кіші шаң бөлішектерін сүзгілейтін шаңтүткіштар).

- ▶ **Кездейсоқ іске қосылуға жол бермеңіз.** Аккумуляторды салудан алдын ажыратқыштың өшірулі күйінде болғанына көз жеткізіңіз. Электр құралын саусақты ажыратқышқа қойып тасымалдау немесе қосулы электр құралына аккумуляторды салу жазатайым оқиғаларды тудыруы мүмкін.
- ▶ **Тек қана ақаусыз, тозбаған алмалы-салмалы аспаптарды пайдаланыңыз.** Ақауы бар алмалы-салмалы аспаптар бұзылып, жарақат пен зиян келтіруі мүмкін.
- ▶ **Алмалы-салмалы аспапты орнатқанда оның аспап патронында нық тұрғанына көз жеткізіңіз.** Алмалы-салмалы аспап аспап патронына мықтап жалғанбаған кезде, ол босап кетіп, оны басқару мүмкін болмайды.
- ▶ **Ұзын бұрандаларды бұрап кіргізу кезінде абай болыңыз, бұранда түріне және алмалы-салмалы аспапқа байланысты сығу қауіпі бар.** Ұзын бұрандаларды жиі дұрыс бақылау қиынға соғады және

олар бұрап кіргізу барысында сырғып, сізге жарақат тигізуі мүмкін.

- ▶ **Электр құралын іске қосу алдында орнатылған айналу бағытына назар аударыңыз.** Мысалы, бұранданы босату қажет болып, айналу бағыты бұранданы бұрап кіргізу үшін реттелген болса, бұл алмалы-салмалы аспаптың бақыланбайтын қатты қозғалысын тудыруы мүмкін.
- ▶ **Электр құралын дрель ретінде пайдаланбаңыз.** Ажырату тіркесімі бар электр құралдары бұрғылауға арналмаған. Тіркесім автоматты түрде ескертусіз ажыратылуы мүмкін.
- ▶ **Абай болыңыз! Электр құралын Bluetooth® бен пайдалануда басқа құралдар мен жабдықтар, ұшақ және медициналық құралдар (мысалы, кардиостимулятор, есту құралдары) жұмысында кедергілер пайда болуы мүмкін. Сондай-ақ жақын тұрған адамдар мен хайуандарға зиян тудыру қауіпін толық жою мүмкін емес. Электр құралын Bluetooth® бен медициналық құралдар, жанармай бекеттері, химиялық жабдықтар, жарылу қауіпі бар және жарылатын аймақтар жанында пайдаланбаңыз. Bluetooth® бар электр құралын ұшақтарда пайдаланбаңыз. Денеге жақын аймақта ұзақ уақыт пайдаланбаңыз.**

Bluetooth® сөз белгісі сурет белгісімен (логотиптер) бірге Bluetooth SIG, Inc компаниясының тіркелген тауарлық белгісі және мүлігі болып табылады. Осы сөз/сурет белгісін Robert Bosch Power Tools GmbH арқылы пайдалану лицензия негізінде орындалады.

Өнім және қуат сипаттамасы



Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз. Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, өрт және/немесе ауыр жарақаттануларға алып келуі мүмкін.

Пайдалану нұсқаулығының алғы бөлігінің суреттерін ескеріңіз.

Тағайындалу бойынша қолдану

BT-EXACT/ BT-ANGLEEXACT және EXACConnect бұрауыш жүйесі бұрандаларды бұрап кіргізу мен шығаруға және берілген өлшеу мен қуат диапазонында гайкаларды тартып босатуға арналған. Ол бұрандалы қосылымның бұрау моментін немесе бұрау бұрышын құжаттандыруға арналмаған.

Бұрауыш жүйе *Bluetooth®* сымсыз технологиясы арқылы бұрау сигналдарының деректерін сымсыз тасымалдауға мүмкіндік береді. BT-EXACT және BT-ANGLEEXACT сериялы өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрауыштың қалыпты және қалыпты емес сигналдары (қалыпты/ қалыпты емес бұрандалы қосылым) EXACConnect негізгі станциясына жіберіледі. EXACConnect негізгі станциясының BT-EXACT және BT-ANGLEEXACT сериялы

бұрауыштарды іске қосу мүмкін емес: бұрауыштар жеткізу кезінде бұғатталып тұрады және тек EXAConnect негізгі станциясынан іске қосылуы мүмкін.

EXAConnect негізгі станциясының пайдалану бойынша нұсқаулығын оқып шығыңыз. Алдымен EXAConnect негізгі станциясын іске қосыңыз.

Көрсетілген құрамды бөлшектер





Көрсетілген құрамдастар нөмірленген суреттері бар беттегі электр құралының сипаттамасына сай.

- (1) Алмалы-салмалы аспап (мысалы, бұрандалы бастиек)
- (2) Құрал бекіткіші
- (3) Бұрыштық оймалы бастиек
- (4) Айыр тәрізді кілт, ені 27 мм
- (5) Бұрыш басты фланецтегі кілт жазықтығы
- (6) Айыр тәрізді кілт, ені 22 мм
- (7) Айналу моментін алдын ала таңдау ысырмасы
- (8) Ілгіш қапсырма
- (9) Бұрандалы қосылымдардың жарықдиодты индикаторы
- (10) Bluetooth® жарықдиодты индикаторы
- (11) Аккумулятор заряды деңгейінің жарықдиодты индикаторы
- (12) Ажыратқыш

- (13) Айналу бағытын ауыстырып-қосқыш
- (14) Ілгіш қапсырмадағы бекіту ойығы
- (15) Жарықдиодтының ұстағышы
- (16) Жаппа гайкадағы кілт жазықтығы
- (17) Аккумуляторды босату түймесі
- (18) АРТ штепсельдік контактісі бар аккумулятор
- (19) Белгілеу сақинасы
- (20) Жұмыс шамы
- (21) Зарядтағыш құрылғы
- (22) Желілік аша
- (23) Зарядтағыш құрылғыдағы жасыл түсті жарық диодты индикатор
- (24) Зарядтағыш құрылғыдағы қызыл түсті жарық диодты индикатор
- (25) Жылдам алмастыру патроны
- (26) Реттегіш құрал
- (27) Алты қырлы дөңбек кілт
- (28) Реттегіш шайба
- (29) Серіппелі тежегіш сақина
- (30) Корпус қабығындағы қуыс
- (31) Тұтқа (беті оқшауланған)

Бейнеленген немесе сипатталған керек-жарақтар стандартты жеткізілім жиынтығымен қамтылмайды. Толық керек-жарақтарды біздің керек-жарақтар бағдарламасынан табасыз.

Техникалық мәліметтер

Өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрауыш BT-EXACT		2	4	6	7
Өнім нөмірі		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Айналу моментін реттеу диапазоны	Нм	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі n_0	мин ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Номиналды кернеу	В	9,6	9,6	9,6	9,6
Айналу бағыты					
Құрал бекіткіші		Жылдам алмастыру патроны \varnothing 1/4 дюйм	Жылдам алмастыру патроны \varnothing 1/4 дюйм	Жылдам алмастыру патроны \varnothing 1/4 дюйм	Жылдам алмастыру патроны \varnothing 1/4 дюйм
Деректер интерфейсі (радио)		Bluetooth® сымсыз технологиясының 2-классы (1.2 спецификациясы)			
Максималды тасымалдау қашықтығы	м	10	10	10	10
Салмағы ЕРТА-Procedure 01:2014 құжатына сай	кг	0,80	0,80	0,80	0,80
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Жұмыс кезіндегі ^{B)} және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Қызметтік жиіліктер диапазоны	МГц	2402–2480	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Тарату күші, макс.	мВт	0,5	0,5	0,5	0,5

Өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрауыш BT-EXACT	2	4	6	7
---	---	---	---	---

Қорғаныс дәрежесі	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
-------------------	-------	-------	-------	-------

A) 20–25 °C температурасында аккумулятормен **2 607 335 681** өлшенеді.

B) <0 °C температураларында қуаты шектелген

Өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрауыш BT-EXACT	8	9	12
---	---	---	----

Өнім нөмірі	0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Айналу моментін реттеу диапазоны	Нм	1,5–8	1,5–9	1,5–12
----------------------------------	----	-------	-------	--------

Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі n_0	мин ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Номиналды кернеу	В	12	9,6	12
------------------	---	----	-----	----

Айналу бағыты				
---------------	--	---	---	---

Құрал бекіткіші		Жылдам алмастыру патроны $\varnothing 1/4$ дюйм	Жылдам алмастыру патроны $\varnothing 1/4$ дюйм	Жылдам алмастыру патроны $\varnothing 1/4$ дюйм
-----------------	--	---	---	---

Деректер интерфейсі (радио)		Bluetooth® сымсыз технологиясының 2-классы (1.2 спецификациясы)		
-----------------------------	--	---	--	--

Максималды тасымалдау қашықтығы	м	10	10	10
---------------------------------	---	----	----	----

Салмағы ЕРТА-Procedure 01:2014 құжатына сай	кг	0,90	0,80	0,90
---	----	------	------	------

Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
---	----	-----------	-----------	-----------

Жұмыс кезіндегі ^{C)} және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
--	----	-------------	-------------	-------------

Қызметтік жиіліктер диапазоны	МГц	2402–2480	2402–2480	2402–2480
-------------------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Тарату күші, макс.	мВт	0,5	0,5	0,5
--------------------	-----	-----	-----	-----

Қорғаныс дәрежесі	IP 20	IP 20	IP 20
-------------------	-------	-------	-------

A) 20–25 °C температурасында аккумулятормен **2 607 335 683** өлшенеді.

B) 20–25 °C температурасында аккумулятормен **2 607 335 681** өлшенеді.

C) <0 °C температураларында қуаты шектелген

Өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрыштық бұрауыш BT-ANGLEXACT	2	3	6
--	---	---	---

Өнім нөмірі	0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Айналу моментін реттеу диапазоны	Нм	0,7–2	0,7–3	1,5–6
----------------------------------	----	-------	-------	-------

Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі n_0	мин ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Номиналды кернеу	В	9,6	9,6	9,6
------------------	---	-----	-----	-----

Айналу бағыты				
---------------	--	---	---	---




Құрал бекіткіші Бұрыштық оймалы бастиек (бөлек тапсырыс беріледі)		Жылдам алмастыру патроны $\varnothing 1/4$ дюйм ■ 1/4 дюйм ■ 3/8 дюйм $\varnothing 1/4$ дюйм	Жылдам алмастыру патроны $\varnothing 1/4$ дюйм ■ 1/4 дюйм ■ 3/8 дюйм $\varnothing 1/4$ дюйм	Жылдам алмастыру патроны $\varnothing 1/4$ дюйм ■ 1/4 дюйм ■ 3/8 дюйм $\varnothing 1/4$ дюйм
--	--	---	---	---

Бұрандалы бастиек (бөлек тапсырыс беріледі)		Жылдам алмастыру патроны $\varnothing 1/4$ дюйм	Жылдам алмастыру патроны $\varnothing 1/4$ дюйм	Жылдам алмастыру патроны $\varnothing 1/4$ дюйм
---	--	---	---	---

Өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрыштық бұрауыш BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Деректер интерфейсі (радио)		Bluetooth® сымсыз технологиясының 2-классы (1.2 спецификациясы)		
Максималды тасымалдау қашықтығы	м	10	10	10
Салмағы ЕРТА-Procedure 01:2014 құжатына сай	кг	1,0	1,0	1,0
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Жұмыс кезіндегі ^{В)} және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Қызметтік жиіліктер диапазоны	МГц	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Тарату күші, макс.	мВт	0,5	0,5	0,5
Қорғаныс дәрежесі		IP 20	IP 20	IP 20

А) 20–25 °C температурасында аккумулятормен **2 607 335 681** өлшенеді.

В) <0 °C температураларында қуаты шектелген




Өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрыштық бұрауыш BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Өнім нөмірі		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Айналу моментін реттеу диапазоны	Нм	2–7	1,5–8	2–15
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі n_0	мин ⁻¹	110 ^{А)}	420 ^{А)}	250 ^{А)}
Номиналды кернеу	В	9,6	9,6	9,6
Айналу бағыты				
Құрал бекіткіші Бұрыштық оймалы бастиек (бөлек тапсырыс беріледі)		Жылдам алмастыру патроны $\varnothing 1/4$ дюйм ■ 1/4 дюйм ■ 3/8 дюйм ○ 1/4 дюйм	Жылдам алмастыру патроны $\varnothing 1/4$ дюйм ■ 1/4 дюйм ■ 3/8 дюйм ○ 1/4 дюйм	Жылдам алмастыру патроны $\varnothing 1/4$ дюйм ■ 1/4 дюйм ■ 3/8 дюйм ○ 1/4 дюйм

Деректер интерфейсі (радио)		Bluetooth® сымсыз технологиясының 2-классы (1.2 спецификациясы)		
Максималды тасымалдау қашықтығы	м	10	10	10
Салмағы ЕРТА-Procedure 01:2014 құжатына сай	кг	1,0	1,0	1,0
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Жұмыс кезіндегі ^{В)} және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Қызметтік жиіліктер диапазоны	МГц	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Тарату күші, макс.	мВт	0,5	0,5	0,5
Қорғаныс дәрежесі		IP 20	IP 20	IP 20

А) 20–25 °C температурасында аккумулятормен **2 607 335 681** өлшенеді.

В) <0 °C температураларында қуаты шектелген

Өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрыштық бұрауыш BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Өнім нөмірі		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Айналу моментін реттеу диапазоны	Нм	6–17 қатты бұраған жағдайда	7–23	8–30

Өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрыштық бұрауыш BT-ANGLEXACT		17	23	30
		5-13 жұмсақ бұраған жағдайда		
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі n_0	мин ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Номиналды кернеу	B	14,4	14,4	14,4
Айналу бағыты				
Құрал бекіткіші Бұрыштық оймалы бастиек (бөлек тапсырыс беріледі)		■ 3/8 дюйм	■ 3/8 дюйм	■ 3/8 дюйм
Деректер интерфейсі (радио)		Bluetooth® сымсыз технологиясының 2-классы (1.2 спецификациясы)		
Максималды тасымалдау қашықтығы	м	10	10	10
Салмағы ЕРТА-Procedure 01:2014 құжатына сай	кг	1,5	1,5	1,5
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Жұмыс кезіндегі ^{B)} және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Қызметтік жиіліктер диапазоны	МГц	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Тарату күші, макс.	мВт	0,5	0,5	0,5
Қорғаныс дәрежесі		IP 20	IP 20	IP 20

A) 20-25 °C температурасында аккумулятормен **2 607 335 685** өлшенеді.

B) <0 °C температураларында қуаты шектелген

Ni-MH аккумулятор жинағы		9,6	12,0	14,4
Өнім нөмірі		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Ұялар саны		8	10	12
Аккумулятор кернеуі	B	9,6	12,0	14,4
Қуаты	A-сағ	2,6	2,6	2,6
Салмағы ЕРТА-Procedure 01:2014 сай	кг	0,55	0,70	0,80
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Бұрыштық оймалы бастиек		■ 1/4 дюйм	■ 3/8 дюйм	■ 3/8 дюйм	● 1/4 дюйм	SWF ● 1/4 дюйм
Өнім нөмірі		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
Салмағы ЕРТА-Procedure 01:2014 сай	кг	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Тік бұрандалы бастиек		SWF ● 1/4 дюйм
Өнім нөмірі		0 607 453 631
Салмағы ЕРТА-Procedure 01:2014 сай	кг	0,20

Шуыл және діріл туралы ақпарат

EN 62841-2-2 бойынша есептелген шуыл эмиссиясының көрсеткіштері.

Электр құралының амплитуда бойынша есептелген дыбыстық қысым деңгейі әдетте **70 дБ(A)** құрайды. К дәлсіздігі = 3 дБ. Шуыл деңгейі жұмыс істеу кезінде 80 дБ(A) шамасынан асуы мүмкін.

Құлақ қорғанысын тағыңыз!

Жалпы діріл мәндері a_h (үш бағыттың векторлық қосындысы) және К дәлсіздігі, **EN 62841-2-2** бойынша есептелген: бұрап бекіту: $a_h < 2,5 \text{ м/с}^2$, $K = 1,5 \text{ м/с}^2$.

Осы нұсқауларда келтірілген діріл деңгейі және шуыл эмиссиясының көрсеткіші заңды өлшеу әдісі бойынша өлшенген және оларды электр құралдарын бір-бірімен салыстыру үшін пайдалануға болады. Олармен алдыңғы тербелу және шу шығаруды бағалауға болады.

Берілген тербелу деңгейі мен шуыл шығару мәні электр құралының негізгі жұмыстары үшін берілген. Егер электр құрал басқа жұмыстар үшін басқа алмалы-салмалы аспаптар менен немесе жетімсіз күтумен пайдаланылса дірілдеу деңгейі мен шуыл шығару мәндері өзгереді. Бұл бүкіл жұмыс уақыты үшін тербелу және шуыл шығаруды қатты көтеруі мүмкін.

Дірілдеу деңгейі мен шуыл шығару мәнін нақты есептеу үшін құрал өшірілген және қосылған болып пайдаланылмаған уақыттарды да ескеру қажет. Бұл дірілдеу деңгейі және жұмыс уақытындағы шуыл шығару мәнін төмендетеді.

Пайдаланушыны дірілдеу әсерінен сақтау үшін қосымша қауіпсіздік шараларын қолдану қажет, мысалы: электр құралды және алмалы-салмалы аспаптарды күту, қолдарды ыстық ұстау, жұмыс әдістерін ұйымдыстыру.

Жинау

Жеткізілім жиынтығы

Өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрауыштар аккумулятор жинағынсыз, ал өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрыштық бұрауыштар бұрыштық бұрауыш бастиексіз және аккумулятор жинағынсыз жеткізіледі.

Жарамды керек-жарақтарды пайдаланған кезде Bosch өнеркәсіптік құралдары сатылатын арнайы дүкенге хабарласыңыз.

Пайдалану және сақтау ортасы



Электр құралы тек жабық жымыс жайларында пайдалануға арналған.

Ақаусыз пайдалану үшін рұқсат етілген қоршаған орта температурасы -5°C және $+50^{\circ}\text{C}$ (23°F және 122°F) аралығында, ал рұқсат етілген салыстырмалы ауа ылғалдығы конденсациясыз 20 және 95% аралығында болуы керек.

Аккумулятор 0°C (32°F) және 45°C (113°F) аралығындағы температурада сақталуы қажет, сонда аккумулятор ұялары зақымдалмайды.

Бұрыштық оймалы бастиекті монтаждау

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Бұл өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрыштық бұрауыштарда алдымен жарамды бұрыштық оймалы бастиекті (қараңыз „Техникалық мәліметтер“, Бет 231) монтаждау керек.

- **Оймалы бастиекті монтаждау, жылжыту немесе бөлшектеуден бұрын айналу бағытын ауыстырып-қосқыштың ортада тұрғанына (іске қосылудан қорғайтын құлып) немесе аккумулятор электр құралынан шығарылғанына көз жеткізіңіз.**

Электр құралын айыр тәрізді кілтпен (6) бұрыш басты фланецтің кілт жазықтығында (5) мықтап ұстаңыз.

- **Электр құралын корпус қабығында қысуға болмайды.**

Бұрыштық оймалы бастиекті (3) қалаулы күйде фланецке орнатып, айыр тәрізді кілтпен (4) жаппа гайканың кілт жазықтығына (16) бұрап қойыңыз.

Бұл ретте айыр тәрізді кілтпен (6) бұрыш басты фланецке тіреп тұрыңыз.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Бұл өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрыштық бұрауыштарды тек **0 607 451 618** бұрыштық оймалы бастиегімен бірге пайдалануға болады.

Ілгіш аспап

Ілгіш қапсырма (8) электр құралын ілгіш аспапқа бекітуге мүмкіндік береді.

Ілгіш қапсырманы (8) электр құралына орнатып, оны ойықтарға (14) кіргізіңіз.

- **Ілгіштің және ілгіш аспап ілгегінің күйін жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз.**

Зарядтау процесі

Нұсқау: зарядтағыш құрылғылар мен аккумуляторлар жеткізілім жиынтығына кірмейді.

Суретте көрсетілген желілік аша электр құралыңыздағыдан өзгеше болуы мүмкін.

- **Зарядтағыш құрылғы мен аккумулятордың еліңізге тән ток желісіне сәйкес келгеніне көз жеткізіңіз.**

AL 2450 DV зарядтағыш құрылғысы (А суретін қараңыз)

Зарядтағыш құрылғыны (21) желілік ашамен (22) электр қуат көзіне жалғап, аккумуляторды (18) зарядтағыш құрылғының зарядтау қуысындағы дұрыс орынға салыңыз.

- **Аккумуляторды енгізу/шығару кезінде күш салмаңыз.** APT (Akku Pack Top) штепсельдік контактісі бар аккумуляторлар электр құралына немесе зарядтағыш құрылғыға тек дұрыс күйде енгізілетіндей етіп құрастырылған.

Жасыл түсті жарық диодты индикатор (23) жыпылықтай бастайды. Бұл зарядтау тогының кемуді көрсетеді. Аккумулятор толық зарядталғаннан кейін зарядтау процесі автоматты түрде тоқтайды. Жасыл түсті жарық диодты индикатор жыпылықтамай жанып тұрса, бұл зарядтау процесінің аяқталғанын білдіреді. Шамамен 2 секунд ішінде дыбыстық сигнал беріліп, аккумулятордың толық зарядталғанын көрсетеді.

Қызыл түсті жарық диодты индикатордың (24) үздіксіз жанып тұруы зарядтау тогы азайтылған зарядтау процесін білдіреді. Егер жарық диодты индикатор жыпылықтаса, зарядтау мүмкін болмайды.

Ақаулар - Себептері және шешімдері

Себебі	Шешім
Жарық диодты индикаторлар жанбай тұр	

Себебі	Шешім
Зарядтағыш құрылғының желілік ашасы (дұрыс) енгізілмеген	Желілік ашаны розеткаға (толық) енгізу
Розетка, желілік кабель немесе зарядтағыш құрылғы бұзылған	Желілік кернеуді тексеру, зарядтағыш құрылғыны қажетінше Bosch электр құралдарының өкілетті қызмет көрсету орталықтарында тексерту
Зарядтау мүмкін емес	
Аккумулятор температурасы рұқсат етілген диапазоннан тыс	Аккумулятор температурасын суыту немесе жылыту арқылы 0°C (32°F) және 45°C (113°F) аралығындағы рұқсат етілген температура диапазонына келтіру
Аккумулятор ластанған	Аккумулятор контактілерін тазалау; мысалы, аккумуляторды бірнеше рет енгізіп шығару арқылы, қажет болса, оны ауыстыру
Аккумулятор бұзылған	Аккумуляторды алмастыру
Аккумулятор (дұрыс) енгізілмеген	Аккумуляторды зарядтау қуысына (толық) енгізу

Қуат көзіне жалғау

Нұсқау: аккумулятор электр құралының ішіне салынып жеткізілетінін ескеріңіз.

- ▶ **Аккумуляторларды ешқашан аккумуляторлық құрылғыда сақтамаңыз.** Аккумуляторлар бөлек сақталған жағдайда ұзақ жұмыс істеп, дұрыс зарядталады. Аккумуляторды ұзақ уақыт сақтағаннан кейін пайдаланудан бұрын толық зарядтау керек.

Аккумуляторды зарядтау

Аккумуляторды электр құралына салмастан бұрын тиісті зарядтағыш құрылғыда зарядтаңыз. Зарядтау процесінің дұрыс сипаттамасын зарядтағыш құрылғының пайдалану бойынша нұсқаулығында және осы нұсқаулықтағы мәліметтерден алыңыз (қараңыз „Зарядтау процесі“, Бет 235).

Аккумулятор NTC температураны бақылау құралымен жабдықталған, ол тек 0°C (+32°F) және 45°C (+113°F) арасындағы температура диапазонында зарядтауға мүмкіндік береді. Осылайша аккумуляторды ұзақ уақыт пайдалану мүмкін болады. Дұрыс пайдаланған жағдайда аккумуляторды ең көбі 3000 рет қайта зарядтауға болады.

Жаңа немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған аккумулятор толық қуатына шамамен 5 зарядтау және зарядты босату циклінен кейін жетеді. Аккумуляторларды тек электр құралының "Аккумулятор зарядының деңгейі" жарық диодты индикаторы қызыл түспен жанғанда ғана зарядтауға болады.

Аккумуляторды енгізу және шығару

Айналу бағытын ауыстырып-қосқышты (13) ортаңғы күйге басыңыз. Нәтижесінде ажыратқыш (12) "Өшірулі" күйінде бекітіліп, электр құралының кездейсоқ іске қосылуына жол берілмейді.

Зарядталған аккумуляторды (18) электр құралының тұтқасына кіргізіңіз.

Аккумулятордың дұрыс күйде енгізілгеніне және босату түймелерінің (17) электр құралының тұтқасына тірелгеніне көз жеткізіңіз.

- ▶ **Аккумуляторды енгізу/шығару кезінде күш салмаңыз.** APT (Akku Pack Top) штепсельдік контактісі бар аккумуляторлар электр құралына немесе зарядтағыш құрылғыға тек дұрыс күйде енгізілетіндей етіп құрастырылған.

Аккумуляторды (18) шығарып алу үшін екі жағындағы босату түймелерін (17) басып, аккумуляторды тұтқадан төмен қарай тартыңыз.

Жылдам алмастыру патронымен оймалы бастиек жағдайында құралды алмастыру (B суретін қараңыз)

- ▶ **Алмалы-салмалы аспапты орнатқанда оның аспап патронында нық тұрғанына көз жеткізіңіз.** Алмалы-салмалы аспап аспап патронына мықтап жалғанбаған кезде, ол босап кетіп, оны басқару мүмкін болмайды.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

BT-EXACT сериясы 1/4 дюймдік жылдам алмастыру патронымен (SWF ○ 1/4 дюйм) бірге жеткізіледі.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Бұл өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрыштық бұрауыштар үшін 1/4 дюймдік жылдам алмастыру патроны бар бұрыштық оймалы бастиек (өнім нөмірі **0 607 453 631**) қолжетімді.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Бұл өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрыштық бұрауыштар үшін 1/4 дюймдік жылдам алмастыру патроны бар бұрыштық оймалы бастиек (өнім нөмірі **0 607 453 630**) қолжетімді.

Алмалы-салмалы аспапты орнату

Жылдам алмастыру патронын (25) алға қарай тартыңыз. Алмалы-салмалы аспапты (1) құрал бекіткішіне (2) салып, жылдам алмастыру патронын қайтадан жіберіңіз.

Алмалы-салмалы аспаптарды тек жарамды жалғағыш ұштықтармен (1/4 дюймдік алты қырлы) пайдаланыңыз. Осы жылдам алмастыру патронына бұрғыны салуға тырыспаңыз.

Ажырату тіркесімі бар өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрыштық бұрауыш пен өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрауыш бұрғылауға арналмаған. Тіркесім автоматты түрде ескертусіз өшіп қалуы мүмкін. Тіркесімді өшіргеннен кейін бұрғылауды жалғастырсаңыз, ажырату тіркесімі қайта жұмыс істегенше электр құралы қолыңыздан шығып кетуі мүмкін.

Алмалы-салмалы аспапты шығару

Жылдам алмастыру патронын (25) алға қарай тартыңыз. Алмалы-салмалы аспапты (1) құрал бекіткішінен (2) шығарып, жылдам алмастыру патронын жіберіңіз.

Сыртқы төрт қырлы оймалы бастиек үшін құралды алмастыру

► **Алмалы-салмалы аспапты орнатқанда оның аспап патронында нық тұрғанына көз жеткізіңіз.** Алмалы-салмалы аспап аспап патронына мықтап жалғанбаған кезде, ол босап кетіп, оны басқару мүмкін болмайды.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Бұл өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрыштық бұрауыштар үшін 1/4 дюймдік төрт қырлы бұрыштық оймалы бастиек (өнім нөмірі **0 607 453 617**) және 3/8 дюймдік дюймдік төрт қырлы бұрыштық оймалы бастиек (өнім нөмірі **0 607 453 620**) қолжетімді.

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Бұл өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрыштық бұрауыштар үшін 3/8 дюймдік төрт қырлы бұрыштық оймалы бастиек (өнім нөмірі **0 607 451 618**) қолжетімді.

Алмалы-салмалы аспапты орнату

Аспап патронының (2) төрт қырлы басындағы штифтіні, мысалы, жіңішке бұрауышпен ішке басып, алмалы-салмалы аспапты (1) төрт қырлы бас үстінен жылжытыңыз. Штифт алмалы-салмалы аспап ойығына кіргеніне көз жеткізіңіз.

Алмалы-салмалы аспапты шығару

Штифтіні алмалы-салмалы аспап (1) ойығының ішіне басып, алмалы-салмалы аспапты құрал бекіткішінен (2) шығарыңыз.

Ішкі алты қырлы оймалы бастиек жағдайында құралды алмастыру (C суретін қараңыз)

► **Алмалы-салмалы аспапты орнатқанда оның аспап патронында нық тұрғанына көз жеткізіңіз.** Алмалы-салмалы аспап аспап патронына мықтап жалғанбаған кезде, ол босап кетіп, оны басқару мүмкін болмайды.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Бұл өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрыштық бұрауыштар үшін 1/4 дюймдік ішкі алты қырлы бұрыштық оймалы бастиек (өнім нөмірі **0 607 453 618**) қолжетімді.

Алмалы-салмалы аспапты орнату

Алмалы-салмалы аспапты (1) құрал бекіткішінің (2) ішкі алты қырлы ойығына шерту дыбысымен тірелгенше енгізіңіз.

Алмалы-салмалы аспапты шығару

Алмалы-салмалы аспапты (1) құрал бекіткішінен (2) қажетінше қысқашпен тартып шығарыңыз.

Пайдалану



Жеке қорғайтын жабдықтарды пайдаланыңыз. Әрдайым көз қорғанысын тағыңыз. Шаң маскасы, сырғанбайтын қауіпсіздік аяқ киімдері, шлем немесе есту қорғаныштары сияқты қорғағыш жабдықтары тиісті жағдайларда қолданып жеке жарақаттануларды кемеітеді.

Пайдалануға ендіру

Электр құралын іске қосу қажет болса, алдымен айналу бағытын ауыстырып-қосқышпен (13) айналу бағытын реттеңіз:

Электр құралы айналу бағытын ауыстырып-қосқыш (13) ортада тұрмаған жағдайда ғана іске қосылады (іске қосылудан қорғайтын құлып).

Айналу бағытын реттеу (D суретін қараңыз)

► **Айналу бағытын ауыстырып-қосқышты (13) электр құралы тоқтап тұрғанда ғана пайдаланыңыз.**

Оң жаққа айналу бағыты: бұрандаларды бұрап кіргізу үшін айналу бағытын ауыстырып-қосқышты (13) солға тірелгенше басыңыз.

Сол жаққа айналу бағыты: бұрандаларды босату немесе бұрап шығару үшін айналу бағытын ауыстырып-қосқышты (13) оңға тірелгенше басыңыз.

Жұмыс шамын іске қосу

Жұмыс шамы (20) қолайсыз жарықтықтандыру жағдайында бұранда кіргізу жерін жарықтандыруға көмектеседі. Жұмыс шамын (20) ажыратқышты (12) ақырындап басу арқылы іске қосуға болады. Ажыратқышты қаттырақ бассаңыз, электр құралы қосылып, жұмыс шамы жанып тұрады.

► **Жұмыс шамына тікелей қарамаңыз, ол көзді зақымдауы мүмкін.**

Қосу/өшіру



Бұрауыштарда айналу моментіне тәуелді ажырату тіркесімі бар, ол белгіленген диапазонда реттеледі. Ол орнатылған айналу моментіне жеткеннен кейін іске қосылады.

Нұсқау: егер бұрауышты кернеу адаптерімен бірге пайдалансаңыз, алдымен кернеу тұрақтандырғышын іске қосу қажет.

Электр құралын қосу үшін ажыратқышты (12) тірелгенше басыңыз.

Электр құралы орнатылған айналу моментіне жеткенде автоматты түрде өшеді.

► **Ажыратқыш (12) мерзімінен бұрын босатылса, алдын ала орнатылған айналу моментіне жетпейді.**

Жұмыс бойынша нұсқаулар

► **Электр құралы радио интерфейсмен жабдықталған. Жергілікті пайдалану шектеулерін,**

мысалы, ұшақтарда немесе емханаларда, ескеру қажет.

- ▶ **Құрылғыны реттеу, керек-жарақтарды алмастыру немесе электр құралын ажырату алдында қуат көзінен ажыратыңыз.** Осы сақтық шарасы электр құралының кенет іске қосылуына жол бермейді.
- ▶ **Электр құралын сомын/бұрандаға тек өшірілген күйде салыңыз.** Айналып жатқан жұмыс құралдары сырғып кетуі мүмкін.
- ▶ **Аккумуляторды электр құралмен кез келген жұмыстарды (мысалы, орнату, қызмет көрсету, т.б.) бастау алдында, сондай-ақ, электр құралды тасымалдау және сақтау кезінде шығарыңыз.** Қосқыш/өшіргішке кездейсоқ тию жарақаттану қаупін тудырады.

Бұрау моментін реттеу (E – G суреттерін қараңыз)

Бұрау моменті ажырату тіркесімінің серіппелерінің алдын ала керілісіне байланысты болады. Ажырату тіркесімі оң және сол жаққа айнал кезінде орнатылған бұрау моментіне жеткеннен кейін ажыратылады.

Жеке бұрау моментін орнату үшін тек бірге жеткізілген реттегіш құралды (26) пайдаланыңыз.

Электр құралындағы ысырманы (7) артқа қарай толық жылжытыңыз.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Алты қырлы дөңбек кілтті (27) алмалы-салмалы аспапқа (26) салып, оны баяу бұраңыз.

Корпус саңылауында кіші дөңес жер (реттегіш шайба (28)) тіркесімде көрінгенде, реттегіш құралды (26) осы дөңес жерге қойып бұраңыз.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Алты қырлы дөңбек кілтті (27) құрал бекіткішіне (2) салып, оны баяу бұраңыз.

Корпус саңылауында кіші дөңес жер (реттегіш шайба (28)) тіркесімде көрінгенде, реттегіш құралды (26) осы дөңес жерге қойып бұраңыз.

Сағат тілінің бағытымен бұрағанда үлкенірек бұрау моменті, ал сағат тілінің бағытына қарсы бұрағанда кішірек бұрау моменті пайда болады.

Реттегіш құралды (26) шығарыңыз. Тіркесімді ластанудан қорғау үшін ысырманы (7) қайтадан алға жылжытыңыз.

Нұсқау: қажетті реттеу бұрандалы қосылымның түріне байланысты болады және практикалық тәжірибе өткізу арқылы анықталуы тиіс. Сынақ бұрап бекітуді динамометрлік кілтпен тексеріңіз.

- ▶ **Айналу моментін тек берілген қуат диапазонында реттеңіз, әйтпесе ажырату тіркесімі жұмыс істемейді.**

Жарық диодты индикатор



Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы

Аккумуляторды (18) зарядтау қажет болғанда, жарық диодты индикатор (11)

жасыл түспен жыпылықтап, дыбыстық сигнал беріледі.

Содан кейін 6 – 8 бұрандалы қосылым ғана жасау мүмкін болады.

Егер жарық диоды қызыл түспен жанса, бұл жаңа бұрандалы қосылым үшін қуаттың жеткіліксіз екендігін немесе электр құралын артық жүктеме түскенін білдіреді. Электр құралын бұдан былай іске қосу мүмкін болмайды. Іске қосылудан қорғайтын құлып аккумулятор электр құралынан шығарылып, зарядталған аккумулятор салынғанша белсенді болып қалады.

Егер кернеу адаптерімен жұмыс істесеңіз, қызыл түсті жарық диодты индикатор (11) артық жүктеменің түскенін көрсетеді.

Жарық диодты индикатор (11) қызыл түспен жыпылықтаса, бұл электр құралы қызып, оның істен шыққанын білдіреді. Электр құралын қайта іске қосудан бұрын жыпылықтау қысқа мерзімде автоматты түрде сөнгенше күтіңіз.

Әр зарядтағаннан кейін электр құралының пайдалану мерзімінің айтарлықтай қысқаруы аккумуляторды ауыстыру керектігін білдіреді. Тозған аккумуляторларды заңды / елге тән нұсқамалар бойынша кәдеге жаратыңыз.

Нұсқау: егер аккумулятордың (18) орнына кернеу адаптері мен 4EXACT кернеу тұрақтандырғышын пайдалансаңыз, жарық диодты индикатор (11) қызмет етпейді.



Бұрандалы қосылымдардың индикаторы

Алдын ала орнатылған айналу моментіне жеткеннен кейін ажырату тіркесімі ажыраалады. Жарық диодты индикатор (9) жасыл түспен жанады.

Егер алдын ала орнатылған айналу моментіне жетпесе, жарық диодты индикатор (9) қызыл түспен жанып, дыбыстық сигнал беріледі. Бұрап бекітуді тағы бір рет орындау керек.

Bluetooth® қосылымының индикаторы

Ажыратқышты (12) басып, Bluetooth® қосылымын іске қосыңыз. Қызыл түсті жарық диодты индикатор (10) бұрауыш қосылымды іздеп тұрғанша жыпылықтайды. Жарық диодты индикатордың (10) қызыл түспен үздіксіз жанып тұруы Bluetooth® қосылымының орнатылғанын білдіреді. Алайда бұрауыш әлі де бұғатталып тұрады.

Егер бұрауыш EXAConnect негізгі станциясынан босатылса, жарық диодты индикатор (10) сөнеді.

Егер жарық диодты индикатор (10) ажыратқышты басқаннан кейін қысқа жыпылықтап сөнсе, бұл бұрауыштың қуатпен жабдықталуы қосылым үшін жеткіліксіз болып қалғанын білдіреді.

Қайталанудан қорғаныс

Бұрандалы қосылымда ажырату тіркесімі босатылса, қозғалтқыш өшеді. Қайта іске қосу тек 0,7 секундтық үзілістен кейін мүмкін болады. Осылайша қатты бұрандалы қосылымдардың қате тартылуына жол бермейсіз.

Бұрыштық оймалы бастиекті жылжыту

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Бұрыштық оймалы бастиекті (3) жалпы сегіз күйге ауыстыруға болады.

Электр құралын айыр тәрізді кілтпен (6) бұрыш басты фланецтің кілт жазықтығында (5) мықтап ұстаңыз.

► **Электр құралын корпус қабығында қысуға болмайды.**

Айыр тәрізді кілтпен (4) кілт жазықтығында (16) жаппа гайканы босатыңыз. Бұрыштық оймалы бастиекті (3) қалаулы күйге 45°-қа жылжытып, айыр тәрізді кілтпен (4) кілт жазықтығында (16) жаппа гайканы қайтадан тартып қойыңыз.

Бұл ретте айыр тәрізді кілтпен (6) бұрыш басты фланецке тіреп тұрыңыз.

Жарық диодты жұмыс шамын жылжыту (H суретін қараңыз)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Белгілеу шеңберін (19) жұқа бұрауыш парағымен, қалақшамен немесе ұқсас затпен басып қойыңыз. Серіппелі тежегіш сақинаны (29) серіппелі тежегіш сақина қысқышымен артқа қарай корпус сыртына жылжытыңыз.

Жарық диодты жұмыс шамын (20) жабатын жарық диоды ұстағышының (15) екі жартысын да енді қалаулы күйге келтіруге болады. Жарық диодты жұмыс шамындағы кабельді зақымдамай, тиісті корпус қабығындағы қуысқа (30) бүктемей жылжытыңыз. Жарық диодты жұмыс шамын (20) жарық диоды ұстағышының (15) екі корпус қабығымен қайтадан жауып қойыңыз.

Серіппелі тежегіш сақинаны (29) және белгілеу шеңберін (19) қайтадан әделкі күйіне қайтарыңыз.

Техникалық күтім және қызмет

Қызмет көрсету және тазалау

- **Аккумуляторды электр құралмен кез келген жұмыстарды (мысалы, орнату, қызмет көрсету, т.б.) бастау алдында, сондай-ақ, электр құралды тасымалдау және сақтау кезінде шығарыңыз.** Қосқыш/өшіргішке кездейсоқ тию жарақаттану қаупін тудырады.
- **Жақсы әрі сенімді жұмыс істеу үшін электр құралы мен желдеткіш тесікті таза ұстаңыз.**

Электр құралын майлау



Майлағыш:

Беріліс қорабына арналған май (225 мл)
Өнім нөмірі 3 605 430 009
Моликот майы
SAE 10/SAE 20 мотор майы

- Алғашқы 150 жұмыс сағатынан кейін беріліс қорабын жеңіл еріткішпен тазалаңыз. Еріткіш өндірушісінің пайдалану және кәдеге жарату нұсқауларын орындаңыз. Беріліс қорабын беріліс қорабына арналған Bosch майымен майлаңыз. Алғаш рет тазалаудан бастап тазалау процедурасын әр 300 жұмыс сағатынан кейін қайталаңыз.

- Ажырату тіркесімінің жылжымалы бөліктерін 100 000 бұрап бекіту әрекетінен кейін бірнеше тамшы SAE 10/SAE 20 мотор майымен майлаңыз. Сырланатын және айналмалы бөліктерді моликот майымен майлаңыз. Жағдай болғанда тіркесімнің тозған-тозбағанын тексеріп, қайталанушылық пен дәлдікке әсер етілмегеніне көз жеткізіңіз. Содан кейін тіркесімнің айналу моментін қайта орнату қажет.

► **Қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын тек мамандар мен дайындығы бар қызметкерлер орындауы тиіс.** Осылайша электр құралының қауіпсіздігі сақталады.

Өкілетті Bosch сервистік орталығы бұл жұмыстарды жылдам және сенімді түрде орындайды.

- **Майлағыш және тазалағыш заттарды қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен кәдеге жарату қажет. Заңдық нұсқамаларды орындаңыз.**

Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану кеңестері

Қызмет көрсету орталығы өнімді жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Құрамдас бөлшектер бойынша кескін мен қосалқы бөлшектер туралы мәліметтер төмендегі мекенжай бойынша қолжетімді: www.bosch-pt.com
Bosch қызметтік кеңес беру тобы біздің өнімдер және олардың керек-жарақтары туралы сұрақтарыңызға жауап береді.

Сұрақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде өнімнің фирмалық тақтайшасындағы 10 таңбалы өнім нөмірін беріңіз.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек “Роберт Бош” фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады. ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

Қазақстан

Тұтынушыларға кеңес беру және шағымдарды қабылдау орталығы:

“Роберт Бош” (Robert Bosch) ЖШС

Алматы қ.,
Қазақстан Республикасы
050012

Муратбаев к., 180 үй
“Гермес” БО, 7 қабат
Тел.: +7 (727) 331 31 00
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: ptka@bosch.com

Сервистік қызмет көрсету орталықтары мен қабылдау пунктерінің мекен-жайы туралы толық және өзекті ақпаратты Сіз: www.bosch-professional.kz ресми сайттан ала аласыз

Электр құралы кепілді пайдалану мерзімінің ішінде өндірушінің кесірінен істен шыққан жағдайда, өнім иесі төмендегі шарттар орындалғанда кепілдік бойынша тегін жөндеуге құқылы болады:

- механикалық зақымдардың жоқтығы;
- пайдалану бойынша нұсқаулық талаптарының бұзылу белгілерінің жоқтығы;
- пайдалану бойынша нұсқаулықта сатушының сату туралы белгісінің және сатып алушы қолтабасының бар болуы;
- электр құралы сериялық нөмірінің және кепілдік талонындағы сериялық нөмірдің сәйкестігі;
- біліксіз жөндеу белгілерінің жоқтығы.

Кепілдік төмендегі жағдайларда қолданылмайды:

- форс-мажор жағдайларына байланысты кез келген сынықтар;
- барлық электр құралдарындағыдай электр құралының қалыпты тозуы.

Жалғағыш контактілер, сымдар, қылшақтар және т.б.

- сияқты құрал бөліктерінің қызмет ету мерзімін қысқартатын қалыпты тозу нәтижесінде қажеттілігі туындаған жөндеу кепілдік аясына кірмейді:
- табиғи тозу (ресурстың толық пайдаланылуы);
 - қате орнату, рұқсатсыз модификациялау, қате қолдану, қызмет көрсету немесе сақтау ережелерін бұзу нәтижесінде істен шыққан жабдық пен оның бөліктері;
 - электр құралына артық жүктеме түскеннен орын алған ақаулар. (Құралға артық жүктеме түсудің шартсыз белгілеріне мыналар жатады: құбылу түсінің пайда болуы немесе электр құралы бөліктері мен түйіндерінің деформациясы немесе қорытылуы, жоғары температура әсерінен электр қозғалтқышындағы сымдар оқшаулағышының қараюы немесе көмірленуі.)

Кәдеге жарату



Электр құралдарды, аккумуляторларды, керек-жарақтарды және орау материалдарын экологиялық тұрғыдан

дұрыс утилизациялауға тапсыру керек.




Электр құралдарды және аккумуляторларды/батареяларды үй қоқысына тастамаңыз!

Тек қана ЕО елдері үшін:

Еуропа 2012/19/EU ережесі бойынша жарамсыз электр құралдары және Еуропа 2006/66/ЕС ережесі бойынша зақымдалған немесе ескі аккумулятор/батареялар бөлек жиналып кәдеге жаратылуы қажет.

Аккумуляторлар/батареялар:

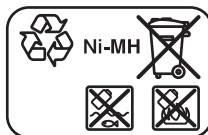

Ni-MH: никель-металлгидрид

Română

Instrucțiunile de siguranță

Instrucțiunile generale de siguranță pentru scule electrice

AVERTISMENT

Citiți toate avertizările, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile puse la dispoziție

împreună cu această sculă electrică. Nerespectarea instrucțiunilor menționate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare.

Termenul "sculă electrică" folosit în indicațiile de avertizare se referă la sculele electrice alimentate de la rețea (cu cablu de alimentare) sau la sculele electrice cu acumulator (fără cablu de alimentare).

Siguranța la locul de muncă

- ▶ **Mențineți-vă sectorul de lucru curat și bine iluminat.** Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la accidente.
- ▶ **Nu lucrați cu sculele electrice în mediu cu pericol de explozie, în care există lichide, gaze sau pulberi inflamabile.** Sculele electrice generează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- ▶ **Nu permiteți accesul copiilor și al spectatorilor în timpul utilizării sculei electrice.** Dacă vă este distrasă atenția puteți pierde controlul.

Siguranță electrică

- ▶ **Ștecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei electrice. Nu modificați niciodată ștecherul. Nu folosiți fișe adaptoare la sculele electrice cu împământare (legate la masă).** Ștecherurile nemodificate și prizele corespunzătoare diminuează riscul de electrocutare.
- ▶ **Evitați contactul corporal cu suprafețe împământate sau legate la masă ca țevi, instalații de încălzire, plite și frigider.** Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul vă este împământat sau legat la masă.
- ▶ **Feriți sculele electrice de ploaie sau umezeală.** Pătrunderea apei într-o sculă electrică mărește riscul de electrocutare.

- ▶ **Nu schimbați destinația cablului. Nu folosiți niciodată cablul pentru transportarea sau suspendarea sculei electrice ori pentru a trage ștecherul afară din priză. Feriți cablul de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente aflate în mișcare.** Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare.
- ▶ **Atunci când lucrați cu o sculă electrică în aer liber, folosiți numai cabluri prelungitoare adecvate pentru mediul exterior.** Folosirea unui cablu prelungitor adecvat pentru mediul exterior diminuează riscul de electrocutare.
- ▶ **Dacă nu poate fi evitată folosirea sculei electrice în mediu umed, folosiți o alimentare protejată printr-un dispozitiv de curent rezidual (RCD).** Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul de electrocutare.

Siguranța persoanelor

- ▶ **Fiți atenți, aveți grijă de ceea ce faceți și procedați rațional atunci când lucrați cu o sculă electrică. Nu folosiți scula electrică atunci când sunteți oboșiți sau vă aflați sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor.** Un moment de neatenție în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la răni grave.
- ▶ **Purtați echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.** Purtarea echipamentului personal de protecție, ca masca pentru praf, încălțămintea de siguranță antiderapantă, casca de protecție sau protecția auditivă, în funcție de tipul și utilizarea sculei electrice, diminuează riscul rănilor.
- ▶ **Evitați o punere în funcțiune involuntară. Înainte de a introduce ștecherul în priză și/sau de a introduce acumulatorul în scula electrică, de a o ridica sau de a o transporta, asigurați-vă că aceasta este oprită.** Dacă atunci când transportați scula electrică țineți degetul pe întrerupător sau dacă porniți scula electrică înainte de a racorda la rețeaua de curent, puteți provoca accidente.
- ▶ **Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtați cleștii de reglare sau cheile fixe din aceasta.** O cheie sau un clește atașat la o componentă rotativă a sculei electrice poate provoca răni.
- ▶ **Nu vă întindeți pentru a lucra cu scula electrică. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul.** Astfel veți putea controla mai bine scula electrică în situații neașteptate.
- ▶ **Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau podoabe. Feriți părul și îmbrăcămintea de piesele aflate în mișcare.** Îmbrăcămintea largă, părul lung sau podoabele pot fi prinse în piesele aflate în mișcare.
- ▶ **Dacă pot fi montate echipamente de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt racordate și folosite în mod corect.** Folosirea unei instalații de aspirare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.
- ▶ **Nu vă lăsați amăgiți de ușurința în operare dobândită în urma folosirii frecvente a sculelor electrice și nu ignorați principiile de siguranță ale acestora.**

Neglijența poate provoca, într-o fracțiune de secundă, vătămări corporale grave.

Utilizarea și manevrarea atentă a sculelor electrice

- ▶ **Nu suprasolicitați scula electrică. Folosiți pentru executarea lucrării dv. scula electrică destinată celui scop.** Cu scula electrică potrivită lucrați mai bine și mai sigur în domeniul de putere indicat.
 - ▶ **Nu folosiți scula electrică dacă aceasta are întrerupătorul defect.** O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită sau oprită, este periculoasă și trebuie reparată.
 - ▶ **Scoateți ștecherul afară din priză și/sau îndepărtați acumulatorul dacă este detașabil, înainte de a executa reglaje, a schimba accesoriu sau a depozita scula electrică.** Această măsură de prevedere împiedică pornirea involuntară a sculei electrice.
 - ▶ **Păstrați sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil copiilor și nu lăsați să lucreze cu scula electrică persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit prezentele instrucțiuni.** Sculele electrice devin periculoase atunci când sunt folosite de persoane lipsite de experiență.
 - ▶ **Întrețineți sculele electrice și accesoriile acestora. Verificați alinierea corespunzătoare, controlați dacă, componentele mobile ale sculei electrice nu se blochează, sau dacă există piese rupte sau deteriorate care să afecteze funcționarea sculei electrice. Înainte de utilizare dați la reparat o sculă electrică defectă/piesele deteriorate.** Cauza multor accidente a fost întreținerea necorespunzătoare a sculelor electrice.
 - ▶ **Mențineți bine dispozitivele de tăiere bine ascuțite și curate.** Dispozitivele de tăiere întreținute cu grijă, cu tășuri ascuțite se înțepenesec în mai mică măsură și pot fi conduse mai ușor.
 - ▶ **Folosiți scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. conform prezentelor instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de activitatea care trebuie desfășurată.** Folosirea sculelor electrice în alt scop decât pentru utilizările prevăzute, poate duce la situații periculoase.
 - ▶ **Mențineți mânerul și zonele de prindere uscate, curate și feriți-le de ulei și unsoare.** Mânerul și zonele de prindere alunecoase nu permit manevrarea și controlul sigur al sculei electrice în situații neașteptate.
- #### Manevrarea și utilizarea atentă a sculelor electrice cu acumulator
- ▶ **Încărcați acumulatorii numai în încărcătoarele recomandate de producător.** Dacă un încărcător destinat unui anumit tip de acumulator este folosit la încărcarea altor tipuri de acumulator decât cele prevăzute pentru el, există pericol de incendiu.
 - ▶ **Folosiți numai acumulatorii special destinați sculelor electrice respective.** Utilizarea altor acumulatori poate duce la răni și pericol de incendiu.
 - ▶ **Feriți acumulatorii nefolosiți de agrafele de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice**

mici, care ar putea provoca șuntarea bornelor. Un scurtcircuit între bornele acumulatorului poate duce la arsuri sau incendiu.

- ▶ **În cazul utilizării greșite, se poate scurge lichid din acumulator; evitați contactul cu acesta. În cazul contactului accidental cu acesta, clătiți cu apă zona afectată. În cazul contactului lichidului cu ochii, consultați de asemenea un medic.** Lichidul scurs din acumulator poate produce iritații ale pielii sau arsuri.
- ▶ **Nu folosiți un acumulator sau o scula electrică cu acumulator deteriorat sau modificat.** Acumulatorii deteriorați sau modificați pot avea un comportament imprevizibil care să ducă la incendiu, explozie sau să genereze risc de vătămări corporale.
- ▶ **Nu expuneți acumulatorul sau scula electrică la foc sau temperaturi excesive.** Expunerea la temperaturi mai mari de 130°C poate duce la explozii.
- ▶ **Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu reîncărcați acumulatorul sau scula electrică cu acumulator la temperaturi situate în afara domeniului de temperaturi specificat în instrucțiuni.** Încărcarea incorectă sau la temperaturi situate în afara domeniului de temperaturi specificat ar putea cauza deteriorarea acumulatorului și mări riscul de incendiu.

Întreținere

- ▶ **Încredințați scula electrică pentru reparare personalului de specialitate, calificat în acest scop, repararea făcându-se numai cu piese de schimb originale.** Astfel veți fi siguri că este menținută siguranța sculei electrice.
- ▶ **Nu întrețineți niciodată acumulatori deteriorați.** Întreținerea acumulatorilor ar trebui efectuată numai de către producător sau de către furnizori de service autorizați de acesta.

Instrucțiuni de siguranță pentru șurubelnițe

- ▶ **Țineți scula electrică de mânerul izolat atunci când executați lucrări la care elementul de fixare poate nimeri conductorii electrici ascunși.** Contactul elementului de fixare cu un conductor "sub tensiune" poate pune sub tensiune componentele metalice ale sculei electrice și provoca electrocutarea operatorului.
- ▶ **Folosiți detectoare adecvate pentru a localiza conducte de alimentare ascunse sau adresați-vă în acest scop regiei locale furnizoare de utilități.** Contactul cu conductorii electrici poate duce la incendiu și electrocutare. Deteriorarea unei conducte de gaz poate provoca explozii. Străpungerea unei conducte de apă provoacă pagube materiale.
- ▶ **Țineți ferm scula electrică.** La strângerea și slăbirea șuruburilor pot apărea pentru scurt timp momente de reacție puternice.
- ▶ **Asigurați piesa de lucru.** O piesă de lucru fixată cu dispozitive de prindere sau într-o menghină este ținută mai sigur decât cu mâna dumneavoastră.

- ▶ **Înainte de a pune jos scula electrică așteptați ca aceasta să se oprească complet.** Dispozitivul de lucru se poate agăța și duce la pierderea controlului asupra sculei electrice.
- ▶ **În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a acumulatorului, se pot degaja vapori. Acumulatorul poate arde sau exploda.** Aerișiți bine încăperea și solicitați asistență medicală dacă starea dumneavoastră de sănătate se înrăutățește. Vaporii pot irita căile respiratorii.
- ▶ **Nu deschideți acumulatorul.** Există pericol de scurtcircuit.
- ▶ **În urma contactului cu obiecte ascuțite ca de exemplu cuie sau șurubelnițe sau prin acțiunea unor forțe exterioare asupra sa, acumulatorul se poate deteriora.** Se poate produce un scurtcircuit intern în urma căruia acumulatorul să se aprindă, să scoată fum, să explodeze sau să se supraîncălzească.
- ▶ **Utilizați acumulatorul numai pentru produsele oferite de același producător.** Numai astfel acumulatorul va fi protejat împotriva unei suprasolicitări periculoase.



Feriți acumulatorul de căldură, de asemenea, de exemplu, de radiații solare continue, foc, murdărie, apă și umezeală. În caz contrar, există pericolul de explozie și scurtcircuit.

- ▶ **Oprii imediat scula electrică, în cazul în care accesoriul se blochează. Fiți pregătiți pentru momente de reacție puternice care generează recul.** Accesoriul se blochează dacă scula electrică este sprasolicitată sau este înclinată greșit în piesa de lucru.

AVERTISMENT

Pulberile rezultate în timpul șmirgheluirii, debitării, șlefuirii, găuririi și altor activități similare poate fi cancerigen, teratogen sau mutagen. Printre substanțele pe care le conțin aceste pulberi se numără și: plumbul din vopselele și lacurile cu plumb; diatomitul cristalin din cărămizi, ciment și alte lucrări de zidărie; arsenicul și cromatul din lemnul tratat chimic. Riscul de îmbolnăvire depinde de frecvența de expunere la aceste substanțe. Pentru a reduce pericolul, ar trebui să lucrați numai în spații bine ventilate, purtând echipamente de protecție adecvate (de exemplu, aparate de protecție respiratorie special concepute, care filtrează chiar și cele mai mici particule de praf).

- ▶ **Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că comutatorul de pornire/oprire se află în poziția de oprire înainte de a introduce un acumulator în aparat.** În cazul transportării sculei electrice cu degetul apăsător pe comutatorul de pornire/oprire sau în cazul introducerii acumulatorului în scula electrică deja pornită există pericolul de accidentare.
- ▶ **Utilizați numai accesoriile care se află într-o stare optimă de funcționare, fără semne de uzură.** Accesoriile defecte se pot rupe, de exemplu, provocând răni și pagube materiale.

- ▶ **Atunci când montați accesoriul, aveți grijă ca acesta să fie fixat în siguranță pe sistemul de prindere a accesoriilor.** Dacă accesoriul nu este bine fixat pe sistemul de prindere a accesoriilor, acesta se poate desprinde, nemaiputând fi controlat.
- ▶ **Aveți grijă la înșurubarea șuruburilor lungi, deoarece, în funcție de tipul de șurub și de accesoriul utilizat, există riscul de alunecare.** Adesea șuruburile lungi nu pot fi controlate foarte bine și există pericolul ca, la înșurubare, accesoriul să alunece și să vă rănească.
- ▶ **Înainte de a porni scula electrică, accordați atenție direcției de rotație reglate.** Dacă, de exemplu, doriți să desfiletați un șurub, iar direcția de rotație este reglată astfel încât șurubul să fie înfiletat, se poate ajunge la o mișcare puternică și necontrolată a sculei electrice.
- ▶ **Nu utilizați scula electrică ca mașină de găurit.** Sculele electrice echipate cu un cuplaj de întrerupere nu sunt adecvate pentru găurire. Cuplajul se poate deconecta automat și fără avertisment.
- ▶ **Atenție! În cazul utilizării sculei electrice cu Bluetooth® se pot produce deranjamente ale altor echipamente și instalații, avioane și aparate medicale (de exemplu stimuloare cardiace, aparate auditive). Bluetooth se pot produce deranjamente ale altor echipamente și instalații, avioane și aparate medicale (de exemplu stimuloare cardiace, aparate auditive. De asemenea, nu poate fi complet exclusă afectarea oamenilor și animalelor din imediata vecinătate. Nu utilizați scula electrică cu Bluetooth® în apropierea aparatelor medicale, stațiilor de benzină, instalațiilor chimice, sectoarelor cu pericol de explozie și în zonele de detonare. Nu folosiți în avioane scula electrică cu Bluetooth®. Evitați folosirea mai îndelungată în imediata apropiere a corpului.**

Marca și sigla (logo) Bluetooth® sunt mărci înregistrate și proprietatea Bluetooth SIG, Inc. Utilizarea acestei mărci/sigle de către Robert Bosch Power Tools GmbH se efectuează sub licență.

Descrierea produsului și a performanțelor sale



Citiți toate indicațiile și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea instrucțiunilor și indicațiilor de siguranță poate provoca electrocutare, incendiu și/sau răniri grave.

Țineți seama de ilustrațiile din partea anterioară a instrucțiunilor de folosire.

Utilizare conform destinației

Sistemul de înșurubare BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT și EXACConnect este destinat înșurubării și deșurubării de șuruburi, cât și strângerii și slăbirii piulițelor în gama de dimensiuni și puteri specificată. Acesta nu este destinat documentării cuplului sau unghiului de rotație al unei înșurubări.

Sistemul de înșurubare permite transmiterea fără fir a semnalelor de înșurubare cu Bluetooth® wireless technology. Sunt trimise semnale i.O. și n.i.O. (înșurubarea este în regulă/nu este în regulă) ale mașinilor de înșurubat industriale cu acumulator din seria BT-EXACT și BT-ANGLEEXACT către terminalul de date EXACConnect. Fără terminalul de date EXACConnect, punerea în funcțiune a mașinilor de înșurubat din seria BT-EXACT și BT-ANGLEEXACT nu este posibilă: la livrare, mașinile de înșurubat sunt blocate și pot fi deblocate numai de către terminalul de date EXACConnect.

Citiți și respectați instrucțiunile de utilizare a terminalului de date EXACConnect. Puneți mai întâi în funcțiune terminalul de date EXACConnect.

Componentele ilustrate





Numerotarea elementelor componente se referă la schița sculei electrice de pe pagina grafică.

- (1) Accesoriu (de exemplu, dispozitiv pentru înșurubat piulițe)
- (2) Sistem de prindere a accesoriilor
- (3) Cap unghiular de înșurubare
- (4) Cheie fixă, deschidere cheie de 27 mm
- (5) Suprafață pentru chei pe flanșa capului unghiular
- (6) Cheie fixă, deschidere cheie de 22 mm
- (7) Cursor pentru preselecția cuplului de strângere
- (8) Cârlig de suspendare
- (9) Indicator cu LED pentru înșurubări
- (10) Indicator cu LED Bluetooth®
- (11) Indicator cu LED al stării de încărcare a acumulatorului
- (12) Comutator de pornire/oprire
- (13) Comutator de schimbare a direcției de rotație
- (14) Fante de fixare pentru cârligul de suspendare
- (15) Suport pentru LED-uri
- (16) Suprafață pentru chei pe piulița olandeză
- (17) Tastă de deblocare a acumulatorului
- (18) Acumulator cu conector APT
- (19) Inel de marcare
- (20) Lampă de lucru
- (21) Încărcător
- (22) Fișă de rețea
- (23) Indicator cu LED verde la încărcător
- (24) Indicator cu LED roșu la încărcător
- (25) Mandrină cu schimbare rapidă
- (26) Dispozitiv de reglare
- (27) Cheie hexagonală
- (28) Șaibă de reglare
- (29) Șaibă elastică
- (30) Cavitate în capacul carcasei

(31) Măner (suprafață izolată de prindere)




Accesoriiile ilustrate sau descrise nu sunt incluse în pachetul de livrare standard. Toate accesoriile sunt disponibile în gama noastră de accesorii.

Date tehnice

Mașină de înșurubat industrială cu acumulator BT-EXACT		2	4	6	7
Număr de identificare		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Domeniu de reglare a cuplului de strângere	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Turație de funcționare în gol n_0	rot/min	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Tensiune nominală	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Direcție de rotație					
Sistem de prindere a accesoriilor		Mandrină cu schimbare rapidă \varnothing 1/4"	Mandrină cu schimbare rapidă \varnothing 1/4"	Mandrină cu schimbare rapidă \varnothing 1/4"	Mandrină cu schimbare rapidă \varnothing 1/4"
Interfață de date (radio)		Bluetooth® wireless technology clasa 2 (specificație 1.2)			
Rază maximă de transmisie	m	10	10	10	10
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Temperatură ambientă recomandată în timpul încărcării	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
temperatură ambientă admisă în timpul funcționării ^{B)} și în timpul depozitării	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Gama frecvențelor de lucru	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Putere maximă de emisie	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Tip de protecție		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) măsurat la 20–25 °C cu acumulator **2 607 335 681**.

B) putere mai redusă la temperaturi <0 °C

Mașină de înșurubat industrială cu acumulator BT-EXACT		8	9	12
Număr de identificare		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Domeniu de reglare a cuplului de strângere	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Turație de funcționare în gol n_0	rot/min	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Tensiune nominală	V	12	9,6	12
Direcție de rotație				
Sistem de prindere a accesoriilor		Mandrină cu schimbare rapidă \varnothing 1/4"	Mandrină cu schimbare rapidă \varnothing 1/4"	Mandrină cu schimbare rapidă \varnothing 1/4"
Interfață de date (radio)		Bluetooth® wireless technology clasa 2 (specificație 1.2)		
Rază maximă de transmisie	m	10	10	10
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,90	0,80	0,90
Temperatură ambientă recomandată în timpul încărcării	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
temperatură ambientă admisă în timpul funcționării ^{C)} și în timpul depozitării	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Gama frecvențelor de lucru	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Putere maximă de emisie	mW	0,5	0,5	0,5

Mașină de înșurubat industrială cu acumulator BT-EXACT	8	9	12
---	---	---	----

Tip de protecție	IP 20	IP 20	IP 20
------------------	-------	-------	-------

A) măsurat la 20–25 °C cu acumulator **2 607 335 683**.

B) măsurat la 20–25 °C cu acumulator **2 607 335 681**.

C) putere mai redusă la temperaturi <0 °C

Mașină de înșurubat unghiulară industrială cu acumulator BT-ANGLEEXACT	2	3	6
---	---	---	---




Număr de identificare	0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Domeniu de reglare a cuplului de strângere	Nm	0,7–2	0,7–3	1,5–6
--	----	-------	-------	-------

Turație de funcționare în gol n_0	rot/min	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
-------------------------------------	---------	-------------------	-------------------	-------------------

Tensiune nominală	V	9,6	9,6	9,6
-------------------	---	-----	-----	-----

Direcție de rotație				
---------------------	--	---	---	---

Sistem de prindere a accesoriilor Cap unghiular de înșurubare (se comandă separat)		Mandrină cu schimbare rapidă  1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Mandrină cu schimbare rapidă  1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Mandrină cu schimbare rapidă  1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
--	--	---	---	---

Cap de înșurubare (se comandă separat)		Mandrină cu schimbare rapidă  1/4"	Mandrină cu schimbare rapidă  1/4"	Mandrină cu schimbare rapidă  1/4"
---	--	---	---	---

Interfață de date (radio)		Bluetooth® wireless technology clasa 2 (specificație 1.2)		
---------------------------	--	---	--	--

Rază maximă de transmisie	m	10	10	10
---------------------------	---	----	----	----

Greutate conform EPTA-Procedură 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
---	----	-----	-----	-----

Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
---	----	-----------	-----------	-----------

Temperatură ambiantă admisă în timpul funcționării ^{B)} și în timpul depozitării	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
---	----	-------------	-------------	-------------

Gama frecvențelor de lucru	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
----------------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Putere maximă de emisie	mW	0,5	0,5	0,5
-------------------------	----	-----	-----	-----

Tip de protecție		IP 20	IP 20	IP 20
------------------	--	-------	-------	-------

A) măsurat la 20–25 °C cu acumulator **2 607 335 681**.

B) putere mai redusă la temperaturi <0 °C

Mașină de înșurubat unghiulară industrială cu acumulator BT-ANGLEEXACT	7	8	15
---	---	---	----




Număr de identificare	0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Domeniu de reglare a cuplului de strângere	Nm	2–7	1,5–8	2–15
--	----	-----	-------	------

Turație de funcționare în gol n_0	rot/min	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
-------------------------------------	---------	-------------------	-------------------	-------------------

Tensiune nominală	V	9,6	9,6	9,6
-------------------	---	-----	-----	-----

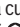Direcție de rotație				
---------------------	--	---	---	---

Sistem de prindere a accesoriilor Cap unghiular de înșurubare (se comandă separat)		Mandrină cu schimbare rapidă  1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Mandrină cu schimbare rapidă  1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Mandrină cu schimbare rapidă  1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
--	--	---	---	---




Interfață de date (radio)		Bluetooth® wireless technology clasa 2 (specificație 1.2)		
---------------------------	--	---	--	--

Rază maximă de transmisie	m	10	10	10
---------------------------	---	----	----	----

Mașină de înșurubat unghiulară industrială cu acumulator BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Temperatură ambientă recomandată în timpul încărcării	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Temperatură ambientă admisă în timpul funcționării ^{B)} și în timpul depozitării	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Gama frecvențelor de lucru	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Putere maximă de emisie	mW	0,5	0,5	0,5
Tip de protecție		IP 20	IP 20	IP 20

A) măsurat la 20-25 °C cu acumulator **2 607 335 681**.

B) putere mai redusă la temperaturi <0 °C

Mașină de înșurubat unghiulară industrială cu acumulator BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Număr de identificare		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Domeniu de reglare a cuplului de strângere	Nm	6-17 înșurubare dură 5-13 înșurubare moale	7-23	8-30
Turație de funcționare în gol n ₀	rot/min	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Tensiune nominală	V	14,4	14,4	14,4
Direcție de rotație				
Sistem de prindere a accesoriilor Cap unghiular de înșurubare (se comandă separat)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Interfață de date (radio)		Bluetooth® wireless technology clasa 2 (specificație 1.2)		
Rază maximă de transmisie	m	10	10	10
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Temperatură ambientă recomandată în timpul încărcării	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Temperatură ambientă admisă în timpul funcționării ^{B)} și în timpul depozitării	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Gama frecvențelor de lucru	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Putere maximă de emisie	mW	0,5	0,5	0,5
Tip de protecție		IP 20	IP 20	IP 20

A) măsurat la 20-25 °C cu acumulator **2 607 335 685**.

B) putere mai redusă la temperaturi <0 °C

Acumulator Ni-MH		9,6	12,0	14,4
Număr de identificare		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Număr celule de acumulator		8	10	12
Tensiune acumulator	V	9,6	12,0	14,4
Capacitate	Ah	2,6	2,6	2,6
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80
Încărcătoare recomandate		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Cap unghiular de înșurubare	■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	● 1/4"	Mandrină cu schimbare rapidă ● 1/4"
Număr de identificare	0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20	0,20	0,20	0,20

Cap drept de înșurubare	Mandrină cu schimbare rapidă ● 1/4"
Număr de identificare	0 607 453 631
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	kg

Informații privind zgomotul/vibrațiile

Valorile zgomotului emis au fost determinate conform **EN 62841-2-2**.

Nivelul presiunii acustice evaluat după curba de filtrare A a sculei electrice este în mod normal de **70 dB(A)**. Incertitudinea $K = 3$ dB. Nivelul de zgomot în timpul lucrului poate depăși 80 dB(A).

Purtați căști antifonice!

Valorile totale ale vibrațiilor a_h (suma vectorială a trei direcții) și incertitudinea K au fost determinate conform **EN 62841-2-2**: înșurubare: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Nivelul vibrațiilor și nivelul zgomotelor emise specificate în prezentele instrucțiuni au fost măsurate conform unei proceduri de măsurare standardizate și pot fi utilizate la compararea diferitelor scule electrice. Acestea pot fi folosite și pentru evaluarea provizorie a vibrațiilor și zgomotului emis.

Nivelul specificat al vibrațiilor și al zgomotului emis se referă la cele mai frecvente utilizări ale sculei electrice. În eventualitatea în care scula electrică este utilizată pentru alte aplicații, împreună cu alte accesorii decât cele indicate sau nu, beneficiază de o întreținere satisfăcătoare, nivelul vibrațiilor și nivelul zgomotului emis se pot abate de la valorile specificate. Aceasta poate amplifica considerabil vibrațiile și zgomotul de-a lungul întregului interval de lucru.

Pentru o evaluare exactă a vibrațiilor și a zgomotului ar trebui luate în calcul și intervalele de timp în care scula electrică este deconectată sau funcționează, dar nu este folosită efectiv. Această metodă de calcul ar putea duce la reducerea considerabilă a zgomotului pe întreg intervalul de lucru.

Stabiliți măsuri de siguranță suplimentare pentru protejarea utilizatorului împotriva efectului vibrațiilor, ca de exemplu: întreținerea sculei electrice și a accesoriilor, menținerea căldurii mâinilor, organizarea proceselor de muncă.

Montare

Pachetul de livrare

Mașina de înșurubat industrială cu acumulator este livrată fără acumulator, iar mașina de înșurubat unghiulară industrială cu acumulator este livrată fără capul unghiular de înșurubare și fără acumulator.

În vederea alegerii accesoriilor adecvate, te rugăm să te adresezi distribuitorului local specializat pentru scule industriale Bosch.

Mediul de lucru și de depozitare



Scula electrică este adecvată numai pentru utilizarea în spații închise.

Pentru o funcționare optimă, temperatura ambientă admisă trebuie să fie cuprinsă între -5°C și $+50^\circ\text{C}$ (23°F și 122°F), iar umiditatea relativă admisă a aerului trebuie să fie cuprinsă între 20 și 95%, fără formare de condens.

Acumulatorul trebuie să fie depozitat la temperaturi cuprinse între 0°C (32°F) și 45°C (113°F) pentru a se evita deteriorarea celulelor de acumulator.

Montarea capului unghiular de înșurubare

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

La aceste mașini de înșurubat unghiulare industriale cu acumulator trebuie montat mai întâi un cap unghiular de înșurubare adecvat (vezi „Date tehnice”, Pagina 244).

► **Înainte de a monta, regla sau demonta capul de înșurubare, asigurați-vă că comutatorul de schimbare a direcției de rotație se află în poziția din mijloc (blocarea pornirii) sau că acumulatorul a fost scos din scula electrică.**

Fixați scula electrică cu ajutorul cheii fixe (6) pe suprafața pentru chei (5) a flanșei capului unghiular.

► **Nu fixați niciodată scula electrică pe capacul carcasei.**

Așezați capul unghiular de înșurubare (3) pe flanșă, în poziția dorită, și strângeți piulița olandeză cu ajutorul cheii fixe (4) pe suprafața pentru chei (16).

Țineți strâns pe partea opusă cu cheia fixă (6) pe flanșa capului unghiular.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Aceste mașini de înșurubat unghiulare industriale cu acumulator pot fi utilizate numai împreună cu capul unghiular de înșurubare **0 607 451 618**.

Dispozitivul de suspendare

Cu ajutorul cârligului de suspendare (8) puteți fixa scula electrică pe un dispozitiv de suspendare.

Așezați cârligul de suspendare (8) pe scula electrică și fixați-l în fantă (14).

- **Controlați cu regularitate starea cârligului de suspendare și a cârligului din dispozitivul de suspendare.**

Procesul de încărcare

Observație: Încărcătorul și acumulatorii nu sunt incluși în pachetul de livrare.

Fișa de rețea prezentată în figură poate să difere de cea cu care este prevăzută scula dumneavoastră electrică.

- **Asigurați-vă că încărcătorul și acumulatorul corespund rețelei de alimentare cu energie electrică din țara de utilizare.**

Încărcătorul AL 2450 DV (consultați imaginea A)

Racordați încărcătorul (21) cu fișa de rețea (22) la rețeaua de alimentare cu energie electrică și introduceți acumulatorul (18) în poziția corectă în compartimentul de încărcare al încărcătorului.

- **Nu forțați acumulatorul pentru a-l introduce/scoate.** Acumulatorii cu conector APT (Akku Pack Top) sunt proiectați astfel încât să nu poată fi introduși decât în poziția corectă în scula electrică sau în încărcător.

Indicatorul cu LED verde (23) începe să se aprindă intermitent. Aceasta indică prezența curentului de încărcare. Atunci când acumulatorul este complet încărcat, procesul de încărcare se oprește automat. Dacă indicatorul cu LED-ul verde nu se mai aprinde intermitent, ci este aprins continuu, înseamnă că procesul de încărcare s-a încheiat. Timp de aproximativ 2 secunde va fi emis un semnal acustic care semnalează încărcarea completă a acumulatorului.

Aprinderea continuă a indicatorului cu LED roșu (24) indică faptul că procesul de încărcare se realizează cu un curent de încărcare redus. Dacă indicatorul cu LED roșu se aprinde intermitent, înseamnă că efectuarea procesului de încărcare nu este posibilă.

Defecțiuni – Cauze și remediere

Cauză	Remediere
Indicatorul cu LED nu se aprinde	
Fișa de rețea a încărcătorului nu este introdus (corect) în priză	Introduceți (complet) fișa de rețea în priză
Priza, cablul de alimentare electrică sau încărcătorul sunt defecte	Verificați tensiunea din rețeaua de alimentare electrică; dacă este cazul, solicitați verificarea încărcătorului la un centru de service autorizat pentru scule electrice Bosch
Nu este posibilă pornirea procesului de încărcare	
Temperatura acumulatorului nu se încadrează în intervalul de temperatură admis	Aduceți temperatura acumulatorului în intervalul de temperatură admis, cuprins între 0 °C (32 °F) și 45 °C (113 °F), prin răcire sau încălzire

Cauză	Remediere
Contactele acumulatorului sunt murdare	Curățați contactele acumulatorului, de exemplu, prin introducerea și scoaterea de mai multe ori a acumulatorului sau prin înlocuirea acumulatorului dacă este necesar
Acumulator defect	Înlocuiți acumulatorul
Acumulatorul nu este introdus (corect)	Introduceți (complet) acumulatorul în compartimentul de încărcare

Racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică

Observație: Reține că, la livrare, în scula electrică nu se află niciun acumulator.

- **Nu depozitați niciodată acumulatorii în interiorul unui aparat care funcționează cu acumulatori.** Acumulatorii rezistă mai mult timp și se pot încălca mai bine dacă sunt păstrați separat. Nu uitați că, după o perioadă de depozitare mai îndelungată, înainte de utilizare trebuie să încălcați mai întâi acumulatorul.

Încărcarea acumulatorului

Înainte de a monta acumulatorul în scula electrică, încălcați-l într-un încărcător corespunzător. Pentru descrierea exactă a procesului de încărcare, consultați instrucțiunile de utilizare a încărcătorului și observațiile din cadrul acestui manual (vezi „Procesul de încărcare”, Pagina 248).

Acumulatorul este prevăzut cu un sistem NTC de monitorizare a temperaturii, care permite încărcarea la temperaturi cuprinse între 0 °C (+32 °F) și 45 °C (+113 °F). Astfel se asigură o durată lungă de viață utilă a acumulatorului. În condițiile unei utilizări corecte, acumulatorul poate fi reîncărcat de până la 3000 de ori. Un acumulator nou sau neutilizat pentru o perioadă mai îndelungată atinge capacitatea maximă numai după aproximativ 5 cicluri de încărcare-descărcare. Acumulatorii trebuie să fie reîncărcați numai atunci când indicatorul cu LED privind „starea de încărcare a acumulatorului” al sculei electrice se aprinde în roșu.

Montarea și demontarea acumulatorului

Apăsați comutatorul de schimbare a direcției de rotație (13) în poziția din mijloc. Astfel, comutatorul de pornire/oprire (12) este blocat în poziția de „oprire”, prevenindu-se astfel pornirea accidentală a sculei electrice.

Introduceți prin împingere un acumulator încărcat (18) în mânerul sculei electrice.

Aveți grijă ca acumulatorul să fie introdus în poziția corectă și ca tastele de deblocare (17) să se fixeze sonor în mânerul sculei electrice.

- **Nu forțați acumulatorul pentru a-l introduce/scoate.** Acumulatorii cu conector APT (Akku Pack Top) sunt proiectați astfel încât să nu poată fi introduși decât în poziția corectă în scula electrică sau în încărcător.

Pentru scoaterea acumulatorului (18), apăsați pe ambele părți ale tastelor de deblocare (17) și trageți în jos acumulatorul din mâner.

Înlocuirea accesoriului în cazul capetelor de înșurubare cu mandrină cu schimbare rapidă (consultați imaginea B)

- ▶ **Atunci când montați accesoriul, aveți grijă ca acesta să fie fixat în siguranță pe sistemul de prindere a accesoriilor.** Dacă accesoriul nu este bine fixat pe sistemul de prindere a accesoriilor, acesta se poate desprinde, nemaiputând fi controlat.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Seria BT-EXACT este livrată cu o mandrină cu schimbare rapidă de 1/4" (mandrină cu schimbare rapidă \odot 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Pentru aceste mașini de înșurubat unghiulare industriale cu acumulatori este disponibil un cap unghiular de înșurubare cu mandrină cu schimbare rapidă de 1/4" (număr de identificare **0 607 453 631**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Pentru aceste mașini de înșurubat unghiulare industriale cu acumulatori este disponibil un cap unghiular de înșurubare cu mandrină cu schimbare rapidă de 1/4" (număr de identificare **0 607 453 630**).

Montarea accesoriului

Trageți spre înainte mandrina cu schimbare rapidă (25). Introduceți accesoriul (1) în sistemul de prindere a accesoriilor (2) și eliberați mandrina cu schimbare rapidă. Utilizați numai accesorii cu capăt de introducere adecvat (1/4" hexagonal).

Nu încercați să montați burghie în această mandrină cu schimbare rapidă.

Mașinile de înșurubat unghiulare industriale cu acumulatori și mașinile de înșurubat industriale cu acumulatori cu cuplaj de întrerupere nu sunt adecvate pentru găurire. Cuplajul se poate deconecta automat și fără avertisment. În cazul în care veți continua să găuriți și după ce cuplajul întrerupe transmiterea cuplului, scula electrică vă poate scăpa de sub control, până când cuplajul de întrerupere va asigura din nou transmiterea cuplului.

Extragerea accesoriului

Trageți spre înainte mandrina cu schimbare rapidă (25). Scoateți accesoriul (1) din sistemul de prindere a accesoriilor (2) și eliberați mandrina cu schimbare rapidă.

Înlocuirea accesoriului de la capul de înșurubare cu locaș pătrat exterior

- ▶ **Atunci când montați accesoriul, aveți grijă ca acesta să fie fixat în siguranță pe sistemul de prindere a accesoriilor.** Dacă accesoriul nu este bine fixat pe sistemul de prindere a accesoriilor, acesta se poate desprinde, nemaiputând fi controlat.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Pentru aceste mașini de înșurubat unghiulare industriale cu acumulatori este disponibil un cap unghiular de înșurubare cu locaș pătrat de 1/4" (număr de identificare **0 607 453 617**), precum și un cap unghiular de înșurubare cu locaș pătrat de 3/8" (număr de identificare **0 607 453 620**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Pentru aceste mașini de înșurubat unghiulare industriale cu acumulatori este disponibil un cap unghiular de înșurubare cu locaș pătrat de 3/8" (număr de identificare **0 607 451 618**).

Montarea accesoriului

Apăsați spre interior știftul în tija pătrată a sistemului de prindere a accesoriilor (2), de exemplu, cu o șurubelniță îngustă, și împingeți accesoriul (1) pe deasupra locașului pătrat. Aveți grijă ca știftul să se încheteze în degajarea accesoriului.

Extragerea accesoriului

Apăsați spre interior știftul în degajarea accesoriului (1) și extrageți accesoriul din sistemului de prindere a accesoriilor (2).

Înlocuirea sculei în cazul capetelor de înșurubare cu locaș hexagonal interior (consultați imaginea C)

- ▶ **Atunci când montați accesoriul, aveți grijă ca acesta să fie fixat în siguranță pe sistemul de prindere a accesoriilor.** Dacă accesoriul nu este bine fixat pe sistemul de prindere a accesoriilor, acesta se poate desprinde, nemaiputând fi controlat.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Pentru aceste mașini de înșurubat unghiulare industriale cu acumulatori este disponibil un cap unghiular de înșurubare cu locaș hexagonal interior de 1/4" (număr de identificare **0 607 453 618**).

Montarea accesoriului

Introduceți accesoriul (1) în locașul hexagonal interior al sistemului de prindere a accesoriilor (2) până când se fixează sonor în poziție.

Extragerea accesoriului

Extrageți accesoriul (1) din sistemul de prindere a accesoriilor (2), dacă este necesar, cu ajutorul unui clește.

Funcționare



Purtați echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.

Purtarea echipamentului personal de protecție, ca masca pentru praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, casca de protecție sau protecția auditivă, în funcție de tipul și utilizarea sculei electrice, diminuează riscul rănilor.

Punere în funcțiune

Dacă doriți să porniți scula electrică, trebuie reglați mai întâi direcția de rotație cu ajutorul comutatorului de schimbare a direcției de rotație (13):

Scula electrică pornește numai atunci când comutatorul de schimbare a direcției de rotație (13) nu se află în poziția de mijloc (pedică de pornire).

Reglarea direcției de rotație (consultați imaginea D)

- ▶ **Acționați comutatorul de schimbare a direcției de rotație (13) numai cu scula electrică oprită.**

Funcționare spre dreapta: Pentru înșurubarea de șuruburi, apăsați comutatorul de schimbare a direcției de rotație (13) spre stânga, până la opritor.

Funcționare spre stânga: Pentru slăbirea, respectiv deșurubarea de șuruburi, apăsați comutatorul de schimbare a direcției de rotație (13) spre dreapta, până la opritor.

Conectarea lămpii de lucru

Lampa de lucru (20) permite iluminarea zonei de înșurubare în condiții de luminozitate nefavorabilă. Conectați lampa de lucru (20) apăsând ușor comutatorul de pornire/oprire (12). Dacă apăsați mai puternic comutatorul de pornire/oprire, scula electrică va intra în funcțiune, iar lampa de lucru va continua să lumineze.

- ▶ **Nu priviți direct spre lampa de lucru; aceasta vă poate orbi.**

Pornire/Oprire



Mașinile de înșurubat au un **cuplaj de întrerupere** dependent de cuplul de strângere, care poate fi reglat în domeniul specificat. Acesta reacționează în momentul atingerii cuplului de strângere reglat.

Observație: Când utilizați mașina de înșurubat cu un adaptor de tensiune, trebuie mai întâi să puneți în funcțiune stabilizatorul de tensiune.

Pentru **pornirea** sculei electrice, apăsați comutatorul de pornire/oprire (12) până la opritor.

Scula electrică **se oprește automat** imediat ce este atins cuplul de strângere reglat.

- ▶ **În cazul eliberării premature a comutatorului de pornire/oprire (12), cuplul de strângere reglat anterior nu va putea fi atins.**

Instrucțiuni de lucru

- ▶ **Scula electrică este dotată cu o interfață radio. Trebuie luate în calcul limitările locale în funcționare, de exemplu, în avioane sau spitale.**
- ▶ **Întrerupeți alimentarea cu energie înainte de efectuarea de setări ale aparatului, înlocuirea accesoriilor sau așezarea la o parte a sculei electrice.** Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a sculei electrice.
- ▶ **Amplasați scula electrică pe piuliță/șurub numai în stare oprită.** În caz contrar, accesoriile aflate în rotație pot aluneca.

- ▶ **Înainte oricăror intervenții asupra sculei electrice (de ex. întreținere, schimbarea accesoriilor, etc.) cât și în timpul transportului și depozitării acestora extrageți acumulatorul din scula electrică.** În cazul acționării involuntare a întrerupătorului pornit/oprit există pericol de rănire.

Reglarea cuplului de strângere (consultați imaginile E – G)

Cuplul de strângere depinde de pretensionarea arcului cuplajului de întrerupere. Cuplajul de întrerupere se declanșează atât la funcționarea spre dreapta, cât și spre stânga, în momentul atingerii cuplului de strângere reglat.

Pentru reglarea cuplurilor de strângere individuale, utilizați numai dispozitivul de reglare (26).

Împingeți complet spre înapoi cursorul (7) pe scula electrică.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Introduceți cheia hexagonală (27) în accesoriul (26) și rotiți-o lent.

Imediat ce prin orificiul carcasi se poate vedea o mică adâncitură (șaba de reglare (28)) în cuplaj, introduceți dispozitivul de reglare (26) în această adâncitură și rotiți-l.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Introduceți o cheie hexagonală (27) în sistemul de prindere a accesoriilor (2) și rotiți-o lent.

Imediat ce prin orificiul carcasi se poate vedea o mică adâncitură (șaba de reglare (28)) în cuplaj, introduceți dispozitivul de reglare (26) în această adâncitură și rotiți-l.

Rotirea acestuia în sens orar determină un cuplu de strângere mai puternic, iar rotirea acestuia în sens antiorar determină un cuplu de strângere mai slab.

Scoateți dispozitivul de reglare (26). Împingeți cursorul (7) din nou spre înainte pentru a proteja cuplajul împotriva murdării.

Observație: Reglarea necesară depinde de tipul de îmbinare prin șuruburi și poate fi determinată cel mai bine în cadrul unei probe practice. Verificați cu o cheie dinamometrică înșurubarea de probă.

- ▶ **Reglați cuplul de strângere numai în domeniul de putere specificat, în caz contrar, cuplajul de întrerupere nu va mai putea realiza declanșarea.**

Indicatorul cu LED



Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului

Atunci când este necesară încărcarea acumulatorului (18), indicatorul cu LED (11)

se aprinde intermitent în verde și este emis un semnal acustic. În acest moment mai sunt posibile doar 6–8 înșurubări.

Dacă indicatorul cu LED se aprinde în roșu, înseamnă că capacitatea acumulatorului nu mai este suficientă pentru încă o înșurubare sau scula electrică a fost suprasolicitată. Scula electrică nu mai poate fi pornită. Piedica de pornire rămâne activă până când acumulatorul este scos din scula electrică și este introdus un acumulator încărcat.

Atunci când lucrați cu un adaptor de tensiune, indicatorul cu LED roșu **(11)** indică o suprasarcină.

Dacă indicatorul cu LED **(11)** se aprinde intermitent în roșu, scula electrică este supraîncălzită și nu funcționează. Înainte de a repune în funcțiune scula electrică, așteptați puțin până când lumina intermitentă se stinge automat.

Un timp de funcționare considerabil scăzut al sculei electrice după încărcarea acumulatorului indică faptul că acesta din urmă va trebui înlocuit în curând. Eliminați acumulatorii uzați conform prevederilor legale/specifice țării dumneavoastră.

Observație: Dacă, în locul acumulatorului **(18)**, utilizați un adaptor de tensiune și stabilizatorul de tensiune 4EXACT, indicatorul cu LED **(11)** nu funcționează.



Indicatorul pentru înșurubări

La atingerea cuplului de strângere reglat anterior, cuplajul de întrerupere se declanșează. Indicatorul cu LED **(9)** se aprinde

în verde.

Dacă cuplul de strângere reglat anterior nu a fost atins, indicatorul cu LED **(9)** se aprinde în roșu și se emite un semnal acustic. Înșurubarea trebuie executată încă o dată.

Indicatorul de conexiune Bluetooth®

Apăsați comutatorul de pornire/oprire **(12)** pentru a activa conexiunea Bluetooth®. Indicatorul cu LED roșu **(10)** se aprinde intermitent în timp ce mașina de înșurubat caută o conexiune.

Aprinderea continuă în roșu a indicatorului cu LED **(10)** indică faptul că conexiunea Bluetooth® este realizată. Dar mașina de înșurubat mai este încă blocată.

Dacă mașina de înșurubat este deblocată de la terminalul de date EXAConnect, indicatorul cu LED **(10)** se stinge.

Dacă indicatorul cu LED **(10)** se aprinde intermitent și scurt după apăsarea comutatorului de pornire/oprire, iar apoi se stinge, rezerva de energie a mașinii de înșurubat nu este suficientă pentru încă o conexiune.

Protecție împotriva repetării înșurubării

Dacă, în timpul unei înșurubări, cuplajul de întrerupere se declanșează, motorul se oprește. Repornirea este posibilă numai după o pauză de 0,7 secunde. Astfel este evitată repetarea accidentală a unor înșurubări deja bine executate.

Reglarea capului unghiular de înșurubare

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Puteți regla capul unghiular de înșurubare **(3)** în opt poziții.

Fixați scula electrică cu ajutorul cheii fixe **(6)** pe suprafața pentru chei **(5)** a flanșei capului unghiular.

► Nu fixați niciodată scula electrică pe capacul carcasei.

Detensionați piulița olandeză, cu ajutorul cheii fixe **(4)**, de pe suprafața pentru chei **(16)**. Reglați capul unghiular de înșurubare **(3)** cu 45° în poziția dorită și strângeți din nou piulița olandeză cu ajutorul cheii fixe **(4)** pe suprafața pentru chei **(16)**.

Țineți strâns pe partea opusă cu cheia fixă **(6)** pe flanșa capului unghiular.

Reglarea lămpii de lucru cu LED-uri (consultați imaginea H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Desprindeți prin apăsare inelul de marcare **(19)** cu ajutorul lamei subțiri a unei șurubelnițe, al unui spaclu sau al unei scule similare. Împingeți șaiba elastică **(29)** spre înapoi pe capacul carcasei, cu ajutorul unui clește pentru șaibe elastice.

Cele două jumătăți ale suportului pentru LED-uri **(15)** din jurul lămpii de lucru cu LED-uri **(20)** pot fi aduse acum în orice poziție dorită. Aveți grijă să nu deteriorați cablul lămpii de lucru cu LED-uri și împingeți-l, fără a-l îndoi, în cavitatea **(30)** prevăzută în acest scop din capacul carcasei. Împrejmuți din nou lampa de lucru cu LED-uri **(20)** cu cele două jumătăți ale capacului carcasei suportului pentru LED-uri **(15)**.

Apăsați șaiba elastică **(29)** și inelul de marcare **(19)** înapoi în poziția inițială.

Întreținere și service

Întreținere și curățare

- **Înainte oricărui intervenții asupra sculei electrice (de ex. întreținere, schimbarea accesoriilor, etc.) cât și în timpul transportului și depozitării acesteia extrageți acumulatorul din scula electrică.** În cazul acționării involuntare a întrerupătorului pornit/oprit există pericol de rănire.
- **Pentru a putea lucra bine și sigur, mențineți curate scula electrică și fantele de aerisire ale acesteia.**

Lubrifierea sculei electrice



Lubrifiant:

Vaselină specială pentru angrenaje (225 ml)
Număr de identificare 3 605 430 009
Vaselină Molykote
Ulei de motor SAE 10/SAE 20

- După primele 150 de ore de funcționare, curățați angrenajul utilizând un solvent slab. Respectați în acest sens instrucțiunile de utilizare și eliminare ale producătorului solventului respectiv. Apoi lubrifiați angrenajul utilizând o vaselină specială pentru angrenaje marca Bosch. După prima curățare, repetați procedura de curățare la 300 de ore de funcționare.
- Lubrifiați piesele mobile ale cuplajului de întrerupere după 100.000 de înșurubări aplicând câteva picături de ulei de motor SAE 10/SAE 20. Lubrifiați piesele glisante și rulante utilizând vaselină Molykote. Cu această ocazie, examinați cuplajul pentru a evalua nivelul de uzură al acestuia și pentru a avea siguranța că nu au fost influențate repetabilitatea și precizia operațiilor de înșurubare. Apoi trebuie reglat din nou cuplul de strângere al cuplajului.
- **Lucrările de întreținere și reparație trebuie să fie efectuate numai de personal de specialitate, calificat corespunzător.** Astfel, este garantată menținerea siguranței în timpul funcționării sculei electrice.

Ацете lucrări pot fi efectuate rapid și fiabil în cadrul unui centru de service autorizat Bosch.

- **Eliminați в мод екологична лубриканция и детергентии.**
Respectați prevederile legale.

Сервизи де асистенца техника пост-вандари и консултанца клиенти

Сервизиу nostru де асистенца техника респунде интребарилор тале атат ин ceea ce привесте интретинереа и репаререа продусулу талу, цат и реферитор ла пиецеле де schimb. Pentru desenele descompuse и информация и привинд пиецеле де schimb, поти де asemenea са accesezi: www.bosch-pt.com

Echipa де консултанца Bosch ити стта ку плачере ла диспозиция pentru а те ajuta ин chestiuni legate де produsele noastre и accesoriiile acestora.

Ин caz де reclamații и comenzi де пиецеле де schimb, те rugăm са specifici neapărat număру де идентифика компус дин 10 cifre, indicat пе плачуца ку date tehnice а продусулу.

România

Robert Bosch SRL

PT/MKV1-EA

Service scule electrice

Strada Horia Măcelariu Nr. 30-34, sector 1

013937 București

Tel.: +40 21 405 7541

Fax: +40 21 233 1313

E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com

www.bosch-pt.ro

Moldova

RIALTO-STUDIO S.R.L.

Piata Cantemir 1, etajul 3, Centrul comercial TOPAZ

2069 Chisinau

Tel.: + 373 22 840050/840054

Fax: + 373 22 840049

Email: info@rialto.md

Eliminarea ecologică



Sculele electrice, acumulatorii, accesoriile и ambalajele trebuie predate ла un centru де reciclare ecologică.




Nu eliminați sculele electrice и acumulatorii/ bateriile împreună ку deșeurile menajere!

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE sculele electrice scoase дин uz și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/ bateriile defecte sau consumate trebuie colectate separat и directionate către о stație де reciclare ecologică.

Акумulatorii/Батериите:

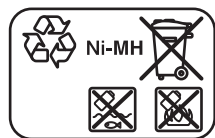

Ni-MH: hidrură де nichel-metal

Български

Указания за сигурност

Общи указания за безопасност за електроинструменти

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички предупреждения, указания, запознайте се с фигурите и техническите характеристики, приложени към електроинструмента.

Пропуски при спазването на указанията по-долу могат да предизвикат токов удар и/или тежки травми.

Съхранявайте тези указания на сигурно място.

Използваният по-долу термин "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) и до захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти (без захранващ кабел).

Безопасност на работното място

► Пазете работното си място чисто и добре осветено.

Разхвърляните или тъмни работни места са предпоставка за инциденти.

► Не работете с електроинструмента в среда с повишена опасност от възникване на експлозия, в близост до леснозапалими течности, газове или прахообразни материали.

По време на работа в електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламят прахообразни материали или пари.

► Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрола над електроинструмента.

Безопасност при работа с електрически ток

► Щепселът на електроинструмента трябва да е подходящ за ползвания контакт. В никакъв случай не се допуска изменение на конструкцията на щепсела. Когато работите със занулен електроуред, не използвайте адаптери за щепсела. Ползването на оригинални щепсели и контакти намалява риска от възникване на токов удар.

► Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела, напр. тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване на токов удар е по-голям.

► Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.

► Не използвайте захранващия кабел за цели, за които той не е предвиден. Никога не използвайте захранващия кабел за пренасяне, теглене или откача-

ване на електроинструмента. **Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини.** Повредени или усукани кабели увеличават риска от възникване на токов удар.

- ▶ **Когато работите с електроинструмент навън, използвайте само удължителни кабели, подходящи за работа на открито.** Използването на удължител, предназначен за работа на открито, намалява риска от възникване на токов удар.
- ▶ **Ако се налага използването на електроинструмента във влажна среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове.** Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар.

Безопасен начин на работа

- ▶ **Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте предпазливо и разумно. Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или упойващи лекарства.** Един миг разсеяност при работа с електроинструмент може да има за последствие изключително тежки наранявания.
- ▶ **Работете с предпазващо работно облекло. Винаги носете предпазни очила.** Носенето на подходящи за ползвания електроинструмент и извършваната дейност лични предпазни средства, като дихателна маска, здрави плтнозатворени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или шумозаглушители (антифони), намалява риска от възникване на трудова злополука.
- ▶ **Избягвайте опасността от включване на електроинструмента по невнимание. Преди да включите щепсела в контакта или да поставите батерията, както и при пренасяне на електроинструмента, се уверявайте, че пусковият прекъсвач е позиция "изключено".** Носенето на електроинструменти с пръст върху пусковия прекъсвач или подаването на захранващо напрежение, докато пусковият прекъсвач е включен, увеличава опасността от трудови злополуки.
- ▶ **Преди да включите електроинструмента, се уверявайте, че сте отстранили от него всички помощни инструменти и гаечни ключове.** Помощен инструмент, забравен на въртящо се звено, може да причини травми.
- ▶ **Избягвайте неестествените положения на тялото. Работете в стабилно положение на тялото и във всеки момент поддържайте равновесие.** Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре и по-безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.
- ▶ **Работете с подходящо облекло. Не работете с широки дрехи или украшения. Дръжте косата и дрехите си на безопасно разстояние от движещи се звена.** Широките дрехи, украшенията, дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се звена.

- ▶ **Ако е възможно използването на външна аспирационна система, се уверявайте, че тя е включена и функционира изправно.** Използването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделящи се при работа прахове.
- ▶ **Доброто познаване на електроинструмента вследствие на честа работа с него не е повод за намаляване на вниманието и пренебрегване на мерките за безопасност.** Едно невнимателно действие може да предизвика тежки наранявания само за части от секундата.

Грижливо отношение към електроинструментите

- ▶ **Не претоварвайте електроинструмента. Използвайте електроинструментите само съобразно тяхното предназначение.** Ще работите по-добре и по-безопасно, когато използвате подходящия електроинструмент в зададения от производителя диапазон на натоварване.
- ▶ **Не използвайте електроинструмент, чиито пусков прекъсвач е повреден.** Електроинструмент, който не може да бъде изключван и включван по предвидения от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- ▶ **Преди да извършвате каквито и да е дейности по електроинструмента, напр. настройване, смяна на работен инструмент, както и когато го прибирате, изключвайте щепсела от контакта, респ. изваждайте батерията, ако е възможно.** Тази мярка премахва опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
- ▶ **Съхранявайте електроинструментите на места, където не могат да бъдат достигнати от деца. Не допускате те да бъдат използвани от лица, които не са запознати с начина на работа с тях и не са прочели тези инструкции.** Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат изключително опасни.
- ▶ **Поддържайте добре електроинструментите си и аксесоарите им. Проверявайте дали подвижните звена функционират безукорно, дали не козинат, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на електроинструмента. Преди да използвате електроинструмента, се погрижете повредените детайли да бъдат ремонтирани.** Много от трудовите злополуки се дължат на недобре поддържани електроинструменти и уреди.
- ▶ **Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти.** Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко.
- ▶ **Използвайте електроинструментите, допълнителните приспособления, работните инструменти и т. н., съобразно инструкциите на производителя. При това се съобразявайте и с конкретните работни условия и операции, които трябва да изпълните.** Използването на електроинструменти за различни от

предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.

- ▶ **Поддържайте дръжките и ръкохватките сухи, чисти и неомаслени.** Хлъзгавите дръжки и ръкохватки не позволяват безопасната работа и доброто контролиране на електроинструмента при възникване на неочаквана ситуация.

Грижливо отношение към акумулаторни електроинструменти

- ▶ **За зареждането на акумулаторните батерии използвайте само зарядните устройства, препоръчвани от производителя.** Когато използвате зарядни устройства за зареждане на неподходящи акумулаторни батерии, съществува опасност от възникване на пожар.
- ▶ **За захранване на електроинструментите използвайте само предвидените за съответния модел акумулаторни батерии.** Използването на различни акумулаторни батерии може да предизвика трудова злополука и/или пожар.
- ▶ **Предпазвайте неизползваните акумулаторни батерии от контакт с големи или малки метални предмети, напр. кламери, монети, ключове, пирони, винтове и др.п., тъй като те могат да предизвикат късо съединение.** Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.
- ▶ **При неправилно използване от акумулаторна батерия от нея може да изтече електролит. Избягвайте контакта с него. Ако въпреки това на кожата Ви попадне електролит, изплакнете мястото обилно с вода. Ако електролит попадне в очите Ви, след незабавно обилно изплакване потърсете помощ от лекар.** Електролитът може да предизвика изгаряния на кожата.
- ▶ **Не използвайте акумулаторна батерия или електроинструмент, които са повредени или с изменена конструкция.** Повредени или изменени акумулаторни батерии могат да се възпламенят, експлодират или да предизвикат наранявания.
- ▶ **Не излагайте акумулаторната батерия на високи температури или огън.** Излагането на огън или температури над 130 °C могат да предизвикат експлозии.
- ▶ **Спазвайте всички указания за зареждане на акумулаторната батерия; не я зареждайте, ако температурата ѝ е извън диапазона, посочен в инструкциите.** Неправилното зареждане или зареждането при температури извън допустимия диапазон могат да увредят батерията и увеличават опасността от пожар.

Поддържане

- ▶ **Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с използването на оригинални резервни части.** По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на електроинструмента.
- ▶ **Никога не ремонтирайте повредени акумулаторни батерии.** Ремонтът на акумулаторни батерии трябва

да се извършва само от производителя или от оторизиран сервис.

Указания за безопасна работа с винтоверти

- ▶ **Когато изпълнявате операция, при която съществува опасност фиксаторът да засегне скрити под повърхността проводници под напрежение, допирайте електроинструмента само до електролизираните повърхности на ръкохватките.** При контакт на фиксатора с проводник под напрежение е възможно напрежението да се предаде по металните детайли на електроинструмента и това да предизвика токов удар.
- ▶ **Използвайте подходящи прибори, за да откриете евентуално скрити под повърхността тръбопроводди, или се обърнете към съответното местно снабдително дружество.** Влизането в съприкосновение с проводници под напрежение може да предизвика пожар и токов удар. Увреждането на газопровод може да доведе до експлозия. Увреждането на водопровод предизвиква значителни материални щети.
- ▶ **Дръжте електроинструмента здраво.** При завиване и развиване на винтове могат рязко да възникнат силни реакционни моменти.
- ▶ **Осигурявайте обработвания детайл.** Детайл, захванат с подходящи приспособления или скоби, е застопорен по здраво и сигурно, отколкото, ако го държите с ръка.
- ▶ **Преди да оставите електроинструмента, изчакайте въртенето да спре напълно.** В противен случай използваният работен инструмент може да допре друг предмет и да предизвика неконтролирано преместване на електроинструмента.
- ▶ **При повреждане и неправилна експлоатация от акумулаторната батерия могат да се отделят пари. Акумулаторната батерия може да се запали или да експлодира.** Погрижете се за добро проветряване и при оплаквания се обърнете към лекар. Парите могат да раздразнят дихателните пътища.
- ▶ **Не отваряйте акумулаторната батерия.** Съществува опасност от възникване на късо съединение.
- ▶ **Акумулаторната батерия може да бъде повредена от остри предмети, напр. пирони или отвертки, или от силни удари.** Може да бъде предизвикано вътрешно късо съединение и акумулаторната батерия може да се запали, да запуши, да експлодира или да се прегрее.
- ▶ **Използвайте акумулаторната батерия само в продукти на производителя.** Само така тя е предназначена от опасно за нея претоварване.



Предпазвайте акумулаторната батерия от високи температури, напр. вследствие на продължително излагане на директна слънчева светлина, огън, мръсотия, вода и овлажняване. Има опасност от експлозия и късо съединение.

- ▶ **Ако работният инструмент се заклинни, незабавно изключвайте електроинструмента. Бъдете подготвени за големи реакционни моменти, които предизвикват откат.** Работният инструмент блокира, ако електроинструментът се претовари или се заканти в обработвания детайл.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Възникващият при шмиргелуване, рязане, шлифование, пробиване и други дейности прах може да действа канцерогенно, увреждащо плода или мутагенно. Някои от съдържащите се в тези прахове вещества са:

олово в съдържащи олово бои и лакове; кристалинен кремък в тухли, цимент и други зидарски материали, арсен и хромат в химически третирано дърво. Рискът от заболяване зависи от това, колко често сте изложени на тези вещества. За да намалите опасността, трябва да работите само в добре проветрени помещения със съответното защитно оборудване (напр. със специално конструирани уреди за дихателна защита, които филтрират и най-малките частици прах).

- ▶ **Предотвратявайте опасността от включване по невнимание. Преди да поставите акумулаторната батерия, се уверявайте, че пусковият прекъсвач е в положение изключено.** Носенето на електроинструмента с пръст върху пусковия прекъсвач или поставянето на акумулаторна батерия във включен електроинструмент може да доведе до трудови злополуки.
- ▶ **Използвайте само изрядни и добре заточени работни инструменти.** Повредени работни инструменти могат напр. да се счупят по време на работа и да предизвикат травми и материални щети.
- ▶ **Преди използване на работен инструмент се уверявайте, че той е захванат здраво в патронника.** Ако работният инструмент не е захванат здраво в патронника, може по време на работа да се извади, с което да стане неуправляем.
- ▶ **При завиване на дълги винтове бъдете предпазливи, в зависимост от вида на винта и използвания бит съществува опасност от измятане.** Често дълги винтове не могат да бъдат контролирани добре и съществува опасност при завиване да се нараните.
- ▶ **Преди да включите електроинструмента, проверете каква е установената посока на въртене.** Ако например искате да развиете винт, а посоката на въртене е установена така, че винтът бъде завит, може да се стигне до силно неконтролируемо отскачане на пневматичния инструмент.
- ▶ **Не използвайте електроинструмента като бормашина.** Електроинструменти с изключващ съединител не са подходящи за пробиване. Съединителят може да изключи автоматично и без предупреждение.
- ▶ **Внимание! При ползването на електроинструмент с Bluetooth® може да възникне смущение по други уреди и съоръжения, самолети и медицински уреди (напр. пейсмейкъри, слухови апарати). Също така не може да се изключи евентуално вредно влияние**

върху хора и животни. Не използвайте електроинструмента с Bluetooth® в близост до медицински уреди, бензиностанции, химични съоръжения, зони с опасност от експлозия и в близост до взривоопасни материали. Не използвайте електроинструмента с Bluetooth® в самолети. Избягвайте продължителната работа в непосредствена близост до тялото.

Наименованието Bluetooth® както и графичните елементи (лога) са регистрирани търговски марки на фирма Bluetooth SIG, Inc. Ползването на това наименование и на графичните елементи от фирма Robert Bosch Power Tools GmbH става по лиценз.

Описание на продукта и дейността



Прочетете внимателно всички указания и инструкции за безопасност. Пропуски при спазването на инструкциите за безопасност и указанията за работа могат да имат за последствие токов удар, пожар и/или тежки

травми.

Моля, имайте предвид изображенията в предната част на ръководството за работа.

Предназначение на електроинструмента

Системите BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT и EXACConnect са предназначени за завиване и развиване на винтове, както и за затягане и развиване на гайки в посочените диапазони на размера и мощността. Тя не е предназначена за документиране на въртящия момент или ъгъла на затягане на винтовите съединения.

Системата за завиване и развиване позволява предаването на информация за протичането на процеса посредством безжичната технология Bluetooth®. Индустриалните акумулаторни винтоверти от сериите BT-EXACT и BT-ANGLEEXACT предават сигнали приключило успешно и приключило неуспешно към базовата станция EXACConnect. Пускането в експлоатация на винтовертите от сериите BT-EXACT и BT-ANGLEEXACT без базовата станция EXACConnect не е възможно: винтовертите се доставят заключени и могат да бъдат отключени само от базовата станция EXACConnect.

Прочетете ръководството за експлоатация на базовата станция EXACConnect и спазвайте указанията в него. Включете първо базовата станция EXACConnect.

Изобразени елементи






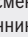

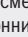
Номерирането на елементите на електроинструмента се отнася до изображенията на страниците с фигурите.

- (1) Работен инструмент (напр. накрайник за завиване)
- (2) Гнездо
- (3) Ъглова завивача глава
- (4) Гаечен ключ с размер 27 mm
- (5) Скосени повърхности за захващане с гаечен ключ на фланеца на ъгловата глава

- | | |
|--|---|
| (6) Гаечен ключ, размер 22 mm | (20) Работна лампа |
| (7) Плъзгач за предварително регулиране на въртящия момент | (21) Зарядно устройство |
| (8) Скоба за окачване | (22) Щепсел |
| (9) Светодиод завиване | (23) Зелен светодиоден индикатор на зарядното устройство |
| (10) Светодиоден индикатор <i>Bluetooth</i> [®] | (24) Червен светодиоден индикатор на зарядното устройство |
| (11) Светодиоден индикатор за степента на зареденост на акумулаторната батерия | (25) Бързосменен патронник |
| (12) Пусков прекъсвач | (26) Инструмент за регулиране |
| (13) Превключвател за посоката на въртене | (27) Шестостенен ключ |
| (14) Канали за захващане на скобата за окачване | (28) Регулиращ диск |
| (15) Държачи за светодиодите | (29) Зегер-шайба |
| (16) Повърхности за захващане с ключ на холендровата гайка | (30) Отвор в корпуса |
| (17) Освобождаващи бутони за акумулаторната батерия | (31) Ръкохватка (изолирана повърхност за захващане) |
| (18) Акумулаторна батерия с АРТ-щекер | |
| (19) Маркировъчен пръстен | |

Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.




Технически данни

Индустриален акумулаторен винтоверт BT-EXACT		2	4	6	7
Каталожен номер		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Диапазон на регулиране на въртящия момент	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Скорост на въртене на празен ход n_0	min ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Номинално напрежение	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Посока на въртене					
Гнездо		Бързосменен патронник  1/4"	Бързосменен патронник  1/4"	Бързосменен патронник  1/4"	Бързосменен патронник  1/4"
Интерфейс (радиовълни)		Безжична технология <i>Bluetooth</i> [®] клас 2 (спецификация 1.2)			
Максимален обхват	m	10	10	10	10
Маса съгласно ЕРТА-Procedure 01:2014	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работа ^{B)} и при складиране	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Работен честотен диапазон	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Мощност на излъчване, макс.	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Вид защита		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) измерено при 20–25 °C с акумулаторна батерия **2 607 335 681**.

B) ограничена мощност при температури <0 °C




Индустриален акумулаторен винтоверт BT-EXACT		8	9	12
Каталожен номер		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Диапазон на регулиране на въртящия момент	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Скорост на въртене на празен ход n_0	min ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}

Индуриален акумулаторен винтоверт BT-EXACT		8	9	12
Номинално напрежение	V	12	9,6	12
Посока на въртене				
Гнездо		Бързосменен патронник $\text{O}1/4''$	Бързосменен патронник $\text{O}1/4''$	Бързосменен патронник $\text{O}1/4''$
Интерфейс (радиовълни)		Безжична технология <i>Bluetooth®</i> клас 2 (спецификация 1.2)		
Максимален обхват	m	10	10	10
Маса съгласно ЕРТА-Procedure 01:2014	kg	0,90	0,80	0,90
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работа ^{А)} и при складиране	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Работен честотен диапазон	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Мощност на излъчване, макс.	mW	0,5	0,5	0,5
Вид защита		IP 20	IP 20	IP 20

А) измерено при 20–25 °C с акумулаторна батерия **2 607 335 683**.

В) измерено при 20–25 °C с акумулаторна батерия **2 607 335 681**.



С) ограничена мощност при температури <0 °C

Индуриален акумулаторен ъглов винтоверт BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Каталожен номер		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Диапазон на регулиране на въртящия момент	Nm	0,7–2	0,7–3	1,5–6
Скорост на въртене на празен ход n_0	min ⁻¹	110 ^{А)}	420 ^{А)}	650 ^{А)}
Номинално напрежение	V	9,6	9,6	9,6
Посока на въртене				
Патронник Ъглова завиваща глава (поръчват се отделно)		Бързосменен патронник $\text{O}1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\text{O}1/4''$	Бързосменен патронник $\text{O}1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\text{O}1/4''$	Бързосменен патронник $\text{O}1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\text{O}1/4''$
Завиваща глава (поръчва се отделно)		Бързосменен патронник $\text{O}1/4''$	Бързосменен патронник $\text{O}1/4''$	Бързосменен патронник $\text{O}1/4''$
Интерфейс (радиовълни)		Безжична технология <i>Bluetooth®</i> клас 2 (спецификация 1.2)		
Максимален обхват	m	10	10	10
Маса съгласно ЕРТА-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работа ^{В)} и при складиране	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Работен честотен диапазон	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Мощност на излъчване, макс.	mW	0,5	0,5	0,5
Вид защита		IP 20	IP 20	IP 20

А) измерено при 20–25 °C с акумулаторна батерия **2 607 335 681**.




В) ограничена мощност при температури <0 °C

Индуриален акумулаторен ъглов винтоверт BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Каталожен номер		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650

Индустриален акумулаторен ъглов винтоверт BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Диапазон на регулиране на въртящия момент	Nm	2–7	1,5–8	2–15
Скорост на въртене на празен ход n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Номинално напрежение	V	9,6	9,6	9,6
Посока на въртене				
Патронник Ъглова завиваща глава (поръчват се отделно)		Бързосменен патронник ○1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○1/4"	Бързосменен патронник ○1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○1/4"	Бързосменен патронник ○1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○1/4"
Интерфейс (радиовълни)		Безжична технология <i>Bluetooth®</i> клас 2 (спецификация 1.2)		
Максимален обхват	m	10	10	10
Маса съгласно ЕРТА-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работа ^{B)} и при складиране	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Работен честотен диапазон	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Мощност на излъчване, макс.	mW	0,5	0,5	0,5
Вид защита		IP 20	IP 20	IP 20

A) измерено при 20–25 °C с акумулаторна батерия **2 607 335 681**.

B) ограничена мощност при температури <0 °C

Индустриален акумулаторен ъглов винтоверт BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Каталожен номер		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Диапазон на регулиране на въртящия момент	Nm	6–17 твърдо винтово съединение 5–13 меко винтово съединение	7–23	8–30
Скорост на въртене на празен ход n_0	min ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Номинално напрежение	V	14,4	14,4	14,4
Посока на въртене				
Патронник Ъглова завиваща глава (поръчват се отделно)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Интерфейс (радиовълни)		Безжична технология <i>Bluetooth®</i> клас 2 (спецификация 1.2)		
Максимален обхват	m	10	10	10
Маса съгласно ЕРТА-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работа ^{B)} и при складиране	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Работен честотен диапазон	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Мощност на излъчване, макс.	mW	0,5	0,5	0,5

Индустриален акумулаторен ъглов винтоверт BT-ANGLEEXACT	17	23	30
--	-----------	-----------	-----------

Вид защита	IP 20	IP 20	IP 20
------------	-------	-------	-------

A) измерено при 20–25 °C с акумулаторна батерия **2 607 335 685**.

B) ограничена мощност при температури <0 °C

Ni-MH-акумулаторна батерия	9,6	12,0	14,4
Каталожен номер	2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Брой клетки	8	10	12
Акумулаторно напрежение	V	9,6	12,0
Капацитет	Ah	2,6	2,6
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70
препоръчителни зарядни устройства	AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Ъглова завивача глава	■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	SWF ○ 1/4"
Каталожен номер	0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20	0,20	0,20	0,20

Права завивача глава	SWF ○ 1/4"
Каталожен номер	0 607 453 631
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014	kg
	0,20

Информация за излъчван шум и вибрации

Стойностите на емисии на шум са установени съгласно **EN 62841-2-2**.

Равнището A на генерирания от електроинструмента звуков натиск обикновено възлиза на **70 dB(A)**. Неопределеност K = 3 dB. По време на работа равнището на шума може да надхвърли 80 dB(A).

Работете с шумозаглушители!

Пълната стойност на вибрациите a_h (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно **EN 62841-2-2**: завинтване: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5 m/s²**.

Посочените в това ръководство за експлоатация ниво на вибрациите и стойност на емисия на шум са измерени съгласно процедура, определена и може да служи за сравняване с други електроинструменти. Те са подходящи също така за предварителна оценка на емисиите на вибрации и шум.

Посочените ниво на вибрациите и стойност на емисии на шум са представителни за основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът бъде използван за други дейности, с различни работни инструменти или без необходимото техническо обслужване, нивото на вибрациите и стойността на емисии на шум може да се различават. Това би могло значително да увеличи вибрациите и шума през периода на ползване на електроинструмента.

За по-точното оценяване на вибрациите и шума трябва да се отчитат и периодите, в които електроинструментът е изключен или работи на празен ход. Това би могло значи-

телно да намали емисиите на вибрации и шум през периода на ползване на електроинструмента.

Предписвайте допълнителни мерки за предпазване на работещия с електроинструмента от въздействието на вибрациите, например: техническо обслужване на електроинструмента и работните инструменти, поддържане на ръцете топли, целесъобразна организация на работните стъпки.

Монтиране

Окомплектовка

Индустриалните акумулаторни винтовърти се доставят без акумулаторна батерия, индустриалните акумулаторни ъглови винтовърти - без ъглова глава за завинтване и без акумулаторна батерия.

Моля, при избора на подходящи допълнителни приспособления се обръщайте към Вашия специализиран търговец за индустриални електроинструменти на Bosch.

Работни условия и среда за съхраняване



Електроинструментът е подходящ само за използване в затворени помещения.

За правилното функциониране на контролера за винтовърти допустимата околна температура трябва да е в диапазона между -5 °C и $+50 \text{ °C}$ (23 °F и 122 °F), при допустима относителна влажност на въздуха между 20 и 95 %, без кондензиране.

За да се избегне увреждане на клетките на акумулаторната батерия, тя трябва да бъде съхранявана при температури между 0 °C (32 °F) и 45 °C (113 °F).

Монтаж на ъгловата завиваща глава

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

При тези промишлени акумулаторни ъглови винтоверти първо трябва да бъде монтирана подходяща ъглова завиваща глава (вж. „Технически данни“, Страница 256).

- ▶ **Преди да монтирате, измествате или демонтирате ъглова въртяща глава, се уверете, че преключвателят за посоката на въртене е в средна позиция (блокировка на включването) или акумулаторната батерия е извадена от електроинструмента.**

Захванете електроинструмента с гаечен ключ (6) за повърхностите на фланеца (5) на ъгловата глава.

- ▶ **Никога не затягайте електроинструмента към плоскостите на корпуса.**

Поставете ъгловата завиваща глава (3) на фланеца в желаната позиция и с гаечния ключ (4) затегнете холендровата гайка, като я захванете за повърхностите (16).

При това дръжте контра с гаечния ключ (6) за фланеца на ъгловата завиваща глава.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Тези индустриални ъглови винтоверти могат да се ползват само с ъглова глава за завиване **0 607 451 618**.

Приспособление за окачване

С помощта на скобата (8) можете да захванете електроинструмента с приспособление за окачване.

Поставете скобата за окачване (8) отгоре на корпуса на електроинструмента и я притиснете, за да захванете каналите (14).

- ▶ **Редовно проверявайте състоянието на скобата и кукалата на подземното приспособление.**

Зареждане на батерията

Указание: Зарядни устройства и акумулаторни батерии не са включени в окомплектовката.

Щепселът на Вашия електроинструмент може да се различава от изображения на фигурите.

- ▶ **Уверете се, че зарядното устройство и акумулаторната батерия са подходящи за хранващата мрежа във Вашата страна.**

Зарядно устройство AL 2450 DV (вж. фиг. А)

Включете щепсела (21) на зарядното устройство (22) към електрическата мрежа и поставете акумулаторната батерия (18) в правилната позиция в гнездото за зареждане на зарядното устройство.

- ▶ **При поставяне/изваждане на акумулаторната батерия не използвайте сила.** Акумулаторни батерии с контактни клеми АРТ (Akku Pack Top) са конструирани така, че могат да бъдат поставени в електроинструмента или зарядното устройство само в правилната позиция.

Зеленият светодиод (23) започва да мига. Това указва за протичането на заряден ток. Процесът на зареждане спира автоматично, когато акумулаторната батерия се зареди напълно. Когато зеленият светодиод спре да мига и за-

почне да свети непрекъснато, процесът на зареждане е приключил. Прозвучава звуков сигнал с продължителност прилб. 2 секунди, указващ за пълното зареждане на батерията.

Непрекъснатото светене на червения светодиод (24) указва зареждане с намален заряден ток. Когато червеният светодиод мига, зареждане на акумулаторната батерия не е възможно.

Грешки – Причини за възникване и начини за отстраняване

Причина	Помощ
Светодиодните индикатори не светят	
Щепселът на зарядното устройство не е вкаран в контакта (правилно)	Вкарайте (докрай) щепсела в контакта
Контактът, хранващия кабел или зарядното устройство са дефектни	Проверете хранващото напрежение, ако е необходимо занесете зарядното устройство за проверка в оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош

Не е възможно зареждане

Температурата на акумулаторната батерия не е в допустимия интервал	Приведете температурата на акумулаторната батерия в допустимия температурен интервал между 0 °C (32 °F) и 45 °C (113 °F) чрез охлаждане или нагряване
Контактите на акумулаторната батерия са замърсени	Почистете контактите на акумулаторната батерия, напр. чрез неколкостратно ѝ изваждане и вкарване в гнездото, респ. заменете акумулаторната батерия
Акумулаторната батерия е дефектна	Заменете акумулаторната батерия
Акумулаторната батерия не е поставена (правилно)	Вкарайте (напълно) акумулаторната батерия в гнездото

Включване към източник на ток

Указание: Моля, обърнете внимание на това, че при доставката в електроинструмента няма акумулаторна батерия.

- ▶ **Никога не оставяйте акумулаторни батерии за съхраняване в акумулаторния електроинструмент.** Акумулаторните батерии издържат по-дълго и се зареждат по-бързо, когато се съхраняват извадени. Когато продължително време не сте използвали акумулаторната батерия, не забравяйте преди да я използвате да я заредите.

Зареждане на акумулаторната батерия

Преди да поставите акумулаторната батерия в електроинструмента, я заредете с подходящо зарядно устройство. За точното описание на процеса на зареждане моля про-

четете ръководството за експлоатация на зарядното устройство и съответните указания в настоящото ръководство (вж. „Зареждане на батерията“, Страница 260).

Акумулаторната батерия има NTC температурен контрол, който позволява зареждането само в температурния интервал между 0 °C (+32 °F) и 45 °C (+113 °F). По този начин се увеличава дълготрайността на акумулаторната батерия. При правилна експлоатация акумулаторната батерия може да бъде зареждана до 3000 пъти.

Нова или продължително време неизползвана акумулаторна батерия достига пълния си капацитет едва след прибиране на 5 цикъла на зареждане и разреждане. Акумулаторните батерии трябва да бъдат презареждани само когато светодиодният индикатор "Състояние на зареждане на акумулаторната батерия" на електроинструмента свети с червена светлина.

Поставяне и изваждане на акумулаторната батерия

Поставете превключвателя за посоката на въртене (13) в средна позиция. Това блокира пусковия прекъсвач (12) на позиция "Изкл", благодарение на което се предотвратява включването на електроинструмента по невнимание.

Вкарайте заредената акумулаторна батерия (18) в ръкохватката на електроинструмента.

Внимавайте да поставите акумулаторната батерия в правилната позиция, както и освобождаващите бутони (17) да влязат в ръкохватката на електроинструмента с отчетливо прещракване.

► **При поставяне/изваждане на акумулаторната батерия не използвайте сила.** Акумулаторни батерии с контактни клеми АРТ (Akku Pack Top) са конструирани така, че могат да бъдат поставени в електроинструмента или зарядното устройство само в правилната позиция.

За да извадите акумулаторната батерия (18) натиснете от двете страни освобождаващите бутони (17) и издърпайте акумулаторната батерия надолу от ръкохватката.

Смяна на работния инструмент при завиваща глава с бързосменен патронник (вж. фиг. В)

► **Преди използване на работен инструмент се уверявайте, че той е захванат здраво в патронника.** Ако работният инструмент не е захванат здраво в патронника, може по време на работа да се извади, с което да стане неуправляем.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Серията BT-EXACT се доставя с бързосменен патронник 1/4" (SWF ○ 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

За тези промишлени акумулаторни ъглови винтоверти можете да поръчате ъглова завиваща глава с бързосменен патронник 1/4" (каталожен № 0 607 453 631).

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

За тези промишлени акумулаторни ъглови винтоверти можете да поръчате ъглова завиваща глава с бързосменен патронник 1/4" (каталожен № 0 607 453 630).

Поставяне на работния инструмент

Издърпайте бързосменния патронник (25) напред. Вкарайте работния инструмент (1) в гнездото (2) и отново отпуснете бързосменния патронник.

Използвайте само работни инструменти с подходяща глава (шестостен 1/4").

Не се опитвайте да поставяте свредла в бързосменния патронник.

Индустриалните акумулаторни ъглови винтоверти и индустриалните акумулаторни винтоверти с изключващ съединител не са подходящи за пробиване. Съединителят може да изключи автоматично и без предупреждение.

Ако след изключване на съединителя продължите да работите, електроинструментът може да се изскубне от ръцете Ви, докато изключващият съединител се зацели отново.

Демонтиране на работния инструмент

Издърпайте бързосменния патронник (25) напред. Извадете работния инструмент (1) от гнездото (2) и отново отпуснете бързосменния патронник.

Смяна на работния инструмент при въртяща глава с външен четиристен

► **Преди използване на работен инструмент се уверявайте, че той е захванат здраво в патронника.** Ако работният инструмент не е захванат здраво в патронника, може по време на работа да се извади, с което да стане неуправляем.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

За тези промишлени акумулаторни ъглови винтоверти можете да поръчате ъглова въртяща глава с външен четиристен 1/4" (каталожен № 0 607 453 617), както и ъглова въртяща глава с външен четиристен 3/8" (каталожен № 0 607 453 620).

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

За тези промишлени акумулаторни ъглови винтоверти можете да поръчате ъглова завиваща глава с външен четиристен 3/8" (каталожен № 0 607 451 618).

Поставяне на работния инструмент

Натиснете щифта на четиристенна на патронника (2), напр. с помощта на тясна отвертка и поставете работния инструмент (1) на четиристенна. Уверете се, че щифтът на работния инструмент е попаднал в предвидения за целта отвор на работния инструмент.

Демонтиране на работния инструмент

Натиснете щифта в отвора на работния инструмент (1) навътре и извадете работния инструмент от патронника (2).

Смяна на работния инструмент при завиваща глава с вътрешен четиристен (вж. фиг. С)

► **Преди използване на работен инструмент се уверявайте, че той е захванат здраво в патронника.** Ако работният инструмент не е захванат здраво в патрон-

ника, може по време на работа да се извади, с което да стане неуправляем.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

За тези промишлени акумулаторни ъглови винтоверти можете да поръчате ъглова завиваща глава с вътрешен шестостен 1/4" (каталожен № **0 607 453 618**).

Поставяне на работния инструмент

Вкарайте работния инструмент **(1)** в шестостенния отвор на патронника **(2)**, докато усетите отчетливо прещракване.

Демонтиране на работния инструмент

Издърпайте работния инструмент **(1)** от патронника **(2)**, при необходимост с помощта на клещи.

Работа с електроинструмента



Работете с предпазващо работно облекло. Винаги носете предпазни очила. Носенето на подходящи за ползвания електроинструмент и извършваната дейност лични предпазни средства, като дихателна маска, здрави плътнотазворени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или шумозаглушители (антифони), намалява риска от възникване на трудова злополука.

Пускане в експлоатация

Когато искате да включите електроинструмента, трябва предварително да зададете посоката на въртене с превключвателя **(13)**:

Електроинструментът се включва само ако превключвателят за посоката на въртене **(13)** не е в средно положение (блокировка на включването).

Настройване на посоката на въртене (вж. фиг. D)

- ▶ **Задействайте превключвателя за посоката на въртене (13) само когато електроинструментът е в покой.**

Въртене надясно: За завиване на винтове натиснете превключвателя за посоката на въртене **(13)** до упор наляво.

Въртене наляво: За развиване на винтове натиснете превключвателя за посоката на въртене **(13)** до упор надясно.

Включване на работната лампа

Лампата **(20)** позволява осветяването на мястото на завиване при неблагоприятни светлинни условия. Работната лампа **(20)** се включва с леко натискане на пусковия прекъсвач **(12)**. Ако натиснете пусковия прекъсвач по-силно, се включва и електроинструмента, а лампата продължава да свети.

- ▶ **Не гледайте непосредствено в работната лампа, можете да се заслепите.**

Включване и изключване



Винтовертите имат **прекъсвач съединител**, отделящ в зависимост от установения въртящ момент, който може да бъде регулиран в посочения диапазон. Той се задейства, когато бъде достигнат настроената въртящ момент.

Указание: Когато захранвате винтоверта с адаптер за напрежение, първо трябва да включите токоизправителя. За **включване** на електроинструмента натиснете пусковия прекъсвач **(12)** до упор.

Електроинструментът **се изключва автоматично**, когато бъде достигнат предварително настроената въртящ момент.

- ▶ **При преждевременно отпускане на пусковия прекъсвач (12) не се достига предварително зададения въртящ момент.**

Указания за работа

- ▶ **Електроинструментът има интерфейс за безжична връзка.** Трябва да се спазват евентуални ограничения, напр. в самолети или болници.
- ▶ **Преди да промените настройки на електроинструмента, да замените работни инструменти и приспособления и преди да го оставите прекъсвайте захранването.** Тази предпазна мярка предотвратява неволното включване на електроинструмента.
- ▶ **Поставяйте електроинструмента на главата на винта/гайката само когато е изключен.** Въртящият се работен инструмент може да се изметне.
- ▶ **Преди да извършвате каквито и да е дейности по електроинструмента (напр. техническо обслужване, смяна на работния инструмент и т. н.), когато го транспортирате или съхранявате, демонтирайте акумулаторната батерия.** Съществува опасност от нараняване при задействане на пусковия прекъсвач по невнимание.

Регулиране на въртящия момент (вж. фиг. E – G)

Въртящият момент зависи от предварителното натягане на пружината на прекъсващия съединител. Прекъсващият съединител се задейства при достигане на зададения въртящ момент както при въртене надясно, така и при въртене наляво.

За настройване на желаната въртящ момент използвайте само включения в окомплектовката инструмент за регулиране **(26)**.

Преместете плъзгача **(7)** на електроинструмента докрай назад.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Вкарайте шестостенен ключ **(27)** в работния инструмент **(26)** и го завъртете бавно.

Когато през отвора в корпуса се види малка вдлъбнатина (регулираща шайба **(28)**) в съединителя, вкарайте в нея инструмента за регулиране **(26)** и го завъртете.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Вкарайте шестостенен ключ (27) в гнездото (2) и го завъртете бавно.

Когато през отвора в корпуса се види малка вдлъбнатина (регулираща шайба (28)) в съединителя, вкарайте в нея инструмента за регулиране (26) и го завъртете.

Завъртане по посока на часовниковата стрелка води до увеличаване на въртящия момент, завъртане обратно на часовниковата стрелка - до намаляване.

Извадете инструмента за регулиране (26). Преместете плъзгача (7) отново напред, за да предпазите съединителя от замърсяване.

Указание: Необходимият въртящ момент зависи от вида на винтовото съединение и се определя най-точно чрез изпробване на практика. Проверете пробно завитото съединение с динамометричен ключ.

► **Регулирайте въртящия момент само в посочения диапазон на мощността, тъй като в противен случай изключващият съединител не се задейства.**

Светодиодни индикатори



Светодиод за степента на зареденост на акумулаторната батерия

Ако е необходимо зареждане на акумулаторната батерия (18), зеленият светодиоден индикатор (11) започва да мига и се чува звук сигнал. След това са възможни още само 6 до 8 завинтвания.

Ако светодиодът светне с червена светлина, капацитетът на батерията не достига за още едно завиване/развиване или електроинструментът е бил претоварен. След това електроинструментът не може да бъде включен повече. Блокировката за включване остава активна, докато акумулаторната батерия не бъде извадена от електроинструмента и в него не бъде поставена нова заредена акумулаторна батерия.

Ако работите с адаптер за напрежение, светването на светодиодния индикатор (11) с червена светлина е указание за претоварване.

Ако светодиодният индикатор (11) мига с червена светлина, електроинструментът е прегрял и е със задействана защита срещу прегряване. Преди да включите отново електроинструмента, изчакайте известно време, докато мигащата светлина изгасне.

Съществено съкратено време за работа на електроинструмента след зареждане на акумулаторната батерия показва, че батерията е изхабена и трябва да бъде заменена. Изхвърлянето на старата акумулаторна батерия трябва да се извърши съобразно валидните разпоредби.

Указание: Ако вместо акумулаторна батерия (18) ползвате адаптер за напрежение и токоизправител 4EXACT, светодиодният индикатор (11) не функционира.



Светодиод завиване

При достигане на предварително установения въртящ момент изключващият съединител се задейства. Светодиодният индикатор (9) светва зелено.

Ако предварително установеният въртящ момент не бъде достигнат, светодиодният индикатор (9) светва червено,

и се чува звук сигнал. Процесът на завиване трябва да се повтори.

Индикатор Bluetooth® връзка

Натиснете пусковия прекъсвач (12), за да активирате Bluetooth® връзката. Червеният светодиоден индикатор (10) мига докато винтовертът търси връзка.

Непрекъснато светене на червения светодиоден индикатор (10) показва, че Bluetooth® връзката е изградена. Все още винтовертът е заключен.

Когато винтовертът бъде отключен чрез базовата станция EXAConnect, светодиодният индикатор (10) угасва.

Ако след натискане на пусковия прекъсвач светодиодният индикатор (10) примигва краткотрайно и после угасва, захранването на винтоверта не достига за изграждане на връзка.

Защита от повторение

Когато в процеса на завиване изключващият съединител се задейства, електродвигателят се изключва. Повторно включване е възможно едва след интервал от 0,7 секунди. Така се избягва пренавиването на вече затегнати винтови съединения.

Промяна на позицията на ъгловата завиваща глава

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Можете да поставите ъгловата завиваща глава (3) в една от общо осем позиции.

Захванете електроинструмента с гаечен ключ (6) за повърхностите на фланеца (5) на ъгловата глава.

► **Никога не затягайте електроинструмента към плоскостите на корпуса.**

С гаечния ключ (4) развийте холендровата гайка, като я захванете за повърхностите (16). Завъртете ъгловата завиваща глава (3) на стъпки от 45° до желаната позиция и с гаечния ключ (4) отново затегнете холендровата гайка, като я захванете за повърхностите (16).

При това дръжте контра с гаечния ключ (6) за фланеца на ъгловата завиваща глава.

Регулиране на светодиодната работна лампа (вж. фиг. H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

За изваждане на маркировъчния пръстен (19) използвайте тънка отвертка, шпакла или друг подобен инструмент. Преместете назад върху корпуса зегер-шайбата (29) като използвате клещи за зегер-шайби.

След това двете черупки на държача (15) на светодиода, който обхваща светодиодната работна лампа (20), могат да бъдат поставени в желаната позиция. Внимавайте да не повредите кабела на светодиодната работна лампа и го вкарайте без да го прегрявате в предвидения за целта отвор (30) в корпуса. Затворете отново светодиодната работна лампа (20) с двете черупки на държача (15).

Върнете зегер-шайбата (29) и маркировъчния пръстен (19) отново в първоначалните им позиции.

Поддржане и сервис

Поддржане и почитвање

- ▶ **Преди да извршвате каквито и да е дейности по електроинструмента (напр. техничко обслужвање, смяна на работниот инструмент и т. н.), кога то транспортирате или съхранявате, демонтирајте акумулаторната батерија.** Съществува опасност от наранявање при задействане на пусковия прекъсвач по невнимание.
- ▶ **За да работите качествено и безопасно, поддржайте електроинструмента и вентилационните му отвори чисти.**

Смазване на електроинструмента



Смазочно вещество:

Специална редукторна грес (225 ml)
 Артикулен номер 3 605 430 009
 Моликотна грес
 Двигателно масло SAE 10/SAE 20

- След първите 150 работни часа почистете редуктора с мек разтворител. Спазвайте указанията на производителя на разтворителя относно начина му на използване и изхвърляне. След това смажете редуктора със специалната смазка на Бош за редуктори. След това повтаряйте тази процедура на всеки 300 работни часа.
- Смажете подвижните части на изключващия съединител след 100000 завивания с няколко капки двигателно масло SAE 10/SAE 20. Когато смазвате редуктора, винаги проверявайте степента му на износване, за да имате увереност, че повторемостта и точността няма да бъдат нарушени. Накрая отново трябва да бъде настроен въртящият момент, при който съединителят изключва.
- ▶ **Оставяйте поддржането и ремонтните дейности да се извршват само от квалифицирани техници.** Така се гарантира запазване на безопасността на електроинструмента.

Тази дейност може да бъде изпълнена бързо и качествено в оторизиран сервис за инструменти на Бош.

- ▶ **Изхвърляйте смазочни и почистващи препарати по начин, който не замърсява околната среда. Спазвайте законите разпоредби.**

Клиентска служба и консултация относно употребата

Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти и поддржка на закупения от Вас продукт, както и относно резервни части. Покомпонентни чертежи и информация за резервните части ще откриете и на: **www.bosch-pt.com**

Екипът по консултация относно употребата на Bosch ще Ви помогне с удоволствие при въпроси за нашите продукти и техните аксесоари.

Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части винаги посочвайте 10-цифрения каталожен номер, изписан на табелката на уреда.

България

Robert Bosch SRL
 Service scule electrice
 Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1
 013937 București, România
 Тел.: +359(0)700 13 667 (Български)
 Факс: +40 212 331 313
 Email: BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com
 www.bosch-pt.com/bg/bg/

Бракуване



Електроинструментите, акумулаторните батерии и допълнителните приспособления трябва да бъдат предавани за оползотворяване на съдържачите се в тях суровини.



Не изхвърляйте електроинструменти и акумулаторни или обикновени батерии при битовите отпадъци!

Само за страни от ЕС:

Съгласно европейска директива 2012/19/EC електроуредите, които не могат да се ползват повече, а съгласно европейска директива 2006/66/EO повредени или изхабени обикновени или акумулаторни батерии трябва да се събират и предава за оползотворяване на съдържачите се в тях суровини.

Акумулаторни или обикновени батерии:



Ni-MH: никел-металхидрид

Македонски

Безбедносни напомени

Општи предупредувања за безбедност за електрични алати

▣ ПРЕДУ-ПРЕДУВАЊЕ

Прочитајте ги сите безбедносни предупредувања, илустрации и спецификации приложени со

овој електричен алат. Непридржувањето до сите упатства приложени подолу може да доведе до струен удар, пожар и/или тешки повреди.

Зачувајте ги безбедносни предупредувања и упатства за користење и за во иднина.

Поимот „електричен алат“ во безбедносните предупредувања се однесува на електрични апарати што користат струја (кабелски) или апарати што користат батерии (акумулаторски).

Безбедност на работниот простор

- ▶ **Работниот простор одржувајте го чист и добро осветлен.** Преполни или темни простории може да доведат до несреќа.
- ▶ **Не работете со електричните алати во експлозивна околина, како на пример, во присуство на запаливи течности, гасови или прашина.** Електричните алати создаваат искри коишто може да ја запалат прашина или гасовите.
- ▶ **Држете ги децата и присутните подалеку додека работите со електричен алат.** Невниманието може да предизвика да изгубите контрола.

Електрична безбедност

- ▶ **Приклучокот на електричниот алат мора да одговара на приклучницата. Никогаш не го менувајте приклучокот. Не користите приклучни адаптери со заземјените електрични алати.** Неизменетите приклучоци и соодветните приклучници го намалуваат ризикот од струен удар.
- ▶ **Избегнувајте телесен контакт со заземјени површини, како на пример, цевки, радијатори, метални ланци и ладилници.** Постои зголемен ризик од струен удар ако вашето тело е заземјено.
- ▶ **Не ги изложувајте електричните алати на дожд или влажни услови.** Ако влезе вода во електричниот алат, ќе се зголеми ризикот од струен удар.
- ▶ **Не постапувајте несоодветно со кабелот. Никогаш не го користете кабелот за носење, влечење или исклучување од струја на електричниот алат. Кабелот чувајте го подалеку од оган, масло, остри ивици или подвижни делови.** Оштетени или заплеткани кабли го зголемуваат ризикот од струен удар.
- ▶ **При работа со електричен алат на отворено, користете продолжен кабел соодветен за надворешна употреба.** Користењето на кабел соодветен за надворешна употреба го намалува ризикот од струен удар.
- ▶ **Ако мора да работите со електричен алат на влажно место, користете заштитен уред за диференцијална струја (RCD).** Користењето на RCD го намалува ризикот од струен удар.

Лична безбедност

- ▶ **Бидете внимателни, внимавајте како работите и работете разумно со електричен алат. Не користете електричен алат ако сте уморни или под дејство на дроги, алкохол или лекови.** Еден момент на невнимание додека работите со електричните алати може да доведе до сериозна лична повреда.
- ▶ **Користете лична заштитна опрема. Секогаш носете заштита за очи.** Заштитната опрема, како на пр.,

маска за прашина, безбедносни чевли коишто не се лизгаат, шлем или заштита за уши, коишто се користат за соодветни услови, ќе доведат до намалување на лични повреди.

- ▶ **Спречете ненамерно активирање. Проверете дали прекинувачот е исклучен пред да го вклучите во струја и/или со сетот на батерии, пред да го земете или носите алатот.** Носење на електричните алати со прстот позициониран на прекинувачот или вклучување во струја на електричните алати чијшто прекинувачот е вклучен, може да предизвика несреќа.
- ▶ **Отстранете каков било клуч за регулирање или француски клуч пред да го вклучите електричниот алат.** Француски клуч или клуч прикачен за ротирачкиот дел на електричниот алат може да доведе до лична повреда.
- ▶ **Не ги пречекорувајте ограничувањата. Постојано одржувајте соодветна положба и рамнотежа.** Ова овозможува подобра контрола на електричниот алат во непредвидливи ситуации.
- ▶ **Облечете се соодветно. Не носете широка облека и накит. Косата и алиштата треба да бидат подалеку од подвижните делови.** Широката облека, накитот или долгата коса може да се закачат за подвижните делови.
- ▶ **Ако се користат поврзани уреди за вадење прашина и собирање предмети, проверете дали се правилно поврзани и користени.** Собирањето прашина може да ги намали опасностите предизвикани од неа.
- ▶ **Не дозволувајте искуството стекнато со честа употреба на алатите да ве направи спокојни и да ги игнорирате безбедносните принципи при нивното користење.** Невнимателно движење може да предизвика сериозна повреда во дел од секунда.

Употреба и чување на електричните алати

- ▶ **Не го преоптоварувајте електричниот алат. Користете соодветен електричен алат за намената.** Со соодветниот електричен алат подобро, побезбедно и побрзо ќе ја извршите работата за која е наменет.
- ▶ **Не користете електричен алат ако не можете да го вклучите и исклучите со помош на прекинувачот.** Секој електричен алат којшто не може да се контролира со прекинувачот е опасен и мора да се поправи.
- ▶ **Исклучете го електричниот алат од струја и/или извадете го сетот на батерии, ако се вади, пред да правите некакви прилагодувања, менувајте дополнителна опрема или го складирајте електричниот алат.** Со овие превентивни безбедносни мерки се намалува ризикот од случајно вклучување на електричниот алат.
- ▶ **Чувајте ги електричните алати подалеку од дофат на деца и не дозволувајте лицата кои не ракувале со електричниот алат или не се запознаени со ова**

упатство да работат со истиот. Електричните алати се опасни во рацете на необучени корисници.

- ▶ **Одржување на електрични алати и дополнителна опрема.** Проверете го порамнувањето или прицврстувањето на подвижните делови, спојот на деловите и сите други услови што може негативно да влијаат врз функционирањето на електричниот алат. Ако е оштетен, однесете го електричниот алат на поправка пред да го користите. Многу несреќи се предизвикани заради несоодветно одржување на електричните алати.
- ▶ **Острете и чистете ги алатите за сечење.** Соодветно одржуваните ивици на алатите за сечење помалку се виткаат и полесно се контролираат.
- ▶ **Електричниот алат, дополнителната опрема, деловите и др., користете ги во согласност со ова упатство, внимавајте на работните услови и работата која ја вршите.** Користењето на електричниот алат за други намени може да доведе до опасни ситуации.
- ▶ **Рачките и површините за држење одржувајте ги суви, чисти и неизмастени.** Рачките и површините за држење што се лизгаат не овозможуваат безбедно ракување и контрола на алатот во непредвидливи ситуации.

Употреба и чување на батериски алат

- ▶ **Полнете ја батеријата само со полнач наведен од производителот.** Полнач којшто е соодветен за еден тип сет на батерии може да предизвика опасност од пожар ако се користи за друг сет на батерии.
- ▶ **Електричните алати користете ги само со специјално наменети сетови на батерии.** Користењето на други сетови на батерии може да предизвика опасност од повреда или пожар.
- ▶ **Кога не го користите сетот на батерии, чувајте го подалеку од други метални предмети, како на пр., спојвалки, монети, клучеви, шајки, завртки или други помали метални предмети што може да предизвикаат спој од еден до друг извор.** Краток спој на батериските извори може да предизвика изгореници или пожар.
- ▶ **Под непредвидени околности, течноста може да истече од батеријата; избегнувајте контакт.** При случаен допир, измијте се со млаз вода. Ако течноста влезе во очите, побарајте дополнителна медицинска помош. Течност истечена од батеријата може да предизвика иритација или изгореници.
- ▶ **Не употребувајте сет на батерии или алат што е оштетен или изменет.** Оштетени или изменети батерии може да реагираат непредвидливо и да предизвикаат пожар, експлозија или опасност од повреда.
- ▶ **Не го изложувајте сетот на батерии или алатот на оган или висока температура.** Изложувањето на оган или на температура повисока од 130°C може да предизвика експлозија.

- ▶ **Следете ги сите упатства за полнење и не го полнете сетот на батерии или алатот надвор од температурниот опсег наведен во упатствата.** Неправилното полнење или на температура надвор од наведениот опсег може да ја оштети батеријата и да ја зголеми опасноста од пожар.

Сервисирање

- ▶ **Електричниот алат сервисирајте го кај квалификувано лице кое користи само идентични резервни делови.** Со ова се овозможува безбедно одржување на електричниот алат.
- ▶ **Никогаш не поправајте оштетени сетови на батерии.** Поправката на сетови на батерии треба да ја врши само производителот или овластен сервис.

Безбедносни напомени за одвртувачи

- ▶ **Држете го електричниот алат за изолираната површина додека сечете, за прицврстувачот да не дојде во контакт со скриена жица.** Ако прицврстувачите дојдат во допир со „жица под напон“, може да ги изложат металните делови на електричниот алат „под напон“ и операторот може да добие струен удар.
- ▶ **Користете соодветни уреди за пребарување, за да ги пронајдете скриените електрични кабли или консултирајте се со локалниот претпријатие за снабдување со електрична енергија.** Контактот со електрични кабли може да доведе до пожар и струен удар. Оштетувањето на гасоводот може да доведе до експлозија. Навлегувањето во водоводни цевки предизвикува оштетување.
- ▶ **Цврсто држете го електричниот апарат.** При зацврстување и одвртување на шrafoви може да настанат краткотрајни високи реактивни моменти.
- ▶ **Зацврстете го парчето што се обработува.** Доколку го зацврстите со уред за затегнување или менгема, тогаш парчето што се обработува се држи поцврсто отколку со Вашата рака.
- ▶ **Почекајте додека електричниот алат сосема не прекине со работа, пред да го тргнете настрана.** Алатот што се вметнува може да се блокира и да доведе до губење контрола над уредот.
- ▶ **При оштетување и непрописна употреба на батеријата може да излезе пареа.** Батеријата може да се запали или да експлодира. Внесете свеж воздух и доколку има повредени однесете ги на лекар. Пареата може да ги надразни дишните патишта.
- ▶ **Не ја отворајте батеријата.** Постои опасност од краток спој.
- ▶ **Батеријата може да се оштети од острите предмети како на пр. клинци или одвртувач или со надворешно влијание.** Може да дојде до внатрешен краток спој и батеријата може да се запали, да пушти чад, да експлодира или да се прегрее.

- **Користете ја батеријата само во производи од производителот.** Само на тој начин батеријата ќе се заштити од опасно преоптоварување.



Заштитете ја батеријата од топлина, на пр. од долгометражно изложување на сончеви зраци, оган, нечистотии, вода и влага.



Инаку, постои опасност од експлозија и краток спој.

- **Доколку се блокира алатот што се вметнува, веднаш исклучете го електричниот алатот. Бидете претпазливи со високите реакциски моменти, што може да предизвикаат повратен удар.** Алатот што се вметнува се блокира, ако електричниот алат се преоптовари или се навали кон делот што се обработува.

ПРЕДУ-ПРЕДУВАЊЕ

Права што настанува при шмирглање, сечење, брусење, дупчење и слични дејности може

да има канцерогено, тератогено или мутагено дејство.

Некои од овие материји содржани во права се: олово во бои и лакови што содржат олово; кристален силициум во цигли, цемент и други ѕидарски работи; арсен и хромат во хемиски третирано дрво. Ризикот од заболување зависи од тоа колку често сте изложени на овие супстанции. За да ја намалите опасноста, треба да работите само во добро проветрени простории со соодветна заштитна опрема (на пр. со специјално конструирани уреди за заштита при дишење, кои ги филтрираат и најситните честички прав).

- **Избегнувајте случајно вклучување. Осигурете се дека прекинувачот за вклучување/исклучување е во исклучена позиција, пред да ставите батерија.** Носењето на електричниот алат со вашиот прст на прекинувачот за вклучување/исклучување или ставање на батеријата во вклучен електричен алат може да доведе до несреќен случај.
- **Користете само исправни, неизабени алати за вметнување.** Дефектните алати за вметнување може на пр. да се скршат и да доведат до повреди и материјални штети.
- **При ставањето на алатот за вметнување, внимавајте на тоа тој да лежи цврсто во прифатот за алат.** Доколку алатот за вметнување не е цврсто поврзан со прифатот на алат, може да се олабави и да се случи да не може да се контролира.
- **Бидете претпазливи при завртување на долги завртки, бидејќи постои опасност од лизнување, во зависност од видот на завртката и користениот алат за вметнување.** Честопати, долгите завртки не може да се контролираат толку добро и постои опасност да се слизнат при завртувањето и да се повредите.
- **Внимавајте на поставениот правец на вртење, пред да го вклучите електричниот алат.** Доколку, на пример, сакате да одвртите завртка, а правецот на вртење е поставен за завртување на завртката, може да дојде до силно неконтролирано движење на електричниот алат.

- **Не го користете електричниот алат како дупчалка.** Електричните алати со една спојка за исклучување не се погодни за дупчење. Спојката може автоматски и без предупредување да се исклучи.

- **Внимание! При користењето на електричниот алат со Bluetooth® може да настанат пречки на другите уреди и системи, авиони и медицински апарати (на пр. пејсмејкери, апаратчиња за слушање). Исто така не може целосно да се исклучи можноста за повреда на луѓе и животни во непосредна околина. Не го користете мерниот уред со Bluetooth® во близина на медицински уреди, бензински пумпи, хемиски уреди, области со опасност од експлозија и во близина на мински полиња. Не го користете електричниот алат со Bluetooth® во авиони. Избегнувајте долгометражна употреба во директна близина на телото.**

Ознаката со зборови Bluetooth®-како и сликите (логоата) се регистрирани трговски марки и сопственост на Bluetooth SIG, Инс. Секое користење на оваа ознака со зборови/слики се врши со лиценца преку Robert Bosch Power Tools GmbH.

Опис на производот и перформансите



Прочитајте ги сите безбедносни напомени и упатства. Грешките настанати како резултат од непридржување до безбедносните напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или

тешки повреди.

Внимавајте на сликите во предниот дел на упатството за користење.

Употреба со соодветна намена

Системот за завртување на BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT и EXAConnect е наменет за завртување и олабавување на завртки како и затегнување и олабавување на навртки во дадените граници на димензии и капацитет. Тој не е наменет за документирање на вртежниот момент или агол на ротација на едно завртување.

Системот за завртување овозможува безжичен пренос на податоци од сигналите на завртување со Bluetooth® безжична технологија. Се праќаат в.р. и н.в.р. сигнали (завртување во ред/не е во ред) на индустрискиот батериски одвртувач од серијата BT-EXACT и BT-ANGLEEXACT на базната станица EXAConnect. Без базната станица EXAConnect не е возможно ставањето во употреба на завртките од серијата BT-EXACT и BT-ANGLEEXACT. Одвртувачите се заклучени при испораката и може да се активираат само преку базната станица EXAConnect.

Прочитајте го и придржувајте се до упатството за употреба на базната станица EXAConnect. Најпрво активирајте ја базната станица EXAConnect.


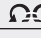


Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на електричниот алат на графичката страница.

- (1) Алат за вметнување (на пр. навртка за завртување)
- (2) Прифат на алатот
- (3) Аголна глава на одвртувачот
- (4) Вилушкест клуч со ширина 27 mm
- (5) Површина на клучот на прирабницата на аголната глава
- (6) Вилушкест клуч со ширина 22 mm
- (7) Лизгач за претходен избор на вретен момент
- (8) Обращ за закачување
- (9) LED-приказ на завртувањето на спојниците
- (10) LED-приказ *Bluetooth*[®]
- (11) LED-приказ на состојбата на наполнетост на батеријата
- (12) Прекинувач за вклучување/исклучување
- (13) Прекинувач за менување на правецот на вртење
- (14) Отвори за прицврстување на држачот за закачување

- (15) LED-држач
 - (16) Површина на клучот на преклопната навртка
 - (17) Копче за отворање на батеријата
 - (18) Батерија со АРТ-приклучен контакт
 - (19) Прстен за обележување
 - (20) Работна светилка
 - (21) Полнач
 - (22) Струен приклучок
 - (23) Зелени LED-прикази на полначот
 - (24) Црвени LED-прикази на полначот
 - (25) Брзозатегнувачка глава
 - (26) Алат за подесување
 - (27) Клуч со внатрешна шестаголна глава
 - (28) Плочка за подесување
 - (29) Сигурносен прстен
 - (30) Шуплина во телото на кукиштето
 - (31) Рачка (изолирана површина на рачката)
- Илустрираната или опишана опрема не е дел од стандардниот обем на испорака. Целосната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.**




Технички податоци

Индустриски батериски одвртувач BT-EXACT		2	4	6	7
Број на дел/артикул		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Поле за подесување на вретениот момент	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Број на вртежи во празен од n_0	min ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Номинален напон	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Правец на вртење					
Прифат на алатот		Брзозатегнувач ка глава $\varnothing 1/4"$	Брзозатегнувач ка глава $\varnothing 1/4"$	Брзозатегнувач ка глава $\varnothing 1/4"$	Брзозатегнувач ка глава $\varnothing 1/4"$
Интерфејс за податоци (радио)		<i>Bluetooth</i> [®] безжична технологија класа 2 (спецификација 1.2)			
Максимален опсег на пренос	m	10	10	10	10
Тежина согласно ЕРТА-Procedure 01:2014	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Препорачана околна температура при полнење	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Дозволена околна температура при работење ^{B)} и при складирање	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Опсег на оперативна фреквенција	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Јачина на испраќање макс.	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Вид на заштита		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) мерено при 20–25 °C со батерија **2 607 335 681**.

B) ограничена јачина при температури <0 °C

Индустриски батериски одвртувач BT-EXACT		8	9	12
Број на дел/артикул		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441

Индустриски батериски одвртувач BT-EXACT		8	9	12
Поле за подесување на вртежниот момент	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Број на вртежи во празен од n_0	min ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Номинален напон	V	12	9,6	12
Правец на вртење				
Прифат на алатот		Брзозатегнувачка глава $\text{O}1/4"$	Брзозатегнувачка глава $\text{O}1/4"$	Брзозатегнувачка глава $\text{O}1/4"$
Интерфејс за податоци (радио)		Bluetooth® безжична технологија класа 2 (спецификација 1.2)		
Максимален опсег на пренос	m	10	10	10
Тежина согласно ЕРТА-Procedure 01:2014	kg	0,90	0,80	0,90
Препорачана околна температура при полнење	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Дозволена околна температура при работење ^{C)} и при складирање	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Опсег на оперативна фреквенција	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Јачина на испраќање макс.	mW	0,5	0,5	0,5
Вид на заштита		IP 20	IP 20	IP 20

A) мерено при 20–25 °C со батерија **2 607 335 683**.

B) мерено при 20–25 °C со батерија **2 607 335 681**.

C) ограничена јачина при температури <0 °C

Индустриски батериски аголен одвртувач BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Број на дел/артикл		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Поле за подесување на вртежниот момент	Nm	0,7–2	0,7–3	1,5–6
Број на вртежи во празен од n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Номинален напон	V	9,6	9,6	9,6
Правец на вртење				
Прифат за алат Аголна глава на одвртувач (се порачува одделно)		Брзозатегнувачка глава $\text{O}1/4"$ ■ $1/4"$ ■ $3/8"$ ■ $\text{O}1/4"$	Брзозатегнувачка глава $\text{O}1/4"$ ■ $1/4"$ ■ $3/8"$ ■ $\text{O}1/4"$	Брзозатегнувачка глава $\text{O}1/4"$ ■ $1/4"$ ■ $3/8"$ ■ $\text{O}1/4"$
Рамна глава на одвртувачот (се порачува одделно)		Брзозатегнувачка глава $\text{O}1/4"$	Брзозатегнувачка глава $\text{O}1/4"$	Брзозатегнувачка глава $\text{O}1/4"$
Интерфејс за податоци (радио)		Bluetooth® безжична технологија класа 2 (спецификација 1.2)		
Максимален опсег на пренос	m	10	10	10
Тежина согласно ЕРТА-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Препорачана околна температура при полнење	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Дозволена околна температура при работење ^{B)} и при складирање	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Опсег на оперативна фреквенција	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Јачина на испраќање макс.	mW	0,5	0,5	0,5
Вид на заштита		IP 20	IP 20	IP 20

A) мерено при 20–25 °C со батерија **2 607 335 681**.

B) ограничена јачина при температури <0 °C

Индустриски батериски аголен одвртувач BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Број на дел/артикул		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Поле за подесување на вртежниот момент	Nm	2–7	1,5–8	2–15
Број на вртежи во празен од n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Номинален напон	V	9,6	9,6	9,6
Правец на вртење				
Прифат за алат Аголна глава на одвртувач (се порачува одделно)		Брзозатегнувачка глава $\varnothing 1/4"$ ■ $1/4"$ ■ $3/8"$ $\varnothing 1/4"$	Брзозатегнувачка глава $\varnothing 1/4"$ ■ $1/4"$ ■ $3/8"$ $\varnothing 1/4"$	Брзозатегнувачка глава $\varnothing 1/4"$ ■ $1/4"$ ■ $3/8"$ $\varnothing 1/4"$
Интерфејс за податоци (радио)		Bluetooth® безжична технологија класа 2 (спецификација 1.2)		
Максимален опсег на пренос	m	10	10	10
Тежина согласно ЕРТА-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Препорачана околна температура при полнење	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Дозволена околна температура при работење ^{B)} и при складирање	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Опсег на оперативна фреквенција	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Јачина на испраќање макс.	mW	0,5	0,5	0,5
Вид на заштита		IP 20	IP 20	IP 20

A) мерено при 20–25 °C со батерија **2 607 335 681**.

B) ограничена јачина при температури <0 °C

Индустриски батериски аголен одвртувач BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Број на дел/артикул		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Поле за подесување на вртежниот момент	Nm	6–17 јако завртување 5–13 слабо завртување	7–23	8–30
Број на вртежи во празен од n_0	min ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Номинален напон	V	14,4	14,4	14,4
Правец на вртење				
Прифат за алат Аголна глава на одвртувач (се порачува одделно)		■ $3/8"$	■ $3/8"$	■ $3/8"$
Интерфејс за податоци (радио)		Bluetooth® безжична технологија класа 2 (спецификација 1.2)		
Максимален опсег на пренос	m	10	10	10
Тежина согласно ЕРТА-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Препорачана околна температура при полнење	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Дозволена околна температура при работење ^{B)} и при складирање	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Опсег на оперативна фреквенција	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Јачина на испраќање макс.	mW	0,5	0,5	0,5

Индустриски батериски аголен одвртувач BT-ANGLEXACT	17	23	30
--	-----------	-----------	-----------

Вид на заштита	IP 20	IP 20	IP 20
----------------	-------	-------	-------

A) мерено при 20–25 °C со батерија **2 607 335 685**.

B) ограничена јачина при температури <0 °C

Ni-MH пакување на батерии	9,6	12,0	14,4
----------------------------------	------------	-------------	-------------

Број на дел/артикл	2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Број на ќелии	8	10	12
---------------	---	----	----

Напон на батеријата	V	9,6	12,0	14,4
---------------------	---	-----	------	------

Капацитет	Ah	2,6	2,6	2,6
-----------	----	-----	-----	-----

Тежина согласно ЕРТА-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80
--	----	------	------	------

препорачани полначи	AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV
---------------------	------------	------------	------------

Аголна глава на одвртувачот	■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	SWF ○ 1/4"
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

Број на дел/артикл	0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Тежина согласно ЕРТА-Procedure 01:2014	kg	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	----	------	------	------	------	------

Рамна глава на одвртувачот	SWF ○ 1/4"
-----------------------------------	-------------------

Број на дел/артикл	0 607 453 631
--------------------	----------------------

Тежина согласно ЕРТА-Procedure 01:2014	kg	0,20
--	----	------

Информации за бучава/вибрации

Вредностите за емисија на бучава се одредуваат согласно **EN 62841-2-2**.

Нивото на звучниот притисок на електричниот алат, оценето со A, типично изнесува **70 dB(A)**. Несигурност K = 3 dB. Нивото на звучниот притисок при работењето може да надмине и 80 dB(A).

Носете заштита за слухот!

Вкупните вредности на вибрации a_h (векторски збир на три насоки) и несигурност K дадени се во согласност со **EN 62841-2-2**: завртување: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5** m/s^2 .

Нивото на вибрации наведено во овие упатства и вредноста на емисијата на бучава се измерени според мерни постапки и можат да се користат за споредба меѓу електрични алати. Исто така може да се прилагоди за предвремена процена на нивото на вибрации и емисијата на бучава.

Наведеното ниво на вибрации и вредноста на емисијата на бучава ги претставуваат главните примени на електричниот алат. Доколку електричниот алат се користи за други примени, алатот што се вметнува отстапува од нормите или недоволно се одржува, нивото на вибрации и вредноста на емисијата на бучава можат да отстапуваат. Ова може значително да го зголеми нивото на вибрации и емисијата на бучава во целокупниот период на работење.

За прецизно одредување на нивото на вибрации и емисијата на бучава, треба да се земе предвид периодот во кој уредот е исклучен или работи, а не во моментот кога е во употреба. Ова може значително да го намали

нивото на вибрации и емисијата на бучава во целокупниот период на работење.

Утврдете ги дополнителните мерки за безбедност за заштита на корисникот од влијанието од вибрациите, како на пр.: одржување на електричните алати и алатите за вметнување, одржување на топлината на дланките, организирање на текот на работата.

Монтажа

Обем на испорака

Индустриските батериски одвртувачи се испорачуваат без батериско пакување, а индустриските батериски аголни одвртувачи без аголна глава на одвртувачот и без батериско пакување.

За избор на соодветната опрема обратете се кај вашиот специјализиран трговец за Bosch индустриски алати.

Работна околина и складирање



Електричниот алат е исклучиво наменет за употреба во затворени простори.

За беспрекорна работа, дозволената околна температура треба да биде помеѓу -5 °C и $+50 \text{ °C}$ (23 °F и 122 °F) при дозволена релативна влажност на воздухот меѓу 20 и 95 % без кондензација.

Батеријата треба да се чува на температура меѓу 0 °C (32 °F) и 45 °C (113 °F), за да се избегнат штети на ќелиите на батеријата.

Монтажа на аголната глава на одвртувачот

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Кај овие индустриски батериски аголни одвртувачи најпрво мора да се монтира соодветна аголна глава на одвртувачот (види „Технички податоци“, Страница 268).

- **Осигурете се дека прекинувачот за правец на вртење стои на средината (блокада при вклучување) или дека батеријата е извадена од електричниот алат, пред да ја монтирате, поставите или демонтирате главата на одвртувачот.**

Држете го цврсто електричниот алат со вилушкаст клуч (6) на површината на клучот (5) прирабницата на аголната глава.

- **Никогаш не го затегнувајте електричниот алат на телото на куќиштето.**

Поставете ја аголната глава на одвртувачот (3) во саканата позиција на прирабницата и со вилушкастиот клуч (4) цврсто завртете ја преклопната навртка на површината на клучот (16).

Притоа, со вилушкастиот клуч (6) држете наспроти прирабницата на аголната глава.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Овие индустриски батериски аголни одвртувачи може да се користат само со аголна глава за одвртувач 0 607 451 618.

Уред за закачување

Со држачот за закачување (8) може да го прицврстите електричниот алат на уредот за закачување.

Поставете го држачот за закачување (8) на електричниот алат и нека се вклопи во процепот (14).

- **Редовно контролирајте ја состојбата на обрачот за закачување и куките на држачот за закачување.**

Процес на полнење

Напомена: Полначите и батериите не се содржани во обемот на испорака.

Илустрираниот струен приклучок може да се разликува од приклучокот за вашиот електричен алат.

- **Внимавајте, полначот и батеријата да се соодветни на струјната мрежа на вашата земја.**

Полнач AL 2450 DV (види слика A)

Приклучете го полначот (21) со струен приклучок (22) на електричното напојување и ставете ја батеријата (18) во правилната позиција во отворот за полнење на полначот.

- **Не употребувајте сила при ставање/вадење на батеријата.** Батериите со АРТ-контакт за приклучување (Akku Pack Top) се конструирани на тој начин, што може да се стават само во правилна позиција во електричниот алат или полнач.

Зелените LED-прикази (23) почнуваат да трепкаат. Ова го покажува течењето на струјата за полнење. Процесот на полнење автоматски запира, доколку батеријата целосно е наполнета. Доколку зелените LED-прикази не трепкаат повеќе, туку светат исто, процесот на полнење е

завршен. Се слуша акустичен сигнал околу 2 секунди кој ја сигнализира целосната наполнетост на батеријата.

Непрекинато светло на црвените LED-прикази (24) сигнализира процес на полнење со редуцирана струја за полнење. Доколку црвениот LED-приказ трепка, не е можен процес на полнење.

Дефект – причини и помош

Причина	Помош
LED-приказите не светат	
Струјниот приклучок на полначот не е (правилно) вметнат	Струјниот приклучок (целосно) е вметнат во приклучницата
Приклучницата, струјниот кабел или полначот се дефектни	Проверете го струјниот напон, а полначот оставете го на проверка во авторизирана сервисна служба за Bosch-електрични алати

Не евозможен процес на полнење

Температурата на батеријата не е во дозволените граници	Прилагодете ја температурата на батеријата со ладење или стоплување во дозволените граници на температура помеѓу 0 °C (32 °F) и 45 °C (113 °F)
Контактите на батеријата се извалкани	Исчистете ги контактите на батеријата; на пр. повеќе пати вметнете ја и извадете ја батеријата, ев. заменете ја
Дефектна батерија	Менување на батеријата
Батеријата не е (правилно) вметната	Вметнете ја батеријата (целосно) во отворот за полнење

Приклучок на напојувањето со енергија

Напомена: Имајте на ум дека во испораката нема вметнато батерија во електричниот алат.

- **Не ги чувајте батериите во батериски уред.**

Батериите траат подолго и подобро се полнат, доколку се чуваат одделно. По долгото чување, целосно наполнете ја батеријата пред употребата.

Полнење на батеријата

Наполнете ја батеријата пред ставањето во електричниот алат во соодветен полнач. Точниот опис на процесот на полнење погледнете го во упатството за употреба на полначот и напомените во ова упатство (види „Процес на полнење“, Страница 272).

Батеријата е опремена со NTC-контрола на температурата, што дозволува полнење само во граници на температура помеѓу 0 °C (+32 °F) и 45 °C (+113 °F). Со тоа се постигнува долг рок на употреба на батеријата. Со

правилна употреба батеријата може да се наполни до 3000 пати.

Новата батерија или батеријата што не е употребувана подолго време, полната јачина ја достигнува по околу 5 циклуси на полнење и празнење. Батериите треба да се дополнат, дури откако LED-приказот „Наполнетост на батеријата“ на електричниот алат свети црвено.

Ставање и вадење на батеријата

Притиснете го прекинувачот за менување на правецот на вртење (13) во средна позиција. Ова го фиксира прекинувачот за вклучување/исклучување (12) во позиција Исклучено, со што се спречува невнимателното вклучување на електричниот алат.

Вметнете ја наполнетата батерија (18) во дршката на електричниот алат.

Внимавајте на тоа, батеријата да ја ставите во правилна позиција, и копчињата за отклучување (17) да се притиснат на дршката на електричниот алат.

► **Не употребувајте сила при ставање/вадење на батеријата.** Батериите со АРТ-контакт за приклучување (Akku Pack Top) се конструирани на тој начин, што може да се стават само во правилна позиција во електричниот алат или полнач.

Замена на алатот кај завртка со брзозатегнувачката глава (види слика В)

► **При ставањето на алатот за вметнување, внимавајте на тоа тој да лежи цврсто во прифатот за алат.** Доколку алатот за вметнување не е цврсто поврзан со прифатот на алат, може да се олабави и да се случи да не може да се контролира.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Серијата BT-EXACT се испорачува со 1/4"-брзо променлива глава (SWF \odot 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

За овие индустриски батериски аголни одвртувачи предвидена е и аголна глава на одвртувачот со 1/4"-брзо променлива глава (број на артикл **0 607 453 631**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

За овие индустриски батериски аголни одвртувачи предвидена е и аголна глава на одвртувачот со 1/4"-брзо променлива глава (број на артикл **0 607 453 630**).

Ставање на алатот за вметнување

Извлечете ја брзо променливата глава (25) напред. Ставете го алатот за вметнување (1) во прифатот за алат (2), и повторно олабавете ја брзо променливата глава. Користете само алати за вметнување со соодветен крај за вметнување (1/4"-шестаголна глава).

Не се обидувајте да ја ставите дупчалката во оваа брзо променливата глава. Индустриските батериски аголни одвртувачи и индустриските батериски одвртувачи со исклучна спојка

не се погодни за дупчење. Спојката може автоматски и без предупредување да се исклучи. Доколку продолжите да дупчите по исклучување на спојката, електричниот алат може да се повлече од дршката, додека исклучната спојка одново не се притисне.

Вадење на алатот за вметнување

Извлечете ја брзо променливата глава (25) напред. Извадете го алатот за вметнување (1) од прифатот за алат (2) и повторно олабавете ја брзо променливата глава.

Замена на алатот кај завртка со надворешна четириаголна глава

► **При ставањето на алатот за вметнување, внимавајте на тоа тој да лежи цврсто во прифатот за алат.** Доколку алатот за вметнување не е цврсто поврзан со прифатот на алат, може да се олабави и да се случи да не може да се контролира.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

За овие индустриски батериски аголни одвртувачи е предвидена аголна глава за одвртувачот со 1/4"-четриаголна (број на артикл **0 607 453 617**) како и аголна глава за одвртувачот со 3/8"-четриаголна (број на артикл **0 607 453 620**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

За овие индустриски батериски аголни одвртувачи предвидена е и аголна глава на одвртувачот со 3/8"-четриаголна (број на артикл **0 607 451 618**).

Ставање на алатот за вметнување

Притиснете ја навнатре чивијата на четириаголната глава на прифатот за алат (2), на пр. со помош на мал одвртувач и вметнете го алатот за вметнување (1) над четириаголната глава. Внимавајте чивијата точно да влезе во отворот на алатот за вметнување.

Вадење на алатот за вметнување

Притиснете ја навнатре чивијата во отворот на алатот што се вметнува (1) и извлечете го алатот за вметнување од прифатот за алат (2).

Замена на алатот кај завртка со внатрешна четириаголна глава (види слика С)

► **При ставањето на алатот за вметнување, внимавајте на тоа тој да лежи цврсто во прифатот за алат.** Доколку алатот за вметнување не е цврсто поврзан со прифатот на алат, може да се олабави и да се случи да не може да се контролира.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

За овие индустриски батериски аголни одвртувачи предвидена е и аголна глава на одвртувачот со 1/4"-внатрешна шестаголна глава **0 607 453 618**.

Ставање на алатот за вметнување

Вметнете го алатот за вметнување (1) во внатрешната шестаголната глава на алатот за прифат (2), додека не се вклопи.

Вадење на алатот за вметнување

Извлечете го алатот за вметнување (1) од алатот за прифат (2), доколку е потребно со помош на клешти.

Употреба

Користете лична заштитна опрема.
Секогаш носете заштита за очи.

Заштитната опрема, како на пр., маска за прашина, безбедносни чевли коишто не се лизгаат, шлем или заштита за уши, коишто се користат за соодветни услови, ќе доведат до намалување на лични повреди.

Ставање во употреба

Доколку сакате да го стартувате електричниот алат, најпрво треба да го подесите правецот на вртење со прекинувачот за правец на вртење (13):

Електричниот алат ќе стартува, доколку прекинувачот за правец на вртење (13) не стои во средината (блокада при вклучување).

Подесување на правецот на вртење (види слика D)

► **Активирајте го прекинувачот за менување на правецот на вртење (13) само кога електричниот алат е во мирување од.**

Десен тек: За навртување на завртките, притиснете го прекинувачот за менување на правец на вртење (13) на лево до крај.

Лев тек: За олабавување одн. одвртување на завртките притиснете го прекинувачот за менување на правецот на вртење (13) на десно до крај.

Вклучување на работното светло

Работното светло (20) овозможува осветлување на местото на завртување при неповолни светлосни услови. Работното светло го вклучувате (20) со лесно притискање на прекинувачот за вклучување/исклучување (12). Доколку го притиснете посилено прекинувачот за вклучување/исклучување, ќе се вклучи електричниот алат, а работното светло и понатаму свети.

► **Не гледајте директно во него, може да ве заслепи.**

Вклучување/исклучување

Одвртувачите имаат **спојка за исклучување** која зависи од вртежниот момент и се подесува во дадените граници. Таа реагира доколку се постигне подесениот вртежен момент.

Напомена: Доколку го употребувате одвртувачот со струјниот адаптер, најпрво мора да го активирате регулаторот на напон.

За **вклучување** на електричниот алат притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (12) до крај. Електричниот алат **автоматски се исклучува**, штом се постигне подесениот вртежен момент.

► **При предвремено отпуштање на прекинувачот за вклучување/исклучување (12) претходно подесениот вртежен момент нема да се постигне.**

Совети при работењето

- **Електричниот алат е опремен со безжичен интерфејс. Треба да се внимава на локалните оперативни ограничувања, на пр. во авиони или болници.**
- **Прекинете го струјното напојување, пред да почнете да го подесувате уредот, да менувате делови од опремата или доколку долго време не сте го користеле електричниот алат.** Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на електричниот алат.
- **Електричниот алат ставете го на навртката/завртката само доколку е исклучен.** Доколку алатите што се вметнуваат се вклучени и се вртат, тие може да се превртат.
- **Пред било каква интервенција на електричниот алат (на пр. одржување, замена на алат итн.) како и при негов транспорт и складирање, извадете ја батеријата од него.** При невнимателно притискање на прекинувачот за вклучување/исклучување постои опасност од повреди.

Подесување на вртежниот момент (види слики E – G)

Вртежниот момент зависи од преднапонот на пружината на исклучната спојка. Исклучната спојка се отпушта веднаш штом се постигне поставениот вртежен момент како во десен, така и во лев тек.

За подесување на индивидуалниот вртежен момент, користете го само алатот за поставување (26) што е испорачан со уредот. Турнете го лизгачот (7) од електричниот алат целосно наопаку.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Вметнете клуч со внатрешна шестаголна глава (27) во алатот за вметнување (26) и свртете го полека.

Веднаш штом забележите мала испакнатина во отворот на кукиштето (плочка за подесување (28)) на спојката, вметнете го алатот за поставување (26) во оваа испакнатина и свртете го.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Вметнете клуч со внатрешна шестаголна глава (27) во прифатот за алат (2) и свртете го полека.

Веднаш штом забележите мала испакнатина во отворот на кукиштето (плочка за подесување (28)) на спојката, вметнете го алатот за поставување (26) во оваа испакнатина и свртете го.

Вртењето во правец на стрелките на часовникот создава висок вртежен момент, а вртењето во правец спротивен од стрелките на часовникот создава помал вртежен момент.

Извадете го алатот за поставување (26). Турнете го лизгачот (7) повторно напред, за да ја заштитите спојката од нечистотија.

Напомена: Потребната поставка зависи од видот на сврзувањето и најдобро може да се одреди со практичен обид. Проверете го завртувањето со клуч за вртежен момент.

- ▶ **Вртежниот момент поставете го само во наведените граници на јачина, инаку нема да одговара на спојката за исклучување.**

LED-приказ



Приказ на наполнетоста на батеријата

Доколку е потребно полнење на батеријата **(18)** LED-приказот **(11)** трепка зелено и се слуша акустичен сигнал. Можни се само 6 – 8 завртувања.

Доколку LED-приказот свети црвено, капацитетот нема да биде доволен за ново завртување на спојници или електричниот алат е преоптоварен. Електричниот алат не може да се вклучи. Блокадата при вклучување останува активна, сè додека не се извади батеријата од електричниот алат и повторно не се стави наполнета батерија.

Доколку работите со струен адаптер, црвениот LED-приказ **(11)** покажува преоптоварување.

Доколку LED-приказот **(11)** трепка црвено, електричниот алат е прегреан и престанал да работи. Почekaјте додека трепкањето не престане автоматски по некое време, пред повторно да го вклучите електричниот алат.

Скратеното време на работа на електричниот алат по полнењето покажува, дека батеријата е потрошена и мора да се замени. Употребените батерии отстранете ги според законските/одредбите во зависност од земјата.

Напомена: Ако наместо батеријата **(18)** користите струен адаптер и регулатор на напон 4EXACT LED-приказот **(11)** е без функција.



Приказ за завртување на спојниците

Со постигнување на претходно поставениот вртежен момент, исклучната спојка се отпушта. LED-приказот **(9)** свети зелено.

Доколку претходно поставениот вртежен момент не се постигне, LED-приказот **(9)** свети црвено и се слуша звучен сигнал. Завртувањето на спојниците мора да се изведе уште еднаш.

Приказ за Bluetooth®-врска

Притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување **(12)**, за да се активира Bluetooth®-врска. Црвениот LED-приказ **(10)** трепка, дури одртувачот бара врска.

Постојаното црвено светло на LED-приказот **(10)** прикажува дека има Bluetooth®-врска. Одртувачот е сè уште блокиран.

Ако се извади одртувачот од базната станица EXACoппeCT се гаси LED-приказот **(10)**.

LED-приказот **(10)** трепка само по кратко притискање на прекинувачот за вклучување/исклучување и се гаси штом снабдувањето со електрична енергија на одртувачот веќе не е потребно за поврзување.

Заштита од рестартирање

Доколку при завртувањето на спојниците се активира спојката за исклучување, моторот се исклучува. Повторното вклучување е возможно дури по 0,7 секунди пауза. Притоа се избегнува невнимателно зацврстување на веќе фиксираниите спојници.

Подесување на аголната глава на одртувачот

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Аголната глава на одртувачот **(3)** може да ја подесите во вкупно осум позиции.

Држете го цврсто електричниот алат со вилушкест клуч **(6)** на површината на клучот **(5)** прирабницата на аголната глава.

- ▶ **Никогаш не го затегнувајте електричниот алат на телото на куќиштето.**

Со вилушкест клуч **(4)** олабавете ја преклопната навртка на површината на клучот **(16)**. Поставете ја аголната глава на одртувачот **(3)** за околу 45° во саканата позиција, и со вилушкестиот клуч **(4)** повторно затегнете ја преклопната навртка на површината на клучот **(16)**. Притоа, со вилушкестиот клуч **(6)** држете наспроти прирабницата на аголната глава.

Подесување на LED-работното светло (види слика H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Притиснете го прстенот за обележување **(19)** со тенок одртувач, шпатула или слично. Притиснете го сигурносниот прстен **(29)** со клешти за сигурносен прстен наназад на телото на куќиштето.

Двете полови на телото на LED-држачот **(15)**, кои го опфаќаат LED-работното светло **(20)** може да се постават во која било сакана позиција. Внимавајте на тоа, да не го оштетите кабелот на LED-работното светло и вметнете го, без да го виткате, во предвидената шуплина **(30)** во телото на куќиштето. Повторно опфатете го LED-работното светло **(20)** со двете тела на куќиштето на LED-држачот **(15)**.

Повторно притиснете го назад сигурносниот прстен **(29)** и прстенот за обележување **(19)** во првобитната позиција.

Одржување и сервис

Одржување и чистење

- ▶ **Пред било каква интервенција на електричниот алат (на пр. одржување, замена на алат итн.) како и при негов транспорт и складирање, извадете ја батеријата од него.** При невнимателно притискање на прекинувачот за вклучување/исклучување постои опасност од повреди.
- ▶ **Одржувајте ги чисти електричниот алат и отворите за проветрување, за да може добро и безбедно да работите.**

Подмачкување на електричниот алат**средство за подмачкување:**

Специјална маст за погони (225 ml)
 Број на дел/артикл 3 605 430 009
 Моликотна маст
 Моторно масло SAE 10/SAE 20

- По првите 150 работни часа, исчистете го куќиштето со растворувач. Следете ги напомените на производителот на растворувачот за користење и фрлање. На крај подмачкајте го куќиштето со специјална маст за погони од Bosch. Повторете го процесот на чистење по околу 300 работни часа од првото чистење.
- Подмачкајте ги подвижните делови на спојката за исклучување по 100000 завртувања со неколку капки моторно масло SAE 10/SAE 20. Подмачкајте ги лизгачките делови и оние што се тркалаат со моликотна маст. Проверете дали е избавена спојката, за да се осигурате дека нема да влијае на повторливоста и прецизноста. На крај, мора одново да се постави вртежниот момент на спојката.

- **Одржувањето и поправката треба да се изведуваат само од страна на квалификуван стручен персонал.** Само на тој начин ќе бидете сигурни во безбедноста на електричниот алат.

Овластената сервисна служба на Bosch овие работи ги извршува брзо и сигурно.

- **Средствата за подмачкување и чистење отстранете ги на еколошки прифатлив начин. Внимавајте на законските прописи.**

Сервисна служба и совети при користење

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Ознаки за експлозија и информации за резервните делови исто така ќе најдете на: www.bosch-pt.com

Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на производот.

Северна Македонија

Д.Д.Електрис
 Сава Ковачевиќ 47Нб, број 3
 1000 Скопје
 Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk
 Интернет: www.servis-bosch.mk
 Тел./факс: 02/ 246 76 10
 Моб.: 070 595 888
 Д.П.Т.У "РОЈКА"
 Јани Лукровски бб; Т.Ц Автокоманда локал 69
 1000 Скопје
 Е-пошта: servisrojka@yahoo.com
 Тел: +389 2 3174-303
 Моб: +389 70 388-520, -530

Отстранување


Електричните алати, батериите, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.



Не ги фрлајте електричните алати и батериите во домашната канта за отпадоци!

Само за земјите од ЕУ:

Според европската регулатива 2012/19/EU електричните апарати што се вон употреба и дефектните или искористените батерии според регулативата 2006/66/EC мора одделно да се соберат и да се рециклираат за повторна употреба.

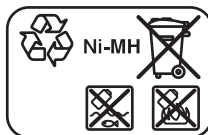Батерии:

Ni-MH: никел-метал хидрид

Srpski**Bezbednosne napomene****Opšte sigurnosne napomene za električne alate**

UPOZORENJE Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije isporučene uz ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju svih dole navedenih uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Čuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Pojam „električni alat“ upotrebljen u upozorenjima odnosi se na električne alate sa pogonom na struju (sa kablom) i na električne alate sa akumulatorskim pogonom (bez kabla).

Sigurnost radnog područja

- **Držite vaše radno područje čisto i dobro osvetljeno.**

Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi nesrećama.

- **Ne radite sa električnim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašina.** Električni alati stvaraju varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.

- **Držite podalje decu i druge osobe za vreme korišćenja električnog alata.** Stvari koje vam odvrćaju pažnju mogu dovesti do gubitka kontrole.

Električna sigurnost

- **Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Utikač ne sme nikako da se menja. Ne upotrebljavajte adaptere utikača zajedno sa**

električnim alatima zaštićenim uzemljenjem.

Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.

- ▶ **Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri.** Postoji povećani rizik od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
- ▶ **Držite električni alat što dalje od kiše ili vlage.** Prodor vode u električni alat povećava rizik od električnog udara.
- ▶ **Kabl ne koristite u druge svrhe. Nikada ne koristite kabl za nošenje električnog alata, ne vucite ga i ne izvlačite ga iz utičnice. Držite kabl dalje od vrelina, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova.** Oštećeni ili umršeni kablovi povećavaju rizik od električnog udara.
- ▶ **Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kablove koji su pogodni za upotrebu na otvorenom.** Upotreba kabla pogodnog za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.
- ▶ **Ako ne možete da izbegnete rad sa električnim alatom u vlažnoj okolini, koristite zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD).** Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje smanjuje rizik od električnog udara.

Sigurnost osoblja

- ▶ **Budite pažljivi, pazite na to šta radite i postupajte razumno tokom rada sa vašim električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova.** Momenat nepažnje kod upotrebe električnog alata može rezultirati ozbiljnim povredama.
- ▶ **Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne naočare.** Nošenje zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, sigurnosne cipele koje ne kliču, zaštitni šlem ili zaštita za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, smanjuje rizik od povreda.
- ▶ **Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite.** Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje na struju uključenog električnog alata vodi do nesreće.
- ▶ **Uklonite bilo kakve ključeve za podešavanje ili ključeve za zavrtnjeve, pre nego što uključite električni alat.** Ostavljanje ključa za zavrtnjeve ili ključa prikačenog na rotirajući deo električnog alata može rezultirati ličnom povredom.
- ▶ **Izbegavajte neprirodno držanje tela. Pobrinite se uvek da stabilno stojite i u svako doba održavajte ravnotežu.** Ovo omogućava bolje upravljanje električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- ▶ **Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu i odeću dalje od pokretnih delova.** Pokretni delovi mogu zahvatiti široku odeću, nakit ili dugu kosu.
- ▶ **Ako mogu da se montiraju uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i**

upotrebljeni kako treba. Usisavanje prašine može smanjiti rizike koji su povezani sa prašinom.

- ▶ **Ne dozvolite da pouzdanje koje ste stekli čestom upotrebom alata utiče na to da postanete neoprezni i da zanemarite sigurnosne principe za upotrebu alata.** Neoprezno delovanje može prouzrokovati teške povrede u deliću sekunde.

Upotreba i briga o električnim alatima

- ▶ **Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte električni alat koji je pogodan za vaš zadatak.** Odgovarajući električni alat radi bolje i sigurnije tempom za koji je projektovan.
 - ▶ **Ne koristite električni alat čiji je prekidač u kvaru.** Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati prekidačem je opasan i mora se popraviti.
 - ▶ **Izvučite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz električnog alata, ukoliko je to moguće, pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja, promenu pribora ili pre nego što uskladištite električni alat.** Takve preventivne sigurnosne mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.
 - ▶ **Čuvajte nekorišćene električne alate izvan dometa dece i ne dozvoljavajte korišćenje alata osobama koje ne poznaju isti ili nisu pročitale ova uputstva.** U rukama neobučanih korisnika električni alati postaju opasni.
 - ▶ **Održavajte električni alat i pribor. Proverite da li pokretni delovi aparata besprekorno funkcionišu i da li su dobro povezani, da li su delovi možda polomljeni ili su tako oštećeni da je ugroženo funkcionisanje električnog alata. Pre upotrebe popravite alat ukoliko je oštećen.** Mnoge nesreće su prouzrokovane lošim održavanjem električnih alata.
 - ▶ **Održavajte alate za sečenje oštre i čiste.** Sa adekvatno održanim alatom za sečenje sa oštirim sečivima manja je verovatnoća da će doći do zapinjania i upravljanje je jednostavnije.
 - ▶ **Upotrebljavajte električni alat, pribor, alate koji se umeću itd. prema ovim uputstvima. Obratite pažnju pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti.** Upotreba električnog alata za namene drugačije od predviđenih može voditi opasnim situacijama.
 - ▶ **Održavajte drške i prihvatne površine suvim, čistim i bez ostataka ulja ili masnoće.** Klizave drške ili prihvatne površine ne omogućavaju bezbedno rukovanje i upravljanje alatom u neočekivanim situacijama.
- Upotreba i briga o alatu na akumulatorski pogon**
- ▶ **Punite samo u aparatima za punjenje, koje je preporučio proizvođač.** Punjač koji je pogodan za jednu vrstu akumulatorske baterije može stvoriti rizik od požara ako se koristi za drugačiju akumulatorsku bateriju.
 - ▶ **Upotrebljavajte električni alat samo zajedno sa akumulatorskim baterijama namenjenim za njih.** Upotreba bilo kojih drugih akumulatorskih baterija može stvoriti rizik od povrede ili požara.

- ▶ **Držite nekorišćenu akumulatorsku bateriju dalje od drugih metalnih objekata, poput kancelarijskih spajalica, novčića, ključeva, eksera, zavrtnja ili drugih malih metalnih predmeta, koji mogu prouzrokovati povezivanje jednog terminala sa drugim.** Kratak spoj između baterijskih terminala može prouzrokovati opekotine ili požar.
- ▶ **Kod pogrešne primene iz akumulatorske baterije može biti izbačena tečnost. Izbegavajte kontakt sa njom.** Kod slučajnog kontakta isperite sa vodom. Ako tečnost dospe u oči, potražite i dodatnu lekarsku pomoć. Tečnost iz akumulatora može prouzrokovati iritaciju ili opekotine.
- ▶ **Ne koristite akumulatorsku bateriju ili alat koji je oštećen ili modifikovan.** Oštećene ili modifikovane akumulatorske baterije mogu se ponašati nepredvidivo, što može rezultirati požarom, eksplozijom ili povredom.
- ▶ **Ne izlažite akumulatorsku bateriju ili alat vatri ili visokim temperaturama.** Izlaganje vatri ili temperaturama iznad 130°C može prouzrokovati eksploziju.
- ▶ **Pridržavajte se svih uputstava u vezi sa punjenjem i ne punite akumulatorsku bateriju ili alat izvan temperaturnog opsega naznačenog u uputstvima.** Nepropisno punjenje ili punjenje na temperaturama izvan naznačenog opsega može oštetiti akumulatorsku bateriju i povećati rizik od požara.

Servisiranje

- ▶ **Neka vam vaš električni alat popravlja samo kvalifikovano osoblje, koristeći samo originalne rezervne delove.** Ovo će osigurati očuvanje bezbednosti električnog alata.
- ▶ **Nikada ne servisirajte oštećene akumulatorske baterije.** Servisiranje akumulatorskih baterija treba da vrše isključivo proizvođači ili ovlašćeni serviseri.

Sigurnosne napomene za odvrtać

- ▶ **Električni alat držite za izolovane prihvatne površine prilikom izvođenja operacije gde pričvršćivač može doći u kontakt sa skrivenim žicama.** Pričvršćivači u kontaktu sa provodnom žicom mogu dovesti do toga da izloženi metalni delovi električnog alata postanu provodni i tako izložiti rukovaoca strujnom udaru.
- ▶ **Koristite odgovarajuće aparate za detekciju, da biste pronašli skrivene vodove snabdevanja, ili pozovite lokalnog distributera električne energije.** Kontakt sa električnim vodovima može da dovede do požara i strujnog udara. Oštećenja gasovoda mogu da dovedu do eksplozije. Prodiranje u cevovod sa vodom može da uzrokuje materijalnu štetu.
- ▶ **Čvrsto držite električni alat.** Prilikom pritezanja ili odvrtanja šrafova, na kratko mogu da se jave jaki reakcioni momenti.
- ▶ **Obezbedite radni komad.** Radni komad koji čvrsto drže zatezni uređaji ili stega sigurniji je nego kada se drži rukom.

- ▶ **Sačekajte da se električni alat umiri, pre nego što ga odložite.** Upotrebljeni alat se može zakačiti i gubitkom kontrole voditi preko električnog alata.
- ▶ **Kod oštećenja i nestručne upotrebe akumulatora može doći do isparavanja. Akumulator može da izgori ili da eksplodira.** Uzmite svež vazduh i potražite lekara ako dođe do tegoba. Para može nadražiti disajne puteve.
- ▶ **Ne otvarajte bateriju.** Postoji opasnost od kratkog spoja.
- ▶ **Baterija može da se ošteti oštrim predmetima, kao npr. ekserima ili odvijačima zavrtnjeva ili usled dejstva neke spoljne sile.** Može da dođe do internog kratkog spoja i akumulatorska baterija može da izgori, dimi, eksplodira ili da se pregreje.
- ▶ **Koristite akumulator samo sa proizvodima ovog proizvođača.** Samo tako se akumulator štiti od opasnog preopterećenja.



Zaštitite akumulator od izvora toplote, npr. i od trajnog sunčevog zračenja, vatre, prijavštine, vode i vlage. Postoji opasnost od eksplozije i kratkog spoja.

- ▶ **Električni alat odmah isključite, ukoliko umetnuti alat zablokira. Budite spremni na jake reakcione momente, koji dovode do povratnog udara.** Umetnuti alat blokira kada je električni alat preopterećen ili se zaglavi u objektu za obradu.

UPOZORENJE Prašina koja nastaje prilikom šmirglanja, sečenja testerom, bušenja i sličnih aktivnosti može da ima kancerogeno, teratogeno ili mutageno dejstvo. Neke materije koje su sadržane u ovoj prašini su:

olovo u bojama i lakovima koje sadrže olovo, kristalni silicijum-dioksid u ciglama, cementu i drugim zidarskim radovima; arsen i hromat u hemijski obrađenom drvetu. Rizik od oboljenja zavisi od toga koliko često ste izloženi ovim materijama. Da biste smanjili opasnost, trebalo bi da radite samo u dobro provetrenim prostorijama sa odgovarajućom zaštitnom opremom (npr. sa specijalno konstruisanim zaštitnim uređajima za disanje koji filtriraju i najsitnije čestice prašine).

- ▶ **Izbegavajte slučajno uključivanje. Pobrinite se da prekidač za uključivanje/isključivanje bude u isključenom položaju, pre nego što stavite akumulator.** Nošenje električnog alata sa vašim prstom na prekidaču za uključivanje/isključivanje ili ubacivanje akumulatora u uključeni električni alat može uticati na nesreće.
- ▶ **Koristite samo potpuno ispravan, nepohaban umetni alat.** Upotrebljeni alati koji su u kvaru mogu se primera radi lomiti i uticati na povrede i oštećenja predmeta.
- ▶ **Pazite prilikom umetanja umetnog alata da on dobro nalegne na prihvat alata.** Ako umetni alat nije čvrsto spojen sa prihvatom za alat, može se ponovo odvrnuti i ne može se više kontrolisati.
- ▶ **Budite oprezni pri uvrtanju dugih vijaka, postoji opasnost od proklizavanja u zavisnosti od vrste vijaka i korišćenog umetnog alata.** Dugački zavrtnji se često ne

mogu tako dobro kontrolisati i postoji opasnost, da pri uvrtnjanju proklizaju i da se povredite.

- ▶ **Vodite računa o podešenom pravcu okretanja pre nego što uključite električni alat.** Ukoliko na primer hoćete da odvrnete vijak a pravac okretanja je podešen tako da se vijak okreće, može doći do naglog nekontrolisanog pokreta električnog alata.
- ▶ **Nemojte koristiti električni alat kao bušilicu.** Električni alati sa spojnicom za isključivanje nisu pogodni za bušenje. Spojnica može da se isključi automatski i bez upozorenja.
- ▶ **Oprez! Ako koristite električni alat sa Bluetooth® tehnologijom, mogu da nastupe smetnje na drugim uređajima i postrojenjima, u avionima i na medicinskim uređajima (npr. pejsmejerima za srce i slušnim aparatima). Takođe nije sasvim isključen negativan uticaj na ljude i životinje u neposrednoj blizini. Električni alat sa Bluetooth® tehnologijom nemojte koristiti u blizini medicinskih uređaja, pumpi za točenje goriva, hemijskih postrojenja, zona sa opasnošću od eksplozije i područja u kojima se vrši miniranje. Električni alat sa Bluetooth® tehnologijom nemojte koristiti u avionima. Izbegavajte rad u direktnoj blizini tela tokom dužeg vremenskog perioda.**

Bluetooth® naziv kao i zaštitni znak (logo) su registrovane robne marke i vlasništvo kompanije Bluetooth SIG, Inc. Za svaku upotrebu ovog naziva / zaštitnog znaka Robert Bosch Power Tools GmbH poseduje licencu.

Opis proizvoda i primene



Pročitajte sve bezbednosne napomene i uputstva. Propusti u poštovanju bezbednosnih napomena i uputstava mogu da prouzrokuju električni udar, požar i/ili teške povrede.

Vodite računa o slikama u prednjem delu uputstva za rad.

Upotreba prema svrsi

Sistemi za zavrtnjanje BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT i EXACConnect su namenjeni za uvrtnjanje i odvrtnjanje zavrtnjeva, kao i za zatezanje i otpuštanje matica u navedenom opsegu dimenzija i snage. Nisu namenjeni za dokumentovanje obrtnog momenta ili obrtnog ugla navojnog spoja.

Sistem za zavrtnjanje omogućuje prenos podataka bez kabla za signale zavrtnjanja pomoću Bluetooth® bežične tehnologije. Šalju se signali „u redu“ i „nije u redu“ (navojni spoj u redu/ nije u redu) industrijskih akumulatorskih odvrtaca serije BT-EXACT i BT-ANGLEEXACT na bazičnu stanicu EXACConnect.

Tehnički podaci

Industrijski akumulatorski odvrtac BT-EXACT	2	4	6	7
Broj artikla	0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439

Bez bazične stanice EXACConnect nije moguće puštanje u rad zavrtača serije BT-EXACT i BT-ANGLEEXACT: Zavrtači su prilikom isporuke blokirani i može da ih deblokira samo bazična stanica EXACConnect.





Pročitajte i pridržavajte se uputstva za upotrebu bazične stanice EXACConnect. Najpre pustite u rad bazičnu stanicu EXACConnect.

Prikazane komponente

Označavanje brojevima komponenti sa slika odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj strani.




- (1) Nastavci (na primer promenljiva glava zavrtača)
- (2) Prihvatač za alat
- (3) Ugaona uvrtna glava
- (4) Viljuškasti ključ širine 27 mm
- (5) Površina ključa na pribornici ugaone glave
- (6) Viljuškasti ključ širine 22 mm
- (7) Klizač za biranje obrtnog momenta
- (8) Kuka za vešanje
- (9) LED prikaz vijčanih spojeva
- (10) LED prikaz Bluetooth®
- (11) LED prikaz stanja napunjenosti akumulatora
- (12) Prekidač za uključivanje/isključivanje
- (13) Preklopni prekidač za smer obrtnjanja
- (14) Prerezi za pričvršćivanje kuke za vešanje
- (15) LED držač
- (16) Površina ključa na preklapnoj navrtki
- (17) Taster za otključavanje akumulatora
- (18) Akumulator sa APT utičnim kontaktom
- (19) Markirni prsten
- (20) Radno svetlo
- (21) Punjač
- (22) Mrežni utikač
- (23) Zeleni LED prikaz na punjaču
- (24) Crveni LED prikaz na punjaču
- (25) Brzoizmenljiva glava
- (26) Podesivi alat
- (27) Šestougaoni ključ
- (28) Podesiva ploča
- (29) Sigurnosni prsten
- (30) Šupljina u telu kućišta
- (31) Drška (izolirana površina za držanje)

Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nađete u našem programu pribora.

Industrijski akumulatorski odvrtlač BT-EXACT		2	4	6	7
Opseg podešavanja obrtnog momenta	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Broj obrtaja u praznom hodu n_0	min^{-1}	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Nominalni napon	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Smer obrtanja					
Prihvata za alat		Brzoizmenljiva glava $\text{O } 1/4''$	Brzoizmenljiva glava $\text{O } 1/4''$	Brzoizmenljiva glava $\text{O } 1/4''$	Brzoizmenljiva glava $\text{O } 1/4''$
Port za podatke (radiotalasni)		Bluetooth® bežična tehnologija klasa 2 (specifikacija 1.2)			
Maksimalni domet prenosa	m	10	10	10	10
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom rada ^{B)} i prilikom skladištenja	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Opseg radne frekvencije	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Maksimalni prenos snage	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Vrsta zaštite		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) mereno na 20–25 °C sa akumulatorom **2 607 335 681**.




B) ograničena snaga pri temperaturama <0 °C

Industrijski akumulatorski odvrtlač BT-EXACT		8	9	12
Broj artikla		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Opseg podešavanja obrtnog momenta	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Broj obrtaja u praznom hodu n_0	min^{-1}	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Nominalni napon	V	12	9,6	12
Smer obrtanja				
Prihvata za alat		Brzoizmenljiva glava $\text{O } 1/4''$	Brzoizmenljiva glava $\text{O } 1/4''$	Brzoizmenljiva glava $\text{O } 1/4''$
Port za podatke (radiotalasni)		Bluetooth® bežična tehnologija klasa 2 (specifikacija 1.2)		
Maksimalni domet prenosa	m	10	10	10
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,90	0,80	0,90
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom rada ^{C)} i prilikom skladištenja	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Opseg radne frekvencije	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Maksimalni prenos snage	mW	0,5	0,5	0,5
Vrsta zaštite		IP 20	IP 20	IP 20

A) mereno na 20–25 °C sa akumulatorom **2 607 335 683**.B) mereno na 20–25 °C sa akumulatorom **2 607 335 681**.




C) ograničena snaga pri temperaturama <0 °C

Industrijski akumulatorski ugaoni odvrtlač BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Broj artikla		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Opseg podešavanja obrtnog momenta	Nm	0,7–2	0,7–3	1,5–6

Industrijski akumulatorski ugaoni odvrtlač BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Broj obrtaja u praznom hodu n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Nominalni napon	V	9,6	9,6	9,6
Smer obrtanja				
Prihvata za alat Ugaona uvrtna glava (naručite posebno)		Brzoizmenljiva glava ○1/4" ■1/4" ■3/8" ○1/4"	Brzoizmenljiva glava ○1/4" ■1/4" ■3/8" ○1/4"	Brzoizmenljiva glava ○1/4" ■1/4" ■3/8" ○1/4"
Uvrtna glava (naručuje se zasebno)		Brzoizmenljiva glava ○1/4"	Brzoizmenljiva glava ○1/4"	Brzoizmenljiva glava ○1/4"
Port za podatke (radiotalasni)		Bluetooth® bežična tehnologija klasa 2 (specifikacija 1.2)		
Maksimalni domet prenosa	m	10	10	10
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom rada ^{B)} i prilikom skladištenja	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Opseg radne frekvencije	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Maksimalni prenos snage	mW	0,5	0,5	0,5
Vrsta zaštite		IP 20	IP 20	IP 20




A) mereno na 20-25 °C sa akumulatorom **2 607 335 681**.

B) ograničena snaga pri temperaturama <0 °C

Industrijski akumulatorski ugaoni odvrtlač BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Broj artikla		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Opseg podešavanja obrtnog momenta	Nm	2-7	1,5-8	2-15
Broj obrtaja u praznom hodu n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Nominalni napon	V	9,6	9,6	9,6
Smer obrtanja				
Prihvata za alat Ugaona uvrtna glava (naručite posebno)		Brzoizmenljiva glava ○1/4" ■1/4" ■3/8" ○1/4"	Brzoizmenljiva glava ○1/4" ■1/4" ■3/8" ○1/4"	Brzoizmenljiva glava ○1/4" ■1/4" ■3/8" ○1/4"
Port za podatke (radiotalasni)		Bluetooth® bežična tehnologija klasa 2 (specifikacija 1.2)		
Maksimalni domet prenosa	m	10	10	10
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom rada ^{B)} i prilikom skladištenja	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Opseg radne frekvencije	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Maksimalni prenos snage	mW	0,5	0,5	0,5
Vrsta zaštite		IP 20	IP 20	IP 20

A) mereno na 20-25 °C sa akumulatorom **2 607 335 681**.

B) ograničena snaga pri temperaturama <0 °C

Industrijski akumulatorski ugaoni odvrtlač BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Broj artikla		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Opseg podešavanja obrtnog momenta	Nm	6–17 tvrdno uvrtnje 5–13 meko uvrtnje	7–23	8–30
Broj obrtaja u praznom hodu n_0	min ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Nominalni napon	V	14,4	14,4	14,4
Smer obrtanja				
Prihvatač za alat Ugaona uvrtna glava (naručite posebno)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Port za podatke (radiotalasni)		Bluetooth® bežična tehnologija klasa 2 (specifikacija 1.2)		
Maksimalni domet prenosa	m	10	10	10
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom rada ^{B)} i prilikom skladištenja	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Opseg radne frekvencije	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Maksimalni prenos snage	mW	0,5	0,5	0,5
Vrsta zaštite		IP 20	IP 20	IP 20

A) mereno na 20–25 °C sa akumulatorom **2 607 335 685**.

B) ograničena snaga pri temperaturama <0 °C

Ni-MH akumulatorski paket		9,6	12,0	14,4
Broj artikla		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Broj ćelija		8	10	12
Napon akumulatora	V	9,6	12,0	14,4
Kapacitet	Ah	2,6	2,6	2,6
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80
preporučeni punjači		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Glava ugaonog uvrtača		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	SWF ○ 1/4"
Broj artikla		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Prava glava uvrtača		SWF ○ 1/4"
Broj artikla		0 607 453 631
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20

Informacije o buci/vibracijama

Vrednosti emisije buke utvrđene u skladu sa **EN 62841-2-2**.

Pod A klasifikovan nivo zvučnog pritiska električnog alata tipično iznosi **70 dB(A)**. Nesigurnost K = 3 dB. Nivo buke tokom radova može da prekorači 80 dB(A).

Nosite zaštitu za sluh!

Ukupne vrednosti vibracije a_h (vektorski zbir tri pravca) i nesigurnost K utvrđeni u skladu sa **EN 62841-2-2**: Vijci: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5** m/s^2 .

Nivo vibracija i vrednosti emisije buke, koji su navedeni u ovim uputstvima, su izmereni prema standardizovanom mernom postupku i mogu se koristiti za međusobno poređenje električnih alata. Pogodni su i za privremenu procenu emisije vibracije i buke.

Navedeni nivo vibracija i vrednost emisije buke predstavljaju realnu upotrebu električnog alata. Međutim, ako se električni alat upotrebljava za druge namene, sa drugim umetnim alatima ili ako se nedovoljno održava, može doći do odstupanja nivoa vibracija i vrednosti emisije buke. Ovo može u značajnoj meri povećati emisiju vibracija i buke tokom celokupnog perioda korišćenja.

Za tačnu procenu emisije vibracija i buke trebalo bi uzeti u obzir i vreme u kojem je uređaj isključen ili u situaciji da radi, ali nije zaista u upotrebi. Ovo može značajno redukovati emisije vibracija i buke tokom celokupnog perioda korišćenja.

Utvrđite dodatne sigurnosne mere radi zaštite korisnika od delovanja vibracija kao na primer: održavanje električnog alata i umetnog alata, održavanje toplih ruku, organizacija radnih postupaka.

Montaža

Obim isporuke

Industrijski akumulatorski odvrtiči se isporučuju bez akumulatorskog pakovanja, industrijski akumulatorski ugaoni odvrtiči bez ugaone uvrtno glave i bez akumulatorskog pakovanja.

Pri izboru odgovarajuće dodatne opreme obratite se stručnom prodavcu za Bosch industrijske alate.

Radna okolina i lagerovanje



Električni alat zamišljen isključivo za rad na zatvorenim mestima upotrebe.

Za besprekoran rad bi dozvoljena temperatura okoline trebalo da bude između -5°C i $+50^{\circ}\text{C}$ (23°F i 122°F), pri dozvoljenoj vlažnosti vazduha između 20 i 95 % bez orošavanja.

Akumulator treba da se čuva na temperaturi između 0°C (32°F) i 45°C (113°F), kako bi se izbegla oštećenja akumulatorskih ćelija.

Montaža ugaone uvrtno glave

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Kod ovih industrijskih akumulatorskih ugaonih odvrtiča, mora prvo da se montira odgovarajuća glava ugaonog odvrtiča (videti „Tehnički podaci“, Strana 279).

- **Uverite se da preklopnik za smer okretanja stoji u sredini (blokada od uključivanja) ili je akumulator uklonjen iz električnog alata, pre nego što se montira, podešava ili demontira glava za uvrtnje.**

Pričvrstite električni alat pomoću viljuškastog ključa (6) na površinu ključa (5) prirubnice ugaone glave.

- **Nemojte nikada zatezati pojasom električni alat za okvire kućišta.**

Stavite ugaonu uvrtnu glavu (3) u željeni položaj na prirubnici, i pričvrstite navrtnu maticu pomoću viljuškastog ključa (4) na površinu ključa (16).

Pri tome pomoću viljuškastog ključa (6) pružite otpor na prirubnici ugaone glave.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Ovi industrijski akumulatorski ugaoni zavrtiči mogu da se pokrenu samo sa ugaonom uvrtnom glavom **0 607 451 618**.

Mehanizam za vešanje

Pomoću kuke za vešanje (8) možete da pričvrstite električni alat na mehanizam za vešanje.

Postavite kuku za vešanje (8) na električni alat i stavite je u prerez (14).

- **Kontrolišite redovno stanje kolena za vešanje i kuke u uređaju za vešanje.**

Proces punjenja

Napomena: Punjači i akumulatori nisu sadržani u obimu isporuke.

Mrežni utikač sa slike se može razlikovati od mrežnog utikača na Vašem električnom alatu.

- **Vodite računa o tome da punjač i akumulator budu pogodni za strujnu mrežu specifičnu za Vašu zemlju.**

Punjač AL 2450 DV (pogledajte sliku A)

Priključite punjač (21) pomoću mrežnog utikača (22) na napajanje električnom energijom i stavite akumulator (18) u pravi položaj u otvor za punjenje punjača.

- **Prilikom postavljanja/vađenja akumulatora nemojte da primenjujete silu.** Akumulator sa APT-utičnim kontaktom (Akku Pack Top) su konstruisani tako da mogu da se stave samo u pravom položaju u električni alat ili u punjač.

Zeleni LED prikaz (23) počinje da treperi. Ovo pokazuje tok struje punjenja. Punjenje se automatski zaustavlja kada je akumulator skroz napunjen. Ako zeleni LED-pokazivač više ne treperi, već svetli ravnomerno, radnja punjenja je završena. Za otprilike 2 sekunde oglašice se zvučni signal i signalizirati potpunu napunjenost akumulatora.

Trajno svetlo LED prikaza (24) signalizira punjenje sa smanjenom strujom punjenja. Kada treperi crveni LED prikaz, nije moguće punjenje.

Greška - uzroci i pomoć

Uzrok	Rešenje
LED prikazi ne svetle	
Mrežni utikač punjača nije (ispravno) utaknut	Utaknite mrežni utikač (potpuno) u utičnicu
U kvaru utičnica, mrežni kabl ili uređaj za punjenje	Prekontrolišite mrežni napon, punjač, zavisno od slučaja, prekontrolišite u ovlašćenom servisu za Bosch električne alate
Nije moguće punjenje	
Temperatura akumulatora nije u dozvoljenom području	Temperaturu akumulatora hlađenjem ili zagrevanjem dovedite u dozvoljeni temperaturni opseg između 0°C (32°F) i 45°C (113°F)

Uzrok	Rešenje
Kontakti akumulatora zaprljani	Čišćenje kontakata akumulatora; npr. višestrukim uključivanjem i isključivanjem akumulatora, eventualno zamena akumulatora
Akumulator je u kvaru	Zameniti akumulator
Akumulator nije (ispravno) utaknut	Utaknite akumulator (potpuno) u otvor za punjenje akumulatora

Priključak na snabdevanje energijom

Napomena: Obratite pažnju na to da prilikom isporuke električnog alata akumulator nije umetnut.

- ▶ **Nikada ne ostavljajte akumulator da stoje u akumulatorskom uređaju.** Akumulatori traju duže i mogu se bolje puniti, ako se odvojeno čuvaju. Mislite na to, da akumulator posle dužeg čuvanja pre upotrebe potpuno napunite.

Punjenje akumulatora

Punite akumulator pre ubacivanja u električni alat u jednom za to pogodnom uređaju za punjenje. Tačan opis punjenja možete pronaći u uputstvu za rukovanje punjačem i u napomenama u ovom uputstvu (videti „Proces punjenja“, Strana 283).

Akumulator je opremljen sa NTC kontrolom temperature, koja omogućava punjenje samo u opsegu temperature od 0 °C (+32 °F) i 45 °C (+113 °F). Na taj način se postiže dug vek trajanja baterije. Pri ispravnom korišćenju može se akumulator ponovo puniti do 3000 puta.

Novi ili duže vremena nekorišćen akumulator daje tek posle oko 5 ciklusa punjenja i pražnjenja svoju punu snagu. Akumulatori treba da se dopunjavaju samo kada LED prikaz „Status napunjenosti akumulatora“ na električnom alatu svetli crveno.

Ubacivanje i vađenje akumulatora

Pritisnite preklopni prekidač za smer obrtanja (13) u srednji položaj. On blokira prekidač za uključivanje/isključivanje (12) u položaju „Isklj.“, čime se sprečava slučajno uključivanje električnog alata.

Gurnite napunjeni akumulator (18) u dršku električnog alata.

Pazite da akumulator postavite u odgovarajući položaj, tako da taster za deblokadu (17) osetno uđe u dršku električnog alata.

- ▶ **Prilikom postavljanja/vađenja akumulatora nemojte da primenjujete silu.** Akumulator sa APT-utičnim kontaktom (Akku Pack Top) su konstruisani tako da mogu da se stave samo u pravom položaju u električni alat ili u punjač.

Za vađenje akumulatora (18) pritisnite obe strane tastera za deblokadu (17) i izvucite akumulator nadole iz drške.

Zamena alata kod uvrtno glave sa brzo izmenjivom postavom (vidi sliku B)

- ▶ **Pazite prilikom umetanja umetnog alata da on dobro nalegne na prihvata alata.** Ako umetni alat nije čvrsto spojen sa prihvatom za alat, može se ponovo odvrnuti i ne može se više kontrolisati.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Serija BT-EXACT se isporučuje sa brzo izmenjivom postavom 1/4" (SWF O 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Za ove industrijske akumulatorske ugaone odvrtče može da se nabavi ugaona uvrtna glava sa brzoizmenjivom postavom 1/4" (broj artikla **0 607 453 631**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Za ove industrijske akumulatorske ugaone odvrtče može da se nabavi ugaona uvrtna glava sa brzoizmenjivom postavom 1/4" (broj artikla **0 607 453 630**).

Ubacivanje umetnog alata

Povucite brzoizmenjivu postavu (25) unapred. Utaknite umetni alat (1) u prihvat alata (2), i ponovo otpustite brzoizmenjivu postavu.

Koristite samo umetne alate sa odgovarajućim utičnim krajem (1/4" šestougaoi).

Ne pokušavajte, da ubacite bušilicu u ovu brzu steznu glavu. Industrijski akumulatorski ugaoni odvrtča i industrijski akumulatorski odvrtča sa isključnom spojnicom nisu pogodni za bušenje. Spojnica može da se isključi automatski i bez upozorenja. Ukoliko se bušenje nastavi i nakon isključivanja spojnice, električni alat može da se odvrne iz rukohvata, sve dok se spojnica za isključivanje ne aktivira ponovo.

Skidanje alata za umetanje

Povucite brzoizmenjivu postavu (25) unapred. Izvadite umetni alat (1) iz prihvata alata (2), i ponovo otpustite brzoizmenjivu postavu.

Promena alata kod glave za uvrtnje sa spoljnim četvorouglo

- ▶ **Pazite prilikom umetanja umetnog alata da on dobro nalegne na prihvat alata.** Ako umetni alat nije čvrsto spojen sa prihvatom za alat, može se ponovo odvrnuti i ne može se više kontrolisati.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Za ove industrijske akumulatorske ugaone odvrtče može da se nabavi ugaona uvrtna glava sa četvrtkom 1/4" (broj artikla **0 607 453 617**) kao i ugaona uvrtna glava sa 3/8" četvrtkom (broj artikla **0 607 453 620**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Za ove industrijske akumulatorske ugaone odvrtče može da se nabavi ugaona uvrtna glava sa 3/8" četvrtkom (broj artikla **0 607 451 618**).

Ubacivanje umetnog alata

Pritisnite iglu na četvorougaoj ivici prihvata alata (2), npr. pomoću uskog odvrtča, ka unutra i gurnite umetni alat (1)

preko četvorougaoone ivice. Pazite na to, da je čivijica uskočila u udubljenje upotrebljenog alata.

Skidanje alata za umetanje

Pritisnite iglu na otvoru električnog alata (1) ka unutra i izvucite umetni alat iz prihvata alata (2).

Zamena alata kod uvrtnje glave sa spoljašnjom šestougaonom ivicom (vidi sliku C)

- ▶ **Pazite prilikom umetanja umetnog alata da on dobro nalegne na prihvata alata.** Ako umetni alat nije čvrsto spojen sa prihvatom za alat, može se ponovo odvrnuti i ne može se više kontrolisati.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Za ove industrijske akumulatorske ugaone odvrtče može da se nabavi ugaona uvrtna glava sa 1/4" vijkom sa šestougaonom glavom (broj artikla **0 607 453 618**).

Ubacivanje umetnog alata

Stavite električni alat (1) u šestougaonu ivicu prihvata alata (2), dok čujno ne ulegne.

Skidanje alata za umetanje

Izvucite električni alat (1) iz prihvata alata (2), u slučaju nužde pomoću klešta.

Rad



Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne naočare. Nošenje zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, sigurnosne cipele koje ne kliču, zaštitni šlem ili zaštita za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, smanjuje rizik od povreda.

Puštanje u rad

Ako želite da pokrenete električni alat, prvo treba da podesite pravac okretanja pomoću preklopnog prekidača za smer okretanja: (13)

Električni alat se pokreće samo kada preklopni prekidač za smer okretanja (13) ne stoji u sredini (blokada uključivanja).

Podešavanje smera rotacije (vidi sliku D)

- ▶ **Prekidač za promenu obrtnog smera (13) pritisnite samo kada je električni alat u stanju mirovanja.**

Desni smer: Za uvrtnje zavrtnjeva pritisnite preklopni prekidač za smer okretanja (13) nalevo do graničnika.

Levi smer: Za otpuštanje odnosno odvrtnje zavrtnjeva, sklopku za pravac obrtanja (13) pritisnite do graničnika udesno.

Uključivanje radnog svetla

Radno svetlo (20) omogućuje osvetljavanje mesta vijaka kada su uslovi osvetljenja nepovoljni. Radno svetlo uključujete (20) laganim pritiskom prekidača za uključivanje/isključivanje (12). Ako prekidač za uključivanje/isključivanje čvršće pritisnete, uključuje se električni alat i radno svetlo svetli dalje.

- ▶ **Ne gledajte direktno u radno svetlo, možete se zaslepit.**

Uključivanje/isključivanje



Odvrtči imaju **spojnicu za isključivanje** koja zavisi od obrtnog momenta, koja se može podesiti u navedenom području. Ona reaguje, kada je postignut podešeni obrtni moment.

Napomena: Ako koristite zavrtač sa naponskim adapterom, prvo morate da pokrenete naponski stabilizator.

Za **Uključivanje** električnog alata pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (12) do kraja.

Električni alat **se isključuje automatski**, čim se dostigne podešeni obrtni moment.

- ▶ **Prilikom prevremenog otpuštanja prekidača za uključivanje/isključivanje (12) ne postiže se preliminarno podešeni obrtni moment.**

Napomene za rad

- ▶ **Električni alat je opremljen radio-portom. Morate da obratite pažnju na lokalna ograničenja u režimu rada, npr. u avionima ili bolnicama.**
- ▶ **Obustavite snabdevanje energijom, pre nego što preduzmete podešavanja uređaja, zamenite dodatke ili odložite električni alat.** Ova mera opreza sprečava nenamern start električnog alata.
- ▶ **Električni alat stavljajte na navrtku/zavrtnj samo kada je isključen.** Električni alati koji se okreću mogu proklizati.
- ▶ **Izvadite bateriju pre svih radova na električnom alatu (na primer održavanja, promene pribora itd.) kao i kod njegovog transporta i čuvanja.** Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.

Podešavanje obrtnog momenta (vidite slike E – G)

Obrtni moment zavisi od napregnute opruge spojnice za isključivanje. Spojnica za isključivanje isključuje kako u desnom tako i levom smeru pri dostizanju podešenog obrtnog momenta.

Za podešavanje individualnog obrtnog momenta koristite samo isporučeni alat za podešavanje (26).

Gurnite klizač (7) na električnom alatu skroz unazad.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Šestougaoni ključ (27) utaknite u prihvat alata (26) i lagano ga okrećite.

Čim se na otvoru kućišta vidi malo ispušćenje (ploča za podešavanje (28)) u spojnici, stavite alat za podešavanje (26) u to ispušćenje i okrenite ga.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Šestougaoni ključ (27) utaknite u prihvat alata (2) i lagano ga okrećite.

Čim se na otvoru kućišta vidi malo ispušćenje (ploča za podešavanje (28)) u spojnici, stavite alat za podešavanje (26) u to ispušćenje i okrenite ga.

Okretanje u smeru kretanja kazaljki na satu daje veći obrtni momenat. Okretanje suprotno od kazaljke na satu daje niži obrtni momenat.

Izvadite umetni alat (26). Gurnite klizač (7) ponovo unapred, da biste zaštitili spojnicu od prljavštine.

Napomena: Neophodno podešavanje obrtnog momenta zavisi od vrste vijčanog spoja i najbolje može da se utvrdi praktičnim eksperimentom. Prekontrolišite probno uvrtnje sa ključem sa obrtnim momentom.

► **Podešavajte obrtni momenat samo u naznačenom području sile, pošto inače spojnica za isključivanje neće više reagovati.**

LED prikaz



Prikaz statusa napunjenosti akumulatora

Ako je potrebno punjenje akumulatora (18), LED prikaz treperi (11) u zelenoj boji i čuje se zvučni signal. Moguće je još samo 6 – 8

zavrtnja.

Svetli li LED-pokazivač crveno, kapacitet nije više dovoljan za novo uvrtnje ili je električni alat bio preopterećen.

Električni alat ne može više da se uključi. Blokada uključivanja ostaje aktivna, dok se akumulator ne izvuče iz električnog alata i ponovo ubaci novi napunjen akumulator.

Ako radite sa naponskim adapterom, crveni LED prikaz (11) pokazuje preopterećenje.

Ukoliko LED prikaz (11) treperi u crvenoj boji, električni alat je pregrejan i nije u funkciji. Sačekajte da se treperenje posle kraćeg vremena automatski ugasi, pre nego što ponovo pustite u rad električni alat.

Jedno bitno skraćeno radno vreme električnog alata posle svakog punjenja pokazuje, da akumulator uskoro mora da se menja. Uklonite istrošeni akumulator prema zakonskim odredbama specifičnim za zemlju.

Napomena: Ukoliko umesto akumulatora koristite (18) naponski adapter i naponski stabilizator 4EXACT, LED prikaz (11) je bez funkcije.



Prikaz zavrtnja

Kod dostizanja podešenog obrtnog momenta isključuje se spojnica za isključivanje. LED prikaz (9) svetli u zelenoj boji.

Ako nije postignut predpodešeni obrtni moment, LED prikaz (9) svetli u crvenoj boji i čuje se zvučni signal. Zavrtnje se mora još jednom uraditi.

Prikaz Bluetooth® veze

Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (12), da biste aktivirali Bluetooth® vezu. Crveni LED prikaz (10) treperi, sve dok zavrtač traži vezu.

Trajno crveno svetlo na LED prikazu (10) pokazuje da je uspostavljena Bluetooth® veza. Međutim, zavrtač je još blokirano.

Ukoliko se zavrtač deblokira preko bazične stanice EXAConneCT, gasi se LED prikaz (10).

Ukoliko LED prikaz (10) treperi samo kratko nakon što pritisnete prekidač za uključivanje/isključivanje i zatim se ugasi, snabdevanje energijom zavrtača više nije dovoljno.

Zaštita od ponavljanja

Ako pri uvrtnju isključi spojnica za isključivanje, isključuje motor. Ponovno uključivanje je moguće tek posle pauze od 0,7 sekundi. Izbegavate tako omaškom dotezanje već stegnutih zavrtnja.

Podešavanje glave ugaonog uvrtča

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Ugaonu uvrtnu glavu (3) možete da podesite u ukupno osam položaja.

Pričvrstite električni alat pomoću viljuškastog ključa (6) na površinu ključa (5) prirubnice ugaone glave.

► **Nemojte nikada zatezati pojasom električni alat za okvire kućišta.**

Odvrnite navrtnu maticu pomoću viljuškastog ključa (4) na površini ključa (16). Pomerite ugaonu uvrtnu glavu (3) za po 45° u željeni položaj i pričvrstite ponovo navrtnu maticu pomoću viljuškastog ključa (4) na površini ključa (16). Pri tome pomoću viljuškastog ključa (6) pružite otpor na prirubnici ugaone glave.

Podešavanje LED radnog svetla (vidi sliku H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Pritisnite markirni prsten (19) pomoću tankog sečiva odvrtča, pomoću lopatice ili nečeg sličnog. Gurnite sigurnosni prsten (29) pomoću klešta sigurnosnog prstena unazad na okvir kućišta.

Obe polovine okvira LED držača (15), koje se zatvaraju oko LED radnog svetla (20), se mogu staviti u bilo koji željeni položaj. Vodite računa o tome da ne oštetite kabl na LED radnom svetlu i gurnite ga, tako da ga ne presavijete, u šupljinu koja je za to predviđena (30) u okviru kućišta. Zatvorite LED radno svetlo (20) ponovo sa oba okvira kućišta LED držača (15).

Pritisnite sigurnosni prsten (29) i markirni prsten (19) ponovo nazad u prvobitni položaj.

Održavanje i servis

Održavanje i čišćenje

- **Izvadite bateriju pre svih radova na električnom alatu (na primer održavanja, promene pribora itd.) kao i kod njegovog transporta i čuvanja.** Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.
- **Držite električni alat i proreze za ventilaciju čiste, da bi dobro i sigurno radili.**

Podmazivanje električnog alata



Mazivo:

Specijalna mast za prenosnike (225 ml)

Broj artikla 3 605 430 009

Molykote mast

Ulje za motore SAE 10/SAE 20

- Čistite posle prvih 150 radnih sati prenosnik sa nekim blagim rastvaračem. Držite se uputstava proizvođača rastvarača radi upotrebe i uklanjanja. Podmažite

prenosnik na kraju sa Bosch specijalnom mašču za prenosnike. Ponavljajte radnju čišćenja uvek posle 300 radnih sati posle prvog čišćenja.

- Nauljite pokretne delove spojnice za isključivanje po 100000 zavrtnja sa nekoliko kapi ulja za motore SAE 10/SAE 20. Podmažite klizne i kotrljajuće delove sa Molykote mašču. Prekontrolišite ovom prilikom spojnicu na habanje, da bi se sigurno pokretala da ne utiče na učestalost ponavljanja i tačnost. Na kraju ponovo podesite obrtni momenat spojnice.

- **Neka radove na održavanju i popravkama izvodi samo kvalifikovano stručno osoblje.** Time se obezbeđuje da ostane sačuvana bezbednost električnog alata.

Jedan stručni Bosch korisnički servis izvodi ove radove brzo i pouzdano.

- **Uklanjajte maziva i sredstva za čišćenje prema zaštiti čovekove okoline. Obratite pažnju na zakonske propise.**

Servis i saveti za upotrebu

Servis odgovara na vaša pitanja u vezi sa popravkom i održavanjem vašeg proizvoda kao i u vezi sa rezervnim delovima. Šematske prikaze i informacije u vezi rezervnih delova naći ćete i pod: www.bosch-pt.com

Bosch tim za konsultacije vam rado pomaže tokom primene, ukoliko imate pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.

Molimo da kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova neizostavno navedete broj artikla sa 10 brojčanih mesta prema tipskoj pločici proizvoda.

Srpski

Bosch Elektroservis
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: +381 11 644 8546
Tel.: +381 11 744 3122
Tel.: +381 11 641 6291
Fax: +381 11 641 6293
E-Mail: office@servis-bosch.rs
www.bosch-pt.rs

Keller d.o.o.
Ljubomira Nikolica 29
18000 Nis
Tel./Fax: +381 18 274 030
Tel./Fax: +381 18 531 798
E-Mail: office@keller-nis.com
www.bosch-pt.rs

Pro Servis NS d.o.o.
Temerinski put 17
21000 Novi Sad
Tel./Fax: +381 21 419-546
E-Mail: office@proservis.rs
www.proservis.rs

Bosnia

Elektro-Servis Vl. Mehmed Nalić
Dzemala Bijedića bb
71000 Sarajevo

Tel./Fax: +387 33454089

E-Mail: bosch@bih.net.ba

Uklanjanje đubreta



Električne alate, akumulatore, pribor i ambalažu treba predati na reciklažu koja je u skladu sa zaštitom životne sredine.




Ne bacajte električne alate i akumulatore/baterije u kućno đubre!

Samo za EU-zemlje:

Prema evropskoj smernici 2012/19/EU električni alati koji su neupotrebljivi, a prema evropskoj smernici 2006/66/EC ni akumulatori/baterije koji su u kvaru ili istrošeni, ne moraju više da se odvojeno sakupljaju i odvoze na reciklažu koja odgovara zaštiti čovekove sredine.

Akumulatori/baterije:

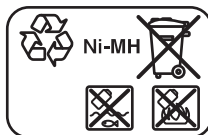

Ni-MH: Nikl-metal-hidrid

Slovenščina

Varnostna opozorila

Splošna varnostna navodila za električna orodja

⚠ OPOZORILO Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, ilustracije in specifikacije, ki so priložene temu električnemu orodju.

Če spodaj navedenih napotkov ne upoštevate, lahko pride do električnega udara, požara in/ali težke poškodbe.

Vsa opozorila in napotke shranite, ker jih boste v prihodnje še potrebovali.

Pojem električno orodje, ki se pojavlja v nadaljnjem besedilu, se nanaša na električna orodja z električnim pogonom (z električnim kablom) in na akumulatorska električna orodja (brez električnega kabla).

Varnost na delovnem mestu

► **Delovno mesto naj bo vedno čisto in dobro osvetljeno.**

Nered in neosvetljena delovna mesta povečajo možnost nezgod.

► **Električnega orodja ne uporabljajte v okolju, v katerem lahko pride do eksplozij (prisotnost vnetljivih tekočin, plinov ali prahu).** Električna orodja povzročajo iskenje, zaradi katerega se lahko prah ali hlapi vnamejo.

► **Ko uporabljate električno orodje, poskrbite, da v bližini ni otrok ali drugih oseb.** Odvračanje pozornosti lahko povzroči izgubo nadzora nad orodjem.

Električna varnost

- ▶ **Priključni vtič električnega orodja se mora prilegati vtičnici. Spreminjanje vtiča na kakršen koli način ni dovoljeno. Pri ozemljenih električnih orodjih ne uporabljajte adapterskih vtičev.** Nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
- ▶ **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so na primer cevi, grelci, hladilniki in pašniki.** Tveganje električnega udara je večje, če je vaše telo ozemljeno.
- ▶ **Prosimo, da napravo zavarujete pred dežjem ali vlagom.** Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje za električni udar.
- ▶ **Kabel uporabljajte pravilno. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali premikajočimi se deli.** Poškodovani ali zapleteni kabli povečujejo tveganje električnega udara.
- ▶ **Kadar uporabljate električno orodje zunaj, uporabljajte samo kabelske podaljške, ki so primerni za delo na prostem.** Uporaba kabelskega podaljška, ki je primeren za delo na prostem, zmanjšuje tveganje za električni udar.
- ▶ **Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizogibna, uporabljajte stikalo za zaščito pred kvarnim tokom.** Uporaba zaščitnega stikala zmanjšuje tveganje električnega udara.

Osebna varnost

- ▶ **Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z električnim orodjem lotite z razumom. Ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni oziroma če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.** Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja je lahko vzrok za resne telesne poškodbe.
- ▶ **Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Vedno uporabljajte zaščito za oči.** Z uporabo zaščitne opreme, kot so protiprašna maska, varnostni čevlji, ki ne drsijo, čelada ali zaščita za sluh, v ustreznih okoliščinah zmanjšate nevarnost poškodb.
- ▶ **Preprečite nenameren vklop orodja. Pred priključitvijo električnega orodja na električno omrežje in/ali na akumulatorsko baterijo in pred dviganjem ali nošenjem se prepričajte, da je električno orodje izklopljeno.** Če električno orodje nosite in imate pri tem prst na stikalu ali pa orodje napajate, ko je stikalo v položaju za vklop, lahko pride do nesreče.
- ▶ **Odstranite vse ključne in izvijače za prilagajanje orodja, preden orodje vključite.** Ključ ali izvijač, ki ga ne odstranite z vrtečega se dela električnega orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
- ▶ **Ne precenjujte svojih sposobnosti. Ves čas trdno stojite in vzdržujte ravnovesje.** To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.

- ▶ **Bodite primerno oblečeni. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Las in oblačil ne približujte premikajočim se delom.** Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo v premikajoče se dele.
- ▶ **Če imate na voljo naprave za priklop sesalnika za prah ali zbiralnih posod, se prepričajte, da so te ustrezno priključene.** Uporaba sistema za zbiranje prahu lahko zmanjša nevarnosti, povezane s prahom.
- ▶ **Naj seznanjenost z orodjem, ki jo pridobite s pogosto uporabo, ne bo razlog za to, da postanete lahkomišeln in ignorirate varnostna načela.** V delčku sekunde lahko nepozorno dejanje pripelje do hude poškodbe.

Uporaba in vzdrževanje električnega orodja

- ▶ **Električnega orodja ne preobremenjujte. Za delo uporabite ustrezno električno orodje.** Pravo električno orodje bo delo opravilo bolje in varneje, in sicer s hitrostjo, za katero je bilo oblikovano.
- ▶ **Električnega orodja ne uporabljajte, če ga s stikalom ne morete vklopiti in izklopiti.** Vsako električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
- ▶ **Izvlčite vtič iz vtičnice in/ali odstranite akumulatorsko baterijo, če je le mogoče, in odstranite ter shranite pribor, še preden se lotite popravila orodja.** Ti preventivni varnostni ukrepi zmanjšajo tveganje za nenamerni zagon aparata.
- ▶ **Ko električnih orodij ne uporabljate, jih shranite izven dosega otrok. Osebam, ki orodja ne poznajo ali niso prebrale teh navodil za uporabo, orodja ne dovolite uporabljati.** Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
- ▶ **Vzdržujte električna orodja in pribor. Prepričajte se, da so premikajoči se deli pravilno poravnani in da se ne zatikajo ter da deli niso polomljeni. Prav tako preverite, ali je na orodju še kaj drugega, kar bi lahko vplivalo na njegovo delovanje. Če je električno orodje poškodovano, mora biti pred uporabo popravljeno.** Slabo vzdrževana električna orodja so vzrok za mnoge nezgode.
- ▶ **Rezalna orodja naj bodo vedno ostra in čista.** Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so lažje vodljiva.
- ▶ **Električna orodja, pribor, vsadna orodja in podobno uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste opravljali.** Uporaba električnih orodij v namene, ki so drugačni od predpisanih, lahko privede do nevarnih situacij.
- ▶ **Ročaji in površine za prijemanje naj bodo suhe, čiste in brez olja ali maščobe.** Gladki ročaji in površine za prijemanje ne omogočajo varne uporabe in nadzora orodja v nepričakovanih situacijah.

Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih orodij

- ▶ **Akumulatorske baterije polnite samo s polnilniki, ki jih priporoča proizvajalec.** Polnilnik, ki je namenjen določeni vrsti akumulatorskih baterij, se lahko vname, če

ga boste uporabljali za polnjenje drugačnih akumulatorskih baterij.

- ▶ **V električnih orodjih uporabljajte le akumulatorske baterije, ki so zanje predvidene.** Uporaba drugih akumulatorskih baterij lahko povzroči telesne poškodbe ali požar.
- ▶ **Akumulatorska baterija, ki je ne uporabljate, ne sme priti v stik s kovinskimi predmeti, kot so pisarniške sponke, kovanci, ključiči, žebli, vijaki in drugi manjši kovinski predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov.** Kratak stik med akumulatorskimi kontakti ima lahko za posledico opekline ali požar.
- ▶ **V primeru napačne uporabe lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Če tekočina vseeno po naključju pride v stik s kožo, jo sperite z vodo. Če pride tekočina v oči, poiščite zdravniško pomoč.** Iztekajoča akumulatorska tekočina lahko povzroči draženje ali opekline.
- ▶ **Ne uporabljajte poškodovanih ali prilagojenih akumulatorskih baterij oz. orodij.** Poškodovane ali prilagojene akumulatorske baterije se lahko nepredvidljivo obnašajo, kar lahko povzroči požar, eksplozijo ali tveganje za poškodbe.
- ▶ **Akumulatorske baterije ali orodja ne izpostavljajte ognju ali previsoki temperaturi.** Izpostavljenost ognju ali vročini nad 130 °C lahko povzroči eksplozijo.
- ▶ **Upoštevajte navodila za polnjenje in ne polnite akumulatorske baterije ali orodja pri temperaturi, ki je izven območja, navedenega v navodilih.** Če orodje polnite na nepravilen način ali pri temperaturah, ki so izven določenega območja, lahko pride do poškodb akumulatorske baterije, kar poveča tveganje za požar.

Servisiranje

- ▶ **Vaše električno orodje naj popravlja samo usposobljeno strokovno osebje, ki naj pri tem uporabi zgolj originalne rezervne dele.** S tem boste zagotovili, da bo orodje varno za uporabo.
- ▶ **Nikdar ne popravljajte poškodovanih akumulatorskih baterij.** Akumulatorske baterije naj popravlja le proizvajalec ali pooblaščen servisier.

Varnostna opozorila za vijačnike

- ▶ **Ko izvajate postopek, pri katerem lahko pride do stika vijačnika s skrito žico, električno orodje držite za izolirane ročaje.** Ob stiku vijačnika z žico pod napetostjo se lahko električna napetost prenese na kovinske dele električnega orodja, uporabnik pa lahko ob tem doživi električni udar.
- ▶ **Za iskanje skritih oskrbovalnih vodov uporabljajte ustrezne iskalne naprave ali se o tem pozanimajte pri lokalnem podjetju za oskrbo z vodo, elektriko ali plinom.** Stik z električnim vodom lahko povzroči požar ali električni udar. Poškodbe na plinovodu so lahko vzrok za eksplozijo, vdor v vodovodno omrežje pa ima za posledico materialno škodo.

- ▶ **Trdno držite električno orodje.** Pri zategovanju in odvijanju vijakov lahko pride do kratkotrajnih visokih reakcijskih momentov.
- ▶ **Zavarujte obdelovanec.** Obdelovanec bo proti premikanju bolje zavarovan z vpenjalnimi pripravami ali s primežem, kot če bi ga držali z roko.
- ▶ **Pred odlaganjem električnega orodja počakajte, da se orodje popolnoma ustavi.** Nastavek se lahko zatakne, zaradi česar lahko izgubite nadzor nad električnim orodjem.
- ▶ **Če je akumulatorska baterija poškodovana ali če jo nepravilno uporabljate, lahko iz nje uhajajo pare. Akumulatorska baterija se lahko vname ali eksplodira.** Poskrbite za dovod svežega zraka in se v primeru težav obrnite na zdravnika. Pare lahko povzročijo draženje dihalnih poti.
- ▶ **Akumulatorske baterije ne odpirajte.** Nevarnost kratkega stika.
- ▶ **Koničasti predmeti, kot so na primer žebli ali izvijači, in zunanji vplivi lahko poškodujejo akumulatorsko baterijo.** Pojavi se lahko kratak stik, zaradi katerega lahko akumulatorska baterija zgori, se osmudi, pregreje ali eksplodira.
- ▶ **Akumulatorsko baterijo uporabljajte samo z izdelki proizvajalca.** Le tako je akumulatorska baterija zaščitena pred nevarno preobremenitvijo.



Akumulatorsko baterijo zaščitite pred vročino, npr. tudi pred neposredno sončno svetlobo, ognjem, umazanijo, vodo in vlago. Obstaja nevarnost eksplozije in kratkega stika.



- ▶ **Če nastavek zablokira, nemudoma izklopite električno orodje. Bodite pripravljeni na visoke reakcijske momente, ki povzročijo povratni udarec.** Nastavek blokira, ko je električno orodje preobremenjeno ali ko se električno orodje zagodzi v obdelovane.

4 OPOZORILO Prah, ki nastaja pri grobem brušenju, žaganju, finem brušenju, vrtanju in podobnih delih, je lahko rakotvoren, mutagen ali strupen za razmnoževanje. Nekaj snovi, ki vsebuje ta prah:

svinec v barvah in lakih, kristaliziran silicijev oksid v opekah, cementu in drugih gradbenih materialih; arzen in kromat v kemično obdelanem lesu. Tveganje za nastavek bolezni je odvisno od tega, kako pogosto ste izpostavljeni tem snovem. Za zmanjšanje nevarnosti vedno delajte samo v dobro prezračenih prostorih z ustrezno zaščitno opremo (npr. s posebej zasnovano opremo za zaščito dihal, ki filtrira tudi najmanjše prašne delce).

- ▶ **Preprečite nenačrtovan vklop. Pred vstavljanjem akumulatorske baterije se prepričajte, da je stikalo za vklop/izklop v položaju za izklop.** Če električno orodje med prenašanjem s prsti držite za stikalo za vklop/izklop ali akumulatorsko baterijo vstavljate pri vklopljenem električnem orodju, lahko pride do nesreče.

- ▶ **Uporabljajte samo brezhibne in neobrbljene nastavke.** Nastavki v okvari se lahko zlomijo in povzročijo materialno škodo.
- ▶ **Pri nameščanju nastavka se prepričajte, da se je nastavek varno zaskočil v držalo orodja.** Če nastavek ni trdno vpet v držalo orodja, lahko prijem popusti in orodja ne morete več nadzorovati.
- ▶ **Pri vijačenju daljših vijakov bodite previdni, saj obstaja nevarnost zdrsa, ki je odvisna od vrste vijakov in uporabljenih nastavkov.** Dolgi vijakov pogosto ne morete dobro nadzorovati, zato obstaja nevarnost, da pri privijanju orodje zdrsne in se poškodujete.
- ▶ **Pred vklopom električnega orodja preverite nastavljeno smer vrtenja.** Če želite na primer vijak odviti, smer vrtenja pa je nastavljena na privijanje vijakov, lahko pride do sunkovitih in nepričakovanih premikov električnega orodja.
- ▶ **Električnega orodja ne uporabljajte kot vrtalnik.** Električna orodja z varnostno sklopko niso primerna za vrtnje. Sklopka se lahko samodejno in brez opozorila izklopi.
- ▶ **Previdno! Med uporabo električnega orodja s funkcijo Bluetooth™ lahko pride do motenja drugih naprav in sistemov, letal in medicinskih naprav ter aparatov (npr. srčnega spodbujevalnika, slušnega aparata). Prav tako ni mogoče povsem izključiti škodljivega vpliva na ljudi in živali v neposredni bližini. Električnega orodja s funkcijo Bluetooth™ ne uporabljajte v bližini medicinskih naprav in aparatov, bencinskih črpalk, kemičnih obratov, na območjih z nevarnostjo eksplozije in območjih, kjer se opravlja razstreljevanje. Električnega orodja s funkcijo Bluetooth™ ne uporabljajte na letalih. Izogibajte se dolgotrajni uporabi v neposredni bližini telesa.**

Besedna znamka *Bluetooth™* in slikovne oznake (logotipi) so zaščitene blagovne znamke in last podjetja *Bluetooth SIG, Inc.* Vsaka uporaba te besedne znamke/slikovnih oznak podjetja *Robert Bosch Power Tools GmbH* poteka z uporabo licence.

Opis izdelka in storitev



Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje varnostnih opozoril in navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude poškodbe.

Upoštevajte slike na začetku navodil za uporabo.

Namenska uporaba

Boschev vijačni sistem BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT in EXACConnect je namenjen tako privijanju in odvijanju vijakov kot tudi zategovanju in odtegovanju matic v navedenem območju dimenzij in moči. Orodje ni namenjeno dokumentiranju vrtilnega momenta ali vrtilnega kota vijačenja.

Vijačni sistem omogoča brezžičen prenos podatkov o vijačenju s pomočjo brezžične tehnologije *Bluetooth®*. Signali „v redu“ in „ni v redu“ (privitje je v redu, privitje ni v redu) se z industrijskega akumulatorskega vijačnika serije BT-EXACT in BT-ANGLEEXACT prenašajo na osnovno postajo EXACConnect. Brez osnovne postaje EXACConnect uporaba vijačnikov serije BT-EXACT in BT-ANGLEEXACT ni možna. Vijačniki so ob dobavi zaklenjeni, odklene pa jih lahko le osnovna postaja EXACConnect.





Preberite in upoštevajte navodila za uporabo osnovne postaje EXACConnect. Najprej zaženite osnovno postajo EXACConnect.

Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent, ki so prikazane na sliki, se nanaša na prikaz električnega orodja na strani z grafiko.




- (1) Nastavek (npr. nasadni ključ)
 - (2) Vpenjalni sistem
 - (3) Kotna vpenjalna glava
 - (4) Viličasti ključ – 27 mm
 - (5) Utor za ključ na prirobnici s kotno glavo
 - (6) Viličasti ključ – 22 mm
 - (7) Drsnik za izbiro vrtilnega momenta
 - (8) Zanka za obešanje
 - (9) LED-prikaz vijačenja
 - (10) LED-prikaz *Bluetooth®*
 - (11) LED-prikaz stanja napoljenosti akumulatorske baterije
 - (12) Stikalo za vklop/izklop
 - (13) Stikalo za izbiro smeri vrtenja
 - (14) Reže za pritrdjevanje zanke za obešanje
 - (15) LED-držalo
 - (16) Utor za ključ na prekrivni matici
 - (17) Gumb za sprostitvev akumulatorske baterije
 - (18) Akumulatorska baterija z vtičnim kontaktom APT
 - (19) Obroček za označevanje
 - (20) Delovna lučka
 - (21) Polnilnik
 - (22) Omrežni vtič
 - (23) Zelen LED-prikaz na polnilniku
 - (24) Rdeč LED-prikaz na polnilniku
 - (25) Hitrovpenjalna glava
 - (26) Nastavljalo orodje
 - (27) Šestrobi ključ
 - (28) Nastavitveni kolut
 - (29) Vzmetna podložka
 - (30) Odprtina v obodu ohišja
 - (31) Ročaj (izolirana prijemalna površina)
- Prikazan ali opisan pribor ni del standardnega obsega dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora.**

Tehnični podatki

Industrijski akumulatorski vijačnik BT-EXACT		2	4	6	7
Številka izdelka		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Nastavitveno območje vrtilnega momenta	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Število vrtljajev v prostem teku n_0	min ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Nazivna napetost	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Smer vrtenja					
Vpenjalni sistem		Hitrovpenjalna glava $\text{O}1/4''$	Hitrovpenjalna glava $\text{O}1/4''$	Hitrovpenjalna glava $\text{O}1/4''$	Hitrovpenjalna glava $\text{O}1/4''$
Podatkovni vmesnik (brezžična povezava)		Brezžična tehnologija <i>Bluetooth</i> [®] razreda 2 (specifikacija 1.2)			
Največji doseg prenosa	m	10	10	10	10
Teža v skladu z EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Priporočena temperatura okolice med polnjenjem	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Dovoljena temperatura okolice med delovanjem ^{B)} in med skladiščenjem	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Območje delovne frekvence	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Najv. moč oddajanja	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Vrsta zaščite		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) izmerjeno pri 20–25 °C z akumulatorsko baterijo **2 607 335 681**.




B) omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C

Industrijski akumulatorski vijačnik BT-EXACT		8	9	12
Številka izdelka		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Nastavitveno območje vrtilnega momenta	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Število vrtljajev v prostem teku n_0	min ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Nazivna napetost	V	12	9,6	12
Smer vrtenja				
Vpenjalni sistem		Hitrovpenjalna glava $\text{O}1/4''$	Hitrovpenjalna glava $\text{O}1/4''$	Hitrovpenjalna glava $\text{O}1/4''$
Podatkovni vmesnik (brezžična povezava)		Brezžična tehnologija <i>Bluetooth</i> [®] razreda 2 (specifikacija 1.2)		
Največji doseg prenosa	m	10	10	10
Teža v skladu z EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,90	0,80	0,90
Priporočena temperatura okolice med polnjenjem	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Dovoljena temperatura okolice med delovanjem ^{C)} in med skladiščenjem	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Območje delovne frekvence	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Najv. moč oddajanja	mW	0,5	0,5	0,5
Vrsta zaščite		IP 20	IP 20	IP 20

A) izmerjeno pri 20–25 °C z akumulatorsko baterijo **2 607 335 683**.B) izmerjeno pri 20–25 °C z akumulatorsko baterijo **2 607 335 681**.




C) omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C

Industrijski akumulatorski kotni vijačnik BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Številka izdelka		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652

Industrijski akumulatorski kotni vijačnik BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Nastavitveno območje vrtilnega momenta	Nm	0,7–2	0,7–3	1,5–6
Število vrtljajev v prostem teku n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Nazivna napetost	V	9,6	9,6	9,6
Smer vrtenja				
Vpenjalni sistem Kotna vpenjalna glava (na voljo posebej kot dodatni pribor)		Hitrovpenjalna glava $\text{O}1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ ○ $1/4''$	Hitrovpenjalna glava $\text{O}1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ ○ $1/4''$	Hitrovpenjalna glava $\text{O}1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ ○ $1/4''$
Vijačna glava (na voljo posebej kot dodatni pribor)		Hitrovpenjalna glava $\text{O}1/4''$	Hitrovpenjalna glava $\text{O}1/4''$	Hitrovpenjalna glava $\text{O}1/4''$
Podatkovni vmesnik (radijska povezava)		Brezžična tehnologija <i>Bluetooth</i> [®] razreda 2 (specifikacija 1.2)		
Največji doseg prenosa	m	10	10	10
Teža v skladu z EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Priporočena temperatura okolice med polnjenjem	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Dovoljena temperatura okolice med delovanjem ^{B)} in med skladiščenjem	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Območje delovne frekvence	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Najv. moč oddajanja	mW	0,5	0,5	0,5
Vrsta zaščite		IP 20	IP 20	IP 20




A) izmerjeno pri 20–25 °C z akumulatorsko baterijo **2 607 335 681**.

B) omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C

Industrijski akumulatorski kotni vijačnik BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Številka izdelka		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Nastavitveno območje vrtilnega momenta	Nm	2–7	1,5–8	2–15
Število vrtljajev v prostem teku n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Nazivna napetost	V	9,6	9,6	9,6
Smer vrtenja				
Vpenjalni sistem Kotna vpenjalna glava (na voljo posebej kot dodatni pribor)		Hitrovpenjalna glava $\text{O}1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ ○ $1/4''$	Hitrovpenjalna glava $\text{O}1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ ○ $1/4''$	Hitrovpenjalna glava $\text{O}1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ ○ $1/4''$
Podatkovni vmesnik (radijska povezava)		Brezžična tehnologija <i>Bluetooth</i> [®] razreda 2 (specifikacija 1.2)		
Največji doseg prenosa	m	10	10	10
Teža v skladu z EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Priporočena temperatura okolice med polnjenjem	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Dovoljena temperatura okolice med delovanjem ^{B)} in med skladiščenjem	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Območje delovne frekvence	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Najv. moč oddajanja	mW	0,5	0,5	0,5
Vrsta zaščite		IP 20	IP 20	IP 20

A) izmerjeno pri 20–25 °C z akumulatorsko baterijo **2 607 335 681**.

B) omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C

Industrijski akumulatorski kotni vijačnik BT-ANGLEXACT		17	23	30
Številka izdelka		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Nastavitveno območje vrtilnega momenta	Nm	6–17 trdo vijačenje 5–13 mehko vijačenje	7–23	8–30
Število vrtljajev v prostem teku n_0	min ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Nazivna napetost	V	14,4	14,4	14,4
Smer vrtenja				
Vpenjalni sistem Kotna vpenjalna glava (na voljo posebej kot dodatni pribor)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Podatkovni vmesnik (brezžična povezava)		Brezžična tehnologija <i>Bluetooth</i> [®] razreda 2 (specifikacija 1.2)		
Največji doseg prenosa	m	10	10	10
Teža v skladu z EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Priporočena temperatura okolice med polnjenjem	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Dovoljena temperatura okolice med delovanjem ^{B)} in med skladiščenjem	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Območje delovne frekvence	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Najv. moč oddajanja	mW	0,5	0,5	0,5
Vrsta zaščite		IP 20	IP 20	IP 20

A) izmerjeno pri 20–25 °C z akumulatorsko baterijo **2 607 335 685**.

B) omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C

Ni-MH-komplet akumulatorskih baterij		9,6	12,0	14,4
Številka izdelka		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Število celic		8	10	12
Napetost akumulatorske baterije	V	9,6	12,0	14,4
Napolnjenost	Ah	2,6	2,6	2,6
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80
Priporočeni polnilniki		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Kotna vpenjalna glava		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	SWF ○ 1/4"
Številka izdelka		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Ravna vpenjalna glava		SWF ○ 1/4"
Številka izdelka		0 607 453 631
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20

Podatki o hrupu/tresljajih

Podatki o emisijah hrupa, pridobljeni v skladu s standardom **EN 62841-2-2**.

A-vrednotena raven zvočnega tlaka za električno orodje običajno znaša **70 dB(A)**. Negotovost $K = 3$ dB. Raven hrupa med delom lahko preseže 80 dB(A).

Uporabljajte zaščito za sluh!

Skupne vrednosti tresljajev a_h (vektorska vsota treh smeri) in negotovost K so določene v skladu s standardom **EN 62841-2-2**: vijačenje: $a_h < 2,5$ m/s², $K = 1,5$ m/s².

Vrednosti nivoja tresljajev in hrupa, podane v teh navodilih, so bile izmerjene v skladu s standardiziranim merilnim postopkom in se lahko uporabljajo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi začasno oceno oddajanja tresljajev in hrupa.

Naveden nivo treslajev in hrupa je določen na osnovi glavnih načinov uporabe električnega orodja. Pri uporabi orodja v drugačne namene, z drugačnimi nastavki ali pri nezadostnem vzdrževanju lahko nivo hrupa in treslajev odstopa. To lahko obremenjenost s hrupom in treslaji v celotnem obdobju uporabe občutno poveča.

Za natančnejšo oceno obremenjenosti s hrupom in treslaji morate upoštevati tudi čas, ko je orodje izklopljeno, in čas, ko orodje deluje, vendar dejansko ni v uporabi. To lahko občutno zmanjša obremenjenost s hrupom in treslaji, ki je razporejena na celotno obdobje uporabe.

Določite dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred vplivi treslajev, npr. vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, segrevanje rok, organizacija delovnih postopkov.

Namestitev

Obseg dobave

Industrijski akumulatorski vijaki se dobavljajo brez akumulatorske baterije, industrijski akumulatorski kotni vijaki pa brez kotne vpenjalne glave in brez akumulatorske baterije.

Za nasvete glede izbire ustreznega pribora se obrnite na specializiranega trgovca za Boscheva industrijska orodja.

Okolje delovanja in skladiščenja



Električno orodje je namenjeno izključno za delovanje v zaprtih mestih uporabe.

Za pravilno delovanje mora biti dopustna temperatura okolice med -5 °C in $+50\text{ °C}$ (23 °F in 122 °F) z dovoljeno relativno vlažnostjo zraka med 20 in 95 %, brez orositve.

Hranite akumulatorsko baterijo pri temperaturi med 0 °C (32 °F) in 45 °C (113 °F) in s tem preprečite poškodbe akumulatorskih celic.

Montaža kotne vijčne glave

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Pri tem industrijskem akumulatorskem kotnem vijčniku morate najprej namestiti ustrezno kotno glavo (glejte „Tehnični podatki“, Stran 291).

- **Pred montažo, nastavitvijo ali demontažo vijčne glave se prepričajte, da je stikalo za preklon smeri vrtenja na sredini (zapora vklopa) ali da se je akumulatorska baterija odstranila iz električnega orodja.**

Električno orodje držite z viličastim ključem (6) na oturu (5) prirobnice kotne glave.

- **Električnega orodja nikoli ne pritrdite na obod ohišja.**

Kotno vpenjalno glavo (3) na prirobnico namestite v zelen položaj in z viličastim ključem (4) zategnite pokrovno matico v oturu (16).

Pri tem viličasti ključ (6) na prirobnici kotne glave potiskajte v nasprotno stran.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Te industrijske akumulatorske kotne vijčnike je mogoče uporabljati le s kotno vijčno glavo **0 607 451 618**.

Obešalnik

Z zanko za obešanje (8) lahko električno orodje pritrdite na obešalnik.

Zanko za obešanje (8) namestite na električno orodje in se prepričajte, da se zaskoči v reže (14).

- **Redno preverjajte, če sta zanka za obešanje orodja in kljuka na pripravi za obešanje ustrezno pritrjeni.**

Polnjenje

Opomba: polnilne naprave in akumulatorske baterije niso del dobavnega obsega.

Prikazan omrežni vtič se lahko razlikuje od tistega na vašem električnem orodju.

- **Pazite na to, ustrezajo polnilne naprave in akumulatorska baterija vašemu nacionalnemu električnemu omrežju.**

Polnilnik AL 2450 DV (glejte sliko A)

Priključite polnilnik (21) z omrežnim vtičem (22) na električno omrežje in namestite akumulatorsko baterijo (18) v pravi položaj v tulec polnilne naprave.

- **Pri vstavljanju/odvzemu akumulatorske baterije ne smete uporabiti sile.** Akumulatorske baterije z vtičnim kontaktom APT (**A**kku **P**ack **T**op) so zasnovane tako, da jih lahko v električno orodje ali polnilno napravo namestite le v pravilnem položaju.

Zeleni LED-prikaz (23) začne utripati. To prikazuje aktiven polnilni tok. Ko je akumulatorska baterija v celoti napolnjena, se polnjenje samodejno ustavi. Ko zelen LED-prikaz ne utripa več, temveč sveti enakomerno, je polnjenje zaključeno. Pojavi se akustični signal za pribl. 2 sekundi, ki signalizira popolno napolnjene akumulatorske baterije.

Če rdeči LED-prikaz (24) trajno sveti, se naprava polni z reduciranim polnilnim tokom. Ko utripa rdeč LED-prikaz, polnjenje ni možno.

Napake – vzroki in pomoč

Vzrok	Ukrepi
LED-prikazi ne svetijo	
Omrežni vtič polnilnika ni (pravilno) vstavljen	Omrežni vtič (do konca) vstavite v vtičnico
Pokvarjena vtičnica, omrežni kabel ali polnilnik	Preverite omrežno napetost, polnilnik naj po potrebi pregleda servisna služba, pooblaščen za Boscheva električna orodja
Polnjenje ni mogoče	
Nedovoljena temperatura akumulatorske baterije	S hlajenjem ali segrevanjem poskrbite za dovoljeno temperaturno območje med 0 °C (32 °F) in 45 °C (113 °F)
Umazani akumulatorski kontakti	Očistite akumulatorske kontakte, na primer z

Vzrok	Ukrepi
	večkratnim nameščanjem in odstranjevanjem akumulatorske baterije; akumulatorsko baterijo po potrebi zamenjajte
Akumulatorska baterija je v okvari	Zamenjajte akumulatorsko baterijo
Akumulator ni (pravilno) vstavljen	Akumulator (do konca) vstavite v odprtino za polnjenje

Priključitev na oskrbovanje z el. energijo

Opomba: V električno orodje pri dobavi ni vstavljena akumulatorska baterija.

- ▶ **Akumulatorskih baterij ne smete hraniti v polnilni napravi.** Akumulatorske baterije so dlje vzdržljive, če se jih shranjuje ločeno. Pazite na to, da po daljšem skladiščenju v celoti napolnite akumulatorsko baterijo.

Polnjenje akumulatorske baterije

Pred prvo namestitvijo akumulatorske baterije v električno orodje, se mora akumulatorska baterija napolniti v primerni polnilni napravi. Natančen opis polnilnega postopka se nahaja v navodilu za obratovanje polnilne naprave in v opozorilih tega navodila (glejte „Polnjenje“, Stran 294).

Akumulatorska baterija je opremljena z nadzorom temperature NTC, ki dovoljuje polnjenje le v temperaturnem območju med 0 °C (+32 °F) in 45 °C (+113 °F). S tem je zagotovljena dolga življenjska doba akumulatorske baterije. Pri pravilni uporabi lahko akumulatorsko baterijo ponovno napolnite do 3000-krat.

Nov ali dalj časa neuporabljen akumulator doseže polno kapaciteto šele po približno 5 ciklusi polnjenja in praznjenja. Akumulatorske baterije polnite le takrat, ko sveti LED-prikaz „polnilno stanje akumulatorske baterije“ rdeče.

Vstavljanje in odstranjevanje akumulatorske baterije

Potisnite preklapno stikalo smeri vrtenja (13) v srednjo pozicijo. To zablokira stikalo za vklop/izklop (12) v poziciji „izklop“, kar prepreči nenameren vklop električnega orodja. Potisnite napolnjeno akumulatorsko baterijo (18) v ročaj električnega orodja.

Pazite na to, da akumulatorsko baterijo vstavite v pravilno pozicijo in da deblokirni tipki (17) občutno zaskočita v ročaju električnega orodja.

- ▶ **Pri vstavljanju/odvzemu akumulatorske baterije ne smete uporabiti sile.** Akumulatorske baterije z vtičnim kontaktom APT (Akku Pack Top) so zasnovane tako, da jih lahko v električno orodje ali polnilno napravo namestite le v pravilnem položaju.

Za snetje akumulatorske baterije (18) morate na obeh straneh pritisniti na deblokirni tipki (17) in potegniti akumulatorsko baterijo navzdol iz ročaja.

Menjava nastavka pri hitrovpeljalni glavi (glejte sliko B)

- ▶ **Pri nameščanju nastavka se prepričajte, da se je nastavek varno zaskočil v držalo orodja.** Če nastavek ni trdno vpet v držalo orodja, lahko prijem popusti in orodja ne morete več nadzorovati.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Serija BT-EXACT je dostavljena s hitrovpeljalno glavo dimenzije 1/4" (SWF Ø 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Za te industrijske akumulatorske kotne vijavnike je na voljo tudi kotna vijčna glava s hitrovpeljalno glavo 1/4" (številka izdelka **0 607 453 631**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Za te industrijske akumulatorske kotne vijavnike je na voljo tudi kotna vijčna glava s hitrovpeljalno glavo 1/4" (številka izdelka **0 607 453 630**).

Namestitev nastavka

Povlecite hitrovpeljalno glavo (25) naprej. Namestite nastavek (1) v vpenjalni sistem (2), in ponovno spustite hitrovpeljalno glavo.

Uporabljajte le nastavke z ustreznim vpetjem (1/4"-šestrobni).

Ne poskušajte vstaviti svedra v to hitrovpeljalno glavo. Industrijski akumulatorski kotni vijavniki in industrijski akumulatorski vijavniki z izklopno sklopko niso primerni za vrtenje. Sklopka se lahko samodejno in brez opozorila izklopi. Če po izklopu sklopke ne prenehate vrtati, vam lahko električno orodje uhaja iz rok, dokler se izklopna sklopa znova ne vklopi.

Odstranitev nastavka

Povlecite hitrovpeljalno glavo (25) naprej. Odstranite nastavek (1) iz vpenjalnega sistema (2), in ponovno spustite hitrovpeljalno glavo.

Menjava orodja pri vijčni glavi, zunanji štiriobni

- ▶ **Pri nameščanju nastavka se prepričajte, da se je nastavek varno zaskočil v držalo orodja.** Če nastavek ni trdno vpet v držalo orodja, lahko prijem popusti in orodja ne morete več nadzorovati.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Za te industrijske akumulatorske kotne vijavnike je na voljo tudi kotna vijčna glava, štiriobna 1/4" (številka izdelka **0 607 453 617**) ter kotna vijčna glava, štiriobna 3/8" (številka izdelka **0 607 453 620**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Za te industrijske akumulatorske kotne vijavnike je na voljo tudi kotna vijčna glava, štiriobna 3/8" (številka izdelka **0 607 451 618**).

Namestitev nastavka

Pritisnite zatič na štiriobnem držalu nastavkov (2), npr. z ozkim izvijačem, navznoter in potisnite nastavek (1) čez

štiriobnik. Poskrbite, da se zatič zaskoči v odprtini nastavka.

Odstranitev nastavka

Pritisnite zatič v reži nastavka **(1)** navznoter in povlecite nastavek iz držala **(2)**.

Menjava nastavka pri vijačni glavi z notranjim šestrobom (glejte sliko C)

- ▶ **Pri nameščanju nastavka se prepričajte, da se je nastavek varno zaskočil v držalo orodja.** Če nastavek ni trdno vpet v držalo orodja, lahko prijem popusti in orodja ne morete več nadzorovati.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Za te industrijske akumulatorske kotne vijačnike je na voljo tudi kotna vijačna glava z notranjim šestrobom 1/4" (številka izdelka **0 607 453 618**).

Namestitev nastavka

Vstavite nastavek **(1)** v notranji šestrob držala **(2)**, da se slšno zaskoči.

Odstranitev nastavka

Povlecite nastavek **(1)** iz držala **(2)**, po potrebi si pomagajte s kleščami.

Delovanje



Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Vedno uporabljajte zaščito za oči. Z uporabo zaščitne opreme, kot so protiprašna maska, varnostni čevlji, ki ne drsijo, čelada ali zaščita za sluh, v ustreznih okoliščinah zmanjšate nevarnost poškodb.

Uporaba

Preden vklopite električno orodje, morate najprej nastaviti smer vrtenja s stikalom za preklop smeri vrtenja **(13)**: električno orodje se zažene samo, če stikalo za preklop smeri vrtenja **(13)** ni v sredini (zapora vklopa).

Nastavitev smeri vrtenja (glejte sliko D)

- ▶ **Stikalo za preklop smeri vrtenja (13) uporabljajte samo, ko električno orodje miruje.**

Vrtenje v desno: za privijanje vijakov pomaknite stikalo za preklop smeri **(13)** v levo do prislona.

Vrtenje v levo: za rahljanje oz. odvijanje vijakov pomaknite stikalo za preklop smeri **(13)** v desno do prislona.

Vklop delovne luči

Delovna svetilka **(20)** omogoča osvetlitev mesta vijačenja v neugodnih svetlobnih razmerah. Delovno svetilko **(20)** vklopite z rahlim pritiskom na stikalo za vklop/izklop **(12)**. Če stikalo za vklop/izklop pritisnete še bolj močno, se električno orodje vklopi, delovna svetilka pa sveti še naprej.

- ▶ **Ne glejte neposredno v delovno luč, ker vas lahko oslepi.**

Vklop/izklop



Vijačniki imajo **varnostno sklopko**, odvisno od vrtilnega momenta, ki je nastavljava v navedenem območju. Vključi se, ko je dosežen nastavljen vrtilni moment.

Opomba: če vaš vijačnik deluje z napetostnim adapterjem, morate najprej zagnati regulator konstantne napetosti.

Za **vklop** električnega orodja potisnite stikalo za vklop/izklop **(12)** do prislona.

Električno orodje **se samodejno izklopi**, ko je dosežen nastavljen vrtilni moment.

- ▶ **Če predčasno spustite stikalo za vklop/izklop (12), predhodno nastavljen vrtilni moment ne bo dosežen.**

Navodila za delo

- ▶ **Električno orodje je opremljeno z vmesnikom za radijsko povezavo. Upoštevajte lokalne omejitve uporabe, npr. v letalih ali v bolnišnicah.**
- ▶ **Pred nastavitvijo naprave, zamenjavo delov pribora ali preden odložite električno orodje, morate prekiniti oskrbo z energijo.** S tem previdnostnim ukrepom boste preprečili nenameren zagon električnega orodja.
- ▶ **Električno orodje lahko na matico/vijak postavite samo v izklopljenem stanju.** Vrteče se električno orodje lahko zdrsne.
- ▶ **Pred začetkom kakršnihkoli del na električnem orodju (na primer vzdrževanje, zamenjava orodja in podobno) kakor tudi med transportiranjem in shranjevanjem je treba iz električnega orodja odstraniti akumulatorsko baterijo.** Pri nenamernem aktiviranju vklopno/izklopnega stikala obstaja nevarnost telesnih poškodb.

Nastavitev vrtilnega momenta (glejte sliko E – G)

Vrtilni moment je odvisen od prednapetosti vzmeti pri sklopki. Varnostna sklopka reagira tako pri vrtenju v desno kot pri vrtenju v levo, ko je dosežen nastavljeni vrtilni moment.

Za nastavitev individualnega vrtilnega momenta uporabljajte samo priloženo nastavljalno orodje **(26)**.

Drsnik **(7)** na električnem orodju potisnite povsem nazaj.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Šestrobi ključ **(27)** vstavite v nastavek **(26)** in ga počasi vrtite.

Takoj ko v odprtini ohišja vidite majhno izboklino (nastavitveno ploščo **(28)**) v sklopki, vanjo vstavite nastavek **(26)** in ga vrtite.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Vstavite šestrobi ključ **(27)** v vpenjalni sistem **(2)** in ga počasi vrtite.

Takoj ko v odprtini ohišja vidite majhno izboklino (nastavitveno ploščo **(28)**) v sklopki, vanjo vstavite nastavek **(26)** in ga vrtite.

Če vrtite v smeri urinega kazalca, se vrtilni moment viša, če vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, se vrtilni moment niža.

Odstranite nastavek (26). Drsnik (7) znova potisnite naprej, da sklopko zaščitite pred umazanijo.

Napotek: potrebna nastavek je odvisna od vrste vijanih povezav in jo najlažje izračunate s praktičnim preizkusom. Vijachenje najprej poskusno preverite z momentnim ključem.

► **Nastavite vrtilni moment samo v navedenem območju zmogljivosti, sicer sklopka ne reagira več.**

LED-prikaz



Prikaz stanja napoljenosti akumulatorske baterije

Če je treba akumulatorsko baterijo (18) napolniti, zasveti LED-prikaz (11) zeleno in

zasliši se zvočni signal. Nato je možnih le še 6–8 obratov.

Če sveti LED-prikaz rdeče, kapaciteta ne zadošča več za novo vijachenje ali pa se je električno orodje preobremenilo. Električnega orodja ni več mogoče vklopiti. Zapora vklopa ostane aktivirana, dokler se akumulatorska baterija ne odstrani iz električnega orodja in ne vstavi napolnjena akumulatorska baterija.

Če izvajate delo z napetostnim adapterjem, potem bo rdeč LED-prikaz (11) prikazal preobremenitev.

Ko utripa rdeč LED-prikaz (11), se je električno orodje pregrelo in ga ni mogoče uporabljati. Preden ponovno zaženete električno orodje, morate počakati, da se utripanje po kratkem času samodejno izklopi.

Močno skrajšan čas delovanja kljub napolnitvi nakazuje, da je akumulatorska baterija izrabljena in se mora zamenjati.

Potrošene akumulatorske baterije odstranite v skladu z zakonskimi državnimi določili.

Opomba: če namesto akumulatorske baterije (18) uporabljate napetostni adapter in regulator napetosti 4EXACT, prikaz z LED-diodami (11) ne deluje.



Prikaz vijachne zveze

Ko je dosežen prednastavljen vrtilni moment, se aktivira varnostna sklopka. LED-prikaz (9) sveti zeleno.

Če prednastavljen vrtilni moment ni dosežen, LED-prikaz (9) zasveti rdeče, hkrati pa se zasliši zvočni signal. Znova izvedite vijachenje.

Prikaz povezave Bluetooth®

Pritisnite na stikalo za vklop/izklop (12), da vzpostavite povezavo Bluetooth®. Rdeč prikaz z LED-diodami (10) utripa, dokler vijaničnik išče povezavo.

LED-prikaz, ki sveti rdeče, (10) kaže, da je povezava Bluetooth® vzpostavljena. Vijaničnik je še vedno zaklenjen.

Ko osnovna postaja EXAConnect odklene vijaničnik, prikaz z LED-diodami (10) ugasne.

Če prikaz z LED-diodami (10) na hitro utripne, ko pritisnete na tipkalo za vklop/izklop, in nato ugasne, električno napajanje vijaničnika ne zadošča več za povezavo.

Zaščita pred ponovnim vklopom

Če se pri vijachenju aktivira varnostna sklopka, se motor izklopi. Ponoven vklop je možen po 0,7 sekunde. Tako preprečite nenamerno zategnitev že pritrjenih vijanih zvez.

Prestavitev kotne vijačne glave

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Kotno vpenjalno glavo (3) lahko namestite v osem položajev. Električno orodje držite z viličastim ključem (6) na utoru (5) prirobnice kotne glave.

► **Električnega orodja nikoli ne pritržite na obod ohišja.**

Z viličastim ključem (4) odvijte pokrovno matico na utoru (16). Kotno vpenjalno glavo (3) v želen položaj nastavite v korakih po 45°, nato pa z viličastim ključem (4) znova zategnite pokrovno matico v utoru (16).

Pri tem viličasti ključ (6) na prirobnici kotne glave potiskajte v nasprotno stran.

Nastavitev delovne lučke LED (glejte sliko H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Obroček za označevanje (19) snamete z ozkim izvijačem, lopatico ali podobnim orodjem. Vzmemo podložko (29) z ustreznimi kleščami potisnite nazaj na obod ohišja.

Obe polovici oboda ohišja LED-držala (15), ki obdajajo delovno luč LED (20), lahko zdaj prestavite v vse zelene položaje. Pazite, da ne poškodujete kabla na delovni luči LED in da ga brez prepogiba potisnete v predviden prostor (30) v obodu ohišja. Sedaj spet obdajte delovno luč LED (20) z obema obodoma ohišja LED-držala (15).

Potisnite vzmetno podložko (29) in obroček za označevanje (19) nazaj v prvotni položaj.

Vzdrževanje in servisiranje

Vzdrževanje in čiščenje

- **Pred začetkom kakršnihkoli del na električnem orodju (na primer vzdrževanje, zamenjava orodja in podobno) kakor tudi med transportiranjem in shranjevanjem je treba iz električnega orodja odstraniti akumulatorsko baterijo.** Pri nenamernem aktiviranju vklopno/izklopnega stikala obstaja nevarnost telesnih poškodb.
- **Skrbite za čistočo električnega orodja in prežračevalnih utorov, da lahko dobro in varno delate.**

Mazanje električnega orodja



Maziva:

posebna mast za gonila (225 ml)
kataloška številka 3 605 430 009
mast Molykote
motorno olje SAE 10/SAE 20

- Po 150 urah obratovanja očistite gonilo z blagim topilom. Upoštevajte proizvajalčeva navodila za uporabo in odstranitev topil. Nato namažite gonilo s posebnim Boschovim mazivom za gonila. Ponovite postopek čiščenja na vsakih 300 ur obratovanja od prvega čiščenja.
- Gibljive dele varnostne sklopke po 100.000 postopkih vijachenja naoljite z nekaj kapljicami motornega olja SAE 10/SAE 20. Drseče in vrteče se dele namažite z mazivom Molykote. Ob tej priložnosti preverite sklopko glede obrabe, da se pripravite, da ponovljivo in

natančnost nista bili oškodovani. Nato morate ponovno nastaviti vrtilni moment sklopke.

- **Servisna dela in popravila naj opravljajo le usposobljeni strokovnjaki.** S tem je zagotovljena stalna varnost električnega orodja.

Pooblaščen servisna delavnica za Boscheve izdelke opravlja ta dela hitro in zanesljivo.

- **Maziva in čistilna sredstva odlagajte na okolju prijazen način. Upoštevajte zakonske predpise.**

Servisna služba in svetovanje uporabnikom

Servis vam bo dal odgovore na vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Tehnične skice in informacije glede nadomestnih delov najdete na: www.bosch-pt.com

Boscheva skupina za svetovanje pri uporabi vam bo z veseljem odgovorila na vprašanja o naših izdelkih in pripadajočem priboru.

Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov nujno sporočite 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.

Slovensko

Robert Bosch d.o.o.
Verovškova 55a
1000 Ljubljana
Tel.: +00 803931
Fax: +00 803931
Mail: servis.pt@si.bosch.com
www.bosch.si

Odlaganje



Poskrbite za okolju prijazno recikliranje električnih orodij, akumulatorskih baterij, pribora in embalaže.



Električnih orodij in akumulatorskih/običajnih baterij ne smete odvreči med gospodinjne odpadke!

Zgolj za države Evropske unije:

Odslužena električna orodja (v skladu z Direktivo 2012/19/EU) in okvarjene ali izrabljene akumulatorske/navadne baterije (v skladu z Direktivo 2006/66/ES) je treba zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.

Akumulatorske/običajne baterije:



Ni-MH: nikelj-kovinsko hidridne

Hrvatski

Sigurnosne napomene

Uobičajena sigurnosna upozorenja za električne alate

UPOZORENJE Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i

specifikacije koje se isporučuju s ovim električnim alatom. Nepoštivanje dolje navedenih uputa može uzrokovati električni udar, požar i/ili ozbiljne ozljede.

Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.

Pojam „električni alat“ u upozorenjima odnosi se na električne alata s priključkom na električnu mrežu (s mrežnim kabelom) i električne alate s napajanjem na akumulatorsku bateriju (bez mrežnog kabela).

Sigurnost na radnom mjestu

► Održavajte radno mjesto čistim i dobro osvijetljenim.

Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu uzrokovati nezgode.

► Ne radite s električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, primjerice onima u kojima ima

zapaljivih tekućina, plinova ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.

► Tijekom upotrebe električnog alata djecu i druge

osobe držite podalje od mjesta rada. Svako odvratanje pozornosti može uzrokovati gubitak kontrole nad uređajem.

Električna sigurnost

► Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Sve su preinake utikača zabranjene.

Nemojte upotrebljavati adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Utikač na kojem nisu vršene preinake i odgovarajuća utičnica smanjuju opasnost od strujnog udara.

► Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Opasnost od električnog udara je veća ako je vaše tijelo uzemljeno.

► Električne alate držite dalje od kiše ili vlage.

Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od strujnog udara.

► Ne zloupotrebjavajte priključni kabel. Nikada

nemojte upotrebljavati priključni kabel za nošenje, vješanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz mrežne utičnice. Priključni kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštih rubova ili pomičnih dijelova uređaja. Oštećen ili zapleten priključni kabel povećava opasnost od strujnog udara.

► Ako s električnim alatom radite na otvorenom,

upotrebljavajte isključivo produžni kabel prikladan za upotrebu na otvorenom. Upotreba produžnog kabela prikladnog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.

- ▶ **Ako ne možete izbjeći upotrebu električnog alata u vlažnoj okolini, upotrijebite diferencijalnu strujnu zaštitnu sklopku.** Primjenom diferencijalne strujne zaštitne sklopke izbjegava se opasnost od strujnog udara.

Sigurnost ljudi

- ▶ **Budite pažljivi, pazite što činite i postupajte oprezno dok radite s električnim alatom. Nemojte upotrebljavati alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.** Trenutak nepažnje kod upotrebe električnog alata može uzrokovati ozbiljne ozljede.
- ▶ **Nosite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitne naočale.** Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, zaštitna obuča s protukliznim potplatom, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, ovisno od vrste i primjene električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
- ▶ **Spriječite svako nehotično uključivanje uređaja. Prije nego što ćete utaknuti utikač u utičnicu i/ili staviti komplet baterija, provjerite je li električni alat isključen.** Ako kod nošenja električnog alata imate prst na prekidaču ili se uključen uređaj priključi na električno napajanje, to može dovesti do nezgoda.
- ▶ **Prije uključivanja električnog alata uklonite alate za podešavanje ili ključ.** Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja može dovesti do nezgoda.
- ▶ **Izbjegavajte neobičajene položaje tijela. Zauzimate siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.** Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
- ▶ **Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ni nakit. Kosu i odjeću držite dalje od pomičnih dijelova.** Široku odjeću, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti pomični dijelovi.
- ▶ **Ako uređaji imaju priključak za usisavače za prašinu, provjerite jesu li isti priključeni i mogu li se ispravno upotrebljavati.** Upotreba sustava za usisavanje može smanjiti mogućnost nastanka opasnih situacija koje uzrokuju prašina.
- ▶ **Nemojte postati previše bezbrižni i zanemariti sigurnosne upute zato što alat često upotrebljavate i smatrate da ste ga dobro poznali.** Samo jedan trenutak nepažnje dovoljan je za nastanak ozbiljnih ozljeda.

Upotreba i održavanje električnog alata

- ▶ **Ne preopterećujte uređaj. Za svaki posao upotrebljavajte prikladan i za to predviđen električni alat.** S odgovarajućim električnim alatom posao ćete obaviti lakše, brže i sigurnije.
- ▶ **Nemojte upotrebljavati električni alat čiji je prekidač neispravan.** Električni alat koji se više ne može uključivati i isključivati opasan je i mora se popraviti.
- ▶ **Alat prije podešavanja, izmjene pribora i odlaganja isključite iz izvora napajanja i/ili izvadite komplet baterije, ako se vadi iz uređaja.** Ovim mjerama opreza izbjeći će se nehotično uključivanje električnog alata.

- ▶ **Električni alat koji ne upotrebljavate spremite izvan doseg djece. Rukovanje alatom zabranjeno je osobama koje nisu s njim upoznate ili koje nisu pročitale ove upute.** Električni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.
- ▶ **Redovno održavajte električne alate i pribor. Kontrolirajte rade li besprijekorno pomični dijelovi uređaja, jesu li zaglavljani, polomljeni ili oštećeni tako da to ugrožava daljnju upotrebu i rad električnog alata. Prije upotrebe oštećene dijelove treba popraviti.** Loše održavani električni alati uzrok su mnogih nezgoda.
- ▶ **Rezne alate održavajte ostrim i čistim.** Pažljivo održavani rezni alati s ostrim oštricama manje će se zaglavljivati i lakše se s njima radi.
- ▶ **Električni alat, pribor, radne alate, itd. upotrebljavajte prema ovim uputama i na način kako je to propisano za određenu vrstu uređaja. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i radove koje treba izvršiti.** Upotreba električnog alata za poslove izvan njegove predviđene upotrebe može dovesti do opasnih situacija.
- ▶ **Ručke i zahvatne površine održavajte suhima, čistima i pazite da na njih ne dospiju ulje ili mast.** Skliske ručke i zahvatne površine onemogućuju sigurno rukovanje i alat se teško kontrolira u neočekivanim situacijama.

Upotreba i održavanje akumulatorskih alata



- ▶ **Akumulatorsku bateriju puniti isključivo punjačima koje preporučuje proizvođač.** Ako punjač predviđen za jednu određenu vrstu kompleta baterija rabite s drugim kompletom baterija, postoji opasnost od požara.
- ▶ **Električne alate upotrebljavajte isključivo s posebnim, namjenskim kompletima baterija.** Upotreba drugih kompleta baterija može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.
- ▶ **Komplete baterija dok ih ne upotrebljavate držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata.** Kratki spoj između kontakata baterije može uzrokovati opekline ili požar.
- ▶ **Kod pogrešne primjene iz baterije može isteći tekućina. Izbjegavajte kontakt s ovom tekućinom. Kod slučajnog kontakta zahvaćeno mjesto treba isprati vodom. Ako vam tekućina ude u oči, zatražite pomoć liječnika.** Tekućina istekla iz baterije može uzrokovati nadraženost kože i opekline.
- ▶ **Ne upotrebljavajte oštećene ili izmijenjene komplete baterija ni alate.** Oštećene ili izmijenjene baterije podložne su nepredvidivom ponašanju i mogu uzrokovati požar, eksploziju ili ozljede.
- ▶ **Držite alat i komplet baterija dalje od vatre i visokih temperatura.** Izlaganje vatri ili temperaturi višoj od 130 °C može uzrokovati eksploziju.
- ▶ **Poštujte sve upute za punjenje i komplet baterija i alat ne puniti pri temperaturama izvan vrijednosti koje su propisane i navedene u uputama.** Nepravilno punjenje

ili punjenje pri temperaturama višim od propisanih može oštetiti bateriju i povećati opasnost od požara.

Servisiranje

- ▶ **Popravak električnog alata prepustite kvalificiranom osoblju ovlaštenog servisa i isključivo s originalnim rezervnim dijelovima.** Tako će biti zajamčen siguran rad s uređajem.
- ▶ **Nikada ne servisirajte oštećene kompletne baterija.** Servisiranje kompleta baterija smiju obavljati isključivo proizvođači i ovlašteni serviseri.

Sigurnosne napomene za odvijače

- ▶ **Električni alat držite isključivo za izolirane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih bi pričvršćivač mogao zahvatiti skrivene električne vodove.** Ako pričvršćivači dođu u doticaj sa žicama pod naponom i metalni će dijelovi električnog uređaja biti pod naponom, što može dovesti do električnog udara rukovaoca.
 - ▶ **Koristite prikladne detektore kako biste pronašli skrivene opskrnbne vodove ili zatražite pomoć lokalnog distributera.** Kontakt s električnim vodovima može dovesti do požara i električnog udara. Oštećenje plinske cijevi može dovesti do eksplozije. Probijanje vodovodne cijevi uzrokuje materijalne štete.
 - ▶ **Čvrsto držite električni alat.** Pri pritezanju i otpuštanju vijaka može doći do kratkotrajno visokih reakcijskih momenata.
 - ▶ **Osigurajte izradak.** Izradak stegnut pomoću stezne naprave ili škripca sigurnije će se držati nego s vašom rukom.
 - ▶ **Prije odlaganja električnog alata pričekajte da se zaustavi.** Radni alat se može zaglaviti što može dovesti do gubitka kontrole nad električnim alatom.
 - ▶ **U slučaju oštećenja i nestručne uporabe aku-baterije mogu se pojaviti pare. Aku-baterija može izgorjeti ili eksplodirati.** Dovedite svježi zrak i u slučaju potrebe zatražite liječničku pomoć. Pare mogu nadražiti dišne puteve.
 - ▶ **Ne otvarajte aku-bateriju.** Postoji opasnost od kratkog spoja.
 - ▶ **Oštrim predmetima kao što su npr. čavli, odvijači ili djelovanjem vanjske sile aku-baterija se može oštetiti.** Može doći do unutrašnjeg kratkog spoja i aku-baterija može izgorjeti, razviti dim, eksplodirati ili se pregrijati.
 - ▶ **Aku-bateriju koristite samo u proizvodima proizvođača.** Samo na ovaj način je aku-baterija zaštićena od opasnog preopterećenja.
- 


Zaštite aku-bateriju od vrućine, npr. također od stalnog sunčevog zračenja, vatre, prljavštine, vode i vlage. Postoji opasnost od eksplozije i kratkog spoja.
- ▶ **Odmah isključite električni alat ako se blokira radni alat. Budite pripravnici na visoke reakcijske momente koji uzrokuju povratni udarac.** Radni alat se blokira ako

se preoptereti električni alat ili se zaglavi u izratku koji se obrađuje.

4 UPOZORENJE Prašina koja nastaje kod piljenja, brušenja, bušenja i sličnih radova može biti kancerogena, teratogena ili mutagena. Neke od tvari koje se nalaze u tim prašinama su:

olovo u bojama i lakovima koje sadrže olovo; kristalni kremen u opeci, cementu i drugim zidarskim radovima; arsen i kromat u kemijski obrađenom drvu. Rizik od oboljenja ovisi o tome koliko često ste izloženi ovim tvarima. Kako biste smanjili opasnost, trebali biste raditi samo u dobro prozračenim prostorijama noseći odgovarajuću zaštitnu opremu (npr. posebno dizajniranu zaštitu dišnih puteva koja filtrira čak i najmanje čestice prašine).

- ▶ **Izbjegavajte nehotično uključivanje. Uvjerite se da je prekidač za uključivanje/isključivanje u isključenom položaju prije umetanja aku-baterije.** Nošenje električnog alata s prstom na prekidaču za uključivanje/isključivanje ili stavljanje aku-baterije u uključeni električni alat može dovesti do nezgoda.
- ▶ **Koristite samo besprijeorne, neistrošene radne alate.** Neispravni radni alati mogu se npr. odlomiti i dovesti do ozljeda i materijalnih šteta.
- ▶ **Pri umetanju radnog alata pazite da čvrsto dosjeda na prihvat alata.** Ako radni alat ne bi bio čvrsto spojen s prihvatom alata, mogao bi se ponovno odvojiti i više se ne bi mogao kontrolirati.
- ▶ **Pri uvrtnanju dugačkih vijaka budite oprezni jer postoji opasnost od klizanja ovisno o vrsti vijaka i korištenom radnom alatu.** Dugački vijci se često ne mogu tako dobro kontrolirati, a postoji opasnost da pri uvrtnanju skliznu i da vas ozlijede.
- ▶ **Pazite na namješteni smjer okretanja prije uključivanja električnog alata.** Ako primjerice želite otpustiti vijak, a smjer okretanja je namješten tako da se vijak uvrće, može doći do snažnog nekontroliranog pomicanja električnog alata.
- ▶ **Električni alat ne koristite kao bušilicu.** Električni alati s isključnom spojkom nisu prikladni za bušenje. Spojka se može isključiti automatski i bez upozorenja.
- ▶ **Oprez! Pri uporabi električnog alata s Bluetooth® može se pojaviti smetnja kod drugih uređaja i sustava, zrakoplova i medicinskih uređaja (npr. elektrostimulator srca, slušni aparati). Također nije moguće posve isključiti ozljede ljudi i životinja koji se nalaze u neposrednoj blizini. Nemojte koristiti električni alat s Bluetooth® u blizini medicinskih uređaja, benzinskih postaja, kemijskih postrojenja, područja u kojima postoji opasnost od eksplozije ili eksploziva. Nemojte koristiti električni alat s Bluetooth® u zrakoplovima. Izbjegavajte rad tijekom dužeg vremenskog razdoblja u neposrednoj blizini tijela.**

Bluetooth® slovni znak kao i grafički simbol (logotipovi) su registrirane trgovačke marke i vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. Tvrtka Robert Bosch Power Tools GmbH ima

licenciju za svako korištenje ovog slovnog znaka/ grafičkog simbola.

Opis proizvoda i radova



Treba pročitati sve sigurnosne napomene i upute. Propusti do kojih može doći uslijed nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Pridržavajte se slika na početku uputa za uporabu.

Namjenska uporaba

Sustav uvrtnja vijaka BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT i EXAConnect namijenjen je za uvrtnje i otpuštanje vijaka te za zatezanje i otpuštanje matica u navedenom rasponu dimenzija i snage. Nije namijenjen za dokumentiranje zakretnog momenta ili kuta zakretanja vijčanog spoja.

Sustav uvrtnja vijaka omogućuje bežični prijenos podataka signala uvrtnja s *Bluetooth*[®] bežičnom tehnologijom. Šalju se OK i NOK signali (vijčani spoj je u redu/nije u redu) industrijskog akumulatorskog odvijača serije BT-EXACT i BT-ANGLEEXACT do bazne stanice EXAConnect. Bez bazne stanice EXAConnect nije moguće puštanje odvijača serije BT-EXACT i BT-ANGLEEXACT u rad: odvijači su kod isporuke blokirani i može ih se deblokirati samo na baznoj stanici EXAConnect.

Pročitajte i pridržavajte se uputa za uporabu bazne stanice EXAConnect. Najprije pustite baznu stanicu EXAConnect u rad.

Prikazani dijelovi alata

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz električnog alata na stranici sa slikama.

- (1) Radni alat (npr. nastavak izvijača)
- (2) Prihvat alata

- (3) Kutna glava odvijača
- (4) Viličasti ključ otvora ključa 27 mm
- (5) Površina otvora ključa na priрубnici kutne glave
- (6) Viličasti ključ otvora ključa 22 mm
- (7) Klizač za predbiranje zakretnog momenta
- (8) Držač za vješanje
- (9) LED pokazivač uvrtnja vijaka
- (10) LED pokazivač *Bluetooth*[®]
- (11) LED pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije
- (12) Prekidač za uključivanje/isključivanje
- (13) Preklopka smjera rotacije
- (14) Prorezi za pričvršćivanje držača za vješanje
- (15) LED držač
- (16) Površina ključa na završnoj matici
- (17) Tipka za deblokadu aku-baterije
- (18) Aku-baterija s APT utičnim kontaktom
- (19) Prsten s oznakama
- (20) Radno svjetlo
- (21) Punjač
- (22) Mrežni utikač
- (23) Zeleni LED pokazivač na punjaču
- (24) Crveni LED pokazivač na punjaču
- (25) Brzoizmjenjiva stezna glava
- (26) Alat za namještanje
- (27) Šesterokutni ključ
- (28) Pločica za namještanje
- (29) Sigurnosni prsten
- (30) Šupljina u oblozi kućišta
- (31) Ručka (izolirana površina zahvata)

Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.




Tehnički podaci

Industrijski akumulatorski odvijač BT-EXACT		2	4	6	7
Kataloški broj		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Područje namještanja zakretnog momenta	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Broj okretaja u praznom hodu n_0	min ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Nazivni napon	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Smjer rotacije					
Prihvat alata		Brzoizmjenjiva stezna glava 1/4"	Brzoizmjenjiva stezna glava 1/4"	Brzoizmjenjiva stezna glava 1/4"	Brzoizmjenjiva stezna glava 1/4"
Podatkovno sučelje (radio)		<i>Bluetooth</i> [®] wireless technology klasa 2 (specifikacija 1.2)			
Maksimalni domet prijenosa	m	10	10	10	10
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Preporučena temperatura okoline kod punjenja	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35

Industrijski akumulatorski odvijač BT-EXACT		2	4	6	7
Dopuštena temperatura okoline pri radu ^{B)} i kod skladištenja	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Područje radne frekvencije	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Snaga odašiljanja maks.	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Vrsta zaštite		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20




A) izmjereno na 20–25 °C s aku-baterijom **2 607 335 681**.

B) ograničeni učinak kod temperatura <0 °C

Industrijski akumulatorski odvijač BT-EXACT		8	9	12
Kataloški broj		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Područje namještanja zakretnog momenta	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Broj okretaja u praznom hodu n_0	min ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Nazivni napon	V	12	9,6	12
Smjer rotacije				
Prihvatač alata		Brzoizmjenjiva stezna glava \bigcirc 1/4"	Brzoizmjenjiva stezna glava \bigcirc 1/4"	Brzoizmjenjiva stezna glava \bigcirc 1/4"
Podatkovno sučelje (radio)		Bluetooth® wireless technology klasa 2 (specifikacija 1.2)		
Maksimalni domet prijenosa	m	10	10	10
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,90	0,80	0,90
Preporučena temperatura okoline kod punjenja	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri radu ^{C)} i kod skladištenja	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Područje radne frekvencije	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Snaga odašiljanja maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Vrsta zaštite		IP 20	IP 20	IP 20

A) izmjereno na 20–25 °C s aku-baterijom **2 607 335 683**.B) izmjereno na 20–25 °C s aku-baterijom **2 607 335 681**.




C) ograničeni učinak kod temperatura <0 °C

Industrijski akumulatorski kutni odvijač BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Kataloški broj		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Područje namještanja zakretnog momenta	Nm	0,7–2	0,7–3	1,5–6
Broj okretaja u praznom hodu n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Nazivni napon	V	9,6	9,6	9,6
Smjer rotacije				
Prihvatač alata, kutna glava odvijača (zasebno naručiti)		Brzoizmjenjiva stezna glava \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Brzoizmjenjiva stezna glava \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Brzoizmjenjiva stezna glava \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
Glava odvijača (zasebno naručiti)		Brzoizmjenjiva stezna glava \bigcirc 1/4"	Brzoizmjenjiva stezna glava \bigcirc 1/4"	Brzoizmjenjiva stezna glava \bigcirc 1/4"
Podatkovno sučelje (radio)		Bluetooth® wireless technology klasa 2 (specifikacija 1.2)		
Maksimalni domet prijenosa	m	10	10	10
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0

Industrijski akumulatorski kutni odvijač BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Preporučena temperatura okoline kod punjenja	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri radu ^{B)} i kod skladištenja	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Područje radne frekvencije	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Snaga odašiljanja maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Vrsta zaštite		IP 20	IP 20	IP 20




A) izmjereno na 20-25 °C s aku-baterijom **2 607 335 681**.

B) ograničeni učinak kod temperatura <0 °C

Industrijski akumulatorski kutni odvijač BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Kataloški broj		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Područje namještanja zakretnog momenta	Nm	2-7	1,5-8	2-15
Broj okretaja u praznom hodu n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Nazivni napon	V	9,6	9,6	9,6
Smjer rotacije				
Prihvata alata, kutna glava odvijača (zasebno naručiti)		Brzoizmjenjiva stezna glava \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" \bigcirc 1/4"	Brzoizmjenjiva stezna glava \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" \bigcirc 1/4"	Brzoizmjenjiva stezna glava \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" \bigcirc 1/4"
Podatkovno sučelje (radio)		Bluetooth® wireless technology klasa 2 (specifikacija 1.2)		
Maksimalni domet prijenosa	m	10	10	10
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Preporučena temperatura okoline kod punjenja	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri radu ^{B)} i kod skladištenja	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Područje radne frekvencije	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Snaga odašiljanja maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Vrsta zaštite		IP 20	IP 20	IP 20

A) izmjereno na 20-25 °C s aku-baterijom **2 607 335 681**.

B) ograničeni učinak kod temperatura <0 °C

Industrijski akumulatorski kutni odvijač BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Kataloški broj		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Područje namještanja zakretnog momenta	Nm	6-17 tvrdno uvrtnje 5-13 mekano uvrtnje	7-23	8-30
Broj okretaja u praznom hodu n_0	min ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Nazivni napon	V	14,4	14,4	14,4
Smjer rotacije				
Prihvata alata, kutna glava odvijača (zasebno naručiti)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Podatkovno sučelje (radio)		Bluetooth® wireless technology klasa 2 (specifikacija 1.2)		
Maksimalni domet prijenosa	m	10	10	10

Industrijski akumulatorski kutni odvijač BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Preporučena temperatura okoline kod punjenja	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri radu ^{B)} i kod skladištenja	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Područje radne frekvencije	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Snaga odašiljanja maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Vrsta zaštite		IP 20	IP 20	IP 20

A) izmjereno na 20-25 °C s aku-baterijom **2 607 335 685**.

B) ograničeni učinak kod temperatura <0 °C

Ni-MH aku-baterija		9,6	12,0	14,4
Kataloški broj		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Broj ćelija		8	10	12
Napon aku-baterije	V	9,6	12,0	14,4
Kapacitet	Ah	2,6	2,6	2,6
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80
Preporučeni punjači		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Kutna glava odvijača		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	● 1/4"	Brzoizmjenjiva stezna glava ● 1/4"
Kataloški broj		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Ravna glava odvijača		Brzoizmjenjiva stezna glava ● 1/4"				
Kataloški broj		0 607 453 631				
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20				

Informacije o buci i vibracijama

Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno

EN 62841-2-2.

Razina buke električnog alata prema ocjeni A iznosi obično **70 dB(A)**. Nesigurnost K = 3 dB. Razina buke pri radu može prelaziti 80 dB(A).

Nosite zaštitu za uši!

Ukupne vrijednosti vibracija a_h (vektorski zbroj tri pravca) i nesigurnost K utvrđene u skladu s normom **EN 62841-2-2**: Uvrtanje vijaka: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5 m/s²**.

Razina titranja koja je navedena u ovim uputama i emisijska vrijednost buke izmjerene su sukladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu emisije titranja i buke.

Navedena razina titranja i emisijska vrijednost buke predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se ustvari električni alat koristi za druge primjene s radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili se nedovoljno održavaju, razina titranja i emisijska vrijednost buke mogu odstupati. Na taj se način može osjetno povećati emisija titranja i buke tijekom čitavog vremenskog perioda rada.

Za točnu procjenu emisija titranja i buke trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je alat bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. Na taj se način može osjetno smanjiti emisija titranja i buke tijekom čitavog vremenskog perioda rada.

Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja titranja kao npr.: održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.

Montaža

Opseg isporuke

Industrijski akumulatorski odvijači isporučuju se bez aku-baterije, a industrijski akumulatorski kutni odvijači bez kutne glave odvijača i aku-baterije.

Prilikom odabira prikladnog pribora obratite se svojem trgovcu Bosch industrijskih alata.

Radna okolina i prostor za skladištenje



Električni alat isključivo je prikladan za rad u zatvorenim prostorijama.

Za besprijeoran rad dopuštena temperatura okoline smije iznositi između -5°C i $+50^{\circ}\text{C}$ (23°F i 122°F), pri dopuštenoj relativnoj vlažnosti zraka između 20 i 95 % bez rošenja.

Aku-bateriju treba čuvati pri temperaturi između 0°C (32°F) i 45°C (113°F) kako bi se izbjeglo oštećenje aku-čelija.

Montaža kutne glave odvijača

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Kod ovih industrijskih akumulatorskih kutnih odvijača najprije treba montirati odgovarajuću kutnu glavu odvijača (vidi „Tehnički podaci“, Stranica 301).

- ▶ **Preklopka smjera rotacije mora se nalaziti u sredini (blokada uključivanja) ili aku-bateriju treba izvaditi iz električnog alata prije nego što se glava odvijača montira, regulira ili demontira.**

Čvrsto držite električni alat viličastim ključem (6) na površini ključa (5) na pribornici kutne glave.

- ▶ **Nikada nemojte stegnuti električni alat na oblogama kućišta.**

Stavite kutnu glavu odvijača (3) u željenom položaju na pribornicu i viličastim ključem (4) na površini ključa (16) pritegnite završnu maticu.

Pritom viličastim ključem (6) podupirite na pribornici kutne glave.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Ovi industrijski akumulatorski kutni odvijači mogu se koristiti samo s kutnom glavom odvijača **0 607 451 618**.

Naprava za vješanje

Držačem za vješanje (8) možete pričvrstiti električni alat na napravu za vješanje.

Stavite držač za vješanje (8) na električni alat i uglavite ga u prorez (14).

- ▶ **Redovito kontrolirajte stanje držača za vješanje i kukica u napravi za vješanje.**

Punjenje

Napomena: Punjači i aku-baterije nisu o opsegu isporuke.

Prikazan mrežni utikač može se razlikovati od onog na vašem električnom alatu.

- ▶ **Pazite da su punjač i aku-baterija prikladni za vašu električnu mrežu.**

Punjač AL 2450 DV (vidjeti sliku A)

Priključite punjač (21) pomoću mrežnog utikača (22) na električno napajanje i utaknite aku-bateriju (18) u ispravnom položaju u otvor za punjenje punjača.

- ▶ **Prilikom stavljanja/vađenja aku-baterije ne primjenjujte silu.** Aku-baterije s APT utičnim kontaktom (Aku-baterija Top) su tako konstruirane da se u električni alat ili punjač mogu staviti samo u ispravnom položaju.

Zeleni LED pokazivač (23) počinje treperiti. To pokazuje tečenje struje punjenja. Proces punjenja zaustavlja se automatski kada je aku-baterija potpuno napunjena. Kada zeleni LED pokazivač više ne treperi nego jednolično svijetli,

proces punjenja je završen. Za cca. 2 sekunde oglasit će se zvučni signal i signalizirati potpunu napunjenost aku-baterije.

Stalno svjetlo crvenog LED pokazivača (24) signalizira proces punjenja sa smanjenom strujom punjenja. Kada crveni LED pokazivač treperi, nije moguć proces punjenja.

Smetnje – uzroci i pomoć

Uzrok	Pomoć
LED pokazivači ne svijetle	
Mrežni utikač punjača nije (ispravno) utaknut	Mrežni utikač (do kraja) utaknite u utičnicu
Neispravna utičnica, neispravni mrežni kabel ili punjač	Provjerite mrežni napon, po potrebi odnesite punjač na ispitivanje ovlaštenom servisu za Bosch električne alate
Nije moguć proces punjenja	
Temperatura aku-baterije nije u dopuštenom području	Zbog hlađenja ili zagrijavanja držite temperaturu aku-baterije u dopuštenom području temperature između 0°C (32°F) i 45°C (113°F)
Zaprljani kontakti aku-baterije	Očistite kontakte aku-baterije; npr. umetanjem i vađenjem aku-baterije nekoliko puta, po potrebi zamijenite aku-bateriju
Neispravna aku-baterija	Zamijenite aku-bateriju
Aku-baterija nije (ispravno) utaknuta	Aku-bateriju (do kraja) utaknite u otvor za punjenje

Priključivanje na napajanje

Napomena: Imajte na umu da prilikom isporuke nije umetnuta aku-baterija u električni alat.

- ▶ **Aku-baterije nikada ne čuvajte u akumulatorskom alatu.** Aku-baterije će dulje trajati i moći će se bolje napuniti ako se zasebno čuvaju. Podsjećamo da aku-bateriju nakon duljeg čuvanja treba do kraja napuniti prije uporabe.

Punjenje aku-baterije

Aku-bateriju prije stavljanja u električni alat treba napuniti u za to prikladnom punjaču. Točan opis procesa punjenja možete pronaći u uputama za uporabu punjača i napomenama u ovim uputama (vidi „Punjenje“, Stranica 305).

Aku-baterija je opremljena s NTC nadzorom temperature koji dopušta punjenje samo u rasponu temperature između 0°C ($+32^{\circ}\text{F}$) i 45°C ($+113^{\circ}\text{F}$). Na taj će se način postići dugi vijek trajanja aku-baterije. Kod ispravne uporabe, aku-baterija se može ponovno puniti do 3000 puta.

Nova ili dulje vrijeme nekorištena aku-baterija dat će svoj puni učinak tek nakon 5 ciklusa punjenja i pražnjenja. Aku-baterije bi trebalo naknadno puniti samo ako LED pokazivač

„stanja napunjenosti aku-baterije“ električnog alata svijetli crveno.

Stavljanje i vađenje aku-baterije

Preklopku smjera rotacije (13) pritisnite u srednji položaj. Ona blokira prekidač za uključivanje/isključivanje (12) u položaju „Isklj“ čime se sprečava nehотиčno uključivanje električnog alata.

Umetnite napunjenu aku-bateriju (18) u ručku električnog alata.

Pazite da aku-bateriju umetnete u ispravnom položaju i da se tipke za deblokadu (17) osjetno uglave u ručki električnog alata.

► **Prilikom stavljanja/vađenja aku-baterije ne primjenjujte silu.** Aku-baterije s APT utičnim kontaktom (Aku-baterija Top) su tako konstruirane da se u električni alat ili punjač mogu staviti samo u ispravnom položaju.

Za vađenje aku-baterije (18) pritisnite tipke za deblokadu (17) s obje strane i izvucite aku-bateriju prema dolje iz ručke.

Zamjena alata kod glave odvijača s brzoizmjenjivom steznom glavom (vidjeti sliku B)

► **Pri umetanju radnog alata pazite da čvrsto dosjeda na prihvat alata.** Ako radni alat ne bi bio čvrsto spojen s prihvatom alata, mogao bi se ponovno odvojiti i više se ne bi mogao kontrolirati.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Seriya BT-EXACT isporučuje se s brzoizmjenjivom steznom glavom 1/4" (brzoizmjenjiva stezna glava ○ 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Za ove industrijske akumulatorske kutne odvijače može se dobiti kutna glava odvijača s brzoizmjenjivom steznom glavom 1/4" (kataloški broj **0 607 453 631**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Za ove industrijske akumulatorske kutne odvijače može se dobiti kutna glava odvijača s brzoizmjenjivom steznom glavom 1/4" (kataloški broj **0 607 453 630**).

Umetanje radnog alata

Izvucite brzoizmjenjivu steznu glavu (25) prema naprijed. Utaknite radni alat (1) u prihvat alata (2) i ponovno otpustite brzoizmjenjivu steznu glavu.

Koristite samo radne alate s odgovarajućim usadnikom (šesterokutni prihvat 1/4").

Ne pokušavajte umetnuti svrdlo u ovu brzoizmjenjivu steznu glavu.

Industrijski akumulatorski kutni odvijači i industrijski akumulatorski odvijači s isključnom spojkom nisu prikladni za bušenje. Spojka se može isključiti automatski i bez upozorenja. Ako nakon isključenja spojke nastavite bušiti, električni alat vam se može otrgnuti iz ruke sve dok se isključna spojka ponovno ne aktivira.

Vađenje radnog alata

Izvucite brzoizmjenjivu steznu glavu (25) prema naprijed. Izvadite radni alat (1) iz prihvaata alata (2) i ponovno otpustite brzoizmjenjivu steznu glavu.

Zamjena alata kod glave odvijača s vanjskim četverokutnim prihvatom

► **Pri umetanju radnog alata pazite da čvrsto dosjeda na prihvat alata.** Ako radni alat ne bi bio čvrsto spojen s prihvatom alata, mogao bi se ponovno odvojiti i više se ne bi mogao kontrolirati.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Za ove industrijske akumulatorske kutne odvijače može se dobiti kutna glava odvijača s četverokutnim prihvatom 1/4" (kataloški broj **0 607 453 617**) i kutna glava odvijača s četverokutnim prihvatom 3/8" (kataloški broj **0 607 453 620**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Za ove industrijske akumulatorske kutne odvijače može se dobiti kutna glava odvijača s četverokutnim prihvatom 3/8" (kataloški broj **0 607 451 618**).

Umetanje radnog alata

Pritisnite zatik na četverokutnom prihvat alata (2), npr. pomoću uskog odvijača, prema unutra i gurnite radni alat (1) iznad četverokutnog prihvaata. Pazite da se zatik uglavi u otvoru radnog alata.

Vađenje radnog alata

Pritisnite zatik u otvor radnog alata (1) prema unutra i skinite radni alat s prihvaata alata (2).

Zamjena alata kod glave odvijača sa šesterokutnim prihvatom (vidjeti sliku C)

► **Pri umetanju radnog alata pazite da čvrsto dosjeda na prihvat alata.** Ako radni alat ne bi bio čvrsto spojen s prihvatom alata, mogao bi se ponovno odvojiti i više se ne bi mogao kontrolirati.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Za ove industrijske akumulatorske kutne odvijače može se dobiti kutna glava odvijača s unutarnjim šesterokutnim prihvatom 1/4" (kataloški broj **0 607 453 618**).

Umetanje radnog alata

Utaknite radni alat (1) u šesterokutni prihvat alata (2) tako da se osjetno uglavi.

Vađenje radnog alata

Skinite radni alat (1) s prihvaata alata (2), po potrebi pomoću klijesta.

Rad



Nosite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, zaštitna obuća s protukliznim potplatom, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, ovisno od

vrste i primjene električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.

Puštanje u rad

Ako želite pokrenuti električni alat, najprije trebate namjestiti smjer okretanja pomoću preklopkne smjera rotacije **(13)**:

Električni alat će se pokrenuti samo kada prekloпка smjera rotacije **(13)** nije na sredini (blokada uključivanja).

Namještanje smjera okretanja (vidjeti sliku D)

► **Prekloпку smjera rotacije (13) možete pritisnuti samo u stanju mirovanja električnog alata.**

Okretanje udesno: Za uvrtnje vijaka pritisnite prekloпку smjera rotacije **(13)** ulijevo do graničnika.

Okretanje ulijevo: Za otpuštanje odnosno odvrtnje vijaka pritisnite prekloпку smjera rotacije **(13)** udesno do graničnika.

Uključivanje radnog svjetla

Radno svjetlo **(20)** omogućava osvjjetljenje mjesta uvrtnja u slučaju nepovoljnih uvjeta rasvjete. Radno svjetlo **(20)** uključite laganim pritiskom na prekidač za uključivanje/isključivanje **(12)**. Ako bi prekidač za uključivanje/isključivanje pritisnuli snažnije, električni alat će se uključiti i radno svjetlo će dalje svijetliti.

► **Ne gledajte izravno u radno svjetlo jer vas ono može zaslijepiti.**

Uključivanje/isključivanje



Izvijači imaju **isključnu spojku** koja ovisi o zakretnom momentu i može se namjestiti u navedenom području. Ona se aktivira kada je postignut namješteni zakretni moment.

Napomena: Ako koristite odvijač s naponskim adapterom, najprije trebate staviti stabilizator napona u rad.

Za **uključivanje** električnog alata pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje **(12)** do graničnika.

Električni alat **isključit će se automatski** čim se postigne namješteni zakretni moment.

► **U slučaju prijevremenog otpuštanja prekidača za uključivanje/isključivanje (12) unaprijed namješteni zakretni moment neće biti postignut.**

Upute za rad

- **Električni alat je opremljen radijskim sučeljem. Potrebno je uvažavati propise o ograničenju korištenja, npr. u zrakoplovima ili bolnicama.**
- **Prekinite napajanje prije namještanja alata, zamjene pribora ili odlaganja električnog alata.** Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje električnog alata.
- **Električni alat stavite na maticu/vijak samo u isključenom stanju.** Rotirajući radni alati mogu kliznuti.
- **Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanje, zamjena alata, itd.), kao i kod njegovog transporta i spremanja, aku-bateriju treba izvaditi iz**

električnog alata. Kod nehotičnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.

Namještanje zakretnog momenta (vidjeti slike E – G)

Zakretni moment ovisi o prednaprezanju opruge isključne spojke. Isključna spojka se aktivira kod rotacije udesno kao i kod rotacije ulijevo kada se postigne namješteni zakretni moment.

Za namještanje individualnog zakretnog momenta koristite samo isporučeni alat za namještanje **(26)**.

Klizač **(7)** na električnom alatu gurnite natrag do kraja.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Utaknite šesterokutni ključ **(27)** u radni alat **(26)** i polako ga okrenite.

Kada u otvoru kućišta možete vidjeti malo udubljenje (pločica za namještanje **(28)**) u spojci, utaknite alat za namještanje **(26)** u udubljenje i okrenite ga.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Utaknite šesterokutni ključ **(27)** u prihvat alata **(2)** i polako ga okrenite.

Kada u otvoru kućišta možete vidjeti malo udubljenje (pločica za namještanje **(28)**) u spojci, utaknite alat za namještanje **(26)** u udubljenje i okrenite ga.

Okretanjem u smjeru kazaljke na satu postiže se veći zakretni moment, a okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu postiže se manji zakretni moment.

Izvadite alat za namještanje **(26)**. Klizač **(7)** ponovno gurnite prema naprijed kako biste zaštitili spojku od prljavštine.

Napomena: Potrebno namještanje ovisi o vrsti vijčanog spoja i najbolje se može odrediti praktičnim pokusom. Probno uvrtnje treba provjeriti momentnim ključem.

► **Zakretni moment namjestite samo u navedenom području snage jer se inače isključna spojka više neće aktivirati.**

LED pokazivač



Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije

Ako je potrebno napuniti aku-bateriju **(18)**, onda LED pokazivač **(11)** treperi zeleno i javlja se zvučni signal. Moguće je još samo 6 – 8

uvrtnja vijaka.

Ako LED pokazivač svijetli crveno, kapacitet aku-baterije nije dovoljan za novo uvrtnje vijaka ili je električni alat preopterećen. Električni alat se više ne može uključiti.

Blokada uključivanja ostaje aktivna sve dok aku-bateriju ne izvučete iz električnog alata i ponovno umetnete napunjenu aku-bateriju.

Kada radite s naponskim adapterom, crveni LED pokazivač **(11)** pokazuje preopterećenje.

Ako LED pokazivač **(11)** treperi crveno, električni alat je pregrijan i ne radi. Prije nego što električni alat ponovno pustite u rad, pričekajte da se treperenje nakon kraćeg vremena automatski ugasi.

Bitno skraćanje vremena rada električnog alata nakon svakog punjenja pokazuje da aku-bateriju treba uskoro zamijeniti. Istrošene aku-baterije zbrinite u otpad u skladu sa zakonskim/specifičnim odredbama za pojedine zemlje.

Napomena: Ako umjesto aku-baterije (18) koristite naponski adapter i stabilizator napona 4EXACT, onda je LED pokazivač (11) bez funkcije.



Pokazivač uvrtnja vijaka

Kada je postignut unaprijed namješteni zakretni moment, aktivirat će se isključna spojka. LED pokazivač (9) svijetli zeleno.

Ako nije postignut unaprijed namješteni zakretni moment, LED pokazivač (9) svijetli crveno i javlja se zvučni signal.

Uvrtnje vijaka treba provesti još jednom.

Pokazivač Bluetooth® veze

Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (12) kako biste aktivirali Bluetooth® vezu. Crveni LED pokazivač (10) treperi dok se odvija pokušava povezati.

Crveno stalno svjetlo LED pokazivača (10) pokazuje da je uspostavljena Bluetooth® veza. Odvijač je još blokiran.

Ako se odvijač deblokira na baznoj stanici EXAConnect, onda se gasi LED pokazivač (10).

Ako LED pokazivač (10) treperi samo kratko nakon pritiska na prekidač za uključivanje/isključivanje i zatim se ugasi, onda napajanje odvijača nije dostatno za povezivanje.

Zaštita od ponovnog uključivanja

Ako se kod uvrtnja vijaka aktivirala isključna spojka, motor će se isključiti. Ponovno uključivanje je moguće tek nakon 0,7 sekundi stanke. Na taj ćete način izbjeći nehotično dotezanje već stegnutih vijčanih spojeva.

Pomicanje kutne glave odvijača

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Kutnu glavu odvijača (3) možete pomaknuti u ukupno osam položaja.

Čvrsto držite električni alat viličastim ključem (6) na površini ključa (5) na prirubnici kutne glave.

▶ Nikada nemojte stegnuti električni alat na oblogama kućišta.

Viličastim ključem (4) na površini ključa (16) otpustite završnu maticu. Pomaknite kutnu glavu odvijača (3) za 45° u željeni položaj i viličastim ključem (29) gurnite klijestima za sigurnosne prstene na oblogu kućišta.

Obje polovice obloge LED držača (15), koje obuhvaćaju LED radno svjetlo (20), sada možete staviti u željeni položaj.

Pritom viličastim ključem (6) podupirite na prirubnici kutne glave.

Pomicanje LED radnog svjetla (vidjeti sliku H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Pritisnite prsten s oznakama (19) tankim vrhom odvijača, lopaticom ili sl. Sigurnosni prsten (29) gurnite klijestima za sigurnosne prstene na oblogu kućišta.

Obje polovice obloge LED držača (15), koje obuhvaćaju LED radno svjetlo (20), sada možete staviti u željeni položaj.

Pazite da ne oštetite kabel na LED radnom svjetlu i gurnite ga bez savijanja u za to predviđenu šupljinu (30) u oblozi kućišta. Ponovno obuhvatite LED radno svjetlo (20) objema polovicama kućišta LED držača (15).

Sigurnosni prsten (29) i prsten s oznakama (19) ponovno pritisnite natrag u prvobitni položaj.

Održavanje i servisiranje

Održavanje i čišćenje

- ▶ **Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanje, zamjena alata, itd.), kao i kod njegovog transporta i spremanja, aku-bateriju treba izvaditi iz električnog alata.** Kod nehotičnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.
- ▶ **Električni alat i otvore za hlađenje održavajte čistima kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.**

Podmazivanje električnog alata



Mazivo:

Specijalna mast za prijenosnike (225 ml)

Kataloški broj 3 605 430 009

Molykote mast

Motorno ulje SAE 10/SAE 20

- Nakon prvih 150 sati rada prijenosnik očistite blagim otapalom. Pridržavajte se uputa proizvođača otapala za uporabu i zbrinjavanje. Zatim prijenosnik podmažite Bosch specijalnom mašću za prijenosnike. Ponovite postupak čišćenja nakon svakih 300 sati rada, počevši od prvog čišćenja.
 - Pomične dijelove isključne spojke podmažite s nekoliko kapi motornog ulja SAE 10/SAE 20 nakon 100000 uvrtnja vijaka. Klizne i valjne dijelove podmažite Molykote mašću. Pritom provjerite je li spojka istrošena kako biste bili sigurni da to neće utjecati na ponovno uključivanje i točnost. Nakon toga ponovno treba namjestiti zakretni moment spojke.
 - ▶ **Radove održavanja i popravaka prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju.** Time će se osigurati da ostane zadržana sigurnost električnog alata.
- Ovlašteni Bosch servis će ove radove izvesti brzo i pouzdano.
- ▶ **Maziva i sredstva za čišćenje zbrinite na ekološki prihvatljiv način. Pridržavajte se zakonskih propisa.**

Servisna služba i savjeti o uporabi

Naša servisna služba će odgovoriti na vaša pitanja o popravku i održavanju vašeg proizvoda, kao i o rezervnim dijelovima. Crteže u rastavljenom obliku i informacije o rezervnim dijelovima možete naći i na našoj adresi:

www.bosch-pt.com

Tim Bosch savjetnika o uporabi rado će odgovoriti na vaša pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.

U slučaju upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas obavezno navedite 10-znamenkasti kataloški broj s tipске pločice proizvoda.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o PT/SHR-BSC

Kneza Branimira 22

10040 Zagreb

Tel.: +385 12 958 051

Fax: +385 12 958 050

E-Mail: RBKN-bsc@hr.bosch.com

www.bosch.hr

Bosnia

Elektro-Servis VI. Mehmed Nalić
 Dzemala Bijedića bb
 71000 Sarajevo
 Tel./Fax: +387 33454089
 E-Mail: bosch@bih.net.ba

Zbrinjavanje


Električne alate, aku-baterije, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.



Električni alat i aku-baterije/baterije ne bacajte u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:

Sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EU električni alati koji više nisu uporabivi i sukladno europskoj Direktivi 2006/66/EZ neispravne ili istrošene aku-baterije moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

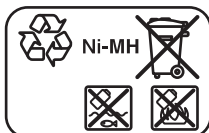Aku-baterije/baterije:

Ni-MH: nikal-metalhidrid

Eesti**Ohutusnõuded****Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel****⚠ HOIATUS**

Lugege läbi kõik tööriistaga kaasas olevad ohutusnõuded ja juhised

ning tutvuge kõigi jooniste ja spetsifikatsioonidega.

Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

Ohutusnõuetes sisalduv mõiste "elektriline tööriist" käib nii vooluvõrku ühendatud (juhtmega) elektriliste tööriistade kui ka akutoitega (juhtmata) elektriliste tööriistade kohta.

Ohutusnõuded tööpiirkonnas**► Hoidke tööpiirkond puhas ja hästi valgustatud.**

Korrastamata või valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.

► Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase

või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.

► Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja teised inimesed töökohest eemal. Kui teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade teie kontrolli alt väljuda.**Elektriohtus****► Elektrilise tööriista pistik peab pistikupesasse sobima. Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Ärge kasutage kaitsemaandusega elektriliste tööriistade puhul adapterpistikuid.** Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.**► Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega, näiteks torude, radiaatorite, pliitide ja külmikutega.** Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.**► Kaitske elektrilist tööriista vihma ja niiskuse eest.** Kui elektrilisse tööriista on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.**► Ärge kasutage toitejuhet otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud. Ärge kasutage toitejuhet elektrilise tööriista kandmiseks, ülesriputamiseks või pistiku pistikupesast väljatõmbamiseks. Kaitske toitejuhet kuumuse, õli, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest.** Kahjustatud või keerduläänud toitejuhtmanu suurendavad elektrilöögi ohtu.**► Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult pikendusjuhtmeid, mis on ette nähtud kasutamiseks ka välistingimustes.** Välistingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.**► Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitselülitiit.** Rikkevoolukaitselülitiit kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.**Inimeste turvalisus****► Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge kasutage elektrilist tööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all.** Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada tõsiseid vigastusi.**► Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille.** Elektrilise tööriista tüübile ja kasutusala vastavate isikukaitsevahendite, näiteks tolmutumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kasutamine vähendab vigastuste ohtu.**► Vältige elektrilise tööriista soovimatut käivitamist. Enne pistiku ühendamist pistikupesasse, aku ühendamist seadme külge, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud.** Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülililil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud seadme, võivad tagajärjeks olla õnnetused.**► Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage tööriista küljest reguleerimis- ja mutrivõtmed.**

Seadme pöörleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.

- ▶ **Vältige ebatavalist tööasendit. Võtke stabiilne tööasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu.** Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
- ▶ **Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed ja rõivad seadme liikuvatest osadest eemal.** Liiga avarad riided, ehted või pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
- ▶ **Kui on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja tolmutõukumisseadiseid, veenduge, et need on seadmega ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.** Tolmueemaldusseadise kasutamine vähendab tolmust põhjustatud ohte.
- ▶ **Ärge muutuge tööriista sagedasest kasutamisest hooletuks ja ärge eirake ohutusnõudeid.** Hooletus võib sekundi mürdosa jooksul kaasa tuua raskeid vigastusi.

Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine

- ▶ **Ärge koormake seadet üle. Kasutage konkreetse töö tegemiseks ette nähtud elektrilist tööriista.** Sobiva elektrilise tööriistaga töötate ettenähtud jõudluspiirides efektiivsemalt ja ohutumalt.
- ▶ **Ärge kasutage elektrilist tööriista, mida ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.** Elektriline tööriist, mida ei ole enam võimalik lülitist sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb parandada.
- ▶ **Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage seadme aku, kui see on eemaldatav, enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist ja seadme ärapanekut.** See ettevaatusabinõu väldib elektrilise tööriista soovimatut käivitamist.
- ▶ **Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriistu lastele kättesaamatus kohas ja ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadet ei tunne või pole lugenud käesolevaid juhiseid.** Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
- ▶ **Hoolidage elektrilisi tööriistu ja tarvikuid nõuetekohaselt. Kontrollige, kas seadme liikuvad osad töötavad veatult ega kiildu kiini ning veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud detailid enne seadme kasutamist parandada.** Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektrilised tööriistad.
- ▶ **Hoidke löiketarvikud teravad ja puhtad.** Hoolikalt hooldatud, teravate löikeservadega löiketarvikud kiilduvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
- ▶ **Kasutage elektrilist tööriista, lisavarustust, tarvikuid jne vastavalt käesolevatele juhistele, võttes arvesse töötingimusi ja teostatava töö iseloomu.** Elektriliste tööriistade nõuetevastane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.

- ▶ **Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuiva ja puhtana ning vabana õlist ja määrdeainetest.** Libedad käepidemed ja haardepinnad ei luba tööriista ohutult käsitseda ja ootamatutes olukordades kontrolli all hoida.

Akutööriistade hoolikas käitsemine ja kasutamine

- ▶ **Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud laadimiseadmetega.** Laadimiseseade, mis sobib teatud tüüpi akudele, muutub tuleohtlikuks, kui seda kasutatakse teiste akude laadimiseks.
- ▶ **Kasutage elektrilistes tööriistades ainult selleks ettenähtud akusid.** Teiste akude kasutamine võib põhjustada vigastusi ja tulekahjuohtu.
- ▶ **Kasutusvälisel ajal hoidke akusid eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest või teistest väikestest metallsemetest, mis võivad akukontaktid omavahel ühendada.** Akukontaktide vahel tekkiva lühise tagajärjeks võivad olla põletused või tulekahju.
- ▶ **Väärkasutuse korral võib akudevadik välja voolata; vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge isaks arsti poole.** Väljavoolav akudevadik võib põhjustada nahaärritust või põletusi.
- ▶ **Ärge kasutage akut ega tööriista, mis on kahjustada saanud või mida on modifitseeritud.** Kahjustada saanud või modifitseeritud akud võivad põhjustada tulekahju, plahvatuse, kehavigastusi ja varalist kahju.
- ▶ **Kaitske akut ja elektrilist tööriista tule ja väga kõrgete temperatuuride eest.** Kokkupuude tulega või üle 130 °C temperatuuriga võib põhjustada plahvatuse.
- ▶ **Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge laadige akut väljaspool juhistes määratletud temperatuurivahemikku.** Nõuetele mittevastav laadimine või laadimine väljaspool ettenähtud temperatuurivahemikku võib akut kahjustada ja suurendada tulekahju ohtu.

Teenindus

- ▶ **Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Nii tagate seadme püsivalt ohutu töö.
- ▶ **Ärge kunagi käideldage kahjustada saanud akusid.** Akusid võivad käidelda vaid tootja esindajad või volitatud hooldekeskuse töötajad.

Ohutusnõuded krivikeerajate kasutamisel

- ▶ **Tehes töid, mille puhul võib kinnitusdetail tabada varjatud elektrijuhtmeid, hoidke elektrilist tööriista ainult käepideme isoleeritud pinnast.** Kinnitusdetailid, mis puutuvad kokku pingestatud elektrijuhtmetega, võivad seada pinge alla elektrilise tööriista metallosad ja anda tööriista kasutajale elektrilöögi.
- ▶ **Varjatult paiknevate elektrijuhtmete, gaasi- või veetorude avastamiseks kasutage sobivaid lokaliseerimisseadmeid või pöörduge kohaliku elektri-, gaasi- või veevarustusettevõtja poole.** Kokkupuutel elektrijuhtmetega tekib tulekahju- ja

elektrilöögioht. Gaasitorustiku vigastamisel tekib plahvatusoht. Veetorustiku vigastamisel materiaalne kahju või elektrilöögioht.

- ▶ **Hoidke elektrilist tööriista tugevasti kinni.** Kruvide kinnipingutamise ja lahti keeramise võivad lühiajaliselt tekkida suured reaktsioonijõumomendid.
- ▶ **Kinnitage töödeldav toorik.** Kinnitusseadmete või kruustangidega kinnitatud toorik püsib kindlamalt kui käega hoides.
- ▶ **Enne käestpanekut oodake, kuni elektriline tööriist on seiskunud.** Kasutatav tarvik võib kinni kiiluda ja põhjustada kontrolli kaotuse seadme üle.
- ▶ **Aku vigastamise ja ebaõige käsitlemise korral võib akust eralduda auru. Aku võib põlema süttida või plahvatada.** Ohutage ruumi, halva enesetunde korral pöörduge arsti poole. Aurud võivad ärritada hingamisteid.
- ▶ **Ärge avage akut.** Esineb lühise oht.
- ▶ **Teravad esemed, näiteks naelad või kruvikeerajad, samuti löögid, põrutused jmt võivad akut kahjustada.** Akukontaktide vahel võib tekkida lühis ja aku võib süttida, suitsema hakata, plahvatada või üle kuumeneda.
- ▶ **Kasutage akut ainult valmistaja toodetes.** Ainult sellisel juhul on aku kaitstud ohtliku ülekoormuse eest.



Kaitske akut kuumuse, sealhulgas pideva päikesekiirguse eest, samuti tule, mustuse, vee ja niiskuse eest. Plahvatus- ja lühiseoht.



- ▶ **Lülitage elektriline tööriist kohe välja, kui tarvik kinni kiilub. Olge valmis suurteks reaktsioonijõumomentideks, mis põhjustavad tagasilöögi.** Tarvik kiilub kinni, kui elektrilisele tööriistale rakendatakse ülekoormust või kui see läheb töödeldavas toorikus kalde alla.

⚠ HOIATUS

Käimisel, saagimisel, lihvimisel, puurimisel ja muul sellesarnasel

tegevusel tekkiv tolm võib mõjuda vähkitekitavalt, väärarendeid põhjustavalt või mutatsioone esilekutsuvalt. Mõned sellistes tolmudes sisalduvad ained on:

plii liisilisaldusega värvises ja lakkides; kristalliline ränimuld tellistes, tsemendis ja muudel müüriöödel; arseen ja kromaat keemiliselt töödeldud puidus. Haigestumise risk on suurem sellest, kui sageli te nende ainetega kokku puutute. Ohu vähendamiseks peaksite töötama ainult hästi ventileeritud ruumides, kasutades vastavat kaitsevarustust (nt spetsiaalselt konstrueeritud hingamiskaitsevahendeid, mis ka kõige väiksemad tolmuosakesed välja filtreerivad).

- ▶ **Vältige juhulikkude sisselülitamist. Enne kui aku kohale asetate, kontrollige, et sisse-/väljalüliti on väljalülitatud asendis.** Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme sisse-/väljalüliti või paigaldate aku sisselülitatud tööriista, võib tagajärjeks olla õnnetus.
- ▶ **Kasutage ainult laitmatust korra, mitte kulunud vahetatavaid tööriistu.** Defektsed vahetatavad tööriistad võivad murduda ja tekitada vigastusi ning varalist kahju.

- ▶ **Vahetatava tööriista paigaldamisel jälgige, et see tööriistahoidikusse kindlalt kinnitub.** Kui vahetatav tööriist ei ole tööriistahoidikuga kindlalt seotud, võib see lahti tulla ja kontrollimatult osutada.
- ▶ **Olge ettevaatlik pikkade kruvide sissekeeramisel, olenevalt kruvi tüübist ja kasutatud vahetatavast tööriistast on libisemisohu.** Pikad kruvid võivad tihti kontrolli alt väljuda ja seadme kasutajat vigastada.
- ▶ **Enne elektrilise tööriista sisselülitamist kontrollige seadme pöörlemis-suunda.** Kui soovite näiteks kruvi lahti pöörata ja pöörlemis-suund on seadud nii, et kruvi sisse keeratakse, võib elektrilise tööriista liikumine olla äkiline ja kontrollimatu.
- ▶ **Ärge kasutage elektrilist tööriista puurmasinana.** Väljalülitussiduriga seadmed ei sobi puurimiseks. Sidur võib automaatselt ja ette hoiatamata välja lülitada.
- ▶ **Ettevaatust! Kui kasutate elektrilist tööriista, millel on Bluetooth®, võib esineda häireid teiste seadmete, lennukite ja meditsiiniaparatuuride (nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid) töös. Samuti ei saa täielikult välistada kahjulikku mõju vahetus läheduses viibivatele inimestele ja loomadele. Ärge kasutage elektrilist tööriista, millel on Bluetooth®, meditsiiniaparatuuride, tanklate, keemiaseadmete läheduses ja plahvatusohtlikus keskkonnas. Ärge kasutage elektrilist tööriista, millel on Bluetooth®, lennukites. Vältige pikemaajalist kasutamist oma keha vahetus läheduses.**

Sõnamärk Bluetooth® ja kujutismärgid (logod) on registreeritud kaubamärgid, mille omanik on Bluetooth SIG, Inc. Robert Bosch Power Tools GmbH kasutab seda sõnamärki / neid kujutismärke litsentsi alusel.

Toote kirjeldus ja kasutusjuhend



Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Ohutusnõuete ja juhiste eiramine võib kaasa tuua elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Pange tähele kasutusjuhendi esiosas olevaid jooniseid.

Nõuetekohane kasutamine

Boschi kruvikeeramissüsteem BT-EXACT/ BT-ANGLEEXACT ja EXAConnect on ette nähtud toodud mõõtme- ja suutlikkusvahemikku kuuluvate kruvide sisse- ja väljakeeramiseks ning mutrite pingutamiseks ja vabastamiseks. See ei ole ette nähtud keeramesühenduse pöördemomendi või pöördenurga dokumenteerimiseks. Kruvikeeramissüsteem võimaldab kruvikeeramissignaaliide juhtmevaba ülekandmist Bluetooth® wireless technology abil. Baasjaama EXAConnect edastatakse BT-EXACT ja BT-ANGLEEXACT seeria tööstuslike akukruvikeerajate signaalid "korras" ja "ei ole korras". Ilma baasjaamata EXAConnect ei saa BT-EXACT ja BT-ANGLEEXACT seeria kruvikeerajaid kasutusele võtta: kruvikeerajad on tarnimisel lukustatud ja neid saab vabastada üksnes baasjaama EXAConnect abil.

Lugege läbi baasijaama EXAConnect kasutusjuhend ja järgige seda. Esmalt võtke kasutusele baasjaam EXAConnect.

Kujutatud komponendid



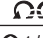

Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste leheküljel toodud numbrid.

- (1) Vahetatav tööriist (nt kruvikeeramisosak)
- (2) Tööriistahoidik
- (3) Nurkkruvikeerajapea
- (4) Harkvõti võtmeavaga 27 mm
- (5) Nurkkruvikeerajapea ääriku võtmepind
- (6) Harkvõti võtmeavaga 22 mm
- (7) Pöördemomendi eelvaliku liugur
- (8) Riputusklamber
- (9) Keermesühenduste LED-näit
- (10) LED-näit *Bluetooth*[®]
- (11) Aku laetuse taseme LED-näit
- (12) Sisse-/väljalüliti
- (13) Pöörlemissuuna ümberlüüti
- (14) Riputusklambri kinnitussoon

- (15) LED-hoidik
- (16) Kübarmutri võtmepind
- (17) Aku lukustuse vabastamisnupp
- (18) APT-pistikühendusega aku
- (19) Märgistusrõngas
- (20) Töövalgusti
- (21) Laadimiseseade
- (22) Võrgupistik
- (23) Laadimiseseadme roheline LED-näit
- (24) Laadimiseseadme punane LED-näit
- (25) Kiirvahetuspadrun
- (26) Seadetööriist
- (27) Sisekuuskantvõti
- (28) Seadeketas
- (29) Vedrurõngas
- (30) Õõnsus korpuse kattes
- (31) Käepide (isoleeritud haardepind)

Kujutatud või kirjeldatud lisavarustus ei kuulu tavalisse tarnemahtu. Lisavarustuse täieliku loetelu leiate meie lisavarustusprogrammist.

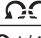


Tehnilised andmed

Tööstuslik akukruvikeeraja BT-EXACT		2	4	6	7
Tootenumber		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Pöördemomendi seadevahemik	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Tühikäigu-pöörlemiskiirus n_0	min ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Nimipinge	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Pöörlemissuund					
Tööriistahoidik		SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"
Andmeliides (raadio)		<i>Bluetooth</i> [®] wireless technology klass 2 (spetsifikatsioon 1.2)			
Maksimaalne ülekandmisulatus	m	10	10	10	10
Kaal vastavalt EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
soovitatav keskkonnamtemperatuur laadimisel	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
lubatud keskkonnamtemperatuur töötamisel ^{B)} ja hoiustamisel	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Töötamise sagedusala	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Saatevõimsus max	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Kaitseklass		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) mõõdetud 20–25 °C juures akuga **2 607 335 681**.

B) piiratud võimsus temperatuuril <0 °C




Tööstuslik akukruvikeeraja BT-EXACT		8	9	12
Tootenumber		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Pöördemomendi seadevahemik	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Tühikäigu-pöörlemiskiirus n_0	min ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}

Tööstuslik akukruvikeeraja BT-EXACT		8	9	12
Nimipinge	V	12	9,6	12
Pöörlemissuund				
Tööriistahoidik		SWF \bigcirc 1/4"	SWF \bigcirc 1/4"	SWF \bigcirc 1/4"
Andmeliides (raadio)		Bluetooth® wireless technology klass 2 (spetsifikatsioon 1.2)		
Maksimaalne ülekandmisulatus	m	10	10	10
Kaal vastavalt EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,90	0,80	0,90
soovitav keskkonnatemperatuur laadimisel	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
lubatud keskkonnatemperatuur töötamisel ^{C)} ja hoiustamisel	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Töötamise sagedusala	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Saatevõimsus max	mW	0,5	0,5	0,5
Kaitseklass		IP 20	IP 20	IP 20

A) mõõdetud 20–25 °C juures akuga **2 607 335 683**.

B) mõõdetud 20–25 °C juures akuga **2 607 335 681**.




C) piiratud võimsus temperatuuril <0 °C

Tööstuslik akunurkkruvikeeraja BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Tootenumber		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Pöördemomendi seadevahemik	Nm	0,7–2	0,7–3	1,5–6
Tühikäigu-pöörlemiskiirus n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Nimipinge	V	9,6	9,6	9,6
Pöörlemissuund				
Tööriistahoidik		SWF \bigcirc 1/4"	SWF \bigcirc 1/4"	SWF \bigcirc 1/4"
Nurkkruvikeerajapea (eraldi tellida)		■ 1/4" ■ 3/8" \bigcirc 1/4"	■ 1/4" ■ 3/8" \bigcirc 1/4"	■ 1/4" ■ 3/8" \bigcirc 1/4"
Kruvikeerajapea (eraldi tellida)		SWF \bigcirc 1/4"	SWF \bigcirc 1/4"	SWF \bigcirc 1/4"
Andmeliides (raadio)		Bluetooth® wireless technology klass 2 (spetsifikatsioon 1.2)		
Maksimaalne ülekandmisulatus	m	10	10	10
Kaal vastavalt EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
soovitav keskkonnatemperatuur laadimisel	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
lubatud keskkonnatemperatuur töötamisel ^{B)} ja hoiustamisel	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Töötamise sagedusala	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Saatevõimsus max	mW	0,5	0,5	0,5
Kaitseklass		IP 20	IP 20	IP 20

A) mõõdetud 20–25 °C juures akuga **2 607 335 681**.




B) piiratud võimsus temperatuuril <0 °C

Tööstuslik akunurkkruvikeeraja BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Tootenumber		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Pöördemomendi seadevahemik	Nm	2–7	1,5–8	2–15
Tühikäigu-pöörlemiskiirus n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Nimipinge	V	9,6	9,6	9,6

Tööstuslik akunurkkruvikeeraja BT-ANGLEXACT		7	8	15
Pöörlemissuund				
Tööriistahoidik Nurkkruvikeerajapea (eraldi tellida)		SWF \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" \bigcirc 1/4"	SWF \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" \bigcirc 1/4"	SWF \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" \bigcirc 1/4"
Andmeliides (raadio)		Bluetooth® wireless technology class 2 (spetsifikatsioon 1.2)		
Maksimaalne ülekandmisulatus	m	10	10	10
Kaal vastavalt EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
lubatud keskkonnatemperatuur töötamisel ^{B)} ja hoiustamisel	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Töötamise sagedusala	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Saatevõimsus max	mW	0,5	0,5	0,5
Kaitseklass		IP 20	IP 20	IP 20

A) mõõdetud 20–25 °C juures akuga **2 607 335 681**.

B) piiratud võimsus temperatuuril <0 °C

Tööstuslik akunurkkruvikeeraja BT-ANGLEXACT		17	23	30
Tootenumber		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Pöördemomendi seadevahemik	Nm	6–17 kõva materjali korral 5–13 pehme materjali korral	7–23	8–30
Tühikäigu-pöörlemiskiirus n_0	min ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Nimipinge	V	14,4	14,4	14,4
Pöörlemissuund				
Tööriistahoidik Nurkkruvikeerajapea (eraldi tellida)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Andmeliides (raadio)		Bluetooth® wireless technology class 2 (spetsifikatsioon 1.2)		
Maksimaalne ülekandmisulatus	m	10	10	10
Kaal vastavalt EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
lubatud keskkonnatemperatuur töötamisel ^{B)} ja hoiustamisel	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Töötamise sagedusala	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Saatevõimsus max	mW	0,5	0,5	0,5
Kaitseklass		IP 20	IP 20	IP 20

A) mõõdetud 20–25 °C juures akuga **2 607 335 685**.

B) piiratud võimsus temperatuuril <0 °C

Ni-MH-aku		9,6	12,0	14,4
Tootenumber		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Akuelementide arv		8	10	12
Aku pingeline	V	9,6	12,0	14,4

Ni-MH-aku		9,6	12,0	14,4
Mahtuvus	Ah	2,6	2,6	2,6
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi	kg	0,55	0,70	0,80
soovitavad laadimisseadmed		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Nurkkruvikeerajapea		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	● 1/4"	SWF ● 1/4"
Tootenumber		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi	kg	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Sirge kruvikeerajapea		SWF ● 1/4"
Tootenumber		0 607 453 631
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi	kg	0,20

Andmed müra/vibratsiooni kohta

Müraemissiooni väärtused, määratud vastavalt **EN 62841-2-2**.

Elektrilise tööriista ekvivalentne helirõhutase on tavaliselt **70** dB(A). Mõõtemääramatus $K = 3$ dB. Müratase võib töötamisel olla kõrgem kui 80 dB(A).

Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Vibratsioonitase a_h (kolme suuna vektorsumma) ja mõõtemääramatus K , mõõdetud vastavalt **EN 62841-2-2**: kruvikeeramine: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Selles juhendis toodud vibratsioonitaseme ja mürapäästu väärtused on mõõdetud standardset mõõtemetodit kasutades ja neid saab kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. Need sobivad ka vibratsioonitaseme ja mürapäästu esialgseks hindamiseks.

Toodud vibratsioonitaseme ja mürapäästu väärtused on iseloomulikud elektrilise tööriista põhiliste rakenduste korral. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muudes rakendustes, muude vahetatavate tööriistadega või ebapiisavalt hooldades, võivad vibratsioonitaseme ja mürapäästu väärtused nendest erineda. See võib kogu tööaja vibratsioonitaset ja mürapäästu tunduvalt suurendada.

Vibratsioonitaseme ja mürapäästu täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade on välja lülitatud või mil seade on küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib kogu tööaja vibratsioonitaset ja mürapäästu tunduvalt vähendada.

Rakendage kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni mõju eest täiendavaid kaitsemeetmeid, nagu näiteks: elektrilise tööriista ja vahetatavate tööriistade hooldus, kätesoojendus, töökorraldus.

Paigaldus

Tarnekomplekt

Tööstuslikud akukruvikeerajad tarnitakse ilma akupakita, tööstuslikud akunurkkruvikeerajad ilma nurkkruvikeerajapea ja akupakita.

Sobiva lisavarustuse valimisel pöörduge palun oma Boschi tööstustööriistade müügiesindaja poole.

Töö- ja hoiutingimused



Seade on ette nähtud kasutamiseks üksnes sisetingimustes.

Laitmatuks tööks peab lubatud keskkonnatemperatuur olema vahemikus -5 °C kuni $+50 \text{ °C}$ (23 °F kuni 122 °F), suhtelisel, mittekondeenseeruv al õhuniiskusel 20 kuni 95%.

Akuelementide kahjustuste vältimiseks tuleb akut hoida temperatuuril 0 °C (32 °F) kuni 45 °C (113 °F).

Nurkkruvikeerajapea paigaldamine

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Nendel tööstuslikel aku-nurkkruvikeerajatel tuleb kõigepealt paigaldada sobiv nurkkruvikeerajapea (vaadake „Tehnilised andmed“, Lehekülg 312).

- ▶ **Enne kruvikeerajapea paigaldamist, nihutamist või eemaldamist veenduge, et pöörlemissuuna ümberlüüti on keskasendis (sisselülitustõkis) või et aku on elektrilisest tööriistast eemaldatud.**

Hoidke elektrilist tööriista harkvõtmega (6) nurkpeaääriku võtmepinnast (5) haarates kinni.

- ▶ **Ärge haarake elektrilise tööriista kinnitamiseks mitte kunagi korpuse kesta pooltest.**

Asetage nurkkruvikeerajapea (3) äärikule soovitud asendisse ja keerake harkvõtmega (4) võtmepinnast (16) haarates kübarmutter kinni.

Sealjuures hoidke harkvõtmega (6) nurkpeaäärikust vastu.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Seda tööstuslikku akukruvikeerajat saab kasutada ainult nurkkruvikeerajapeaga **0 607 451 618**.

Riputusseadis

Riputusklambriga (8) saate elektrilise tööriista kinnitada riputusseadisele.

Asetage riputusklamber (8) elektrilisele tööriistale ja laske soones (14) fikseeruda.

- **Kontrollige regulaarselt riputusklambri ja riputusseadise konksu seisundit.**

Laadimistoiming

Suunis: Laadimiseseadmed ja akud ei kuulu tarnemahtu. Joonisel kujutatud võrgupistik võib erineda teie elektrilise tööriista pistikust.

- **Kontrollige, et laadimiseseade ja aku sobivad teie riigis kasutatava vooluvõrguga.**

Laadimiseseade AL 2450 DV (vt jn A)

Ühendage laadimiseseadme (21) võrgupistik (22) elektrilisse vooluvõrku ja asetage aku (18) õiges asendis laadimiseseadme pesse.

- **Aku paigaldamisel/eemaldamisel ärge rakendage jõudu.** APT-pistikkontaktiga (Akku Pack Top) akud on nii konstrueeritud, et neid saab elektrilisse tööriista või laadimiseseadmesse asetada ainult õiges asendis.

Roheline LED-näit (23) hakkab vilkuma. See näitab laadimisvoolu olemasolu. Kui aku on täiesti täis laetud, peatu laadimistoiming automaatselt. Kui roheline LED-näit enam ei vilgu, vaid põleb pidevalt, on laadimistoiming lõppenud.

Umbes 2 sekundi vältel kõlab helisignaal, mis annab märku sellest, et aku on täielikult laetud.

Punase LED-näidu (24) pidev põlemine teatab vähendatud laadimisvooluga laadimistoimingust. Kui punane LED-näit vilgub, ei ole laadimistoiming võimalik.

Vead – põhjused ja kõrvaldamine

Põhjus	Kõrvaldamine
LED-näidud ei põle	
Laadimiseseadme pistik ei ole (õigesti) pistikupesasse ühendatud	Lükake pistik (lõpuni) pistikupesasse
Pistikupesaga, võrgukaabel või laadimiseseade on defektne	Kontrollige võrgupinget, laske laadimiseseadet vajaduse korral mõnes Boschi elektriliste tööriistade volitatud klienditeeninduses kontrollida
Laadimistoiming ei ole võimalik	
Aku temperatuur on väljaspool lubatud vahemikku	Viige aku temperatuur jahutamise või soojendamiseks lubatud temperatuuripiirkonda vahemikus 0 °C (32 °F) kuni 45 °C (113 °F)
Aku kontaktid on määrdunud	Puhastage aku kontaktid, selleks pange aku mitu korda laadimiseseadmesse ja eemaldage sealt, vajaduse korral vahetage aku
Aku on defektne	Vahetage aku
Aku ei ole (õigesti) sisse asetatud	Asetage aku (täielikult) laadimisessa

Vooluvõrguga ühendamine

Märkus: Pange tähele, et tarnimisel ei ole elektritööriista aku paigaldatud.

- **Ärge hoidke akusid mitte kunagi akuseadmes.** Akud peavad kauem vastu ja neid on parem laadida, kui neid hoida eraldi. Ärge unustage akut pärast pikemaajalist seismist enne kasutamist täielikult täis laadida.

Aku laadimine

Enne elektrilise tööriista paigaldamist laadige akut selleks ette nähtud laadimiseseadmes. Laadimistoimingu täpset kirjeldust vaadake palun laadimiseseadme kasutusjuhendist ja selle juhendi suunistest (vaadake „Laadimistoiming“, Lehekülj 316).

Aku on varustatud NTC-temperatuurikontrolliga, mis lubab akut laadida üksnes temperatuurivahemikus 0 °C (+32 °F) kuni 45 °C (+113 °F). See tagab aku pika kasutusea. Õige kasutuse korral saab akut laadida kuni 3000 korda.

Uus või pikemat aega kasutamata aku saavutab oma täieliku võimsuse alles umbes 5 laadimis- ja tühjenemistsükli järel. Akut tuleb järellaadida ainult siis, kui elektrilise tööriista LED-näit „Aku laetuseisund“ põleb punaselt.

Aku paigaldamine ja eemaldamine

Lükake pöörlemissuuna ümberlüüti (13) keskasendisse. See lukustab sisse-/väljalüüti (12) asendis „Väljas“, millega tõkestatakse elektrilise tööriista juhuslik sisselülitamine. Lükake laetud aku (18) elektrilise tööriista käepidemesse.

Jälgige, et aku asetatakse sisse õiges asendis ja lukustuse vabastamisnupud (17) tuntuvalt elektrilise tööriista käepidemes fikseeruvad.

- **Aku paigaldamisel/eemaldamisel ärge rakendage jõudu.** APT-pistikkontaktiga (Akku Pack Top) akud on nii konstrueeritud, et neid saab elektrilise tööriista või laadimiseseadmesse asetada ainult õiges asendis.

Aku (18) eemaldamiseks vajutage lukustuse vabastamisnuppu (17) mõlemal küljel ja tõmmake aku käepidemest allapoole välja.

Tööriistavahetus kiirvahetuspadruniga kruvikeerajapea korral (vt jn B)

- **Vahetatava tööriista paigaldamisel jälgige, et see tööriistahoidikusse kindlalt kinnitub.** Kui vahetatav tööriist ei ole tööriistahoidikuga kindlalt seotud, võib see lahti tulla ja kontrollimatult osutada.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

BT-EXACT seeria tarnitakse 1/4"-kiirvahetuspadruniga (SWF O 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Nende tööstuslike akunurkkruvikeerajate jaoks on saadaval 1/4"-kiirvahetuspadruniga nurkkruvikeerajapea (tootenumbrid **0 607 453 631**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Nende tööstuslike akunurkkruvikeerajate jaoks on saadaval 1/4"-kiirvahetuspadruniga nurkkruvikeerajapea (tootenumbrid **0 607 453 630**).

Vahetatava tööriista kohale asetamine

Tõmmake kiirvahetuspadrunit (25) ettepoole. Asetage vahetatav tööriist (1) tööriistahoidikusse (2) ja vabastage kiirvahetuspadrun.

Kasutage ainult sobiva ühendussabaga (1/4"-kuuskant) vahetatavaid tööriistu.

Ärge püüdke paigaldada kiirkinnituspadrunitesse puure. Tööstuslikud akunurkkruvikeerajad ja tööstuslikud väljalülitussiduriga akukruvikeerajad ei sobi puurimiseks. Sidur võib automaatselt ja ette hoiatamata välja lülituda. Kui puurimist pärast siduri väljalülitumist jätkata, võib elektriline tööriist teie haardest välja pääseda, kuni väljalülitussidur uuesti rakendub.

Vahetatava tööriista eemaldamine

Tõmmake kiirvahetuspadrunit (25) ettepoole. Võtke vahetatav tööriist (1) tööriistahoidikust (2) välja ja vabastage kiirvahetuspadrun.

Tööriistavahetus välisnelikandiga kruvikeerajapea korral

- **Vahetatava tööriista paigaldamisel jälgige, et see tööriistahoidikusse kindlalt kinnitub.** Kui vahetatav tööriist ei ole tööriistahoidikuga kindlalt seotud, võib see lahti tulla ja kontrollimatuks osutada.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Tööstuslike akunurkkruvikeerajate jaoks on saadaval 1/4"-nelikandiga nurkkruvikeerajapea (tootenumber **0 607 453 617**) ning 3/8"-nelikandiga nurkkruvikeerajapea (tootenumber **0 607 453 620**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Nende tööstuslike akunurkkruvikeerajate jaoks on saadaval 3/8"-nelikandiga nurkkruvikeerajapea (tootenumber **0 607 451 618**).

Vahetatava tööriista kohale asetamine

Suruge tihvt tööriistahoidiku (2) nelikandil, nt kitsa kruvikeerajaga, sisse ja lükake vahetatav tööriist (1) nelikandile. Veenduge, et tihvt fikseerub vahetatava tööriista väljalõikes.

Vahetatava tööriista eemaldamine

Suruge tihvt vahetatava tööriista (1) väljalõikes sisse ja tõmmake vahetatav tööriist tööriistahoidikult (2) maha.

Tööriistavahetus sisekuuskandiga kruvikeerajapea korral (vt jn C)

- **Vahetatava tööriista paigaldamisel jälgige, et see tööriistahoidikusse kindlalt kinnitub.** Kui vahetatav tööriist ei ole tööriistahoidikuga kindlalt seotud, võib see lahti tulla ja kontrollimatuks osutada.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Nende tööstuslike akunurkkruvikeerajate jaoks on saadaval 1/4"-sisekuuskandiga nurkkruvikeerajapea (tootenumber **0 607 453 618**).

Vahetatava tööriista kohale asetamine

Lükake vahetatav tööriist (1) tööriistahoidiku (2) sisekuuskanti, kuni ta tuntavalt fikseerub.

Vahetatava tööriista eemaldamine

Tõmmake vahetatav tööriist (1) tööriistahoidikust (2), vajadusel tange kasutades, välja.

Kasutamine



Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille. Elektrilise tööriista tüübile ja kasutusala vastavate isikukaitsevahendite, näiteks tolmu maski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või

kuulmiskaitsevahendite kasutamine vähendab vigastuste ohtu.

Seadme kasutuselevõtt

Kui soovite elektrilist tööriista käivitada, peate kõigepealt pöörlemisuuna ümberlülitiga (13) seadma pöörlemisuuna: Elektriline tööriist käivitub ainult siis, kui pöörlemisuuna ümberlülitit (13) ei ole keskasendis (siselülitustöki).

Pöörlemisuuna seadmine (vt jn D)

- **Vajutage pöörlemisuuna ümberlülitit (13) ainult seisva elektrilise tööriista korral.**

Päripäeva: kruvide sissekeeramiseks vajutage pöörlemisuuna ümberlülitit (13) vasakule kuni piirajani.

Vastupäeva: kruvide lahtipäästmiseks või väljakeeramiseks vajutage pöörlemisuuna ümberlülitit (13) paremale kuni piirajani.

Töövalgusti sisselülitamine

Töövalgusti (20) võimaldab ebasobivates valgustusoludes valgustada kruvimiskohta. Töövalgusti (20) lülitate sisse sisse-/väljalülitit (12) kergelt vajutades. Kui vajutate sisse-/väljalülitit tugevamini, lülitub seade sisse ja töövalgusti põleb edasi.

- **Ärge vaadake otse töövalgustisse, see võib teid pimestada.**

Sisse-/väljalülitamine



Kruvikeerajatel on pöördemomendist sõltuv **väljalülitussidur**, mis on etteantud vahemikus seatav. See rakendub seatud pöördemomendi saavutamisel.

Suunis: Kui kasutate kruvikeerajat pingeadapteriga, peate kõigepealt kasutusele võtma konstantse pinge hoidja.

Elektrilise tööriista **siselülitamiseks** vajutage sisse-/väljalülitit (12) lõpuni.

Seatud pöördemomendi saavutamisel **lülitub elektriline tööriist automaatselt välja**.

- **Sisse-/väljalülitit (12) enneaegsel vabastamisel ei saavutata eelseatud pöördemomenti.**

Tööjuhised

- ▶ **Elektriline tööriist on varustatud raadioliidesega. Järgida tuleb kohalikke tööpiiranguid, nt lennukites või haiglates.**
- ▶ **Katkestage enne seadete tegemist, lisavarustusdetailide vahetamist või elektrilise tööriista käest ära panemist energiavarustus.** See ettevaatusabinõu hoiab ära elektrilise tööriista soovimatu käivitumise.
- ▶ **Asetage elektriline tööriist mutrile/kruvile ainult väljalülitatult.** Pöörlevad vahetatavad tööriistad võivad maha libiseda.
- ▶ **Eemaldage aku seadmest enne mis tahes töid seadme kallal (nt hooldus, tarvikute vahetus jmt), samuti enne seadme transportimist ja hoiu-paneikut.** Lüliti (sisse/välja) juhuslik käsitsemine toob kaasa vigastuste ohu.

Pöördemomendi seadmine (vaata jooniseid E – G)

Pöördemoment sõltub väljalülitussiduri vedru eelpingest. Väljalülitussiduri rakendub seatud pöördemomendi saavutamisel nii päri- kui vastupäeva pöörlemisel.

Individuaalse pöördemomendi seadmiseks kasutage ainult kaasasolevat seadetööriista (26).

Lükake liugur (7) elektrilisel tööriistal lõpuni tagasi.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Asetage sisekuuskantvõti (27) vahetatavasse tööriista (26) ja keerake seda aeglaselt.

Niipea kui läbi korpuse ava on näha siduris väike kühm (seadeketas (28)) ühendage seadetööriist (26) selle kühmuga ja pöörake seda.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Pistke sisekuuskantvõti (27) tööriistahoidikusse (2) ja pöörake seda aeglaselt.

Niipea kui läbi korpuse ava on näha siduris väike kühm (seadeketas (28)) ühendage seadetööriist (26) selle kühmuga ja pöörake seda.

Päripäeva pööramine annab suurema pöördemomendi, vastupäeva pööramine väiksema pöördemomendi.

Eemaldage seadetööriist (26). Siduri kaitsemiseks määrumise eest lükake liugur (7) jälle ettepoole.

Suunis: Vajalik seade oleneb keermesühenduse tüübist ja seda saab kõige paremini määrata praktilise katsetamisega. Kontrollige proovi-keermesühendust pöördemomendivõtmega.

- ▶ **Seadke pöördemomendi üksnes toodud võimsusvahemikus, kuna vastasel korral ei rakendu enam väljalülitussiduri.**

LED-näit



Aku laetusseisundi näit

Kui aku (18) laadimine on vajalik, vilgub LED-näit (11) roheliselt ja kõlab signaalheli.

Võimalikud on veel ainult 6–8 kruvikeeramist.

Kui LED-näit põleb punaselt, ei piisa mahtuvusest enam ühegi kruvi keeramiseks või elektriline tööriist on üle koormatud. Elektrilist tööriista ei saa enam sisse lülitada.

Sisselülitustöökis on aktiivne seni, kuni aku elektrilisel tööriistast eemaldatakse ja paigaldatakse laetud aku.

Kui töotate pingeadapteriga, osutab punane LED-näit (11) ülekoormusele.

Kui LED-näit (11) vilgub punaselt, on elektriline tööriist üle kuumenenud ja ei tööta. Enne seadme töölerakendamist oodake, kuni vilkumine veidi aja pärast automaatselt kaob. Elektrilise tööriista oluliselt lühenenud kasutusaaeg pärast laadimist näitab, et aku tuleb peatselt välja vahetada. Suunake kasutatud akud vastavalt seadussätetele / kohalikele nõuetele jäätmekäitlusse.

Suunis: kui kasutate aku (18) asemel pingeadapterit ja konstantse pinge hoidjat 4EXACT, on LED-näit (11) talitlusetu.



Keermesühenduste näit

Eelseatud pöördemomendi saavutamisel rakendub väljalülitussiduri. LED-näit (9) põleb roheliselt.

Kui eelseatud pöördemomendi ei saavutatud, süttib LED-näit (9) punaselt ja kõlab signaalheli. Keermesühendamist tuleb korrata.

Näit Bluetooth®-ühendus

Vajutage sisse-/väljalülitit (12), et aktiveerida Bluetooth®-ühendus. Kuni kruvikeeraja otsib ühendust, vilgub LED-näit (10).

LED-i (10) pidev punane tuli näitab, et Bluetooth®-ühendus on moodustatud. Kruvikeeraja on aga veel lukustatud.

Kui baasjaam EXAConnect annab kruvikeerajale kasutusloa, siis LED-näit (10) kustub.

Kui LED-näit (10) sisse-/väljalülitit vajutamise järel vilgub lühidalt ja siis kustub, ei piisa kruvikeeraja energiavarustusest enam ühendamiseks.

Kordamiskaitse

Kui keermesühendamisel rakendus väljalülitussiduri, lülitub mootor välja. Taassisselülitamine on võimalik alles 0,7 sekundilise pausi järel. Nii väldite juba valmis keermesühenduse juhuslikku järelingutamist.

Nurkkruvikeerajapea asendi muutmine

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Nurkkruvikeerajapead (3) võite seada kokku kaheksasse asendisse.

Hoidke elektrilist tööriista harkvõtmega (6) nurkpeaäärikut võtmepinnast (5) haarates kinni.

- ▶ **Ärge haarake elektrilise tööriista kinnitamiseks mitte kunagi korpuse kesta pooltest.**

Päästke harkvõtmega (4) võtmepinnalt (16) haarates kübarmutter lahti. Pöörake nurkkruvikeerajapea (3) 45° sammuga soovitud asendisse ja keerake harkvõtmega (4) võtmepinnast (16) haarates kübarmutter jälle kinni. Sealjuures hoidke harkvõtmega (6) nurkpeaäärikust vastu.

LED-töövalgusti nihutamine (vt jn H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Lükake märgistamisrõngas (19) õhukese lapikkruvikeerajaga, spaatliga vms maha. Lükake

vedrurõngas (29) vedrurõnga tangidega tahapole korpuse kestage.

LEDi hoidiku (15) mõlemat töövalgustit (20) ümbritsevat kestagepoolt saab nüüd igasse soovitud asendisse viia. Jälgige, et te ei vigasta LED-töövalgusti kaablit ja lütkake see, ilma järsult painutamata, vastavasse õõnsusse (30) korpuse kestage. Ümbritsege töövalgusti (20) jälle mõlema LEDi hoidiku (15) korpuse kestage.

Lütkake vedrurõngas (29) ja märgistusrõngas (19) jälle tagasi nende esialgsesse asendisse.

Hooldus ja korrashoid

Hooldus ja puhastus

- ▶ **Eemaldage aku seadmest enne mis tahes töid seadme kallal (nt hooldus, tarvikute vahetus jmt), samuti enne seadme transportimist ja hoieüpanekut.** Lüliti (sisse/välja) juhuslik käsitsemine toob kaasa vigastuste ohu.
- ▶ **Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke seade ja selle ventilatsioonivad puhtad.**

Elektrilise tööriista määrimine



Määrdeaine:

Spetsiaalne reduktorimääre (225 ml)
Tootenumber 3 605 430 009
Määre Molykote
Motoriõli SAE 10 / SAE 20

- Pärast esimese 150 töötunni möödumist puhastage reduktorit nõrgatoimelise lahustiga. Järgige lahusti tootja kasutus- ja jäätmekäitlusjuhiseid. Seejärel määrige reduktorit Boschi spetsiaalse reduktorimäärdega. Korra puhastamist 300-töötunnise intervalliga alates esimesest puhastamisest.
- Õlitage väljalülitussiduri liikuvaid osi 100000 keermesühenduse järel mõne tilga mootoriõliga SAE 10 / SAE 20. Määrige liuguvaid ja veerevaid osi määrdega Molykote. Kontrollige sealjuures siduril ka kulumise puudumist, veendumaks, et korratavus ja täpsus on säilinud. Seejärel tuleb siduri pöördemoment uuesti seada.
- ▶ **Hooldus- ja remonditööd laske teha ainult kvalifitseeritud spetsialistidel.** Sellega tagate elektrilise tööriista ohutuse säilimise.

Boschi volitatud klienditeeninduses tehakse neid töid kiiresti ja usaldusväärselt.

- ▶ **Määrdeained ja puhastusvahendid suunake keskkonda säästval viisil jäätmekäitlusele.** Järgige seadustega sätestatud eeskirju.

Klienditeenindus ja kasutusala nõustamine

Klienditeeninduse töötajad vastavad teie küsimustele teie toote remondi ja hoolduse ning varuosade kohta. Joonised ja info varuosade kohta leiata ka veebisaidilt: **www.bosch-pt.com**

Boschi nõustajad on meeleldi abiks, kui teil on küsimusi toodete ja lisatarvikute kasutamise kohta.

Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel teatage meile kindlasti toote tüübisildil olev 10-kohaline tootenumber.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: 6549 568
Faks: 679 1129

Jäätmekäitlus



Elektrilised tööriistad, akud, lisavarustus ja pakendid tuleb keskkonnasäästlikult ringluses võtta.




Ärge visake elektrilisi tööriistu ja akusid/patareid olmejäätmete sekka!

Üksnes EL liikmesriikidele:

Vastavalt Euroopa Liidu direktiividele 2012/19/EL ja 2006/66/EÜ tuleb kasutusressursi ammandanud elektrilised tööriistad ning defektsed või kasutusressursi ammandanud akud/patareid eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada.

Akud/patareid:

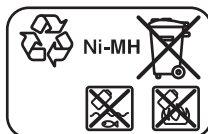

Ni-MH: nikkel-metallhüdriid

Latviešu

Drošības noteikumi

Vispārēji drošības noteikumi elektroinstrumentiem

BRĪDINĀ-JUMS

Izlasiet visus drošības noteikumus un instrukcijas, aplūkojiet ilustrācijas un iepazīstieties ar

specifikācijām, kas tiek piegādātas kopā ar šo elektroinstrumentu. Šeit sniegto drošības noteikumu un instrukciju neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

Pēc izlasīšanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.

Drošības noteikumos lietotais apzīmējums "elektroinstrumenti" attiecas gan uz Jūsu tīkla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeļi), gan arī uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabeļi).

Drošība darba vietā

- ▶ **Uzturiet savu darba vietu tīru un labi apgaismotu.** Nekārtīgās un tumšās vietās var viegli notikt nelaimes gadījums.
- ▶ **Nedarbiniet elektroinstrumentus sprādzienbīstamā atmosfērā, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu tuvumā un vietās ar paaugstinātu gāzu vai putekļu saturu gaisā.** Darba laikā elektroinstrumenti nedaudz dzirksteļo, un tas var izsaukt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
- ▶ **Darbinot elektroinstrumentu, neļaujiet bērniem un nepiederošām personām tuvoties darba vietai.** Citu personu klātbūtnē var novērst uzmanību, kā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.

Elektrodrošība

- ▶ **Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt piemērotai elektrotīkla kontaktlīdzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojiet kontaktdakšas adapterus, ja elektroinstrumenti caur kabeli tiek savienoti ar aizsargzēmējuma ķēdi.** Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas piemērota kontaktlīdzdai, ļauj samazināt elektriskā trieciena saņemšanas risku.
- ▶ **Nepieļaujiet ķermeņa daļu saskaršanos ar sazemētiem priekšmetiem, piemēram, ar caurulēm, radiatoriem, plītiem vai ledusskapjiem.** Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ **Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to mitrumā.** Mitrumam iekļūstot elektroinstrumentā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ **Nenoslogojiet kabeli.** Neizmantojiet kabeli, lai elektroinstrumentu nestu, vilktu vai atvienotu no elektrotīkla kontaktlīdzdas. Sargājiet kabeli no karstuma, eļļas, asām malām un kustošām daļām. Bojāts vai samezģļojies elektrokabelis var būt par ceļoni elektriskā trieciena saņemšanai.
- ▶ **Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tā pievienošanai vienīgi ārpustelpu lietošanai derīgus pagarinātājkabeļus.** Lietojot elektrokabeļi, kas piemēroti darbam ārpus telpām, samazinās elektriskā trieciena saņemšanas risks.
- ▶ **Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams darbināt vietās ar paaugstinātu mitrumu, pievienojiet to elektrobarošanas ķēdēm, kas aizsargātas ar noplūdes strāvas aizsargreleju (RCD).** Lietojot noplūdes strāvas aizsargreleju, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.

Personiskā drošība

- ▶ **Strādājot ar elektroinstrumentu, saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Pārtrauciet darbu, ja jūtaties noguris vai arī atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu iespaidā.** Strādājot ar elektroinstrumentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par ceļoni nopietnam savainojumam.
- ▶ **Lietojiet individuālo darba aizsargaprīkojumu. Darba laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles.** Individuālā darba

aizsargaprīkojuma (putekļu maskas, neslidošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana noteiktos apstākļos ļaus samazināt savainošanās risku.

- ▶ **Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvaļīgu ieslēgšanos.** Pirms elektroinstrumenta pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas vai izņemšanas, kā arī pirms elektroinstrumenta pārņemšanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts. Pārņemot elektroinstrumentu, ja pirksts atrodas uz ieslēdzēja, kā arī pievienojot to elektrobarošanas avotam laikā, kad elektroinstrumenti ir ieslēgti, var viegli notikt nelaimes gadījums.
- ▶ **Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas izņemiet no tā regulējošos rīkus vai atslēgas.** Regulējošais rīks vai atslēga, kas ieslēgšanas brīdī atrodas elektroinstrumenta kustīgajās daļās, var radīt savainojumu.
- ▶ **Nesniedzieties pārāk tālu. Jebkurā situācijā saglabājiet līdzsvaru un stingru stāju.** Tas atvieglos elektroinstrumenta vadīšanu neparedzētās situācijās.
- ▶ **Nēsājiet darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet garus matus un drēbes kustošām daļām.** Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var iekerties kustošajās daļās.
- ▶ **Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam pievienot putekļu uzsūkšanas vai savākšanas, nodrošiniet, lai tā būtu pievienota un tīktu pareizi lietota.** Pielietojot putekļu savākšanu, samazinās to kaitīgā ietekme uz veselību.
- ▶ **Nepaļaujieties uz iemaņām, kas iegūtas, bieži lietojot instrumentus, neieslīgstiet pašapmierinātībā un neignorējiet instrumenta drošas lietošanas principus.** Neuzmanīgas rīcības dēļ dažās sekundēs daļās var gūt nopietnu savainojumu.

Saudzīga apiešanās un darbs ar elektroinstrumentiem

- ▶ **Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Ikvienam darbam izvēlieties piemērotu elektroinstrumentu.** Elektroinstrumenti darbojas labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
- ▶ **Nelietojiet elektroinstrumentu, ja to ar ieslēdzēja palīdzību nevar ieslēgt un izslēgt.** Elektroinstrumenti, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstami lietošanai un to nepieciešams remontēt.
- ▶ **Pirms elektroinstrumenta regulēšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas uzglabāšanai atvienojiet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla vai izņemiet no tā akumulatoru, ja tas ir izņemams.** Šādi iespējams novērst elektroinstrumenta nejaušu ieslēgšanos.
- ▶ **Ja elektroinstrumenti netiek lietoti, uzglabājiet to piemērotā vietā, kur elektroinstrumenti nav sasniedzami bērniem un personām, kuras neprot ar to rīkoties vai nav iepazinušās ar šiem noteikumiem.** Ja elektroinstrumentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.

- ▶ **Savlaicīgi apkalpojiet elektroinstrumentus un to piederumus.** Pārbaudiet, vai kustīgās daļas nav nobīdījušās un ir droši iestiprinātas, vai kāda no daļām nav salauzta un vai nepastāv jebkuri citi apstākļi, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstrumentus ir bojāts, nodrošiniet, lai tas pirms lietošanas tiktu izremontēts. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroinstrumenti pirms lietošanas nav pienācīgi apkalpoti.
- ▶ **Uzturiet griezošos darbinstrumentus asus un tīrus.** Rūpīgi kopti elektroinstrumenti, kas apgādāti ar asiem griezējinstrumentiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk un ir vieglāk vadāmi.
- ▶ **Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus, piederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst šeit sniegtajiem norādījumiem, ņemot vērā arī konkrētos lietošanas apstākļus un veicamā darba raksturu.** Elektroinstrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā tiem, kuriem to ir paredzējis ražotājs, ir bīstama un var novest pie neparedzamām sekām.
- ▶ **Uzturiet elektroinstrumenta rokturus un noturvirsmas sausas, tīras un brīvas no eļļas un smērvielām.** Slideni rokturi un noturvirsmas traucē efektīvi rīkoties ar elektroinstrumentu un to droši vadīt neparedzētās situācijās.

Saudzīga apiešanās un darbs ar akumulatora elektroinstrumentiem

- ▶ **Akumulatoru uzlādei lietojiet tikai ražotāja norādīto uzlādes ierīci.** Ikvienu uzlādes ierīci ir paredzēta tikai noteikta tipa akumulatoram, un mēģinājums to lietot cita tipa akumulatoru uzlādei var novest pie uzlādes ierīces un/vai akumulatora aizdegšanās.
- ▶ **Lietojiet elektroinstrumentos tikai tiem īpaši paredzētus akumulatorus.** Cita tipa akumulatoru lietošana var būt par cēloni savainojumam vai novest pie elektroinstrumenta un/vai akumulatora aizdegšanās.
- ▶ **Laikā, kad akumulators netiek lietots, nepieļaujiet, lai tā kontakti saskartos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu veidot savienojumu starp kontaktiem, izraisot īsslēgumu.** Īsslēgums starp akumulatora kontaktiem var radīt apdegumus un izraisīt aizdegšanos.
- ▶ **Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrains elektrolīts; nepieļaujiet tā nonākšanu saskarē ar ādu.** Ja tas tomēr ir nejausi noticis, noskalojiet elektrolītu ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk acīs, meklējiet ārsta palīdzību. No akumulatora izplūdušais elektrolīts var izsaukt ādas iekaisumu vai pat apdegumu.
- ▶ **Nelietojiet akumulatoru vai elektroinstrumentu, ja tas ir bojāts vai modificēts.** Bojāti vai modificēti akumulatori var radīt neparedzētas situācijas, kuru rezultātā var notikt aizdegšanās vai sprādziens, kā arī var rasties savainojuma risks.
- ▶ **Neturiet elektroinstrumentu vai akumulatoru uguns tuvumā vai vietā ar augstu temperatūru.** Elektroinstrumenta vai akumulatora atrašanās uguns tuvumā vai vietā, kur temperatūra pārsniedz 130 °C, var izraisīt sprādzienu.
- ▶ **Ievērojiet visas uzlādēšanas instrukcijas un neuzlādējiet akumulatoru vai elektroinstrumentu pie temperatūras, kas atrodas ārpus instrukcijā norādīto pieļaujamo temperatūras vērtību diapazona robežām.** Uzlādējot akumulatoru neatbilstošā veidā vai pie temperatūras, kas atrodas ārpus pieļaujamo temperatūras vērtību diapazona robežām, tas var tikt bojāts, kā arī var pieaugt aizdegšanās risks.

Apkalpošana

- ▶ **Nodrošiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu kvalificēts personāls, nomainīti izmantojot vienīgi identiskas rezerves daļas.** Tikai tā ir iespējams panākt un saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni.
- ▶ **Nekādā gadījumā neveiciet bojātu akumulatoru apkalpošanu.** Akumulatoru apkalpošanu drīkst veikt tikai ražotājs vai tā pilnvaroti servisa speciālisti.

Drošības noteikumi skrūvgriežiem

- ▶ **Veicot darbības, kuru laikā stiprināmais elements var skart slēptus vadus, turiet elektroinstrumentu aiz izolētajām noturvirsmām.** Stiprinājamajam elementam skarot spriegumnesošus vadus, spriegums var nonākt arī uz elektroinstrumenta atklātajām metāla daļām, kā rezultātā lietotājs var saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ **Lietojot piemērotu metālmeklētāju, pārbaudiet, vai apstrādes vietu nešķērso slēptas komunālapgādes līnijas, vai arī griezieties pēc konsultācijas vietējā komunālās saimniecības iestādē.** Darbinstrumenta saskaršanās ar elektropārvades līniju var izraisīt aizdegšanos vai būt par cēloni elektriskajam triecienam. Bojājums gāzes pārvades līnijā var izraisīt sprādzienu. Kontakta rezultātā ar ūdensvada cauruli, var tikt bojātas materiālās vērtības.
- ▶ **Stingri turiet elektroinstrumentu.** Pieskrūvējot un atskrūvējot skrūves, var izlaicīgi rasties liels reaktīvais griezes moments.
- ▶ **Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu.** Iestiprinot apstrādājamo priekšmetu skrūvspilēs vai citā stiprinājuma ierīcē, strādāt ir drošāk, nekā tad, ja tas tiek turēts ar rokām.
- ▶ **Pirms elektroinstrumenta novietošanas nogaidiet, līdz tas ir pilnīgi apstājies.** Kustībā esošs darbinstruments var iestrēgt, izsaucot kontroles zaudēšanu pār elektroinstrumentu.
- ▶ **Bojājuma vai nepareizas lietošanas rezultātā akumulators var izdalīt kaitīgus izgarojumus.** Akumulators var aizdegties vai sprāgt, ielaidiet telpā svaigu gaisu un smagākos gadījumos meklējiet ārsta palīdzību. Izgarojumi var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.
- ▶ **Neatveriet akumulatoru.** Tas var radīt īsslēgumu.
- ▶ **Iedarbojoties uz akumulatoru ar smailu priekšmetu, piemēram, ar naglu vai skrūvgriezi, kā arī āreja spēka**

iedarbības rezultātā akumulators var tikt bojāts. Tas var radīt iekšēju isslēgumu, kā rezultātā akumulators var aizdegties, dūmot, eksplodēt vai pārkarst.

- ▶ **Lietojiet akumulatoru vienīgi ražotāja izstrādājumos.** Tikai tā akumulators tiek pasargāts no bīstamām pārslodzēm.



Sargājiet akumulatoru no karstuma, piemēram, no ilgstošas atrašanās saules staros, kā arī no uguns, netīrumiem, ūdens un mitruma. Tas var radīt sprādziena un isslēguma briesmas.



- ▶ **Nekavējoties izslēdziet elektroinstrumentu, ja iestrēgst tajā iestiprinātais darbinstruments. Esiet gatavs augstam reaktīvajam griezes momentam, kas var iedarboties uz Jūsu rokām un izraisīt atsitieni.** Darbinstruments var iestrēgt, ja elektroinstrumentus tiek pārslogots vai arī darbinstruments apstrādājamajā priekšmetā tiek sašķībtas.

▲ BRĪDINĀJUMS

Rupjās un smalkās slīpēšanas, zāģēšanas, urbšanas un citu līdzīgu darbību gaitā radušies putekļi var būt kancerogēni, teratogēni vai mutagēni.

Dažas no vielām, ko satur šie putekļi, ir šādas. Svinu saturošas krāsas un lakas; kristālisks silīcija oksīds kļieņos, cementā un citos mūra materiālos; arsēns un hroms ķīmiski apstrādātā kokā. Saslimšanas risks ir atkarīgs no tā, cik bieži organisms tiek pakļauts šo vielu iedarbībai. Lai samazinātu saslimšanas risku, ieteicams strādāt tikai labi vēdināmās telpās, lietojot piemērotu aizsargaprīkojumu (piemēram, īpaši izstrādātu elpošanas ceļu aizsarglīdzekli, kas spēj aizturēt pat vissīkākās putekļu daļiņas).

- ▶ **Nepieļaujiet nejašu elektroinstrumenta ieslēgšanos.** Pirms akumulatora ievietošanas pārlicinieties, ka elektroinstrumenta ieslēdzējs atrodas izslēgtā stāvoklī. Elektroinstrumenta pārņemšana, turot pirkstu uz ieslēdzēja, vai akumulatora ievietošana ieslēgtā elektroinstrumentā var izraisīt nelaimes gadījumu.
- ▶ **Izmantojiet vienīgi nebojātus, nenodilušus darbinstrumentus.** Bojāti darbinstrumenti var salūzt, izraisot savainojumus un radot materiālus zaudējumus.
- ▶ **Iestiprinot darbinstrumentu, sekojiet, lai tas droši ievietotos darbinstrumenta turētājā.** Ja darbinstruments nav stingri iestiprināts, tas var izkrist no stiprinājuma un kļūt nekontrolējams.
- ▶ **Ieskrūvējot garas skrūves, ievērojiet piesardzību, jo šādā gadījumā pastāv noslīdēšanas briesmas, kas atkarīgas no skrūves tipa un izmantojamā darbinstrumenta.** Garas skrūves parasti ir grūtāk kontrolējamas, tāpēc ieskrūvēšanas laikā skrūvgrieža uzgalis var viegli noslidēt no skrūves galvas, izraisot savainojumu.
- ▶ **Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas pārlicinieties, ka ir pareizi izvēlēts griešanās virziens.** Piemēram, ja vēlaties izskrūvēt skrūvi un ir izvēlēts ieskrūvēšanai atbilstošs griešanās virziens, tas var izraisīt nekontrolējamas elektroinstrumenta kustības.

- ▶ **Nelietojiet elektroinstrumentu kā urbjmašīnu.**

Elektroinstrumenti ar automātiskās apturēšanās sajūgu nav piemēroti urbjšanai. Šis sajūgs var bez brīdinājuma automātiski nostrādāt jebkurā brīdī.

- ▶ **Ievēribai! Lietojiet elektroinstrumentus ar Bluetooth® , var rasties traucējumi citām iekārtām un ierīcēm, lidmašīnām un medicīniskajām ierīcēm (piemēram, sirds stimulatoriem, dzirdes aparātiem). Tāpat nevar pilnīgi izslēgt kaitējumu rašanos cilvēkiem un dzīvniekiem, kas atrodas elektroinstrumenta lietošanas vietas tiešā tuvumā. Nelietojiet elektroinstrumentus ar Bluetooth® medicīnisko ierīču, degvielas uzpildes staciju un ķīmisko iekārtu tuvumā, kā arī objektos ar paaugstinātu sprādzienbīstamību un spridzināšanas vietu tuvumā. Nelietojiet elektroinstrumentus ar Bluetooth® lidmašīnās. Nepieļaujiet elektroinstrumenta ilgstošu darbību ķermeņa tiešā tuvumā.**

Bluetooth® vārdiskais apzīmējums, kā arī grafiskais attēlojums (logotips) ir firmas Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme un īpašums. Ikvienš šā vārdiskā apzīmējuma vai grafiskā attēlojuma lietojums no firmas Robert Bosch Power Tools GmbH puses ir licencēts.

Izstrādājuma un tā funkciju apraksts



Izlasiet drošības noteikumus un norādījumus lietošanai. Drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

Nemiet vērā attēlus lietošanas pamācības sākuma daļā.

Pielietojums

Skrūvēšanas sistēma BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT un EXAConnect ir paredzēta skrūvju ieskrūvēšanai un atskrūvēšanai, kā arī uzgriežņu pieskrūvēšanai un atskrūvēšanai norādītajās izmēru un jaudas robežās. Tā nav piemērota skrūves pieskrūvēšanas griezes momenta un pagriešanas leņķa vērtību dokumentēšanai.

Skrūvēšanas sistēma nodrošina skrūvēšanas signālu datu bezvadu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju. No sērijas BT-EXACT un BT-ANGLEEXACT rūpnieciskajiem akumulatora skrūvgriežiem uz bāzes stacijas EXAConnect tiek pārsūtīti signāli I.S un N.S (skrūvēšana ir sekmīga / nav sekmīga). Bez bāzes stacijas EXAConnect skrūvēšana ar sēriju BT-EXACT un BT-ANGLEEXACT skrūvgriežiem nav iespējama: šie skrūvgrieži piegādes brīdī ir bloķēti, un tos var atbloķēt vienīgi ar bāzes stacijas EXAConnect palīdzību.


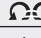
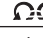
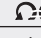
Izlasiet un ievērojiet bāzes stacijas EXAConnect lietošanas pamācībā sniegtos norādījumus. Vispirms iedarbiniet bāzes staciju EXAConnect.

Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem elektroinstrumenta attēlā, kas sniegts ilustratīvajā lappusē.

- | | |
|---|---|
| (1) Darbinstruments (piemēram, skrūvgrieža uzliktnis) | (17) Akumulatora atbrīvošanas taustiņš |
| (2) Darbinstrumenta turētājs | (18) Akumulators ar APT tipa kontaktierīci |
| (3) Skrūvēšanas leņķgalva | (19) Marķējošais gredzens |
| (4) Vaļējā tipa uzgriežņu atslēga, platums 27 mm | (20) Darba gaismeklis |
| (5) Skrūvēšanas leņķgalvas atloka atslēgas noturplaknes | (21) Uzlādes ierīce |
| (6) Vaļējā tipa uzgriežņu atslēga, platums 22 mm | (22) Elektrotīkla kabeļa kontaktdakša |
| (7) Pārbīdāmais griezes momenta regulatora vāciņš | (23) Uzlādes ierīces zaļais LED indikators |
| (8) Pakāršanas cilpa | (24) Uzlādes ierīces sarkanais LED indikators |
| (9) Skrūvēšanas rezultāta LED indikators | (25) Ātrās nomainīgas patrona |
| (10) Bluetooth® LED indikators | (26) Regulējošais instruments |
| (11) Akumulatora uzlādes pakāpes indikators | (27) Sešstūra stienātslēga |
| (12) Ieslēdzējs/izslēdzējs | (28) Regulējošā paplāksne |
| (13) Griešanās virziena pārslēdzējs | (29) Dalītais gredzens |
| (14) Pakāršanas cilpas stiprinājuma ierobi | (30) Korpusa apvalka niša |
| (15) LED turētājs | (31) Rokturis (ar izolētu noturvirsmu) |
| (16) Virsuzgriežņa atslēgas noturplaknes | |
- Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.**




Tehniskie dati

Rūpnieciskais akumulatora skrūvgriezis BT-EXACT		2	4	6	7
Izstrādājuma numurs		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Griezes momenta regulēšanas diapazons	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Brīvgaitas griešanās ātrums n_0	min ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Nominālais spriegums	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Griešanās virziens					
Darbinstrumenta turētājs		Ātrās nomainīgas patrona $\varnothing 1/4"$	Ātrās nomainīgas patrona $\varnothing 1/4"$	Ātrās nomainīgas patrona $\varnothing 1/4"$	Ātrās nomainīgas patrona $\varnothing 1/4"$
Datu pārsūtīšanas saskarne (bezvadu)		Bluetooth® bezvadu tehnoloģija, 2. klase (1.2. specifikācija)			
Maksimālais pārsūtīšanas attālums	m	10	10	10	10
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Ieteicamā apkārtējās vides gaisa temperatūra uzlādes laikā	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējās vides gaisa temperatūra darbības laikā ^{B)} un glabāšanas laikā	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Darba frekvences diapazons	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Maks. raidītāja jauda	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Aizsardzības tips		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) mērījums 20–25 °C temperatūrā ar akumulatoru **2 607 335 681**.

B) samazināta jauda pie temperatūras <0 °C




Rūpnieciskais akumulatora skrūvgriezis BT-EXACT		8	9	12
Izstrādājuma numurs		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Griezes momenta regulēšanas diapazons	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Brīvgaitas griešanās ātrums n_0	min ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Nominālais spriegums	V	12	9,6	12

Rūpnieciskais akumulatora skrūvgriezis BT-EXACT		8	9	12
Griešanās virziens				
Darbinstrumenta turētājs		Ātrās nomainīgas patrona $\text{O}1/4''$	Ātrās nomainīgas patrona $\text{O}1/4''$	Ātrās nomainīgas patrona $\text{O}1/4''$
Datu pārsūtīšanas saskarne (bezvadu)		Bluetooth® bezvadu tehnoloģija, 2. klase (1.2. specifikācija)		
Maksimālais pārsūtīšanas attālums	m	10	10	10
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,90	0,80	0,90
Ieteicamā apkārtējās vides gaisa temperatūra uzlādes laikā	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējās vides gaisa temperatūra darbības laikā ¹⁾ un glabāšanas laikā	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Darba frekvences diapazons	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Maks. raidītāja jauda	mW	0,5	0,5	0,5
Aizsardzības tips		IP 20	IP 20	IP 20

A) mērījums 20–25 °C temperatūrā ar akumulatoru **2 607 335 683**.

B) mērījums 20–25 °C temperatūrā ar akumulatoru **2 607 335 681**.




C) samazināta jauda pie temperatūras <0 °C

Rūpnieciskais akumulatora leņķa skrūvgriezis BT-ANGLEXACT		2	3	6
Izstrādājuma numurs		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Griezes momenta regulēšanas diapazons	Nm	0,7–2	0,7–3	1,5–6
Brīvgaitas griešanās ātrums n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Nominālais spriegums	V	9,6	9,6	9,6
Griešanās virziens				
Darbinstrumenta turētājs Skrūvēšanas leņķgalva (jāpasūta atsevišķi)		Ātrās nomainīgas patrona $\text{O}1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\text{O}1/4''$	Ātrās nomainīgas patrona $\text{O}1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\text{O}1/4''$	Ātrās nomainīgas patrona $\text{O}1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\text{O}1/4''$
Skrūvēšanas leņķgalva (jāpasūta atsevišķi)		Ātrās nomainīgas patrona $\text{O}1/4''$	Ātrās nomainīgas patrona $\text{O}1/4''$	Ātrās nomainīgas patrona $\text{O}1/4''$
Datu pārsūtīšanas saskarne (bezvadu)		Bluetooth® bezvadu tehnoloģija, 2. klase (1.2. specifikācija)		
Maksimālais pārsūtīšanas attālums	m	10	10	10
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Ieteicamā apkārtējās vides gaisa temperatūra uzlādes laikā	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējās vides gaisa temperatūra darbības laikā ^{B)} un glabāšanas laikā	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Darba frekvences diapazons	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Maks. raidītāja jauda	mW	0,5	0,5	0,5
Aizsardzības tips		IP 20	IP 20	IP 20

A) mērījums 20–25 °C temperatūrā ar akumulatoru **2 607 335 681**.




B) samazināta jauda pie temperatūras <0 °C

Rūpnieciskais akumulatora leņķa skrūvgriezis BT-ANGLEXACT		7	8	15
Izstrādājuma numurs		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Griezes momenta regulēšanas diapazons	Nm	2–7	1,5–8	2–15

Rūpnieciskais akumulatora leņķa skrūvgriezis BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Brīvgaitas griešanās ātrums n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Nominālais spriegums	V	9,6	9,6	9,6
Griešanās virziens				
Darbinstrumenta turētājs Skrūvēšanas leņķgalva (jāpasūta atsevišķi)		Ātrās nomaīņas patrona $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" $\varnothing 1/4"$	Ātrās nomaīņas patrona $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" $\varnothing 1/4"$	Ātrās nomaīņas patrona $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" $\varnothing 1/4"$
Datu pārsūtīšanas saskarne (bezvadu)		Bluetooth® bezvadu tehnoloģija, 2. klase (1.2. specifikācija)		
Maksimālais pārsūtīšanas attālums	m	10	10	10
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Ieteicamā apkārtējās vides gaisa temperatūra uzlādes laikā	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējās vides gaisa temperatūra darbības laikā ^{B)} un glabāšanas laikā	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Darba frekvences diapazons	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Maks. raidītāja jauda	mW	0,5	0,5	0,5
Aizsardzības tips		IP 20	IP 20	IP 20

A) mērījums 20–25 °C temperatūrā ar akumulatoru **2 607 335 681**.

B) samazināta jauda pie temperatūras <0 °C

Rūpnieciskais akumulatora leņķa skrūvgriezis BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Izstrādājuma numurs		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Griezes momenta regulēšanas diapazons	Nm	6–17 cietā skrūvēšanas režīmā 5–13 mīkstā skrūvēšanas režīmā	7–23	8–30
Brīvgaitas griešanās ātrums n_0	min ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Nominālais spriegums	V	14,4	14,4	14,4
Griešanās virziens				
Darbinstrumenta turētājs Skrūvēšanas leņķgalva (jāpasūta atsevišķi)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Datu pārsūtīšanas saskarne (bezvadu)		Bluetooth® bezvadu tehnoloģija, 2. klase (1.2. specifikācija)		
Maksimālais pārsūtīšanas attālums	m	10	10	10
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Ieteicamā apkārtējās vides gaisa temperatūra uzlādes laikā	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējās vides gaisa temperatūra darbības laikā ^{B)} un glabāšanas laikā	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Darba frekvences diapazons	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Maks. raidītāja jauda	mW	0,5	0,5	0,5
Aizsardzības tips		IP 20	IP 20	IP 20

A) mērījums 20–25 °C temperatūrā ar akumulatoru **2 607 335 685**.

B) samazināta jauda pie temperatūras <0 °C

Ni-MH akumulators		9,6	12,0	14,4
Izstrādājuma numurs		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Elementu skaits		8	10	12
Akumulatora spriegums	V	9,6	12,0	14,4
Uzlādes pakāpe	Ah	2,6	2,6	2,6
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80
Ieteicamās uzlādes ierīces		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Skrūvēšanas leņķgalva		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	SWF ○ 1/4"
Izstrādājuma numurs		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Taisnā skrūvēšanas galva		SWF ○ 1/4"
Izstrādājuma numurs		0 607 453 631
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20

Informācija par troksni un vibrāciju

Elektroinstrumenta radītā trokšņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši standartam **EN 62841-2-2**.

Pēc A raksturlienes izsvērtais elektroinstrumenta radītā trokšņa skaņas spiediena tipiskais līmenis ir **70 dB(A)**. Mērījumu izklāde $K = 3$ dB. Trokšņa līmenis darba laikā var pārsniegt 80 dB(A).

Lietojiet ierīces dzirdes orgānu aizsardzībai!

Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība a_h (vektoru summa trijos virzienos) un izklāde K ir noteikta atbilstoši standartam **EN 62841-2-2**: veicot skrūvēšanu: $a_h < 2,5$ m/s², $K = 1,5$ m/s².

Šajā pamācībā norādītais vibrācijas līmenis un instrumenta radītā trokšņa vērtība ir izmērīta atbilstoši standartā noteiktajai procedūrai un var tikt izmantota elektroinstrumentu savstarpējai salīdzināšanai. To var izmantot arī vibrācijas un trokšņa radītās papildu slodzes iepriekšējai novērtēšanai.

Šeit norādītais svārstību līmenis un instrumenta radītā trokšņa vērtība ir attiecināma uz elektroinstrumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroinstruments tiek lietots netipiskiem mērķiem, kopā ar netipiskiem darbinstrumentiem vai nav vajadzīgajā veidā apkalpots, tā svārstību līmenis un radītā trokšņa vērtība var atšķirties no šeit norādītajām vērtībām. Tas var ievērojami palielināt svārstību un trokšņa radīto papildu slodzi kopējam darba laika posmam.

Lai precīzi izvērtētu svārstību un trokšņa radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam, jāņem vērā arī laiks, kad elektroinstruments ir izslēgts vai arī darbojas, taču faktiski netiek izmantots paredzētā darba veikšanai. Tas var ievērojami samazināt svārstību un trokšņa radīto papildu slodzi kopējam darba laika posmam.

Veiciet papildu pasākumus, lai pasargātu strādājošo personu no vibrācijas kaitīgās iedarbības, piemēram, savlaicīgi veiciet elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpošanu, uzturiet rokas siltas un pareizi plānoiet darbu.

Montāža

Piegādes komplekts

Rūpnieciskos akumulatora skrūvgrīžus piegādā bez akumulatoru bloka, rūpnieciskos akumulatora leņķa skrūvgrīžus piegādā bez skrūvēšanas leņķgalvas un bez akumulatoru bloka.

Kad izvēlas piemērotus piederumus, lūdzam vērsties tuvākajā specializētajā Bosch rūpniecisko elektroinstrumentu tirdzniecības vietā.

Darba un uzglabāšanas apstākļi



Elektroinstruments ir paredzēts izmantošanai vienīgi slēgtās darba telpās.

Lai elektroinstruments nevainojami darbotos, apkārtējā gaisa temperatūrai jābūt robežās no -5°C līdz $+50^{\circ}\text{C}$ (23°F līdz 122°F) pie relatīvā gaisa mitruma no 20 līdz 95 % bez aprašošanas.

Lai novērstu akumulatora elementu bojājumus, akumulatori jāuzglabā pie temperatūras no 0°C (32°F) līdz 45°C (113°F).

Skrūvēšanas leņķgalvas montāža

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Uz šiem rūpnieciskajiem akumulatora leņķa skrūvgrīžiem vispirms jānostiprina piemērota skrūvēšanas leņķgalva (skatīt sadaļu (skatīt „Tehniskie dati”, Lappuse 323).

- **Pirms skrūvēšanas leņķgalvas nostiprināšanas, pagriešanas vai noņemšanas pārliecinieties, ka griešanās virziens pārslēdzējs atrodas vidējā stāvoklī (ieslēdzēja bloķēšana) vai no elektroinstrumenta ir izņemts akumulators.**

Stingri turiet elektroinstrumentu ar vaļējā tipa atslēgu (6), novietojot to uz skrūvēšanas leņķgalvas uzmalas noturplaknēm (5).

► **Nemēģiniet nostiprināt instrumentu, iespējot tā korpusa apvalku.**

Novietojiet skrūvēšanas leņķgalvu (3) vēlamajā stāvoklī uz stiprinājuma uzmalas un stingri pieskrūvējiet virsuzgriezni, novietojot vaļējā tipa atslēgu (4) uz virsuzgriezņa (16) noturplaknēm.

Noturiet skrūvēšanas leņķgalvu nekustīgi ar uz tās uzmalas noturplaknēm novietotu vaļējā tipa atslēgu (6).

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Šis rūpnieciskais akumulatora leņķa skrūvgriezis ir izmantojams vienīgi kopā ar skrūvēšanas leņķgalvu **0 607 451 618**.

Iekarināšanas ierīce

Izmantojot lokveida turētāju (8), elektroinstrumentu var uzkarināt uz kādas turētājiērīces.

Novietojiet lokveida turētāju (8) uz elektroinstrumenta un ļaujiet tam fiksēties ierobēs (14).

► **Regulāri pārbaudiet instrumenta lokveida turētāju un turētājiērīces āķus vai iekares.**

Uzlādes process

Norāde: uzlādes ierīce un akumulators netiek iekļauts piegādes komplektā.

Attēlā parādītā elektrotīkla kontaktdakša var atšķirties no Jūsu elektroinstrumentā pielietotās kontaktdakšas.

► **Sekojiet, lai uzlādes ierīce un akumulators būtu piemēroti Jūsu valstī izmantojamajam elektrotīklam.**

Uzlādes ierīce AL 2450 DV (attēls A)

Pievienojiet uzlādes ierīces (21) elektrotīkla kontaktdakšu (22) elektroapgādes sistēmai un ievietojiet akumulatoru (18) pareizā stāvoklī uzlādes ierīces uzlādes šahtā.

► **Ievietojot un izņemot akumulatoru, nelietojiet pārāk lielu spēku.** Akumulators ar APT kontaktiem (Akku Pack Top) ir konstruēts tā, lai to būtu iespējams ievietot elektroinstrumentā vai uzlādes ierīcē tikai pareizā stāvoklī.

Pie tam sāk mirgot zaļais LED indikators (23). Tas norāda, ka ir sākusī plūst uzlādes strāva. Pēc akumulatora pilnīgas uzlādes process automātiski izbeidzas. Uzlāde ir beigusies, ja zaļais LED indikators vairs nemirgo, bet iedegas pastāvīgi. Pie tam uz aptuveni 2 sekundēm ieslēdzas tonālais signāls, signalizējot, ka akumulators ir pilnīgi uzlādēts.

Ja sarkanais LED indikators (24) deg pastāvīgi, tas norāda, ka uzlāde notiek ar samazinātu uzlādes strāvu. Ja sarkanais LED indikators mirgo, tas nozīmē, ka uzlāde nav iespējama.

Kļūmes – cēloņi un novēršana

Cēlonis	Novēršana
LED indikatori neiedegas	
Uzlādes ierīces kontaktdakša nav (pareizi) pievienota pie elektrotīkla kontaktlīdzdas	(Pilnībā) pievienojiet uzlādes ierīces kontaktdakšu elektrotīkla kontaktlīgzdai

Cēlonis	Novēršana
Ir bojāta elektrotīkla kontaktlīgzda, savienojošais kabelis vai uzlādes ierīce	Pārbaudiet elektrotīkla spriegumu vai nodrošiniet, lai uzlādes ierīce tiktu pārbaudīta Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā

Uzlādes process nevar notikt

Akumulatora temperatūra ir ārpus pieļaujamo vērtību diapazona robežām	Atdzesējiet vai uzsildiet akumulatoru, līdz tā temperatūra nonāk pieļaujamo temperatūras vērtību diapazonā, kas ir no 0 °C (32 °F) līdz 45 °C (113 °F)
---	--

Akumulatora kontakti ir netīri	Notīriet akumulatora kontaktus, piemēram, vairākas reizes ieliekot un izņemot akumulatoru; ja nepieciešams, nomainiet akumulatoru
--------------------------------	---

Akumulators ir bojāts	Nomainiet akumulatoru
-----------------------	-----------------------

Akumulators nav pievienots vai ir slikti pievienots	Pievienojiet akumulatoru uzlādes ierīcei vai stingrāk iebīdīet to uzlādes ierīces uzlādes šahtā
---	---

Pievienošana elektrotīklam

Norāde: ievērojiet, ka piegādātajā elektroinstrumentā nav ievietots akumulators.

► **Neuzglabājiet akumulatoru, ja tas ir ievietots akumulatora elektroinstrumentā.** Akumulatori ilgāk saglabā enerģiju un ir vieglāk uzlādējami, ja tie tiek uzglabāti atsevišķi no elektroinstrumenta. Uzsākot akumulatora lietošanu pēc ilgāka pārtraukuma, neaizmirstiet to pilnīgi uzlādēt.

Akumulatora uzlāde

Pirms akumulatora ievietošanas elektroinstrumentā uzlādējiet to piemērotā uzlādes ierīcē. Precīzu uzlādes gaitas aprakstu lūdzam lasīt uzlādes ierīces lietošanas pamācībā, bet ieteikumi uzlādei ir sniegti sadaļā „Uzlādes process“, Lappuse 327).

Akumulators ir apgādāts ar NTC sistēmas temperatūras kontroles ierīci, kas pieļauj uzlādi vienīgi temperatūras diapazonā no 0 °C (+32 °F) līdz 45 °C (+113 °F). Šādi tiek nodrošināts liels akumulatora kalpošanas laiks. Pareizi lietojot akumulatoru, tas var nodrošināt līdz 3000 uzlādes un izlādes cikliem.

Jauna vai ilgāku laiku nelietota akumulatora ietilpība sasniedz nominālo vērtību tikai pēc aptuveni 5 uzlādes un izlādes cikliem. Akumulators jāuzlādē vienīgi tad, ja elektroinstrumenta LED indikators „Akumulatora uzlādes pakāpe“ iedegas sarkanā krāsā.

Akumulatora ievietošana un izņemšana

Pārvietojiet griešanās virziena pārslēdzēju (13) vidus stāvoklī. Līdz ar to ieslēdzējs (12) tiek bloķēts stāvoklī

„Izslēgts”, novēršot elektroinstrumenta nejaunu ieslēgšanos. Iebīdīet uzlādētu akumulatoru **(18)** elektroinstrumenta rokturī.

Pie tam sekojiet, lai akumulators tiktu ievietots pareizā stāvoklī un lai tā atbrīvošanas taustiņi **(17)** fiksētos elektroinstrumenta rokturī ar skaidri sadzirdamu troksni.

► **Ievietojot un izņemot akumulatoru, nelietojiet pārāk lielu spēku.** Akumulators ar APT kontaktiem (**A**ku **P**ack **T**op) ir konstruēts tā, lai to būtu iespējams ievietot elektroinstrumentā vai uzlādes ierīcē tikai pareizā stāvoklī.

Lai izņemtu akumulatoru **(18)**, no abām pusēm nospiediet akumulatora atbrīvošanas taustiņus **(17)** un izvelciet akumulatoru no elektroinstrumenta roktura, pārvietojot lejuvirzienā.

Darbinstrumenta nomainīšana skrūvēšanas galvā ar ātrās nomainīšanas turētājaptveri (attēls B)

► **Iestiprinot darbinstrumentu, sekojiet, lai tas droši ievietotos darbinstrumenta turētājā.** Ja darbinstruments nav stingri iestiprināts, tas var izkrist no stiprinājuma un kļūt nekontrolējams.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Sērijas BT-EXACT elektroinstrumenti tiek piegādāti kopā ar 1/4" ātrās nomainīšanas turētājaptveri (SWF \odot 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Šiem rūpnieciskajiem akumulatora leņķa skrūvgriežiem var iegādāties skrūvēšanas leņķgalvu ar 1/4" ātrās nomainīšanas turētājaptveri (izstrādājuma numurs **0 607 453 631**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Šiem rūpnieciskajiem akumulatora leņķa skrūvgriežiem var iegādāties skrūvēšanas leņķgalvu ar 1/4" ātrās nomainīšanas turētājaptveri (izstrādājuma numurs **0 607 453 630**).

Nomaināmā darbinstrumenta iestiprināšana

Pavelciet ātrās nomainīšanas turētājaptveri **(25)** uz priekšu. Ievietojiet nomaināmā darbinstrumenta **(1)** stiprinājuma kātu darbinstrumenta turētājā **(2)**, un tad atlaidiet ātrās nomainīšanas turētājaptveri.

Lietojiet tikai nomaināmos darbinstrumentus ar piemērotu stiprinājuma kātu (1/4" sešstūra kātu).

Nemēģiniet iestiprināt parasto urbi šajā ātrās nomainīšanas turētājaptverē.

Rūpnieciskie akumulatora leņķa skrūvgrieži un rūpnieciskie akumulatora skrūvgrieži ir aprīkoti ar apturošo sajūgu un tāpēc nav piemēroti uršanai. Šis sajūgs var bez brīdinājuma automātiski nostrādāt jebkurā brīdī. Turpinot uršanu pēc apturošā sajūga nostrādes, elektroinstrumenti var tikt izgriezti no lietotāja rokām, pirms apturošais sajūgs no jauna nostrādā.

Nomaināmā darbinstrumenta izņemšana

Pavelciet ātrās nomainīšanas turētājaptveri **(25)** uz priekšu. Izvelciet nomaināmā darbinstrumenta **(1)** stiprinājuma kātu no darbinstrumenta turētāja **(2)** un tad atlaidiet ātrās nomainīšanas turētājaptveri.

Darbinstrumenta nomainīšana skrūvēšanas galvā ar četrstūra kātu

► **Iestiprinot darbinstrumentu, sekojiet, lai tas droši ievietotos darbinstrumenta turētājā.** Ja darbinstruments nav stingri iestiprināts, tas var izkrist no stiprinājuma un kļūt nekontrolējams.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Šiem rūpnieciskajiem akumulatora leņķa skrūvgriežiem var iegādāties skrūvēšanas leņķgalvu ar 1/4" četrstūra kātu (izstrādājuma numurs **0 607 453 617**), kā arī skrūvēšanas leņķgalvu ar 3/8" četrstūra kātu (izstrādājuma numurs **0 607 453 620**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Šiem rūpnieciskajiem akumulatora leņķa skrūvgriežiem var iegādāties skrūvēšanas leņķgalvu ar 3/8" četrstūra kātu (izstrādājuma numurs **0 607 451 618**).

Nomaināmā darbinstrumenta iestiprināšana

Lietojot piemērotu priekšmetu, piemēram, šauru skrūvgriezi, iespiediet uz iekšu fiksatora stienīti uz darbinstrumenta stiprinājuma **(2)** un tad uzbidiet darbinstrumentu **(1)** uz stiprinājuma četrstūra kāta. Sekojiet, lai fiksators ievietotos darbinstrumenta izgriezumā, to fiksējot uz kāta.

Nomaināmā darbinstrumenta izņemšana

Iespiediet uz iekšu fiksatora stienīti darbinstrumenta **(1)** izgriezumā un novelciet darbinstrumentu no stiprinājuma **(2)** kāta.

Darbinstrumenta nomainīšana skrūvēšanas galvā ar sešstūra ligzdu (attēls C)

► **Iestiprinot darbinstrumentu, sekojiet, lai tas droši ievietotos darbinstrumenta turētājā.** Ja darbinstruments nav stingri iestiprināts, tas var izkrist no stiprinājuma un kļūt nekontrolējams.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Šiem rūpnieciskajiem akumulatora leņķa skrūvgriežiem var iegādāties skrūvēšanas leņķgalvu ar 1/4" sešstūra ligzdu (izstrādājuma numurs **0 607 453 618**).

Nomaināmā darbinstrumenta iestiprināšana

Ievietojiet nomaināmo darbinstrumentu **(1)** stiprinājuma **(2)** sešstūra ligzdā, līdz tas tur fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.

Nomaināmā darbinstrumenta izņemšana

Izvelciet darbinstrumentu **(1)** no stiprinājuma **(2)** sešstūra ligzdas, vajadzības gadījumā lietojot knaibles.

Lietošana



Lietojiet individuālo darba aizsargaprīkojumu. Darba laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. Individuālā darba aizsargaprīkojuma (putekļu maskas, neslidošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu)

lietošana noteiktos apstākļos ļaus samazināt savainošanās risku.

Uzsākot lietošanu

Ja vēlaties elektroinstrumentu iedarbināt, vispirms ar griešanās virziena pārlēdzēju (13) jāiestata vēlams griešanās virziens:

Elektroinstrumentu iespējams ieslēgt vienīgi tad, ja griešanās virziena pārlēdzējs (13) neatrodas visus stāvokli (ieslēdzēja bloķēšana).

Griešanās virziena izvēle (attēls D)

- **Pārvietojiet griešanās virziena pārlēdzēju (13) vienīgi laikā, kad elektroinstrumenti nedarbojas.**

Griešanās virziens pa labi: lai ieskrūvētu skrūves, pārbīdīet divpusējo griešanās virziena pārlēdzēju (13) līdz galam pa kreisi.

Griešanās virziens pa kreisi: lai atskrūvētu vai izskrūvētu skrūves, pārbīdīet divpusējo griešanās virziena pārlēdzēju (13) līdz galam pa labi.

LED gaismas avota ieslēgšana

LED gaismas avots (20) ļauj apgaismot skrūvēšanas vietu nepietiekoša apgaismojuma apstākļos. LED gaismas avotu (20) var ieslēgt, nedaudz nospiežot ieslēdzēju (12). Ja ieslēdzējs tiek nospiests stiprāk, elektroinstrumenti sāk darboties, bet apgaismojošā LED gaismas avots turpina degt.

- **Neskatieties tieši LED gaismas avota izstarotajā gaismas starā, jo tas var apzīlbināt.**

Ieslēgšana un izslēgšana



Skrūvgriezis ir apgādāts ar no griezes momenta atkarīgu **apturēšanas sajūgu**, kas ir regulējams norādītajā griezes momenta vērtību diapazonā. Tas nostrādā, līdzko tiek sasniegts iestatītais griezes moments.

Norāde: ja skrūvgriezis tiek darbināts kopā ar sprieguma adapteri, vispirms jāiedarbina sprieguma stabilizators. Lai **ieslēgtu** elektroinstrumentu, līdz galam nospiediet tā ieslēdzēju (12).

Elektroinstrumenti **automātiski izslēdzas**, līdzko tiek sasniegts iestatītais griezes moments.

- **Priekšlaicīgi atlaižot ieslēdzēju (12), iestatītais griezes moments netiek sasniegts.**

Norādījumi darbam

- **Elektroinstrumenti ir apgādāti ar radio interfeisu. Tāpēc ir jāievēro vietējie lietošanas ierobežojumi, kādi pastāv, piemēram, lidmašīnās vai slimnīcās.**
- **Pirms elektroinstrumenta iestatīšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas uzglabāšanai atvienojiet to no elektrobarošanas sprieguma.** Šis piesardzības pasākums ļaus novērst elektroinstrumenta patvaļīgu palaišanos.
- **Kontaktējiet darbinstrumentu ar uzgriezni vai skrūvi tikai laikā, kad elektroinstrumenti ir izslēgti.** Rotējošs darbinstrumenti var noslidēt no skrūves galvas.
- **Veicot jebkurus darbus ar elektroinstrumentu (piemēram, apkalpošanu, darbinstrumentu nomainī-**

utt.), kā arī pirms tā transportēšanas vai uzglabāšanas vienmēr izņemiet no elektroinstrumenta akumulatoru. Ieslēdzēja nejausa nospiešana var izraisīt savainojumu.

Griezes momenta iestatīšana (attēls E – G)

Griezes momenta ierobežošanas vērtība ir atkarīga no atsperes spiediena automātiskās apstāšanās sajūgā. Sajūgs ierobežo griezes momentu izvēlētajā līmenī abos darbinstrumenta griešanās virzienos.

Lai iestādītu vēlamo griezes momenta vērtību, lietojiet vienīgi īpašu regulējošo rīku (26), kas tiek piegādāts kopā ar elektroinstrumentu.

Līdz galam pārvietojiet atpakaļ elektroinstrumenta pārbidāmo vāciņu (7).

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Ievietojiet sešstūra stieņatslēgu (27) nomaināmajā darbinstrumentā (26) un to lēni grieziet.

Līdzko korpusa atvērumā kļūst redzams neliels izcilnis (sajūga regulējošā paplāksne (28)) ievietojiet šajā izcilni regulējošo rīku (26) un to grieziet.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Ievietojiet sešstūra stieņatslēgu (27) nomaināmajā darbinstrumentā (2) un to lēni grieziet.

Līdzko korpusa atvērumā kļūst redzams neliels izcilnis (sajūga regulējošā paplāksne (28)) ievietojiet šajā izcilni regulējošo rīku (26) un to grieziet.

Griežot regulējošo rīku pulksteņa rādītāju kustības virzienā, griezes momenta ierobežošanas līmenis palielinās, bet, griežot to pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, griezes momenta ierobežošanas līmenis samazinās. Regulējošā rīka (26) izņemšana. Lai pasargātu sajūgu no netirumiem, no jauna līdz galam pabīdīet uz priekšu elektroinstrumenta pārbidāmo vāciņu (7).

Norāde: optimālais griezes momenta ierobežošanas līmenis ir atkarīgs no skrūvju savienojuma tipa, un to vislabāk izvēlēties praktisku mēģinājumu ceļā. Pirms darba veiciet mēģinājuma ieskrūvēšanu, izmantojot īpašu atslēgu griezes momenta mērīšanai.

- **Iestatiet griezes momenta ierobežošanas līmeni tikai norādītajās jaudas robežās, ārpus kurām automātiskās apstāšanās sajūgs nedarbojas.**

LED indikatori



Akumulatora uzlādes pakāpes indikators

Ja akumulatoru (18) nepieciešams uzlādēt, LED indikators (11) mirgo zaļā krāsā un skan akustiskais signāls. Tas nozīmē, ka vēl ir iespējams veikt tikai 6 – 8 skrūvējumus.

Ja LED indikators deg sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka akumulatora enerģija vairs nenodrošina pat vienas skrūves ieskrūvēšanu vai arī elektroinstrumenti ir pārslogoti. Šādā gadījumā elektroinstrumentu vairs nevar ieslēgt. Ieslēdzēja bloķēšana saglabājas, līdz akumulators tiek atvienots no elektroinstrumenta un tam tiek pievienots uzlādēts akumulators.

Strādājot ar sprieguma adapteri, sarkanā LED indikators (11) iedegšanās norāda uz pārslodzi.

Ja LED indikators **(11)** mirgo sarkanā krāsā, tas norāda, ka elektroinstrumenti ir pārkarsis un vairs nespēj darboties. Pirms elektroinstrumenta atkārtotas iedarbināšanas nogaidiet, līdz izdzīst mirgojošais LED indikators.

Ja ievērojami samazinās elektroinstrumenta darbības laiks starp divām akumulatora uzlādēm, tas liecina, ka akumulators ir nolietojies un to nepieciešams nomainīt. No nolietotajiem akumulatoriem nepieciešams atbrīvoties veidā, kas noteikts attiecīgās valsts likumdošanā.

Norāde: akumulatora **(18)** vietā lietojot sprieguma adapteri un sprieguma stabilizatoru 4EXACT, LED indikators **(11)** nefunkcionē.



ieskrūvēšanas rezultāta indikators

Elektroinstrumenta griezes momentam sasniedzot iepriekš iestatīto vērtību, nostrādā automātiskais apstāšanās sajūgs. Pie tam LED indikators **(9)** iedegas zaļā krāsā.

Ja iestādītā griezes momenta vērtība netiek sasniegta, LED indikators **(9)** iedegas sarkanā krāsā, un ir dzirdams skaņas signāls. Šādā gadījumā skrūvēšanas operācija jāveic atkārtoti.

Bluetooth® savienojuma indikators

Nospiediet ieslēdzēju **(12)**, lai aktivizētu Bluetooth® savienojumu. Laikā, kad skrūvgriezis meklē savienojumu, mirgo sarkanais LED indikators **(10)**.

Sarkanā LED indikatora **(10)** pastāvīga iedegšanās liecina, ka ir izveidots Bluetooth® savienojums. Taču skrūvgriezis joprojām paliek bloķēts.

Ja bāzes stacija EXAConnect atbloķē skrūvgriezi, LED indikators **(10)** izdzīst.

Ja LED indikators **(10)** pēc ieslēdzēja nospiešanas īslaicīgi nomirgo un pēc tam izdzīst, tas nozīmē, ka skrūvgrieža elektrobarošana vairs nav pietiekama savienojuma uzturēšanai.

Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos

Ja skrūvēšanas laikā nostrādā automātiskais apstāšanās sajūgs, tas izslēdz elektroinstrumenta dzinēju. Elektroinstrumenta atkārtota ieslēgšana ir iespējama ne ātrāk, kā pēc 0,7 sekunžu ilgās pauzes. Tas ļauj novērst jau pieskrūvētu skrūvju nejašu atkārtotu pieskrūvēšanu.

Skrūvēšanas leņķgalvas pagriešana

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Skrūvēšanas leņķgalvu **(3)** var pagriezt un nostiprināt atbilstošos dažādos stāvokļos.

Stingri turiet elektroinstrumentu ar vaļējā tipa atslēgu **(6)**, novietojot to uz skrūvēšanas leņķgalvas uzmalas noturplaknēm **(5)**.

► Nemēģiniet nostiprināt instrumentu, iespiežot tā korpusa apvalku.

Atskrūvējiet virszugriezni ar vaļējā tipa atslēgu **(4)**, novietojot to uz virszugriežņa noturvirsām **(16)**. Pagriežiet skrūvēšanas leņķgalvu **(3)** vēlamajā stāvoklī, kurā tā fiksējas ik pēc 45°, un no jauna stingri pieskrūvējiet virszugriezni ar vaļējā tipa atslēgu **(4)**, novietojot to uz virszugriežņa noturvirsām **(16)**.

Šajā laikā noturiet skrūvēšanas leņķgalvu nekustīgi ar uz tās uzmalas noturplaknēm novietotu vaļējā tipa atslēgu **(6)**.

LED gaismas avota iestatīšana (attēls H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Lietojot plānu skrūvgrieža asmeni, špaktelāpstiņu vai citu līdzīgu rīku, izbīdīet marķējošo gredzenu **(19)**. Ar īpašām stangām pabīdīet atspērgredzenu **(29)** pa korpusa apvalku virzienā uz aizmuguri.

Līdz ar to abas LED diodes turētāja **(15)** apvalka puses, kas aptver LED gaismas avotu **(20)**, var pārvietot jebkurā vēlamajā stāvoklī. Pie tam sekojiet, lai LED gaismas avota vads netiktu bojāts, un iebīdīet to šim nolūkam paredzētajā korpusa apvalka nišā **(30)**. Tad no jauna novietojiet uz LED gaismas avota **(20)** abas LED diodes turētāja **(15)** puses. Nobeigumā pārvietojiet atspērgredzenu **(29)** un marķējošo gredzenu **(19)** sākotnējā stāvoklī.

Apkalpošana un apkope

Apkalpošana un tīrīšana

- Veicot jebkurus darbus ar elektroinstrumentu (piemēram, apkalpošanu, darbinstrumentu nomaīņu utt.), kā arī pirms tā transportēšanas vai uzglabāšanas vienmēr izņemiet no elektroinstrumenta akumulatoru. Ieslēdzēja nejausa nospiešana var izraisīt savainojumu.
- Lai elektroinstrumenti darbotos droši un bez atteikumiem, regulāri tīriet tā korpusu un ventilācijas atveres.

Elektroinstrumenta eļļošana



Smērviela:

speciāla pārnesumu smērviela (225 ml)
Izstrādājuma numurs 3 605 430 009
Molikota (grafīta) smērviela
Motoreļļa SAE 10/SAE 20

- Pēc pirmajām 150 nostrādātajām stundām instrumenta pārnesums jāiztīra ar vāju šķīdinātāju. Ievērojiet šķīdinātāja ražotājfirmas norādījumus par tā lietošanu un utilizēšanu. Pēc tīrīšanas iesmērējiet pārnesumu ar speciālo pārnesumu smērvielu. Atkārtojiet šādu tīrīšanu ik pēc 300 nostrādātajām stundām.
- Pēc 100000 ieskrūvētajām skrūvēm ieeļļojiet automātiskās apstāšanās sajūga kustīgās daļas jāeļļo ar dažiem pilieniem motoreļļas SAE 10/SAE 20. Iesmērējiet instrumenta slidošās un ritošās daļas ar molikota (grafīta) smērvielu. Eļļošanas laikā pārbaudiet automātiskās apstāšanās sajūga daļu nodiluma pakāpi, lai pārliecinātos, ka nav pasliktinājies ieskrūvēšanas operāciju atkārtojamība un precizitāte. Nobeigumā no jauna veiciet automātiskās apstāšanās sajūga regulēšanu, iestatot vēlamu griezes momenta ierobežošanas līmeni.
- Uzticiet elektroinstrumenta apkalpošanu un remontu tikai kvalificētiem speciālistiem. Tikai tā elektroinstrumentam iespējams saglabāt nepieciešamo darba drošības līmeni.

Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā šie darbi tiks veikti ātri un kvalitatīvi.

- ▶ **Atbrīvojoties no izlietotajām smērvielām un tīrīšanas līdzekļiem, ņemiet vērā ar apkārtējās vides aizsardzību saistītos apsvērumus. Ievērojiet spēkā esošos priekšrakstus un noteikumus.**

Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas par lietošanu

Klientu apkalpošanas dienests atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājumu remontu un apkalpošanu, kā arī par to rezerves daļām. Kopsalikuma attēlus un informāciju par rezerves daļām Jūs varat atrast interneta vietnē:

www.bosch-pt.com

Bosch konsultantu grupa palīdzēs Jums vislabākajā veidā rast atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas norādīts uz izstrādājuma marķējuma plāksnītes.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Mūkusalas ielā 97
LV-1004 Rīga
Tālr.: 67146262
Telefakss: 67146263
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem



Nolietotie elektroinstrumenti, akumulatori, piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.




Neizmetiet nolietotos elektroinstrumentus, akumulatorus un baterijas sadzīves atkritumu tvērtē!

Tikai EK valstīm.

Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2012/19/ES, lietošanai nederīgie elektroinstrumenti, kā arī, atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2006/66/EK, bojātie vai nolietotie akumulatori un baterijas jāsavāc atsevišķi un jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Akumulatori/baterijas:

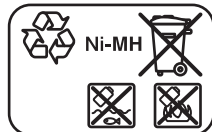

NiMH: niķeļa–metālhidrīda

Lietuvių k.

Saugos nuorodos

Bendrosios saugos nuorodos dirbantiems su elektriniais įrankiais

⚠ ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus su šiuo elektriniu įrankiu pateikiamus saugos įspėjimus, instrukcijas, peržiūrėkite iliustracijas ir specifikacijas. Jei nepaisysite visų žemiau pateiktų instrukcijų, galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.

Toliau pateiktame tekste vartojama sąvoka „Elektrinis įrankis“ apibūdina įrankius, maitinamus iš elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumulatorinius įrankius (be maitinimo laido).

Darbo vietos saugumas

- ▶ **Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Netvarkinga arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- ▶ **Nedirbkite su elektriniu įrankiu aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dulkių.** Elektriniai įrankiai gali kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkės arba susikaupę garai gali užsidegti.
- ▶ **Dirbdami su elektriniu įrankiu neieskite šalia būti vaikams ir pašaliniam asmeniui.** Nukreipę dėmesį į kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.

Elektrosauga

- ▶ **Elektrinio įrankio maitinimo laido kištukas turi atitikti tinklo kištukinio lizdo tipą. Kištuko jokių būdu negalima modifikuoti. Nenaudokite kištuko adapterių su įžemintais elektriniais įrankiais.** Originalūs kištukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo kištukiniams lizdams, sumažina elektros smūgio pavojų.
- ▶ **Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, šildytuvų, viryklių ar šaldytuvų.** Kai jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio rizika.
- ▶ **Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir drėgmės.** Jei į elektrinį įrankį patenka vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
- ▶ **Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį. Neneškite elektrinio įrankio paėmę už laido, nekabinkite ant laido, netraukite už jo, jei norite iš kištukinio lizdo ištraukti kištuką. Laidą patieskite taip, kad jo neveiktų karštis, jis neišsitemtų alyva ir jo nepažeistų aštrios detalės ar judančios prietaiso dalys.** Pažeisti arba susipynę laidai gali tapti elektros smūgio priežastimi.
- ▶ **Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginamuosius laidus, kurie tinka ir lauko darbams.** Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus, sumažėja elektros smūgio pavojus.

- ▶ **Jeį su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti drėgnoje aplinkoje, naudokite nuotėkio srovės saugiklį.** Dirbant su nuotėkio srovės saugikliu sumažėja elektros smūgio pavojus.

Žmonių sauga

- ▶ **Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką darote, ir dirbdami su elektriniu įrankiu vadovaukitės sveiku protu. Nedirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate pavargę arba vartojote narkotikų, alkoholio ar medikamentų.** Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
- ▶ **Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonėmis. Būtinai dėvėkite apsauginius akinius.** Naudojant asmens apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystantčius batus, apsauginį šalmą, klausos apsaugos priemones ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal naudojamą elektrinį įrankį, sumažėja rizika susižeisti.
- ▶ **Saugokitės, kad elektrinio įrankio neįjungtumėte atsitiktinai. Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elektros tinklo ir (arba) akumulatoriaus, prieš pakeldami ar nešdami įsitikinkite, kad jis yra išjungtas.** Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba prietaisą įjungsitė į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- ▶ **Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržlinius raktus.** Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti.
- ▶ **Stenkitės, kad kūnas visada būtų normalioje padėtyje. Dirbdami stovėkite saugiai ir visada išlaikykite pusiausvyrą.** Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami pusiausvyrą galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- ▶ **Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite plačių drabužių ir papuošalų. Saugokite plaukus ir drabužius nuo besisukančių elektrinio įrankio dalių.** Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios dalys.
- ▶ **Jeį yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar tinkamai naudojami.** Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginius sumažėja kenksmingas dulkių poveikis.
- ▶ **Dažnai naudodami įrankį ir gerai su juo susipažinę per nelyg neatsipalaiduokite ir nepradėkite nepaisyti įrankio saugos principų.** Neatidus veiksmas gali sukelti sunkią traumą per sekundes dalį.

Rūpestinga elektrinių įrankių priežiūra ir naudojimas

- ▶ **Neperkraukite elektrinio įrankio. Naudokite jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį.** Su tinkamu elektriniu įrankiu jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto galingumo.
- ▶ **Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu.** Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.

- ▶ **Prieš reguliuodami elektrinį įrankį, keisdami darbo įrankius ar prieš valydami elektrinį įrankį, iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką ir (arba) išimkite akumulatorių, jeigu jis išimamas.** Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
- ▶ **Nenaudojamą elektrinį įrankį sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje vietoje.** Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
- ▶ **Pržiūrėkite elektrinį įrankį ir priedus. Patikrinkite, ar besisukančios įrankio dalys tinkamai veikia ir niekur nestringa, ar nėra sulūžusių ar pažeistų dalių, kurios trikdytų elektrinio įrankio veikimą. Prieš vėl naudojant elektrinį įrankį, pažeistos įrankio dalys turi būti sutaisytos.** Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis yra blogai pržiūrimi elektriniai įrankiai.
- ▶ **Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.** Rūpestingai pržiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjaunamosiomis briaunomis mažiau stringa, juos lengviau valdyti.
- ▶ **Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, ir atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.** Naudojant elektrinius įrankius ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojingos situacijos.
- ▶ **Rankenos ir suėmimo paviršiai turi būti sausi, švarūs, ant jų neturi būti alyvos ir tepalų.** Dėl slidžių rankenų ir suėmimo paviršių negalėsite saugiai išlaikyti ir suvaldyti įrankio netikėtose situacijose.

Rūpestinga akumulatorinių įrankių priežiūra ir naudojimas

- ▶ **Akumulatoriui įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas.** Naudojant kitokio tipo akumulatoriams skirtą kroviklį, iškyla gaisro pavojus.
- ▶ **Su elektriniu įrankiu galima naudoti tik jam skirtą akumulatorių.** Naudojant kitokius akumulatorius iškyla susižalojimo ir gaisro pavojus.
- ▶ **Nelaikykite sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių metalinių daiktų arti ištraukto iš prietaiso akumulatoriaus kontaktų.** Trumpai sujungus akumulatoriaus kontaktus galima nusidėginti ar sukelti gaisrą.
- ▶ **Netinkamai naudojant akumulatorių, iš jo gali ištėkėti skystis; venkite kontakto su šiuo skystčiu. Jei skysčio pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.** Akumulatoriaus skystis gali sudirginti ar nudeginti odą.
- ▶ **Nenaudokite pažeisto arba perdaryto akumulatoriaus arba įrankio.** Sugadinti arba perdaryti akumulatoriai gali veikti nenuspėjamai – sukelti gaisrą, sprogamą arba traumų pavojų.
- ▶ **Saugokite akumulatorių ir įrankį nuo ugnies ir aukštos temperatūros.** Patekęs į ugnį arba aukštesnę nei 130 °C temperatūrą, jis gali sprogti.
- ▶ **Vykdykite visas įkrovimo instrukcijas ir nekraukite akumulatoriaus arba įrankio temperatūroje, neatitinkančioje instrukcijose nurodyto temperatūros diapazono ribų.** Netinkamai kraunant arba jeigu tempera-

tūra neatitinka nurodyto diapazono ribų, gali sugesti akumulatorius ir kilti gaisras.

Techninė priežiūra

- ▶ **Elektrinį įrankį turi remontuoti tik kvalifikuoti specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis.** Taip galima garantuoti, jog elektrinis įrankis išliks saugus naudoti.
- ▶ **Niekada neatlikite pažeisto akumulatoriaus techninės priežiūros.** Akumuliatorių techninę priežiūrą turi atlikti tik gamintojas arba įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Saugos nuorodos dirbantiems su suktuvais

- ▶ **Jei atliekate darbus, kurių metu varžtas gali kliudyti paslėptus elektros laidus, elektrinį įrankį laikykite už izoliuotų rankenų.** Varžtui palietus laidą, kuriuo teka elektros srovė, metalinėse elektrinio įrankio dalyse gali atsirasti įtampa ir trenkti elektros smūgis.
- ▶ **Prieš pradėdami darbą, tinkamai ieškikliais patikrinkite, ar po norimais apdirbti paviršiais nėra praveštų elektros laidų, dujų ar vandentiekio vamzdžių; jei abejojate, galite pasikviesti į pagalbą vietinius komunalinių paslaugų teikėjus.** Kontaktas su elektros laidais gali sukelti gaisro bei elektros smūgio pavojų. Pažeidus dujotiekio vamzdį, gali įvykti sproginimas. Pažeidus vandentiekio vamzdį galima pridaryti daugybę nuostolių.
- ▶ **Elektrinį įrankį tvirtai laikykite.** Užveržiant ir atlaisvinant varžtus gali atsirasti trumpalaikis reakcijos momentas.
- ▶ **Įtvirtinkite ruošinį.** Tvirtinimo įranga arba spauštuvais įtvirtintas ruošinys yra užfiksuojamas žymiai patikimiau nei laikant ruošinį ranka.
- ▶ **Prieš padėdami elektrinį įrankį būtinai palaukite, kol visiškai sustos jo judančios dalys.** Darbo įrankis gali įstrigti paviršiuje, tuomet kyla pavojus nesuvaldyti elektrinio įrankio.
- ▶ **Pažeidus akumuliatorių ar netinkamai jį naudojant, gali išsiveržti garų.** Akumulatorius gali užsidegti arba sprogti. Išvėdinkite patalpą ir, jei nukentėjote, kreipkitės į gydytoją. Šie garai gali sudirginti kvėpavimo takus.
- ▶ **Neardykite akumulatoriaus.** Galimas trumpojo sujungimo pavojus.
- ▶ **Aštrūs daiktai, pvz., vinys ar atsuktuvai, arba išorinė jėga gali pažeisti akumuliatorių.** Dėl to gali įvykti vidinis trumpasis jungimas ir akumulatorius gali sudegti, pradėti rūkti, sprogti ar perkaisti.
- ▶ **Akumuliatorių naudokite tik su gamintojo gaminiais.** Tik taip apsaugosite akumuliatorių nuo pavojingos per didelės apkrovos.



Saugokite akumuliatorių nuo karščio, pvz., taip pat ir nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio, ugnies, nešvarumų, vandens ir drėgmės. Išskyla sproginimo ir trumpojo jungimo pavojus.



- ▶ **Užsiblokavus darbo įrankiui, elektrinį įrankį nedelsdami išjunkite. Būkite pasirengę dideliems reakcijos momentams, sukeliantiems atotrūkį.** Darbo įrankis užsi-

blokuoja, kai elektrinis įrankis veikiamas per didelę apkrovą arba yra perkreipiamas apdirbamame ruošinyje.

⚠ ĮSPĖJIMAS Dulkės, kylančios šlifuojant švitri- niu popieriumi, pjaunant, šlifuoja- nt įvairiais darbo įrankiais, gręžiant ir atliekant panašius darbus, gali būti kancerogeninės, sukeliančios toksišku- mo poveikius vystymuisi arba mutageninės. Kai kurios šiose dulkėse esančios medžiagos yra: švinas dažuose ir lakuose, kurių sudėtyje yra švino; kristali- nis silicio dioksidas plytose, cemento ir kituose mūrijimo me- džiagose; arsenas ir chromatas chemiškai apdorotoje me- dienoje. Susirgimo rizika priklauso nuo to, kaip dažnai dirba- te su šiomis medžiagomis. Norėdami sumažinti pavojų, dirb- kite tik gerai vėdinamoje patalpoje su atitinkama apsaugine įranga (pvz., su specialios konstrukcijos kvėpavimo aparatais, kurie išfiltruoja net ir mažiausias dulkių daleles).

- ▶ **Saugokite, kad prietaisas netikėtai neįsijungtų. Prieš įstatydami akumuliatorių išitikinkite, kad įjungimo-iš- jungimo jungiklis nustatytas į padėtį išjungta.** Jei ne- šdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant įjungimo-išjungi- mo jungiklio arba akumuliatorių įstatysite į įjungtą elektrinį įrankį, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- ▶ **Naudokite tik neprikaištingos būklės, nesusidėvėju- sius darbo įrankius.** Netinkami darbo įrankiai gali lūžti, sužeisti ir padaryti materialinės žalos.
- ▶ **Įstatydami darbo įrankį atkreipkite dėmesį, kad darbo įrankis būtų tvirtai įstatytas į įrankių įtvarą.** Jeigu dar- bo įrankis įstatytas netinkamai, jis gali atsijungti ir tapti nevaldomas.
- ▶ **Įsukdami ilgus varžtus būkite atsargūs – priklausomai nuo varžto tipo ir naudojamo darbo įrankio iškyla nu- slydimo pavojus.** Ilgi varžtai dažnai sunkiau valdomi. Jei- gu įrankis nuslysta įsukimo metu, jūs galite susižeisti.
- ▶ **Prieš įjungdami elektrinį įrankį patikrinkite, kokia yra nustatyta sukimosi kryptis.** Pvz., jeigu norite išsukti va- ržtą, tačiau nustatyta įsukimo kryptis, elektrinis įrankis gali pradėti nekontroliuojamai judėti.
- ▶ **Nenaudokite elektrinio įrankio kaip gręžimo mašinos.** Elektriniai įrankiai su atjungimo sankaba nėra skirti gręžti. Sankaba gali automatiškai ir be įspėjimo išsijungti.
- ▶ **Atsargiai! Naudojantis elektrinių įrankių su Bluetooth® gali būti trikdomas kitų prietaisų ir įrenginių, lėktuvų, o taip pat medicinos prietaisų (pvz., širdies stimuliato- rių, klausos aparatų) veikimas. Be to, išlieka likutinė rizika, kad bus pakenkta labai arti esantiems žmo- nės ir gyvūnams. Elektrinio įrankio su Bluetooth® ne- naudokite arti medicinos prietaisų, degalinių, chemi- jos įrenginių, sričių su sprogia atmosfera ir teritorijų, kuriose atliekami sprogdinimai. Elektrinio įrankio su Bluetooth® nenaudokite lėktuvuose. Venkite ilgalaikio eksploataavimo prie kūno.**

Bluetooth® žodinis prekės ženklas, o taip pat vaizdinis prekės ženklas (logotipas), yra registruoti prekių ženklai ir „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė. „Robert Bosch Power Tools GmbH“ šiuos žodinį ir vaizdinį prekės ženklus nau- doja pagal licenciją.

Gaminio ir savybių aprašas



Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Nesilaikant saugos nuorodų ir reikalavimų gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras, galima smarkiai susižaloti ir sužaloti kitus asmenis.

Prašome atkreipti dėmesį į paveikslėlius priekinėje naudojimo instrukcijos dalyje.

Elektrinio įrankio paskirtis

Sukimo sistema „BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT“ ir „EXAConnect“ yra skirta nurodytame galios diapazone nurodytų matmenų varžtams įsukti ir išsukti, veržlėms užveržti ir atlaisvinti. Ji nėra skirta srieginės jungties sukimo momentui ar sukimo kampui dokumentuoti.

Naudojant sukimo sistemą, su „Bluetooth® wireless technology“ yra galimas belaidis sukimo signalų duomenų perdavimas. Į bazinę stotelę yra siunčiami „EXAConnect“ ir „BT EXACT“ ir „BT-ANGLEEXACT“ serijos pramoninių akumuliatorių suktuvų signalai „tinkamas“ ir „netinkamas“ (įsukta tinkamai / netinkamai). Be bazinės stotelės „EXAConnect“ „BT-EXACT“ ir „BT-ANGLEEXACT“ serijos suktuvų įjungti negalima: pristatyti suktuvai yra užblokuoti ir juos atblokuoti galima tik naudojantis bazine stotele „EXAConnect“.

Perskaitykite bazinės stotelės „EXAConnect“ naudojimo instrukciją ir laikykitės jos reikalavimų. Pirmiausia įjunkite bazinę stotelę „EXAConnect“.

Pavaizduoti įrankio elementai

Numeriais pažymėtus elektrinio įrankio elementus rasite šios instrukcijos puslapiuose pateiktuose paveikslėliuose.

- (1) Darbo įrankis (pvz., galvutė varžtams ir veržlėms)
- (2) Įrankių įtvaras

- (3) Kampinė suktuvo galvutė
- (4) Veržliaraktis, raktio plotis 27 mm

- (5) Kampinės galvutės jungės briaunos raktui uždėti
- (6) Veržliaraktis, raktio plotis 22 mm
- (7) Jungiklis sukimo momentui nustatyti
- (8) Pakabinimo lankelis
- (9) Sukimo operacijų šviesadiodis indikatorius
- (10) Šviesadiodis indikatorius *Bluetooth®*
- (11) Akumuliatoriaus įkrovos būklės šviesadiodis indikatorius
- (12) Įjungimo-išjungimo jungiklis
- (13) Sukimosi krypties perjungiklis
- (14) Išpjovos lankeliui, skirtam prietaisui pakabinti, tvirtinti
- (15) Šviesos diodo laikiklis
- (16) Gaubiamosios veržlės briaunos raktui uždėti
- (17) Akumuliatoriaus atblokavimo klavišas
- (18) Akumuliatoriaus su APT įstatomuoju galu
- (19) Žymėjimo žiedas
- (20) Darbinė lemputė
- (21) Kroviklis
- (22) Kištukas
- (23) Žalias šviesadiodis indikatorius ant kroviklio
- (24) Raudonas šviesadiodis indikatorius ant kroviklio
- (25) Greitai keič. griebtuvus
- (26) Regulavimo įrankis
- (27) Šešiabriaunis raktas
- (28) Regulavimo veržlė
- (29) Spyr. atraminis žiedas
- (30) Ertmė korpuso pusmėrovėje
- (31) Rankena (izoliuotas rankenos paviršius)

Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programoje.




Techniniai duomenys

Pramoninis akumuliatorinis suktuvas BT-EXACT		2	4	6	7
Gaminio numeris		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Sukimo momento nustatymo intervalas	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Tuščiosios eigos sukčių skaičius n_0	min ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Nominalioji įtampa	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Sukimosi kryptis					
Įrankių įtvaras		Greitai keič. griebtuvus 1/4"	Greitai keič. griebtuvus 1/4"	Greitai keič. griebtuvus 1/4"	Greitai keič. griebtuvus 1/4"
Duomenų sąsaja (radijo)		2 klasės „Bluetooth® wireless technology“ (1.2 specifikacija)			
Maksimalus perdavimo nuotolis	m	10	10	10	10
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	kg	0,80	0,80	0,80	0,80

Pramoninis akumuliatorinis suktuvas BT-EXACT		2	4	6	7
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiant ^{B)} ir sandėliuojant	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Veikimo dažnių diapazonas	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Maks. siuntimo galia	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Apsaugos tipas		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) išmatuota, esant 20–25 °C, su akumuliatoriumi **2 607 335 681**.




B) ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

Pramoninis akumuliatorinis suktuvas BT-EXACT		8	9	12
Gaminio numeris		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Sukimo momento nustatymo intervalas	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Tuščiosios eigos sūkių skaičius n_0	min ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Nominalioji įtampa	V	12	9,6	12
Sukimosi kryptis				
Įrankių įtvaras		Greitai keič. griebtuvas $\varnothing 1/4"$	Greitai keič. griebtuvas $\varnothing 1/4"$	Greitai keič. griebtuvas $\varnothing 1/4"$
Duomenų sąsaja (radijo)		2 klasės „Bluetooth® wireless technology“ (1.2 specifikacija)		
Maksimalus perdavimo nuotolis	m	10	10	10
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	kg	0,90	0,80	0,90
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiant ^{C)} ir sandėliuojant	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Veikimo dažnių diapazonas	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Maks. siuntimo galia	mW	0,5	0,5	0,5
Apsaugos tipas		IP 20	IP 20	IP 20

A) išmatuota, esant 20–25 °C, su akumuliatoriumi **2 607 335 683**.

B) išmatuota, esant 20–25 °C, su akumuliatoriumi **2 607 335 681**.




C) ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

Pramoninis akumuliatorinis kampinis suktuvas BT-ANGLEXACT		2	3	6
Gaminio numeris		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
Sukimo momento nustatymo intervalas	Nm	0,7–2	0,7–3	1,5–6
Tuščiosios eigos sūkių skaičius n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Nominalioji įtampa	V	9,6	9,6	9,6
Sukimosi kryptis				
Įrankių įtvaras Kampinė suktuvo galvutė (užsakoma atskirai)		Greitai keič. griebtuvas $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ■ $\varnothing 1/4"$	Greitai keič. griebtuvas $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ■ $\varnothing 1/4"$	Greitai keič. griebtuvas $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ■ $\varnothing 1/4"$
Suktuvo galvutė (užsakoma atskirai)		Greitai keič. griebtuvas $\varnothing 1/4"$	Greitai keič. griebtuvas $\varnothing 1/4"$	Greitai keič. griebtuvas $\varnothing 1/4"$
Duomenų sąsaja (radijo)		2 klasės „Bluetooth® wireless technology“ (1.2 specifikacija)		
Maksimalus perdavimo nuotolis	m	10	10	10

Pramoninis akumulatorinis kampinis suktuvas BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	kg	1,0	1,0	1,0
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiant ^{B)} ir sandėliuojant	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Veikimo dažnių diapazonas	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Maks. siuntimo galia	mW	0,5	0,5	0,5
Apsaugos tipas		IP 20	IP 20	IP 20

A) išmatuota, esant 20–25 °C, su akumulatoriumi **2 607 335 681**.

B) ribota galia, esant temperatūrai <0 °C




Pramoninis akumulatorinis kampinis suktuvas BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Gaminio numeris		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Sukimo momento nustatymo intervalas	Nm	2–7	1,5–8	2–15
Tuščiosios eigos sūkių skaičius n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Nominalioji įtampa	V	9,6	9,6	9,6
Sukimosi kryptis				
Įrankių įtvaras Kampinė suktuvo galvutė (užsakoma atskirai)		Greitai keič. griebtuvas $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Greitai keič. griebtuvas $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	Greitai keič. griebtuvas $\varnothing 1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"

Duomenų sąsaja (radijo) 2 klasės „Bluetooth® wireless technology“ (1.2 specifikacija)

Maksimalus perdavimo nuotolis	m	10	10	10
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	kg	1,0	1,0	1,0
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiant ^{B)} ir sandėliuojant	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Veikimo dažnių diapazonas	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Maks. siuntimo galia	mW	0,5	0,5	0,5
Apsaugos tipas		IP 20	IP 20	IP 20

A) išmatuota, esant 20–25 °C, su akumulatoriumi **2 607 335 681**.

B) ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

Pramoninis akumulatorinis kampinis suktuvas BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Gaminio numeris		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Sukimo momento nustatymo intervalas	Nm	6–17 standžioji jungtis 5–13 tamprojiji jungtis	7–23	8–30
Tuščiosios eigos sūkių skaičius n_0	min ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Nominalioji įtampa	V	14,4	14,4	14,4
Sukimosi kryptis				
Įrankių įtvaras Kampinė suktuvo galvutė (užsakoma atskirai)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Duomenų sąsaja (radijo)		2 klasės „Bluetooth® wireless technology“ (1.2 specifikacija)		

Pramoninis akumuliatorinis kampinis suktuvas BT-ANGLEXACT		17	23	30
Maksimalus perdavimo nuotolis	m	10	10	10
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	kg	1,5	1,5	1,5
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiant ^{B)} ir sandėliuojant	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Veikimo dažnių diapazonas	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Maks. siuntimo galia	mW	0,5	0,5	0,5
Apsaugos tipas		IP 20	IP 20	IP 20

A) išmatuota, esant 20–25 °C, su akumuliatoriumi **2 607 335 685**.

B) ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

Ni-MH akumuliatorių baterija		9,6	12,0	14,4
Gaminio numeris		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Celių kiekis		8	10	12
Akumuliatoriaus įtampa	V	9,6	12,0	14,4
Talpa	Ah	2,6	2,6	2,6
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	kg	0,55	0,70	0,80
Rekomenduojami krovikliai		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Kampinė suktuvo galvutė		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	● 1/4"	SWF ● 1/4"
Gaminio numeris		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	kg	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Tiesi suktuvo galvutė		SWF ● 1/4"
Gaminio numeris		0 607 453 631
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	kg	0,20

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal **EN 62841-2-2**.

Pagal A skalę išmatuotas elektrinio įrankio garso slėgio lygis tipiniu atveju yra **70 dB(A)**. Paklaida K = 3 dB. Triukšmo lygis darbo metu gali viršyti 80 dB(A).

Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!

Vibracijos bendroji vertė a_h (trijų krypčių atstojamasis vektorius) ir paklaida K nustatyta pagal **EN 62841-2-2**: sukimas: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = $1,5 \text{ m/s}^2$.

Šioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis ir triukšmo emisija buvo išmatuoti pagal standartizuotą matavimo metodą, ir juos galima naudoti elektriniams įrankiams palyginti. Jie taip pat skirti vibracijos ir triukšmo emisijai iš anksto įvertinti.

Nurodytas vibracijos lygis ir triukšmo emisijos vertė atspindi pagrindinius elektrinio įrankio naudojimo atvejus. Tačiau jeigu elektrinis įrankis naudojamas kitokiais paskirčiais, su kitokiais darbo įrankiais arba jeigu jis nepakankamai techniškai prižiūrimas, vibracijos lygis ir triukšmo emisijos vertė gali kisti. Tokiu atveju vibracijos ir triukšmo emisija per visą darbo laikotarpį gali žymiai padidėti.

Norint tiksliai įvertinti vibracijos ir triukšmo emisiją per tam tikrą darbo laiką, reikia atsižvelgti ir į laiką, per kurį elektrinis

įrankis buvo išjungtas arba, nors ir veikė, bet nebuvo naudojamas. Tai įvertinus, vibracijos ir triukšmo emisija per visą darbo laiką žymiai sumažės.

Dirbančiam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite papildomas apsaugos priemones, pvz.: elektrinių ir darbo įrankių techninę priežiūrą, rankų šildymą, darbo eigos organizavimą.

Montavimas

Tiekiamas komplektas

Pramoniniai akumuliatoriniai suktuvai yra tiekiami be akumuliatorių baterijos, pramoniniai akumuliatoriniai kampiniai suktuvai – be kampinės suktuvo galvutės ir be akumuliatorių baterijos.

Norėdami pasirinkti tinkamus priedus, kreipkitės į savo Bosch pramoninių įrankių prekybos atstovą.

Eksplotavimo ir sandėliavimo aplinka



Elektrinis įrankis pritaikytas naudoti tik uždarose patalpose.

Siekiant užtikrinti nepriekaištingą veikimą, elektrinio įrankio leidžiamoji aplinkos temperatūra yra nuo $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($23\text{ }^{\circ}\text{F}$ ir $122\text{ }^{\circ}\text{F}$), o leidžiamasis santykinis oro drėgnumas nuo 20 iki 95 %, kai įrankis nerasoja.

Siekiant išvengti akumuliatoriaus celių pažeidimo, akumuliatorius turi būti laikomas nuo $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($32\text{ }^{\circ}\text{F}$) iki $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($113\text{ }^{\circ}\text{F}$) temperatūroje.

Kampinės suktuvo galvutės montavimas

BT-ANGLEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Naudojant šiuos pramoninius akumuliatorinius kampinius suktuvus pirmiausia reikia uždėti tinkamą kampinę suktuvo galvutę (žr. „Techniniai duomenys“, Puslapis 334).

- **Prieš pradėdami montuoti, reguliuoti ar išmontuoti suktuvo galvutę įsitikinkite, kad sukimosi krypties perjungiklis nustatytas į vidurinę padėtį (jungimo blokas) arba iš elektrinio įrankio buvo išimtas akumuliatorius.**

Elektrinį įrankį laikykite veržliarakčiu (6), uždėtu ant kampinės suktuvo galvutės briaunų, skirtų raktui uždėti (5).

- **Elektrinio įrankio niekada neužveržkite ties korpuso pusmovėmis.**

Kampinę suktuvo galvutę (3) norimoje padėtyje įstatykite ant jungės ir tvirtai užsukite gaubiamąją veržlę, uždėję veržliarakčių (4) ant briaunų, skirtų raktui uždėti (16).

Sukdami prilaikykite veržliarakčiu (6), uždėtu ant kampinės galvutės jungės.

BT-ANGLEXACT 23 | 30

Šie pramoniniai akumuliatoriniai kampiniai suktuvai gali būti naudojami tik su kampine suktuvo galvute **0 607 451 618**.

Pakabinimo įtaisais

Naudojamiesi pakabinimo lankeliu (8), elektrinį įrankį galite pakabinti ant pakabinimo įtaiso.

Pakabinimo lankelį (8) uždėkite ant elektrinio įrankio ir užfiksuokite išpjovoje (14).

- **Periodiškai patikrinkite pakabinimo lankelio ir pakabinimo įtaiso kablo būklę.**

Įkrovimo procesas

Nuoroda: krovikliai ir akumuliatoriai į tiekiamą komplektą neįeina.

Pavaizduotas kištukas gali skirtis nuo kurių elektrinių įrankių kištuko.

- **Patikrinkite, ar kroviklis ir akumuliatorius tinkami naudoti jūsų šalies reikalavimus atitinkančiame elektros tinkle.**

Kroviklis AL 2450 DV (žr. A pav.)

Įjunkite kroviklio (21) kištuką (22) į elektros tinklą, o akumuliatorių (18) tinkama padėtimi įstatykite į kroviklio lizdą.

- **Įdėdami/išimdami akumuliatorių nenaudokite jėgos.** Akumuliatoriai su APT įstatomuoju galu (Akku Pack Top) yra sukonstruoti taip, kad juos į elektrinį įrankį arba kroviklį būtų galima įdėti tik tinkama padėtimi.

Žalias šviesadiodis indikatorius (23) pradeda mirksėti. Jis rodo, kad teka įkrovimo srovė. Įkrovimo procesas automatiškai nutraukiamas, kai akumuliatorius visiškai įkraunamas. Jei žalias šviesadiodis indikatorius neberimksi, bet dega tolygiai, vadinasi įkrovimo procesas yra baigtas. Pasigirsta apie 2 sekundes trunkantis garsinis signalas, kuris praneša apie visišką akumuliatoriaus įkrovimą.

Nuolat šviečiantis raudonas šviesadiodis indikatorius (24) praneša, kad įkrovimas vyksta mažesne įkrovimo srove. Jei raudonas šviesadiodis indikatorius mirksi, vadinasi įkrovimo procesas vyktyti negali.

Gedimas – Priežastis ir pašalinimas

Priežastis	Šalinimas
Šviesadiodžiai indikatoriai nešviečia	
Neįkištas (netinkamai įkištas) kroviklio kištukas	Kištuką tinkamai įkiškite į kištukinį lizdą
Pažeistas kištukinis lizdas, maitinimo laidas arba kroviklis	Patikrinkite maitinimo įtampą, jei reikia, dėl kroviklio patikrinimo kreipkitės į Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuves

Nevyksta įkrovimo procesas

Akumuliatoriaus temperatūra nėra leistiname temperatūros intervale	Palaukite, kol akumuliatorius atvės arba įšils iki leidžiamosios temperatūros nuo $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($32\text{ }^{\circ}\text{F}$) ir $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($113\text{ }^{\circ}\text{F}$)
Nešvarūs akumuliatoriaus kontaktai	Nuvalykite akumuliatoriaus kontaktus (pvz., daug kartų įstatykite ir išimkite akumuliatorių), jei reikia, akumuliatorių pakeiskite
Pažeistas akumuliatorius	Akumuliatorių pakeiskite
Akumuliatorius neįstatytas (netinkamai įstatytas)	Akumuliatorių tinkamai įstatykite į kroviklio lizdą

Prijungimas prie elektros tinklo

Nuoroda: prašome atkreipti dėmesį, kad pristatymo metu elektriniame įrankyje nėra įstatyto akumuliatoriaus.

- **Niekada nelaikykite akumuliatorių akumuliatoriniuose įrankiuose.** Akumuliatoriai ilgiau veikia ir geriau įkraunami, jei laikomi atskirai. Nepamirškite, kad ilgesnį laiką nenaudotą akumuliatorių prieš naudojimą reikia visiškai įkrauti.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš įdėdami akumuliatorių į elektrinį įrankį specialiu krovikliu jį įkraukite. Tikslus įkrovimo proceso aprašymas pateiktas kroviklio naudojimo instrukcijoje ir šios instrukcijos nuorodoje (žr. „Įkrovimo procesas“, Puslapis 338).

Akumuliatorius turi NTC temperatūros kontrolės daviklį, kuris leidžia įkrauti akumuliatorių tik tuomet, kai jo temperatūra yra tarp $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+32\text{ }^{\circ}\text{F}$) ir $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+113\text{ }^{\circ}\text{F}$). Tai gerokai pailgina akumuliatoriaus naudojimo laiką. Tinkamai naudojamą akumuliatorių galima įkrauti iki 3000 kartų.

Naujas arba ilgesnį laiką nenaudotas akumulatorius visą galimą išvystys tik po maždaug 5 įkrovimo-iškrovimo ciklų. Akumulatorius reikia įkrauti tik tada, kai elektrinio įrankio šviesadiodis indikatorius „Akumulatoriaus įkrovos būklė“ šviečia raudonai.

Akumulatoriaus įdėjimas ir išėmimas

Sukimosi krypties perjungiklį (13) pastumkite į vidurinę padėtį. Atlikus šį veiksmą įjungimo-išjungimo jungiklis (12) užblokuojamas padėtyje „Išjungta“, todėl elektrinis įrankis yra apsaugomas nuo netikėto įjungimo.

Įkrautą akumuliatorių (18) įstumkite į elektrinio įrankio rankeną.

Stebėkite, kad akumuliatorių įstatytumėte tinkama padėtimi, o taip pat turite jausti, kad akumulatoriaus fiksavimo klavišai (17) įsistato į elektrinio įrankio rankeną.

▶ Įdėdami/išimdami akumuliatorių nenaudokite jėgos.

Akumulatoriai su APT įstatomuoju galu (Akku Pack Top) yra sukonstruoti taip, kad juos į elektrinį įrankį arba kroviklį būtų galima įdėti tik tinkama padėtimi.

Norėdami akumuliatorių (18) išimti, abiejose pusėse paspauskite akumulatoriaus fiksavimo klavišus (17) ir išimkite akumuliatorių iš rankenos, traukdami jį žemyn.

Įrankio keitimas, kai suktuvo galvutė yra su greitojo keitimo griebtuvu (žr. B pav.)

▶ Įstatydami darbo įrankį atkreipkite dėmesį, kad darbo įrankis būtų tvirtai įstatytas į įrankių įtvara. Jeigu darbo įrankis įstatytas netinkamai, jis gali atsijungti ir tapti nevaldomas.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

„BT-EXACT“ serija tiekiami su 1/4" greitojo keitimo griebtuvu (SWF ○ 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Šiems pramoniniams akumulatoriniams kampiniams suktuvams galima įsigyti kampinę suktuvo galvutę su 1/4" greitojo keitimo griebtuvu (gaminio numeris 0 607 453 631).

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Šiems pramoniniams akumulatoriniams kampiniams suktuvams galima įsigyti kampinę suktuvo galvutę su 1/4" greitojo keitimo griebtuvu (gaminio numeris 0 607 453 630).

Darbo įrankio įdėjimas

Traukite greitojo keitimo griebtuvą (25) į priekį. Įstatykite darbo įrankį (1) į įrankių įtvara (2) ir greitojo keitimo griebtuvą vėl atleiskite.

Naudokite tik tokius darbo įrankius, kurių įstatomasis galas yra tinkamas (1/4" šešiabriaunis).

Nebandykite į šį greitojo keitimo griebtuvą įstatyti grąžtą. Pramoniniai akumulatoriniai kampiniai suktuvai ir pramoniniai akumulatoriniai suktuvai su atjungimo sankaba nėra skirti gręžti. Sankaba gali automatiškai ir be įspėjimo išsijungti. Jei išsijungus sankabai gręžiate toliau, elektrinis įrankis, kol atjungimo sankaba vėl įsijungs, gali iškristi jums iš rankų.

Darbo įrankio išėmimas

Traukite greitojo keitimo griebtuvą (25) į priekį. Išimkite darbo įrankį (1) iš įrankių įtvara (2) ir greitojo keitimo griebtuvą vėl atleiskite.

Įrankio keitimas, kai suktuvo galvutė yra su išoriniu keturbriauniu

▶ Įstatydami darbo įrankį atkreipkite dėmesį, kad darbo įrankis būtų tvirtai įstatytas į įrankių įtvara. Jeigu darbo įrankis įstatytas netinkamai, jis gali atsijungti ir tapti nevaldomas.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Šiems pramoniniams akumulatoriniams kampiniams suktuvams galima įsigyti kampinę suktuvo galvutę su 1/4" keturbriauniu (gaminio numeris 0 607 453 617) bei kampinę suktuvo galvutę su 3/8" keturbriauniu (gaminio numeris 0 607 453 620).

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Šiems pramoniniams akumulatoriniams kampiniams suktuvams galima įsigyti kampinę suktuvo galvutę su 3/8" keturbriauniu (gaminio numeris 0 607 451 618).

Darbo įrankio įdėjimas

Į vidų paspauskite kaištį, esantį įrankio įtvara (2) keturbriaunyje, panaudodami, pvz., siaurą atsuktuvą, ir užstumkite darbo įrankį (1) ant keturbriaunio. Atkreipkite dėmesį į tai, kad kaištis įeity į darbo įrankio išdrožą.

Darbo įrankio išėmimas

Paspauskite kaištį, esantį darbo įrankio (1) išpjoje, vidun ir nuimkite darbo įrankį, traukdami jį nuo įrankių įtvara (2).

Įrankio keitimas, kai suktuvo galvutė yra su vidiniu šešiabriauniu (žr. C pav.)

▶ Įstatydami darbo įrankį atkreipkite dėmesį, kad darbo įrankis būtų tvirtai įstatytas į įrankių įtvara. Jeigu darbo įrankis įstatytas netinkamai, jis gali atsijungti ir tapti nevaldomas.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Šiems pramoniniams akumulatoriniams kampiniams suktuvams galima įsigyti kampinę suktuvo galvutę su 1/4" vidiniu šešiabriauniu (gaminio numeris 0 607 453 618).

Darbo įrankio įdėjimas

Stumkite darbo įrankį (1) į įrankių įtvara (2), vidinį šešiabriaunį, kol pajusite, kad užsifiksavo.

Darbo įrankio išėmimas

Traukite darbo įrankį (1) iš įrankių įtvara (2), jei būtina, naudokitės replėmis.

Naudojimas



Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonėmis. Būtinai dėvėkite apsauginius akinius. Naudojant asmens apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystančius batus, apsauginį šalną, klausos ap-

saugos priemonės ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal naudojamą elektrinį įrankį, sumažėja rizika susižeisti.

Paruošimas naudoti

Jei norite įjungti elektrinį įrankį, pirmiausia sukimo krypties perjungikliu (13) nustatykite sukimosi kryptį: elektrinis įrankis įsijungia tik tada, kai sukimosi krypties perjungiklis (13) nėra vidurinėje padėtyje (įjungimo blokatoriaus).

Sukimosi krypties nustatymas (žr. D pav.)

► **Sukimosi krypties perjungiklį (13) junkite tik tada, kai elektrinis įrankis neveikia.**

Dešininis sukimasis: norėdami įsukti varžtus, spauskite sukimosi krypties perjungiklį (13) į kairę iki atramos.

Kairinis sukimasis: norėdami išsukti varžtus, spauskite sukimosi krypties perjungiklį (13) į dešinę iki atramos.

Darbinės lemputės įjungimas

Darbinė lemputė (20) apšviečia sukimo vietą, kai yra nepalankios apšvietimo sąlygos. Darbinę lemputę (20) galite įjungti spustelėję įjungimo-išjungimo jungiklį (12). Jei įjungimo-išjungimo jungiklį paspausite stipriau, elektrinis įrankis įsijungs, o darbinė lemputė ir toliau švies.

► **Nežiūrėkite tiesiogiai į darbinės lemputės šviesą, nes ji gali apakinti.**

Įjungimas ir išjungimas



Šie suktuvai turi priklausomai nuo sukimo momento įsijungiančią **atjungimo sankabą**, kurią galima reguliuoti nurodytame diapazone. Ji suveikia, kai pasiekiamas nustatytas sukimo momentas.

Nuoroda: jei suktuvą naudojate su įtampos adapteriu, pirmiausia turite įjungti įtampos lygtuvą.

Norėdami elektrinį įrankį **įjungti**, spauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (12) iki atramos.

Kai tik pasiekiamas nustatytas sukimo momentas, elektrinis įrankis **išsijungia automatiškai**.

► **Įjungimo-išjungimo jungiklį (12) atleidus anksčiau laiko, nustatytas sukimo momentas nepasiekiamas.**

Darbo patarimai

► **Elektrinis įrankis yra su radijo sąsaja. Būtina laikytis vietinių eksploataavimo apribojimų, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse.**

► **Prieš pradėdami reguliuoti elektrinį įrankį, keisti priedus arba prieš padėdami elektrinį įrankį, atjunkite energijos tiekimą.** Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.

► **Ant veržlės uždėkite ar į varžtą įremkite tik išjungtą elektrinį įrankį.** Besisukantys darbo įrankiai gali nuslysti.

► **Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio priežiūros darbus (atliekant techninę priežiūrą ar keičiant įrankį ir t. t.), o taip pat elektrinį įrankį transportuojant ir sandėliuojant, būtina iš jo išimti akumuliatorių.**

Priešingu atveju galite susižeisti, netyčia nuspaudę įjungimo-išjungimo jungiklį.

Sukimo momento nustatymas (žr. E – G pav.)

Sukimo momentas priklauso nuo iš anksto nustatyto atjungimo sankabos spyruoklės įtempimo. Atjungimo sankabą įsijungia tiek sukimosi dešinėn, tiek ir sukimosi kairėn metu, kai pasiekiamas nustatytas sukimo momentas.

Reikiamam sukimo momentui nustatyti naudokite tik kartu tiekiamą reguliavimo įrankį (26).

Visiškai pastumkite elektrinio įrankio jungiklį (7) atgal.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Įstatykite šešiabriaunį raktą (27) į darbo įrankį (26) ir lėtai jį sukite.

Kai korpuso angoje matysis mažas sankabos išsikišimas (reguliavimo veržlė (28)), įstatykite į šią veržlę reguliavimo įrankį (26) ir pasukite įrankį.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Šešiabriaunį raktą (27) įstatykite į įrankių įtvarą (2) ir lėtai jį sukite.

Kai korpuso angoje matysis mažas sankabos išsikišimas (reguliavimo veržlė (28)), įstatykite į šią veržlę reguliavimo įrankį (26) ir pasukite įrankį.

Sukant pagal laikrodžio rodyklę, nustatomas didesnis sukimo momentas, sukant prieš laikrodžio rodyklę, nustatomas mažesnis sukimo momentas.

Ištraukite reguliavimo įrankį (26). Jungiklį (7) vėl pastumkite į priekį, kad apsaugotumėte sankabą nuo nešvarumų.

Nuoroda: reikiamas sukimo momentas priklauso nuo srieginės jungties tipo ir geriausiai pasirenkamas praktinių bandymų būdu. Patikrinkite bandomą srieginę jungtį dinamometriju raktu.

► **Nustatykite sukimo momentą tik nurodytame galingumo diapazone, nes priešingu atveju atjungimo sankaba neįsijungs.**

Šviesadiodis indikatorius



Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius

Jei akumuliatorių (18) reikia įkrauti, šviesadiodis indikatorius (11) mirksi žaliai ir pasigirsta garsinis signalas. Tada galima atlikti tik 6 – 8 sukimo operacijas.

Jei šviesadiodis indikatorius dega raudonai, įkrovos nebeužtenka nei vienai sukimo operacijai arba elektrinis įrankis buvo veikiamas per didelę apkrovą. Elektrinio įrankio įjungti nebegalima. Įjungimo blokatorius lieka įjungtas, kol akumuliatorių neištraukiamas iš elektrinio įrankio ir neįdedamas įkrautas akumuliatorius.

Jei dirbate su įtampos adapteriu, raudonas šviesadiodis indikatorius (11) praneša apie per didelę apkrovą.

Jei šviesadiodis indikatorius (11) mirksi raudonai, vadinasi elektrinis įrankis perkaito ir neveikia. Prieš vėl įjungdami elektrinį įrankį palaukite, kol, praėjus šiek tiek laiko, indikatorius nustos mirksėti.

Jei po kiekvieno įkrovimo elektrinio įrankio veikimo laikas žymiai sutrumpėja, vadinasi akumuliatorių reikia pakeisti. Susi-

dėvėjusius akumulatorius šalinkite laikydamiesi jūsų šalyje galiojančių Atliekų šalinimo taisyklių.

Nuoroda: jei vietoj akumulatoriaus (18) naudojate įtampos adapterį ir įtampos lygintuvą „4EXACT“, šviesadiodis indikatorius (11) neveikia.



Sukimo šviesadiodis indikatorius

Pasiekus iš anksto nustatytą sukimo momentą, suveikia atjungimo sankaba. Šviesadiodis indikatorius (9) šviečia žaliai.

Jei nustatytas sukimo momentas nebuvo pasiektas, šviesadiodis indikatorius (9) šviečia raudonai ir pasigirsta garsinis signalas. Sukimo operaciją reikia pakartoti.

Bluetooth® ryšio indikatorius

Paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (12), norėdami suaktyvinti Bluetooth® ryšį. Raudonas šviesadiodis indikatorius (10) mirksi tol, kol sukтуvas ieško ryšio.

Nuolat raudonai šviečiantis šviesadiodis indikatorius (10) rodo, kad Bluetooth® ryšys sukurtas. Suktuvas dar užblokuotas.

Kai bazinė stotelė „EXACONNECT“ sukтуvą atblokuoja, šviesadiodis indikatorius (10) užgęsta.

Jei paspaudus įjungimo-išjungimo jungiklį šviesadiodis indikatorius (10) mirksi tik trumpai, o tada užgęsta, vadinasi sukтуvo energijos nebeapkanka nei vienai jungčiai.

Apsauga nuo pakartotinio įjungimo (Trigger Repeat Protection)

Jei sukant srieginę jungtį įsijungia atjungimo sankaba, variklis išsijungia. Vėl jungti bus galima tik po 0,7 sekundžių pertraukos. Tokiu būdu per neapsižiūrėjimą neužveršite jau tvirtai įsuktos srieginės jungties.

Kampinės sukтуvo galvutės perstatymas

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Kampinę sukтуvo galvutę (3) galite nustatyti vienoje iš aštuonių padėčių.

Elektrinį įrankį laikykite veržliarakčiu (6), uždėtu ant kampinės sukтуvo galvutės briaunų, skirtų raktui uždėti (5).

► Elektrinio įrankio niekada neužveržkite ties korpuso pusmovėmis.

Uždėję veržliarakčių (4) ant briaunų raktui uždėti (16), atlaisvinkite gaubiamąją veržlę. Pasukite kampinę sukтуvo galvutę (3) 45° laipsnių kampu į norimą padėtį ir tvirtai užsukite gaubiamąją veržlę, uždėję veržliarakčių (4) ant briaunų, skirtų raktui uždėti (16).

Sukdami prilaikykite veržliarakčiu (6), uždėtu ant kampinės galvutės jungės.

Šviesadiodės darbinės lempuotės nustatymas (žr. H pav.)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Paspauskite žymėjimo žiedą (19) plonu atsuktuvu, mentele ar kt. Stumkite spyruoklinį fiksuojamąjį žiedą (29) spyruoklinio fiksuojamojo žiedo replėmis atgal ant korpuso pusmovės. Dabar abi šviesos diodo laikiklio (15) dalis, kurios gaubia šviesadiodę darbinę lempuotę (20), galima nustatyti į norimą padėtį. Saugokite, kad nepažeistumėte šviesadiodės darbinės lempuotės laido ir stumkite jį nesulenkdami į specialią

korpuso pusmovėse esančią ertmę (30). Šviesadiodę darbinę lempuotę (20) vėl apgaubkite abiem šviesos diodo laikiklio (15) korpuso pusmovėmis.

Spyruoklinį fiksuojamąjį žiedą (29) ir žymėjimo žiedą (19) vėl įspauskite atgal į pirminę padėtį.

Priežiūra ir servisas

Priežiūra ir valymas

► Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio priežiūros darbus (atliekant techninę priežiūrą ar keičiant įrankį ir t. t.), o taip pat elektrinį įrankį transportuojant ir sandėliuojant, būtina iš jo išimti akumulatorių.

Priešingu atveju galite susižeisti, netyčia nuspaudę įjungimo-išjungimo jungiklį.

► Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbti, pasirūpinkite, kad elektrinis įrankis ir ventiliacinės angos būtų švarūs.

Elektrinio įrankio tepimas



Tepimo medžiaga:

Specialus pavarų tepalas (225 ml)

Gaminio numeris 3 605 430 009

Tepalas su molibdeno

Variklių alyva SAE 10/SAE 20

– Po pirmųjų 150 darbo valandų išvalykite pavarą švelniai veikiančiu tirpiklio tirpalu. Vykdykite tirpiklio gamintojo pateiktus naudojimo ir šalinimo nurodymus. Po to sutepkite pavarą specialiu Bosch tepalu, skirtu pavaroms tepti. Po pirmojo išvalymo kartokite šią išvalymo procedūrą kas 300 darbo valandų.

– Tepkite alyva judančias atjungimo sankabos detales po 100000 sukimo operacijų keliais variklio alyvos SAE 10/SAE 20 lašais. Tepkite slystančias ir riedančias detales tepalu, kurio sudėtyje yra molibdeno. Tuo pačiu patikrinkite, ar sankaba nesusidėvėjusi, siekiant užtikrinti nustatyto sukimo momento kartotinumą ir tikslumą. Po to iš naujo nustatykite atjungimo sankabos sukimo momentą.

► Techninės priežiūros ir remonto darbus atlikti patikėkite tik kvalifikuotiems specialistams. Taip bus užtikrinama, jog elektrinis įrankis išliks saugus.

Įgaliota Bosch klientų aptarnavimo įmonė greitai ir patikimai atlieka techninės priežiūros ir remonto darbus.

► Tepimo ir valymo medžiagas šalinkite aplinkai nekenksmingu būdu. Vykdykite įstatymų reikalavimus.

Klientų aptarnavimo skyrius ir konsultavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detaliau brėžinius ir informacijos apie atsargines dalis rasite interneto puslapyje: www.bosch-pt.com

Bosch konsultavimo tarnybos specialistai mielai pakonsultuos Jus apie gaminius ir jų papildomą įrangą.

leškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome būtinai nurodyti dešimtženklį gaminio numerį, esantį firminėje lentelėje.

Lietuva

Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: (037) 713350
Įrankių remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Šalinimas



Elektriniai įrankiai, akumulatoriai, papildoma įranga ir pakuotės turi būti perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.




Elektrinių įrankių, akumuliatorių bei baterijų nemeskite į buitinių atliekų konteinerius!

Tik ES šalims:

Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES, naudoti nebetinkami elektriniai įrankiai ir, pagal Europos direktyvą 2006/66/EB, pažeisti ir išieškoti akumulatoriai ar baterijos turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Akumulatoriai ir baterijos:

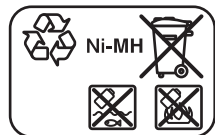

Ni-MH: nikelio-metalo hidridas

日本語

安全上の注意事項

安全上の一般的な注意事項

警告

安全上の注意と指示、そして図と仕様のすべてによく目を

通してください。安全上の注意と指示事項を順守しないと、感電、火災、けが等の事故につながるおそれがあります。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

本書で使用する「電動工具」という用語は、電源式（コード付き）電動工具またはバッテリー式（コードレス）電動工具を示します。

作業環境の安全について

- ▶ 作業場は整理整頓し、十分な照明を確保してください。散らかった暗い場所は事故を招くおそれがあります。
- ▶ 爆発を誘引することがある可燃性の液体、ガスや粉じんがあるところでは、電動工具を使用し

ないでください。電動工具は、粉じんまたはヒュームを発火させることがある火花を発生する場合があります。

- ▶ 電動工具の使用中は、お客様や第三者を近付けないでください。注意が散漫になって、操作に集中できなくなる場合があります。

電気的安全性について

- ▶ 電動工具の電源プラグは、コンセントに合ったものを使用してください。電源プラグを改造しないでください。アダプタープラグを接地した電動工具と一緒に使用しないでください。改造していない電源プラグとそれに対応するコンセントを使用すれば、感電するリスクが低くなります。
- ▶ パイプ、暖房機器、電子レンジ、冷蔵庫などの接地されたものと身体が接触しないようにしてください。身体と接地すると、感電する危険が高まります。
- ▶ 電動工具は雨または湿気がある状態にさらさないでください。電動工具に水が入ると、感電する危険が高まります。
- ▶ コードを乱暴に扱わないでください。電動工具を移動させたり、引っ張ったり、電源プラグを抜くためにコードを利用しないでください。コードは、熱、油、角が尖った物や動く物から離しておいてください。コードが損傷したり、絡まったりすると、感電する危険が高まります。
- ▶ 電動工具を戸外で使用する時は、屋外での使用に適した延長コードを使用してください。屋外での使用に適した延長コードを使用すれば、感電するリスクが低くなります。
- ▶ 電動工具を湿気の多い場所で使用してはならない場合は、漏電遮断器で保護されている電源を使用してください。漏電遮断器を使用すれば、感電するリスクが低くなります。

人的安全性

- ▶ 電動工具を使用する時は、油断をせず、いま自分が何をしているかに注意し、常識を働かせてください。疲れていたり、アルコールや医薬品を飲んでいる時は、電動工具を使用しないでください。電動工具を使用している間の一瞬の不注意で、深刻な人的傷害をもたらす場合があります。
- ▶ 安全保護具を使用してください。常時、保護メガネを装着してください。適切な状態で防じんマスク、滑り防止安全靴、ヘルメット、耳栓などの安全保護具を使用すれば、けがをするリスクが低くなります。
- ▶ 電動工具が意図せず始動しないようにしてください。電源プラグを差し込む前に、スイッチがオフの位置にあることを確認してください。スイッチに指をかけて電動工具を運んだり、スイッチがオンになった電動工具の電源プラグを差し込むと、事故につながるおそれがあります。
- ▶ 電動工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチを外してください。電動工具の回転部分にキ

一やレンチを付けたままにしておく、けがにつながるおそれがあります。

- ▶ **無理な姿勢で作業しないでください。常に適切な足場とバランスを維持してください。**これにより、予期しない状況でも電動工具をより適切に操作できるようになります。
- ▶ **きちんとした服装で作業してください。だぶだぶの衣類や装飾品は身に付けしないでください。髪や服を回転部に近付けないでください。**だぶだぶの服、装飾品や長髪は、回転部に巻き込まれる場合があります。
- ▶ **集じん装置を接続できる機種の場合は、適切に接続・使用されていることを確認してください。**これらの装置を使用することにより、粉じん関連の危険を低減することができます。
- ▶ **電動工具の扱いに慣れたことで満足し、電動工具の安全規則を無視しないでください。**不注意な行動が、一瞬のうちに深刻な人的傷害につながる場合があります。

電動工具の使用とお手入れについて

- ▶ **電動工具を無理に使用しないでください。用途に合った正しい電動工具を使用してください。**正しい電動工具を使用すれば、より適切・安全に作業できるようになります。
- ▶ **スイッチで始動/停止を操作できない場合、その電動工具は使用しないでください。**スイッチで制御できない電動工具は危険ですので、修理を依頼してください。
- ▶ **取り外すことができる場合は、調整を行う前、付属品を交換する前、または電動工具を保管する前に、電源プラグをコンセントから抜くか、または電動工具からバッテリーを外してください。**このような予防的安全対策を講じれば、電動工具を誤って始動させるリスクが低くなります。
- ▶ **使用しない電動工具は、お子様の手の届かないところに保管し、電動工具に不慣れな方や取扱説明書の注意事項に目を通していない方には電動工具を使用させないでください。**電動工具を扱い慣れていない方に渡すと危険です。
- ▶ **電動工具と付属品の保守を行ってください。**電動工具の動作に影響するおそれがある可動部の心ズレや結合、部品の破損やその他の状態を点検してください。異常がある場合は、使用する前に電動工具の修理を行ってください。電動工具の保守が不十分であることが、多くの事故の原因となります。
- ▶ **先端工具は、鋭利かつ清潔に保ってください。**先端工具を適切に手入れして鋭利にしておけば、作業をスムーズに進めることができ、操作もしやすくなります。
- ▶ **電動工具、付属品、先端工具などは、作業条件と実施する作業を考慮し、取扱説明書に従って使用してください。**意図された作業と異なる作業に電動工具を使用すると、危険につながるおそれがあります。

- ▶ **握り部は、常に乾かして清潔な状態を保ち、油やグリースが付着しないようにしてください。**ハンドルや握り部が滑りやすくなっていると、予期しない状況で電動工具を安全に操作・制御できなくなります。

バッテリー式電動工具の使用とお手入れについて

- ▶ **メーカーによって指定されている充電器でのみ充電を行ってください。**特定のバッテリーに適した充電器を他のバッテリーの充電に使用した場合、火災につながるおそれがあります。
- ▶ **指定のバッテリーを装着した電動工具を使用してください。**指定以外のバッテリーを使用すると、けがや火災につながるおそれがあります。
- ▶ **取り外したバッテリーの端子がショートしないよう、クリップ、コイン、釘、ねじなどの金属と触れないようにしてください。**バッテリーの端子がショートすると、火災につながるおそれがあります。
- ▶ **過酷な条件下で使用すると、バッテリーが漏液する場合があります。**その液には決して手を触れないでください。触れてしまった場合は、すぐに水で洗い落とししてください。液が目に入った時は、こすらずにすぐ水道水などのきれいな水で十分に洗ってから、直ちに医師の治療を受けてください。液が皮膚に付着したまま放置すると、皮膚のかぶれややけどにつながるおそれがあります。
- ▶ **損傷した、または改造したバッテリーや電動工具を使用しないでください。**損傷/改造したバッテリーを使用すると、予期しない動作を招き、火災、爆発やけがにつながるおそれがあります。
- ▶ **バッテリーや電動工具を火に近付けたり、高温にさらさないでください。**火に近付けたり、130°C以上の温度にさらすと、爆発するおそれがあります。
- ▶ **充電作業はすべて取扱説明書の指示に従って行ってください。**取扱説明書に記載されている温度範囲外でバッテリーや電動工具を充電しないでください。不適切に充電したり、指定された範囲外の温度で充電すると、バッテリーが損傷し、火災につながるリスクが高くなります。

サービス

- ▶ **修理の必要がある場合は、必ずお買い求めの販売店、または電動工具サービスセンターにお申しつけください。**専門知識を備えた担当スタッフが純正交換部品を使用して作業を行います。
- ▶ **損傷したバッテリーを修理しないでください。**バッテリーの修理は、必ずお買い求めの販売店、または電動工具サービスセンターにお申しつけください。

ドライバー ドリルに関する安全上の注意事項

- ▶ **見えない箇所にある配線に接触するおそれのある場所で作業する場合には、絶縁されているグ**

リップ面で電動工具を保持してください。電気が流れている配線を切断してしまうと、電動工具の露出した金属部分に電気が流れ、作業者が感電するおそれがあります。

- ▶ **見えない箇所にあるライフラインを探索できる適切な探査機を使用するか、または地域の水道・電気・ガス会社にご相談ください。**電線と接触すると、火災や感電につながるおそれがあります。ガス管が損傷していると、爆発するおそれがあります。また、水道管から水漏れがあると、物的損傷につながるおそれがあります。
- ▶ **電動工具をしっかり支えてください。**ネジを締めたり緩めたりする際、瞬間的に大きな反動が生じる場合があります。
- ▶ **ワークを固定してください。**クランプング取付け具や万力で固定したワークは、手で保持するよりも確実に位置を保つことができます。
- ▶ **電動工具の動きが完全に止まってから、電動工具を片付けてください。**先端工具が引っかかり、電動工具を制御できなくなるおそれがあります。
- ▶ **バッテリーが損傷していたり、バッテリーを不適切に使用すると、煙が発生する可能性があります。**さらにバッテリーが発火したり、爆発したりするおそれがあります。その場合には新鮮な空気を取り入れ、不快感がある場合には医師の診断を受けてください。煙が気道を刺激する可能性があります。
- ▶ **バッテリーを分解しないでください。**ショートにつながるおそれがあります。
- ▶ **釘やドライバーなどの先の尖った物体により、または外的な力を加えるとバッテリーが損傷することがあります。**これによって内部ショートが生じたり、バッテリーが燃焼・発煙・爆発・過熱するおそれがあります。
- ▶ **メーカーの製品にのみバッテリーを使用してください。**組み合わせでご利用になる場合に限り、バッテリーは危険な過負荷から保護されます。



長時間当たる直射日光、火、汚れ、水や湿度から保護し、バッテリーを熱から守ってください。爆発やショートにつながるおそれがあります。



- ▶ **先端工具が動かなくなってしまった時は、すぐに電動工具をオフにしてください。**キックバックの反動で生じる力に備えられるようにしてください。電動工具に過負荷がかかったり、加工する材料で目詰まりが生じると、先端工具が動かなくなることがあります。

⚠ 警告

紙やすりがけ、鋸引き、研磨/研削、穴あけ、および同様の活動で発生する塵埃は、発癌性、生殖異常、または遺伝への影響をもたらすことがあります。この塵埃に含まれる物質のうちいくつかは、鉛含有塗料/ニス中の鉛、屋根瓦やセメントの中の、その他の左官作業中に出る結晶性のシリカ、化学処理済木材中の砒素およびクロム酸塩があり

ます。発病のリスクは、それらの物質にさらされる頻度に左右されます。危険を低下させるために、必ず適切な保護装備を着用し、十分に換気された空間で作業してください（例えば、微少な粉じんもろ過できる特殊構造の呼吸保護装置を使用）。

- ▶ **誤ってスイッチがオンになることを防止してください。**バッテリーをセットする前にオン/オフスイッチがオフ位置に来ていることを確認してください。指をオン/オフスイッチにかけて電動工具を運んだり、電動工具をオンにしたままバッテリーをセットすると事故の原因になることがあります。
- ▶ **必ず正常な、磨耗していない先端工具をご使用ください。**壊れた先端工具は折れたり、怪我や物損の原因になることがあります。
- ▶ **先端工具を装着する際、先端工具差込部に堅くまっていることを確認してください。**工具がツールホルダーに堅くはまっていないと、緩んでしまったり、制御不能になるおそれがあります。
- ▶ **長尺のネジ/ボルトをねじ込むときは注意してください。**ネジ/ボルトのタイプや使用する先端工具によっては滑り落ちる危険が生じます。長尺のネジ/ボルトは制御できなくなることがよくあり、ねじ込む際に滑り落ちたり、怪我をする危険が生じます。
- ▶ **電動工具のスイッチをオンにする前に回転方向の設定にご注意ください。**例えばネジ/ボルトを緩めようとしているにもかかわらず、回転方向がそれをねじ込むようになっていると、電動工具が制御不能の動きをするようになります。
- ▶ **本製品を電気ドリルとして使用しないでください。**カットアウトクラッチを備えた電動工具は、穴あけには向きです。自動的かつ警告なくクラッチが切れることがあります。
- ▶ **注意！ Bluetooth® 機能を搭載した電動工具を使用すると、他の装置や設備、飛行機や医療機器（ペースメーカー、補聴器など）に障害を与えるおそれがあります。同様にすぐ近くにいる人や動物に障害を与えないとも限りません。**

Bluetooth® 機能を搭載した電動工具を医療機器、ガソリンスタンド、化学設備、爆発の危険のある区域や発破域の近くで使用しないでください。Bluetooth® 機能を搭載した電動工具を飛行機内で使用しないでください。また、長期間にわたって身体にすぐ近くで稼働させないでください。

Bluetooth® 文字商標および記号 (ロゴ) は Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。これらの文字商標/記号は Robert Bosch Power Tools GmbH が使用許可を受けています。

製品と仕様について



安全上の注意事項と指示にすべて目を通してください。安全上の注意事項と指示を守らないと、感電、火災またはおよび重傷を招くことがありますのでご注意ください。

取扱説明書の冒頭に記載されている図を参照してください。

用途

ドライバーシステムのBT-EXACT/BT-ANGLEEXACTおよびEXAConnectは、指定の測定/出力エリアにあるネジやナットを締めたり緩めたりするためのものです。ネジ締め時のトルクや回転角度を記録するための工具ではありません。

本製品は、Bluetooth®ワイアレス技術によりネジ締め信号をコードレスで伝送することができます。BT-EXACTおよびBT-ANGLEEXACTシリーズの産業用コードレスドライバーは、正常または正常でないことを知らせる信号（ネジ締めが正しく行われたか、または行われていないか）をベースステーションEXAConnectに送ります。BT-EXACTおよびBT-ANGLEEXACTシリーズによる初回のネジ締めを、ベースステーションEXAConnectなしで行うことはできません。ドライバーは出荷時にロックされており、それを解除できるのはベースステーションEXAConnectからのみです。

ベースステーションEXAConnectの取扱説明書にしっかり目を通してください。初めにベースステーションEXAConnectを起動させてください。

各部の名称

記載のコンポーネントの番号は、構成図のページにある本機の図に対応しています。

- (1) 先端工具（スクリューナットなど）
- (2) 先端工具差込部

- (3) アングルスクリューヘッド
- (4) 開口スパナ 開口径 27 mm
- (5) アングルヘッドフランジのスパナ面
- (6) 開口スパナ 開口径 22 mm
- (7) トルクセッティングスライダー
- (8) つり下げハンガー
- (9) LEDランプ（ネジ締め）
- (10) LEDランプ Bluetooth®
- (11) LEDランプ（バッテリー充電容量）
- (12) オン/オフスイッチ
- (13) 正転・逆転切り替えスイッチ
- (14) つり下げハンガー用固定スリット
- (15) LEDホルダー
- (16) ユニオンナットのフラットレンチ
- (17) バッテリーロック解除スイッチ
- (18) バッテリー（APTコンタクト付き）
- (19) マーキングリング
- (20) 作業灯
- (21) 充電器
- (22) 電源プラグ
- (23) 充電器のLEDランプ（緑色）
- (24) 充電器のLEDランプ（赤色）
- (25) クイックチェンジチャック
- (26) 設定ツール
- (27) 六角棒レンチ
- (28) 設定ディスク
- (29) サークリップ
- (30) ハウジングシエルの空洞部分
- (31) グリップ（絶縁グリップ面）

記載されている付属品は標準のセット内容には含まれていません。付属品の内容についてはポッシュ電動工具カタログでご確認ください。




テクニカルデータ

産業用コードレスドライバー BT-EXACT		2	4	6	7
部品番号		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
トルク設定範囲	Nm	0.5~2	1~4	1~6	1.5~7
回転数 n_0	min ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
定格電圧	V	9.6	9.6	9.6	9.6
回転方向					
先端工具差込部		クイックチェンジチャック ○1/4"	クイックチェンジチャック ○1/4"	クイックチェンジチャック ○1/4"	クイックチェンジチャック ○1/4"
データインターフェース（無線）		Bluetooth®ワイアレス技術 クラス2（仕様1.2）			
最大通信距離	m	10	10	10	10
質量（EPTA-Procedure 01:2014に準拠）	kg	0.80	0.80	0.80	0.80

産業用コードレスドライバー BT-EXACT		2	4	6	7
充電時の推奨周囲温度	°C	0 ~ +35	0 ~ +35	0 ~ +35	0 ~ +35
許容周囲温度 (稼働時 ^{A)} および保管時)	°C	-20 ~ +50	-20 ~ +50	-20 ~ +50	-20 ~ +50
作動周波数	MHz	2402 ~ 2480	2402 ~ 2480	2402 ~ 2480	2402 ~ 2480
最大送信出力	mW	0.5	0.5	0.5	0.5
保護クラス		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20




A) バッテリー **2 607 335 681**を装着した状態で20~25 °Cで測定

B) 0 °C以下の温度時には出力が制限されます

産業用コードレスドライバー BT-EXACT		8	9	12
部品番号		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
トルク設定範囲	Nm	1.5 ~ 8	1.5 ~ 9	1.5 ~ 12
回転数 n_0	min ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
定格電圧	V	12	9.6	12
回転方向				
先端工具差込部		クイックチェン ジチャック○ 1/4"	クイックチェン ジチャック○ 1/4"	クイックチェン ジチャック○ 1/4"
データインターフェース (無線)		Bluetooth®ワイアレス技術 クラス2 (仕様1.2)		
最大通信距離	m	10	10	10
質量 (EPTA-Procedure 01:2014に準拠)	kg	0.90	0.80	0.90
充電時の推奨周囲温度	°C	0 ~ +35	0 ~ +35	0 ~ +35
許容周囲温度 (稼働時 ^{C)} および保管時)	°C	-20 ~ +50	-20 ~ +50	-20 ~ +50
作動周波数	MHz	2402 ~ 2480	2402 ~ 2480	2402 ~ 2480
最大送信出力	mW	0.5	0.5	0.5
保護クラス		IP 20	IP 20	IP 20

A) バッテリー **2 607 335 683**を装着した状態で20~25 °Cで測定B) バッテリー **2 607 335 681**を装着した状態で20~25 °Cで測定




C) 0 °C以下の温度時には出力が制限されます

産業用コードレスアングルスクリュードライバー BT-ANGLEEXACT		2	3	6
部品番号		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
トルク設定範囲	Nm	0.7 ~ 2	0.7 ~ 3	1.5 ~ 6
回転数 n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
定格電圧	V	9.6	9.6	9.6
回転方向				
先端工具差込部 アングルスクリューヘッド (個別注文)		クイックチェン ジチャック○ 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	クイックチェン ジチャック○ 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	クイックチェン ジチャック○ 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
スクリューヘッド (個別注文)		クイックチェン ジチャック○ 1/4"	クイックチェン ジチャック○ 1/4"	クイックチェン ジチャック○ 1/4"

産業用コードレスアングルスクリュードライバ BT-ANGLEEXACT		2	3	6
データインターフェース (無線)		Bluetooth®ワイアレス技術 クラス2 (仕様1.2)		
最大通信距離	m	10	10	10
質量 (EPTA-Procedure 01:2014に準拠)	kg	1.0	1.0	1.0
充電時の推奨周囲温度	°C	0 ~ +35	0 ~ +35	0 ~ +35
許容周囲温度 (稼働時 ^{A)} および保管時)	°C	-20 ~ +50	-20 ~ +50	-20 ~ +50
作動周波数	MHz	2402 ~ 2480	2402 ~ 2480	2402 ~ 2480
最大送信出力	mW	0.5	0.5	0.5
保護クラス		IP 20	IP 20	IP 20




A) バッテリー **2 607 335 681**を装着した状態で20~25 °Cで測定

B) 0 °C以下の温度時には出力が制限されます

産業用コードレスアングルスクリュードライバ BT-ANGLEEXACT		7	8	15
部品番号		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
トルク設定範囲	Nm	2 ~ 7	1.5 ~ 8	2 ~ 15
回転数 n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
定格電圧	V	9.6	9.6	9.6
回転方向				
先端工具差込部 アングルスクリューヘッド (個別注文)		クイックチェン ジチャック○ 1/4" ■1/4" ■3/8" ○1/4"	クイックチェン ジチャック○ 1/4" ■1/4" ■3/8" ○1/4"	クイックチェン ジチャック○ 1/4" ■1/4" ■3/8" ○1/4"
データインターフェース (無線)		Bluetooth®ワイアレス技術 クラス2 (仕様1.2)		
最大通信距離	m	10	10	10
質量 (EPTA-Procedure 01:2014に準拠)	kg	1.0	1.0	1.0
充電時の推奨周囲温度	°C	0 ~ +35	0 ~ +35	0 ~ +35
許容周囲温度 (稼働時 ^{A)} および保管時)	°C	-20 ~ +50	-20 ~ +50	-20 ~ +50
作動周波数	MHz	2402 ~ 2480	2402 ~ 2480	2402 ~ 2480
最大送信出力	mW	0.5	0.5	0.5
保護クラス		IP 20	IP 20	IP 20

A) バッテリー **2 607 335 681**を装着した状態で20~25 °Cで測定

B) 0 °C以下の温度時には出力が制限されます

産業用コードレスアングルスクリュードライバ BT-ANGLEEXACT		17	23	30
部品番号		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
トルク設定範囲	Nm	6 ~ 17 ハードジョイント 5 ~ 13 ソフトジョイント	7 ~ 23	8 ~ 30
回転数 n_0	min ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
定格電圧	V	14.4	14.4	14.4
回転方向				

産業用コードレスアングルスクリュードライバー BT-ANGLEEXACT		17	23	30
先端工具差込部 アングルスクリューヘッド (個別注文)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
データインターフェース (無線)		Bluetooth®ワイアレス技術 クラス2 (仕様1.2)		
最大通信距離	m	10	10	10
質量 (EPTA-Procedure 01:2014に準拠)	kg	1.5	1.5	1.5
充電時の推奨周囲温度	°C	0 ~ +35	0 ~ +35	0 ~ +35
許容周囲温度 (稼働時 ^{*)} および保管時)	°C	-20 ~ +50	-20 ~ +50	-20 ~ +50
作動周波数	MHz	2402 ~ 2480	2402 ~ 2480	2402 ~ 2480
最大送信出力	mW	0.5	0.5	0.5
保護クラス		IP 20	IP 20	IP 20

A) バッテリー 2 607 335 685 を装着した状態で20~25 °Cで測定

B) 0 °C以下の温度時には出力が制限されます

ニッケル水素 (Ni-MH) バッテリーパック		9.6	12.0	14.4
部品番号		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
セル数		8	10	12
バッテリー電圧	V	9.6	12.0	14.4
バッテリー容量	Ah	2.6	2.6	2.6
質量 (EPTA-Procedure 01:2014に準拠)	kg	0.55	0.70	0.80
推奨充電器		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

アングルスクリューヘッド		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	● 1/4" クイックチェンジチャック ● 1/4"
部品番号		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618 0 607 453 630
質量 (EPTA-Procedure 01:2014に準拠)	kg	0.20	0.20	0.20	0.20 0.20

ストレートスクリューヘッド		クイックチェンジチャック ● 1/4"		
部品番号		0 607 453 631		
質量 (EPTA-Procedure 01:2014に準拠)	kg	0.20		

使い方

セット内容

産業用コードレスドライバーはバッテリーパックなし、産業用コードレスアングルスクリュードライバーはアングルスクリューヘッド、バッテリーパックなしで提供されます。

適したアクセサリーを探す場合には、ボッシュ産業用ツールを取り扱っている特約販売店にお問い合わせください。

運転および保管の環境



電動工具は、屋内での使用を想定しています。

装置が正常に運転するためには、許容周囲温度-5 ~ +50 °Cおよび許容相対湿度20~95 %の結露のない環境条件を満たしている必要があります。

バッテリーセルの破損を防ぐため、バッテリーは0 ~ 45 °Cの温度環境下で保管してください。

アングルスクリューヘッドの装着

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

この産業用コードレスアングルスクリュードライバーには、(参照 „テクニカルデータ“, ページ 345) に対応したアングルスクリューヘッドを装着する必要があります。

- ▶ スクリューヘッドを取り付ける前に、電動工具の切り替えスイッチが中央のポジション (スイッチ投入禁止ロック) にあること、または電動

工具からバッテリーが取り外されていることを必ず確認してください。

開口スパナ (6) を使用してアングルヘッドフランジのスパナ面 (5) に本製品を固定してください。

▶ **本製品をハウジングシェルに決して固定しないでください。**

アングルヘッド (3) をフランジ上の任意のポジションにセットし、ユニオンナットのスパナ面 (4) にスパナ (16) を当て、固く締めてください。この際、アングルヘッドのフランジ部分をスパナ (6) で押さえてください。

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

この産業用コードレスアングルスクリュードライバーには、必ずアングルスクリューヘッド **0 607 451 618** のみを使用してください。

つり下げ穴

つり下げハンガー (8) によって電動工具をつり下げ穴に固定することができます。

つり下げハンガー (8) を電動工具の上にセットし、それをスリット (14) に掛けます。

▶ **つり下げハンガーとつり下げ穴の鉤は定期的な点検してください。**

充電プロセス

注意事項：充電器とバッテリーは付属品に含まれません。

実際の電源プラグは図解のものとは異なることがあります。

▶ **充電器とバッテリーが使用国の電源網の仕様に適していることを確認してください。**

充電器 AL 2450 DV (図Aを参照)

充電器 (21) の電源プラグ (22) をコンセントに差し込んでから、バッテリー (18) を充電器のバッテリー差込部の正しい位置に差し込んでください。

▶ **無理にバッテリーを差し込んだり引っばったりしないでください。** APT (バッテリーパケット) コンタクトは、電子工具や充電器上の正しい位置のみに差し込める構造となっています。

緑色のLEDランプ (23) が点滅し始めると、充電電流が流れていることを示しています。バッテリーが完全に充電されると、充電プロセスは自動的に終わります。充電プロセスが完了すると、緑色のLEDランプの点滅が継続点灯に変わります。信号音が約2秒間鳴り、バッテリーが完全に充電されたことを知らせます。

赤色のLEDランプ (24) が継続的に点灯する場合、充電電流が低下しています。赤色のLEDランプが点滅する場合は充電できません。

故障かな?と思ったら - 原因と対処

原因	対処
緑色のLEDランプが点灯しない	

原因	対処
充電器の電源プラグが (適切に) 差し込まれていない	電源プラグを (完全に) コンセントに差し込んでください。
コンセント、電源コードまたは充電器が故障している	電源電圧を確認し、必要に応じてボッシュ電動工具サービスセンターへ充電器のチェックをご依頼ください。

充電されない

バッテリー温度が許容範囲内にない	バッテリーを冷やすか、または温めて温度を調整し、0~45°Cの許容温度範囲に収まるようにしてください。
------------------	---

バッテリーの接点部が汚れている	バッテリーの接点部を清掃してください；バッテリーを何度も抜き差しするなどして、必要に応じてバッテリーを交換してください。
-----------------	--

バッテリーが損傷している	バッテリーを交換してください。
--------------	-----------------

バッテリーが (適切に) 差し込まれていない	バッテリーをバッテリー差込部へ (完全に) 差し込んでください。
------------------------	----------------------------------

電源の接続

注意事項：出荷される際、バッテリーは電動工具に装着されていません。

▶ **バッテリーを充電器内で保管しないでください。** バッテリーを充電器外で保管することにより、バッテリーの寿命が伸び、バッテリーを充電しやすくなります。長期間ご使用にならなかったバッテリーは、必ずフル充電を行ってから使用してください。

バッテリーの充電

バッテリーを電動工具内に装着する前に、適切な充電器を使用してバッテリーを充電してください。充電方法に関する詳しい説明については、充電器の取扱説明書および本書の(参照 „充電プロセス“, ページ 349)に記載された注意事項をお読みください。

NTC温度制御機能付きバッテリーは、0~45°Cの温度範囲のみで充電できる仕様になっています。この機能によりバッテリーの寿命が長くなります。適切に使用した場合には、バッテリーを最大3,000回充電できます。

新品または長期間使用しなかったバッテリーの能力をフルに引き出すために、充電と放電を5回程度繰り返してください。電動工具上のLEDランプ「バッテリー充電容量」が赤色に点灯した場合のみバッテリーを充電してください。

バッテリーの脱着

切り替えスイッチ (13) を中央位置へ押ししてください。これにより、オン/オフスイッチ (12) をオフの位置でロックし、電動工具の不意な始動を防ぐことができます。

充電の完了したバッテリー (18) を電動工具のグリップ内に挿入してください。

電動工具のグリップ上にあるロック解除スイッチ (17) がカチッと音がするまで、バッテリーを正しく押し入れてください。

- ▶ 無理にバッテリーを差し込んだり引っぱったりしないでください。APT (バッテリーバックアップ) コンタクトは、電子工具や充電器上の正しい位置のみに差し込める構造となっています。

バッテリー (18) をグリップから取り出す場合は、ロック解除スイッチ (17) を両側から押し、バッテリーを下に引いてください。

クイックチェンジチャック付きのスクリューヘッドの場合の工具の交換 (図 B を参照)

- ▶ 先端工具を装着する際、先端工具差込部に堅くまっていることを確認してください。工具がツールホルダーに堅くはまっていないと、緩んでしまったり、制御不能になるおそれがあります。

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

BT-EXACTシリーズは、1/4インチのクイックチェンジチャック (SWF O 1/4") とセットになっています。

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

産業用コードレスアングルスクリューードライバーには、1/4インチのクイックチェンジチャック付きアングルスクリューヘッド (製品番号 0 607 453 631) を使用することもできます。

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

産業用コードレスアングルスクリューードライバーには、1/4インチのクイックチェンジチャック付きアングルスクリューヘッド (製品番号 0 607 453 630) を使用することもできます。

先端工具の装着

クイックチェンジチャック (25) を前方に引き出してください。先端工具 (1) を先端工具差込部 (2) に差し込み、クイックチェンジチャックから指を再び放してください。

必ず適切なシャンク (1/4"ソケット) を備えた先端工具を使用してください。

クイックチェンジチャックにドリルビットを装着しないでください。

本電動工具はカットアウトクラッチを装備しており、穴あけ作業には適していません。警告されることなくクラッチが自動的に切れることがあります。カップリングを解除してから穴あけ作業を続けると、カットアウトクラッチが再度作動するまで電動工具を使用することができます。

先端工具の取り外し

クイックチェンジチャック (25) を前方に引き出してください。先端工具 (1) を先端工具差込部 (2) から取り出し、クイックチェンジチャックから指を再び放してください。

四角スクリューヘッドにおける先端工具の交換

- ▶ 先端工具を装着する際、先端工具差込部に堅くまっていることを確認してください。工具がツールホルダーに堅くはまっていないと、緩んでしまったり、制御不能になるおそれがあります。

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

産業用コードレスアングルスクリューードライバーには、1/4インチの四角いアングルスクリューヘッド (製品番号 0 607 453 617) と3/8インチの四角いアングルスクリューヘッド (製品番号 0 607 453 620) を使用することもできます。

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

産業用コードレスアングルスクリューードライバーには、3/8インチの四角いアングルスクリューヘッド (製品番号 0 607 451 618) を使用することもできます。

先端工具の装着

細目のスクリューードライバーなどを使って四角い先端工具差込部 (2) にピンを押し付け、先端工具 (1) を四角形の上にスライドさせます。その際、ピンが先端工具のくぼみにはまるようにしてください。

先端工具の取り外し

ピンを先端工具 (1) のくぼみに押し付け、先端工具を先端工具差込部 (2) から引き出します。

内側が六角になっているスクリューヘッドの場合の工具の交換 (図 C を参照)

- ▶ 先端工具を装着する際、先端工具差込部に堅くまっていることを確認してください。工具がツールホルダーに堅くはまっていないと、緩んでしまったり、制御不能になるおそれがあります。

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

産業用コードレスアングルスクリューードライバーには、内側が六角になっている1/4インチのアングルスクリューヘッド (製品番号 0 607 453 618) を使用することもできます。

先端工具の装着

しっかりとまるまで、先端工具 (1) を六角の先端工具差込部 (2) に差し込みます。

先端工具の取り外し

必要に応じてプライヤーを使用して、先端工具 (1) を先端工具差込部 (2) から引き出します。

操作



安全保護具を使用してください。常時、保護メガネを装着してください。適切な状態で防じんマスク、滑り防止安全靴、ヘルメット、耳栓などの安全保護具を使用すれば、けがをするリスクが低くなります。

始動

電動工具をスタートさせたい場合、まずは正転・逆転切り替えスイッチ(13)によって回転方向を設定します：

電動工具は、正転・逆転切り替えスイッチ(13)がセンターに位置していない（オン切替エロック）場合にのみスタートします。

回転方向の設定（図 D を参照）

▶ 切り替えスイッチ (13) は、必ず電動工具が停止した状態で操作してください。

正転： ネジやボルトを締め付ける場合は、切り替えスイッチ (13) を左側に完全に押し込みます。

逆転： ネジやボルトを緩める場合は、切り替えスイッチ (13) を右側に完全に押し込みます。

作業灯のスイッチオン

作業灯(20)は、ネジ締め箇所が暗い場合、そこを照明します。オン/オフスイッチ(12)を軽く押し、作業灯(20)をオンに切り替えてください。オン/オフスイッチを強く押し、電動工具がオンになり、作業灯が点灯し続けます。

▶ 作業灯を直接見つけないでください。目が眩むことがあります。

スイッチのオン/オフ



ドライバーには、トルクに応じた**カットアウトクラッチ**があり、それは記載された範囲で設定可能です。カットアウトクラッチは、設定したトルクに達した時点で作動します。

注意事項： スクリュードライバーに電圧アダプターを併用する場合、まず電圧レギュレーターを作動させる必要があります。

本機をオンにするには、オン/オフスイッチ (12) を完全に押します。

電動工具は、設定されたトルクに達すると直ちに自動的にオフに切り替わります。

▶ オン/オフスイッチ (12) 作動が早すぎると、予め設定されたトルクには達しません。

作業に関する注意事項

▶ 本機は無線インターフェースを備えています。飛行機内や病院など、作動に制約がある場所にご注意ください。

▶ ツール設定、付属部品の交換などの作業を行う際、または電動工具を使用しない場合には電源の供給を中断してください。このような安全措置をとることで、電動工具の不意の始動を防げます。

▶ 必ず本機を停止させてからネジやボルトに当ててください。回転する先端工具が抜けてしまう可能性があります。

▶ 電動工具で作業を行う際（メンテナンスや先端工具の交換など）ならびに工具を輸送および保管する際には、あらかじめバッテリーを取り外してから行ってください。不用意にオン/オフスイッチを操作すると、けがにつながるおそれがあります。

トルクの設定（図 E - G を参照）

トルクは、カットアウトクラッチのスプリングのプレテンションに左右されます。カットアウトクラッチは、正/逆回転において、設定されたトルクに達すると作動します。

個別のトルクを設定する場合は、必ず同梱の設定ツール(26)を使用してください。

電動工具のスライダー(7)を完全に戻してください。

BT-ANGLEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

六角レンチ (27) を先端工具 (26) に差し込み、ゆっくり回します。

ハウジングの開口部にカップリングの小さな湾曲部（設定ディスク(28)）が見えたら、設定ツール(26)をこの湾曲部に差し込んで回します。

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

六角レンチ (27) を先端工具差込部 (2) に差し込み、ゆっくり回します。

ハウジングの開口部にカップリングの小さな湾曲部（設定ディスク(28)）が見えたら、設定ツール(26)をこの湾曲部に差し込んで回します。

時計回りに回すとトルクが上昇し、反時計回りに回すとトルクが低下します。

設定ツール(26)を取り出してください。クラッチの汚れを防ぐために、スライダー(7)を再び前方にずらします。

注意事項： 必要な設定はネジ継手のタイプによって異なるため、実際の状況に合わせて調整してください。トルクレンチを使用して試しの締付けを検証してください。

▶ **トルクセッティングは規定範囲内でのみおこなってください。規定外のトルクを設定すると、カットアウトクラッチが機能しなくなります。**

LEDランプ



バッテリー充電容量に関する表示

バッテリー (18) の充電が必要になると、緑色のLEDランプ (11) が点灯し、音が鳴ります。このような状態になっても、さらにネジ締めを6~8回行うことはできません。

LEDランプが赤色に点灯すると、ネジ締めができなくなったか、または電動工具に過度の負荷がかかっていることを示しています。この後、電動工具は作動しなくなります。電動工具からバッテリーを取り出し、充電済のバッテリーが再び挿入されるまで安全ロック機能は機能しています。

電源アダプターを使用している場合には、赤色のLEDランプ **(11)** が点灯して過負荷状態を知らせます。

赤色のLEDランプ **(11)** が点滅している場合は、電動工具が過熱し、作動できない状態になっています。このランプ点滅が自動的に消えるまで、電動工具のご使用はお避けください。点滅は短時間で消えます。

1回の充電で使用できる電動工具の運転時間が明らかに短くなった時がバッテリー交換の目安です。使用済みのバッテリーは各国法規規制に従って処理してください。

注意事項：バッテリー **(18)** の代わりに電圧アダプターと電圧レギュレーター4EXACTを使用すると、LEDランプ **(11)** が機能しなくなります。



ネジ締めに関する表示

あらかじめ設定したトルクに達すると、カットアウトクラッチが作動します。緑色のLEDランプ**(9)**が点灯します。

あらかじめ設定したトルクに達しないと、赤色のLEDランプ**(9)**が点灯し、音が鳴ります。ネジ締めをもう一回行う必要があります。

Bluetooth®接続に関する表示

Bluetooth®接続をアクティブにするには、オン/オフスイッチ**(12)**を押します。ドライバーが接続を探している間、赤色のLEDランプ**(10)**が点滅します。

Bluetooth®接続が確立すると、赤色のLEDランプ**(10)**が点灯し続けます。ドライバーの動作が中断することはありません。

ドライバーがベースステーションEXAConnectから解除されると、LEDランプ**(10)**が消灯します。

LEDランプ **(10)**はオン/オフスイッチを押したすぐ後に点滅し、その後消灯します。そのため、接続するためにドライバーに電源が提供されなくなります。

繰返し防止

ネジ締めの際にカットアウトクラッチが作動するとモーターのスイッチがオフになります。0.7秒待てば再度オンに切り替えることができます。既に堅くネジ締めしたものをそれによって誤って締め足すことは避けてください。

アングルスクリューヘッドの調整

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

このアングルスクリューヘッド **(3)** は8つのポジションに調整することができます。

開口スパナ **(6)** を使用してアングルヘッドフランジのスパナ面 **(5)** に本製品を固定します。

▶ **本製品をハウジングシェルに決して固定しないでください。**

開口スパナ **(4)** を使用してスパナ面 **(16)** のユニオンナットを緩めます。アングルスクリューヘッド

(3) を45°間隔で希望の位置に調整し、開口スパナ **(4)** を使用してスパナ面 **(16)** にユニオンナットを再度固定します。

この際、アングルヘッドのフランジ部分をスパナ **(6)** で押さえてください。

作業用LEDライトの調整 (図Hを参照)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

マーキングリング**(19)**を薄いドライバーの刃、へら、または同様のもの押し付けます。スナップリング **(29)** をスナップリングブライヤーで後方へずらします (ハウジング方向)。

すると、作業用LEDライト **(15)** の周りがあるLEDホルダー **(20)** の両方のシェル部が任意のポジションへずらせるようになります。作業用LEDライトのコードを破損したり折り曲げたりしないよう、ハウジングシェル内の空洞部 **(30)** へケーブルを押し入れます。作業用LEDライト **(20)** にLEDホルダー **(15)** のハウジングシェルを再び被せませ。

スナップリング **(29)** とマーキングリング **(19)** を元の位置に押し戻します。

お手入れと保管

保守と清掃

- ▶ **電動工具で作業を行う際 (メンテナンスや先端工具の交換など) ならびに工具を輸送および保管する際には、あらかじめバッテリーを取り外してから行ってください。** 不用意にオン/オフスイッチを操作すると、けがにつながるおそれがあります。
- ▶ **安全・正常に機能するよう、本機と通風穴を清潔に保ってください。**

電動工具への注油



潤滑剤：

特殊ギアグリース (225 ml)

部品番号 3 605 430 009

モリコートグリース

エンジンオイル SAE 10/SAE 20

- 最初の150運転時間後は、ギアにマイルドな溶剤でクリーニングしてください。使用および廃棄については、溶剤メーカーの注意事項に従ってください。続いてギアをBoschスペシャルギアグリースを塗ってください。最初のクリーニング後は、300運転時間ごとにクリーニング手順を繰り返してください。
- 100000回のネジ締め後はカットアウトクラッチの可動部品にエンジンオイルSAE 10/SAE 20を数滴注油してください。スライド部品および回転部品には、モリコートグリースを塗ってください。この機会を利用してクラッチに磨耗がないかを検証し、再現性および精度に影響がないようにしてください。続いて必ずクラッチのトルクを再設定してください。
- ▶ **装置のメンテナンス/修理は、必ずお買い求めの販売店、または電動工具サービスセンターに**

お申しつけください。専門知識を備えた担当スタッフが純正交換部品を使用して作業を行います。これにより電動工具の安全性が確実に保たれます。

この作業は、正規Boschサービスセンターが迅速かつ確実にを行います。

▶ 潤滑剤およびクリーニング剤の廃棄は、環境に配慮して行ってください。法規を遵守してください。

カスタマーサービス & 使い方のご相談

製品の修理/メンテナンスや交換パーツに関してご質問等ございましたら、カスタマーサービスにぜひお問い合わせください。分解組立図や交換パーツに関する情報についてはHPでご確認いただけます (www.bosch-pt.com)。

ボッシュのアプリケーションサポートチームは、製品や付属品に関するご質問をお待ちしております。

お問い合わせまたは交換パーツの注文の際には、必ず本製品の銘板に基づき10桁の部品番号をお知らせください。

日本

ボッシュ株式会社 電動工具事業部
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7
コールセンターフリーダイヤル 0120-345-762
(土・日・祝日を除く、午前 9:00 ~ 午後 5:30)
ホームページ: <http://www.bosch.co.jp>

廃棄



本機、バッテリー、付属品と梱包材は、環境に適合した方法でリサイクルしてください。



本機とバッテリー/電池を一般の家庭用ごみとして廃棄しないでください！

EU域内のみ：

使用できなくなった電動工具（欧州指針 2012/19/EU 準拠）、および故障または使用済みの電池/バッテリー（欧州指針 2006/66/EC 準拠）は分別回収し、環境に適合した方法でリサイクルしてください。

バッテリー/電池：



Ni-MH：ニッケル・メタルハイドライド

中文

安全规章

电动工具通用安全警告

警告！ 阅读所有警告和所有说明！不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和/或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

在所有下列的警告中术语“电动工具”指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

工作场地的安全

- ▶ 保持工作场地清洁和明亮。混乱和黑暗的场地会引发事故。
- ▶ 不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- ▶ 让儿童和旁观者离开后操作电动工具。注意力不集中会使操作者失去对工具的控制。

电气安全

- ▶ 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将减少电击危险。
- ▶ 避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。如果你身体接地会增加电击危险。
- ▶ 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进入电动工具将增加电击危险。
- ▶ 不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击危险。
- ▶ 当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接软线。适合户外使用的软线将减少电击危险。
- ▶ 如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，应使用剩余电流动作保护器（RCD）。使用RCD可减小电击危险。

人身安全

- ▶ 保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- ▶ 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- ▶ 防止意外启动。确保开关在连接电源和/或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。手指放在已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。
- ▶ 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。

- ▶ **手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。** 这样在意外情况下能很好地控制电动工具。
- ▶ **着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让衣服、手套和头发远离运动部件。** 宽松衣服、配饰或长发可能会卷入运动部件中。
- ▶ **如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保他们连接完好且使用得当。** 使用这些装置可减少尘屑引起的危险。
- ▶ **即使由于经常使用电动工具而对此非常熟悉，也不要就认为可以高枕无忧而忽略工具的安全规定。** 粗心大意的行为可能在瞬间就造成严重的伤害。

电动工具使用和注意事项 电动工具使用和注意事项

- ▶ **不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。** 选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- ▶ **如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。** 如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。
- ▶ **在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或使电池盒与工具脱离。** 这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。
- ▶ **将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。** 电动工具在未经培训的用户手中是危险的。
- ▶ **保养电动工具。检查运动件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。** 如有损坏，电动工具应在使用前修理好。许多事故由维护不良的电动工具引发。
- ▶ **保持切削刀具锋利和清洁。** 保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ **按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。** 将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。
- ▶ **保持手柄和握持表面干燥、清洁、无油污。** 在突发情况下，滑溜的手柄和握持表面无法确保安全地握持和控制工具。

电池式工具使用和注意事项

- ▶ **只用制造商规定的充电器充电。** 将适用于某种电池盒的充电器用到其他电池盒时会发生着火危险。
- ▶ **只有在配有专用电池盒的情况下才使用电动工具。** 使用其他电池盒会发生损坏和着火危险。
- ▶ **当电池盒不用时，将它远离其他金属物体，例如回形针、硬币、钥匙、钉子、螺钉或其他小金属物体，以防一端与另一端连接。** 电池端部短路会引起燃烧或火灾。
- ▶ **在滥用条件下，液体会从电池中溅出；避免接触。** 如果意外碰到了，用水冲洗。如果液体碰到了眼睛，还要寻求医疗帮助。从电池中溅出的液体会发生腐蚀或燃烧。

- ▶ **不要使用损坏的或更改过的电池组或工具。** 损坏或更改过的电池可能导致不可预料的情况发生，有着火、爆炸或受伤的风险。
- ▶ **不要将电池组或工具暴露于火焰或高温情况下。** 火焰或超过130°C的温度可能会引起爆炸。
- ▶ **遵守所有充电说明，给电池组或工具充电时不要超出说明中规定的温度范围。** 错误充电或温度超出规定的范围可能会损坏电池并提高着火的风险。

维修

- ▶ **将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。** 这样将确保所维修的电动工具的安全性。
- ▶ **不要对损坏的电池组进行保养。** 只能由制造商或授权的服务商进行电池组的维护保养。

针对起子机的安全规章

- ▶ **如果在操作期间，紧固件可能接触暗线，要握住电动工具的绝缘握持面。** 一旦紧固件接触“带电”导线，可能会使电动工具外露的金属部件“带电”，并使操作员触电。
- ▶ **使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线，或者向当地的相关单位寻求支援。** 接触电线可能引起火灾并让操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。如果水管被刺穿了会导致财物损失。
- ▶ **请紧握电动工具。** 拧紧和拧松螺丝时可能短时出现高反应扭矩。
- ▶ **固定好工件。** 使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。
- ▶ **等待电动工具完全静止后才能够放下机器。** 机器上的工具可能在工作中被夹住，而令您无法控制电动工具。
- ▶ **如果充电电池损坏或者未按照规定使用，充电电池中会散发出有毒蒸汽。充电电池可能会燃烧或爆炸。** 工作场所必须保持空气流通，如果身体有任何不适必须马上就医。蒸汽会刺激呼吸道。
- ▶ **切勿打开充电电池。** 可能造成短路。
- ▶ **钉子、螺丝刀等尖锐物品或外力作用可能会损坏充电电池。** 有可能出现内部短路、蓄电池燃烧、发出烟雾、爆炸或过热。
- ▶ **只能将此充电电池用在制造商的产品中。** 这样才能确保充电电池不会过载。



保护充电电池免受高温（例如长期阳光照射）、火焰、脏污、水和湿气的侵害。 有爆炸和短路的危险。



- ▶ **当工具刀头被夹住时，请立即关闭电动工具。** 以防反作用力矩导致反弹。当电动工具过载或向待加工工件倾斜时，工具刀头就会卡住。

警告！ 在抛光、锯切、磨削、钻孔及类似作业过程中产生的粉尘可能致癌、致畸或改变遗传特性。这些粉尘所包含的部分物质为：

含铅涂料和油漆中的铅；砖石、水泥或其他泥工作业材料中的晶体硅；经化学处理的木材中的砷和铬。致病的风险取决于您接触这些材料的频率。为

降低了风险，您应当仅在通风良好的场所借助相应的防护装备工作（例如使用专门设计用于滤除极小粉尘微粒的呼吸防护装置）。

- ▶ **避免意外接通。安装充电电池之前，先确定电源开关处于关闭的位置。** 提携电动工具时如果把手指按在电源开关上，或者安装充电电池时未关闭电动工具，都可能造成工作意外。
- ▶ **仅使用完好且未磨损的工具刀头。** 工具刀头如果损坏了便容易断裂，可能会伤害操作者或者造成财物损失。
- ▶ **安装工具刀头时请注意务必将其牢牢地插在工具夹头上。** 如果工具刀头未牢固地插在工具夹头中，可能会再次松脱，无法控制。
- ▶ **拧入长螺丝时要特别小心，根据不同的螺丝种类和所用的工具刀头，有走滑危险。** 拧入长的螺丝时比较不容易控制机器，起子头易滑开进而伤害操作者。
- ▶ **接通电动工具之前，务必注意设定好的转向。** 比如，如果您需要拧松螺丝，却设定为拧紧螺丝时的转向，可能会发生电动工具严重失控的情况。
- ▶ **本电动工具无法充当电钻。** 配备断路离合器的电动工具无法进行钻孔。离合器不发出警报就会自动断路。
- ▶ **注意！在使用有蓝牙功能的电动工具时，其他装置和设备、飞机和医疗器械（例如心脏起搏器、助听器）可能会出现故障。同样不能完全排除周围的人和动物会受到伤害。请不要在医疗设备、加油站、化工厂、有爆炸危险的地区附近和在爆破区内使用有蓝牙功能的电动工具。请勿在飞机上使用有蓝牙功能的电动工具。请避免在身体附近较长时间使用。**

蓝牙文字标记和图形符号（标志）是Bluetooth SIG公司的注册商标和财产。Robert Bosch Power Tools GmbH根据许可使用这些文字标记/图形符号。

产品和性能说明



请阅读所有安全规章和指示。不遵照以下警告和说明可能导致电击、着火和/或严重伤害。

请注意本使用说明书开头部分的图示。

按照规定使用

电动螺丝刀BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT和EXAConnect可在规定的尺寸和功率范围内用于拧紧和松开螺栓，以及拧紧和松开螺母。电动螺丝刀并不用于记录某次螺栓连接的扭矩或转向角。

技术参数

工业电动螺丝刀 BT-EXACT	2	4	6	7
物品代码	0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439





电动螺丝刀可以用蓝牙®无线技术进行拧转信号的无线数据传输。BT-EXACT和BT-ANGLEEXACT系列工业电动螺丝刀的正常及不正常信号（拧紧正常/不正常）将被发送到基站EXAConnect。若无基站EXAConnect，则无法调试BT-EXACT和BT-ANGLEEXACT系列电动螺丝刀；供货时，电动螺丝刀已锁止，仅可由基站EXAConnect解锁。阅读并注意基站EXAConnect的操作说明。请先启动基站EXAConnect。

插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。




- (1) 工具刀头（例如螺母起子头）
- (2) 工具夹头
- (3) 直角起子头
- (4) 开口宽度27毫米的开口扳手
- (5) 直角起子头法兰上的扳手面
- (6) 开口宽度22毫米的开口扳手
- (7) 扭矩预选滑动调节器
- (8) 悬挂卡夹
- (9) 拧转状况LED指示灯
- (10) 蓝牙®LED指示灯
- (11) 充电电池电量LED指示灯
- (12) 电源开关
- (13) 正逆转开关
- (14) 悬挂卡夹的固定夹缝
- (15) LED支架
- (16) 锁紧螺母上的扳手面
- (17) 充电电池的解锁按钮
- (18) 带APT接点的充电电池
- (19) 记号环
- (20) 工作灯
- (21) 充电器
- (22) 电源插头
- (23) 充电器上的绿色指示灯
- (24) 充电器上的红色指示灯
- (25) 快换夹头
- (26) 调整工具
- (27) 内六角扳手
- (28) 调整片
- (29) 卡环
- (30) 机壳中的空室
- (31) 手柄（绝缘握柄）

图表或说明上提到的附件，并不包含在基本的供货范围内。本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。

工业电动螺丝刀 BT-EXACT		2	4	6	7
扭矩设定范围	牛顿米	0.5-2	1-4	1-6	1.5-7
空载转速 n_0	转/分钟	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
额定电压	伏特	9.6	9.6	9.6	9.6
旋转方向					
工具夹头		SWF $\text{\O}1/4$ 英寸	SWF $\text{\O}1/4$ 英寸	SWF $\text{\O}1/4$ 英寸	SWF $\text{\O}1/4$ 英寸
数据接口 (无线)		2级蓝牙®无线技术 (规范1.2)			
最大传输距离	米	10	10	10	10
重量符合EPTA-Procedure 01:2014	千克	0.80	0.80	0.80	0.80
充电时建议的环境温度	摄氏度	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
工作时允许的环境温度 ^{B)} 和存放时功率受限	摄氏度	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
工作频率范围	兆赫	2402-2480	2402-2480	2402-2480	2402-2480
最大发送功率	毫瓦	0.5	0.5	0.5	0.5
防护类型		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) 在20 - 25摄氏度的条件下带充电电池2 607 335 681测得。

B) 温度<0 摄氏度时功率受限




工业电动螺丝刀 BT-EXACT		8	9	12
物品代码		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
扭矩设定范围	牛顿米	1.5-8	1.5-9	1.5-12
空载转速 n_0	转/分钟	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
额定电压	伏特	12	9.6	12
旋转方向				
工具夹头		SWF $\text{\O}1/4$ 英寸	SWF $\text{\O}1/4$ 英寸	SWF $\text{\O}1/4$ 英寸
数据接口 (无线)		2级蓝牙®无线技术 (规范1.2)		
最大传输距离	米	10	10	10
重量符合EPTA-Procedure 01:2014	千克	0.90	0.80	0.90
充电时建议的环境温度	摄氏度	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
工作时允许的环境温度 ^{C)} 和存放时功率受限	摄氏度	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
工作频率范围	兆赫	2402-2480	2402-2480	2402-2480
最大发送功率	毫瓦	0.5	0.5	0.5
防护类型		IP 20	IP 20	IP 20

A) 在20 - 25摄氏度的条件下带充电电池2 607 335 683测得。

B) 在20 - 25摄氏度的条件下带充电电池2 607 335 681测得。




C) 温度<0 摄氏度时功率受限

工业电动弯头螺丝刀 BT-ANGLEEXACT		2	3	6
物品代码		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
扭矩设定范围	牛顿米	0.7-2	0.7-3	1.5-6

工业电动弯头螺丝刀 BT-ANGLEEXACT		2	3	6
空载转速 n_0	转/分钟	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
额定电压	伏特	9.6	9.6	9.6
旋转方向				
工具夹头 直角起子头 (单独订购)		SWF ○1/4英寸 ■ 1/4英寸 ■ 3/8英寸 ○1/4英寸	SWF ○1/4英寸 ■ 1/4英寸 ■ 3/8英寸 ○1/4英寸	SWF ○1/4英寸 ■ 1/4英寸 ■ 3/8英寸 ○1/4英寸
起子头 (单独订购)		SWF ○1/4英寸	SWF ○1/4英寸	SWF ○1/4英寸
数据接口 (无线)		2级蓝牙®无线技术 (规范1.2)		
最大传输距离	米	10	10	10
重量符合EPTA-Procedure 01:2014	千克	1.0	1.0	1.0
充电时建议的环境温度	摄氏度	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
工作时允许的环境温度 ^{B)} 和存放时功率受限	摄氏度	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
工作频率范围	兆赫	2402-2480	2402-2480	2402-2480
最大发送功率	毫瓦	0.5	0.5	0.5
防护类型		IP 20	IP 20	IP 20




A) 在20 - 25摄氏度的条件下带充电电池**2 607 335 681**测得。

B) 温度<0 摄氏度时功率受限

工业电动弯头螺丝刀 BT-ANGLEEXACT		7	8	15
物品代码		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
扭矩设定范围	牛顿米	2-7	1.5-8	2-15
空载转速 n_0	转/分钟	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
额定电压	伏特	9.6	9.6	9.6
旋转方向				
工具夹头 直角起子头 (单独订购)		SWF ○1/4英寸 ■ 1/4英寸 ■ 3/8英寸 ○1/4英寸	SWF ○1/4英寸 ■ 1/4英寸 ■ 3/8英寸 ○1/4英寸	SWF ○1/4英寸 ■ 1/4英寸 ■ 3/8英寸 ○1/4英寸
数据接口 (无线)		2级蓝牙®无线技术 (规范1.2)		
最大传输距离	米	10	10	10
重量符合EPTA-Procedure 01:2014	千克	1.0	1.0	1.0
充电时建议的环境温度	摄氏度	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
工作时允许的环境温度 ^{B)} 和存放时功率受限	摄氏度	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
工作频率范围	兆赫	2402-2480	2402-2480	2402-2480
最大发送功率	毫瓦	0.5	0.5	0.5
防护类型		IP 20	IP 20	IP 20

A) 在20 - 25摄氏度的条件下带充电电池**2 607 335 681**测得。

B) 温度<0 摄氏度时功率受限

工业电动弯头螺丝刀 BT-ANGLEEXACT		17	23	30
物品代码		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
扭矩设定范围	牛顿米	6-17 硬拧转 5-13 软拧转	7-23	8-30
空载转速 n_0	转/分钟	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
额定电压	伏特	14.4	14.4	14.4
旋转方向				
工具夹头 直角起子头 (单独订购)		■ 3/8英寸	■ 3/8英寸	■ 3/8英寸
数据接口 (无线)		2级蓝牙®无线技术 (规范1.2)		
最大传输距离	米	10	10	10
重量符合EPTA-Procedure 01:2014	千克	1.5	1.5	1.5
充电时建议的环境温度	摄氏度	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
工作时允许的环境温度 ^{B)} 和存放时功率受限	摄氏度	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
工作频率范围	兆赫	2402-2480	2402-2480	2402-2480
最大发送功率	毫瓦	0.5	0.5	0.5
防护类型		IP 20	IP 20	IP 20

A) 在20 - 25摄氏度的条件下带充电电池**2 607 335 685**测得。

B) 温度<0 摄氏度时功率受限

镍-氢电池组		9.6	12.0	14.4
物品代码		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
电池数目		8	10	12
充电电池电压	伏特	9.6	12.0	14.4
容量	安培小时	2.6	2.6	2.6
重量符合EPTA-Procedure 01:2014	千克	0.55	0.70	0.80
推荐的充电器		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

直角起子头		■ 1/4英寸	■ 3/8英寸	■ 3/8英寸	● 1/4英寸	SWF ● 1/4英寸
物品代码		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
重量符合EPTA-Procedure 01:2014	千克	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20

直式起子头		SWF ● 1/4英寸				
物品代码		0 607 453 631				
重量符合EPTA-Procedure 01:2014	千克	0.20				

安装

供货范围

工业电动螺丝刀不提供电池组，工业电动弯头螺丝刀不提供直角起子头和电池组。

选择合适的附件时，请咨询您的博世工业电动工具专业经销商。

操作环境和存放环境



只能在封闭的环境中操作本电动工具。

为了确保正常的操作功能，工作环境的温度要介于-5摄氏度和+50摄氏度（23华氏度和122华氏度）之间，允许的相对空气湿度则介于20%和95%之间，无露水。

充电电池的贮存温度要介于0摄氏度（32华氏度）和45摄氏度（113华氏度）之间，以免对电池单元产生损害。

安装直角起子头

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

使用本工业充电电池型角扳手时，必须首先安装一个配套的直角起子头（参见“技术参数”，页 355）。

► **安装起子头，调整起子头或拆卸起子头之前，一定要确定正逆转开关是位在中间的位置（闭锁开闭），并且要取出电动工具中的充电电池。**

用开口扳手(6)将电动工具固定在角头法兰的扳手面(5)上。

► **切勿将电动工具夹在外壳上。**

将直角起子头(3)放到所需的法兰位置上，用开口扳手(4)在扳手面(16)上拧紧锁紧螺母。

同时用开口扳手(6)抵住角头法兰。

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

工业电动弯头螺丝刀仅能用直角起子头 0 607 451 618 驱动。

悬挂装置

使用悬挂卡夹(8)可以将电动工具固定在悬挂装置上。

将悬挂卡夹(8)安装在电动工具上，卡夹必须牢牢地固定在夹缝(14)中。

► **定期检查悬挂卡夹和悬挂装置上的吊钩。**

充电过程

提示：充电器和充电电池不包含在供货范围之内。插图上的电线插头可能和您的电动工具上的插头不同。

► **请注意选择能和贵国供电系统相容的充电器和充电电池。**

充电器AL 2450 DV (见图A)

使用电源插头(22)将充电器(21)连接到电源上，并将充电电池(18)在正确的位置插入充电器的充电槽中。

► **装入/取出充电电池时不要用力过度。**带APT接点的充电电池(Akku Pack Top)的结构决定了它只能在正确的位置插入电动工具或者充电器中。

绿色LED指示灯(23)开始闪烁。说明充电电流在流动。当充电电池完全充满时，充电过程将自动停止。绿色指示灯不再闪烁而是持续亮着，代表充电过程已经结束。此时充电器会发出约2秒钟的提示声响，提醒操作者电池已充满电。

红色LED指示灯(24)常亮，表示以较低的电流充电。当红色的指示灯开始闪烁时，已经无法继续充电。

故障 - 原因和补救措施

原因	补救方法
LED指示灯不亮	
未插上或者未正确插好充电器插头	把插头正确地插在插座上电器的插头
插座、电线或充电器有故障	检查电压，必要时将充电器交给博世授权的客户服务处检查
无法充电	
充电电池的温度不在许可的温度范围中	通过冷却或加热将充电电池温度保持在0摄氏度（32华氏度）和45摄氏度（113华氏度）之间许可的温度范围
充电电池的接点堆积了污垢	清洁充电电池触点；比如通过多次插拔充电电池，必要时更换充电电池
充电电池损坏	更换充电电池
未插入或未插好充电电池	正确地把充电电池插入充电室中

连接电源

提示：请注意供货时电动工具中未装入电池。

► **请不要将充电电池存放于电池设备中。**不使用的充电电池必须另外储存，这样不仅能够延长充电电池的使用时间，更可以加强充电效果。充电电池经过长时间的存放，必须重新充电后才能再使用。

为充电电池充电

请在装入电动工具前使用适合的充电器为充电电池充电。关于充电过程的详细描述请参见充电器的使用说明和(参见“充电过程”，页 359)说明中的提示信息。

充电电池配备NTC温度监控，该监控只许可充电温度范围在0摄氏度（32华氏度）和45摄氏度（113华氏度）之间。这样能延长充电电池的使用寿命。如果正确地使用充电电池，则能够重复充电约3000次。

新的或长期未使用的充电电池，必须经过5次的充电和放电周期之后才能发挥最大功率。只有当电动工具的“充电电池电量”LED显示亮起红灯时，才可以再次为充电电池充电。

装入和取出充电电池

将正逆转开关按到**(13)**中间位置。由此电源开关**(12)**的“关闭”位置被锁止，以防电动工具意外接通。

将充满电的充电电池**(18)**推入电动工具的手柄。

请注意在正确的位置安装充电电池，并感觉到解锁按钮**(17)**卡入电动工具的手柄。

► **装入/取出充电电池时不要用力过度。**带APT接点的充电电池(Akku Pack Top)的结构决定了它只能在正确的位置插入电动工具或者充电器中。

为了取出充电电池**(18)**，请按压解锁按钮**(17)**的两侧，并向下从手柄中拔出充电电池。

在带快换夹头的起子头上更换刀具 (见图片 B)

► **安装工具刀头时请注意务必将其牢牢地插在工具夹头上。**如果工具刀头未牢固地插在工具夹头中，可能会再次松脱，无法控制。

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

BT-EXACT系列带有1/4英寸快换夹头(SWF O1/4英寸)。

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

对于该工业电动弯头螺丝刀可购买带1/4英寸快换夹头的直角起子头(物品代码**0 607 453 631**)。

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

对于该工业电动弯头螺丝刀可购买带1/4英寸快换夹头的直角起子头(物品代码**0 607 453 630**)。

安装工具刀头

向前拉出快换夹头**(25)**。将工具刀头**(1)**插入工具夹头**(2)**，然后再次松开快换夹头。

仅使用有合适插柄的工具刀头(1/4英寸六角)。

切勿尝试在快换夹头上安装钻头。

带断路接合器的工业电动弯头螺丝刀和工业电动螺丝刀不适用于钻孔。离合器不发出警报就会自动断路。如果在接合器断路后继续钻孔，电动工具可能会从手柄中脱落，直至断路接合器重新连接。

拆卸工具刀头

向前拉出快换夹头**(25)**。将工具刀头**(1)**从工具夹头**(2)**中取出，然后再次松开快换夹头。

在带外四角的起子头上更换刀具

► **安装工具刀头时请注意务必将其牢牢地插在工具夹头上。**如果工具刀头未牢固地插在工具夹头中，可能会再次松脱，无法控制。

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

对于该工业电动弯头螺丝刀可购买带1/4英寸四角的直角起子头(物品代码**0 607 453 617**)以及带3/8英寸四角的直角起子头(物品代码**0 607 453 620**)。

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

对于该工业电动弯头螺丝刀可购买带3/8英寸四角的直角起子头(物品代码**0 607 451 618**)。

安装工具刀头

向内按压工具夹头**(2)**四角件上的销钉，例如借助一把细螺栓起子将工具刀头**(1)**推到四角件上。安装后务必检查销钉是否正确地穿过工具刀头上的开口。

拆卸工具刀头

将销钉向内按压到工具刀头**(1)**的开口中，然后将工具刀头从工具夹头**(2)**上拔下。

在带内六角起的起子头上更换刀具 (见图片 C)

► **安装工具刀头时请注意务必将其牢牢地插在工具夹头上。**如果工具刀头未牢固地插在工具夹头中，可能会再次松脱，无法控制。

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

对于该工业电动弯头螺丝刀可购买带1/4英寸内六角直角起子头(物品代码**0 607 453 618**)。

安装工具刀头

将工具刀头**(1)**插入工具夹头**(2)**的内六角中，直至听到卡止声。

拆卸工具刀头

将工具刀头**(1)**从工具夹头**(2)**上拔下，必要时可借助钳子。

运行



使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。

投入使用

接通电动工具之前，必须先使用正逆转开关**(13)**设定转向：

如果正逆转开关**(13)**处于中心位置(开机锁)，则无法接通电动工具。

调整转向 (参见插图 D)

► **只能在电动工具静止时操纵正逆转开关(13)。**

正转：要拧入螺栓时，向左按压正逆转开关**(13)**直至极限位置。

逆转：要拧松或拧出螺栓时，向右将正逆转开关**(13)**直至极限位置。

接通工作灯

在照明条件不佳的工作环境中，可以使用工作灯**(20)**为拧螺丝位置照明。轻按电源开关**(12)**可以接通工作灯**(20)**。如果用力按下电源开关，机器会开始运转而工作灯则继续亮着。

► **不要直视工作灯，强光会刺眼。**

开动/关闭



本螺栓起子机配备了由扭矩控制的**断路离合器**，可以在设定的范围内调节。只要达到设定的扭矩它就会发挥作用。

提示：如果使用电压适配器驱动电动螺丝刀，请务必先启动稳压器。

为了接通电动工具，按压电源开关(12)直至极限位置。

一旦达到设定的扭矩，电动工具会自动关闭。

► 如果太早放开电源开关(12)，将无法达到预设的扭矩。

工作提示

- 本电动工具装备了一个无线接口。必须注意本地运行限制，例如在飞机上或医院里。
- 调整设备设置、更换附件或贮存本电动工具前，必须要断开电源。这个防范措施可以避免不小心开动电动工具。
- 先关闭电动工具，然后再放置在螺母/螺栓上。旋转的工具刀头可能会滑开。
- 在电动工具上进行任何维护的工作（例如维修，更换工具等等），以及搬运、保存电动工具之前都必须从机器中取出蓄电池。无意间操作开关可能会造成伤害。

调整扭矩（见图E - G）

扭矩取决于断路离合器的弹簧预应力。不论正转还是逆转，只要达到设定的扭矩，断路离合器就会触发。

只能使用随附的调整工具(26)按需要调整扭矩。将电动工具上的滑动调节器(7)向后推到底。

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

将一把内六角扳手(27)插入工具刀头(26)并缓慢转动。

当旋转到能够在机壳的开口中看见离合器上的拱形突出（调节片(28)）时，便可以将调整工具(26)插入拱形突出中，然后转动调整工具。

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

将一把内六角扳手(27)插入工具夹头(2)并缓慢转动。

当旋转到能够在机壳的开口中看见离合器上的拱形突出（调节片(28)）时，便可以将调整工具(26)插入拱形突出中，然后转动调整工具。

朝着顺时针方向转动可以提高扭矩，向着逆时针方向转动扭矩会降低。

取下调整工具(26)。再次向前推滑动调节器(7)，以免离合器脏污。

提示：所需的设置取决于螺栓连接的类型，最好通过实际操作来确定。在试验阶段可以使用扭矩测量工具检验。

► 只能在规定的范围中调整扭矩，否则断路离合器会丧失反应。

LED指示灯



充电电池电量指示灯

如果有必要给充电电池(18)充电，LED指示灯(11)呈绿色亮起，并发出一个声音信号。只能再拧转6到8次了。

如果LED指示灯呈红色亮起，说明剩下的电量已经不足以拧入一个螺栓，如果继续使用电动工具会造成过载。此时无法开动电动工具。待旧的充电电池

被取出，并且安装了充好电的电池之后，开机锁才会被解除。

如果您使用电压适配器，则红色LED指示灯(11)会显示过载。

如果LED指示灯(11)呈红色闪烁，说明电动工具过热，无法继续操作。必须等待闪烁的灯号自动熄灭之后，才可以重新接通电动工具。

即使安装了已经充足电的充电电池，但是电动工具的操作时间仍然明显地缩短，则必须尽快更换充电电池。请根据有关的法律或各国的相关特殊规定处理废弃的充电电池。

提示：如果用电压适配器和稳压器4EXACT取代充电电池(18)时，LED指示灯(11)无功能。



拧转状况指示灯

当电动工具的扭矩到达设定值时，断路离合器会被触发。LED指示灯(9)呈绿色亮起。

如果未达到设定扭矩，LED指示灯(9)呈红色亮起，并发出一个声音信号。必须重新执行这个拧转过过程。

蓝牙®连接指示灯

按压电源开关(12)以激活蓝牙®连接。只要电动螺丝刀搜索连接，LED指示灯(10)就呈红色闪烁。

LED指示灯(10)持续呈红色亮起，说明已建立蓝牙®连接。但是电动螺丝刀仍然锁止。

当基站EXACONNECT许用电动螺丝刀时，LED指示灯(10)熄灭。

如果在按压起停开关后LED指示灯(10)只是短促闪烁随后熄灭，说明电动螺丝刀电量不足以进行连接。

防止重复拧转功能

进行拧转作业时，如果断路离合器启动，机器的马达也会停止转动。此时必须等待0.7秒，才能重启。如此可以预防操作者因为疏忽而继续拧入已经被拧紧的螺丝。

调整直角起子头

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

总共可以在八个位置调节直角起子头(3)。

用开口扳手(6)将电动工具固定在直角起子头法兰的扳手面(5)上。

► 切勿将电动工具夹在外壳上。

用开口扳手(4)在扳手面(16)上拧松锁紧螺母。将直角起子头(3)调节45°至所需位置，并用开口扳手(4)在扳手面(16)上再次拧紧锁紧螺母。同时用开口扳手(6)抵住直角起子头法兰。

调整LED工作灯（见图H）

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

使用头部较薄的螺丝起子、铲刀或其他类似工具压出记号环(19)。用卡环钳将卡环(29)向后推到壳体上。

将围绕LED工作灯(20)的两个LED支架(15)半壳调到所需的任意位置上。注意不要损坏LED工作灯的电缆，将其推入规定的半壳空室(30)内，不要扭结。用LED支架(15)的两个半壳将LED工作灯(20)再次围上。

将卡环(29)和记号环(19)再次按回到初始位置。

维修和服务

维护和清洁

- ▶ 在电动工具上进行任何维护的工作（例如维修，更换工具等等），以及搬运、保存电动工具之前都必须从机器中取出蓄电池。无意间操作开关可能会造成伤害。
- ▶ 电动工具和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。

润滑电动工具



润滑剂：

专用传动装置润滑脂（225毫升）

物品号3 605 430 009

Molykote油脂

发动机油SAE 10/SAE 20

— 新的气动工具在经过150个使用小时之后，必须使用温和的清洁剂清洗传动装置。务必遵循制造商提供的说明来使用和处理清洁剂。清洁完毕后必须使用博世的特殊传动装置润滑脂涂抹传动装置。在第一次的清洁工作之后，每隔300个工作小时就要重复上述的清洁过程。

— 经过十万次拧转后，要用数滴发动机油SAE 10/SAE 20润滑断路离合器上的活动部件。用Molykote油脂润滑滑动和滚动的部件。润滑后得检查离合器是否仍然完好，以确保工具的准确度和正常功能。最后还要重新调整离合器的扭矩。

- ▶ 维护和修理的工作只能交给合格的专业人员执行。如此才能够确保电动工具的安全性能。

经过授权的博世客户服务中心，能够既快速又可靠地执行上述工作。

- ▶ 必须根据环保单位的规定处理不用的润滑油和清洁剂。务必要遵守法律的规定。

客户服务和应用咨询

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。备件的展开图纸和信息也可查看：www.bosch-pt.com
博世应用咨询团队乐于就我们的产品及其附件问题提供帮助。

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的10位数物品代码。

香港和澳门特别行政区

罗伯特博世有限公司

香港北角英皇道625号，21楼

客户服务热线：+852 2101 0235

传真：+852 2590 9762

电子邮件：info@hk.bosch.com

www.bosch-pt.com.hk

中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司

中国 浙江省 杭州市

滨江区 滨康路567号

102/1F 服务中心

邮政编码：310052

电话：(0571)8887 5566 / 5588

传真：(0571)8887 6688 x 5566# / 5588#

电邮：bsc.hz@cn.bosch.com

www.bosch-pt.com.cn

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH

罗伯特·博世电动工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯图加特 / 德国

处理废弃物



必须以符合环保的方式，回收再利用损坏的电动工具、充电电池、附件和废弃的包装材料。




不可以把电动工具和充电电池/蓄电池丢入一般的家庭垃圾中！

仅适用于欧盟国家：

无法再使用的电动工具根据欧盟第2012/19/EU号指令，损坏的或旧充电电池/蓄电池根据欧盟第2006/66/EC号指令必须单独收集并根据环保要求进行回收利用。

充电电池/电池：

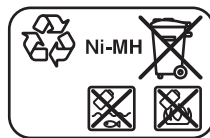

Ni-MH：镍氢

繁體中文

安全注意事項

電動工具一般安全注意事項

警告

請詳讀工作臺及電動工具的所有安全警告與使用說明。若不

遵照以下列出的指示，將可能導致電擊、著火和/或人員重傷。

保存所有警告和說明書以備查閱。

在所有警告中，「電動工具」此一名詞泛指：以市電驅動的（有線）電動工具或是以電池驅動的（無線）電動工具。

工作場地的安全

- ▶ 保持工作場地清潔和明亮。混亂和黑暗的場地會引發事故。
- ▶ 不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
- ▶ 讓兒童和旁觀者離開後操作電動工具。注意力不集中會使您失去對工具的控制。

電氣安全

- ▶ 電動工具插頭必須與插座相配。絕不能以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。未經改裝的插頭和相配的插座將減少電擊危險。
- ▶ 避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片和冰箱。如果您身體接地會增加電擊危險。
- ▶ 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。水進入電動工具將增加電擊危險。
- ▶ 不得濫用電線。絕不能用電線搬運、拉動電動工具或拔出其插頭。使電線遠離熱源、油、銳利邊緣或移動零件。受損或纏繞的軟線會增加電擊危險。
- ▶ 當在戶外使用電動工具時，使用適合戶外使用的延長線。適合戶外使用的軟線，將減少電擊危險。
- ▶ 如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的，應使用剩餘電流動作保護器（RCD）。使用RCD可降低電擊危險。

人身安全

- ▶ 保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。當您感到疲倦，或在有藥物、酒精或治療反應時，不要操作電動工具。在操作電動工具時瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。
- ▶ 使用個人防護裝置。始終佩戴護目鏡。安全裝置，諸如適當條件下使用防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、聽力防護等裝置能減少人身傷害。
- ▶ 防止意外起動。確保開關在連接電源和/或電池盒、拿起或搬運工具時處於關閉位置。手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會導致危險。
- ▶ 在電動工具接通之前，拿掉所有調節鑰匙或扳手。遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。
- ▶ 手不要伸展得太長。時刻注意立足點和身體平衡。這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。
- ▶ 著裝適當。不要穿寬鬆衣服或佩戴飾品。讓您的衣物及頭髮遠離運動部件。寬鬆衣服、佩飾或長髮可能會捲入運動部件中。
- ▶ 如果提供了與排屑、集塵設備連接用的裝置，要確保他們連接完好且使用得當。使用這些裝置可減少塵屑引起的危險。
- ▶ 切勿因經常使用工具所累積的熟練感而過度自信，輕忽工具的安全守則。任何一個魯莽的舉動都可能瞬間造成人員重傷。

電動工具使用和注意事項

- ▶ 不要濫用電動工具，根據用途使用適當的電動工具。選用適當設計的電動工具會使您工作更有效、更安全。
- ▶ 如果開關不能開啟或關閉工具電源，則不能使用該電動工具。不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
- ▶ 在進行任何調整、更換配件或貯存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭並/或取出電池盒。這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。
- ▶ 將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不瞭解的人操作電動工具。電動工具在未經培訓的用戶手中是危險的。
- ▶ 保養電動工具與配備。檢查運動件是否調整到位或卡住，檢查零件破損情況和影響電動工具運行的其他狀況。如有損壞，電動工具應在使用前修理好。許多事故由維護不良的電動工具引發。
- ▶ 保持切削刀具鋒利和清潔。保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用說明書，考慮作業條件和進行的作業來使用電動工具、配件和工具的刀頭等。將電動工具用於那些與其用途不符的操作可能會導致危險。
- ▶ 把手及握持區應保持乾燥、潔淨，且不得沾染任何油液或油脂。易滑脫的把手及握持區將無法讓您在發生意外狀況時安全地抓緊並控制工具。

電池式工具使用和注意事項

- ▶ 只用製造商規定的充電器充電。將適用於某種電池盒的充電器用到其他電池盒時會發生著火危險。
- ▶ 只有在配有專用電池盒的情況下才使用電動工具。使用其他電池盒會發生損壞和著火危險。
- ▶ 當電池盒不用時，將它遠離其他金屬物體，例如回形針、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲或其他小金屬物體，以防一端與另一端連接。電池端部短路會引起燃燒或火災。
- ▶ 在濫用條件下，液體會從電池中濺出；避免接觸。如果意外碰到了，用水沖洗。如果液體碰到了眼睛，還要尋求醫療幫助。從電池中濺出的液體會發生腐蝕或燃燒。
- ▶ 請勿使用已受損或經改裝的電池盒。已受損或經改裝的電池組可能出現無法預期的反應，進而導致著火、爆炸或造成人員受傷。
- ▶ 勿讓電池盒或工具靠近火源或暴露於異常溫度環境中。若是靠近火源或暴露在超過130 °C的環境中可能造成爆炸。
- ▶ 請完全遵照所有的充電說明，電池盒或工具的溫度若是超出指示的規定範圍，請勿進行充電。不當充電或是未在規定的溫度範圍內進行充電，皆可能造成電池損壞並面臨更高的著火風險。

檢修

- ▶ 將您的電動工具送交專業維修人員，必須使用同樣的備件進行更換。這樣將確保所維修的電動工具的安全性。

- ▶ **請勿自行檢修受損的電池盒。**電池組應交由製造商或是獲得授權的服務供應商來進行檢修。

起子機安全注意事項

- ▶ **進行作業時，固定釘可能會碰觸到隱藏的配線，請從絕緣握把處拿持電動工具。**固定釘接觸到「導電」電線可能導致電動工具外露的金屬部件「導電」，進而使操作人員遭受電擊。
- ▶ **使用合適的偵測裝置偵察隱藏的電線，或者向當地的相關單位尋求支援。**接觸電線可能引起火災並讓操作者觸電。若損壞瓦斯管會引起爆炸。如果水管被刺穿會導致財物損失。
- ▶ **請牢牢握緊電動工具。**旋緊與鬆開螺栓時，瞬間可能有較大的反作用力。
- ▶ **固定好工件。**使用固定裝置或老虎鉗固定工件，會比用手持握工件更牢固。
- ▶ **必須等待電動工具完全靜止後才能將它放下。**嵌件工具可能卡住而使電動工具失控。
- ▶ **如果充電電池損壞了，或者未按照規定使用充電電池，充電電池中會散發出有毒蒸氣。充電電池可能起火或爆炸。**工作場所必須保持空氣流通，如果身體有任何不適必須馬上就醫。充電電池散發的蒸氣會刺激呼吸道。
- ▶ **切勿拆開充電電池。**可能造成短路。
- ▶ **尖銳物品（例如釘子或螺絲起子）或是外力皆有可能造成充電電池損壞。**進而導致內部短路而發生電池起火、冒煙、爆炸或過熱等事故。
- ▶ **僅可使用產品的原廠充電電池。**如此才可依照產品提供過載保護。



保護充電電池免受高溫（例如長期日照）、火焰、污垢、水液和濕氣的侵害。有爆炸及短路之虞。



- ▶ **如果嵌件工具被夾住了，請立刻關閉電動工具的電源。**請準備好承受反作用力所造成的反彈。電動工具過載時或當它在進行加工的工件內部歪斜時，都會造成嵌件工具被夾住不動。

警告 伴隨拋光、鋸切、研磨、鑽孔及其他類似操作所產生的粉塵

可能致癌、導致胎兒畸形或造成基因突變。這類粉塵中部份含有以下物質：

鉛（含鉛顏料及漆料）、二氧化矽結晶（磚塊、水泥及其他砌牆材料）、砷和鉻酸鹽（經化學處理的木材）。罹病風險取決於您暴露在這些物質底下的頻率。為降低危險性，您應僅在通風良好的場所中進行作業，同時務必穿戴相關防護裝備（例如使用能夠濾掉細微粉塵顆粒的特殊設計呼吸面罩）。

- ▶ **請避免機器意外啟動。裝入充電電池之前，請您確認起停開關是否位於關閉位置。**提起電動工具時如果把手指按在起停開關上，或者安裝充電電池時未關閉電動工具，都可能造成工安意外。
- ▶ **所使用的嵌件工具必須完好無損。**嵌件工具如有受損便容易斷裂，可能導致人員受傷或造成財物損失。
- ▶ **裝入嵌件工具時務必要確認它是否牢牢地固定在工具夾頭上。**如果嵌件工具未牢牢地套在夾頭

內，便容易從接頭上鬆脫，並產生操作者無法控制機器的情况。

- ▶ **旋入長螺絲時，視螺絲類型及您所使用的嵌件工具而定可能會滑開，請您要小心。**旋入長螺絲時比較不容易控制機器，起子頭易滑開進而造成操作者受傷。
- ▶ **在啟動電動工具之前，請您查看一下目前設定的旋轉方向。**舉例來說，想要鬆開螺絲時旋轉方向若是設為旋入螺絲的方向，則可能導致電動工具失控地劇烈晃動。
- ▶ **請勿將本電動工具充當電鑽使用。**配備跳脫離合器的電動工具不適合進行鑽孔。此離合器可能會在沒有預警的狀況下直接自動跳停。
- ▶ **小心！使用電動工具時若開啟 Bluetooth® 功能，將可能對其他裝置或設備、飛機以及醫療器材（例如心律調節器、助聽器等）產生干擾。同樣亦無法完全排除對鄰近之人員或動物造成身體危害的可能性。請勿在醫療器材、加油站、化學設備、爆炸危險場所以及易爆環境等處附近，使用電動工具的 Bluetooth® 功能。請勿在飛機上使用電動工具的 Bluetooth® 功能。應避免直接貼靠在身體部位旁的長時間持續操作。**

Bluetooth® 一詞及其標誌（商標）為 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有之註冊商標。Robert Bosch Power Tools GmbH 對於此詞彙／標誌之任何使用均已取得授權。

產品和功率描述



請詳讀所有安全注意事項和指示。如未遵守安全注意事項與指示，可能導致火災、人員遭受電擊及／或重傷。

請留意操作說明書中最前面的圖示。

依規定使用機器

螺絲系統：BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT 與 EXACConnect，可在一定的功率範圍內，轉入、旋緊、鬆開符合規定尺寸的螺絲與螺母。該系統的用途並不包含記錄螺絲連接的扭力或旋轉角度。

此螺絲系統可利用無線 Bluetooth® 技術讓螺絲訊號以無線方式進行資料傳輸。BT-EXACT 與 BT-ANGLEEXACT 系列的工業用無線充電式起子機，其正常訊號與異常訊號（螺絲作業正常／異常）會傳送至 EXACConnect 基地台。初次使用 BT-EXACT 與 BT-ANGLEEXACT 系列的起子機時，必須有 EXACConnect 基地台：這種起子機在出廠前已先鎖定，必須經基地台核准才能開始使用。

請仔細詳讀並遵照 EXACConnect 基地台的操作說明書。請您先讓 EXACConnect 基地台成功運轉。

插圖上的機件





機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- (1) 嵌件工具（例如起子頭套筒）
- (2) 工具夾座
- (3) 直角起子頭

- | | |
|------------------------|---------------------|
| (4) 開口寬度 27 mm 的開口扳手 | (18) 具有 APT 接頭的充電電池 |
| (5) 直角彎頭法蘭上的扳手槽 | (19) 標示環 |
| (6) 開口寬度 22 mm 的開口扳手 | (20) 工作燈 |
| (7) 扭力設定滑動開關 | (21) 充電器 |
| (8) 掛架 | (22) 電源插頭 |
| (9) 監控旋轉狀況的 LED 指示燈 | (23) 充電器上的綠色指示燈 |
| (10) 藍牙® LED 指示燈 | (24) 充電器上的紅色指示燈 |
| (11) 監控充電電池電量的 LED 指示燈 | (25) 快速夾頭 |
| (12) 起停開關 | (26) 調整工具 |
| (13) 正逆轉開關 | (27) 內六角扳手 |
| (14) 掛架的固定夾縫 | (28) 調整墊片 |
| (15) LED 支架 | (29) 止動環 |
| (16) 鎖緊螺母上的扳手槽 | (30) 機殼中的收納孔位 |
| (17) 充電電池的解鎖按鈕 | (31) 把手 (絕緣握柄) |




圖文中提到的配件，並不包含在基本的供貨範圍中。本公司的配件清單中有完整的配件供應項目。

技術性數據

工業用無線充電式起子機 BT-EXACT		2	4	6	7
產品機號		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
扭力設定範圍	Nm	0.5-2	1-4	1-6	1.5-7
無負載轉速 n_0	min ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
額定電壓	V	9.6	9.6	9.6	9.6
旋轉方向					
工具夾座		SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"
資料傳輸介面 (無線)		藍牙® Class 2 無線技術 (1.2 版)			
最大傳輸距離	m	10	10	10	10
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	kg	0.80	0.80	0.80	0.80
充電狀態下的建議環境溫度	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
操作狀態下的容許環境溫度 ^{B)} 以及存放狀態下	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
工作頻率範圍	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480	2402-2480
最大發射功率	mW	0.5	0.5	0.5	0.5
防護等級		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) 於 20-25 °C 配備充電式 2 607 335 681 時測得。

B) 溫度 <0 °C 時，性能受限




工業用無線充電式起子機 BT-EXACT		8	9	12
產品機號		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
扭力設定範圍	Nm	1.5-8	1.5-9	1.5-12
無負載轉速 n_0	min ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
額定電壓	V	12	9.6	12
旋轉方向				
工具夾座		SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"
資料傳輸介面 (無線)		藍牙® Class 2 無線技術 (1.2 版)		

工業用無線充電式起子機 BT-EXACT		8	9	12
最大傳輸距離	m	10	10	10
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	kg	0.90	0.80	0.90
充電狀態下的建議環境溫度	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
操作狀態下的容許環境溫度 ^{C)} 以及存放狀態下	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
工作頻率範圍	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
最大發射功率	mW	0.5	0.5	0.5
防護等級		IP 20	IP 20	IP 20

A) 於 20–25 °C 配備充電式 **2 607 335 683** 時測得。




B) 於 20–25 °C 配備充電式 **2 607 335 681** 時測得。

C) 溫度 <0 °C 時，性能受限

工業用無線充電式直角起子機 BT-ANGLEXACT		2	3	6
產品機號		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
扭力設定範圍	Nm	0.7–2	0.7–3	1.5–6
無負載轉速 n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
額定電壓	V	9.6	9.6	9.6
旋轉方向				
工具夾座 直角起子頭 (需另外訂購)		SWF ○ 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	SWF ○ 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	SWF ○ 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
螺絲起子頭 (需另外訂購)		SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"	SWF ○ 1/4"
資料傳輸介面 (無線)		藍牙® Class 2 無線技術 (1.2 版)		
最大傳輸距離	m	10	10	10
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	kg	1.0	1.0	1.0
充電狀態下的建議環境溫度	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
操作狀態下的容許環境溫度 ^{B)} 以及存放狀態下	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
工作頻率範圍	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
最大發射功率	mW	0.5	0.5	0.5
防護等級		IP 20	IP 20	IP 20

A) 於 20–25 °C 配備充電式 **2 607 335 681** 時測得。




B) 溫度 <0 °C 時，性能受限

工業用無線充電式直角起子機 BT-ANGLEXACT		7	8	15
產品機號		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
扭力設定範圍	Nm	2–7	1.5–8	2–15
無負載轉速 n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
額定電壓	V	9.6	9.6	9.6
旋轉方向				
工具夾座 直角起子頭 (需另外訂購)		SWF ○ 1/4" ■ 1/4"	SWF ○ 1/4" ■ 1/4"	SWF ○ 1/4" ■ 1/4"

工業用無線充電式直角起子機 BT-ANGLEEXACT		7	8	15
		■ 3/8" ○ 1/4"	■ 3/8" ○ 1/4"	■ 3/8" ○ 1/4"
資料傳輸介面 (無線)		藍牙® Class 2 無線技術 (1.2 版)		
最大傳輸距離	m	10	10	10
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	kg	1.0	1.0	1.0
充電狀態下的建議環境溫度	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
操作狀態下的容許環境溫度 ^{B)} 以及存放狀態下	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
工作頻率範圍	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
最大發射功率	mW	0.5	0.5	0.5
防護等級		IP 20	IP 20	IP 20

A) 於 20–25 °C 配備充電式 **2 607 335 681** 時測得。

B) 溫度 <0 °C 時，性能受限

工業用無線充電式直角起子機 BT-ANGLEEXACT		17	23	30
產品機號		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
扭力設定範圍	Nm	6-17 硬材料鎖螺絲 5-13 軟材料鎖螺絲	7-23	8-30
無負載轉速 n_0	min ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
額定電壓	V	14.4	14.4	14.4
旋轉方向				
工具夾座 直角起子頭 (需另外訂購)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
資料傳輸介面 (無線)		藍牙® Class 2 無線技術 (1.2 版)		
最大傳輸距離	m	10	10	10
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	kg	1.5	1.5	1.5
充電狀態下的建議環境溫度	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
操作狀態下的容許環境溫度 ^{B)} 以及存放狀態下	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
工作頻率範圍	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
最大發射功率	mW	0.5	0.5	0.5
防護等級		IP 20	IP 20	IP 20

A) 於 20–25 °C 配備充電式 **2 607 335 685** 時測得。

B) 溫度 <0 °C 時，性能受限

鎳氫充電電池組		9.6	12.0	14.4
產品機號		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
電池數目		8	10	12
充電電池電壓	V	9.6	12.0	14.4
容量	Ah	2.6	2.6	2.6
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	kg	0.55	0.70	0.80
建議使用的充電器		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

直角起子頭		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	● 1/4"	SWF ● 1/4"
產品機號		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	kg	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20

直式起子頭					SWF ● 1/4"
產品機號					0 607 453 631
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014			kg		0.20

安裝

供貨範圍

工業用無線充電式起子機出貨時，不含充電電池組；工業用無線充電式直角起子機出貨時不含直角起子頭及充電電池組。

請您向博世工商業專用電動工具經銷商選購適合的配件。

操作環境和存放環境



本電動工具僅適合在密閉場所內使用。為確保機器能夠正常運作，環境溫度的容許範圍介於 -5 °C 至 +50 °C (23 °F

與 122 °F)，空氣相對濕度的容許範圍則為 20 至 95 %，且不可有露水凝結現象。

為避免電池損壞，應將充電電池存放於 0 °C (32 °F) 至 45 °C (113 °F) 的溫度下。

組裝直角起子頭

BT- 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | ANGLEEXACT 30

這些工業用無線充電式直角起子機必須先安裝規格相符的直角起子頭(參見「技術性數據」，頁 365)。

▶ **安裝、調整或拆卸起子頭之前，一定要確定正逆轉開關是位在中間的位置(作動安全鎖)，並且要取出電動工具中的充電電池。**

使用開口扳手 (6) 從直角彎頭法蘭的扳手槽 (5) 固定住電動工具。

▶ **切勿直接夾住電動工具的機殼。**

將直角起子頭 (3) 套到法蘭上的所需位置，然後使用開口扳手 (4) 從扳手槽 (16) 處轉動，即可將鎖緊螺母旋緊。

此時，請用開口扳手 (6) 抵住直角彎頭法蘭。

BT- 23 | 30 ANGLEEXACT

本工業用電動角度起子機僅能搭配直角起子頭 0 607 451 618 使用。

吊掛裝置

利用掛架 (8) 即可將電動工具固定於吊掛裝置上。

將掛架 (8) 安裝到電動工具上，讓它卡進夾縫 (14) 內。

▶ **定期檢查掛架和吊掛裝置上的吊鉤。**

充電

提示：充電器及充電電池皆不包含在供貨範圍中。插圖上的電線插頭可能和您的電動工具上的插頭不同。

▶ **必須選擇能和貴國電力系統相容的充電器與充電電池。**

充電器 AL 2450 DV (請參考圖 A)

將充電器 (21) 的電源插頭 (22) 連接到電源，然後把充電電池 (18) 正確地嵌入充電器的充電槽內。

▶ **裝上/卸下充電電池時請勿用力過度。**具有 APT 插頭接點之充電電池 (Akkupack Top) 所採取的構造設計是只能嵌在電動工具或充電器的正確位置上。

綠色 LED 指示燈 (23) 開始閃爍。這表示正在通電。當充電電池充飽電時，將自動停止充電。當綠色指示燈不再閃爍而是持續亮起時，代表已結束充電。此時充電器會發出約 2 秒鐘的提示聲響，提醒操作者已結束充電。

紅色 LED 指示燈 (24) 持續亮起時，代表正在以較小電流進行充電。當紅色指示燈開始閃爍時，已無法繼續充電。

故障 - 原因和補救方法

原因	補救措施
LED 指示燈未亮起	
未插上或者未正確插好充電器的插頭	請將插頭正確插到插座上
插座、電線或充電器故障	檢查電源電壓，必要時應將充電器送交博世授權的客戶服務中心進行檢查
無法進行充電	
充電電池的溫度不在容許溫度範圍內	透過冷卻或升溫，讓充電電池回到容許溫度範圍 0 °C (32 °F) 至 45 °C (113 °F)
充電電池的接點堆積了污垢	清潔充電電池的接點 (例如將充電電池反覆插拔)，必要時請更換充電電池
充電電池故障	更換充電電池
未插入或未插好充電電池	正確地把充電電池插入充電槽中

連接電源

提示：請注意，出貨時切勿將充電電池裝入電動工具。

- ▶ **充電電池切勿儲放於充電器上。**不使用的充電電池必須另外儲存，這樣不僅能夠延長充電電池的使用期限，更可以加強充電效果。充電電池經過長時間的存放，必須重新充滿電後才能再使用。

為充電電池進行充電

裝入電動工具之前，請以適用充電器為充電電池進行充電。關於充電的詳細說明，請參閱充電器操作說明書以及本手冊中的(參見「充電」，頁 368)注意事項。

充電電池上裝設了 NTC 溫度監控裝置。溫度介於 0 °C (+32 °F) 至 45 °C (+113 °F) 間時，才能進行充電。所以能夠大大地延長充電電池的使用壽命。在正確使用之下，充電電池可重複充電多達 3000 次。

新的或長期未使用的充電電池，必須經過 5 次的充/放電後，才能夠發揮電池的最大效能。應等待電動工具的「充電電池電量」LED 指示燈亮起紅色時，才為充電電池進行充電。

裝入與取出充電電池

將正逆轉開關 (13) 按壓至中間位置。這樣做可將起停開關 (12) 鎖定在「關」位置上，防止電動工具意外啟動。

請將充好電的充電電池 (18) 推入電動工具把手內。請注意：將充電電池裝在正確位置上，此時要能感覺到解鎖按鈕 (17) 卡入電動工具把手中。

- ▶ **裝上/卸下充電電池時請勿用力過度。**具有 APT 插頭接點之充電電池 (Akkupack Top) 所採取的構造設計是只能嵌在電動工具或充電器的正確位置上。

若要取出充電電池 (18)，請按壓兩邊的解鎖按鈕 (17) 然後將充電電池往下從把手中拔出來。

為具有快換夾頭的起子頭更換工具 (請參考圖 B)

- ▶ **裝入嵌件工具時務必要確認它是否牢牢地固定在工具夾頭上。**如果嵌件工具未牢牢地套在夾頭內，便容易從接頭上鬆脫，並產生操作者無法控制機器的情况。

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

BT-EXACT 系列隨貨提供 1/4" 快換夾頭 (SWF 0 1/4")。

BT- 2 | 3 | 6

ANGLEEXACT

此一工業用無線充電式直角起子機可選購配備 1/4" 快換夾頭的直角起子頭 (產品機號 0 607 453 631)。

BT- 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

ANGLEEXACT

此一工業用無線充電式直角起子機可選購配備 1/4" 快換夾頭的直角起子頭 (產品機號 0 607 453 630)。

安裝嵌件工具

將快換夾頭 (25) 往前拉。將嵌件工具 (1) 插入工具夾座 (2) 內，然後將快換夾頭重新放開。

僅可使用接頭柄規格相符的嵌件工具 (1/4" 六角頭)。

切勿嘗試在快速夾頭上安裝鑽頭。

配備跳脫離合器的工業用無線充電式直角起子機和工業用無線充電式起子機不適合進行鑽孔。此離合器可能會在沒有預警的狀況下直接自動跳停。離合器跳停之後您若繼續鑽孔，那麼，在跳脫離合器重新運作之前電動工具可能會不斷從您手上掙脫。

拆卸嵌件工具

將快換夾頭 (25) 往前拉。將嵌件工具 (1) 從工具夾座 (2) 中取出，然後將快換夾頭重新放開。

為具有四角柄的起子頭更換工具

- ▶ **裝入嵌件工具時務必要確認它是否牢牢地固定在工具夾頭上。**如果嵌件工具未牢牢地套在夾頭內，便容易從接頭上鬆脫，並產生操作者無法控制機器的情况。

BT- 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

ANGLEEXACT

此一工業用無線充電式直角起子機可選購配備 1/4" 方頭的直角起子頭 (產品機號 0 607 453 617) 及配備 3/8" 方頭的直角起子頭 (產品機號 0 607 453 620)。

BT- 2 | 7 | 17 | 23 | 30

ANGLEEXACT

此一工業用無線充電式直角起子機可選購配備 3/8" 方頭的直角起子頭 (產品機號 0 607 451 618)。

安裝嵌件工具

例如借助一把細長的螺絲起子，將工具夾座 (2) 四角柄的插銷部位往內壓，並將嵌件工具 (1) 推至四角柄上。安裝後務必檢查插銷是否正確地穿過嵌件工具上的開口。

拆卸嵌件工具

從嵌件工具 (1) 的開口將插銷往內壓，並將嵌件工具從工具夾座 (2) 上拔下。

為具有六角凹孔的起子頭更換工具 (請參考圖 C)

- ▶ **裝入嵌件工具時務必要確認它是否牢牢地固定在工具夾頭上。**如果嵌件工具未牢牢地套在夾頭內，便容易從接頭上鬆脫，並產生操作者無法控制機器的情况。

BT- 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

ANGLEEXACT

此一工業用無線充電式直角起子機可選購配備 1/4" 六角凹孔的直角起子頭 (產品機號 0 607 453 618)。

安裝嵌件工具

將嵌件工具 (1) 插進工具夾座 (2) 的六角凹孔，直到感覺到它卡上為止。

拆卸嵌件工具

將嵌件工具 (1) 從工具夾座 (2) 上拔下，必要時可借助夾鉗。

操作



使用個人防護裝置。始終佩戴護目鏡。安全裝置，諸如適當條件下使用防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、聽力防護等裝置能減少人身傷害。

操作機器

若要啟動電動工具，您應先透過正逆轉開關 (13) 設定旋轉方向：
當正逆轉開關 (13) 不是位於中間位置時（作動安全鎖），電動工具才會啟動。

設定旋轉方向（請參考圖 D）

▶ 電動工具靜止時，才能操作正逆轉開關 (13)。

正轉：若要旋入螺栓，請將正逆轉開關 (13) 往左推到底。

逆轉：若要鬆開或旋出螺栓，請將正逆轉開關 (13) 往右推到底。

開啟工作燈

工作燈 (20) 可在光線不足時照亮要進行螺栓拆卸的位置。輕按一下起停開關 (12) 即可開啟工作燈 (20)。如果用力按下起停開關，機器會開始運轉而工作燈則繼續亮著。

▶ 勿直視工作燈，強光刺眼。

啟動／關閉



本起子機具有一個可隨指定範圍內之扭力作動的跳脫離合器。這個離合器將在達到設定之扭力時作動。

提示：使用搭配電壓轉接器的起子機時，必須先讓穩壓器運轉。

若要啟動電動工具：將起停開關 (12) 按壓到底。

一達到所設扭力後，電動工具隨即自動停止運轉。

▶ 如果過早放開起停開關 (12)，將無法達到預設扭力。

作業注意事項

▶ 本電動工具配備無線介面。請您務必遵守不同場所的使用限制條件，例如在飛機或醫院內。

▶ 在進行任何裝置設定、更換配件或儲藏電動工具之前，請先斷開電源。這個預防措施可避免電動工具意外啟動。

▶ 電動工具應先停止運轉，然後才放到螺母／螺栓上。轉動中的嵌件工具可能會滑開。

▶ 在電動工具上進行任何維護的工作（例如維修，更換工具等）以及搬運和儲存電動工具之前，都必須電動工具中取出充電電池。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。

設定扭力（請參考圖 E - G）

跳脫離合器的彈簧預緊力能夠感應機器的扭力。不論工具是正轉或逆轉運作，只要達到設定的扭力，便會觸發跳脫離合器。

若要設定自訂扭力，則須使用隨附的調整工具 (26)。

請將電動工具上的滑動開關 (7) 完全推回原位。

BT-ANGLEXACT 30 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 |

將內六角扳手 (27) 插入嵌件工具 (26) 內，然後慢慢轉動。

當您從機殼開縫處看見離合器中的小隆起（調整墊片 (28)），就立刻將調整工具 (26) 插入此隆起處中並旋轉。

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

請將內六角扳手 (27) 卡入工具夾座 (2) 中，接著請您慢慢轉動扳手。

當您從機殼開縫處看見離合器中的小隆起（調整墊片 (28)），就立刻將調整工具 (26) 插入此隆起處中並旋轉。

順時針旋轉時提高扭力，逆時針旋轉時降低扭力。

取出調整工具 (26)。再次將滑動開關 (7) 往前推，以保護離合器遠離髒污。

提示：請依據螺栓連接類型調成必要設定值，最好能夠進行實測。實測時請用扭力扳手進行確認。

▶ 必須在規定的範圍中調整扭力，否則跳脫離合器不會作動。

指示燈



充電電池電量指示燈

當 LED 指示燈 (11) 呈綠色閃爍狀態並響起一個提示聲時，表示充電電池 (18) 必須進行充電。大約還可拆裝 6-8 次螺栓。

如果指示燈亮起紅色，代表剩餘的電量不足以再進行任何螺栓拆裝，或電動工具過載。此時無法啟動電動工具。待您取出並舊的充電電池且裝上好電的電池之後，才會解除作動安全鎖。

如果是使用電壓轉接器驅動，當 LED 指示燈 (11) 呈紅色亮起狀態時，代表機器過載。

LED 指示燈 (11) 呈紅色閃爍狀態時，即表示電動工具過熱，無法繼續操作。必須等待閃爍的燈號自動熄滅之後，電動工具才能重新運轉。

充電後如果電動工具的使用時間明顯縮短，代表必須儘速換上新的充電電池。請根據相關法律或各國的相關特殊規定處理廢棄的充電電池。

提示：若您改用電壓轉接器和 4EXACT 穩壓器以代替充電電池 (18)，那麼 LED 指示燈 (11) 將無作用。



監控旋轉狀況的指示燈

當電動工具的扭力到達設定值時，便會觸發跳脫離合器。LED 指示器 (9) 將亮起綠燈。

若未達到預設扭力，則 LED 指示器 (9) 將亮起紅燈並發出一個警告聲。必須再次執行一次這個旋轉螺栓程序。

Bluetooth® 連線指示燈

按一下起停開關 (12)，即可啟用 Bluetooth® 連線。LED 指示燈 (10) 呈現紅色閃爍時，表示起子機正在尋找連線。

LED 指示燈 (10) 若呈紅色持續亮起，表示已成功建立 Bluetooth® 連線。但起子機此時仍是鎖定狀態。

待 EXAConnect 基地台核准使用起子機後，此 LED 指示燈 (10) 便會熄滅。

按壓起停開關後，若 LED 指示燈 (10) 僅短暫閃爍接著便熄滅，表示起子機的電力已不足以進行連線。

防止重複旋轉功能

旋轉螺栓時如果觸發了跳脫離合器，機器的馬達也會停止運轉。暫停 0.7 秒後才再度啟動。這樣的設計可預防操作者因為疏忽而再次旋入已旋緊的螺栓。

調整直角起子頭

BT- 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 |
ANGLEEXACT 30

直角起子頭 (3) 共可設置在八個不同位置。

使用開口扳手 (6) 從直角彎頭法蘭的扳手槽 (5) 固定住電動工具。

▶ 切勿直接夾住電動工具的機殼。

使用開口扳手 (4) 從扳手槽 (16) 處鬆開鎖緊螺母。請將直角起子頭 (3) 設置在所需位置，每次轉動角度是 45°，然後再用開口扳手 (4) 從扳手槽 (16) 處將鎖緊螺母重新旋緊。

此時，請用開口扳手 (6) 抵住直角彎頭法蘭。

調整 LED 工作燈的位置 (請參考圖 H)

BT- 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 |
ANGLEEXACT 30

使用螺絲起子的細薄一字刀頭、刮刀或其他類似物品撬開標示環 (19)。用止動環夾鉗將止動環 (29) 往後推到機殼上。

包覆 LED 工作燈 (20) 的 LED 支架 (15) 對接機殼現在可以移動至任意位置。請注意：不可對 LED 工作燈上的纜線造成任何損壞，請勿將它彎折並直接推入機殼上專門為其設置的收納孔位 (30)。將 LED 支架 (15) 的對接機殼重新包覆 LED 工作燈 (20)。將止動環 (29) 和標示環 (19) 重新推回原來的位

維修和服務

維修和清潔

- ▶ 在電動工具上進行任何維護的工作 (例如維修，更換工具等) 以及搬運和儲存電動工具之前，都必須從電動工具中取出充電電池。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。
- ▶ 電動工具和通風口都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。

潤滑電動工具



潤滑油：

特殊傳動裝置潤滑脂 (225 ml)

產品料號 3 605 430 009

二硫化鋁潤滑脂

機油 SAE 10/SAE 20

- 使用時數達 150 個小時後，請用中性清潔劑清洗傳動裝置。使用與廢棄處理清潔劑時，請務必遵循清潔劑製造廠商提供的說明。清潔完畢後必須為傳動裝置塗上博世的特殊傳動裝置潤滑脂。完成第一次清潔之後，應每隔 300 個工作時數再按上述程序進行清潔。

- 每拆裝 100,000 次螺栓後，請用一滴機油 SAE 10/SAE 20 潤滑跳脫離合器的活動部件。請用二硫化鋁潤滑脂為滑動部件及滾動部件上油。潤滑後須檢查離合器的磨損情況，以確保工具的準確度和正常功能。最後還要重新調整離合器的扭力。

- ▶ 維修保養工作僅能交由合格的專業技師來執行。如此才能夠確保本電動工具的安全性。

經過授權的博世客戶服務中心能夠既快速又可靠地執行上述工作。

- ▶ 潤滑油、清潔劑必須以符合環保要求的方式進行廢棄處置。請您務必遵守相關法律規定。

顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的維修、維護和備用零件的問題。以下的網頁中有分解圖和備用零件相關資料：www.bosch-pt.com 如果對本公司產品及其配件有任何疑問，博世應用諮詢小組很樂意為您提供協助。

當您需要諮詢或訂購備用零件時，請務必提供本產品型號銘牌上 10 位數的產品機號。

中國香港和澳門特別行政區

羅伯特·博世有限公司

香港北角英皇道625號21樓

客戶服務熱線：+852 2101 0235

傳真：+852 2590 9762

電子郵件：info@hk.bosch.com

www.bosch-pt.com.hk

台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司

建國北路一段90號6樓

台北市10491

電話：(02) 7734 2588

傳真：(02) 2516 1176

www.bosch-pt.com.tw

製造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH

羅伯特·博世電動工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯圖加特 / 德國

廢棄物處理



必須以符合環保的方式，將損壞的電動工具、充電電池、配件和包裝材料進行回收再利用。



不可以把電動工具和充電電池／拋棄式電池丟入一般家庭垃圾中！

僅適用於歐盟國家：

依據歐盟指令 2012/19/EU，無法再繼續使用的電動工具必須分別收集起來，然後遵照環保相關法規進行資源回收。而歐盟指令 2006/66/EC 中則要求已故障或汰換下來的充電電池／一般電池亦須比照辦理。

充電電池／拋棄式電池：



Ni-MH：鎳氫

한국어

안전 수칙

전동공구 일반 안전 수칙

⚠경고 본 전동공구와 함께 제공된 모든 안전경고, 지시사항, 그림 및 사양을 숙지하십시오. 다음의 지시 사항을 준수하지 않으면 감전, 화재, 또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

앞으로 참고할 수 있도록 이 안전수칙과 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

다음에서 사용되는 "전동공구"라는 개념은 전원에 연결하여 사용하는 (전선이 있는) 전동 기기나 배터리를 사용하는 (전선이 없는) 전동 기기를 의미합니다.

작업장 안전

- ▶ **작업장을 항상 깨끗이 하고 조명을 밝게 하십시오.** 작업장 환경이 어수선하거나 어두우면 사고를 초래할 수 있습니다.
- ▶ **가연성 유체, 가스 또는 분진이 있어 폭발 위험이 있는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오.** 전동공구는 분진이나 증기에 점화하는 스파크를 일으킬 수 있습니다.
- ▶ **전동공구를 사용할 때 구경꾼이나 어린이 혹은 다른 사람이 작업장에 접근하지 못하게 하십시오.** 다른 사람이 주의를 산만하게 하면 기기에 대한 통제력을 잃기 쉽습니다.

전기에 관한 안전

- ▶ **전동공구의 전원 플러그가 전원 콘센트에 잘 맞아야 합니다.** 플러그를 절대 변경시켜서는 안 됩니다. (접지된) 전동공구를 사용할 때 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오. 변형되지 않은 플러그와 잘 맞는 콘센트를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ **파이프 관, 라디에이터, 레인지, 냉장고와 같은 접지 표면에 몸이 닿지 않도록 하십시오.** 몸에 닿을 경우 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ **전동공구를 비에 맞지 않게 하고 습기 있는 곳에 두지 마십시오.** 전동공구에 물이 들어가면 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ **전원 코드를 잘못 사용하는 일이 없도록 하십시오.** 전원 코드를 잡고 전동공구를 운반해서는 안 되며, 콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 때 전원 코드를 잡아 당겨서는 절대로 안 됩니다. 전원 코드가 열과 오일에 접촉하는 것을 피하고, 날카로운 모서리나 기기의 가동 부위에 닿지 않도록 주의 하십시오. 손상되거나 영킨 전원 코드는 감전을 유발할 수 있습니다.
- ▶ **실외에서 전동공구로 작업할 때는 실외용으로 적당한 연장 전원 코드만을 사용하십시오.** 실외용 연장 전원 코드를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ **전동공구를 습기 찬 곳에서 사용해야 할 경우에는 누전 차단기를 사용하십시오.** 누전 차단기를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

사용자 안전

- ▶ **신중하게 작업하며, 전동공구를 사용할 때 경솔하게 행동하지 마십시오.** 피로한 상태이거나 약물 복용 및 음주한 후에는 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구를 사용할 때 잠시라도 주의가 산만해지면 중상을 입을 수 있습니다.
- ▶ **작업자 안전을 위한 장치를 사용하십시오.** 항상 보안경을 착용하십시오. 전동공구의 종류와 사용에 따라 먼지 보호 마스크, 미끄러지지 않는 안전화, 안전모 또는 귀마개 등의 안전한 복장을 하면 상해의 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ **실수로 기기가 작동되지 않도록 주의하십시오.** 전동공구를 전원에 연결하거나 배터리를 끼우기 전에, 혹은 기기를 들거나 운반하기 전에, 전원 스위치가 꺼져 있는지 다시 확인하십시오. 전동공구를 운반할 때 전원 스위치에 손가락을 대거나 전원 스위치가 켜진 상태에서 전원을 연결하면 사고 위험이 높습니다.
- ▶ **전동공구를 사용하기 전에 조절하는 톨이나 키 등을 빼 놓으십시오.** 회전하는 부위에 있는 톨이나 키로 인해 상처를 입을 수 있습니다.
- ▶ **자신을 과신하지 마십시오.** 불안정한 자세를 피하고 항상 평형을 이룬 상태로 작업하십시오. 안정된 자세와 평형한 상태로 작업해야만이 의외의 상황에서도 전동공구를 안전하게 사용할 수 있습니다.
- ▶ **알맞은 작업복을 입으십시오.** 헐렁한 복장을 하거나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리카락이 가동하는 기기 부위에 가까이 닿지 않도록 주의

하십시오. 헐렁한 복장, 장신구 혹은 긴 머리는 가동 부위에 말려 사고를 초래할 수 있습니다.

- ▶ **분진 추출장치나 수거장치의 조립이 가능한 경우**, 이 장치가 연결되어 있는지, 제대로 작동이 되는지 확인하십시오. 이러한 분진 추출장치를 사용하면 분진으로 인한 사고 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ **틀을 자주 사용한다고 해서 안주하는 일이 없게** 하고 공구의 안전 수칙을 무시하지 않도록 하십시오. 부주의하게 취급하여 순간적으로 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

전동공구의 올바른 사용과 취급

- ▶ **기기를 과부하 상태에서 사용하지 마십시오. 작업할 때 이에 적당한 전동공구를 사용하십시오.** 알맞은 전동공구를 사용하면 지정된 성능 한도 내에서 더 효율적으로 안전하게 작업할 수 있습니다.
- ▶ **전원 스위치가 고장 난 전동공구를 사용하지 마십시오.** 전원 스위치가 작동되지 않는 전동공구는 위험하므로, 반드시 수리를 해야 합니다.
- ▶ **전동공구를 조정하거나 액세서리 부품 교환 혹은 공구를 보관할 때, 항상 전원 콘센트에서 플러그를 미리 빼어 놓거나 배터리를 분리하십시오.** 이러한 조치는 실수로 전동공구가 작동하게 되는 것을 예방합니다.
- ▶ **사용하지 않는 전동공구는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 전동공구 사용에 익숙지 않거나 이 사용 설명서를 읽지 않은 사람은 기기를 사용해서는 안됩니다.** 경험이 없는 사람이 전동공구를 사용하면 위험합니다.
- ▶ **전동공구 및 액세서리를 조심스럽게 관리하십시오.** 가동 부위가 하자 없이 정상적인 기능을 하는지, 걸리는 부위가 있는지, 혹은 전동공구의 기능에 중요한 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상된 기기의 부품은 전동공구를 다시 사용하기 전에 반드시 수리를 맡기십시오. 제대로 관리하지 않은 전동공구의 경우 많은 사고를 유발합니다.
- ▶ **절단 공구를 날카롭고 깨끗하게 관리하십시오.** 날카로운 절단면이 있고 잘 관리된 절단공구는 걸리는 경우가 드물고 조절하기도 쉽습니다.
- ▶ **전동공구, 액세서리, 장착하는 공구 등을 사용할 때, 이 지시 사항과 특별히 기종 별로 나와있는 사용 방법을 준수하십시오.** 이때 작업 조건과 실시하려는 작업 내용을 고려하십시오. 원래 사용 분 야가 아닌 다른 작업에 전동공구를 사용할 경우 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.
- ▶ **손잡이 및 잡는 면을 건조하게 유지하고, 오일 및 그리스가 묻어 있지 않도록 깨끗하게 하십시오.** 손잡이 또는 잡는 면이 미끄러우면 예상치 못한 상황에서 안전한 취급 및 제어가 어려워집니다.

충전 전동공구의 올바른 사용과 취급

- ▶ **배터리를 충전할 때 제조 회사가 추천하는 충전 기만을 사용하여 재충전해야 합니다.** 특정 제품의 배터리를 위하여 제조된 충전기에 적합하지 않은 다른 배터리를 충전할 경우 화재 위험이 있습니다.

- ▶ **각 전동공구용으로 나와있는 배터리만을 사용하십시오.** 다른 종류의 배터리를 사용하면 상해를 입거나 화재를 초래할 수 있습니다.
- ▶ **배터리를 사용하지 않을 때는, 각 극을 자극 할 수 있는 페이퍼 클립, 동전, 열쇠, 못, 나사 등 유사한 금속성 물체와 멀리하여 보관하십시오.** 배터리 극 사이에 쇼트가 일어나 화상을 입거나 화재를 야기할 수 있습니다.
- ▶ **배터리를 잘못 사용하면 누수가 생길 수 있습니다.** 누수가 생긴 배터리에 닿지 않도록 하십시오. 피부에 접촉하게 되었을 경우 즉시 물로 씻으십시오. 유체가 눈에 닿았을 경우 바로 의사와 상담 하십시오. 배터리에서 나오는 유체는 피부에 자극을 주거나 화상을 입힐 수 있습니다.
- ▶ **손상된 배터리 또는 공구를 사용하지 마십시오.** 손상되었거나 개조된 배터리는 예기치 못한 특성으로 인해 화재, 폭발 또는 부상의 위험을 초래할 수 있습니다.
- ▶ **배터리 또는 공구가 화기 또는 지나치게 높은 온도에 노출되지 않도록 하십시오.** 화기 또는 130 °C 이상의 온도에 노출되면 폭발할 위험이 있습니다.
- ▶ **충전 지침을 준수하고 지침에 제시된 범위를 벗어난 온도에서 충전하지 마십시오.** 제시된 범위를 벗어난 부적절한 온도에서 충전할 경우 배터리가 손상되어 화재 발생의 위험이 증가됩니다.

서비스

- ▶ **전동공구 수리는 반드시 전문 인력에게 맡기고, 수리 정비 시 보쉬 순정 부품만을 사용하십시오.** 그렇게 함으로써 기기의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.
- ▶ **손상된 배터리는 절대 수리하지 마십시오.** 배터리 수리는 제조사 또는 공인 서비스센터에서만 진행할 수 있습니다.

스크류 드라이버 관련 안전 수칙

- ▶ **파스너가 숨겨진 배선에 접촉할 가능성이 있는 작업을 수행할 경우, 전동공구의 절연된 손잡이 면만 잡으십시오.** 파스너가 "전류가 흐르는" 전선에 접촉되면, 전동공구의 노출된 금속 부품에 "전류가 흐르는" 상태로 만들어 작업자가 감전될 수 있습니다.
- ▶ **보이지 않는 부위에 에너지 배선 및 배관 여부를 확인하려면 적당한 탐지기를 사용하거나 담당 전력 공급회사에 문의하십시오.** 전선에 접하게 되면 화재나 전기 충격을 야기할 수 있습니다. 가스관을 손상시키면 폭발 위험이 있습니다. 수도관을 파손하게 되면 재산 피해를 야기할 수 있습니다.
- ▶ **전동 공구를 잘 잡으십시오.** 스크류를 조이거나 풀 때 잠깐 동안 높은 반력 토크가 발생할 수 있습니다.
- ▶ **작업물을 잘 고정하십시오.** 고정장치나 기계 바이스에 끼워서 작업하면 손으로 잡는 것보다 더 안전합니다.

- ▶ 전동공구를 내려놓기 전에 기기가 완전히 멈추었는지 확인하십시오. 삽입공구가 걸리거나 전동공구에 대한 통제가 어려워질 수 있습니다.
- ▶ 배터리가 손상되었거나 잘못 사용될 경우 증기가 발생할 수 있습니다. 배터리에서 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다. 작업장을 환기시키고, 필요한 경우 의사와 상담하십시오. 증기로 인해 호흡기가 자극될 수 있습니다.
- ▶ 배터리를 분해하지 마십시오. 단락이 발생할 위험이 있습니다.
- ▶ 못이나 스크류 드라이버 같은 뾰족한 물체 또는 외부에서 오는 충격 등으로 인해 축전지가 손상될 수 있습니다. 내부 단락이 발생하여 배터리가 타거나 연기가 발생하고, 폭발 또는 과열될 수 있습니다.
- ▶ 제조사의 배터리 제품만 사용하십시오. 그래야만 배터리 과부하의 위험을 방지할 수 있습니다.



배터리를 태양 광선 등 고열에 장시간 노출되지 않도록 하고 불과 오염물질, 물, 수분이 있는 곳에 두지 마십시오. 폭발 및 단락의 위험이 있습니다.



- ▶ 툴 홀더에 끼워진 비트가 물리면 즉시 전동공구 스위치를 끄십시오. 반동을 유발할 수 있는 강한 반동력이 생길 수 있습니다. 전동공구가 과부하된 상태이거나 또는 작업하려는 소재에 걸렸을 경우 비트가 물립니다.

경고

연마, 절단, 샌딩, 드릴 작업 및 이와 유사한 작업 시 발생하는

분진은 암 또는 기형을 유발하거나 돌연변이 발생률을 높일 수 있습니다. 해당 분진에 함유되어 있는 일부 물질:

납 성분 함유 페인트 및 광택제 속의 납, 벽돌, 시멘트 속 및 다른 미장 작업 시 사용되는 규조토 결정체, 화학 처리된 목재 속의 비소 및 크롬. 발병 위험 정도는 이러한 물질에 얼마나 자주 노출되는지 여부에 따라 달라집니다. 발병 위험을 줄이기 위해서는 해당 보호장비를 갖추고 통풍이 잘 되는 공간에서 작업해야 합니다(예: 초소형 분진 미립자도 걸러주는 특수 설계된 호흡용 보호구 이용).

- ▶ 실수로 전원을 켜는 일이 없게 하십시오. 배터리를 끼우기 전에 전원 스위치가 꺼진 위치에 있는지 확인하십시오. 전원 스위치를 잡고 전동공구를 운반하거나 스위치가 켜진 상태에서 전동공구에 배터리를 끼우면 사고가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 반드시 마모되지 않고 결합이 없는 비트만 사용하십시오. 손상된 비트가 부러져 다칠 수 있으며 물적 손해를 입을 수 있습니다.
- ▶ 비트를 끼울 때 툴 홀더에 단단히 끼워졌는지 확인하십시오. 비트가 툴 홀더에 꽉 끼워져 있지 않으면 다시 빠져 나와 제어가 불가능해 질 수 있습니다.
- ▶ 긴 나사못을 돌려 끼울 때, 나사못 및 사용하는 비트 종류에 따라 미끄러질 위험이 있으므로 주의하십시오. 긴 나사못은 제어가 어려운 경우가 많으며, 돌려 끼울 때 나사못이 미끄러져 부상할 위험이 있습니다.

- ▶ 전동공구의 전원을 켜기 전에 설정되어 있는 회전 방향에 유의하십시오. 예를 들어 나사못을 풀려고 할 때 회전 방향이 나사못이 돌려 끼워지는 방향으로 설정되어 있는 경우, 전동공구가 제어할 수 없는 상태로 격렬하게 움직일 수 있습니다.
- ▶ 본 전동공구는 드릴 머신으로 사용하지 마십시오. 작동 정지 클러치가 있는 전동공구는 드릴 작업에 적합하지 않습니다. 이 클러치는 자동으로 경고 없이 차단할 수 있습니다.
- ▶ 해당 무선설비는 전파통신 가능성이 있으므로 인명안전 과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
- ▶ 주의! 전동공구의 Bluetooth® 기능 사용은 다른 기기나 설비, 비행기 및 의료기기(예: 심박 조정기, 보청기) 등에 장애를 가져올 수 있습니다. 마찬가지로 근처에 있는 동물이나 사람에게도 좋지 않은 영향을 미칠 수 있습니다. 전동공구의 Bluetooth® 기능 사용은 의료 기기, 주유소, 화학 설비 및 폭발 위험이 있는 주변에서는 삼가하십시오. 비행기에서 전동공구의 Bluetooth® 기능 사용을 삼가하십시오. 오랜 시간 신체에 직접 접촉하여 작동하는 것을 삼가하십시오.

Bluetooth® 글자와 그림(로고)은 Bluetooth SIG, Inc.의 등록상표입니다. Robert Bosch Power Tools GmbH는 허가를 받아 이를 사용하고 있습니다.

제품 및 성능 설명



모든 안전 수칙과 지침을 숙지하십시오. 다음의 안전 수칙과 지침을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

사용 설명서 앞 부분에 제시된 그림을 확인하십시오.

규정에 따른 사용

나사 체결 장비 BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT 및 EXAConnect는 정해진 크기와 성능 범위 내에서 볼트 조이기와 풀기, 그리고 너트 조이기와 풀기에 사용됩니다. 나사 체결의 토크나 회전 각도를 기록하는 용도는 아닙니다.

본 나사 체결 장비는 Bluetooth® 무선 기술을 사용해 나사 체결 신호 데이터를 무선으로 전송할 수 있습니다. BT-EXACT 및 BT-ANGLEEXACT 산업용 충전 스크류 드라이버의 정상 및 비정상 신호(나사 결합 정상/비정상)가 베이스 스테이션 EXAConnect로 전송됩니다. 베이스 스테이션 EXAConnect 없이는 BT-EXACT 및 BT-ANGLEEXACT 스크류 드라이버의 작동이 불가능합니다. 스크류 드라이버는 공급 시에 차단되어 있으며, 베이스 스테이션 EXAConnect를 통해서만 작업 가능합니다.

베이스 스테이션 EXAConnect의 사용 설명서 내용을 숙지하고 이를 준수하십시오. 무선 베이스 스테이션 EXAConnect를 작동하십시오.





제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 기기 그림이 나와있는 면을 참고하십시오.

- (1) 장착 액세서리(임팩트 소켓 등)
- (2) 톨 홀더
- (3) 앵글 드라이버 헤드
- (4) 양구 스패너, 렌치 사이즈 27 mm
- (5) 앵글 헤드 플랜지의 스패너 면
- (6) 양구 스패너, 렌치 사이즈 22 mm
- (7) 토크 설정용 슬라이더
- (8) 걸이 고리
- (9) 조임 상태 LED 표시기
- (10) 블루투스® LED 표시기
- (11) 배터리 충전 상태 LED 표시기
- (12) 전원 스위치
- (13) 회전방향 선택 스위치
- (14) 걸이 고리 고정용 홈
- (15) LED 홀더
- (16) 슬리브 너트의 스패너 면
- (17) 배터리 해제 버튼
- (18) APT 플러그 접촉 부위가 있는 배터리
- (19) 표시 링
- (20) 작업 램프
- (21) 충전기
- (22) 전원 플러그
- (23) 충전기의 녹색 LED 표시기
- (24) 충전기의 적색 LED 표시기
- (25) 순간 교환 척
- (26) 조절 공구
- (27) 육각키
- (28) 조절판
- (29) 스프링 링
- (30) 하우징 커버의 빈 공간
- (31) 손잡이 (절연된 손잡이 부위)




도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오.

제품 사양

산업용 충전 드라이버 BT-EXACT		2	4	6	7
제품 번호		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
토크 설정 범위	Nm	0.5-2	1-4	1-6	1.5-7
무부하 속도 n ₀	min ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
정격 전압	V	9.6	9.6	9.6	9.6
회전 방향					
톨 홀더		순간 교환 척 Ø1/4"	순간 교환 척 Ø1/4"	순간 교환 척 Ø1/4"	순간 교환 척 Ø1/4"
데이터 인터페이스(무선)		블루투스® 무선 기술 2 클래스(규정 1.2)			
최대 전송 가능 범위	m	10	10	10	10
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량	kg	0.80	0.80	0.80	0.80
충전 시 권장되는 주변 온도	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
작동 시 ^{B)} 및 보관 시 허용되는 주변 온도	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
작동 주파수 범위	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480	2402-2480
최대 송신 출력	mW	0.5	0.5	0.5	0.5
보호 등급		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) 배터리 2 607 335 681 장착 시 20-25 °C에서 측정됨.




B) 온도 <0 °C일 때 출력 제한

산업용 충전 드라이버 BT-EXACT		8	9	12
제품 번호		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
토크 설정 범위	Nm	1.5-8	1.5-9	1.5-12
무부하 속도 n ₀	min ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
정격 전압	V	12	9.6	12
회전 방향				




376 | 한국어

산업용 충전 드라이버 BT-EXACT		8	9	12
툴 홀더		순간 교환 척 1/4"	순간 교환 척 1/4"	순간 교환 척 1/4"
데이터 인터페이스(무선)		블루투스® 무선 기술 2 클래스(규정 1.2)		
최대 전송 가능 범위	m	10	10	10
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량	kg	0.90	0.80	0.90
충전 시 권장되는 주변 온도	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
작동 시 ^{C)} 및 보관 시 허용되는 주변 온도	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
작동 주파수 범위	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
최대 송신 출력	mW	0.5	0.5	0.5
보호 등급		IP 20	IP 20	IP 20

A) 배터리 **2 607 335 683** 장착 시 20-25 °C에서 측정됨.
 B) 배터리 **2 607 335 681** 장착 시 20-25 °C에서 측정됨.
 C) 온도 <0 °C일 때 출력 제한

산업용 충전 앵글 렌치 드라이버 BT-ANGLEXACT		2	3	6
제품 번호		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
토크 설정 범위	Nm	0.7-2	0.7-3	1.5-6
무부하 속도 n ₀	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
정격 전압	V	9.6	9.6	9.6
회전 방향				
툴 홀더 앵글 드라이버 헤드 (별도 주문)		순간 교환 척 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	순간 교환 척 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"	순간 교환 척 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" ○ 1/4"
드라이버 헤드 (별도 주문)		순간 교환 척 1/4"	순간 교환 척 1/4"	순간 교환 척 1/4"
데이터 인터페이스(무선)		블루투스® 무선 기술 2 클래스(규정 1.2)		
최대 전송 가능 범위	m	10	10	10
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량	kg	1.0	1.0	1.0
충전 시 권장되는 주변 온도	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
작동 시 ^{B)} 및 보관 시 허용되는 주변 온도	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
작동 주파수 범위	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
최대 송신 출력	mW	0.5	0.5	0.5
보호 등급		IP 20	IP 20	IP 20




A) 배터리 **2 607 335 681** 장착 시 20-25 °C에서 측정됨.
 B) 온도 <0 °C일 때 출력 제한

산업용 충전 앵글 렌치 드라이버 BT-ANGLEXACT		7	8	15
제품 번호		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
토크 설정 범위	Nm	2-7	1.5-8	2-15
무부하 속도 n ₀	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
정격 전압	V	9.6	9.6	9.6
회전 방향				

산업용 충전 앵글 렌치 드라이버 BT-ANGLEEXACT		7	8	15
툴 홀더 앵글 드라이버 헤드 (별도 주문)		순간 교환 척 \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" \bigcirc 1/4"	순간 교환 척 \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" \bigcirc 1/4"	순간 교환 척 \bigcirc 1/4" ■ 1/4" ■ 3/8" \bigcirc 1/4"
데이터 인터페이스(무선)		블루투스® 무선 기술 2 클래스(규정 1.2)		
최대 전송 가능 범위	m	10	10	10
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량	kg	1.0	1.0	1.0
충전 시 권장되는 주변 온도	°C	0...+35	0...+35	0...+35
작동 시 ^{B)} 및 보관 시 허용되는 주변 온도	°C	-20...+50	-20...+50	-20...+50
작동 주파수 범위	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
최대 송신 출력	mW	0.5	0.5	0.5
보호 등급		IP 20	IP 20	IP 20

A) 배터리 2 607 335 681 장착 시 20-25 °C에서 측정됨.

B) 온도 <0 °C일 때 출력 제한

산업용 충전 앵글 렌치 드라이버 BT-ANGLEEXACT		17	23	30
제품 번호		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
토크 설정 범위	Nm	6-17 강력한 스크류 작업시 5-13 부드러운 스크류 작업시	7-23	8-30
무부하 속도 n_0	min ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
정격 전압	V	14.4	14.4	14.4
회전 방향				
툴 홀더 앵글 드라이버 헤드 (별도 주문)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
데이터 인터페이스(무선)		블루투스® 무선 기술 2 클래스(규정 1.2)		
최대 전송 가능 범위	m	10	10	10
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량	kg	1.5	1.5	1.5
충전 시 권장되는 주변 온도	°C	0...+35	0...+35	0...+35
작동 시 ^{B)} 및 보관 시 허용되는 주변 온도	°C	-20...+50	-20...+50	-20...+50
작동 주파수 범위	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
최대 송신 출력	mW	0.5	0.5	0.5
보호 등급		IP 20	IP 20	IP 20

A) 배터리 2 607 335 685 장착 시 20-25 °C에서 측정됨.

B) 온도 <0 °C일 때 출력 제한

니켈 수소 충전지 팩		9.6	12.0	14.4
제품 번호		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
전지 수		8	10	12
배터리 전압	V	9.6	12.0	14.4
용량	Ah	2.6	2.6	2.6

378 | 한국어

니켈 수소 충전지 팩		9.6	12.0	14.4
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량	kg	0.55	0.70	0.80
권장하는 충전기		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

앵글 드라이버 헤드		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	● 1/4"	SWF ● 1/4"
제품 번호		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량	kg	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20

직선형 드라이버 헤드		SWF ● 1/4"
제품 번호		0 607 453 631
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량	kg	0.20

조립

공급 내역

산업용 충전 스크류 드라이버는 배터리팩 없이 공급되며, 산업용 충전 앵글 드라이버는 앵글 드라이버 헤드 및 배터리팩 없이 공급됩니다.

적합한 액세서리를 선택하려면 보쉬 산업 공구 전문 딜러에 문의하십시오.

작동 및 보관 환경



본 전동공구는 밀폐된 사용 공간에서 작동하는 용도로만 사용할 수 있습니다.

완벽한 작동을 위해서는 주변 온도가 -5 °C ~ +50 °C (23 °F ~ 122 °F) 사이에 있어야 하며, 상대 습도는 이슬이 맺히지 않은 상태로 20 % ~ 95 % 사이에 있어야 합니다.

배터리는 0 °C (32 °F) ~ 45 °C (113 °F) 사이의 온도에서 보관해야 배터리 셀의 손상을 막을 수 있습니다.

앵글 드라이버 헤드 조립

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

이 산업용 충전 앵글 드라이버의 경우 먼저 이에 맞는 앵글 드라이버 헤드 (참조 „제품 사양“, 페이지 375) 를 조립해야 합니다.

▶ 드라이버 헤드를 조립, 조절 혹은 분해하기 전에 반드시 회전방향 선택 스위치가 중간에 놓여 있도록 하거나(시동 잠금장치) 또는 배터리를 전동공구에서 빼 놓아야 합니다.

양구 스페너 (6) 를 통해 전동공구 앵글 헤드 플랜지의 스페너 면 (5) 에 고정합니다.

▶ 본 전동공구를 절대로 하우징 커버에 고정해서는 안 됩니다.

앵글 드라이버 헤드 (3) 를 원하는 위치에 놓고, 양구 스페너 (4) 로 스페너 면 (16) 에 대고 슬리브 너트를 돌려 고정합니다.

이때 양구 스페너 (6) 를 통해 앵글 헤드 플랜지가 따라 돌아가지 않도록 잡아 주어야 합니다.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

본 산업용 충전 앵글 렌치 드라이버는 앵글 드라이버 헤드 0 607 451 618 과 함께 사용할 때만 작동 가능합니다.

걸이 장치

걸이 고리 (8) 를 사용하여 전동공구를 걸이 장치에 고정할 수 있습니다.

걸이 고리 (8) 를 전동공구에 올려 놓고, 걸리는 소리가 나도록 홈 (14) 에 끼웁니다.

▶ 정기적으로 걸이 고리의 상태와 걸이 장치의 걸이 상태를 점검하십시오.

충전 과정

지침: 충전기와 배터리는 공급 내역에 포함되어 있지 않습니다.

그림에 나와있는 전원 플러그가 귀하의 전동공구 플러그와 상이할 수 있습니다.

▶ 충전기 및 배터리가 각 국가의 해당 배선망에 적합한 것인지 확인해 보십시오.

충전기 AL 2450 DV(그림 A 참조)

충전기 (21) 를 전원 플러그 (22) 를 이용해 전원에 연결한 후, 배터리 (18) 를 충전기의 올바른 충전 슬롯 위치에 끼우십시오.

▶ 배터리를 끼울 때/분리할 때 힘을 가하지 마십시오. APT(Akku Pack Top) 플러그 접촉 부위가 있는 배터리는 전동공구나 충전기에 한 방향으로만 끼울 수 있도록 설계되어 있습니다.

녹색 LED 표시기 (23) 가 깜박이기 시작합니다. 충전 전류의 움직임을 보여줍니다. 배터리가 완전히 충전되면 충전 과정은 자동으로 중단됩니다. 녹색 LED 표시기가 더 이상 깜박이지 않고 지속적으로 켜져 있으면 충전 과정이 완료된 것입니다. 신호음이 약 2초간 울리면 배터리가 완전히 충전된 것입니다.

적색 LED 표시기 (24) 가 지속적으로 점등되면 충전 전류가 줄어든 상태로 충전되고 있음을 나타냅니다. 적색 LED 표시기가 깜박이면, 충전 진행이 불가능합니다.

고장 - 원인 및 대책

원인	해결 방법
LED 표시기가 점등되지 않음	

원인	해결 방법
충전기의 전원 플러그가 (제대로) 끼워지지 않았 습니다	전원 플러그를 (완전히) 콘센트에 끼우십시오
콘센트, 전선 또는 충전 기가 고장입니다	전원의 전압을 확인하고, 경우에 따라 충전기를 보수 전 동공구 전문 서비스 센터에 맡겨 점검하십시오

충전 진행 불가능

배터리 온도가 허용 범위 밖에 있습니다	냉각 또는 가열을 통해 배터리 온도를 허용되는 온도 범위 0 °C (32 °F) ~ 45 °C (113 °F)에 있도록 하십시오
배터리 접촉 부위가 깨끗 하지 않습니다	배터리를 여러 번 끼웠다가 분리하여 배터리 접촉 부위를 깨끗이하고, 필요에 따라 배터리를 교환하십시오
배터리가 고장입니다	배터리를 교환하십시오
배터리가 (제대로) 끼워져 있지 않습니다	배터리를 (완전히) 배터리 충전 슬롯에 끼우십시오

전원 공급원에 연결

지침: 공급 시 전 동공구에 배터리가 삽입되어 있지 않음에 유의하십시오.

- ▶ **배터리를 절대 충전 공구에 보관하지 마십시오.** 배터리를 별도로 보관해야 수명이 오래 가며 충전이 훨씬 잘 됩니다. 오랫동안 사용하지 않았던 배터리를 사용하기 전에 완전히 충전해야 하는 것을 잊지 마십시오.

배터리 충전하기

배터리를 전 동공구에 끼우기 전에 이에 적당한 충전기에서 충전하십시오. 충전 과정에 대한 자세한 설명은 충전기의 사용 설명서 및 본 설명서의 지침을 참조하십시오 (참조 „충전 과정“, 페이지 378).

배터리에는 NTC 온도 모니터링 장치가 있어 0 °C (+32 °F) ~ 45 °C (+113 °F) 사이의 온도 범위에서만 충전이 가능합니다. 이로 인해 배터리의 수명을 연장할 수 있습니다. 제대로 사용하는 경우 배터리는 최대 3000회까지 다시 충전할 수 있습니다.

새로 구매하거나 혹은 장기간 사용하지 않은 배터리는 5회 정도 충전 및 방전 과정을 거친 후에야 완전한 성능을 보입니다. 배터리는 전 동공구의 LED 표시기 "배터리 충전 상태"가 적색으로 점등되었을 경우에만 재충전하는 것이 좋습니다.

배터리 삽입 및 분리하기

회전방향 선택 스위치 (13) 를 중간 위치로 미십시오. 이렇게 하면 전원 스위치 (12) 가 "꺼짐" 위치에서 차단되어 전 동공구가 돌발적으로 켜지는 것을 방지할 수 있습니다.

충전된 배터리 (18) 를 전 동공구의 손잡이 쪽으로 미십시오.

배터리가 올바른 위치에 끼워져 있는지, 해제 버튼 (17) 이 전 동공구 손잡이에 확실히 끼워져 있는지 확인해 보십시오.

- ▶ **배터리를 끼울 때/분리할 때 힘을 가하지 마십시오.** APT(Akku Pack Top) 플러그 접촉 부위가 있는 배터리는 전 동공구나 충전기에 한 방향으로만 끼울 수 있도록 설계되어 있습니다.

배터리 (18) 탈착하려면, 해제 버튼 (17) 의 양쪽 면을 누른 상태에서 배터리를 손잡이 아래로 당기면 됩니다.

순간 교환 척이 있는 드라이버 헤드의 경우 비트 교환(그림 B 참조)

- ▶ **비트를 끼울 때 톨 홀더에 단단히 끼워졌는지 확인하십시오.** 비트가 톨 홀더에 딱 끼워져 있지 않으면 다시 빠져 나와 제어가 불가능해 질 수 있습니다.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

BT-EXACT 사양은 1/4" 순간 교환 척(SWF O 1/4") 과 함께 공급됩니다.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

이 산업용 충전 앵글 드라이버의 경우 순간 교환 척 (부품 번호 **0 607 453 631**)과 함께 1/4" 앵글 드라이버 헤드가 제공됩니다.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

이 산업용 충전 앵글 드라이버의 경우 순간 교환 척 (부품 번호 **0 607 453 630**)과 함께 1/4" 앵글 드라이버 헤드가 제공됩니다.

비트 장착하기

순간 교환 척 (25) 을 앞쪽으로 당기십시오. 비트 (1) 를 톨 홀더 (2) 에 끼우고 순간 교환 척에서 다시 손을 떼십시오.

끝 부위가 맞는 삽입 비트만을 사용하십시오(1/4"-육각).

순간 교환 척에 드릴 비트를 끼우려고 하지 마십시오.

차단 클러치 기능이 있는 산업용 충전 앵글 드라이버 및 산업용 충전 스크류 드라이버는 드릴 작업에 적합하지 않습니다. 클러치가 자동으로 아무 신호 없이 작동을 중지할 수 있습니다. 클러치가 꺼진 후에도 계속 드릴작업을 하면 다시 클러치가 작동할 때까지 전 동공구가 손에서 빠져 나갈 수 있습니다.

비트 분리하기

순간 교환 척 (25) 을 앞쪽으로 당기십시오. 비트 (1) 를 톨 홀더 (2) 에서 분리한 후 순간 교환 척에서 다시 손을 떼십시오.

사각 너트 드라이버 헤드의 경우 비트 교환

- ▶ **비트를 끼울 때 톨 홀더에 단단히 끼워졌는지 확인하십시오.** 비트가 톨 홀더에 딱 끼워져 있지 않으면 다시 빠져 나와 제어가 불가능해 질 수 있습니다.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

이 산업용 충전 앵글 렌치 드라이버용으로 1/4" 사각 너트 앵글 드라이버 헤드(제품 번호

0 607 453 617 및 3/8" 사각 너트 앵글 드라이버 헤드(제품 번호 **0 607 453 620**)를 구매할 수 있습니다.

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

이 산업용 충전 앵글 드라이버의 경우 순간 교환 척(부품 번호 **0 607 451 618**)과 함께 3/8" 앵글 드라이버 헤드가 제공됩니다.

비트 장착하기

좁은 스크류 드라이버 등을 사용하여 비트 홀더 (2)의 사각체에 있는 핀을 안쪽으로 누르고, 비트 (1)를 사각체 위로 밀어 넣습니다. 이때 핀이 비트의 파진 홈에 걸리도록 해야 합니다.

비트 분리하기

비트 (1)의 홈에 있는 핀을 안쪽으로 누른 상태로, 비트를 비트 홀더 (2)에서 잡아 당기십시오.

육각 소켓 드라이버 헤드의 경우 비트 교환 (그림 C 참조)

▶ 비트를 끼울 때 틀 홀더에 단단히 끼워졌는지 확인하십시오. 비트가 틀 홀더에 꼭 끼워져 있지 않으면 다시 빠져 나와 제어가 불가능해 질 수 있습니다.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

이 산업용 충전 앵글 드라이버의 경우 순간 교환 척(부품 번호 **0 607 453 618**)과 함께 1/4" 앵글 드라이버 헤드가 제공됩니다.

비트 장착하기

끼우려는 비트 (1)를 비트 홀더 (2)의 육각 소켓 안으로 걸릴 때까지 밀어 끼웁니다.

비트 분리하기

비트 (1)를 비트 홀더 (2)에서 잡아 당깁니다. 경우에 따라 플레이어를 사용하십시오.

작동



작업자 안전을 위한 장치를 사용하십시오. 항상 보안경을 착용하십시오. 전동공구의 종류와 사용에 따라 먼저 보호 마스크, 미끄러지지 않는 안전화, 안전모 또는 귀마개 등의 안전한 복장을 하면 상해의 위험을 줄일 수 있습니다.

기계 시동

전동공구를 시동하기 전에 먼저 회전방향 선택 스위치 (13)로 회전방향을 설정해야 합니다.

회전방향 선택 스위치 (13)가 가운데에 놓여 있으면 전동공구가 시동되지 않습니다(시동 잠금장치 기능).

회전방향 설정하기(그림 D 참조)

▶ 전동공구가 정지된 상태에서만 회전방향 선택 스위치 (13)를 작동하십시오.

우회전: 볼트를 돌려 끼우려면 회전방향 선택 스위치 (13)를 좌측 끝까지 미십시오.

좌회전: 볼트를 풀거나 돌려 빼려면 회전방향 선택 스위치 (13)를 우측 끝까지 미십시오.

작업 램프 켜기

조명 상태가 안 좋을 경우 작업 램프 (20)를 통해 작업 영역을 비출 수 있습니다. 작업 램프 (20)를 켜려면 전원 스위치 (12)를 살짝 누릅니다. 전원 스위치를 더 세게 누르면 전동공구 스위치가 켜지며 작업 램프도 계속 들어옵니다.

▶ 작업 램프 안을 들여다보지 마십시오. 시력이 저하될 수 있습니다.

전원 스위치 작동



본 스크류 드라이버는 토크에 따라 달라지는 작동정지 클러치가 포함되어 있으며, 클러치는 제시된 범위 내에서 설정 가능합니다. 토크 설정치에 도달하면 작동정지 클러치가 작동합니다.

지침: 드라이버에 전압 어댑터를 사용하여 작동할 경우, 먼저 정전압 조절기를 켜야 합니다.

전동공구의 전원을 켜려면 전원 스위치 (12)를 끝까지 누르십시오.

본 전동공구는 설정된 토크에 도달하면 자동으로 꺼집니다.

▶ 전원 스위치 (12)에서 조기에 손을 떼면 사전 설정된 토크에 도달하지 않습니다.

사용방법

▶ 전동공구에는 무선 인터페이스가 장착되어 있습니다. 비행기나 병원 등 장소에 따른 제약에 주의하십시오.

▶ 장치 설정, 액세서리 교환 또는 전동공구 보관 전에 전원 공급을 중단하십시오. 이러한 조치는 실수로 전동공구가 작동하게 되는 것을 예방합니다.

▶ 전동공구의 스위치가 꺼진 상태에서만 볼트/너트에 대십시오. 회전하는 드릴 비트가 미끄러질 수 있습니다.

▶ 전동공구에 각종 작업(보수 정비 및 액세서리 교환 등)을 하거나 전동공구를 운반하거나 보관할 경우 배터리를 전동공구에서 빼십시오. 실수로 전원 스위치가 작동하게 되면 상해를 입을 위험이 있습니다.

토크 설정하기(그림 E - G 참조)

토크는 작동 정지 클러치의 스프링 예비 하중에 달려 있습니다. 작동 정지 클러치는 좌회전과 우회전에 관계없이 설정된 토크에 달하게 되면 작동합니다.

개별적인 토크를 설정할 때 반드시 함께 공급된 토크 조절 공구 (26)를 사용하십시오.

전동공구에 있는 슬라이더 (7)를 완전히 뒤쪽으로 미십시오.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

육각 키 (27)를 비트 (26)에 끼우고 천천히 돌리십시오.

하우징 구멍에 커블링의 작은 오목한 부위(조절판

(28) 가 보이면, 이 홈에 토크 조절 공구 (26) 를 끼워 이를 돌립니다.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

육각 렌치 (27) 를 톨 홀더 (2) 에 끼우고 천천히 돌리십시오.

하우징 구멍에 커플링의 작은 오목한 부위(조절판 (28)) 가 보이면, 이 홈에 토크 조절 공구 (26) 를 끼워 이를 돌립니다.

시계 방향으로 돌리면 토크가 높아지고, 시계 반대 방향으로 돌리면 토크가 낮아집니다.

조절 공구 (26) 를 분리하십시오. 슬라이더 (7) 를 다시 앞쪽으로 밀어 클러치가 오염되지 않게 하십시오.

지침: 필요한 토크를 설정은 나사못 연결 종류에 따라 다르므로 실제 시험을 통해 결정하는 것이 좋습니다. 시험으로 조이는 작업을 한 후에 토크 키를 사용하여 확인하십시오.

▶ **정해진 성능 범위 내에서만 토크를 설정해야만 작동 정지 클러치가 작동합니다.**

LED 표시기



표시기, 배터리 충전 상태

배터리 (18) 충전이 필요하면, LED 표시기 (11) 가 녹색으로 깜박이며, 신호음이 울립니다. 이후에는 6-8개의 체결 작업 정도만 가능합니다.

LED 표시기에 적색 등이 켜지면 새로운 스크류작업을 할 만큼 용량이 되지 않거나 전동공구가 과부하 상태가 된 것입니다. 전동공구의 스위치를 켤 수 없습니다. 배터리를 전동공구에서 빼내고 충전된 배터리를 다시 끼울 때까지 시동 잠금장치 기능이 작동합니다.

전압 어댑터를 사용하여 작업할 때 LED 표시기 (11) 에 적색 등이 켜지면 과부하 상태를 나타냅니다.

LED 표시기 (11) 의 적색 등이 깜박이면 전동공구가 과열되었거나 작동이 불가능한 상태입니다. 전동공구를 다시 작동하기 전에 깜박등이 자동으로 꺼질 때까지 기다리십시오.

충전 후 전동공구의 작동 시간이 훨씬 짧아지면 배터리의 수명이 다한 것이므로 이를 교환해야 합니다. 소모된 배터리는 법적/해당 국가의 규정에 따라 처리하십시오.

지침: 배터리 (18) 대신 전압 어댑터와 정전압 조정기 4EXACT를 사용하면, LED 표시기 (11) 가 작동하지 않습니다.



조임 상태 표시기

사전에 설정한 토크에 달하면 작동 정지 클러치가 작용합니다. LED 표시기 (9) 가 녹색으로 점등됩니다.

사전 설정된 토크에 도달하지 못하면, LED 표시기 (9) 가 적색으로 점등되며, 음향 신호가 울립니다. 이 경우 스크류 작업을 다시 반복해야 합니다.

Bluetooth® 연결 표시기

전원 스위치 (12) 를 누르면 Bluetooth® 연결이 활성화됩니다. 연결 후 드라이버가 검색되는 동안 적색 LED 표시기 (10) 이 깜박입니다.

LED 표시기 (10) 가 계속 적색으로 점등된 상태를 유지하면, Bluetooth®가 연결되었음을 의미합니다. 하지만 스크류 드라이버는 아직 차단된 상태입니다.

베이스 스테이션 EXAConnect에서 스크류 드라이버의 작동이 승인되면, LED 표시기 (10) 이 꺼집니다.

LED 표시기 (10) 이 전원 스위치를 누른 직후에만 깜박이다가 꺼지면, 스크류 드라이버의 전력 공급이 연결하기에 충분하지 않음을 의미합니다.

동일작업 방지 기능

스크류 작업 시 작동 정지 클러치가 작동하게 되면 모터가 저절로 꺼집니다. 동일작업 방지 기능은 0.7 초의 시간이 지나야 작동됩니다. 이를 통해 이미 고정된 스크류를 실수로 다시 조이는 것을 방지합니다.

앵글 드라이버 헤드 조절하기

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

앵글 드라이버 헤드 (3) 는 모두 8가지 위치로 조절할 수 있습니다.

양구 스페너 (6) 를 통해 전동공구 앵글 헤드 플랜지의 스페너 면 (5) 에 고정합니다.

▶ **본 전동공구를 절대로 하우징 커버에 고정해서는 안 됩니다.**

양구 스페너 (4) 를 스페너 면 (16) 에 대고 슬라이브 너트를 풀니다. 앵글 드라이버 헤드 (3) 를 각각 45° 간격으로 원하는 위치에 놓고, 양구 스페너 (4) 를 이용해 스페너 면 (16) 에 대고 슬라이브 너트를 다시 조입니다.

이때 양구 스페너 (6) 를 통해 앵글 헤드 플랜지가 따라 돌아가지 않도록 잡아 주어야 합니다.

LED 작업 램프 조절하기(그림 H 참조)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

표시 링 (19) 을 스크류 드라이버의 납작한 면, 퍼티용 나이프 등 유사한 것으로 떼낼 수 있습니다. 스프링 링 (29) 을 스프링 링 집게를 사용하여 하우징 커버의 뒤쪽으로 밀니다.

이제 LED 작업 램프 (20) 를 돌려싸고 있는 LED 홀더 (15) 의 두 개의 커버 반원형을 원하는 위치에 임의로 정할 수 있습니다. LED 작업 램프의 전선이 손상되지 않도록 주의하고, 꺾이지 않은 상태로 원래 위치인 하우징 커버의 빈 공간 (30) 에 밀어 넣습니다. LED 작업 램프 (20) 를 다시 LED 홀더 (15) 의 하우징 커버로 감싸십시오.

스프링 링 (29) 및 표시 링 (19) 을 다시 원래의 위치로 누릅니다.

보수 정비 및 서비스

보수 정비 및 유지

▶ **전동공구에 각종 작업(보수 정비 및 액세서리 교환 등)을 하거나 전동공구를 운반하거나 보관할 경우 배터리를 전동공구에서 빼십시오. 실수로**

전원 스위치가 작동하게 되면 상해를 입을 위험이 있습니다.

- ▶ **안전하고 올바른 작동을 위하여 전동공구와 전동공구의 통풍구를 항상 깨끗이 하십시오.**

전동공구의 윤활



윤활제:

특수 기어 윤활제 (225 ml)
 제품 번호 3 605 430 009
 몰리코트 윤활제
 모터 오일 SAE 10/SAE 20

- 처음 약 150시간 가량 사용한 후 기어를 약한 용제로 닦아 주십시오. 용제의 사용과 처리에 대한 사항은 제조사의 설명서를 참조하십시오. 그리고 나서 보쉬의 특수 기어 윤활제로 윤활해 주십시오. 처음 세척한 이후 매 300 작동 시간마다 이 세척 과정을 반복하십시오.
- 작동 정지 클러치의 가동 부분은 약 100000회 가량 스크류작업을 한 다음, SAE 10/SAE 20 모터오일을 몇 방울 발라 주십시오. 미끄럽고 돌아가는 부위는 몰리코트 윤활제로 윤활하십시오. 이 경우, 반복성과 정확도에 하자가 없도록 클러치가 마모되지 않았는지 확인해 보십시오. 그리고 나서 클러치의 토크를 다시 설정해야 합니다.

- ▶ **정비 및 보수 작업은 전문 작업자가 진행해야 합니다.** 그래야 전동공구의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.

보쉬 공인 서비스 센터에서 작업을 올바르게 신속하게 처리합니다.

- ▶ **윤활제 및 세척제는 환경 친화적인 방법으로 폐기하십시오.** 해당 법 규정에 유의하십시오.

AS 센터 및 사용 문의

AS 센터에서는 귀하 제품의 수리 및 보수정비, 그리고 부품에 관한 문의를 받고 있습니다. 대체 부품에 관한 문해 조립도 및 정보는 인터넷에서도 찾아 볼 수 있습니다 - www.bosch-pt.com

보쉬 사용 문의 팁에서는 보쉬의 제품 및 해당 액세서리에 관한 질문에 기꺼이 답변 드릴 것입니다. 문의나 대체 부품 주문 시에는 반드시 제품 네임 플레이트에 있는 10자리의 부품번호를 알려 주십시오.

콜센터
080-955-0909

처리



전동공구, 배터리, 액세서리 및 포장은 환경 친화적인 방법으로 재활용 수 있도록 분류하십시오.



전동공구와 충전용 배터리/배터리를 가정용 쓰레기로 처리하지 마십시오!

오직 EU 국가에만 해당:

더이상 사용할 수 없는 전동공구 및 사용한 충전용 배터리/배터리는 유럽 가이드라인 2012/19/EU 및 유럽 가이드라인 2006/66/EC에 따라 분리 수거하여 환경 규정에 맞춰 재활용해야 합니다.

충전용 배터리/배터리:



Ni-MH: 니켈-메탈하이브리드

ไทย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยทั่วไปสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า

คำเตือน อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูล

จำเพาะทั้งหมดที่จัดส่งมาพร้อมกับเครื่องมือไฟฟ้า

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้อาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนและคำสั่งทั้งหมดสำหรับเปิดอ่านในภายหลัง

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้าของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก (มีสายไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (ไร้สาย)

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

- ▶ **รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟส่องสว่างดี** สถานที่ที่มีมืดหรือรกรุงรังนำมาซึ่งอุบัติเหตุ
- ▶ **อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ เช่น ในที่ที่มีของเหลวไวไฟ ก๊าซ หรือฝุ่น** เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟซึ่งอาจจุดฝุ่นหรือไอให้ลุกเป็นไฟได้
- ▶ **ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันเด็กและผู้ยืนดูให้ออกห่าง** การหันเหความสนใจอาจทำให้ท่านขาดการควบคุมเครื่องได้

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

- ▶ **ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องเหมาะสมพอดีกับเต้าเสียบ** อย่าตัดแปลงปลั๊กไม่ว่าในลักษณะใดๆ อย่างเด็ดขาด

อย่าไขว้ปลั๊กพ่วงต่อใดๆ กับเครื่องมือไฟฟ้าที่มีสายดิน ปลั๊กที่ไม่ตัดแปลงและเต้าเสียบที่เข้ากันช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด

- ▶ หลีกเลี่ยงอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่อสายดินหรือลงกราวด์ไว้ เช่น ท่อ เครื่องทำความร้อน เตา และตู้เย็น จะเสี่ยงอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดมากขึ้นหากกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านร่างกายของท่านลงดิน
- ▶ อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกฝนหรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น หากน้ำเข้าในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ อย่าใช้สายไฟฟ้าในทางที่ผิด อย่าใช้สายไฟฟ้าเพื่อยก ding หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า กั้นสายไฟฟ้าออกจากความชื้น น้ำมัน ขอบแหลมคม หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ สายไฟฟ้าที่ชำรุดหรือพันกันยุ่งเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทางานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟฟ้ที่เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง การใช้สายไฟฟ้ที่เหมาะสำหรับงานกลางแจ้งช่วยลดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทางานในสถานที่เปียกชื้นได้ ให้ใช้สวิตช์ตัดวงจรเมื่อเกิดการรั่วไหลของไฟฟ้าจากสายดิน (RCD) การใช้สวิตช์ตัดวงจรเมื่อเกิดการรั่วไหลของไฟฟ้าจากสายดินช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด

ความปลอดภัยของบุคคล

- ▶ ท่านต้องอยู่ในสภาพเตรียมพร้อม ระวังในสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ และมีสติขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทางาน อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าขณะที่ท่านกำลังเหนื่อย หรืออยู่ภายใต้การครอบงำของฤทธิ์ของยาเสพติด แอลกอฮอล์ และยา เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทางานในชั้นานที่ที่ท่านขาดความเอาใจใส่อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้
- ▶ ใช้อุปกรณ์ปกป้องร่างกาย สวมแว่นตาป้องกันเสมอ อุปกรณ์ปกป้อง เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมวกแข็ง หรือประคบหูกันเสียงดังที่ไซตามความเหมาะสมกับสภาพการทำงาน จะลดการบาดเจ็บทางร่างกาย
- ▶ ป้องกันการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือแบตเตอรี่แพ็ค ยกหรือถือเครื่องมือถือเครื่องโดยใช้นิ้วหัวที่สวิตช์ หรือเสียบปลั๊กไฟฟ้ขณะสวิตช์เปิดอยู่ อาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้
- ▶ นำเครื่องมือปรับแต่งหรือประแจปากดาบออกก่อนเปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือหรือประแจปาก

ดาบที่วางอยู่กับส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนจะทำให้บุคคลบาดเจ็บได้

- ▶ อย่าเอื้อมไกลเกินไป ตั้งท่ายืนที่มั่นคงและวางน้ำหนักให้สมดุลตลอดเวลา ในลักษณะนี้ท่านสามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดีกว่า
- ▶ แต่งกายอย่างเหมาะสม อย่าใส่เสื้อผ้าหลวมหรือสวมเครื่องประดับ เาผมและเสื้อผ้าออกจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ เสื้อผ้าหลวม เครื่องประดับ และผมยาวอาจเข้าไปติดในชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่
- ▶ หากเครื่องมือไฟฟ้ามีข้อเชื่อมต่อกับเครื่องดูดฝุ่นหรือเครื่องเก็บผง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่นช่วยลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นได้
- ▶ เมื่อใช้งานเครื่องบ่อยครั้งจะเกิดความคุ้นเคย อย่าให้ความคุ้นเคยทำให้ท่านเกิดความชะล่าใจและละเลยกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งานเครื่อง การทำงานอย่างไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงภายในเสี้ยววินาที

การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า

- ▶ อย่างนึ่งกำลังเครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องตรงตามลักษณะงานของท่าน เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องจะทำงานได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าในระดับสมรรถภาพที่ออกแบบไว้
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าถ้าสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดด้วยสวิตช์ได้ เป็นเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยและต้องส่งซ่อมแซม
- ▶ ก่อนปรับแต่งเครื่อง เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ หรือเก็บเครื่องเข้าที่ ต้องถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือถอดแบตเตอรี่แพ็คออกจากเครื่องมือไฟฟ้าหากถอดออกได้ มาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ
- ▶ เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่ที่เด็กหยิบไม่ถึง และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องหรือบุคคลที่ไม่ได้อ่านคำแนะนำเหล่านี้ใช้เครื่องเครื่องมือไฟฟ้าเป็นของอันตรายหากตกอยู่ในมือของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝน
- ▶ บำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ว่าวางไม่ตรงแนวหรือติดขัดหรือไม่ ตรวจสอบการแตกหักของชิ้นส่วนและสภาพอื่นใดที่อาจส่งผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุดต้องส่งเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนใช้งาน อุบัติเหตุหลายอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากดูแลรักษาเครื่องมือไม่ดีพอ

- ▶ **รักษาเครื่องมือตัดให้คมและสะอาด**
หากบำรุงรักษาเครื่องมือที่มีขอบตัดแหลมคมอย่างถูกต้อง จะสามารถตัดได้ลื่นไม่ติดขัดและควบคุมได้ง่ายกว่า
- ▶ **ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ตรงตามคำแนะนำเหล่านี้ โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการทำงานและงานที่จะทำ** การใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานที่ต่างไปจากวัตถุประสงค์การใช้งานของเครื่อง อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้
- ▶ **ดูแลคัมจับและพื้นผิวจับให้แห้ง สะอาด และปราศจากคราบน้ำมันและจาระบี** คัมจับและพื้นผิวจับที่ลื่นทำให้หยจับได้ไม่ปลอดภัย และไม่สามารถควบคุมเครื่องมือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

การใช้และการดูแลรักษาเครื่องที่ใช้แบตเตอรี่

- ▶ **ชาร์จไฟใหม่ด้วยเครื่องชาร์จที่บริษัทผู้ผลิตระบุไว้เท่านั้น**
เครื่องชาร์จที่เหมาะสมสำหรับชาร์จแบตเตอรี่แพ็คเกจหนึ่ง หากนำไปชาร์จแบตเตอรี่แพ็คเกจอื่น อาจเกิดไฟไหม้ได้
- ▶ **ใช้เครื่องมือไฟฟ้าเฉพาะกับแบตเตอรี่แพ็คเกจที่กำหนดไว้เท่านั้น** การใช้แบตเตอรี่แพ็คเกจอื่นเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือบาดเจ็บ
- ▶ **เมื่อไม่ใช้งานแบตเตอรี่แพ็คเกจ ให้เก็บไว้ห่างวัตถุที่เป็นโลหะอื่นๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู สกรู หรือวัตถุที่เป็นโลหะขนาดเล็กอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งได้**
การลัดวงจรของขั้วแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการไหม้หรือไฟลุกได้
- ▶ **หากใช้แบตเตอรี่อย่างอาจมีของเหลวไหลออกมาจากแบตเตอรี่ได้ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัสโดยบังเอิญ ให้ใช้น้ำล้าง หากของเหลวเข้าตา ให้ขอความช่วยเหลือจากแพทย์ด้วย**
ของเหลวที่ไหลออกมาจากแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดอาการคันหรือแสบผิวหนังได้
- ▶ **อย่าใช้แบตเตอรี่แพ็คเกจหรือเครื่องมือที่ชำรุดหรือดัดแปลง**
แบตเตอรี่ที่ชำรุดหรือดัดแปลงอาจแสดงอาการที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ระเบิด หรือความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ
- ▶ **อย่าใช้แบตเตอรี่แพ็คเกจหรือเครื่องมือสัมผัสไฟหรืออุณหภูมิที่สูงเกินไป** หากสัมผัสไฟหรืออุณหภูมิที่สูงกว่า 130 °C อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- ▶ **ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับกรชาร์จทั้งหมด และต้องไม่ชาร์จแบตเตอรี่แพ็คเกจหรือเครื่องมือ นอกช่วงอุณหภูมิที่กำหนดในคำแนะนำ** การชาร์จแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกวิธีหรือนอกช่วงอุณหภูมิที่กำหนด

อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้

การบริการ

- ▶ **ส่งเครื่องมือไฟฟ้าของท่านเข้ารับบริการจากช่างซ่อมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยใช้อะไหล่ที่เหมือนกันเท่านั้น** ในลักษณะนี้ท่านจะแน่ใจได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
- ▶ **อย่าบำรุงรักษาแบตเตอรี่แพ็คเกจที่ชำรุดอย่างเด็ดขาด** ต้องส่งให้บริษัทผู้ผลิตหรือศูนย์บริการที่ได้ รับอนุญาตทำการบำรุงรักษาแบตเตอรี่แพ็คเกจเท่านั้น

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับไขควง

- ▶ **เมื่อทำงานในบริเวณที่สกรูอาจสัมผัสสายไฟฟ้าที่ซ่อนอยู่** ต้องจับเครื่องมือไฟฟ้าตรงพื้นผิวจับที่หุ้มฉนวน หากสกรูสัมผัสสายที่ “มีกระแสไฟฟ้า” ไหลผ่าน จะทำให้ชิ้นส่วนโลหะที่ไม่ได้หุ้มฉนวนของเครื่องมือไฟฟ้าเกิด “มีกระแสไฟฟ้า” ด้วย และส่งผลให้ผู้ใช้งานเครื่องถูกไฟฟ้าดูดได้
- ▶ **ใช้เครื่องมือตรวจจับที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบหาสายไฟฟ้าหรือท่อสาธารณูปโภคที่อาจซ่อนอยู่ในบริเวณทำงานหรือติดตั้งบริษัทสาธารณูปโภคในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือ** การสัมผัสสายไฟอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือถูกไฟฟ้าดูด การทำให้ออกแก๊สเสียหายอาจทำให้เกิดระเบิด การเจาะเขาในท่อน้ำ ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
- ▶ **จับเครื่องมือไฟฟ้าให้แน่น** ขณะขันสกรูเข้าและคลายออก อาจเกิดแรงบิดสะท้อนช่วงสั้นๆ อย่างรุนแรงได้
- ▶ **ยึดชิ้นงานให้แน่น** การยึดชิ้นงานด้วยเครื่องมือหีบหรือแท่นจับจะมั่นคงกว่าการยึดด้วยมือ
- ▶ **รอให้เครื่องมือไฟฟ้าหยุดสนิทก่อนวางเครื่องลงบนพื้น** เครื่องมือที่ใส่อยู่อาจติดขัดและทำให้สูญเสียการควบคุมเครื่องมือไฟฟ้า
- ▶ **เมื่อแบตเตอรี่ชำรุดและนำไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง อาจมีไอระเหยออกมาได้** แบตเตอรี่อาจเผาไหม้หรือระเบิดได้ ใ้สูดอากาศบริสุทธิ์และไปพบแพทย์ในกรณีเจ็บปวด ไอระเหยอาจทำให้ระบมหายใจระคายเคือง
- ▶ **อย่าเปิดแบตเตอรี่** อันตรายจากการลัดวงจร
- ▶ **วัตถุที่แหลมคม ต. ย. เช่น ตะปูหรือไขควง หรือแรงกระทำภายนอก อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้** สิ่งเหล่านี้ อาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในและแบตเตอรี่ใหม่ มีควัน ระเบิด หรือร้อนเกินไป
- ▶ **ใช้แบตเตอรี่แพ็คเกจเฉพาะในผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเท่านั้น** ในลักษณะนี้ แบตเตอรี่แพ็คเกจได้รับการปกป้องจากการใช้งานเกินกำลังซึ่งเป็นอันตราย



ปกป้องแบตเตอรี่จากความร้อน รวมทั้ง ต. ย. เช่น จากการถูกแสงแดดส่องต่อเนื่อง จากไฟ



ลิ่งสปริง น้ำ และความชื้น อันตรายจากการระเบิดและการลัดวงจร

- ▶ **ปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าทันทีหากเครื่องมือติดขัด ให้เตรียมพร้อมสำหรับปฏิกิริยาแรงบิดสูงซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการตีกลับ เครื่องมือจะติดขัดเมื่อเครื่องมือไฟฟ้าถูกใช้งานเกินกำลังหรือเครื่องมือถูกบีบอัดอยู่ในชิ้นงาน**

คำเตือน

ฝุ่นที่เกิดขึ้นในระหว่างการขัด เลื่อย เจียร เจาะ และกิจกรรมที่คล้ายคลึง

สามารถส่งผลให้เกิดโรคมะเร็ง ก่อความพิการต่อทารกในครรภ์ หรือทำให้กลายพันธุ์ อนุภาคจำนวนมากที่อยู่ในฝุ่นเหล่านี้คือ:

ตะกั่วในสีและน้ำมันขัดเงาที่มีตะกั่วผสมเป็นหลัก; ฝักรูซิลิกาในอิฐ ปูนซีเมนต์ และงานก่ออิฐอื่นๆ; สารหนูและโครเมียมในไม้ที่ผ่านกระบวนการทางเคมี ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยขึ้นอยู่กับความถี่ที่ท่านสัมผัสกับสารเหล่านี้ เพื่อลดความเสี่ยงท่านควรทำงานเฉพาะในท้องที่ระบายอากาศได้ดีและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม (ต. ย. เช่น อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจที่ออกแบบเป็นพิเศษที่สามารถกรองแม็ดอนุภาคฝุ่นที่เล็กที่สุดออกไปได้)

- ▶ **หลีกเลี่ยงการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เปิด-ปิดอยู่ในตำแหน่งปิดก่อนใส่แบตเตอรี่แพ็ค การถือเครื่องมือไฟฟ้าโดยใช้นิ้วที่สวิตช์เปิด-ปิดหรือการใส่แบตเตอรี่แพ็คเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าที่เปิดสวิตช์อยู่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุ**
- ▶ **ใช้เฉพาะเครื่องมือไม่มีตาหินและไม่สึกหรอเท่านั้น ตัวอย่าง เช่น เครื่องมือที่มีจุดบกพร่องอาจแตกหักได้ และทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหายต่อทรัพย์สิน**
- ▶ **เมื่อใส่เครื่องมือ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สวมเครื่องมือเข้าในตามจับเครื่องมืออย่างมั่นคงแล้ว หากเครื่องมือไม่ได้เชื่อมต่อกับตามจับเครื่องมืออย่างแน่นหนา เครื่องมืออาจหลุดหลวมและไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไป**
- ▶ **ระมัดระวังเมื่อขันสกรูตัวยาวเข้าเนื่องจากเสี่ยงต่อการลื่นไถล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสกรูและเครื่องมือที่ใช้** สกรูตัวยาวมักควบคุมได้ยาก และจะเกิดอันตรายหากเครื่องมือลื่นไถลขณะขันและทำให้บาดเจ็บได้
- ▶ **ให้คำนึงถึงทิศทางการหมุนที่แจ้งไว้ก่อนเปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้า** ตัวอย่าง เช่น หากต้องการคลายสกรูออกและทิศทางการหมุนถูกตั้งไว้ให้ขันเข้า ในกรณีเช่นนี้เครื่องมือไฟฟ้าอาจเกิดแรงบิดสะท้อนอย่างรุนแรงได้
- ▶ **อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่เป็นส่วนเจาะ** เครื่องมือไฟฟ้าที่มีคลัตช์หยุดทำงานไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับทำงานเจาะ

คลัตช์อาจหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและไม่มีการเตือนล่วงหน้า

- ▶ **ระวัง! การใช้เครื่องมือไฟฟ้าพร้อม Bluetooth® อาจรบกวนอุปกรณ์และเครื่องมืออื่นๆ เครื่องบิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องช่วยฟัง) นอกจากนี้ยังอาจเกิดความเสียหายต่อคนและสัตว์ในบริเวณใกล้เคียงด้วย อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าพร้อม Bluetooth® ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ สถานีบริการน้ำมัน โรงงานสารเคมี พื้นที่ที่มีบรรยากาศเสี่ยงต่อการระเบิด และพื้นที่ปฏิบัติการระเบิด อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าพร้อม Bluetooth® ในเครื่องบิน หลีกเลี่ยงการทำงานเป็นระยะเวลานานตรงบริเวณใกล้ร่างกายโดยตรง**

เครื่องหมายข้อความ Bluetooth® และโลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเป็นกรรมสิทธิ์ของ Bluetooth SIG, Inc. บริษัท Robert Bosch Power Tools GmbH ได้รับใบอนุญาตใช้งานเครื่องหมายข้อความ/โลโก้ดังกล่าวแล้ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูล

จำเพาะ



อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

กรุณาดูภาพประกอบในส่วนหน้าของคู่มือการใช้งาน

ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง

ระบบการขันสกรู BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT และ EXACConnect ใช้สำหรับขันและคลายสกรู และขันแน่นและคลายนอตในพิสัยมิติและสมรรถนะที่กำหนดไว้ ระบบนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อบันทึกแรงบิดหรือมุมหมุนของการขันสกรู

ระบบการขันสกรูช่วยให้สามารถส่งข้อมูลการขันสกรูแบบไร้สายได้โดยใช้ Bluetooth® wireless technology สัญญาณ ดกลอง และไมตกลอง (การขันถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง) ของไขควงไร้สายสำหรับอุตสาหกรรม ซีรีส์ BT-EXACT และ BT-ANGLEEXACT จะถูกส่งไปยังสถานีฐาน EXACConnect ถ้าไม่มีสถานีฐาน EXACConnect จะไม่สามารถใช้งานไขควงซีรีส์ BT-EXACT และ BT-ANGLEEXACT: ไขควงจะถูกบล็อกไว้เมื่อจัดตั้ง และสามารถปลดบล็อกได้ด้วยสถานีฐาน EXACConnect เท่านั้น อ่านและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของสถานีฐาน EXACConnect ก่อนอื่นให้เปิดใช้งานสถานีฐาน EXACConnect





ส่วนประกอบที่แสดงภาพ

ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างอิงถึงส่วนประกอบของเครื่องที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- (1) เครื่องมือ (ต. ย. เช่น ลูกบ็อกซ์)
- (2) คัมจับเครื่องมือ
- (3) หัวขันมุมฉาก
- (4) ประแจปากตาย ขนาด 27 มม.
- (5) พื้นราบสำหรับประแจบนหน้าแปลนหัวมุมฉาก
- (6) ประแจปากตาย ขนาด 22 มม.
- (7) แผ่นเลื่อนสำหรับเลือกแรงบิดล่วงหน้า
- (8) หัวขนวน
- (9) ไฟแสดงผล LED ควบคุมการขัน
- (10) ไฟแสดงผล LED Bluetooth®
- (11) ไฟแสดงผล LED สภาพแบตเตอรี่
- (12) สวิตช์เปิด-ปิด
- (13) สวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน
- (14) ช่องยึดสำหรับหัวขนวน
- (15) ที่ยึด LED
- (16) พื้นราบสำหรับประแจบนปลอกเกลียวต่อก้าน

- (17) แบ้นปลดล็อกแบตเตอรี่
 - (18) แบตเตอรี่ที่มีจุดสัมผัส AP7
 - (19) แหวนเครื่องหมาย
 - (20) ไฟส่องบริเวณทำงาน
 - (21) เครื่องชาร์จ
 - (22) ปลั๊กไฟ
 - (23) ไฟแสดงผลสีเขียว LED ที่เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
 - (24) ไฟแสดงผลสีแดง LED ที่เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
 - (25) หัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็ว
 - (26) เครื่องมือปรับ
 - (27) ประแจขันหกเหลี่ยม
 - (28) หน้าปรับ
 - (29) แหวนกันหลุด
 - (30) ช่องในเปลือกครอบเครื่อง
 - (31) คัมจับ (พื้นผิวจับหุ้มฉนวน)
- อุปกรณ์ประกอบที่แสดงภาพหรืออธิบายไม่รวมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐาน**
กรุณาดูอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดในรายการแสดงอุปกรณ์ประกอบของเรา




ข้อมูลทางเทคนิค

ไขควงไร้สายสำหรับอุตสาหกรรม		2	4	6	7
BT-EXACT					
หมายเลขสินค้า		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
พิสัยการปรับแรงบิด	นิวตันเมตร	0.5–2	1–4	1–6	1.5–7
ความเร็วรอบเดินตัวเปล่า n ₀	นาที ¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
แรงดันไฟฟ้าฟักัด	โวลท์	9.6	9.6	9.6	9.6
ทิศทางการหมุน					
คัมจับเครื่องมือ		หัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็ว $\varnothing 1/4"$	หัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็ว $\varnothing 1/4"$	หัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็ว $\varnothing 1/4"$	หัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็ว $\varnothing 1/4"$
ระบบต่อประสานข้อมูล (ไร้สาย)		Bluetooth® wireless technology ระดับ 2 (เวอร์ชัน 1.2)			
ระยะเวลาส่ง สูงสุด	ม.	10	10	10	10
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014	กก.	0.80	0.80	0.80	0.80
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งาน ^{B)} และระหว่างการเก็บรักษา	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50

ไขควงไร้สายสำหรับอุตสาหกรรม		2	4	6	7
BT-EXACT					
ย่านความถี่ใช้งาน	เมกกะ เฮิรตซ์	2402-2480	2402-2480	2402-2480	2402-2480
กำลังส่ง สูงสุด	มิลลิ วัตต์	0.5	0.5	0.5	0.5
ระดับการคุ้มกัน		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ 2 607 335 681.




B) สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ <0 °C

ไขควงไร้สายสำหรับอุตสาหกรรม		8	9	12
BT-EXACT				
หมายเลขสินค้า		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
พิสัยการปรับแรงบิด	นิวตัน เมตร	1.5-8	1.5-9	1.5-12
ความเร็วรอบเดินตัวเปล่า n_0	นาที ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
แรงดันไฟฟ้าฟักัด	โวลท์	12	9.6	12
ทิศทางการหมุน				
ด้ามจับเครื่องมือ		หัวจับ ดอกชนิดเปลี่ยน เร็ว $\varnothing 1/4"$	หัวจับ ดอกชนิดเปลี่ยน เร็ว $\varnothing 1/4"$	หัวจับ ดอกชนิดเปลี่ยน เร็ว $\varnothing 1/4"$
ระบบต่อประสานข้อมูล (ไร้สาย)		Bluetooth® wireless technology ระดับ 2 (เวอร์ชัน 1.2)		
ระยะการส่ง สูงสุด	ม.	10	10	10
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014	กก.	0.90	0.80	0.90
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งาน ^{C)} และระหว่างการเก็บรักษา	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
ย่านความถี่ใช้งาน	เมกกะ เฮิรตซ์	2402-2480	2402-2480	2402-2480
กำลังส่ง สูงสุด	มิลลิ วัตต์	0.5	0.5	0.5
ระดับการคุ้มกัน		IP 20	IP 20	IP 20

A) ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ 2 607 335 683.

B) ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ 2 607 335 681.




C) สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ <0 °C

เครื่องขันนอตมุมฉากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรม BT-ANGLEXACT		2	3	6
หมายเลขสินค้า		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
พิสัยการปรับแรงบิด	นิวตัน เมตร	0.7–2	0.7–3	1.5–6
ความเร็วรอบเดินตัวเปล่า n ₀	นาที ¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
แรงดันไฟฟ้าพิกัด	โวลท์	9.6	9.6	9.6
ทิศทางการหมุน				
ด้ามจับเครื่องมือ หัวขันนอตมุมฉาก (ลั่งข้อแยกต่างหาก)		หัวจับ ดอกชนิดเปลี่ยน เร็ว $\text{O}1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" O1/4"	หัวจับ ดอกชนิดเปลี่ยน เร็ว $\text{O}1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" O1/4"	หัวจับ ดอกชนิดเปลี่ยน เร็ว $\text{O}1/4"$ ■ 1/4" ■ 3/8" O1/4"
หัวขัน (ลั่งข้อแยกต่างหาก)		หัวจับ ดอกชนิดเปลี่ยน เร็ว $\text{O}1/4"$	หัวจับ ดอกชนิดเปลี่ยน เร็ว $\text{O}1/4"$	หัวจับ ดอกชนิดเปลี่ยน เร็ว $\text{O}1/4"$
ระบบต่อประสานข้อมูล (ไร้สาย)		Bluetooth® wireless technology ระดับ 2 (เวอร์ชัน 1.2)		
ระยะเวลาส่ง สูงสุด	ม.	10	10	10
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014	กก.	1.0	1.0	1.0
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งาน ^{B)} และระหว่างการเก็บรักษา	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
ย่านความถี่ใช้งาน	เมกกะ เฮิรตซ์	2402–2480	2402–2480	2402–2480
กำลังส่ง สูงสุด	มิลลิ วัตต์	0.5	0.5	0.5
ระดับการคุ้มกัน		IP 20	IP 20	IP 20

A) ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ 2 607 335 681.




B) สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ <0 °C

เครื่องขันนอตมุมฉากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรม BT-ANGLEXACT		7	8	15
หมายเลขสินค้า		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
พิสัยการปรับแรงบิด	นิวตัน เมตร	2–7	1.5–8	2–15
ความเร็วรอบเดินตัวเปล่า n ₀	นาที ¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}

เครื่องขันนอตมุมฉากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรม		7	8	15
BT-ANGLEXACT				
แรงดันไฟฟ้าพิกัด	โวลต์	9.6	9.6	9.6
ทิศทางการหมุน				
ด้ามจับเครื่องมือ หัวขันนอตมุมฉาก (ลัษณะแยกต่างหาก)		หัวจับ ดอกชนิดเปลี่ยน เร็ว $\text{O}1/4"$ ■ $1/4"$ ■ $3/8"$ $\text{O}1/4"$	หัวจับ ดอกชนิดเปลี่ยน เร็ว $\text{O}1/4"$ ■ $1/4"$ ■ $3/8"$ $\text{O}1/4"$	หัวจับ ดอกชนิดเปลี่ยน เร็ว $\text{O}1/4"$ ■ $1/4"$ ■ $3/8"$ $\text{O}1/4"$
ระบบต่อประสานข้อมูล (ไร้สาย)		Bluetooth® wireless technology ระดับ 2 (เวอร์ชัน 1.2)		
ระยะเวลาส่ง สูงสุด	ม.	10	10	10
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014	กก.	1.0	1.0	1.0
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งาน ^{B)} และระหว่างการเก็บรักษา	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
ย่านความถี่ใช้งาน	เมกะเฮิรตซ์	2402-2480	2402-2480	2402-2480
กำลังส่ง สูงสุด	มิลลิวัตต์	0.5	0.5	0.5
ระดับการคุ้มกัน		IP 20	IP 20	IP 20

A) ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ 2 607 335 681.

B) สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ <0 °C

เครื่องขันนอตมุมฉากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรม		17	23	30
BT-ANGLEXACT				
หมายเลขสินค้า		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
พิสัยการปรับแรงบิด	นิวตันเมตร	6–17 การขันสกรูแบบแข็ง	7–23	8–30
		5–13 การขันสกรูแบบนุ่ม		
ความเร็วรอบเดินเปล่า n_0	นาที ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
แรงดันไฟฟ้าพิกัด	โวลต์	14.4	14.4	14.4
ทิศทางการหมุน				
ด้ามจับเครื่องมือ หัวขันนอตมุมฉาก (ลัษณะแยกต่างหาก)		■ $3/8"$	■ $3/8"$	■ $3/8"$

390 | ไทย

เครื่องขันนอตมุมจากโรยสำหรับอุตสาหกรรม 17 23 30
BT-ANGLEXACT

ระบบต่อประสานข้อมูล (โรย)		Bluetooth® wireless technology ระดับ 2 (เวอร์ชัน 1.2)		
ระยะการส่ง สูงสุด	ม.	10	10	10
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014	กก.	1.5	1.5	1.5
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งาน ^{B)} และระหว่างการเก็บรักษา	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
ย่านความถี่ใช้งาน	เมกกะเฮิรตซ์	2402-2480	2402-2480	2402-2480
กำลังส่ง สูงสุด	มิลลิวัตต์	0.5	0.5	0.5
ระดับการคุ้มกัน		IP 20	IP 20	IP 20

A) ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ 2 607 335 685.

B) สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ <0 °C

แบตเตอรี่แพ็ค Ni-MH 9.6 12.0 14.4

หมายเลขสินค้า		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
จำนวนเซลล์		8	10	12
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่	โวลท์	9.6	12.0	14.4
ความจุ	Ah	2.6	2.6	2.6
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014	กก.	0.55	0.70	0.80
เครื่องชาร์จที่แนะนำ		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

หัวขันมุมจาก ■ 1/4" ■ 3/8" ■ 3/8" ● 1/4" SWF ● 1/4"

หมายเลขสินค้า		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014	กก.	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20

หัวขันตรง SWF ● 1/4"

หมายเลขสินค้า		0 607 453 631
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014	กก.	0.20

การติดตั้ง

รายการสิ่งของที่จัดส่ง

ไขควงไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมจัดส่งโดยไม่มีแบตเตอรี่ แพ็ค เครื่องขันน็อตมุมฉากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมจัดส่งโดยไม่มีหัวขันน็อตมุมฉาก แบตเตอรี่แพ็ค

สำหรับการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรม บอช ของท่าน

สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานและการเก็บรักษา



เครื่องมือไฟฟ้านี้เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ทำงานที่ปิดล้อมเท่านั้น

เพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างไร้ปัญหา อุณหภูมิโดยรอบอนุญาตควรอยู่ระหว่าง -5°C และ $+50^{\circ}\text{C}$ (23°F และ 122°F) ที่ความชื้นสัมพัทธ์อนุญาตระหว่าง 20 และ 95 % ปลอดภัย

ควรเก็บแบตเตอรี่แพ็คที่อุณหภูมิระหว่าง 0°C (32°F) และ 45°C (113°F) เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเซลล์แบตเตอรี่

การติดตั้งหัวขันน็อตมุมฉาก

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

ในขั้นแรกต้องติดตั้งหัวขันน็อตมุมฉากที่มีขนาดเหมาะสมกัน (ดู "ข้อมูลทางเทคนิค", หน้า 386) เข้าบนเครื่องขันน็อตมุมฉากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้

▶ **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุนอยู่ในตำแหน่งกลาง (สวิตช์เปิดทำงานถูกล็อคไว้) หรือ แบตเตอรี่แพ็คถูกถอดออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนติดตั้ง ปรับ หรือถอดหัวขัน**

ถือเครื่องมือไฟฟ้าโดยใช้ประแจปากตาย (6) จับตรงพื้นราบสำหรับประแจ (5) บนหน้าแปลนหัวมุมฉาก

▶ **อย่าหนีบเครื่องตรงเปลือกครอบเครื่องอย่างเด็ดขาด** สวมหัวขันน็อตมุมฉาก (3) เข้าบนหน้าแปลนในตำแหน่งที่ต้องการและขันปลอกเกลียวตอกันโดยหมุนประแจปากตาย (4) ตรงพื้นราบสำหรับประแจ (16) เข้าให้แน่น จับหน้าแปลนหัวมุมฉากด้วยประแจปากตาย (6) เพื่อป้องกันการหมุน

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

เครื่องขันน็อตมุมฉากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถทำงานร่วมกับหัวมุมฉาก 0 607 451 618 เท่านั้น

อุปกรณ์แฉวน

ท่านสามารถแฉวนเครื่องมือไฟฟ้าไว้กับอุปกรณ์แฉวนโดยใช้ห่วงแฉวน (8)

ติดห่วงแฉวน (8) เข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าโดยจับห่วงแฉวนบนเข้าไปในช่องยึด (14)

▶ ตรวจสอบสภาพห่วง

แฉวนและตะขอของอุปกรณ์แฉวนอย่างสม่ำเสมอ

กระบวนการชาร์จ

หมายเหตุ: เครื่องชาร์จและแบตเตอรี่แพ็คไม่รวมอยู่ในการจัดส่ง

ปลั๊กไฟที่แสดงในภาพประกอบอาจมีรูปลักษณ์ต่างจากปลั๊กไฟที่เครื่องมือไฟฟ้าของท่าน

▶ **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จและแบตเตอรี่แพ็คเข้ากับระบบไฟฟ้าเฉพาะประเทศของท่าน**

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ AL 2450 DV (ดูภาพประกอบ A)

เชื่อมต่อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (21) โดยเสียบปลั๊กไฟ (22) เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และใส่แบตเตอรี่ (18) เข้าในช่องชาร์จของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง

▶ **อย่าใช้กำลังแรงขณะใส่/ถอดแบตเตอรี่** แบตเตอรี่ที่มีจุดสัมผัส APT (Akkum Pack Top) ถูกออกแบบไว้ในลักษณะที่แบตเตอรี่จะสามารถใส่เข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องชาร์จได้เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้น

ไฟแสดงผล LED (23) สีเขียวเริ่มกะพริบขึ้น การกะพริบขึ้นบ่งบอกถึงการไหลของกระแสไฟชาร์จ กระบวนการชาร์จจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ถูกชาร์จเต็มแล้ว กระบวนการชาร์จสิ้นสุดเมื่อไฟแสดงผล LED สีเขียวไม่กะพริบอีกต่อไป แต่จะติดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เสียงสัญญาณจะดังนานประมาณ 2 วินาทีและบ่งบอกว่าแบตเตอรี่ถูกชาร์จเต็มแล้ว

การติดขึ้นอย่างต่อเนื่องของไฟแสดงผล LED (24) สีแดงบ่งบอกถึงกระบวนการชาร์จที่ใช้กระแสไฟชาร์จลดลง หากไฟแสดงผล LED สีแดงกะพริบขึ้น แสดงว่าไม่สามารถทำการชาร์จได้

ข้อผิดพลาด - สาเหตุและมาตรการแก้ไข

สาเหตุ	มาตรการแก้ไข
ไฟแสดงผล LED ไม่ติดขึ้น	
ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟหลักของเครื่องชาร์จเข้า (อย่างถูกต้อง)	เสียบปลั๊กไฟหลัก (เต็มๆ) เข้าในเตาเสียบ
เตาเสียบ สายไฟหลัก หรือเครื่องชาร์จชำรุด	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ส่งเครื่องชาร์จไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับมอบ

สาเหตุ	มาตรการแก้ไข
	หมายเหตุสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า บอช
กระบวนการชาร์จไม่สามารถเริ่มต้น	
อุณหภูมิของแบตเตอรี่แพ็คไม่ อยู่ในพิสัยที่อนุญาต	เพิ่มหรือลดอุณหภูมิแบตเตอรี่ แพ็คให้อยู่ในพิสัยที่อนุญาต ระหว่าง 0 °C (32 °F) และ 45 °C (113 °F)
จุดสัมผัสแบตเตอรี่เปลี่ยน สกปรก	ทำความสะอาดจุดสัมผัส แบตเตอรี่ ต. ย. เช่น โดย เสียบและถอดแบตเตอรี่เข้า และออกหลายๆ ครั้ง หรือ เปลี่ยนแบตเตอรี่ หากจำเป็น
แบตเตอรี่ชาร์จ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
ไม่ได้เสียบแบตเตอรี่ (อย่างถูกต้อง)	เสียบแบตเตอรี่ (เต็มๆ) เข้า ในช่องเครื่องชาร์จแบตเตอรี่

การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า

หมายเหตุ: โปรดทราบว่า ในระหว่างการเก็บรักษาไม่ควรวางแบตเตอรี่ค้างไว้ในเครื่องมือวัด

► **อย่าเก็บแบตเตอรี่แพ็คไว้ในเครื่องที่ใช้พลังงาน
แบตเตอรี่ทำงาน** แบตเตอรี่แพ็คจะมีอายุการใช้งาน
ยืนยาวกว่าและทำการชาร์จใหม่ได้ง่ายกว่าเมื่อถูกแยกเก็บ
ก่อนนำมาใช้ อย่าลืมชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มหลังจากเก็บไว้
เป็นเวลานาน

การชาร์จแบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่ในเครื่องชาร์จที่เหมาะสมก่อนใส่ลงในเครื่องมือไฟฟ้า กรุณาดูคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการชาร์จในคู่มือการใช้งานของเครื่องชาร์จและคำแนะนำในคู่มือนี้ (ดู "กระบวนการชาร์จ", หน้า 391)

แบตเตอรี่มีระบบควบคุมอุณหภูมิ NTC ประกอบอยู่ด้วย ซึ่งจะอนุญาตให้ชาร์จได้เฉพาะในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 0 °C (+32 °F) และ 45 °C (+113 °F) เท่านั้น

ในลักษณะนี้แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานยืนยาว หากใช้งานอย่างถูกต้อง จะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ถึง 3000 ครั้ง แบตเตอรี่ใหม่หรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาานาน จะทำงานเต็มประสิทธิภาพหลังการชาร์จและคายประจุออกประมาณ 5 รอบ ควรชาร์จแบตเตอรี่ใหม่เมื่อไฟแสดงผล LED "สภาพแบตเตอรี่" ของเครื่องมือไฟฟ้าติดขึ้นสีแดง

การใส่และการถอดแบตเตอรี่

กดสวิตช์เปลี่ยนทิศทางหมุน (13) ไปที่ตำแหน่งกลาง ในลักษณะนี้สวิตช์เปิด-ปิด (12) จะถูกล็อกในตำแหน่ง "ปิด" ซึ่งจะป้องกันการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ

เลื่อนแบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้ว (18) เข้าในด้ามจับของเครื่องมือไฟฟ้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่แบตเตอรี่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและแป้นปลดล็อก (17) ขบเข้าในด้ามจับของเครื่องมือไฟฟ้าอย่างรู้สึกได้

► **อย่าใช้กำลังแรงขณะใส่/ถอดแบตเตอรี่** แบตเตอรี่ที่มีจุดสัมผัส APT (Akkupack Top) ถูกออกแบบไว้ในลักษณะที่แบตเตอรี่จะสามารถใส่เข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องชาร์จได้เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้น เมื่อต้องการถอดแบตเตอรี่ (18) ออก ให้กดแป้นปลดล็อกแบตเตอรี่ (17) ทั้งสองด้านและดึงแบตเตอรี่ลงด้านล่างออกจากด้ามจับ

การเปลี่ยนเครื่องมือบนหัวขั้วที่มีหัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็ว (ดูภาพประกอบ B)

► **เมื่อใส่เครื่องมือ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สวม
เครื่องมือเข้าในด้ามจับเครื่องมืออย่างมั่นคงแล้ว**
หากเครื่องมือไม่ได้เชื่อมต่อกับด้ามจับเครื่องมืออย่างแน่นหนา เครื่องมืออาจหลุดหลวมและไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไป

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

ซีรีส์ BT-EXACT จัดส่งพร้อมหัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็วขนาด 1/4" (SWF ○ 1/4")

BT-ANGLEXACT 2 | 3 | 6

สำหรับเครื่องขันน็อตมุมฉากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้มีหัวขันน็อตมุมฉากที่มีหัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็วขนาด 1/4" (หมายเลขสินค้า 0 607 453 631) จำหน่าย

BT-ANGLEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

สำหรับเครื่องขันน็อตมุมฉากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้มีหัวขันน็อตมุมฉากที่มีหัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็วขนาด 1/4" (หมายเลขสินค้า 0 607 453 630) จำหน่าย

การใส่เครื่องมือ

ดึงหัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็ว (25) ไปด้านหน้า เสียบเครื่องมือ (1) เข้าในด้ามจับเครื่องมือ (2) และปล่อยนิ้วจากหัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็ว

ใช้เฉพาะเครื่องมือที่มีปลายเสียบที่เข้ากัน (1/4" ทกเหลี่ยม) อย่าพยายามใส่ดอกสว่านเข้าในหัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็วนี้ เครื่องขันน็อตมุมฉากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมและไขควงไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมที่มีคลัตช์หยุดทำงานไม่เหมาะสมสำหรับใช้ทำงานเจาะ คลัตช์อาจหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและไม่มี การเตือนล่วงหน้า หากท่านทำการเจาะต่อไปหลังจากคลัตช์ตัดกำลัง เครื่องมือไฟฟ้าอาจบิดออกจากรูที่เจาะจนกว่าคลัตช์จะต่อกำลังอีกครั้ง

การถอดเครื่องมือ

ดึงหัวจับคอกชนิดเปลี่ยนเร็ว (25) ไปด้านหน้า เอาเครื่องมือ (1) ออกจากค้ำจับเครื่องมือ (2) และปล่อยนิ้วจากหัวจับคอกชนิดเปลี่ยนเร็ว

การเปลี่ยนเครื่องมือบนหัวขันที่มีแท่งขั้วสี่เหลี่ยมด้านนอก

▶ เมื่อใส่เครื่องมือ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สวมเครื่องมือเข้าในค้ำจับเครื่องมืออย่างมั่นคงแล้ว หากเครื่องมือไม่ได้เชื่อมต่อกับค้ำจับเครื่องมืออย่างแน่นหนา เครื่องมืออาจหลุดหลวมและไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไป

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

สำหรับเครื่องขันนอตมุมฉากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้มีหัวขันมุมฉากที่มีแท่งขั้วสี่เหลี่ยมขนาด 1/4" (หมายเลขสินค้า 0 607 453 617) และหัวขันมุมฉากที่มีแท่งขั้วสี่เหลี่ยมขนาด 3/8" (หมายเลขสินค้า 0 607 453 620) จำหน่าย

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

สำหรับเครื่องขันนอตมุมฉากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้มีหัวขันมุมฉากที่มีแท่งขั้วสี่เหลี่ยมขนาด 3/8" (หมายเลขสินค้า 0 607 451 618) จำหน่าย

การใส่เครื่องมือ

กดหมุดบนแท่งขั้วสี่เหลี่ยมของค้ำจับเครื่องมือ (2) เข้าด้านใน ต. ย. เช่น โดยใช้ไขควงขนาดเล็ก และดันเครื่องมือ (1) เขาวนบนแท่งขั้วสี่เหลี่ยม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุดได้ขบเข้าในชอกเครื่องมือ

การถอดเครื่องมือ

กดหมุดที่อยู่ในชอกเครื่องมือ (1) เข้าด้านในและดึงเครื่องมือ ออกจากค้ำจับเครื่องมือ (2)

การเปลี่ยนเครื่องมือบนหัวขันที่มีแท่งขั้วหกเหลี่ยมด้านใน (ดูภาพประกอบ C)

▶ เมื่อใส่เครื่องมือ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สวมเครื่องมือเข้าในค้ำจับเครื่องมืออย่างมั่นคงแล้ว หากเครื่องมือไม่ได้เชื่อมต่อกับค้ำจับเครื่องมืออย่างแน่นหนา เครื่องมืออาจหลุดหลวมและไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไป

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

สำหรับเครื่องขันนอตมุมฉากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้มีหัวขันมุมฉากที่มีแท่งขั้วหกเหลี่ยมด้านในขนาด 1/4" (หมายเลขสินค้า 0 607 453 618) จำหน่าย

การใส่เครื่องมือ

เสียบเครื่องมือ (1) เข้าในแท่งขั้วหกเหลี่ยมด้านในของค้ำจับเครื่องมือ (2) จนขบเข้าที่อย่างรู้สึกได้

การถอดเครื่องมือ

ดึงเครื่องมือ (1) ออกจากค้ำจับเครื่องมือ (2) โดยใช้คีมช่วย หากจำเป็น

การปฏิบัติงาน

ใช้อุปกรณ์ปกป้องร่างกาย สวมแว่นตา ป้องกันเสมอ อุปกรณ์ปกป้อง เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมวกแข็ง หรือประอบทุกชิ้น เลี่ยงตั้งที่ใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพการ

ทำงาน จะลดการบาดเจ็บทางร่างกาย

การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

เมื่อต้องการสตาร์ทเครื่องมือไฟฟ้า ท่านควรเลือกทิศทางการหมุนด้วยสวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (13) ก่อน: เครื่องมือไฟฟ้าจะสตาร์ทเมื่อสวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (13) ไม่อยู่ในตำแหน่งกลางเท่านั้น (สวิตช์เปิดทำงานถูกล็อกไว้)

การตั้งทิศทางการหมุน (ดูภาพประกอบ D)

▶ กระตุ้นสวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (13) เมื่อเครื่องหยุดสนิทเท่านั้น

การหมุนทางขวา: สำหรับการขันสกรูเข้า ให้กดสวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (13) ไปทางซ้ายจนสุด

การหมุนทางซ้าย: สำหรับการคลายหรือขันสกรูออก ให้กดสวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (13) ไปทางขวาจนสุด

การเปิดสวิตช์ไฟส่องบริเวณทำงาน

ไฟส่องบริเวณทำงาน (20) ทำให้สามารถส่องสว่างไปยังตำแหน่งขันสกรูเมื่อบริเวณนั้นมีแสงสว่างไม่เพียงพอ เปิดไฟส่องบริเวณทำงาน (20) โดยกดสวิตช์เปิด-ปิด (12) เมื่อกดสวิตช์เปิด-ปิดอย่างหนักแน่น เครื่องมือไฟฟ้าจะติดทำงานและไฟส่องบริเวณทำงานจะส่องสว่างต่อไป

▶ **อย่ามองตรงเข้าไปในไฟส่องบริเวณทำงาน ไฟอาจทำให้ท่านตาพร่าได้**

การเปิด-ปิดเครื่อง

ไขควงมีคลัตช์หยุดทำงานที่ขึ้นกับแรงบิดและสามารถปรับได้ในช่วงที่ระบุไว้ คลัตช์จะตอบสนองเมื่อถึงแรงบิดที่ตั้งไว้

หมายเหตุ: หากท่านใช้ไขควงทำงานโดยใช้เครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้า ท่านต้องเปิดเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าทำงานก่อน

เปิดสวิตช์ เครื่องมือไฟฟ้าโดยกดสวิตช์เปิด-ปิด (12) ไปจนสุด

เครื่องมือไฟฟ้าจะ**ปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติ**ในทันทีที่ถึงแรงบิดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

- ▶ หากสวิตช์เปิด-ปิด (12) ถูกปล่อยก่อนเวลา ก็จะไม่ถึงแรงบิดที่ตั้งไว้

ข้อแนะนำในการทำงาน

- ▶ เครื่องมือไฟฟ้ามีการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายที่ใช้คลื่นวิทยุ ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดการทำงานในพื้นที่ ต. ย. เช่น ในเครื่องบิน หรือโรงพยาบาล
- ▶ ตัดการเชื่อมต่อการจ่ายไฟฟ้าก่อนปรับแต่งเครื่อง เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ หรือวางเครื่องไว้ชั่วคราว มาตรการเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยป้องกันการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ
- ▶ จับเครื่องมือไฟฟ้าเข้าบนหัวสกรู/นอตเมื่อเครื่องปิดอยู่เท่านั้น เครื่องมือที่หมุนอยู่อาจลื่นไถล
- ▶ ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับแต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. ย. เช่น บำรุงรักษา เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขนย้ายและเก็บรักษา อันตรายจากการบาดเจ็บหากสวิตช์เปิด-ปิดติดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ

การตั้งค่าแรงบิด (ดูภาพประกอบ E - G)

แรงบิดขึ้นอยู่กับการขันตั้งล่วงหน้าที่สปริงของคลัตช์หยุดทำงาน คลัตช์หยุดทำงานจะตอบสนองในการหมุนทั้งซ้ายและขวาเมื่อถึงแรงบิดที่ตั้งไว้

สำหรับการตั้งค่าแรงบิดแต่ละครั้ง ให้ไขเฉพาะเครื่องมือปรับ (26) ที่จัดตั้งมาเท่านั้น
ดันแผ่นเลื่อน (7) บนเครื่องมือไฟฟ้าไปด้านหลังทั้งหมด

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

เสียบประแจขันหกเหลี่ยม (27) เข้าในเครื่องมือ (26) และหมุนประแจซ้าย

ในช่องเปิดครอบเครื่อง เมื่อเห็นรอยว่าเล็ก ๆ (หน้าปรับ (28)) ในคลัตช์ ให้เสียบเครื่องมือปรับ (26) เข้าในรอยว่า และหมุนเครื่องมือปรับ

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

เสียบประแจขันหกเหลี่ยม (27) เข้าในตามจับเครื่องมือ (2) และหมุนประแจซ้าย

ในช่องเปิดครอบเครื่อง เมื่อเห็นรอยว่าเล็ก ๆ (หน้าปรับ (28)) ในคลัตช์ ให้เสียบเครื่องมือปรับ (26) เข้าในรอยว่า และหมุนเครื่องมือปรับ

หมุนตามทิศทางหมุนของนาฬิกาจะได้แรงบิดสูงขึ้น
หมุนทวนทิศทางหมุนของนาฬิกาจะได้แรงบิดลดลง

เอาเครื่องมือปรับ (26) ออก ดันแผ่นเลื่อน (7) ไปด้านหน้าอีกครั้งเพื่อป้องกันคลัตช์จากสิ่งสกปรก

- หมายเหตุ:** ค่าการปรับที่จำเป็นขึ้นอยู่กับประเภทของการเชื่อมต่อสกรู และสามารถกำหนดค่าที่ดีที่สุดโดยการทดลองฝึกปฏิบัติ ตรวจสอบการขันภาคทดลองด้วยประแจวัดแรงบิด
- ▶ ตั้งแรงบิดไว้ในขอบเขตสมรรถภาพที่กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นคลัตช์หยุดทำงานจะไม่ตอบสนอง

ไฟแสดงผล LED



ไฟแสดงผลสภาพแบตเตอรี่

หากจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ (18) ไฟแสดงผล LED (11) จะกะพริบขึ้นสี่เหลี่ยมและเสียงสัญญาณจะดังขึ้น ท่านสามารถขันสกรูต่อได้อีก 6-8 ตัวเท่านั้น

หากไฟแสดงผล LED กะพริบขึ้นสีแดง แสดงว่าความสามารถในการขันสกรูตัวใหม่ไม่เพียงพอหรือเครื่องมือไฟฟ้าถูกใช้งานเกินพิกัด เครื่องมือไฟฟ้าไม่สามารถติดเครื่องทำงานได้อีกต่อไป สวิตช์เปิดทำงานถูกบล็อกไว้จนกว่าแบตเตอรี่แพ็คจะถูกถอดออกจากเครื่องมือไฟฟ้า และแบตเตอรี่แพ็คที่ชาร์จเต็มแล้วถูกใส่กลับเข้าไปอีกครั้ง หากทำงานด้วยเครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้า ไฟแสดงผลสีแดง LED (11) บ่งบอกถึงการทำงานเกินพิกัด

หากไฟแสดงผล (11) กะพริบขึ้นสีแดง แสดงว่าเครื่องมือไฟฟ้าร้อนเกินไปและทำงานไม่ได้อีกต่อไป รอจนกว่าไฟกะพริบจะดับลงโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนที่ท่านจะสตาร์ทเครื่องมือไฟฟ้าอีกครั้ง

หากเวลาทำงานของเครื่องมือไฟฟ้าลดลงอย่างมากหลังการชาร์จแต่ละครั้ง แสดงว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เข้า แบตเตอรี่ที่ไขแล้วไปกำจัดตามกฎหมาย/ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ

หมายเหตุ: หากทำไขเครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้าและเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า 4EXACT แทนแบตเตอรี่ (18) ไฟแสดงผล LED (11) จะไม่ทำงาน



ไฟแสดงผลการขันสกรู

คลัตช์หยุดทำงานจะตอบสนองเมื่อถึงแรงบิดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ไฟแสดงผล LED (9) ติดขึ้นสี่

เหลี่ยม

หากไม่ถึงแรงบิดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ไฟแสดงผล LED (9) จะติดขึ้นสีแดงและเสียงสัญญาณจะดังขึ้น ต้องทำการขันสกรูใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ไฟแสดงการเชื่อมต่อ Bluetooth®

กดสวิตช์เปิด-ปิด (12) เพื่อเปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth® ไฟแสดงผล LED สีแดง (10) จะกะพริบระหว่างไขควงค้นหาการเชื่อมต่อ

ไฟแสดงผล LED สีแดง (10) ติดขึ้นต่อเนื่อง แสดงว่าได้ทำการเชื่อมต่อ Bluetooth® แล้ว อย่างไรก็ตามไขควงยังคงถูกล็อคไว้

หากไขควงถูกปลดจากสถานีฐาน EXAConnect ไฟแสดงผล LED (10) จะดับลง

เมื่อกดสวิตช์เปิด-ปิดแล้ว หากไฟแสดงผล LED (10) กะพริบเพียงสั้น ๆ แล้วดับลง แสดงว่าไขควงมีไฟไม่เพียงพอสำหรับการชาร์จ

การป้องกันการทำซ้ำ

ในการขันสกรู หากคลัตช์หยุดทำงานตบสนอง เครื่องจะหยุดทำงาน เครื่องจะเริ่มทำงานอีกครั้งหลังจากหยุดพัก 0.7 วินาที การหยุดพักจะช่วยป้องกันการขันซ้ำสกรูที่ขันแน่นไปแล้วโดยไม่ตั้งใจ

การปรับหัวขันมุมฉาก

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

ท่านสามารถปรับหัวขันมุมฉาก (3) ได้ทั้งหมดแปดตำแหน่ง ล็อคเครื่องมือไฟฟ้าโดยใช้ประแจปากตาย (6) จับตรงพื้นราบสำหรับประแจ (5) บนหน้าแปลนหัวมุมฉาก

► **อย่าหนีบเครื่องตรงเปลือกครอบเครื่องอย่างเด็ดขาด** คลายปลอกเกลียวตอกันออกโดยใช้ประแจปากตาย (4) จับตรงพื้นราบสำหรับประแจ (16) ปรับหัวขันมุมฉาก (3) เป็นขั้น 45° ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ และขันปลอกเกลียวตอกันกลับเข้าที่แน่นโดยใช้ประแจปากตาย (4) จับตรงพื้นราบสำหรับประแจ (16) จับหน้าแปลนหัวมุมฉากด้วยประแจปากตาย (6) เพื่อป้องกันการหมุน

การปรับไฟ LED ส่องบริเวณทำงาน (ดูภาพประกอบ H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

ไขว้ไขควงบางๆ มืด หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันกดแหวนเครื่องหมาย (19) ออก ใช้คีมหนีบถ่างเลื่อนแหวนล็อค (29) ไปด้านหลังเข้มนเปลือกครอบเครื่อง

ตอนนี้ สามารถปรับเลือกทั้งสองชั้นของที่ยึด LED (15) ที่หุ้มไฟ LED ส่องบริเวณทำงาน (20) ไปยังตำแหน่งใดๆ ที่ต้องการ ระวังอย่าทำให้สายไฟของไฟ LED ส่องบริเวณทำงานชำรุด และดันสายไฟเข้าไปในช่อง (30) ในเปลือกครอบเครื่องที่ทำไว้เพื่อการนี้โดยอย่าให้สายไฟทับ ห่อหุ้มไฟ LED ส่องบริเวณทำงาน (20) อีกครั้งด้วยเปลือกครอบเครื่องของที่ยึด LED (15)

กดแหวนล็อค (29) และแหวนเครื่องหมาย (19) กลับสู่ตำแหน่งเดิม

การบำรุงรักษาและการบริการ

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

► **ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับแต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ค. ย. เช่น บำรุงรักษา เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อย้ายและเก็บรักษา** อันตรายจากการบาดเจ็บหากสวิตช์เปิด-ปิดติดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ

► **เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ต้องรักษาเครื่องและช่องระบายอากาศ ให้สะอาดอยู่เสมอ**

การหล่อลื่นเครื่องมือไฟฟ้า



สารหล่อลื่น:

จาระบีเกียร์ชนิดพิเศษ (225 มล.)

หมายเลขสินค้า 3 605 430 009

จาระบี Molykote

น้ำมันเครื่อง SAE 10/SAE 20

– หลังจากใช้เครื่องไป 150 ชั่วโมงแรก ให้ทำความสะอาด เกียร์ด้วยสารละลายอ่อนๆ ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต สารละลายเกี่ยวกับการใช้และการกำจัด จากนั้นให้หล่อลื่นเกียร์ด้วยจาระบีเกียร์ชนิดพิเศษของ บอช ทำซ้ำขั้นตอน การทำความสะอาดทุกๆ 300 ชั่วโมงทำงานหลังจาก ทำความสะอาดครั้งแรก

– หยอดน้ำมันขึ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ของคลัตช์หยุดทำงาน เมื่อขันสกรูไปแล้ว 100000 ครั้งด้วยน้ำมันเครื่อง SAE 10/SAE 20 สองสามหยด หล่อลื่นชิ้นส่วนเลื่อนและกึ่งได้ด้วยจาระบี Molykote ในโอกาสที่ตรวจเช็คหรือทำความสะอาด ลึกหรือที่คลัตช์เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อความเที่ยงตรงและการทำซ้ำ จากนั้นต้องตั้งแรงบิดของคลัตช์ใหม่

► **ส่งเครื่องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญทำการบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมเท่านั้น** ในลักษณะที่ท่านจะแน่ใจได้ว่าเครื่องมือ ไฟฟ้ายังคงอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

ศูนย์บริการลูกค้า บอช ที่ได้รับมอบหมายสามารถทำงานนี้ได้ อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้

► **กำจัดสารหล่อลื่นและสารทำความสะอาดในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามข้อบังคับทาง กฎหมาย**

การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้งาน

ศูนย์บริการหลังการขายของเรายินดีตอบคำถามของท่านที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์รวมทั้งเรื่องอะไหล่ ภาพเขียนแบบการประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับ

อะไหล่ กรุณาดูใน: www.bosch-pt.com
 ที่งานที่ปรึกษาของ บอช ยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 ของเราและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
 เมื่อต้องการสอบถามและสั่งซื้ออะไหล่ กรุณาแจ้งหมายเลข
 ลินค้า 10 หลังกบนแผ่นป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

ไทย

ไทย บริษัท โรเบิร์ต บอช จำกัด
 เอพวยไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 5
 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 โทร: +66 2012 8888
 แฟกซ์: +66 2064 5800
www.bosch.co.th

ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรม บอช
 อาคาร ลาซาลทาวเวอร์ ชั้น G ห้องเลขที่ 2
 บ้านเลขที่ 10/11 หมู่ 16
 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
 จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 ประเทศไทย
 โทรศัพท์ 02 7587555
 โทรสาร 02 7587525

การกำจัดขยะ



เครื่องมือไฟฟ้า แบตเตอรี่แพ็ค อุปกรณ์ประกอบ
 และที่บ่อ ต้องนำ

ไปแยกประเภทวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้
 ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม




อย่าทิ้งเครื่องมือไฟฟ้าและแบตเตอรี่แพ็ค/
 แบตเตอรี่ลงในขยะบ้าน!

สำหรับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเท่านั้น:

ตามระเบียบสหภาพยุโรป 2012/19/EU ต้องนำเครื่องมือ
 ไฟฟ้าที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป และตามระเบียบสหภาพ
 ยุโรป 2006/66/EC ต้องนำแบตเตอรี่แพ็ค/แบตเตอรี่ที่
 ชาร์จหรือใช้แล้วไปเก็บแยกต่างหากและส่งเข้าสู่กระบวนการ
 รีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แบตเตอรี่แพ็ค/แบตเตอรี่:

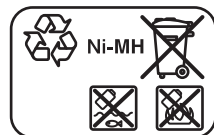

Ni-MH: นิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์

Bahasa Indonesia

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk keselamatan umum untuk perkakas listrik

PERINGATAN Baca semua peringatan, petunjuk, ilustrasi, dan spesifikasi

keselamatan yang diberikan bersama perkakas listrik ini. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk di bawah ini dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.

Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk penggunaan di masa mendatang.

Istilah "perkakas listrik" dalam peringatan mengacu pada perkakas listrik yang dioperasikan dengan listrik (menggunakan kabel) atau perkakas listrik yang dioperasikan dengan baterai (tanpa kabel).

Keamanan tempat kerja

- ▶ **Jaga kebersihan dan pencahayaan area kerja.** Area yang berantakan atau gelap dapat memicu kecelakaan.
- ▶ **Jangan mengoperasikan perkakas listrik di lingkungan yang dapat memicu ledakan, seperti adanya cairan, gas, atau debu yang mudah terbakar.** Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang kemudian mengakibatkan debu atau uap terbakar.
- ▶ **Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan pengamat saat mengoperasikan perkakas listrik.** Gangguan dapat menyebabkan hilangnya kendali.

Keamanan listrik

- ▶ **Steker perkakas listrik harus sesuai dengan stopkontak. Jangan pernah memodifikasi steker. Jangan menggunakan steker adaptor bersama dengan perkakas listrik yang terhubung dengan sistem grounding.** Steker yang tidak dimodifikasi dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
- ▶ **Hindari kontak badan dengan permukaan yang terhubung dengan sistem grounding, seperti pipa, radiator, kompor, dan lemari es.** Terdapat peningkatan risiko terjadinya sengatan listrik jika badan Anda terhubung dengan sistem grounding.
- ▶ **Perkakas listrik tidak boleh terpapar hujan atau basah.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan gunakan kabel untuk membawa, menarik, atau melepas steker perkakas listrik. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepi yang tajam, atau komponen yang bergerak.** Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Saat mengoperasikan perkakas listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang

cocok untuk pemakaian di luar ruangan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.

- ▶ **Jika perkakas listrik memang harus dioperasikan di tempat yang lembap, gunakan pemutus arus listrik residu (RCD).** Penggunaan RCD akan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.

Keselamatan personel

- ▶ **Tetap waspada, perhatikan aktivitas yang sedang dikerjakan dan gunakan akal sehat saat mengoperasikan perkakas listrik. Jangan gunakan perkakas listrik saat mengalami kelelahan atau di bawah pengaruh narkoba, alkohol, atau obat-obatan.** Jika perkakas listrik dioperasikan dengan daya konsentrasi yang rendah, hal tersebut dapat menyebabkan cedera serius.
- ▶ **Gunakan peralatan pelindung diri. Selalu kenakan pelindung mata.** Penggunaan perlengkapan pelindung seperti penutup telinga, helm, sepatu anti licin, dan masker debu akan mengurangi cedera.
- ▶ **Hindari start yang tidak disengaja. Pastikan switch berada di posisi off sebelum perkakas listrik dihubungkan ke sumber daya listrik dan/atau baterai, diangkat, atau dibawa.** Membawa perkakas listrik dengan jari menempel pada tombol atau perkakas listrik dalam keadaan hidup dapat memicu kecelakaan.
- ▶ **Singkirkan kunci penyetel atau kunci pas sebelum menghidupkan perkakas listrik.** Perkakas atau kunci pas yang masih menempel pada komponen perkakas listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- ▶ **Jangan melampaui batas. Berdirilah secara mantap dan selalu jaga keseimbangan.** Hal ini akan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap perkakas listrik pada situasi yang tak terduga.
- ▶ **Kenakan pakaian dengan wajar. Jangan mengenakan perhiasan atau pakaian yang longgar. Jauhkan rambut dan pakaian dari komponen yang bergerak.** Pakaian yang longgar, rambut panjang, atau perhiasan dapat tersangkut dalam komponen yang bergerak.
- ▶ **Jika disediakan perangkat untuk sambungan pengisapan debu dan alat pengumpulan, pastikan perangkat tersebut terhubung dan digunakan dengan benar.** Penggunaan alat pengumpulan dapat mengurangi bahaya yang disebabkan oleh debu.
- ▶ **Jangan berpuas diri dan mengabaikan prinsip keselamatan karena terbiasa mengoperasikan perkakas.** Tindakan yang kurang hati-hati dapat mengakibatkan cedera serius dalam waktu sepersekian detik.

Penggunaan dan pemeliharaan perkakas listrik

- ▶ **Jangan memaksakan perkakas listrik. Gunakan perkakas listrik yang sesuai untuk pekerjaan yang dilakukan.** Perkakas listrik yang sesuai akan bekerja dengan lebih baik dan aman sesuai tujuan penggunaan.
- ▶ **Jangan gunakan perkakas listrik dengan switch yang tidak dapat dioperasikan.** Perkakas listrik yang

switchnya yang tidak berfungsi dapat menimbulkan bahaya dan harus diperbaiki.

- ▶ **Lepaskan steker dari sumber listrik dan/atau lepas baterai, jika dapat dilepaskan dari perkakas listrik sebelum menyatel, mengganti aksesoris, atau menyimpan perkakas listrik.** Tindakan preventif akan mengurangi risiko menghidupkan perkakas listrik secara tidak disengaja.
- ▶ **Jauhkan dan simpan perkakas listrik dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang-orang yang tidak mengetahui cara menggunakan perkakas listrik, mengoperasikan perkakas listrik.** Perkakas listrik dapat membahayakan jika digunakan oleh orang-orang yang tidak terlatih.
- ▶ **Lakukan pemeliharaan perkakas listrik dan aksesoris. Periksa komponen yang bergerak apabila tidak lurus atau terikat, kerusakan komponen, dan kondisi lain yang dapat mengganggu pengoperasian perkakas listrik. Apabila rusak, perbaiki perkakas listrik sebelum digunakan.** Kecelakaan sering terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan baik.
- ▶ **Jaga ketajaman dan kebersihan alat.** Alat pemotong dengan pisau pemotong yang tajam dan dirawat dengan baik tidak akan mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.
- ▶ **Gunakan perkakas listrik, aksesoris, dan komponen perkakas dll sesuai dengan petunjuk ini, dengan mempertimbangkan kondisi kerja dan pekerjaan yang akan dilakukan.** Penggunaan perkakas listrik untuk tujuan berbeda dari fungsinya dapat menyebabkan situasi yang berbahaya.
- ▶ **Jaga gagang dan permukaan genggam agar tetap kering, bersih, dan bebas dari minyak dan lemak.** Gagang dan permukaan genggam yang licin tidak menjamin keamanan kerja dan kontrol alat yang baik pada situasi yang tidak terduga.

Penggunaan dan pemeliharaan perkakas baterai

- ▶ **Isi ulang daya hanya dengan pengisi daya yang ditentukan oleh produsen.** Pengisi daya yang sesuai untuk satu jenis set baterai dapat menyebabkan risiko kebakaran apabila digunakan dengan set baterai lain.
- ▶ **Hanya gunakan perkakas listrik dengan set baterai yang dirancang khusus.** Penggunaan set baterai lain dapat menyebabkan risiko cedera dan kebakaran.
- ▶ **Apabila set baterai tidak digunakan, jauhkan dari benda logam lainnya, seperti klip kertas, koin, kunci, paku, sekrup, atau benda logam kecil lainnya yang dapat membuat sambungan dari satu terminal ke terminal lainnya.** Memendekkan terminal baterai dapat menyebabkan kebakaran atau api.
- ▶ **Cairan dapat keluar dari baterai jika baterai tidak digunakan dengan benar; hindari kontak. Jika terjadi kontak secara tidak disengaja, bilas dengan air. Jika cairan mengenai mata, segera hubungi bantuan medis.** Cairan yang keluar dari baterai dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar.

- ▶ **Jangan gunakan set baterai atau perkakas yang rusak atau telah dimodifikasi.** Baterai yang rusak atau telah dimodifikasi dapat menimbulkan kejadian yang tak terduga seperti kebakaran, ledakan, atau risiko cedera.
- ▶ **Jangan meletakkan set baterai atau perkakas di dekat api atau suhu tinggi.** Paparan terhadap api atau suhu di atas 130 °C dapat memicu ledakan.
- ▶ **Ikuti semua petunjuk pengisian daya dan jangan mengisi daya set baterai atau perkakas di luar rentang suhu yang ditentukan dalam petunjuk.** Pengisian daya yang tidak tepat atau di luar rentang suhu yang ditentukan dapat merusak baterai dan meningkatkan risiko kebakaran.

Servis

- ▶ **Minta teknisi berkualifikasi untuk menyervis perkakas listrik dengan hanya menggunakan suku cadang yang identik.** Dengan demikian, hal ini akan memastikan keamanan perkakas listrik.
- ▶ **Jangan pernah melakukan servis pada baterai yang telah rusak.** Servis baterai hanya boleh dilakukan oleh produsen atau penyedia servis resmi.

Petunjuk Keselamatan untuk Obeng

- ▶ **Pegang perkakas listrik pada permukaan gagang isolator saat pengoperasian yang memungkinkan alat pengencang bersentuhan dengan kabel yang tidak terlihat.** Menyentuh alat pengencang yang dialiri listrik dapat menyebabkan bagian logam perkakas listrik dialiri listrik, sehingga berisiko mengakibatkan sengatan listrik pada operator.
- ▶ **Gunakanlah alat detektor logam yang cocok untuk mencari kabel dan pipa yang tidak terlihat atau hubungi perusahaan pengadaan setempat.** Sentuhan dengan kabel-kabel listrik dapat mengakibatkan api dan kontak listrik. Pipa gas yang dirusak dapat mengakibatkan ledakan. Pipa air yang dirusak mengakibatkan barang-barang menjadi rusak.
- ▶ **Pegang perkakas listrik dengan kencang.** Saat mengencangkan dan mengendurkan obeng dapat terjadi reaksi torsi yang tinggi sesaat.
- ▶ **Gunakan alat kerja dengan aman.** Benda yang ditahan dalam alat pemegang atau bais lebih aman daripada benda yang dipegang dengan tangan.
- ▶ **Sebelum meletakkan perkakas listrik, tunggulah hingga perkakas berhenti berputar.** Alat kerja dapat tersangkut dan menyebabkan perkakas listrik tidak dapat dikendalikan.
- ▶ **Asap dapat keluar apabila terjadi kerusakan atau penggunaan yang tidak tepat pada baterai. Baterai dapat terbakar atau meledak.** Biarkan udara segar mengalir masuk dan kunjungi dokter apabila mengalami gangguan kesehatan. Asap tersebut dapat mengganggu saluran pernafasan.
- ▶ **Jangan membuka baterai.** Ada bahaya terjadinya korsleting.

- ▶ **Baterai dapat rusak akibat benda-benda lancip, seperti jarum, obeng, atau tekanan keras dari luar.** Hal ini dapat menyebabkan terjdak hubungan singkat internal dan baterai dapat terbakar, berasap, meledak, atau mengalami panas berlebih.
- ▶ **Hanya gunakan baterai pada produk yang dibuat oleh produsen.** Hanya dengan cara ini, baterai dapat terlindungi dari kelebihan muatan.



Lindungi baterai dari panas, misalnya juga dari paparan sinar matahari dalam waktu yang lama, api, kotoran, air dan kelembapan. Terdapat risiko ledakan dan korsleting.

- ▶ **Segera matikan perkakas listrik jika alat tambahan terkunci. Bersiaplah dengan reaksi tinggi yang menyebabkan sentakan.** Alat tambahan akan terkunci jika perkakas listrik mengalami kelebihan beban atau perkakas bergerak miring pada benda kerja.

⚠ PERINGATAN Debu yang dihasilkan selama pengampelasan, penggergajian, pengeboran dan aktivitas serupa dapat bersifat karsinogenik, teratogenik atau mutagenik. Beberapa zat yang terkandung dalam debu ini:

Timbel dalam cat dan pernis; silika kristal dalam batu bata, semen, dan pengerjaan bata lainnya; arsenik dan kromat dalam kayu yang diolah secara kimiawi. Risiko penyakit bergantung pada seberapa sering Anda terpapar zat tersebut. Untuk mengurangi bahaya tersebut, sebaiknya lakukan pengerjaan di ruangan yang berventilasi baik dengan peralatan pelindung yang sesuai (misalnya dengan peralatan pelindung pernafasan yang didesain khusus serta dapat menyaring partikel debu terkecil).

- ▶ **Jangan menyalakan perkakas listrik secara tiba-tiba. Pastikan tombol untuk menghidupkan dan mematikan berada dalam posisi off sebelum memasang baterai.** Membawa perkakas listrik dengan jari tangan berada pada tombol untuk menghidupkan dan mematikan atau memasang baterai pada perkakas listrik yang menyala dapat menimbulkan kecelakaan.
- ▶ **Hanya gunakan alat sisipan yang sesuai dan dalam kondisi yang masih baik.** Alat sisipan yang rusak dapat menjadi patah dan mengakibatkan cedera pengguna dan kerusakan pada barang.
- ▶ **Pastikan alat terpasang pada dudukan alat kerja saat memasang alat sisipan.** Jika alat sisipan tidak dipasang dengan kencang pada dudukan alat kerja, alat dapat terlepas dan menjadi tidak terkendali.
- ▶ **Berhati-hatilah saat memasang sekrup yang panjang, terdapat risiko sekrap meleset tergantung jenis sekrap dan alat sisipan yang digunakan.** Seringkali sekrap yang panjang tidak dapat dikendalikan dengan baik, sehingga terdapat bahaya sekrap meleset dan melukai pengguna saat sekrap dipasang dan diputar.
- ▶ **Perhatikan arah putaran yang disetel sebelum menghidupkan perkakas listrik.** Jika ingin melepas sekrap dan arah putaran disetel ke arah untuk memasang

sekrup, perkakas listrik dapat bergerak kuat dan tak terkendali.

- ▶ **Jangan gunakan perkakas listrik sebagai mesin bor.** Perkakas listrik dengan kopling stop tidak cocok digunakan untuk mengebor. Kopling dapat terlepas secara otomatis tanpa peringatan.
- ▶ **Waspada! Ketika menggunakan perkakas listrik dengan Bluetooth[®], gangguan dapat muncul pada perangkat dan instalasi lain, pesawat terbang, dan perangkat medis (misalnya alat pacu jantung, alat bantu dengar. Selain itu, cedera pada manusia dan binatang di area sekitar tidak dapat seluruhnya dihindari. Jangan menggunakan alat pengukur dengan Bluetooth[®] di dekat perangkat medis, pusat pengisian bahan bakar, instalasi kimia, area dengan bahaya ledakan, dan percikan api. Jangan menggunakan perkakas listrik dengan Bluetooth[®] di dalam pesawat terbang. Hindari pengoperasian di dekat kepala secara langsung dalam waktu yang lama.**

Penanda istilah *Bluetooth* serta gambar simbol (logo) merupakan merek dagang terdaftar dan kepemilikan dari Bluetooth SIG, Inc. Setiap penggunaan penanda istilah/gambar simbol ini berada di bawah lisensi Robert Bosch Power Tools GmbH.

Spesifikasi produk dan performa



Bacalah semua petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran, dan/atau luka-luka

yang berat.

Perhatikan ilustrasi yang terdapat pada sisi sampul panduan pengoperasian.

Tujuan penggunaan

Sistem penyekrupan BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT dan EXACConnect dirancang untuk memasang dan melepas sekrup serta mengencangkan dan melonggarkan mur dalam rentang ukuran dan daya yang telah ditentukan. Sistem ini tidak dirancang untuk mencatat torsi atau sudut putar penyekrupan.

Sistem penyekrupan memungkinkan pengiriman data nirkabel pada sinyal sekrup dengan teknologi nirkabel Bluetooth[®]. Sinyal v. - dan t.v dikirimkan (penyekrupan valid/tidak valid) dari obeng berdaya baterai untuk industri seri BT-EXACT dan BT-ANGLEEXACT ke titik akses EXACConnect. Tanpa titik akses EXACConnect, pengoperasian awal obeng seri BT-EXACT dan BT-ANGLEEXACT tidak dapat

dilakukan: Obeng dikunci pada saat pengiriman dan hanya dapat dibuka melalui titik akses EXACConnect.

Bacalah dan perhatikan petunjuk pengoperasian titik akses EXACConnect. Operasikan titik akses EXACConnect terlebih dulu.

Ilustrasi komponen





Nomor-nomor dari bagian-bagian perkakas pada gambar sesuai dengan gambar perkakas listrik pada halaman bergambar.

- (1) Alat sisipan (misalnya kunci sok)
- (2) Dudukan alat kerja
- (3) Kepala obeng siku
- (4) Kunci pas ukuran 27 mm
- (5) Kunci pas datar pada flensa kepala siku
- (6) Kunci pas ukuran 22 mm
- (7) Penggeser untuk penyetelan awal torsi
- (8) Braket penggantung
- (9) Display LED penyekrupan
- (10) Display LED Bluetooth[®]
- (11) Display LED level pengisian daya baterai
- (12) Tombol on/off
- (13) Switch arah putaran
- (14) Slot pemasangan untuk braket penggantung
- (15) Dudukan LED
- (16) Kunci pas datar pada mur pengunci
- (17) Tombol pelepas baterai
- (18) Baterai dengan kontak APT
- (19) Ring penanda
- (20) Lampu kerja
- (21) Perangkat pengisi daya
- (22) Steker
- (23) Display LED hijau pada perangkat pengisi daya
- (24) Display LED merah pada perangkat pengisi daya
- (25) Chuck penggantian cepat
- (26) Alat penyetelan
- (27) Kunci L
- (28) Cakram penyetel
- (29) Circlip
- (30) Lubang dalam rangka housing
- (31) Gagang (permukaan genggam berisolator)




Aksesori yang digambarkan atau yang dijelaskan tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar. Semua aksesori yang ada dapat Anda lihat dalam program aksesori kami.

Data teknis

Obeng berdaya baterai untuk industri BT-EXACT	2	4	6	7
Nomor seri	0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439




Obeng berdaya baterai untuk industri BT-EXACT		2	4	6	7
Rentang penyetelan torsi	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Kecepatan idle n_0	min^{-1}	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Tegangan nominal	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Arah putaran					
Dudukan alat kerja		Chuck penggantian cepat $\text{O } 1/4''$	Chuck penggantian cepat $\text{O } 1/4''$	Chuck penggantian cepat $\text{O } 1/4''$	Chuck penggantian cepat $\text{O } 1/4''$
Antarmuka data (radio)		Teknologi nirkabel <i>Bluetooth</i> [®] kelas 2 (spesifikasi 1.2)			
Jangkauan transmisi maksimal	m	10	10	10	10
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya	$^{\circ}\text{C}$	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian ^{B)} dan saat disimpan	$^{\circ}\text{C}$	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Rentang frekuensi pengoperasian	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Daya transmisi maks.	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Jenis keamanan		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) diukur pada suhu 20–25 $^{\circ}\text{C}$ dengan baterai **2 607 335 681**.B) daya terbatas pada suhu $<0^{\circ}\text{C}$




Obeng berdaya baterai untuk industri BT-EXACT		8	9	12
Nomor seri		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Rentang penyetelan torsi	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Kecepatan idle n_0	min^{-1}	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Tegangan nominal	V	12	9,6	12
Arah putaran				
Dudukan alat kerja		Chuck penggantian cepat $\text{O } 1/4''$	Chuck penggantian cepat $\text{O } 1/4''$	Chuck penggantian cepat $\text{O } 1/4''$
Antarmuka data (radio)		Teknologi nirkabel <i>Bluetooth</i> [®] kelas 2 (spesifikasi 1.2)		
Jangkauan transmisi maksimal	m	10	10	10
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,90	0,80	0,90
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya	$^{\circ}\text{C}$	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian ^{C)} dan saat disimpan	$^{\circ}\text{C}$	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Rentang frekuensi pengoperasian	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Daya transmisi maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Jenis keamanan		IP 20	IP 20	IP 20

A) diukur pada suhu 20–25 $^{\circ}\text{C}$ dengan baterai **2 607 335 683**.B) diukur pada suhu 20–25 $^{\circ}\text{C}$ dengan baterai **2 607 335 681**.C) daya terbatas pada suhu $<0^{\circ}\text{C}$




Obeng siku berdaya baterai untuk industri BT-ANGLEEXACT		2	3	6
Nomor seri		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652

Obeng siku berdaya baterai untuk industri BT-ANGLEXACT		2	3	6
Rentang penyetelan torsi	Nm	0,7–2	0,7–3	1,5–6
Kecepatan idle n_0	min^{-1}	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
Tegangan nominal	V	9,6	9,6	9,6
Arah putaran				
Dudukan alat kerja kepala obeng siku (dipesan terpisah)		Chuck penggantian cepat $\text{O } 1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ ○ $1/4''$	Chuck penggantian cepat $\text{O } 1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ ○ $1/4''$	Chuck penggantian cepat $\text{O } 1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ ○ $1/4''$
Kepala obeng (dipesan terpisah)		Chuck penggantian cepat $\text{O } 1/4''$	Chuck penggantian cepat $\text{O } 1/4''$	Chuck penggantian cepat $\text{O } 1/4''$
Antarmuka data (radio)		Teknologi nirkabel <i>Bluetooth</i> [®] kelas 2 (spesifikasi 1.2)		
Jangkauan transmisi maksimal	m	10	10	10
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya	$^{\circ}\text{C}$	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian ^{B)} dan saat disimpan	$^{\circ}\text{C}$	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Rentang frekuensi pengoperasian	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Daya transmisi maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Jenis keamanan		IP 20	IP 20	IP 20

A) diukur pada suhu 20–25 $^{\circ}\text{C}$ dengan baterai **2 607 335 681**.B) daya terbatas pada suhu $<0^{\circ}\text{C}$

Obeng siku berdaya baterai untuk industri BT-ANGLEXACT		7	8	15
Nomor seri		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
Rentang penyetelan torsi	Nm	2–7	1,5–8	2–15
Kecepatan idle n_0	min^{-1}	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
Tegangan nominal	V	9,6	9,6	9,6
Arah putaran				
Dudukan alat kerja kepala obeng siku (dipesan terpisah)		Chuck penggantian cepat $\text{O } 1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ ○ $1/4''$	Chuck penggantian cepat $\text{O } 1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ ○ $1/4''$	Chuck penggantian cepat $\text{O } 1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ ○ $1/4''$
Antarmuka data (radio)		Teknologi nirkabel <i>Bluetooth</i> [®] kelas 2 (spesifikasi 1.2)		
Jangkauan transmisi maksimal	m	10	10	10
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya	$^{\circ}\text{C}$	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian ^{B)} dan saat disimpan	$^{\circ}\text{C}$	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Rentang frekuensi pengoperasian	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Daya transmisi maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Jenis keamanan		IP 20	IP 20	IP 20

A) diukur pada suhu 20–25 $^{\circ}\text{C}$ dengan baterai **2 607 335 681**.B) daya terbatas pada suhu $<0^{\circ}\text{C}$

Obeng siku berdaya baterai untuk industri BT-ANGLEXACT		17	23	30
Nomor seri		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Rentang penyetelan torsi	Nm	6–17 penyekrupan ketat 5–13 penyekrupan lunak	7–23	8–30
Kecepatan idle n_0	min ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Tegangan nominal	V	14,4	14,4	14,4
Arah putaran				
Dudukan alat kerja kepala obeng siku (dipesan terpisah)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Antarmuka data (radio)		Teknologi nirkabel <i>Bluetooth</i> [®] kelas 2 (spesifikasi 1.2)		
Jangkauan transmisi maksimal	m	10	10	10
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian ^{B)} dan saat disimpan	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Rentang frekuensi pengoperasian	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Daya transmisi maks.	mW	0,5	0,5	0,5
Jenis keamanan		IP 20	IP 20	IP 20

A) diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai **2 607 335 685**.

B) daya terbatas pada suhu <0 °C

Set baterai Ni-MH		9,6	12,0	14,4
Nomor seri		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Jumlah sel		8	10	12
Tegangan baterai	V	9,6	12,0	14,4
Kapasitas	Ah	2,6	2,6	2,6
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80
Pengisi daya baterai yang direkomendasikan		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Kepala obeng siku	■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	● 1/4"	Chuck penggantian cepat ● 1/4"
Nomor seri	0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20	0,20	0,20	0,20

Kepala obeng lurus	Chuck penggantian cepat ● 1/4"			
Nomor seri	0 607 453 631			
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg			

Cara memasang

Lingkup pengiriman

Obeng berdaya baterai untuk industri dikirimkan tanpa set baterai, obeng siku berdaya baterai untuk industri dikirimkan tanpa kepala obeng siku dan tanpa set baterai. Hubungi dealer resmi perkakas industri Bosch saat memilih aksesoris yang sesuai.

Area penggunaan dan penyimpanan



Perkakas listrik hanya sesuai untuk digunakan di ruang tertutup.

Agar pengoperasian alat berjalan dengan baik, suhu sekitar yang diperbolehkan yakni sebesar -5°C hingga $+50^{\circ}\text{C}$ (23°F hingga 122°F) dengan kelembapan udara relatif yang diperbolehkan sekitar 20 hingga 95% bebas dari kondensasi.

Baterai harus disimpan pada suhu sekitar 0°C (32°F) hingga 45°C (113°F) agar sel baterai tidak mengalami kerusakan.

Memasang kepala obeng siku

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Pada obeng siku berdaya baterai untuk industri, kepala obeng siku yang sesuai (lihat „Data teknis“, Halaman 399) harus dipasang terlebih dulu.

- ▶ **Pastikan switch arah putaran berada di tengah (penguncian pengaktifan) atau baterai telah dikeluarkan dari perkakas listrik sebelum kepala obeng dipasang, disetel atau dilepas.**

Tahan dengan kuat perkakas listrik dengan kunci pas (6) pada kunci pas datar (5) flensa kepala siku.

- ▶ **Jangan pernah mengencangkan perkakas listrik pada rangka housing.**

Pasang kepala obeng siku (3) di posisi yang diinginkan pada flensa dan putar mur hingga kencang menggunakan kunci pas (4) pada kunci pas datar (16).

Pada waktu yang sama, tahan dengan kunci pas (6) pada flensa kepala siku.

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Obeng siku bertenaga baterai untuk industri ini hanya dapat dioperasikan dengan kepala obeng siku **0 607 451 618**.

Alat gantungan

Perkakas listrik dapat digantungkan pada alat gantungan dengan braket gantungan (8).

Pasang braket gantungan (8) pada perkakas listrik dan biarkan braket gantungan mengunci dalam slot (14).

- ▶ **Periksa kondisi klip gantungan dan kait di dalam alat gantungan secara rutin.**

Proses pengisian daya baterai

Catatan: Pengisi daya dan baterai tidak termasuk dalam lingkup pengiriman.

Steker yang diilustrasikan mungkin berbeda dengan steker pada perkakas listrik Anda.

- ▶ **Pastikan pengisi daya dan baterai sesuai dengan jaringan listrik di negara Anda.**

Pengisi daya AL 2450 DV (lihat gambar A)

Sambungkan steker (22) dengan pengisi daya (21) ke outlet suplai daya listrik dan pasang baterai (18) pada posisi yang benar ke dalam dudukan pengisian daya pada pengisi daya.

- ▶ **Jangan memasang/melepas baterai dengan paksaan.**

Baterai dengan steker APT (Akku Pack Top) dirancang sedemikian rupa sehingga baterai hanya dapat dipasang ke dalam perkakas listrik atau pengisi daya dengan benar.

Display LED hijau (23) mulai berkedip. Hal ini menandakan adanya arus pengisian daya baterai. Proses pengisian daya akan berhenti secara otomatis saat daya baterai telah benar-benar terisi penuh. Jika display LED hijau tidak berkedip lagi dan terus menyala, maka proses pengisian daya telah selesai. Sinyal akustik akan berbunyi selama kira-kira 2 detik sebagai isyarat bahwa baterai telah terisi penuh.

Display LED merah (24) yang terus menyala memberikan tanda bahwa terdapat proses pengisian daya dengan arus pengisian daya yang rendah. Display LED merah yang berkedip menandakan pengisian daya baterai tidak dapat dilakukan.

Gangguan – Sebab dan Solusi

Penyebab	Solusi
Display LED tidak menyala	
Steker pengisi daya tidak terpasang (dengan benar)	Pasang steker (sepenuhnya) ke dalam stopkontak
Stopkontak, kabel listrik atau pengisi daya rusak	Periksa tegangan listrik, bila perlu lakukan pemeriksaan pengisi daya di layanan pelanggan resmi untuk perkakas listrik Bosch
Proses pengisian daya tidak dapat dilakukan	
Suhu baterai berada di rentang yang tidak diizinkan	Atur suhu baterai dengan mendinginkan atau memanaskan ke rentang suhu yang diizinkan antara 0°C (32°F) hingga 45°C (113°F)
Kontak baterai kotor	Bersihkan kontak baterai; misalnya dengan cara melepas dan memasang baterai berulang kali, jika perlu ganti baterai
Baterai rusak	Ganti baterai
Baterai tidak terpasang (dengan benar)	Pasang baterai (sepenuhnya) ke dalam dudukannya

Sambungan ke suplai daya

Catatan: Harap pastikan tidak ada baterai yang terpasang di dalam perkakas listrik saat pengiriman.

- ▶ **Jangan pernah menyimpan baterai di dalam perkakas berdaya baterai.** Baterai akan bertahan lebih lama dan diisi daya dengan lebih baik jika disimpan terpisah.

Setelah tidak digunakan untuk waktu yang lama, isi daya baterai hingga penuh sebelum digunakan kembali.

Memisi daya baterai

Sebelum memasang baterai ke dalam perkakas listrik, isilah daya baterai dengan pengisi daya yang sesuai. Penjelasan lengkap mengenai proses pengisian daya dapat ditemukan dalam panduan pengoperasian pengisi daya dan catatan dalam panduan ini (lihat „Proses pengisian daya baterai“, Halaman 403).

Baterai dilengkapi dengan sensor suhu NTC yang hanya akan mengizinkan pengisian daya pada rentang suhu antara 0°C (+32°F) hingga 45°C (+113°F). Hal ini membuat baterai tahan lama. Jika baterai digunakan dengan benar dan sesuai, baterai dapat diisi daya hingga 3000 kali.

Baterai yang baru atau yang sudah lama tidak digunakan tidak akan mencapai kapasitas maksimalnya hingga setelah melakukan sekitar 5 kali siklus pengisian daya baterai. Baterai hanya perlu diisi ulang dayanya jika display LED "Status daya baterai" pada perkakas listrik menyala merah.

Memasang dan melepaskan baterai

Tekan switch arah putaran **(13)** ke posisi tengah. Hal ini akan mengunci tombol untuk menghidupkan dan mematikan **(12)** ke posisi "Off" yang akan mencegah perkakas listrik beroperasi secara tiba-tiba.

Pasang baterai yang telah diisi daya **(18)** ke dalam gagang perkakas listrik.

Pastikan baterai dipasang pada posisi yang benar dan switch pelepas **(17)** benar-benar mengunci dengan aman pada gagang perkakas listrik.

- ▶ **Jangan memasang/melepas baterai dengan paksaan.** Baterai dengan steker APT (Akkupack Top) dirancang sedemikian rupa sehingga baterai hanya dapat dipasang ke dalam perkakas listrik atau pengisi daya dengan benar.

Untuk melepas baterai **(18)**, tekan pada kedua sisi switch pelepas **(17)** lalu tarik baterai ke bawah keluar dari gagang.

Mengganti alat kerja pada kepala obeng dengan chuck penggantian cepat (lihat gambar B)

- ▶ **Pastikan alat terpasang pada dudukan alat kerja saat memasang alat sisipan.** Jika alat sisipan tidak dipasang dengan kencang pada dudukan alat kerja, alat dapat 'terlepas dan menjadi tidak terkendali.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Seri BT-EXACT dikirimkan bersama dengan chuck penggantian cepat 1/4" (Chuck penggantian cepat \odot 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Pada obeng siku berdaya baterai untuk industri, kepala obeng siku dilengkapi dengan chuck penggantian cepat 1/4" (nomor seri **0 607 453 631**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Pada obeng siku berdaya baterai untuk industri, kepala obeng siku dilengkapi dengan chuck penggantian cepat 1/4" (nomor seri **0 607 453 630**).

Memasang alat sisipan

Tarik chuck penggantian cepat **(25)** ke depan. Pasang alat sisipan **(1)** ke dalam dudukan alat kerja **(2)** dan lepas kembali chuck penggantian cepat.

Hanya gunakan alat sisipan dengan gagang yang sesuai (heksagon 1/4").

Jangan mencoba untuk memasukkan mata bor pada chuck penggantian cepat.

Obeng siku berdaya baterai untuk industri dan obeng industri berdaya baterai dengan kopling stop tidak sesuai digunakan untuk mengebor. Kopling dapat terlepas secara otomatis dan secara tiba-tiba. Jika pengeboran tetap dilanjutkan setelah kopling terlepas, perkakas listrik dapat terlepas dari pegangan sampai kopling stop kembali mengencang.

Melepaskan alat sisipan

Tarik chuck penggantian cepat **(25)** ke depan. Keluarkan alat sisipan **(1)** dari dudukan alat kerja **(2)** dan lepas kembali chuck penggantian cepat.

Mengganti alat kerja pada kepala sekrup dengan square drive eksternal

- ▶ **Pastikan alat terpasang pada dudukan alat kerja saat memasang alat sisipan.** Jika alat sisipan tidak dipasang dengan kencang pada dudukan alat kerja, alat dapat 'terlepas dan menjadi tidak terkendali.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Pada obeng siku berdaya baterai untuk industri, kepala obeng siku dilengkapi dengan square drive 1/4" (nomor seri **0 607 453 617**) juga kepala obeng siku dengan square drive 3/8" (nomor seri **0 607 453 620**).

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Pada obeng siku berdaya baterai untuk industri, kepala obeng siku dilengkapi dengan square drive 3/8" (nomor seri **0 607 451 618**).

Memasang alat sisipan

Tekan pin pada square drive dudukan alat **(2)** ke dalam, misalnya dengan bantuan obeng kecil dan dorong alat sisipan **(1)** ke square drive. Pastikan pin terkunci dalam lubang alat sisipan.

Melepaskan alat sisipan

Tekan pin yang berada di lubang alat sisipan **(1)** ke dalam dan tarik alat sisipan dari dudukan alat **(2)**.

Mengganti alat kerja pada kepala obeng dengan heksagon internal (lihat gambar C)

- ▶ **Pastikan alat terpasang pada dudukan alat kerja saat memasang alat sisipan.** Jika alat sisipan tidak dipasang dengan kencang pada dudukan alat kerja, alat dapat 'terlepas dan menjadi tidak terkendali.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Pada obeng siku berdaya baterai untuk industri, kepala obeng siku dilengkapi dengan heksagon internal 1/4" (nomor seri **0 607 453 618**).

Memasang alat sisipan

Masukkan alat sisipan (1) ke heksagon internal dudukan alat (2) hingga terkunci.

Melepaskan alat sisipan

Tarik alat sisipan (1) dari dudukan alat (2) jika perlu dengan bantuan tang.

Penggunaan



Gunakan peralatan pelindung diri. Selalu kenakan pelindung mata. Penggunaan perlengkapan pelindung seperti penutup telinga, helm, sepatu anti licin, dan masker debu akan mengurangi cedera.

Cara penggunaan

Sebelum menghidupkan perkakas listrik, sebaiknya setel terlebih dulu arah putaran dengan switch arah putaran (13): Perkakas listrik hanya dapat dihidupkan jika switch arah putaran (13) tidak berada di posisi tengah (Tombol pengaman on).

Mengatur arah putaran (lihat gambar D)

- ▶ **Operasikan switch arah putaran (13) hanya saat perkakas listrik dalam posisi diam.**

Arah putaran ke kanan: Untuk mengencangkan sekrup, tekan switch arah putaran (13) ke kiri hingga maksimal.

Arah putaran ke kiri: Untuk mengendurkan atau melepas sekrap, tekan switch arah putaran (13) ke kanan hingga maksimal.

Menghidupkan lampu kerja

Lampu kerja (20) dapat membantu menerangi tempat penyekrapan saat kondisi cahaya minim. Hidupkan lampu kerja (20) dengan sedikit menekan tombol untuk menghidupkan dan mematikan (12). Jika tombol untuk menghidupkan dan mematikan ditekan lebih dalam, perkakas listrik akan hidup dan lampu kerja tetap menyala.

- ▶ **Jangan melihat lampu kerja secara langsung karena dapat menyilaukan mata.**

Mengaktifkan/menonaktifkan perkakas listrik



Obeng dilengkapi dengan **kopling stop** yang bergantung pada torsi dan dapat diatur dalam rentang tertentu. Kopling ini bereaksi ketika torsi yang diatur tercapai.

Catatan: Saat mengoperasikan obeng dengan adaptor tegangan, stabilisator tegangan harus dioperasikan terlebih dulu.

Untuk **menghidupkan** perkakas listrik, tekan tombol untuk menghidupkan dan mematikan (12) hingga maksimal.

Perkakas listrik **mati secara otomatis** begitu torsi yang diatur telah tercapai.

- ▶ **Jika tombol untuk menghidupkan dan mematikan (12) dilepas terlalu dini, momen putar yang telah disetel sebelumnya tidak tercapai.**

Petunjuk pengoperasian

- ▶ **Perkakas listrik dilengkapi dengan antarmuka radio. Perhatikan batasan pengoperasian setempat, misalnya dalam pesawat terbang atau di rumah sakit.**
- ▶ **Putuskan sambungan listrik terlebih dulu sebelum melakukan pengaturan pada perkakas listrik, mengganti aksesoris atau menyimpan perkakas listrik.** Tindakan keselamatan kerja ini menghindarkan perkakas listrik distart tanpa disengaja.
- ▶ **Pasang perkakas listrik pada mur/sekrap hanya saat dalam keadaan mati.** Alat sisipan yang berputar dapat tergelincir.
- ▶ **Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja, dsb.) serta selama transpor dan penyimpanan, keluarkanlah baterai dari perkakas listrik.** Terdapat risiko cedera apabila tombol untuk menghidupkan dan mematikan dioperasikan tanpa sengaja.

Mengatur torsi (lihat gambar E – G)

Torsi bergantung pada kekencangan pegas kopling stop. Kopling stop merespons putaran kanan dan juga kiri saat torsi putar yang diatur telah tercapai.

Untuk mengatur torsi terpisah, cukup gunakan alat penyetelan (26) yang disertakan.

Geser switch (7) pada perkakas listrik kembali sepenuhnya.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Pasang kunci L (27) ke dalam alat sisipan (26) dan putar secara perlahan.

Jika dalam lubang housing terlihat tonjolan kecil (cakram penyetelan (28)) di dalam kopling, pasang alat penyetelan (26) ke dalamnya lalu putar.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Pasang kunci L (27) ke dudukan alat (2) lalu putar secara perlahan.

Jika dalam lubang housing terlihat tonjolan kecil (cakram penyetelan (28)) di dalam kopling, pasang alat penyetelan (26) ke dalamnya lalu putar.

Putaran sesuai arah jarum jam menghasilkan torsi yang lebih tinggi, putaran berlawanan arah jarum jam menghasilkan torsi yang lebih rendah.

Keluarkan alat penyetelan (26). Geser switch (7) kembali ke depan untuk melindungi kopling dari kotoran.

Catatan: Pengaturan yang diperlukan bergantung pada jenis sambungan penyekrapan dan sebaiknya dilakukan uji coba untuk menentukan pengaturan yang terbaik. Periksa uji coba penyekrapan dengan kunci torsi.

- ▶ **Atur torsi hanya dalam batas-batas kemampuan tertentu, jika tidak, kopling stop tidak akan berfungsi.**

Display LED



Display status daya baterai

Jika pengisian daya baterai (18) perlu dilakukan, display LED (11) akan berkedip hijau dan sinyal akustik akan berbunyi. Hanya 6 – 8 penyekrapan yang dapat dilakukan.

Jika display LED menyala merah, kapasitas tidak lagi mencukupi untuk satu penyekrupan atau perkakas listrik mengalami beban berlebih. Perkakas listrik tidak dapat dihidupkan kembali. Penguncian pengaktifan akan tetap aktif hingga baterai dikeluarkan dari perkakas listrik dan baterai yang sudah diisi daya dimasukkan kembali.

Saat bekerja dengan adaptor tegangan, display LED merah (11) akan menunjukkan adanya beban berlebih.

Jika display LED (11) berkedip merah, artinya perkakas listrik mengalami panas berlebih dan tidak dapat beroperasi. Tunggu hingga kedipan berhenti secara otomatis dalam waktu singkat sebelum perkakas listrik digunakan kembali.

Jika setelah diisi daya waktu pengoperasian baterai pada perkakas listrik semakin pendek, ini menandakan bahwa baterai harus segera diganti. Buang baterai yang telah habis sesuai dengan undang-undang/aturan yang berlaku di negara masing-masing.

Catatan: Jika adaptor tegangan serta stabilisator tegangan 4EXACT digunakan sebagai pengganti baterai (18), display LED (11) tidak akan beroperasi.



Display penyekrupan

Jika torsi yang diatur sebelumnya tercapai, kopling stop akan mulai berfungsi. Display LED (9) menyala hijau.

Jika torsi yang telah diatur sebelumnya tidak tercapai, display LED (9) akan menyala merah dan sinyal akustik akan berbunyi. Penyekrupan harus diulangi sekali lagi.

Display koneksi Bluetooth®

Tekan tombol untuk menghidupkan dan mematikan (12) untuk mengaktifkan koneksi Bluetooth®. Display LED merah (10) akan berkedip selama obeng mencari koneksi.

Jika display LED (10) terus menyala merah, artinya koneksi Bluetooth® telah dibuat. Namun, obeng masih terkunci.

Jika obeng dibuka melalui titik akses EXAConnect, display LED (10) akan menghilang.

Jika display LED (10) hanya berkedip sebentar lalu menghilang setelah tombol untuk menghidupkan dan mematikan ditekan, hal ini berarti obeng tidak lagi memiliki cukup daya untuk membuat koneksi.

Perlindungan dari pengulangan

Jika selama menyekrup kopling stop beroperasi, motor akan mati sendiri. Perkakas listrik dapat dihidupkan kembali setelah berhenti selama 0,7 detik. Dengan demikian, penyekrupan yang sudah kencang tidak akan kembali dikencangkan secara tiba-tiba.

Menyetel kepala obeng siku

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Kepala obeng siku (3) dapat disetel ke dalam delapan posisi. Tahan dengan kuat perkakas listrik menggunakan kunci pas (6) pada kunci pas datar (5) flensa kepala siku.

► **Jangan pernah mengencangkan perkakas listrik pada rangka housing.**

Lepas mur dengan kunci pas (4) pada kunci pas datar (16). Setel kepala obeng siku (3) masing-masing sebesar 45° ke posisi yang diinginkan dan putar kembali mur dengan kunci

pas (4) pada kunci pas datar (16) hingga kencang. Saat melakukannya, tahan dengan kunci pas (6) pada flensa kepala siku.

Mengatur lampu kerja LED (lihat gambar H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Tekan cincin penanda (19) dengan mata obeng yang pipih, pisau dempul atau benda sejenis hingga lepas. Geser circlip (29) dengan tang circlip ke belakang ke rangka housing.

Kedua belahan rangka housing padaudukan LED (15) yang menyelubungi lampu kerja LED (20) kini dapat disetel ke posisi mana pun yang diinginkan. Pastikan kabel lampu kerja LED tidak rusak dan sisipkan kabel tanpa ditekek ke dalam lubang yang tersedia untuk kabel (30) pada rangka housing. Selubungi kembali lampu kerja LED (20) dengan kedua rangka housing dudukan LED (15).

Tekan circlip (29) dan cincin penanda (19) kembali ke posisi awal.

Perawatan dan servis

Perawatan dan pembersihan

- **Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja, dsb.) serta selama transpor dan penyimpanan, keluarkanlah baterai dari perkakas listrik.** Terdapat risiko cedera apabila tombol untuk menghidupkan dan mematikan dioperasikan tanpa sengaja.
- **Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan agar perkakas dapat digunakan dengan baik dan aman.**

Melumasi perkakas listrik



Bahan pelumas:

Minyak pelumas persneling khusus (225 ml)
 Nomor seri 3 605 430 009
 Bahan pelumas molibden-disulfid
 Minyak pelumas SAE 10/SAE 20

- Setelah penggunaan perkakas selama kira-kira 150 jam, persneling harus dibersihkan dengan larutan pembersih dengan kandungan yang tidak keras. Patuhi petunjuk dari pabrik larutan pembersih mengenai penggunaan dan cara membuangnya. Selanjutnya, lumasi persneling dengan minyak pelumas persneling khusus dari Bosch. Ulangi proses membersihkan ini secara rutin setiap setelah 300 jam penggunaan dihitung dari pembersihan pertama.
- Lumasi bagian kopling stop yang bergerak setelah melakukan penyekrupan sebanyak 100000 kali dengan beberapa tetes minyak pelumas SAE 10/SAE 20. Lumasi bagian yang bergeser dan berputar dengan bahan pelumas molibden-disulfid. Pada waktu tersebut, periksalah kopling dari keausan, untuk memastikan penggunaan kembali dan ketepatannya tidak mengalami masalah. Setelah itu torsi kopling harus diatur kembali.
- **Serahkan pengerjaan perawatan dan perbaikan hanya kepada teknisi resmi yang berpengalaman.** Dengan

demikian keselamatan kerja pada perkakas listrik tetap terjaga.

Service Center Bosch resmi akan melakukan pengerjaan tersebut dengan cepat dan andal.

- **Buanglah zat pelumas dan pembersih berdasarkan aturan lingkungan yang berlaku. Taatilah peraturan yang berlaku.**

Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan

Layanan pelanggan Bosch menjawab semua pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku cadang produk ini. Gambaran teknis (exploded view) dan informasi mengenai suku cadang dapat ditemukan di:

www.bosch-pt.com

Tim konsultasi penggunaan Bosch akan membantu Anda menjawab pertanyaan seputar produk kami beserta aksesorinya.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, selalu sebutkan nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

Indonesia

PT Robert Bosch
Palma Tower 10th Floor
Jalan RA Kartini II-S Kaveling 6
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310
Tel.: (021) 3005 5800
Fax: (021) 3005 5801
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id

Pembuangan



Perkakas listrik, baterai, aksesoris dan kemasan harus didaur ulang dengan cara yang ramah lingkungan.




Jangan membuang perkakas listrik dan baterai ke dalam sampah rumah tangga!

Hanya untuk negara Uni Eropa:

Berdasarkan pedoman Eropa Directive 2012/19/EU, alat listrik yang tidak lagi dapat digunakan dan berdasarkan pedoman Eropa Directive 2006/66/EC, baterai yang rusak atau yang telah dipakai harus dikumpulkan secara terpisah dan didaur ulang dengan cara yang ramah lingkungan.

Baterai:

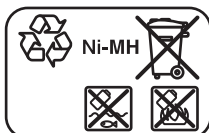

Ni-MH: Nickel-metal hydride

Tiếng Việt

Hướng dẫn an toàn

Hướng dẫn an toàn chung cho dụng cụ điện

⚠ CẢNH BÁO Hãy đọc toàn bộ các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, hình ảnh và thông số kỹ thuật được cung cấp cho dụng cụ điện cầm tay này. Không tuân thủ mọi hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và /hay bị thương tật nghiêm trọng.

Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.

Thuật ngữ "dụng cụ điện cầm tay" trong phần cảnh báo là đề cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cắm điện) hay vận hành bằng pin (không dây cắm điện).

Khu vực làm việc an toàn

- **Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
- **Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác.** Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rác bén cháy hay bốc khói.
- **Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Sự phân tâm có thể gây ra sự mất điều khiển.

An toàn về điện

- **Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm.** Không bao giờ được cài biến lại phích cắm dưới mọi hình thức. Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát). Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- **Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh.** Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp hay nối đất.
- **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- **Không được lạm dụng dây dẫn điện.** Không bao giờ được nắm dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay. Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén và bộ phận chuyển động. Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- **Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.

- ▶ **Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn.** Sử dụng thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

An toàn cá nhân

- ▶ **Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay dược phẩm gây ra. Một thoáng mất tập trung khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân.
- ▶ **Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.** Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt. Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho bản thân.
- ▶ **Phòng tránh máy khởi động bất ngờ.** Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cắm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhấn máy lên hay khi mang xách máy. Ngáng ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ dẫn đến tai nạn.
- ▶ **Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng cụ điện cầm tay.** Khóa hay chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.
- ▶ **Không rướn người.** Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thẳng bằng. Điều này tạo cho việc điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.
- ▶ **Trang phục thích hợp.** Không mặc quần áo rộng lủng thùng hay mang trang sức. Giữ tóc và quần áo xa khỏi các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng lủng thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.
- ▶ **Nếu có các thiết bị đi kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt.** Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các độc hại liên quan đến bụi gây ra.
- ▶ **Không để thói quen do sử dụng thường xuyên dụng cụ khiến bạn trở nên chủ quan và bỏ qua các quy định an toàn dụng cụ.** Một hành vi bất cẩn có thể gây ra thương tích nghiêm trọng chỉ trong tích tắc.

Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay

- ▶ **Không được ép máy.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn. Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ

làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.

- ▶ **Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu như công tắc không tắt và mở được.** Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- ▶ **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay nếu có thể tháo được, trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cất dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.
- ▶ **Cất giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay.** Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.
- ▶ **Bảo quản dụng cụ điện cầm tay và các phụ kiện.** Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.
- ▶ **Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch.** Bảo quản đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.
- ▶ **Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu cài v. v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.** Sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.
- ▶ **Giữ tay cầm và bề mặt nắm luôn khô ráo, sạch sẽ và không dính dầu mỡ.** Tay cầm và bề mặt nắm trơn trượt không đem lại thao tác an toàn và kiểm soát dụng cụ trong các tình huống bất ngờ.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ dùng pin

- ▶ **Chỉ được sạc pin lại với bộ nạp điện do nhà sản xuất chỉ định.** Bộ nạp điện thích hợp cho một loại pin có thể gây nguy cơ cháy khi sử dụng cho một loại pin khác.
- ▶ **Chỉ sử dụng dụng cụ điện cầm tay với loại pin được thiết kế đặc biệt dành riêng cho máy.** Sử dụng bất cứ loại pin khác có thể dẫn đến thương tật hay cháy.
- ▶ **Khi không sử dụng pin, để cách xa các vật bằng kim loại như kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, đinh, ốc vít hay các đồ vật kim loại nhỏ khác, thứ có thể tạo sự nối tiếp từ một đầu**

cực với một đầu cực khác. Sự chập mạch của các đầu cực với nhau có thể gây bỏng hay cháy.

- ▶ **Bảo quản ở tình trạng tối, dung dịch từ pin có thể tủa ra; tránh tiếp xúc.** Nếu vô tình chạm phải, hãy xối nước để rửa. Nếu dung dịch vào mắt, cần thêm sự hỗ trợ của y tế. Dung dịch tiết ra từ pin có thể gây ngứa hay bỏng.
- ▶ **Không được sử dụng bộ pin hoặc dụng cụ đã bị hư hại hoặc bị thay đổi.** Pin hỏng hoặc bị thay đổi có thể gây ra những tác động không lường trước được như cháy nổ hoặc nguy cơ thương tích.
- ▶ **Không đặt bộ pin hoặc dụng cụ ở gần lửa hoặc nơi quá nhiệt.** Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ cao trên 130°C có thể gây nổ.
- ▶ **Tuân thủ tất cả các hướng dẫn nạp và không nạp bộ pin hay dụng cụ ở bên ngoài phạm vi nhiệt độ đã được quy định trong các hướng dẫn.** Nạp không đúng cách hoặc ở nhiệt độ ngoài phạm vi nạp đã quy định có thể làm hư hại pin và gia tăng nguy cơ cháy.

Bảo dưỡng

- ▶ **Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ tùng đúng chủng loại để thay.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.
- ▶ **Không bao giờ sửa chữa các bộ pin đã hư hại.** Chỉ cho phép nhà sản xuất hoặc các nhà cung cấp dịch vụ có ủy quyền thực hiện dịch vụ sửa chữa cho các bộ pin.

Các hướng dẫn an toàn cho tua-vít

- ▶ **Chỉ cắm dụng cụ điện tại các bề mặt cầm nắm có cách điện, khi thực hiện một thao tác tại vị trí mà dụng cụ kẹp có thể tiếp xúc với dây điện ngầm.** Dụng cụ kẹp tiếp xúc với dây có điện có thể làm cho các phần kim loại hở của dụng cụ điện cầm tay có điện và có thể gây ra điện giật cho người vận hành.
- ▶ **Dùng thiết bị dò tìm thích hợp để xác định nếu có các công trình công cộng lắp đặt ngầm trong khu vực làm việc hay liên hệ với Cty công trình công cộng địa phương để nhờ hỗ trợ.** Dùng chạm đường dẫn điện có thể gây ra hỏa hoạn và điện giật. Làm hư hại đường dẫn khí ga có thể gây nổ. Làm thủng ống dẫn nước có thể làm hư hại tài sản hay có thể gây ra điện giật.
- ▶ **Giữ chặt dụng cụ điện.** Khi siết chặt và nới lỏng các vít, những mô-men phản ứng cao có thể xuất hiện trong thời gian ngắn.
- ▶ **Kẹp chặt vật gia công.** Vật gia công được kẹp bằng một thiết bị kẹp hay bằng êtô thì vững chắc hơn giữ bằng tay.
- ▶ **Luôn luôn đợi cho máy hoàn toàn ngừng hẳn trước khi đặt xuống.** Dụng cụ lắp vào máy có

thể bị kẹp chặt dẫn đến việc dụng cụ điện cầm tay bị mất điều khiển.

- ▶ **Trong trường hợp pin bị hỏng hay sử dụng sai cách, hơi nước có thể bốc ra. Pin có thể cháy hoặc nổ.** Hãy làm cho thông thoáng khí và trong trường hợp bị đau phải nhờ y tế chữa trị. Hơi nước có thể gây ngứa hệ hô hấp.
- ▶ **Không được tháo pin ra.** Nguy cơ bị chập mạch.
- ▶ **Pin có thể bị hư hại bởi các vật dụng nhọn như đinh hay tuốc-nơ-vít hoặc bởi các tác động lực từ bên ngoài.** Nó có thể dẫn tới đoản mạch nội bộ và làm pin bị cháy, bốc khói, phát nổ hoặc quá nóng.
- ▶ **Chỉ sử dụng pin trong các sản phẩm của nhà sản xuất.** Chỉ bằng cách này, pin sẽ được bảo vệ tránh nguy cơ quá tải.



Bảo vệ pin không để bị làm nóng, ví dụ, chống để lâu dài dưới ánh nắng gay gắt, lửa, chất bẩn, nước, và sự ẩm ướt. Có nguy cơ nổ và chập mạch.

- ▶ **Tắt dụng cụ điện ngay nếu phụ tùng bị chặn.** Hãy chuẩn bị cho những mô-men phản ứng cao, mà gây ra sự dội ngược. Phụ tùng bị chặn, nếu dụng cụ điện bị quá tải hoặc bị kẹt trong phôi gia công cần gia công.

⚠ CẢNH BÁO Bụi sinh ra khi đánh bóng, cửa, mài, khoan và các công việc tương tự có thể gây ung thư, sinh quái tượng hoặc gây đột biến. Một số chất có trong những loại bụi này gồm:

Chỉ trong sơn và màu có chứa chì; Silic ôxít kết tinh có trong gạch, xi măng và các công việc nền khác; Asen và cromat trong gỗ đã xử lý bằng hóa chất. Nguy cơ mắc bệnh phụ thuộc vào mức độ thường xuyên bạn tiếp xúc với các chất này. Để giảm thiểu nguy hiểm, bạn chỉ cần làm việc trong các không gian được thông khí tốt với trang thiết bị bảo vệ tương ứng (ví dụ với các thiết bị phòng độc được thiết kế đặc biệt giúp lọc sạch các hạt bụi nhỏ nhất).

- ▶ **Tránh vô tình bật lại. Đảm bảo rằng công tắc Tắt/Mở ở trong vị trí tắt trước khi bạn lắp pin.** Mang xách máy với ngón tay ngang vào công tắc Tắt/Mở hay lắp pin vào dụng cụ điện đã bật có thể dẫn đến tai nạn.
- ▶ **Chỉ sử dụng các dụng cụ gài không lỗi và không bị mòn.** Dụng cụ gài có khuyết tật có thể bị bể, ví dụ, và gây ra thương tích hay hư hỏng.
- ▶ **Khi lắp dụng cụ gài, hãy đảm bảo rằng nó đã khớp chặt với phần lắp dụng cụ.** Nếu dụng cụ không được bắt chắc vào phần lắp dụng cụ, nó có thể bị tuột ra và không thể điều khiển được nữa.
- ▶ **Hãy cẩn thận khi vận các vít dài, có nguy cơ trượt tùy theo kiểu vít và dụng cụ gài được dùng.** Thường thì khó điều khiển một đinh vít dài

và luôn có nguy cơ tiềm ẩn là bạn có thể bị trượt và bị thương khi vặn vào.

- ▶ **Hãy lưu ý hướng xoay đã thiết lập, trước khi bạn bật dụng cụ điện.** Nếu bạn muốn rời lỏng một vít và thiết lập hướng xoay sao cho vít được vặn vào, điều này có thể dẫn đến một chuyển động mạnh mất kiểm soát của dụng cụ điện.
- ▶ **Chỉ sử dụng dụng cụ điện làm máy khoan.** Dụng cụ được trang bị khớp ly hợp ngắt, không được thiết kế cho các ứng dụng khoan. Ly hợp có thể đóng tự động và không cảnh báo.
- ▶ **Cẩn thận! Nếu sử dụng dụng cụ điện với cổng Bluetooth® có thể gây nhiều các dụng cụ, thiết bị khác cũng như máy bay và dụng cụ y tế (ví dụ: máy tạo nhịp tim, máy trợ thính). Và cũng không thể loại trừ hoàn toàn những tổn hại cho người và động vật ở môi trường trực diện xung quanh. Không sử dụng dụng cụ điện có kết nối Bluetooth® ở gần những thiết bị y tế, trạm xăng, cơ sở hóa học, các khu vực có nguy cơ gây nổ và các khu vực cháy nổ. Không sử dụng dụng cụ điện có kết nối Bluetooth® trên máy bay. Tránh để máy hoạt động gần cơ thể trong thời gian dài.**

Bluetooth® có biểu tượng chữ và biểu tượng ảnh (các logo) do công ty cổ phần Bluetooth SIG đăng ký thương hiệu và sở hữu. Công ty trách nhiệm hữu hạn Robert Bosch Power Tools GmbH đã được cấp phép để sử dụng những biểu tượng chữ/biểu tượng ảnh này với sản phẩm của mình.

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật



Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị thương tật nghiêm trọng.

Xin lưu ý các hình minh hoạt trong phần trước của hướng dẫn vận hành.

Sử dụng đúng cách

Hệ thống bắt vít BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT và EXACConnect được xác định để xoay và rời lỏng ốc vít cũng như siết vào và rời lỏng đai ốc trong phạm vi kích thước và công suất quy định. Nó không được xác định để cung cấp tải liệu về mô-men lực hoặc góc quay của việc bắt vít.

Hệ thống bắt vít cho phép truyền dữ liệu không dây của tín hiệu bắt vít bằng công nghệ không dây Bluetooth®. Ký hiệu (việc bắt vít ổn hay không) được gửi đến máy bắt vít chạy pin công nghiệp của

se-ri BT-EXACT và BT-ANGLEEXACT trên đài cơ sở EXACConnect. Không có đài cơ sở EXACConnect, việc vận hành tua-vít của hàng BT-EXACT và BT-ANGLEEXACT là không thể: Tua-vít bị khóa trong quá trình truyền dẫn và chỉ có thể được mở từ đài cơ sở EXACConnect.

Đọc và tuân thủ hướng dẫn vận hành của đài cơ sở EXACConnect. Đầu tiên hãy đưa đài cơ sở EXACConnect đi vào hoạt động.





Các bộ phận được minh họa

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa của máy trên trang hình ảnh.

- (1) Dụng cụ ứng dụng (vd. khẩu hay đầu ống)
- (2) Phần lắp dụng cụ
- (3) Đầu vít dạng góc
- (4) Chia vặn mở miệng, cỡ 27 mm
- (5) Khớp tra chia vặn trên đầu mặt bích góc
- (6) Chia vặn mở miệng, cỡ 22 mm
- (7) Gạc chọn lực xoắn
- (8) Quai cặp đa dụng
- (9) Đèn LED, các mối nối bắt vít
- (10) Hiển thị LED *Bluetooth®*
- (11) Đèn LED, tình trạng của pin
- (12) Công tắc bật/tắt
- (13) Gạc vận chuyển đổi chiều quay
- (14) Khe lắp cho giá treo
- (15) Giá gắn đèn LED
- (16) Khớp tra chia vặn trên đai ốc mũ
- (17) Nút tháo pin
- (18) Pin với phần tiếp xúc APT
- (19) Vòng đánh dấu
- (20) Đèn làm việc
- (21) Bộ sạc
- (22) Phích cắm điện nguồn
- (23) Đèn LED xanh lá trên bộ nạp điện pin
- (24) Đèn LED đỏ trên bộ nạp điện pin
- (25) Mâm cặp thay nhanh
- (26) Dụng cụ điều chỉnh
- (27) Chia vặn lực góc
- (28) Dĩa điều chỉnh
- (29) Vòng hãm
- (30) Hốc rỗng trên vỏ máy
- (31) Tay nắm (bề mặt nắm cách điện)




Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.

Thông số kỹ thuật

Máy Bút Vít Tay Nắm Giữ BT-EXACT		2	4	6	7
Mã số máy		0 602 491 433	0 602 491 437	0 602 491 431	0 602 491 439
Phạm vi điều chỉnh lực xoắn	Nm	0,5–2	1–4	1–6	1,5–7
Tốc độ không tải n_0	min ⁻¹	600 ^{A)}	900 ^{A)}	600 ^{A)}	150 ^{A)}
Điện thế danh định	V	9,6	9,6	9,6	9,6
Chiều quay					
Phần lắp dụng cụ		Mâm cặp thay nhanh $\varnothing 1/4''$	Mâm cặp thay nhanh $\varnothing 1/4''$	Mâm cặp thay nhanh $\varnothing 1/4''$	Mâm cặp thay nhanh $\varnothing 1/4''$
Khe cắm dữ liệu (vô tuyến)		Công nghệ không dây <i>Bluetooth</i> ® bậc 2 (Đặc điểm kỹ thuật 1.2)			
Khoảng cách truyền tối đa	m	10	10	10	10
Trọng lượng theo Quy trình EPTA- Procedure 01:2014	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hành ^{B)} và trong quá trình lưu trữ	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Dải tần số hoạt động	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Năng suất truyền tối đa.	mW	0,5	0,5	0,5	0,5
Mức độ bảo vệ		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

A) được đo ở 20–25 °C với pin **2 607 335 681**.

B) hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ <0 °C

Máy Bút Vít Tay Nắm Giữ BT-EXACT		8	9	12
Mã số máy		0 602 491 443	0 602 491 435	0 602 491 441
Phạm vi điều chỉnh lực xoắn	Nm	1,5–8	1,5–9	1,5–12
Tốc độ không tải n_0	min ⁻¹	650 ^{A)}	350 ^{B)}	400 ^{A)}
Điện thế danh định	V	12	9,6	12
Chiều quay				
Phần lắp dụng cụ		Mâm cặp thay nhanh $\varnothing 1/4''$	Mâm cặp thay nhanh $\varnothing 1/4''$	Mâm cặp thay nhanh $\varnothing 1/4''$
Khe cắm dữ liệu (vô tuyến)		Công nghệ không dây <i>Bluetooth</i> ® bậc 2 (Đặc điểm kỹ thuật 1.2)		
Khoảng cách truyền tối đa	m	10	10	10
Trọng lượng theo Quy trình EPTA- Procedure 01:2014	kg	0,90	0,80	0,90
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hành ^{C)} và trong quá trình lưu trữ	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Dải tần số hoạt động	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Năng suất truyền tối đa.	mW	0,5	0,5	0,5

Máy Bút Vít Tay Nắm Giữa BT-EXACT	8	9	12
--------------------------------------	---	---	----

Mức độ bảo vệ		IP 20	IP 20	IP 20
---------------	--	-------	-------	-------

A) được đo ở 20–25 °C với pin **2 607 335 683**.

B) được đo ở 20–25 °C với pin **2 607 335 681**.

C) hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ <0 °C

Tua-vít góc công nghiệp chạy pin BT-ANGLEEXACT	2	3	6
---	---	---	---

Mã số máy		0 602 491 647	0 602 491 656	0 602 491 652
-----------	--	----------------------	----------------------	----------------------

Phạm vi điều chỉnh lực xoắn	Nm	0,7–2	0,7–3	1,5–6
-----------------------------	----	-------	-------	-------

Tốc độ không tải n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	650 ^{A)}
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Điện thế danh định	V	9,6	9,6	9,6
--------------------	---	-----	-----	-----

Chiều quay				
------------	--	---	---	---

Phần lắp dụng cụ Đầu vít dạng góc (đặt riêng rẽ)		Mâm cặp thay nhanh $\bigcirc 1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\bigcirc 1/4''$	Mâm cặp thay nhanh $\bigcirc 1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\bigcirc 1/4''$	Mâm cặp thay nhanh $\bigcirc 1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\bigcirc 1/4''$
--	--	--	--	--

Đầu vít (đặt riêng rẽ)		Mâm cặp thay nhanh $\bigcirc 1/4''$	Mâm cặp thay nhanh $\bigcirc 1/4''$	Mâm cặp thay nhanh $\bigcirc 1/4''$
---------------------------	--	--	--	--

Khe cắm dữ liệu (vô tuyến)		Công nghệ không dây <i>Bluetooth</i> ® bậc 2 (Đặc điểm kỹ thuật 1.2)		
----------------------------	--	--	--	--

Khoảng cách truyền tối đa	m	10	10	10
---------------------------	---	----	----	----

Trọng lượng theo Quy trình EPTA- Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
---	----	-----	-----	-----

Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
---	----	-----------	-----------	-----------

Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hành ^{B)} và trong quá trình lưu trữ	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
---	----	-------------	-------------	-------------

Dải tần số hoạt động	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
----------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Năng suất truyền tối đa.	mW	0,5	0,5	0,5
--------------------------	----	-----	-----	-----

Mức độ bảo vệ		IP 20	IP 20	IP 20
---------------	--	-------	-------	-------

A) được đo ở 20–25 °C với pin **2 607 335 681**.

B) hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ <0 °C

Tua-vít góc công nghiệp chạy pin BT-ANGLEEXACT	7	8	15
---	---	---	----

Mã số máy		0 602 491 669	0 602 491 651	0 602 491 650
-----------	--	----------------------	----------------------	----------------------

Phạm vi điều chỉnh lực xoắn	Nm	2–7	1,5–8	2–15
-----------------------------	----	-----	-------	------

Tốc độ không tải n_0	min ⁻¹	110 ^{A)}	420 ^{A)}	250 ^{A)}
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Điện thế danh định	V	9,6	9,6	9,6
--------------------	---	-----	-----	-----

Chiều quay				
------------	--	---	---	---

Phần lắp dụng cụ Đầu vít dạng góc (đặt riêng rẽ)		Mâm cặp thay nhanh $\bigcirc 1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\bigcirc 1/4''$	Mâm cặp thay nhanh $\bigcirc 1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\bigcirc 1/4''$	Mâm cặp thay nhanh $\bigcirc 1/4''$ ■ $1/4''$ ■ $3/8''$ $\bigcirc 1/4''$
--	--	--	--	--




Khe cắm dữ liệu (vô tuyến)		Công nghệ không dây <i>Bluetooth</i> ® bậc 2 (Đặc điểm kỹ thuật 1.2)		
----------------------------	--	--	--	--

Khoảng cách truyền tối đa	m	10	10	10
---------------------------	---	----	----	----

Tua-vít góc công nghiệp chạy pin BT-ANGLEEXACT		7	8	15
Trọng lượng theo Quy trình EPTA- Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hành ^{B)} và trong quá trình lưu trữ	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Dải tần số hoạt động	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Năng suất truyền tối đa.	mW	0,5	0,5	0,5
Mức độ bảo vệ		IP 20	IP 20	IP 20

A) được đo ở 20–25 °C với pin **2 607 335 681**.

B) hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ <0 °C

Tua-vít góc công nghiệp chạy pin BT-ANGLEEXACT		17	23	30
Mã số máy		0 602 491 675	0 602 491 673	0 602 491 671
Phạm vi điều chỉnh lực xoắn	Nm	6–17 mỗi bắt vít cứng 5–13 mỗi bắt vít mềm	7–23	8–30
Tốc độ không tải n_0	min ⁻¹	560 ^{A)}	320 ^{A)}	220 ^{A)}
Điện thế danh định	V	14,4	14,4	14,4
Chiều quay				
Phần lắp dụng cụ Đầu vít dạng góc (đặt riêng rẽ)		■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Khe cắm dữ liệu (vô tuyến)		Công nghệ không dây <i>Bluetooth®</i> bậc 2 (Đặc điểm kỹ thuật 1.2)		
Khoảng cách truyền tối đa	m	10	10	10
Trọng lượng theo Quy trình EPTA- Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hành ^{B)} và trong quá trình lưu trữ	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Dải tần số hoạt động	MHz	2402-2480	2402-2480	2402-2480
Năng suất truyền tối đa.	mW	0,5	0,5	0,5
Mức độ bảo vệ		IP 20	IP 20	IP 20

A) được đo ở 20–25 °C với pin **2 607 335 685**.

B) hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ <0 °C

Pin sạc Ni-MH		9,6	12,0	14,4
Mã số máy		2 607 335 681	2 607 335 683	2 607 335 685
Số lượng pin		8	10	12
Điện thế của pin	V	9,6	12,0	14,4
Điện dung	Ah	2,6	2,6	2,6
Trọng lượng theo EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80
thiết bị nạp được giới thiệu		AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV

Đầu vít dạng góc	■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	● 1/4"	Mâm cặp thay nhanh ● 1/4"
------------------	--------	--------	--------	--------	---------------------------

Mã số máy		0 607 453 617	0 607 453 620	0 607 451 618	0 607 453 618	0 607 453 630
Trọng lượng theo EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Đầu vít thẳng	Mâm cặp thay nhanh ● 1/4"
---------------	---------------------------

Mã số máy		0 607 453 631
Trọng lượng theo EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,20

Sự lắp vào

Các món được giao

Tua-vít chạy pin công nghiệp được giao mà không có bộ pin, tua-vít góc chạy pin công nghiệp không có đầu vít góc hoặc không có bộ pin.

Khi chọn phụ kiện phù hợp bạn vui lòng liên hệ với đại lý bán lẻ dụng cụ công nghiệp Bosch.

Môi trường vận hành và Môi trường lưu kho



Dụng cụ điện dành riêng cho việc vận hành ở các khu vực làm việc có che chắn.

Để vận hành không lỗi, nhiệt độ xung quanh cho phép phải nằm trong khoảng $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ và $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($23\text{ }^{\circ}\text{F}$ và $122\text{ }^{\circ}\text{F}$) với độ ẩm không khí tương đối trong khoảng 20 đến 95% không ngưng tụ.

Pin cần được bảo quản ở nhiệt độ trong khoảng $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($32\text{ }^{\circ}\text{F}$) và $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($113\text{ }^{\circ}\text{F}$), để tránh thiệt hại pin.

Lắp đầu vít dạng góc

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Ở những tua-vít góc công nghiệp chạy pin này, trước hết phải lắp một đầu vít dạng góc phù hợp (xem „Thông số kỹ thuật“, Trang 411).

- ▶ **Đảm bảo gạt chỉ chiếu quay nằm ở vị trí chính giữa (khóa chống mở máy) hoặc đã lấy lốc pin ra khỏi dụng cụ điện trước khi lắp đầu vít, điều chỉnh hoặc tháo ra.**

Hãy giữ chắc dụng cụ điện bằng chìa vận hành đĩa (6) tại khớp tra chìa vận (5) của bích đầu dạng góc.

- ▶ **Không được kẹp dụng cụ điện vào các phần vỏ máy.**

Hãy đặt đầu vít dạng góc (3) trong vị trí mong muốn lên mặt bích, và vận chặt đai ốc mũ bằng chìa vận hành đĩa (4) tại khớp tra chìa vận (16). Giữ ở bích đầu dạng góc bằng chìa vận hành đĩa (6).

BT-ANGLEEXACT 23 | 30

Tua-vít góc công nghiệp chạy pin có thể hoạt động chỉ với đầu tua-vít góc **0 607 451 618**.

Thiết bị treo

Với giá treo (8) bạn có thể gắn chặt dụng cụ điện vào thiết bị treo.

Hãy đặt giá treo (8) lên dụng cụ điện và khớp vào các khe (14).

- ▶ **Thường xuyên kiểm tra tình trạng của giá treo và móc của thiết bị treo.**

Sạc pin

Lưu ý: Thiết bị sạc và pin không bao gồm trong phạm vi giao hàng.

Phích cắm được minh họa có thể khác với phích cắm của dụng cụ điện của bạn.

- ▶ **Hãy đảm bảo rằng, thiết bị sạc và pin phải thích hợp với điện lưới của quốc gia bạn.**

Bộ sạc AL 2450 DV (xem hình A)

Kết nối thiết bị sạc (21) có phích cắm điện nguồn (22) với bộ nguồn điện và gắn pin (18) vào vị trí khoang nạp điện của thiết bị sạc theo đúng vị trí.

- ▶ **Không dùng sức khi gài/tháo pin.** Pin có tiếp xúc cắm APT (Akku Pack Top) được thiết kế sao cho chúng chỉ có thể được lắp vào dụng cụ điện hoặc thiết bị sạc theo đúng vị trí.

Hiển thị LED màu xanh lá (23) bắt đầu nhấp nháy. Nó hiển thị dòng điện sạc. Quá trình sạc dừng tự động, nếu pin được sạc đầy. Quy trình nạp điện hoàn tất khi đèn LED xanh lá không còn nhấp nháy nữa và sáng đều. Có âm thanh báo hiệu phát ra lâu khoảng 2 giây và báo hiệu rằng pin đã được nạp đầy điện.

Đèn sáng liên tục trong hiển thị LED (24) màu đỏ báo hiệu quá trình sạc với dòng điện sạc thấp. Khi đèn LED đỏ nhấp nháy, báo việc nạp điện không thể thực hiện được.

Lỗi – Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Nguyên nhân	Biện Pháp Sửa Chữa
Các hiển thị LED không sáng	
Phích cắm điện nguồn chưa được cắm vào (đúng cách)	Cắm hết phích cắm điện nguồn (hoàn toàn) vào trong ổ điện
Ổ điện, dây dẫn điện hay bộ sạc pin bị hỏng	Kiểm tra điện nguồn; đem bộ sạc pin đến một đại lý phục vụ hàng sau

Nguyên nhân	Biện Pháp Sửa Chữa
	Khi bán do Bosch ủy nhiệm để kiểm tra
Không thể thực hiện quá trình sạc	
Nhiệt độ của pin hộp khối nằm ngoài giới hạn nhiệt độ được qui định	Đưa nhiệt độ pin vào khoảng 0 °C (32 °F) và 45 °C (113 °F) bằng cách làm mát hoặc làm nóng
Điểm tiếp xúc của pin bị bẩn	Vệ sinh điểm tiếp xúc của pin; ví dụ bằng cách cắm tháo pin nhiều lần, ví dụ thay thế pin
Pin bị hỏng	Thay pin
Pin chưa lắp vào hẳn (đúng cách)	Lắp pin (hoàn toàn) vào trong khoang nạp điện pin

Nối Với Điện Nguồn

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng pin chưa được lắp vào dụng cụ điện khi giao hàng.

- **Không bảo quản pin trong một thiết bị chạy bằng pin.** Pin sạc giữ được điện lâu hơn và dễ dàng nạp điện lại khi được cất giữ riêng ra. Nhớ nạp đầy điện lại cho pin sau thời gian dài lưu kho trước khi sử dụng lại.

Tháo Pin

Nạp điện cho pin bằng một thiết bị nạp điện thích hợp trước khi lắp pin vào dụng cụ điện. Hãy tham khảo mô tả chính xác của quá trình sạc trong hướng dẫn vận hành của thiết bị sạc và các chỉ dẫn trong hướng dẫn (xem „Sạc pin“, Trang 414) này.

Pin được trang bị giám sát nhiệt độ NTC, mà chỉ cho phép sạc trong khoảng nhiệt độ từ 0 °C (+32 °F) đến 45 °C (+113 °F). Tuổi thọ lâu bền của pin đạt được nhờ vào cách thức này. Sử dụng đúng cách, pin có thể nạp điện lại lên đến 3000 lần.

Pin còn mới hay đã từ lâu không sử dụng sẽ không đạt được hiệu suất cao nhất cho đến khi pin được phóng và nạp lại khoảng 5 lần. Chỉ sạc lại các pin, nếu hiển thị LED „Tình trạng sạc pin“ của dụng cụ điện sáng đỏ.

Lắp và gỡ pin

Hãy nhấn công tắc hướng xoay (13) vào vị trí giữa. Việc này sẽ chặn công tắc Tắt/Mở (12) ở vị trí „Tắt“, qua đó có thể ngăn không vô tình bật lại dụng cụ điện.

Sau đó đẩy pin đã sạc (18) vào tay cầm của dụng cụ điện.

Hãy đảm bảo rằng pin được lắp đúng vị trí, và các nút mở khóa (17) được khớp vào tay cầm của dụng cụ điện.

- **Không dùng sức khi gài/tháo pin.** Pin có tiếp xúc cắm APT (Akku Pack Top) được thiết kế sao

cho chúng chỉ có thể được lắp vào dụng cụ điện hoặc thiết bị sạc theo đúng vị trí.

Để tháo pin (18), bạn hãy ấn các nút mở khóa ở cả hai phía (17) và kéo pin xuống dưới ra khỏi tay cầm.

Thay đổi dụng cụ ở đầu vít với mâm cặp thay nhanh (xem hình B)

- **Khi lắp dụng cụ gài, hãy đảm bảo rằng nó đã khớp chặt với phần lắp dụng cụ.** Nếu dụng cụ không được bắt chắc vào phần lắp dụng cụ, nó có thể bị tuột ra và không thể điều khiển được nữa.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Seri BT-EXACT được giao với mâm cặp thay nhanh 1/4" (SWF ○ 1/4").

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6

Sẵn có đầu vít góc với mâm cặp thay nhanh 1/4" (số hiệu mặt hàng 0 607 453 631) cho tua-vít góc chạy pin công nghiệp này.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Sẵn có đầu vít góc với mâm cặp thay nhanh 1/4" (số hiệu mặt hàng 0 607 453 630) cho tua-vít góc chạy pin công nghiệp này.

Lắp dụng cụ gài

Hãy kéo mâm cặp thay nhanh (25) hướng về phía trước. Hãy gắn dụng cụ gài (1) vào phần lắp dụng cụ (2), và nhả mâm cặp thay nhanh.

Chỉ sử dụng các dụng cụ điện có chuỗi phù hợp (Lực giác 1/4").

Không được cố tình sử dụng mũi khoan loại thay nhanh để lắp vào mâm cặp này.

Tua-vít góc chạy pin công nghiệp và tua-vít chạy pin công nghiệp với ly hợp đóng không phù hợp để khoan. Ly hợp có thể đóng tự động và không cảnh báo. Nếu bạn tiếp tục khoan sau khi đóng ly hợp, thì dụng cụ điện có thể trật ra khỏi tay cầm của bạn, cho đến khi ly hợp đóng bị chặn lại.

Tháo dụng cụ gài ra

Hãy kéo mâm cặp thay nhanh (25) hướng về phía trước. Hãy lấy dụng cụ gài (1) ra khỏi phần lắp dụng cụ (2), và nhả mâm cặp thay nhanh.

Thay Dụng Cụ Ứng Dụng Trên Đầu Vít bằng Đầu Truyền Động Vuông Ngoài

- **Khi lắp dụng cụ gài, hãy đảm bảo rằng nó đã khớp chặt với phần lắp dụng cụ.** Nếu dụng cụ không được bắt chắc vào phần lắp dụng cụ, nó có thể bị tuột ra và không thể điều khiển được nữa.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Sẵn có đầu vít góc với hình vuông 1/4" (số hiệu mặt hàng 0 607 453 617) cũng như đầu vít góc với hình vuông 3/8" (số hiệu mặt hàng 0 607 453 620) cho tua-vít góc chạy pin công nghiệp này.

BT-ANGLEEXACT 2 | 7 | 17 | 23 | 30

Sẵn có đầu vít góc với hình vuông 3/8" (số hiệu mặt hàng **0 607 451 618**) cho tua-vít góc chạy pin công nghiệp này.

Lắp dụng cụ gài

Hãy ấn chốt ở hình vuông của phần lắp dụng cụ (2), ví dụ bằng một chìa vặn vít hẹp, vào phía bên trong và đẩy dụng cụ gài (1) qua hình vuông. Đảm bảo rằng chốt đã vào khớp rãnh của dụng cụ gài.

Tháo dụng cụ gài ra

Ấn chốt trong rãnh của dụng cụ gài (1) vào phía trong, và kéo dụng cụ gài ra khỏi phần lắp dụng cụ (2).

Thay đổi dụng cụ ở đầu vít có hình lục giác trong (xem hình C)

- ▶ **Khi lắp dụng cụ gài, hãy đảm bảo rằng nó đã khớp chặt với phần lắp dụng cụ.** Nếu dụng cụ không được bắt chắc vào phần lắp dụng cụ, nó có thể bị tuột ra và không thể điều khiển được nữa.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Sẵn có đầu vít góc với lục giác 1/4" (số hiệu mặt hàng **0 607 453 618**) cho tua-vít góc chạy pin công nghiệp này.

Lắp dụng cụ gài

Hãy gắn dụng cụ gài (1) vào hình lục giác trong của phần lắp dụng cụ (2), cho đến khi có tiếng khớp vào.

Tháo dụng cụ gài ra

Kéo dụng cụ gài (1) ra khỏi phần lắp dụng cụ (2), dùng kim trong trường hợp khẩn cấp.

Vận Hành

Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân. Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt.

Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho bản thân.

Bắt Đầu Vận Hành

Nếu bạn muốn khởi động dụng cụ điện, bạn cần điều chỉnh hướng xoay bằng gạt vận chuyển đổi chiều quay (13):

Dụng cụ điện chỉ khởi động, nếu gạt vận chuyển đổi chiều quay (13) không nằm ở giữa (Khóa an toàn).

Điều chỉnh hướng xoay (xem hình D)

- ▶ **Chỉ kích hoạt gạt vận chuyển đổi chiều quay (13) khi dụng cụ điện đã ngừng chạy.**

Xoay theo chiều kim đồng hồ: Để vận các vít vào hãy nhấn gạt vận chuyển đổi chiều quay (13) sang bên trái cho tới cỡ chặn.

Xoay ngược chiều kim đồng hồ: Để rời lồng hoặc tháo các vít hãy nhấn gạt vận chuyển đổi chiều quay (13) sang bên phải cho tới cỡ chặn.

Bật đèn làm việc

Đèn làm việc (20) cho phép chiếu sáng vị trí vít khi điều kiện ánh sáng không phù hợp. Hãy bật đèn làm việc (20) bằng cách nhấn nhẹ công tắc Tắt/Mở (12). Khi công tắc Tắt/Mở được bóp chặt vào, dụng cụ điện được bật và đèn làm việc tiếp tục sáng.

- ▶ **Không nhìn thẳng vào đèn làm việc, bạn có thể bị lóa mắt.**

Bật Mở và Tắt

Các tua-vít có một **khớp ly hợp ngắt** phụ thuộc vào mô men xoắn, mà có thể cài đặt trong khoảng được chỉ định. Nó sẽ phản ứng khi đạt được mô men xoắn đã điều chỉnh.

Lưu ý: Nếu bạn vận hành tua vít cùng với một bộ chuyển đổi điện thế, trước hết bạn phải vận hành bộ ổn định điện áp.

Để **bật** dụng cụ điện, bạn hãy nhấn công tắc Tắt/Mở (12) cho đến cỡ chặn.

Dụng cụ điện **tự động tắt**, ngay khi đạt tới mô men xoắn đã thiết lập.

- ▶ **Khi rời lồng sớm công tắc Tắt/Mở (12) mô men xoắn đặt trước không đạt được.**

Hướng Dẫn Sử Dụng

- ▶ **Dụng cụ điện được trang bị một giao diện sóng vô tuyến. Hãy chú ý các giới hạn địa điểm hoạt động ví dụ như trên máy bay hoặc bệnh viện.**
- ▶ **Hãy ngắt nguồn năng lượng, trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào cho thiết bị, thay phụ kiện, hay cất dụng cụ điện cầm tay.** Biện pháp an toàn này là nhằm phòng tránh sự vô ý làm khởi động dụng cụ điện.
- ▶ **Chỉ đặt dụng cụ điện đã tắt lên đai ốc/vít.** Dụng cụ đang quay có thể bị tuột ra.
- ▶ **Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) cũng như khi vận chuyển hay lưu kho, tháo pin ra khỏi dụng cụ điện.** Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở.

Cài đặt mô men xoắn (xem hình E – G)

Mô men xoắn dựa vào lò xo căng của khớp ly hợp ngắt. Khớp ly hợp ngắt phản ứng theo chiều quay phải cũng như trái khi đạt đến mô men xoắn đặt trước.

Để cài đặt mô-men xoắn riêng, chỉ sử dụng dụng cụ điều chỉnh giao kèm (26).

Hãy đẩy con trượt (7) trên dụng cụ điện lùi lại hoàn toàn.

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Hãy cắm khóa đầu lục giác (27) vào dụng cụ gạt (26) và vận từ từ.

Ở trên lỗ hổng của vỏ, ngay khi nhìn thấy chỗ phình nhỏ (Đĩa điều chỉnh (28)) trong khớp ly hợp, bạn hãy cắm dụng cụ điều chỉnh (26) vào chỗ phình này và vặn.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Hãy cắm khóa đầu lục giác (27) vào giá đỡ dụng cụ (2) và vận từ từ.

Ở trên lỗ hổng của vỏ, ngay khi nhìn thấy chỗ phình nhỏ (Đĩa điều chỉnh (28)) trong khớp ly hợp, bạn hãy cắm dụng cụ điều chỉnh (26) vào chỗ phình này và vặn.

Vặn theo chiều kim đồng hồ tạo ra mô men xoắn cao, ngược chiều kim đồng hồ, mô men xoắn thấp.

Lấy ra dụng cụ điều chỉnh ra (26). Hãy đẩy lại con trượt (7) ra phía trước, để bảo vệ khớp ly hợp khỏi bị bẩn.

Lưu ý: Thiết lập cần thiết phụ thuộc vào kiểu kết nối vít và được xác định tốt nhất trong thử nghiệm thực tế. Kiểm tra việc bắt vít thử bằng cần siết lực.

► **Chỉ chỉnh đặt lực xoắn trong phạm vi hiệu suất đã định, nếu làm khác, khớp ly hợp ngắt sẽ không có phản ứng.**

Các Biểu Thị LED



Hiện thị mức sạc pin

Nếu cần phải sạc pin (18), màn hình LED sẽ nhấp nháy (11) màu xanh lá, và một tín hiệu bằng âm thanh phát ra. Chỉ

thực hiện 6 – 8 mỗi nối bắt vít.

Khi đèn LED sáng đỏ lên, điện dung không còn đủ để tiến hành việc bắt vít mới hoặc là dụng cụ điện đang chịu sự quá tải. Máy không thể hoạt động thêm được nữa. Khóa chống hoạt động giữ nguyên tác dụng cho đến khi tháo pin ra khỏi dụng cụ điện và thay vào đó là lắp pin hợp khối đã nạp điện vào lại.

Nếu bạn làm việc với bộ chuyển đổi điện thế, màn hình LED màu đỏ (11) sẽ hiển thị quá tải.

Nếu màn hình LED nhấp nháy (11) màu đỏ, dụng cụ điện đã quá nhiệt và không hoạt động. Hãy đợi cho đến khi sự nhấp nháy tự động tắt sau một khoảng thời gian ngắn trước khi tiếp tục sử dụng lại dụng cụ điện.

Sự giảm sút thấy rõ thời gian hoạt động của pin sau mỗi lần nạp điện báo cho ta biết sắp phải thay pin ra ngay. Việc thải bỏ pin đã qua sử dụng phải phù hợp với luật lệ/quy định của một quốc gia.

Lưu ý: Nếu thay vì dùng pin (18) mà dùng bộ chuyển đổi điện áp và bộ ổn định điện áp 4EXACT, thì hiển thị LED (11) không có chức năng.



Hiện thị các mối nối bắt vít

Khi mô men xoắn chỉnh đặt trước đã đạt đến, khớp ly hợp ngắt sẽ phản ứng. Hiển thị LED (9) sáng màu xanh lá.

Nếu không đạt mô men xoắn thiết lập trước, hiển thị LED (9) sáng màu đỏ, và phát ra một tín hiệu âm thanh. Mối nối bắt vít phải được thực hiện lại lần nữa.

Hiện thị kết nối Bluetooth®

Nhấn công tắc Tắt/Mở (12), để kích hoạt kết nối Bluetooth®. Hiển thị LED màu đỏ (10) nhấp nháy, chứng tỏ tua-vít dò tìm kết nối.

Ánh sáng liên tục màu đỏ của hiển thị LED (10) cho biết, kết nối Bluetooth® đã được tạo. Nhưng tua-vít hiện nay bị khóa.

Nếu tua-vít của đài cơ sở EXAConnect được kích hoạt, thì hiển thị LED tắt dần (10).

Nếu hiển thị LED (10) chỉ nhấp nháy ngay sau khi nhấn công tắc Tắt/Mở và sau đó tắt dần, thì nguồn năng lượng của tua-vít không còn để kết nối.

Bảo vệ chống lặp lại

Nếu khớp ly hợp ngắt phản ứng khi bắt vít, động cơ ngắt mạch. Chỉ có thể bật lại sau khi tạm dừng 0,7 giây. Nhờ cách này, ta có thể tránh được việc vô tình siết lại các mối nối bắt vít đã chặt.

Điều chỉnh đầu vít dạng góc

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Bạn có thể điều chỉnh đầu vít dạng góc (3) vào toàn bộ tám vị trí.

Hãy giữ chắc dụng cụ điện bằng chìa vận hình đĩa (6) tại khớp tra chia vận (5) của bích đầu dạng góc.

► **Không được kẹp dụng cụ điện vào các phần vỏ máy.**

Hãy nối lỏng đai ốc mũ bằng chìa vận hình đĩa (4) tại khớp tra chia vận (16). Hãy điều chỉnh đầu vít dạng góc (3) thêm 45° vào vị trí mong muốn, và vặn chặt đai ốc mũ bằng chìa vận hình đĩa (4) tại khớp tra chia vận (16).

Giữ ở bích đầu dạng góc bằng chìa vận hình đĩa (6).

Điều chỉnh đèn làm việc LED (xem hình H)

BT-ANGLEEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Hãy nhấn vòng đánh dấu (19) bằng lưỡi mỏng của chìa vận vít, chất trám hoặc tương tự. Hãy đẩy vòng hãm (29) bằng một chiếc kim ra phía sau lên vỏ máy.

Cả hai nửa vỏ bọc của giá gắn đèn LED (15), mà bao quanh đèn làm việc LED (20), có thể được đưa vào vị trí mong muốn. Hãy đảm bảo rằng dây cáp ở đèn làm việc LED không bị hỏng và hãy đẩy nó vào hốc rỗng tương ứng (30) trong vỏ máy mà không gây vận xoắn. Hãy bao bọc đèn làm việc LED (20) lại bằng cả hai vỏ máy của giá gắn đèn LED (15).

Hãy nhấn vòng hãm (29) và vòng đánh dấu (19) trở về vị trí ban đầu.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- ▶ Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) cũng như khi vận chuyển hay lưu kho, tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở.
- ▶ Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.

Bôi trơn dụng cụ điện



Chất bôi trơn:

Mỡ hộp số đặc biệt (225 ml)

Mã số máy 3 605 430 009

Mỡ Molykote

Dầu động cơ SAE 10/SAE 20

- Dùng dung môi loại nhẹ rửa sạch hộp truyền động sau 150 giờ chạy đầu tiên. Làm theo hướng dẫn cách sử dụng và thải bỏ dung môi của nhà sản xuất. Dùng dầu hộp số đặc biệt của Bosch để bôi trơn hộp truyền động. Quy trình vệ sinh được thực hiện lại cho mỗi 300 giờ kể từ lần vệ sinh đầu tiên.
- Hãy bôi trơn các bộ phận chuyển động của khớp ly hợp ngắt sau 100000 mỗi nối bắt vít với một vài giọt dầu động cơ SAE 10/SAE 20. Hãy bôi trơn các bộ phận trượt và xoay bằng mỡ Molykote. Cùng lúc, kiểm tra xem khớp ly hợp có mòn để chắc chắn sự hoạt động trở lại và sự chính xác không bị ảnh hưởng. Sau cùng, phải điều chỉnh lại mô men xoắn của khớp ly hợp.
- ▶ **Hãy chỉ để công việc bảo trì và sửa chữa được thực hiện bởi người có chuyên môn được đào tạo.** Bằng cách này, ta có thể đảm bảo sự an toàn của dụng cụ điện vẫn được giữ nguyên.

Một bộ phận dịch vụ khách hàng Bosch được ủy quyền có thể thực hiện công việc này một cách đáng tin và nhanh chóng.

- ▶ **Loại bỏ chất bôi trơn và chất tẩy rửa theo quy định bảo vệ môi trường. Hãy tuân thủ các quy định của pháp luật.**

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa các sản phẩm cũng như phụ tùng thay thế của bạn. Sơ đồ mô tả và thông tin về phụ tùng thay thế cũng có thể tra cứu theo dưới đây:

www.bosch-pt.com

Đội ngũ tư vấn sử dụng của Bosch sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và phụ kiện.

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

Việt Nam

CN CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM TẠI TP.HCM

Tầng 14, Ngôi Nhà Đức, 33 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tel.: (028) 6258 3690

Fax: (028) 6258 3692 - 6258 3694

Hotline: (028) 6250 8555

Email: tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com

www.bosch-pt.com.vn

www.baohanhbosch-pt.com.vn

Campuchia

Công ty TNHH Robert Bosch (Campuchia)
Đơn nguyên 8BC, GT Tower, Tầng 08, Đường 169,
Tiệp Khắc Blvd, Sangkat Veal Vong,
Khan 7 Makara, Phnom Penh

VAT TIN: 100 169 511

Tel.: +855 23 900 685

Tel.: +855 23 900 660

www.bosch.com.kh

Sự thải bỏ



Dụng cụ điện, pin, phụ kiện và bao bì cần được tái sử dụng theo quy định về môi trường.




Bạn không được ném dụng cụ điện và pin vào thùng rác gia đình!

Chỉ dành cho các quốc gia thuộc khối Liên minh Châu Âu (EU):

Các dụng cụ điện cầm tay không còn giá trị sử dụng theo chỉ thị châu Âu 2012/19/EU và ắc quy/pin bị hỏng hoặc đã qua sử dụng theo chỉ thị số 2006/66/EC phải được thu gom riêng và có thể tái sử dụng theo luật môi trường.

Pin/ắc quy:

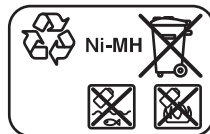

NI-MH: Niken-kim loại hydroa

مخصص للاستعمال الخارجي من خطر الصدمات الكهربائية.

◀ **إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائية في الأجواء الرطبة، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المتخلف.** إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المتخلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

أمان الأشخاص

◀ **كن يقظا وانتبه إلى ما تفعله واستخدم العدة الكهربائية بتعقل.** لا تستخدم عدة كهربائية عندما تكون متعبا أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.

◀ **قم لارتداء تجهيزات الحماية الشخصية. وارتد دائما نظارات واقية.** يعد ارتداء تجهيزات الحماية الشخصية، كقناع الوقاية من الغبار وأحذية الأمان الواقية من الانزلاق والحدوث أو واقية الأذنين، حسب ظروف استعمال العدة الكهربائية، من خطر الإصابة بجروح.

◀ **تجنب التشغيل بشكل غير مقصود.** تأكد من كون العدة الكهربائية مطفأة قبل توصيلها بالتيار الكهربائي و/أو بالمركم، وقبل رفعها أو حملها. إن كنت تضع إصبعك على المفتاح أثناء حمل العدة الكهربائية أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهربائية بينما لامفتاح على وضع التشغيل، قد يؤدي إلى وقوع الحوادث.

◀ **انزع أداة الضبط أو مفتاح الربط قبل تشغيل العدة الكهربائية.** قد تؤدي الأداة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح.

◀ **تجنب أوضاع الجسم غير الطبيعية.** قف بأمان وحافظ على توازنك دائما. سيسمح لك ذلك بالتمكّن في الجهاز بشكل أفضل في المواقف الغير متوقعة.

◀ **قم بارتداء ثياب مناسبة.** لا ترتد الثياب الفضفاضة أو الملّية. احرص على إبقاء الشعر والملابس بعيدا عن الأجزاء المتحركة. قد تشابك الثياب الفضفاضة والملّية والشعر الطويل بالأجزاء المتحركة.

◀ **إن جاز تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد من أنها موصولة وبأنه يتم استخدامها بشكل سليم.** قد يقلل استخدام تجهيزات لشفط الغبار من المخاطر الناتجة عن الغبار.

◀ **لا تستخدم العدة الكهربائية بلا مبالاة وتتجاهل قواعد الأمان الخاصة بها نتيجة لتعودك على استخدام العدة الكهربائية وكثرة استخدامها.** فقد يتسبب الاستعمال دون حرص في حدوث إصابة بالغة تحدث في أجزاء من الثانية.

◀ **حسن معاملة واستخدام العدد الكهربائية**

◀ **لا تفرط بتحميل الجهاز. استخدم لتفنيذ أشغالك العدة الكهربائية المخصصة لذلك.** إنك تعمل بشكل أفضل وأكثر أماناً بواسطة العدة الكهربائية الملائمة في مجال الأداء المذكور.

◀ **لا تستخدم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها تالف.** العدة الكهربائية التي لم يعد من

عربي

إرشادات الأمان

الإرشادات العامة للأمان بالعدد الكهربائية

تحذير

اطلع على كافة تحذيرات الأمان والتعليمات والصور والمواصفات المرفقة بالعدة الكهربائية. عدم اتباع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية، إلى نشوب حريق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل.

يقصد بمصطلح «العدة الكهربائية» المستخدم في الملاحظات التحذيرية، العدد الكهربائي الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضا العدد الكهربائي المزودة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائية).

الأمان بمكان الشغل

◀ **حافظ على نظافة مكان شغلك وإضاءته بشكل جيد.** الفوضى في مكان الشغل ونطاقات العمل غير المضاءة قد تؤدي إلى وقوع الحوادث.

◀ **لا تشغل بالعدة الكهربائية في نطاق معرض لخطر الانفجار مثل الأماكن التي تتوفر فيه السوائل أو الغازات أو الأبخرة القابلة للاشتعال.** العدد الكهربائي تولد شررا قد يتطاير، فيشعل الأبخرة والأبخرة.

◀ **حافظ على بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص بعيدا عندما تستعمل العدة الكهربائية.** تشتيت الانتباه قد يتسبب في فقدان السيطرة على الجهاز.

الأمان الكهربائي

◀ **يجب أن يتلائم قابس العدة الكهربائية مع المقبس.** لا يجوز تغيير القابس بأي حال من الأحوال. لا تستعمل القوايس المهائية مع العدد الكهربائية المؤرضة (ذات طرف أرضي). تخفّض القوايس التي لم يتم تغييرها والمقابس الملائمة من خطر الصدمات الكهربائية.

◀ **تجنب ملامسة جسمك للأسطح المؤرضة كالأنابيب والمبردات والمواقد أو التلّاجات.** يزداد خطر الصدمات الكهربائية عندما يكون جسمك مَوْض أو موصل بالأرضي.

◀ **أبعد العدة الكهربائية عن الأمطار أو الرطوبة.** يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

◀ **لا تسيّ استعمال الكابل.** لا تستخدم الكابل في حمل العدة الكهربائية أو سحبها أو سحب القابس من المقبس. احرص على إبعاد الكابل عن الحرارة والزيت والحواف الحادة أو الأجزاء المتحركة. تزيد الكابلات التالفة أو المتشابكة من خطر الصدمات الكهربائية.

◀ **عند استخدام العدة الكهربائية خارج المنزل اقتصر على استخدام كابلات التمديد الصالحة للاستعمال الخارجي.** يقلل استعمال كابل تمديد

- ذلك. قد يؤدي سائل المرمك المتسرب إلى تهيج البشرة أو إلى الاحتراق.
- ◀ لا تستخدم عدة أو مرمك تعرضاً لأضرار أو للتعديل. البطاريات المتعرضة لأضرار أو لتعديلات قد ينتج عنها أشياء لا يمكن التنبؤ بها، قد تسبب نشوب حريق أو حدوث انفجار أو إصابات.
- ◀ لا تعرض المرمك أو العدة للهب أو لدرجة حرارة زائدة. التعرض للهب أو لدرجة حرارة أعلى من 130 °م قد يتسبب في انفجار.
- ◀ اتبع تعليمات الشحن ولا تقم بشحن المرمك أو العدة خارج نطاق درجة الحرارة المحدد في التعليمات. الشحن بشكل غير صحيح أو في درجات حرارة خارج النطاق الممدد قد يعرض المرمك لأضرار ويزيد من مخاطر الحريق.

الخدمة

- ◀ احرص على إصلاح عدتك الكهربائية فقط بواسطة العمال المتخصصين وباستعمال قطع الغيار الأصلية فقط. يضمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.
- ◀ لا تقم بإجراء أعمال خدمة على المراكم التالفة. أعمال الخدمة على المراكم يجب أن تقوم بها الجهة الصانعة فقط أو مقدم الخدمة المعتمد.

تعليمات الأمان لمفكات اللوالب

- ◀ أمسك العدة الكهربائية من أسطح المسك المعزولة عند القيام بأعمال قد يترتب عليها ملامسة أداة الربط لأسلاك كهربائية غير ظاهرة. قد يتسبب تلامس أداة الربط مع سلك «مكهرب» في مرور التيار في الأجزاء المعدنية من العدة وجعلها مكهربة مما قد يصيب المشغل بصدمة كهربائية.
- ◀ استخدم أجهزة تنقيب ملائمة للثور على خطوط الإمداد غير الظاهرة، أو استعن بشركة الإمداد المحلية. ملامسة الخطوط الكهربائية قد تؤدي إلى اندلاع النار وإلى الصدمات الكهربائية. حدوث أضرار بخط الغاز قد يؤدي إلى حدوث انفجارات. اختراق خط الماء يتسبب في وقوع أضرار مادية.
- ◀ أمسك بالعدة الكهربائية بإحكام. قد تتشكل عزوم رد فعل عالية لوهلة قصيرة عند إحكام شد وحا اللوالب.
- ◀ احرص على تأمين قطعة الشغل. قطعة الشغل المثبتة بواسطة تجهيزه شد أو بواسطة الملزمة مثبتة بأمان أكبر مما لو تم الإمساك بها بواسطة يدك.
- ◀ انتظر إلى أن تتوقف العدة الكهربائية عن الحركة قبل أن تضعها جانباً. قد تتكلم عدة الشغل فتؤدي إلى فقدان السيطرة على العدة الكهربائية.
- ◀ قد تنطلق أبخرة عند تلف المرمك واستخدامه بطريقة غير ملائمة. يمكن أن يحترق المرمك أو يتعرض للانفجار. أمن توفر الهواء النقي وراجع الطبيب إن شعرت بشكوى. قد تهيج هذه الأبخرة المجاري التنفسية.
- ◀ لا تفتح المرمك. يتشكل خطر تقصير الدائرة الكهربائية.

- الممكن التحكم بها عن طريق مفتاح التشغيل والإطفاء تعتبر خطيرة ويجب أن يتم إصلاحها.
- ◀ اسحب القابس من المقبس و/أو اخلع المرمك، إذا كان قابلاً للخلع، قبل ضبط الجهاز وقبل استبدال الملحقات أو قبل تخزين الجهاز. تمنع هذه الإجراءات وقائية تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.
- ◀ احتفظ بالعدة الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية لمن لا خبرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدد الكهربائي خطيرة إن تم استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.
- ◀ اعتن بالعدة الكهربائية والملحقات بشكل جيد. تأكد أن أجزاء الجهاز المتحركة مركبة بشكل سليم وغير مستعصية عن الحركة، وتفحص ما إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو في حالة تؤثر على سلامة أداء العدة الكهربائية. ينبغي إصلاح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من الموادث مصدرها العدد الكهربائي التي تتم صيانتها بشكل ردي.
- ◀ احرص على إبقاء عدد القطع نظيفة وحادة. إن عدد القطع ذات حواف القطع المادة التي تم صيانتها بعناية تتكلم بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسر.
- ◀ استخدم العدد الكهربائي والتوابع وربش الشغل إلخ. وفقاً لهذه التعليمات. تراعى أثناء ذلك ظروف الشغل والعمل المراد تنفيذه. استخدام العدد الكهربائي لغير الأشغال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.
- ◀ احرص على إبقاء المقابض وأسطح المسك جافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشحوم. المقابض وأسطح المسك الزلقة لا تتبع التشغيل والتحكم الأمان في العدة في المواقف غير المتوقعة.
- حسن معاملة واستخدام العدد المزودة بمرمك
- ◀ اشحن المراكم فقط في أجهزة الشحن التي يُنصح باستخدامها من طرف المنتج. قد يتسبب جهاز الشحن المخصصة لنوع معين من المراكم في خطر الحريق إن تم استخدامه مع نوع آخر من المراكم.
- ◀ استخدم العدد الكهربائي فقط مع المراكم المصممة لهذا الغرض. قد يؤدي استخدام المراكم الأخرى إلى إصابات وإلى خطر نشوب المرائق.
- ◀ حافظ على إبعاد المرمك الذي لا يتم استعماله عن مشابك الورق وقطع النقود المعدنية والمفاتيح والمسامير واللوالب أو غيرها من الأغراض المعدنية الصغيرة التي قد تقوم بتوصيل الملامسين ببعضهما البعض. قد يؤدي تقصير الدارة الكهربائية بين ملامسي المرمك إلى الاحتراق أو إلى اندلاع النار.
- ◀ قد يتسرب السائل من المرمك في حالة سوء الاستعمال. تجنب ملامسته. اشطفه بالماء في حال ملامسته بشكل غير مقصود. إن وصل السائل إلى العينين، فراجع الطبيب إضافة إلى

◀ لا تستخدم العدة الكهربائية كمشاب. إن العدد الكهربائية المزودة بقارئة إطفاء غير صالحة للثقب. فقد يتوقف القابض أوتوماتيكيا بدون سابق إنذار.

◀ احتسأ عند استخدام العدة الكهربائية المزودة بتقنية Bluetooth* قد يتسبب هذا في حدوث تشويش على الأجهزة والأنظمة والطائرات والأجهزة الطبية الأخرى (على سبيل المثال منظم ضربات القلب، السماعات الطبية). كما لا يمكن أيضا استبعاد حدوث أضرار للأشخاص أو الحيوانات المتواجدين في النطاق القريب. لا تستخدم العدة الكهربائية المزودة بتقنية Bluetooth* بالقرب من الأجهزة الطبية ومحطات التزود بالوقود ومصانع الكيماويات والمناطق التي يهددها خطر الانفجار. لا تستخدم العدة الكهربائية المزودة بتقنية Bluetooth* في الطائرات. تجنب التشغيل لمدد طويلة على مسافة قريبة من الجسم.

اسم ماركة Bluetooth* وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة، وهي ملك لشركة Bluetooth SIG, Inc. أي استخدام لاسم الماركة/شعارها من قبل شركة Robert Bosch Power Tools GmbH يتم من خلال ترخيص.

وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع إرشادات الأمان والتعليمات. ارتكاب الأخطاء عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات قد يؤدي إلى حدوث صدمات كهربائية أو إلى نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.



يرجى الرجوع إلى الصور الموجودة في الجزء الأول من دليل التشغيل.

الاستعمال المخصص

نظام ربط وحل اللوالب BT-EXACT/BT-ANGLEEXACT و EXAConnect مخصص لربط وحل اللوالب وكذلك لإحكام ربط وحل الصواميل في نطاق القدرة والقياسات المذكور. وهو غير مخصص لتسجيل عزم أو زاوية دوران عناصر الربط.

يتيح نظام ربط وحل اللوالب إمكانية نقل بيانات إشارات ربط أو حل اللوالب بدون كابل باستخدام تقنية البلوتوث® اللاسلكية. يتم إرسال إشارات "على ما يرام" و "ليس على ما يرام" (عملية الربط على ما يرام/ليس على ما يرام) الخاصة بمفكات اللوالب الصناعية العاملة بمركم الفئة BT-EXACT و BT-ANGLEEXACT إلى الوحدة الأساسية EXAConnect. لا يمكن تشغيل المفكات من الفئة BT-EXACT و BT-ANGLEEXACT دون الوحدة الأساسية EXAConnect. يتم منع استخدام المفكات عند التوريد، ولا يمكن إتاحة استخدامها إلا من قبل الوحدة الأساسية EXAConnect.

احرص على قراءة ومراعاة التعليمات الواردة في دليل استعمال الوحدة الأساسية EXAConnect. قم أولا بتشغيل الوحدة الأساسية EXAConnect.

◀ يمكن أن يتعرض المركم لأضرار من خلال الأشياء المدببة مثل المسامير والمفكات أو من خلال تأثير القوى الخارجية. وقد يؤدي هذا إلى تقصير الدائرة الكهربائية الداخلية واحترق المركم أو خروج الأذخنة منه أو انفجاره وتعرضه لسخونة مفرطة.

◀ اقتصر على استخدام المركم في منتجات الجهة الصانعة. يتم حماية المركم من فُرط التخميل لسخونة بهذه الطريقة فقط دون غيرها.

احرص على حماية المركم من الحرارة، بما ذلك التعرض لأشعة الشمس باستمرار ومن النار والانساخ والماء والرطوبة. حيث ينشأ خطر الانفجار وخطر حدوث دائرة قصر.



◀ أوقف العدة الكهربائية على الفور في حالة تعرض عدة الشغل للانحصار. كن مستعدا لمواجهة عزم رد الفعل العالية، والتي تسبب صدمة ارتدادية. تنحصر عدة الشغل عندما يتم التخميل بشكل زائد على العدة الكهربائية أو إذا انقطعت في قطعة الشغل التي تعمل عليها.

الغبار الناشئ أثناء السفره والنشر والتجليخ والثقب

تحذير

والأعمال المشابهة قد يسبب السرطان أو نشوه الأجنة أو الطفرات الجينية. من المواد التي قد توجد في أنواع الغبار:

الرصاص في الألوان والطلاءات المحتوية على الرصاص، بالورات السيليكا في الطوب والإسمنت والأبنية الأخرى، الزرنيخ والكرومات في الخشب المعالج كيميائيا. يتوقف مدى خطورة الإصابة بهذه الأمراض على عدد مرات التعرض لهذه المواد. لتقليل الخطورة ينبغي العمل في أماكن جيدة التهوية مع استخدام تجهيزات الحماية المناسبة (على سبيل المثال أجهزة حماية تنفس مضممة خصيصا لهذا الغرض، تستطيع فلترة جزيئات الغبار الدقيقة أيضا).

◀ تجنب التشغيل غير المقصود. تأكد من تركيب مفتاح التشغيل والإطفاء على وضع الإطفاء قبل تركيب المركم. إن حمل العدة الكهربائية وإصبعك على مفتاح التشغيل والإطفاء أو تركيب المركم في العدة الكهربائية قيد التشغيل قد يسبب الحوادث.

◀ استخدم فقط عدد الشغل السليمة وغير المستهلكة. قد تكسر عدد الشغل التالفة مثلا، فتؤدي إلى الإصابات والأضرار المادية.

◀ احرص على ارتكاز عدة الشغل على حاضن العدة بأمان أثناء تركيبها. إن لم يتم ربط عدة الشغل بواضن العدة بإحكام، فقد تعود وتنحل عنه ولن يعد بالإمكان التحكم بها.

◀ احتسأ أثناء ربط اللوالب الطويلة، فهناك خطر انزلاق حسب نوع اللوالب وحسب عدد الشغل المستخدمة. لا يمكن التحكم بشكل جيد باللوالب الطويلة غالبا، وقد يتشكل خطر الانزلاق والإصابة بجروح أثناء ربطها.




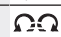
◀ احرص على اتجاه الدوران المضبوط قبل تشغيل العدة الكهربائية. إذا رغبت في فك لولب على سبيل المثال وكان اتجاه الدوران مضبوطا على ربط اللولب فقد يتسبب ذلك في حركة العدة الكهربائية بشكل عنيف خارج عن السيطرة.

- (16) سطح تركيز المفتاح على صامولة الوصل
 (17) زر تحرير المرمك
 (18) مرمك مزود بملامس إدخال APT
 (19) حلقة دليلية
 (20) مصباح العمل
 (21) الشاحن
 (22) قابس الشبكة الكهربائية
 (23) مؤشر دايمود أخضر بالشاحن
 (24) مؤشر دايمود أحمر بالشاحن
 (25) ظرف سريع التغيير
 (26) عدة الضبط
 (27) مفتاح ربط سداسي الحواف
 (28) قرص الضبط
 (29) حلقة حابكة
 (30) حجيرة فارغة في غلاف الهيكل
 (31) مقبض (مقبض مسك معزول)
 لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوايح المصورة أو المشروحة. تجد التوايح الكاملة في برنامجنا للتوايح.




الأجزاء المصورة

- يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى رسوم العدة الكهربائية الموجودة في صفحة الرسوم التخطيطية.
- (1) عدة الشغل (مثلا: لقمة ربط مجوفة)
 (2) حاضن العدة
 (3) رأس ربط اللوالب الزاوي
 (4) مفتاح هلاي مقاس 27 مم
 (5) سطح تركيز المفتاح على شفة الرأس الزاوي
 (6) مفتاح هلاي مقاس 22 مم
 (7) مزلاج لضبط عزم الدوران مسبقا
 (8) سناد تعليق قوسي
 (9) مؤشر الدايمود - عمليات الربط
 (10) مؤشر دايمود Bluetooth®
 (11) مؤشر دايمود - حالة شمن المرمك
 (12) مفتاح التشغيل والإطفاء
 (13) مفتاح تحويل اتجاه الدوران
 (14) شقوق تثبيت سناد التعليق القوسي
 (15) حامل لمبة الدايمود

البيانات الفنية

مفك اللوالب الصناعي العامل بمرمك				BT-EXACT	
7	6	4	2	رقم الصنف	
0 602 491 439	0 602 491 431	0 602 491 437	0 602 491 433		
7-1,5	6-1	4-1	2-0,5	نيوتن متر	مجال ضبط عزم الدوران
^(A) 150	^(A) 600	^(A) 900	^(A) 600	دقيقة ¹	عدد اللفات اللاحمي n
9,6	9,6	9,6	9,6	فلط	الجهد الاسمي
					اتجاه الدوران
الظرف سريع التغيير 1/4 بوصة	الظرف سريع التغيير 1/4 بوصة	الظرف سريع التغيير 1/4 بوصة	الظرف سريع التغيير 1/4 بوصة		حاضن العدة
تقنية Bluetooth® اللاسلكية من الفئة 2 (المواصفة 1.2)					الوصلة البينية للبيانات (لاسلكية)
10	10	10	10	متر	أقصى مدى لنقل البيانات
0,80	0,80	0,80	0,80	كجم	الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014
0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	°م	درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشمن
-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	°م	درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيل ^(B) وعند التخزين
2480-2402	2480-2402	2480-2402	2480-2402	ميغا هرتز	نطاق تردد التشغيل
0,5	0,5	0,5	0,5	ملي واط	أقصى قدرة إرسال
IP 20	IP 20	IP 20	IP 20		فئة الحماية




(A) تم القياس عند درجة حرارة 25-20 °م مع بطارية 681 335 607 2.
 (B) قدرة محدودة في درجات الحرارة > 0 °م

مفك اللوالب الصناعي العامل بمركم BT-EXACT			
12	9	8	رقم الصنف
0 602 491 441	0 602 491 435	0 602 491 443	
12-1,5	9-1,5	8-1,5	مجال ضبط عزم الدوران
^(A) 400	^(B) 350	^(A) 650	عدد اللفات اللاحملي n
12	9,6	12	الجهد الاسمي
			اتجاه الدوران
الظرف سريع التغيير 1/4 بوصة	الظرف سريع التغيير 1/4 بوصة	الظرف سريع التغيير 1/4 بوصة	حاضن العدة
تقنية Bluetooth® اللاسلكية من الفئة 2 (المواصفة 1.2)			الوصلة البينية للبيانات (لاسلكية)
10	10	10	أقصى مدى لنقل البيانات
0,90	0,80	0,90	الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014
0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن
-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	درجة الحرارة المحيطة المسموع به عند التشغيل ^(C) وعند التخزين
2480-2402	2480-2402	2480-2402	نطاق تردد التشغيل
0,5	0,5	0,5	أقصى قدرة إرسال
IP 20	IP 20	IP 20	فئة الحماية

(A) تم القياس عند درجة حرارة 20-25 °م مع بطارية 607 335 683.

(B) تم القياس عند درجة حرارة 20-25 °م مع بطارية 607 335 681.



(C) قدرة محدودة في درجات الحرارة > 0 °م

مفك اللوالب الصناعي الزاوي العامل بمركم BT-ANGLEEXACT			
6	3	2	رقم الصنف
0 602 491 652	0 602 491 656	0 602 491 647	
6-1,5	3-0,7	2-0,7	مجال ضبط عزم الدوران
^(A) 650	^(A) 420	^(A) 110	عدد اللفات اللاحملي n
9,6	9,6	9,6	الجهد الاسمي
			اتجاه الدوران
1/4" OSWF ■ 1/4" ■ 3/8" "1/4"	1/4" OSWF ■ 1/4" ■ 3/8" "1/4"	1/4" OSWF ■ 1/4" ■ 3/8" "1/4"	حاضن العدة رأس ربط اللوالب الزاوي (يُطلب بشكل منفصل)
الظرف سريع التغيير 1/4 بوصة	الظرف سريع التغيير 1/4 بوصة	الظرف سريع التغيير 1/4 بوصة	رأس ربط لوالب (يُطلب بشكل منفصل)
تقنية Bluetooth® اللاسلكية من الفئة 2 (المواصفة 1.2)			الوصلة البينية للبيانات (لاسلكية)
10	10	10	أقصى مدى لنقل البيانات
1,0	1,0	1,0	الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014
0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن

مفك اللوالب الصناعي الزاوي العامل بمركم BT-ANGLEEXACT			
6	3	2	
-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	م°
2480-2402	2480-2402	2480-2402	ميجا هرتز
0,5	0,5	0,5	ملي واط
IP 20	IP 20	IP 20	

(A) تم القياس عند درجة حرارة 20-25 م° مع بطارية 2 607 335 681.
(B) قدرة محدودة في درجات الحرارة > 0 م°

مفك اللوالب الصناعي الزاوي العامل بمركم BT-ANGLEEXACT			
15	8	7	

0 602 491 650	0 602 491 651	0 602 491 669		رقم الصنف
15-2	8-1,5	7-2	نيوتن متر	مجال ضبط عزم الدوران
^(A) 250	^(A) 420	^(A) 110	دقيقة ₁	عدد اللفات اللاحملي n
9,6	9,6	9,6	فلط	الجهد الاسمي
				اتجاه الدوران
1/4"OSWF ■ 1/4" ■ 3/8" "1/4O	1/4"OSWF ■ 1/4" ■ 3/8" "1/4O	1/4"OSWF ■ 1/4" ■ 3/8" "1/4O		حاضن العدة رأس ربط اللوالب الزاوي (يُطلب بشكل منفصل)
تقنية Bluetooth® اللاسلكية من الفئة 2 (المواصفة 1.2)				الوصلة البينية للبيانات (لاسلكية)
10	10	10	متر	أقصى مدى لنقل البيانات
1,0	1,0	1,0	كجم	الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014
0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	م°	درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن
-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	م°	درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيل ^(B) وعند التخزين
2480-2402	2480-2402	2480-2402	ميجا هرتز	نطاق تردد التشغيل
0,5	0,5	0,5	ملي واط	أقصى قدرة إرسال
IP 20	IP 20	IP 20		فئة الحماية

(A) تم القياس عند درجة حرارة 20-25 م° مع بطارية 2 607 335 681.
(B) قدرة محدودة في درجات الحرارة > 0 م°

مفك اللوالب الصناعي الزاوي العامل بمركم BT-ANGLEEXACT			
30	23	17	

0 602 491 671	0 602 491 673	0 602 491 675		رقم الصنف
30-8	23-7	17-6	نيوتن متر	مجال ضبط عزم الدوران
		ربط لوالب قاسية 13-5 ربط لوالب ليينة		
^(A) 220	^(A) 320	^(A) 560	دقيقة ₁	عدد اللفات اللاحملي n
14,4	14,4	14,4	فلط	الجهد الاسمي

مفك اللوالب الصناعي الزاوي العامل بمركم BT-ANGLEEXACT			
30	23	17	
			اتجاه الدوران
■ 3/8 بوصة	■ 3/8 بوصة	■ 3/8 بوصة	حاضن العدة رأس ربط اللوالب الزاوي (يُطلب بشكل منفصل)
تقنية Bluetooth® اللاسلكية من الفئة 2 (المواصفة 1.2)			الوصلة البينية للبيانات (لاسلكية)
10	10	10	أقصى مدى لنقل البيانات
1,5	1,5	1,5	الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014
0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن
-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيل ^(B) وعند التخزين
2480-2402	2480-2402	2480-2402	نطاق تردد التشغيل
0,5	0,5	0,5	أقصى قدرة إرسال
IP 20	IP 20	IP 20	فئة الحماية

(A) تم القياس عند درجة حرارة 20-25 °م مع بطارية 2 607 335 685.
(B) قدرة محدودة في درجات الحرارة >0 °م

طقم مراكم نيكول هيدريد معدني			
14,4	12,0	9,6	
2 607 335 685	2 607 335 683	2 607 335 681	رقم الصنف
12	10	8	عدد الخلايا
14,4	12,0	9,6	جهد المركم
2.6	2.6	2.6	السعة
			الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014
0,80	0,70	0,55	أجهزة الشحن الموصى بها
AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV	

رأس ربط اللوالب الزاوي				
الطرف سريع التغير 1/4 بوصة	● 1/4 بوصة	■ 3/8 بوصة	■ 3/8 بوصة	■ 1/4 بوصة
0 607 453 630	0 607 453 618	0 607 451 618	0 607 453 620	0 607 453 617
0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
				كجم
				الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014

رأس ربط اللوالب المستقيم	
الطرف سريع التغير 1/4 بوصة	
0 607 453 631	
0,20	كجم
	الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014

أجواء التشغيل والتخزين

تصلح العدة الكهربائية للتشغيل في أماكن الشغل المغلقة فقط.
ينبغي أن تقع درجة الحرارة المحيطة بين 5-°م و 50+°م (23°ف و 122°ف) مع درجة رطوبة جوية نسبية مسموح بها بين 20 و 95% خالية من الندى من أجل التشغيل بشكل مثالي.
ينبغي أن يحفظ المركم بدرجة حرارة تقع بين 0°م (32°ف) و 45°م (113°ف) لتجنب إتلاف خلايا المركم.



التركيب

مجموعة التجهيزات الموردة

يتم توريد مفكات اللوالب الصناعية العاملة بمركم دون مركم، ويتم توريد مفكات اللوالب الصناعية الزاوية العاملة بمركم دون رأس ربط اللوالب الزاوي ودون مركم.
عند اختيار الملحق التكميلي المناسب ويرجى استشارة التاجر المتخصص في العدد الصناعية من بوش.

تركيب رأس ربط اللوالب الزاوي

2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 BT-ANGLEEXACT
| 30

ينبغي تركيب رأس ربط اللوالب الزاوي الملائمة بمفكات اللوالب الصناعية الزاوية المزودة بمركم هذه (انظر „البيانات الفنية“، الصفحة 422).

◀ تأكد من تركيز مفتاح تغيير اتجاه الدوران على الوضع المتوسط (إقفال التشغيل) أو من أنه قد تم نزع المركم عن العدة الكهربائية، قبل أن تتركب أو تغير ضبط أو تفك رأس ربط اللوالب.

أحكم القبض على العدة الكهربائية باستخدام مفتاح هلالتي (6) على سطح المفتاح (5) بشفة الرأس الزاوي.

◀ لا تفك أبداً بقمط العدة الكهربائية من غلافي الهيكل.

ضع رأس ربط اللوالب الزاوي (3) بالوضع المرغوب على الشفة، وأحكم ربط صامولة الوصل بواسطة المفتاح الهلالي (4) عند سطح تركيز المفتاح (16). قم بتثبيت الجزء المقابل بوضع مفتاح هلالتي (6) أثناء ذلك على شفة الرأس الزاوي.

23 | 30 BT-ANGLEEXACT

لا يمكن تشغيل مفكات اللوالب الصناعية العاملة بمركم هذه إلا مع رأس ربط اللوالب الزاوية 0 607 451 618.

تجهيز التعليق

يمكنك أن تثبت العدة الكهربائية على تجهيز تعليق بواسطة سناد التعليق القوسي (8).

ركب سناد التعليق القوسي (8) على العدة الكهربائية واتركه ليتعاشق بالشقوق (14).

◀ تفحص حالة سناد التعليق القوسي والخطاطيف في تجهيز التعليق بشكل منتظم.

عملية الشحن

إرشاد: لا يتضمن إطار التوريد أجهزة الشحن والمراكم.

قد يختلف قاييس الشبكة الكهربائية الموجود في الرسم عن القاييس بعدتك الكهربائية.

◀ انتبه إلى ملائمة الشاحن والمركم للشبكة الكهربائية الخاصة بالبلد.

الشاحن AL 2450 DV (انظر الصورة A)

قم بتوصيل الشاحن (21) بواسطة قاييس الشبكة الكهربائية (22) بالإمداد بالطاقة الكهربائية وأدخل المركم (18) بالوضع الصحيح في حجرة الشحن بالشاحن.

◀ لا تستخدم القوة عند تركيب/خلع المركم. لقد صممت المراكم المزودة بملاصم إدخال APT (opTack Pkku A) بحيث لا يمكن تلقيمها في العدة الكهربائية أو الشاحن إلا بالوضع الصحيح فقط.

يبدأ مؤشر الدايدو الأخضر (23) بالوميض. يدل ذلك على تسرب تيار الشحن. تتوقف عملية الشحن وأتوماتيكياً عندما يتم شحن المركم بشكل كامل.

عندما يتوقف مؤشر الدايدو الأخضر عن الحفق، وإنما يبدأ بالإضاءة بشكل منتظم، تكون عملية الشحن قد انتهت. تطلق إشارة صوتية لمدة ثانيتين تقريبا لتدل على أنه قد تم شحن المركم بشكل كامل.

تشير إضاءة مؤشر الدايدو الأحمر (24) بشكل مستمر إلى عملية شحن بطيار شحن مخفض. عندما يومض مؤشر الدايدو الأحمر، تكون عملية الشحن غير ممكنة.

الأخطاء - الأسباب والعلاج

السبب	العلاج
لا تضيء مؤشرات الدايدو	قاييس الشبكة الكهربائية بالشاحن غير موصول بشكل (سليم)
قاييس الشبكة الكهربائية بالشاحن غير موصول بشكل (كامل)	أدخل قاييس الشبكة الكهربائية بالشاحن بشكل (كامل)
تلف بالمقيس، كابل الشبكة الكهربائية أو الشاحن	افحص جهد الشبكة الكهربائية، اطلب من مركز خدمة زبائن وكالة عدد بوش الكهربائية فحص الشاحن عند الضرورة

لا يمكن إجراء عملية الشحن

درجة حرارة المركم لا تقع إرجاع درجة حرارة المركم ضمن المجال المسموح عن طريق تبريده أو تدفئته إلى مجال درجة الحرارة المسموح بين 0 °م (32 °ف) و 45 °م (113 °ف)

ملاصمات المركم متسخة	نظف ملاصمات المركم من خلال إدخاله وإخراجه عدة مرات مثلاً، استبدل المركم عند الضرورة
المركم تالف	استبدل المركم
لم يتم تلقيم المركم بشكل (صحيح)	اغرز المركم في حجرة الشحن بشكل (كامل)

الوصل بإمداد الطاقة

إرشاد: يرجى مراعاة أنه عند التوريد لن يكون هناك مركم مركب في العدة الكهربائية.

◀ لا تحتفظ بالمراكم في داخل الجهاز المزود بالمركم أبداً. تزيد فترة صلاحية المراكم ويسهل شحنها عندما يتم الاحتفاظ بها بشكل منفرد. لا تنس أن تشحن المركم بشكل كامل قبل استعماله بعد حفظه لفترة طويلة.

شحن المركم

اشحن المركم قبل تلقيمه بالعدة الكهربائية بجهاز شحن ملائم لذلك. تراجع كراسة استعمال الشاحن وتعليمات الكراسة هذه بصدد وصف عملية الشحن بدقة (انظر „عملية الشحن“، الصفحة 426).

لقد تم تجهيز المركم بمراقب حراري NTC والذي يسمح بالشحن فقط ضمن مجال حراري يقع بين 0 °م (+32 °ف) و 45 °م (+113 °ف). ويؤدي ذلك إلى فترة صلاحية طويلة للمركم. يجوز إعادة شحن المركم إلى ما يقارب 3000 مرة عند الاستعمال بشكل سليم. لا ينجز مركم جديد أو مركم لم يستعمل لفترة زمنية طويلة أداءه الكامل إلا بعد خمس دورات شحن وتفرغ. ينبغي أن يتم إعادة شحن المركم فقط عندما

فك عدة الشغل

اسحب طرف التغيير السريع (25) إلى الأمام. أخرج عدة الشغل (1) من حاضن العدة (2) واترك طرف التغيير السريع مرة أخرى.

استبدال العدد برأس ربط اللوالب المربع المقطع

◀ **احرص على ارتكاز عدة الشغل على حاضن العدة بأمان أثناء تركيبها.** إن لم يتم ربط عدة الشغل بحاضن العدة بإحكام، فقد تعود وتنحل عنه ولن يعد بالإمكان التحكم بها.

2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 BT-ANGLEEXACT

ويتوفر لهذا النوع من مفكات اللوالب الصناعية الزاوية العاملة بمركم رأس ربط لوالب زاوي مع مقطع رباعي 1/4 بوصة (رقم الصنف 617 453 607 0) بالإضافة إلى رأس ربط لوالب زاوي مع مقطع رباعي 3/8 بوصة (رقم الصنف 620 453 607 0).

2 | 7 | 17 | 23 | 30 BT-ANGLEEXACT

ويتوفر لهذا النوع من مفكات اللوالب الصناعية الزاوية العاملة بمركم رأس ربط لوالب زاوي مع مقطع رباعي 3/8 بوصة (رقم الصنف 618 451 607 0).

تركيب عدة الشغل

اضغط المسامير بالمقطع الرباعي بحاضن العدة (2) بالاستعانة بمفك براغي صغير مثلاً، إلى الداخل، وادفع عدة الشغل (1) على المقطع الرباعي. انتبه إلى تعاقب المسامير بالفجوة الموجودة بعدة الشغل.

فك عدة الشغل

اضغط المسامير بالفجوة الموجودة بعدة الشغل (1) إلى الداخل، واسحب عدة الشغل عن حاضن العدة (2).

تغيير العدد في حالة رأس ربط اللوالب سداسي الحواف الداخلية (انظر الصورة C)

◀ **احرص على ارتكاز عدة الشغل على حاضن العدة بأمان أثناء تركيبها.** إن لم يتم ربط عدة الشغل بحاضن العدة بإحكام، فقد تعود وتنحل عنه ولن يعد بالإمكان التحكم بها.

2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 BT-ANGLEEXACT

ويتوفر لهذا النوع من مفكات اللوالب الصناعية الزاوية العاملة بمركم رأس ربط لوالب زاوي مع مقطع سداسي داخلي 1/4 بوصة (رقم الصنف 618 453 607 0).

تركيب عدة الشغل

أدخل عدة الشغل (1) في المقطع السداسي الداخلي لحاضن العدة (2) إلى أن يستقر بثبات.

فك عدة الشغل

اسحب عدة الشغل (1) من حاضن العدة (2)، واستخدم كمامة عند اللزوم.

يضيء مؤشر الدايدو «حالة شمن المرمك» بالعدة الكهربائية باللون الأحمر.

تركيب المرمك وخلعه

اضغط مفتاح تحويل اتجاه الدوران (13) إلى المركز المتوسط. يثبت ذلك مفتاح التشغيل والإطفاء (12) في الوضع «إطفاء»، مما يمنع تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.

ادفع المرمك المشحون (18) إلى داخل مقبض العدة الكهربائية.

انتبه إلى تلقيم المرمك بالوضع الصحيح وإلى تعاشق أزرار فك الإقفال (17) بمقبض العدة الكهربائية بشكل محسوس.

◀ **لا تستخدم القوة عند تركيب/خلع المرمك.** لقد صممت المراكم المزودة بملامس إدخال APT (opTack Pkku A) بحيث لا يمكن تلقيمها في العدة الكهربائية أو الشاحن إلا بالوضع الصحيح فقط.

خلع المرمك (18) اضغط على أزرار فك الإقفال (17) من الجانبين ويسحب المرمك نحو الأسفل إلى خارج المقبض.

تغيير العدة في حالة رأس ربط لوالب مع طرف سريع التغيير (انظر الصورة B)

◀ **احرص على ارتكاز عدة الشغل على حاضن العدة بأمان أثناء تركيبها.** إن لم يتم ربط عدة الشغل بحاضن العدة بإحكام، فقد تعود وتنحل عنه ولن يعد بالإمكان التحكم بها.

2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 BT-EXACT

يتم توريد الباقة BT-EXACT مع الظرف سريع التغيير 1/4 بوصة (SWF 1/4 بوصة).

2 | 3 | 6 BT-ANGLEEXACT

ويتوفر لهذا النوع من مفكات اللوالب الصناعية الزاوية العاملة بمركم رأس ربط لوالب زاوي مع طرف سريع التغيير 1/4 بوصة (رقم الصنف 631 453 607 0).

2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 BT-ANGLEEXACT

ويتوفر لهذا النوع من مفكات اللوالب الصناعية الزاوية العاملة بمركم رأس ربط لوالب زاوي مع طرف سريع التغيير 1/4 بوصة (رقم الصنف 630 453 607 0).

تركيب عدة الشغل

اسحب طرف التغيير السريع (25) إلى الأمام. أدخل عدة الشغل (1) في حاضن العدة (2) واترك طرف التغيير السريع مرة أخرى.

اقتصر على استخدام عدد الشغل ذات طرف التلقيم الملائم (1/4 بوصة - سداسية الحواف).

لا تحاول أن تلقم لقم ثقب في ظرف التغيير السريع هذا.

مفكات اللوالب الصناعية الزاوية العاملة بمركم ومفكات اللوالب الصناعية العاملة بمركم المزودة بقابض الإيقاف غير مناسبة للثقب. فقد يتوقف القابض أوتوماتيكياً بدون سابق إنذار. وفي حالة مواصلة الثقب بعد توقف القابض، فقد تفرغ العدة الكهربائية من قبضتك حتى يعمل قابض الإيقاف مرة أخرى.

التشغيل



قم لارتداء تجهيزات الحماية الشخصية. وارتد دائما نظارات واقية. يحد ارتداء تجهيزات الحماية الشخصية، كقناع الوقاية من الغبار وأحذية الأمان الواقية من الانزلاق والخوذ أو واقية الأذنين، حسب ظروف استعمال العدة الكهربائية، من خطر الإصابة بجروح.

بدء التشغيل

عندما تريد تشغيل العدة الكهربائية ينبغي أولاً ضبط اتجاه الدوران عن طريق مفتاح تحويل اتجاه الدوران (13):

تعمل العدة الكهربائية فقط إذا مفتاح تحويل اتجاه الدوران (13) ليس في الوضع الأوسط (مانع التشغيل).

ضبط اتجاه الدوران (انظر الصورة D)

◀ لا تضغط على مفتاح تحويل اتجاه الدوران (13) إلا والعدة الكهربائية متوقفة.

دوران يميني: لربط اللوالب، اضغط على مفتاح تحويل اتجاه الدوران (13) إلى اليسار حتى النهاية.
دوران يسار: لحل أو فك اللوالب اضغط مفتاح تحويل اتجاه الدوران (13) إلى اليمين حتى النهاية.

تشغيل ضوء العمل

يتبع ضوء العمل (20) إضاءة موضع اللولب إذا كانت ظروف الإضاءة غير مناسبة. يمكنك تشغيل ضوء العمل (20) من خلال الضغط الخفيف على زر التشغيل والإطفاء (12). عند الضغط بدرجة أكبر على زر التشغيل والإطفاء يتم تشغيل العدة الكهربائية ويستمر ضوء العمل في الإثارة.

◀ لا توجه نظرك مباشرة إلى ضوء العمل، فقد يبهر بصرك.

التشغيل والإطفاء

تتماز مفكات اللوالب بقارئة إطفاء مرتبطة بعزم الدوران، يمكن ضبطها ضمن المجال المذكور. وهي تستجيب عند الوصول إلى عزم الدوران الذي سبق ضبطه.



إرشاد: عند استخدام مفك اللوالب بالاتصال مع مهايئ جهد، ينبغي أن تشغل المنظم الثابت الفولطية أولاً.

لغرض تشغيل العدة الكهربائية اضغط مفتاح التشغيل والإطفاء (12) حتى النهاية.

تنطفئ العدة الكهربائية أو توماتيكياً من تلقاء نفسها، بمجرد الوصول إلى عزم الدوران المضبوط.

◀ في حالة ترك مفتاح التشغيل والإطفاء (12) بشكل ميكرو لن يتم الوصول إلى عزم الربط الذي سبق ضبطه.

إرشادات العمل

◀ العدة الكهربائية مزودة بوصلة بينية لاسلكية. تراعى قيود التشغيل المحلية، على سبيل المثال في الطائرات أو المستشفيات.

◀ اقطع الإمداد بالطاقة قبل ضبط الجهاز أو استبدال التوابع أو وضع العدة الكهربائية

جانبا. تمنع هذه الإجراءات الامتزازية بدء تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.

◀ ضع العدة الكهربائية على اللولب/الصامولة فقط عندما تكون مطفاة. إن عدد الشغل الدوارة قد تنزلق.

◀ انزع المرمك عن العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإلخ..) وأيضاً عند نقلها أو تخزينها. هناك خطر إصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

ضبط عزم الدوران (انظر الصور E - G)

يتعلق عزم الدوران بشدة النابض الأولية بقارئة الإطفاء. تنطلق قارئة الإطفاء بالدوران اليمين وأيضاً بالدوران اليساري عند الوصول إلى عزم الدوران الذي سبق ضبطه.

لضبط عزم دوران معين اقتصر على استخدام عدد الضبط المرفقة (26).

حرك المزلاج (7) على العدة الكهربائية إلى الخلف تماماً.

2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 BT-ANGLEEXACT | 30

أدخل مفتاح الربط المسدس الحواف (27) في عدة الشغل (26) ثم أدره ببطء. وعندما ترى في فتحة الهيكل فجوة صغيرة (قرص ضبط (28) بالقارئة، أدخل عدة الضبط (26) في هذه الفجوة وتديرها.

2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 BT-EXACT

أدخل المفتاح سداسي الرأس المجوف (27) في حاضن العدة (2) ثم أدره ببطء. وعندما ترى في فتحة الهيكل فجوة صغيرة (قرص ضبط (28) بالقارئة، أدخل عدة الضبط (26) في هذه الفجوة وتديرها.

الإدارة باتجاه حركة عقارب الساعة يؤدي إلى عزم دوران أعلى، الإدارة بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة يؤدي إلى أدنى عزم دوران.

أخرج عدة الضبط (26). أعد حرك المزلاج (7) إلى الأمام، لوقاية القارئة من الاتساخ.

إرشاد: يتعلق الضبط المطلوب بنوع عملية ربط اللوالب ويفضل استنتاجها بالتجربة العملية. تفحص وصلة الربط التجريبية بواسطة مفتاح قياس عزم الدوران.

◀ اضبط عزم الدوران ضمن مجال الأداء المذكور فقط، وإلا فلن تطلق قارئة الإطفاء.

مؤشر الدايدو

مؤشر حالة شحن المرمك

إن توجب شحن المرمك (18) يومض مؤشر الدايدو (11) باللون الأخضر وتنطق إشارة صوتية. يمكن فقط إجراء 6-8 عمليات ربط.



إن كان مؤشر الدايدو يضيء باللون الأحمر فإن القدرة لم تعد كافية لإجراء عملية ربط لولب جديدة أو أنه تم فرط تحميل العدة الكهربائية. لم يعد بالإمكان تشغيل العدة الكهربائية. يبقى إقفال التشغيل قيد العمل إلى أن يتم سحب المرمك عن العدة الكهربائية وتلقيم مرمك مشحون.

قم بتثبيت الجزء المقابل بوضع مفتاح هلالي (6) أثناء ذلك على شفة الرأس الزاوي.

تغيير ضبط مصباح دايمود ضوء العمل (انظر الصورة H)

BT-ANGLEEXACT 23 | 17 | 15 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 30

انزع الحلقة الدليلية (19) برفعها بواسطة شفرة مفك براغي رفيعة أو بملوق أو بشيء مشابه. ادفع الطوق الزنبركي (29) إلى الخلف إلى غلاف الهيكل باستخدام كمامة الأطواق الزنبركية.

يمكن الآن تركيز نصفي غلاف حامل لمبة الدايمود (15) اللذين ييطان بضوء العمل (20) في الموضع المرغوب. احرص على عدم إتلاف كابل مصباح دايمود ضوء العمل، وادفعه دون أن تقوم بثنيه إلى داخل الحجرة الفارغة (30) بغلاف الهيكل. احرص على أن تحيط مصباح دايمود ضوء العمل (20) مرة أخرى بنصفي غلاف حامل مصباح الدايمود (15).

أعد ضغط الطوق الزنبركي (29) والحلقة الدليلية (19) إلى موضعها الأصلي.

الصيانة والخدمة

الصيانة والتنظيف

◀ انزع المرمك عن العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإلخ..) وأيضاً عند نقلها أو تخزينها. هناك خطر إصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

◀ للعمل بشكل جيد وأمن حافظ دائماً على نظافة العدة الكهربائية وفتحات التهوية.

تشحيم العدة الكهربائية

مادة التزليق:

شمع تروس خاص (225 مل)
رقم الصنف 009 605 430 3
شمع موليكوت



زيت المحرك SAE 10/SAE 20

- بعد أول 150 ساعة تشغيل قم بتنظيف مجموعة التروس باستخدام مادة مذيبة خفيفة. اتبع إرشادات الجهة الصانعة للمذيبات الخاصة باستخدامها والتخلص منها. ثم قم بتزليق مجموعة التروس باستخدام شمع تروس خاص من بوش. كرر عملية التنظيف بعد كل 300 ساعة تشغيل من التنظيف الأول.

- قم بتزييت الأجزاء المتحركة لقارئة الإطفاء بعد 100000 عملية ربط بعدة قطرات من زيت المحرك SAE 10/SAE 20. قم بتزليق الأجزاء الانزلاقية والدوارة باستخدام شمع موليكوت. استغل هذه الفرصة لفحص القارئة من حيث وجود تآكل للتأكد من عدم تأثر الدقة وقابلية التكرار. بعدها يجب ضبط عزم دوران القارئة مجدداً.

◀ احرص على تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح فقط من قبل فنيين متخصصين مؤهلين. يؤمن ذلك المحافظة على أمان العدة الكهربائية.

ينفذ مركز خدمة زبائن وكالة بوش هذه الأعمال بشكل سريع وموثوق.

إذا كنت تعمل مستخدماً مهائئ جهد، فإن مؤشر الدايمود الأحمر (11) يشير إلى فرط التحميل.

في حالة وميض مؤشر الدايمود (11) باللون الأحمر فهذا يعني تعرض العدة الكهربائية للسخونة المفرطة وأنها لا تعمل. انتظر إلى أن يتوقف الضوء عن الخفقان بعد فترة وجيزة وبشكل آلي، قبل أن تشغل العدة الكهربائية مرة أخرى.

تدل فترة تشغيل للعدة الكهربائية تزداد قصراً بشكل واضح بعد كل عملية شمن إلى وجوب استبدال المرمك قريباً. تخلص من المرمك المستهلكة طبقاً للأحكام القانونية الخاصة بالبلد.

إرشاد: في حالة استخدام مهائئ الجهد والمنظم ثابت الفلطيبة 4EXACT بدلاً من المرمك (18) يصبح مؤشر الدايمود (11) دون وظيفة.

مؤشر عمليات الربط



يتم تحرير قارئة الإطفاء عند التوصل إلى عزم الدوران الذي تم ضبطه سابقاً. يضيء مؤشر الدايمود (9) باللون الأخضر.

إن لم يتم التوصل إلى عزم الدوران الذي تم ضبطه سابقاً، فإن مؤشر الدايمود (9) يضيء باللون الأحمر وتصدر إشارة صوتية. يجب إجراء عملية ربط اللولب مرة أخرى.

مؤشر اتصال Bluetooth®

اضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (12) لتفعيل اتصال Bluetooth®. يستمر مؤشر الدايمود (10) في الوميض طوال فترة بحث المفك الآلي عن اتصال. وتشير الإضاءة الحمراء المستمرة لمؤشر الدايمود (10) إلى إنشاء اتصال Bluetooth®. إلا أنه يستمر منع استخدام المفك الآلي.

وعند إتاحة استخدام المفك الآلي بواسطة الوحدة الأساسية EXACConnect، ينطفئ مؤشر الدايمود (10).

في حالة وميض مؤشر الدايمود (10) لوهلة قصيرة بعد الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء، ثم انطفائه، فهذا يعني أن مصدر إمداد المفك الآلي بالطاقة لم يعد كافياً لمواصلة الاتصال.

واقية التكرار

في حالة إطلاق قارئة الإطفاء أثناء عملية ربط يتوقف المحرك. لا يمكن إعادة التشغيل إلا بعد 0,7 ثانية من الاستراحة. وبذلك تتجنب الربط اللاحق غير المقصود للوالب تم إحكام ربطها.

تغيير ضبط رأس ربط اللوالب الزاوي

BT-ANGLEEXACT 23 | 17 | 15 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 30

يمكنك أن تغير وضع ضبط رأس ربط اللوالب الزاوي (3) فيما يصل إلى ثمانية أوضاع مختلفة.

أحكم القبض على العدة الكهربائية باستخدام مفتاح هلالي (6) على سطح المفتاح (5) بشفة الرأس الزاوي.

◀ لا تقك أبداً بقمط العدة الكهربائية من غلافي الهيكل.

قم بحل صامولة الوصل بواسطة المفتاح الهلالي (4) من سطح المفتاح (16). قم بتغيير ضبط رأس ربط اللوالب الزاوي (3) بمقدار 45° في كل مرة إلى أن تصل إلى الوضع المرغوب، وأعد إحكام شد صامولة الوصل بواسطة المفتاح الهلالي (4) من سطح المفتاح (16).

فاكس: 24810879
بريد إلكتروني: josephkr@aaalmutawa.com

لبنان

طحيني هنا وشركاه ش.ذ.م.م.
صندوق بريد صندوق 449-90
الدورة-بيروت
هاتف: +9611255211
بريد إلكتروني: service-pt@tehini-hana.com

المغرب

Robert Bosch Morocco SARL
53, شارع الملازم محمد محروود
20300 الدار البيضاء
الهاتف: +212 5 29 31 43 27
البريد الإلكتروني: sav.outillage@ma.bosch.com

عمان

ملتن للتجارة والمقاولات ش.م.م.
صندوق بريد 131، روى، مسقط
الكود البريدي: 112، سلطنة عمان
هاتف: +968 2479 4035/4089/4901
جوال: +968-91315465
فاكس: +968 2479 4058
البريد الإلكتروني: sudhirkumar@malatan.net

قطر

الدولية لحلول البناء ش.م.م.
صندوق بريد صندوق 51،
هاتف الدوحة: +974 40065458
فاكس: +974 4453 8585
بريد إلكتروني: csd@icsdoha.com

المملكة العربية السعودية

شركة الجفلي للمعدات الفنية (جيتكو)
صندوق بريد: 1049 - جدة 21431 - المملكة العربية
السعودية
جدة: 00966 (0) 12 692 0770 - داخلي 433
الرياض: 00966 (0) 11 409 3976
داخلي-30/34/39
الدمام: 00966 (0) 13 833 9565
البريد الإلكتروني: M.Zreik@eajb.com.sa

سوريا

مؤسسة دلال للمعدات الكهربائية
دمشق. شارع البرامكة - شارع بن عامر
هاتف: +963112241006 أو 009631122414009
الجوال: 00963991141005
البريد الإلكتروني: rita.dallal@hotmail.com

تونس

روبرت بوش تونس ش.ذ.م.م.
7 زنقة ابن بطوطة Z.I. سان جوبان
مقرين رياض
2014 ابن عروس
هاتف: +216 71 427 496/879
فاكس: +216 71 428 621
بريد إلكتروني: sav.outillage@tn.bosch.com

الإمارات العربية المتحدة

المركزية للسيارات والمعدات،
صندوق بريد 26255، دبي
دبي: 00971 (0) 4 3090920/3090930

◀ تخلص من مواد التشحيم والتنظيف بطريقة محافظة على البيئة. تُراعى التعليمات القانونية.

خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

يجب مركز خدمة العملاء على الأسئلة المتعلقة بإصلاح
المنتج وصيانتها، بالإضافة لقطع الغيار. تجد الرسوم
التفصيلية والمعلومات الخاصة بقطع الغيار في
الموقع: www.bosch-pt.com
يسر فريق Bosch لاستشارات الاستخدام مساعدتك
إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص منتجاتنا
وملحقاتها.

يلزم ذكر رقم الصنف ذو الخانات العشر وفقاً للوحة
صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبات
قطع غيار.

الجزائر

سيستال
منطقة المدادين الصناعية
06000 بجاية
هاتف: +213 (0) 982 400 991/2
فاكس: +213 (0) 3 420 1569
بريد إلكتروني: sav@siestal-dz.com

البحرين

شركة الجفلي وإخوانه للمعدات الفنية.
مملكة البحرين، العكر - بلوك 0624 - شارع 2403 -
مبنى 0055D
الهاتف: +97317704537
فاكس: +973177045257
البريد الإلكتروني: h.berjas@eajb.com.sa

مصر

RBEG-LLC
22 كمال الدين حسين
شيراتون هليوبوليس
11799 القاهرة
البريد الإلكتروني:
boschegypt.powertools@eg.bosch.com

العراق

Sahba Technology Group
شارع مطار المثنى
بغداد
هاتف بغداد: +964 (0) 7 901 930366
هاتف دبي: +971 (0) 4 222 1898
البريد الإلكتروني: duraid@sahbatechnology.com

الأردن

شركة الجذور العربية Roots Arabia - الأردن
شارع المرية، المقابلين
عمان 11623، الأردن
صندوق بريد: 110068
هاتف: +962 6 4398990
البريد الإلكتروني: bosch@rootsjordan.com

الكويت

منطقة الشويخ الصناعية، مبنى 1، قطعة 16، شارع
رقم 3
صندوق بريد صندوق 164 - 13002 الصفاة
هاتف: 24810844

أبو ظبي: 00971 (0) 2 4017745
 الشارقة: 00971 (0) 6 5932777
 العين: 00971 (0) 3 7157419
 البريد الإلكتروني:
 Mallappa.Madari@centralmotors.ae

اليمن

مؤسسة أبو الرجال التجارية
 صنعاء، شارع الزبيري. أمام مبنى البرلمان الجديد
 هاتف: +967-1-202010
 فاكس: +967-1-471917
 بريد إلكتروني: /tech-tools@abualrejal.com
 yahya@abualrejal.com

التخلص من العدة الكهربائية

يجب التخلص من العدة الكهربائية
 والمركم والتوابع والتغليف بطريقة
 صديقة للبيئة عن طريق النفايات القابلة
 لإعادة التصنيع.




لا تلقِ العدد الكهربائية والمراكم/
 البطاريات ضمن النفايات المنزلية!



فقط لدول الاتحاد الأوروبي:

حسب التوجيه الأوروبي 2012/19/EU، يجب أن يتم
 جمع العدد الكهربائية غير الصالحة للاستعمال، وحسب
 التوجيه الأوروبي 2006/66/EC يجب أن يتم جمع
 المراكم/البطاريات التالفة أو المستهلكة كل على حدة
 ليتم التخلص منها بطريقة محافظة على البيئة عن
 طريق تسليمها لمراكز النفايات القابلة لإعادة التصنيع.

المراكم/البطاريات:

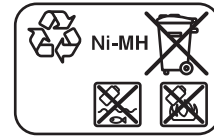

Ni-MH: نيكل هيدريد معدني

مناسب برای محیط باز، خطر برق گرفتگی را کم می کنند.

◀ در صورت لزوم کار با ابزار برقی در محیط و اماکن مرطوب، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشستی زمین (کلید قطع کننده اتصال با زمین) استفاده کنید. استفاده از کلید حفاظتی جریان خطا و نشستی زمین خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد.

رعایت ایمنی اشخاص

◀ حواس خود را خوب جمع کنید، به کار خود دقت کنید و با فکر و هوشیاری کامل با ابزار برقی کار کنید. در صورت خستگی و یا در صورتی که مواد مخدر، الکل و دارو استفاده کرده‌اید، با ابزار برقی کار نکنید. یک لحظه بی توجهی هنگام کار با ابزار برقی، میتواند جراثم های شدیدی به همراه داشته باشد.

◀ از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده کنید. همواره از عینک ایمنی استفاده نمایید. استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ضد گرد و غبار، کفشهای ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوشی محافظ متناسب با نوع کار با ابزار برقی، خطر مجروح شدن را کاهش میدهد.

◀ مواظب باشید که ابزار برقی بطور ناخواسته بکار نیفتد. قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در پریز برق، اتصال آن به باتری، برداشتن آن و یا حمل دستگاه، باید دقت کنید که ابزار برقی خاموش باشد. در صورتی که هنگام حمل دستگاه انگشت شما روی دکمه قطع و وصل باشد و یا دستگاه را در حالت روشن به برق بزنید، ممکن است سوانع کاری پیش آید.

◀ قبل از روشن کردن ابزار برقی، همه ابزارهای تنظیم کننده و آپارها را از روی دستگاه بردارید. ابزار و آپارهایی که روی بخش های چرخنده دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث ایجاد جراثم شوند.

◀ وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار داشته باشد. برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب کرده و تعادل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب میتوانید ابزار برقی را در وضعیتهای غیر منتظره بهتر تحت کنترل داشته باشید.

◀ لباس مناسب بپوشید. از پوشیدن لباسهای گشاد و حمل زینت آلات خودداری کنید. موها و لباس خود را از بخشهای در حال چرخش دستگاه دور نگه دارید. لباسهای گشاد، موی بلند و زینت آلات ممکن است در قسمتهای در حال چرخش دستگاه گیر کنند.

◀ در صورتی که تجهیزاتی برای اتصال وسائل مکش گرد و غبار و یا وسیله جمع کننده گرد و غبار ارائه شده است، باید مطمئن شوید که این وسائل درست نصب و استفاده می شوند. استفاده از وسائل مکش گرد و غبار مصونیت شما را در برابر گرد و غبار زیاده تر میکند.

◀ آشنایی با ابزار به دلیل کار کردن زیاد با آن نباید باعث سهل انگاری شما و نادیده گرفتن اصول ایمنی شود. بی دقتی ممکن است باعث بروز جراحاتی در عرض کسری از ثانیه شود.

فارسی

دستورات ایمنی

نکات ایمنی عمومی برای ابزارهای برقی

هشدار! کلیه هشدارها، دستورالعملها، تصاویر و

مشخصات ارائه شده به همراه ابزار برقی را مطالعه کنید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحات های شدید شود.

کلیه هشدارهای ایمنی و راهنماییها را برای آینده خوب نگهداری کنید.

عبارت «ابزار برقی» در هشدارها به ابزارهایی که به پریز برق متصل میشوند (با سیم برق) و یا ابزارهای برقی باتری دار (بدون سیم برق) اشاره دارد.

ایمنی محل کار

◀ محیط کار را تمیز و روشن نگه دارید. محیطهای در هم ریخته یا تاریک احتمال بروز حادثه را افزایش میدهند.

◀ ابزار برقی را در محیطهایی که خطر انفجار وجود دارد و حاوی مایعات، گازها و بخارهای متحرکه هستند، به کار نگیرید. ابزارهای برقی چرخههایی ایجاد میکنند که میتوانند باعث آتش گرفتن گرد و غبارهای موجود در هوا شوند.

◀ هنگام کار با ابزار برقی، کودکان و سایر افراد را از دستگاه دور نگه دارید. در صورتیکه حواس شما پرت شود، ممکن است کنترل دستگاه از دست شما خارج شود.

ایمنی الکتریکی

◀ دوشاخه ابزار برقی باید با پریز برق تناسب داشته باشد. هیچگونه تغییری در دوشاخه ایجاد نکنید. مبدل دوشاخه نباید همراه با ابزار برقی دارای اتصال زمین استفاده شود. دوشاخههای اصل و تغییر داده نشده و پریزهای مناسب، خطر برق گرفتگی را کاهش میدهند.

◀ از تماس بدنی با قطعات متصل به سیم اتصال زمین مانند لوله، شوفاژ، آجاق برقی و یخچال خودداری کنید. در صورت تماس بدنی با سطوح و قطعات دارای اتصال به زمین و همچنین تماس شما با زمین، خطر برق گرفتگی افزایش می یابد.

◀ ابزارهای برقی را در معرض باران و رطوبت قرار ندهید. نفوذ آب به ابزار برقی، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

◀ از سیم دستگاه برای مقاصد دیگر استفاده نکنید. هرگز برای حمل ابزار برقی، کشیدن آن یا خارج کردن دوشاخه از سیم دستگاه استفاده نکنید. کابل دستگاه را از حرارت، روغن، لیبهای تیز یا قطعات متحرک دور نگه دارید. کابلهای آسیب دیده و یا گره خورده خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهند.

◀ هنگام استفاده از ابزار برقی در محیطهای باز، تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای محیط باز نیز مناسب باشد. کابل های رابط

- شوند. ایجاد اتصالی بین دو قطب باتری (ترمینالهای باتری) میتواند باعث سوختگی و ایجاد حریق شود.
- استفاده بی رویه از باتری میتواند باعث خروج مایعات از آن شود؛ از هر گونه تماس با این مایعات خودداری کنید. در صورت تماس اتفاقی با آن، دست خود و یا محل تماس را با آب بشوئید. در صورت آلوده شدن چشم با این مایع، باید به پزشک مراجعه کنید. مایع خارج شده از باتری میتواند باعث التهاب پوست و سوختگی شود.
- هرگز از باتری یا ابزار آسیب دیده یا دست کاری شده استفاده نکنید. باتریهای آسیب دیده ممکن است کارکرد غیر منتظرهای داشته باشند و منجر به آتش سوزی، انفجار یا جراحت شوند.
- باتری یا ابزار را در معرض آتش یا دمای زیاد قرار ندهید. قرار گرفتن در معرض آتش یا دمای بالاتر از 130 درجه سانتیگراد میتواند باعث انفجار شود.
- همه راهنماییهای مربوط به شارژ را رعایت کنید و باتری یا ابزار را خارج از محدوده دمای تعریف شده در دستورات شارژ نکنید. شارژ کردن نادرست یا در دمای خارج از محدوده تعریف شده ممکن است به باتری صدمه بزند و خطر آتش سوزی را افزایش دهد.
- سرویس**
- برای تعمیر ابزار برقی فقط به متخصصین حرفهای رجوع کنید و از قطعات یدکی اصل استفاده نمایید. این باعث خواهد شد که ایمنی دستگاه شما تضمین گردد.
- هرگز باتریهای آسیب دیده را تعمیر نکنید. باتری باید تنها توسط متخصصین مجاز شرکت تعمیر شوند.
- راهنماییهای ایمنی برای پیچگوشتها**
- در صورت انجام کارهایی که امکان برخورد با کابلهای حامل جریان برق مخفی وجود دارد، ابزار برقی را از دسته عایق بگریزد در صورت برخورد با یک کابل حامل "جریان برق" ممکن است قسمتهای فلزی ابزار برقی حامل "جریان برق" شوند و باعث بروز شوک الکتریکی یا برق گرفتگی گردند.
- برای پیدا کردن لوله ها و سیم های پنهان موجود در ساختمان و محدوده کار، از یک دستگاه ردیاب مخصوص برای یافتن لوله ها و سیمهای تأسیسات استفاده کنید و یا با شرکت های کارهای تأسیسات ساختمان و خدمات مربوطه تماس بگیرید. تماس با کابل و سیمهای برق ممکن است باعث آتشسوزی و یا برق گرفتگی شود. ایراد و آسیب دیدگی لوله گاز میتواند باعث انفجار شود. سوراخ شدن لوله آب باعث ایجاد خسارت میشود.
- ابزار برقی را محکم بگیرید. هنگام سفت و باز کردن پیچها ممکن است گشتاورهای بازگشتی بلایی به طور موقت ایجاد شوند.

- استفاده صحیح از ابزار برقی و مراقبت از آن
- از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری کنید. برای هر کاری، از ابزار برقی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار برقی مناسب باعث میشود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و با اطمینان بیشتر استفاده کنید.
- در صورت ایراد در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از دستگاه استفاده نکنید. ابزار برقی که نمی توان آنها را قطع و وصل کرد، خطرناک بوده و باید تعمیر شوند.
- قبل از تنظیم ابزار برقی، تعویض متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق بکشید و یا باتری آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته ابزار برقی جلوگیری می کند.
- ابزار برقی را در صورت عدم استفاده، از دسترس کودکان دور نگه دارید و اجازه ندهید که افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دفترچه راهنما را نخواندهاند، با این دستگاه کار کنند. قرار گرفتن ابزار برقی در دست افراد ناوارد و بی تجربه خطرناک است.
- از ابزار برقی و متعلقات خوب مراقبت کنید. مواظب باشید که قسمت های متحرک دستگاه خوب کار کرده و گیر نکنند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار برقی شکسته و یا آسیب دیده نباشند. قطعات آسیب دیده را قبل از شروع به کار تعمیر کنید. علت بسیاری از سوانح کاری، عدم مراقبت کامل از ابزارهای برقی می باشد.
- ابزار برش را تیز و تمیز نگه دارید. ابزار برشی که خوب مراقبت شده و از لبه های تیز برخوردار است، کمتر در قطعه کار گیر کرده و بهتر قابل هدایت است.
- ابزار برقی، متعلقات، متهای دستگاه و غیره را مطابق دستورات این جزوه راهنما به کار گیرید و به شرایط کاری و نوع کار نیز توجه داشته باشید. استفاده از ابزار برقی برای عملیاتی به جز مقاصد در نظر گرفته شده، میتواند به بروز شرایط خطرناک منجر شود.
- دستها و سطوح عایق را همواره خشک، تمیز و عاری از روغن و گریس نگه دارید. دسته های لغزنده مانع ایمنی و کنترل در کار در شرایط غیر منتظره هستند.
- مراقبت و طرز استفاده از ابزارهای شارژی
- باتریها را منحصراً توسط شارژرهایی که توسط سازنده توصیه شدهاند، شارژ کنید. در صورتی که برای شارژ باتری، آنرا در شارژی قرار دهید که برای آن باتری ساخته نشده است، خطر آتش سوزی وجود دارد.
- در ابزارهای برقی فقط از باتریهایی استفاده کنید که برای آن نوع ابزار برقی در نظر گرفته شدهاند. استفاده از باتریهای متفرقه میتواند منجر به بروز جراحت و حریق گردد.
- در صورت عدم استفاده از باتری باید آنرا از گیره های فلزی، سکه، کلید، میخ، پیچ و دیگر وسائل کوچک فلزی دور نگه دارید، زیرا این وسائل ممکن است باعث ایجاد اتصالی

◀ **تنها از ابزارهای سالم و بی نقص استفاده کنید.** امکان شکستن ابزار کاری که آسیب دیده باشد وجود دارد که میتواند جراحات و خساراتی را منجر شود.

◀ **هنگام قرار دادن ابزار دقت کنید که ابزار، مطمئن در ابزارگیر قرار گیرد.** در صورت عدم اتصال محکم ما بین سر پیچگوشتی و ابزارگیر، امکان شل شدن و جدا شدن مجدد ابزار که دیگر قابل کنترل نمی باشد وجود دارد.

◀ **هنگام پیچاندن پیچ های بلند احتیاط کنید، بر حسب ابزار کاربردی و نوع پیچاندن خطر سر خوردن وجود دارد.** پیچ های بلند معمولاً خوب قابل کنترل نیستند و خطر این وجود دارد که خود شما موقع بستن پیچ دچار لغزش شده و مجروح شوید.

◀ **پیش از روشن کردن ابزار برقی به جهت چرخش تنظیم شده توجه کنید.** به عنوان مثال اگر می خواهید پیچی را باز کنید و جهت چرخش روی پیچاندن است، ممکن است ابزار برقی دچار یک تکان غیر قابل کنترل شود.

◀ **از ابزار برقی به عنوان دریل استفاده نکنید.** ابزارهای برقی با کلاچ قطع کننده برای سوراخکاری مناسب نیست. کلاچ به طور اتوماتیک و بدون هشدار قطع می کند.

◀ **احتیاط! هنگام استفاده از ابزار اندازه گیری با Bluetooth[®] ممکن است دستگاهها، سیستمها، هواپیماها و ابزارهای پزشکی (باتری قلب، سمعک) دچار اختلال شوند.** همچنین ممکن است افراد یا حیوانات کاملاً نزدیک به ابزار آسیب ببینند. ابزار برقی با Bluetooth[®] را در نزدیکی دستگاههای پزشکی، پمپ بنزین، سیستمهای شیمیایی و مناطق دارای خطر انفجار بکار نبرید. از ابزار برقی به همراه Bluetooth[®] در هواپیما استفاده نکنید. از کاربرد دستگاه به مدت طولانی در نزدیکی مستقیم بدن خودداری کنید.

علامت نامی Bluetooth[®] و نیز علامتهای تصویری (لوگو)، نشانهای ثبت شده اختصاری کالاسا و متعلق به Bluetooth SIG, Inc می باشند. هر گونه استفاده از این علامت نامی/ نشانها توسط شرکت Bosch تحت لیسانس انجام میشوند.

توضیحات محصول و کارکرد

همه دستورات ایمنی و راهنماییها را بخوانید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برفرگرفتنی، سوختگی و یا سایر جراحات های شدید شود.



به تصویرهای واقع در بخشهای اول دفترچه راهنما توجه کنید.

موارد استفاده از دستگاه

سیستم کنترل پیچکاری بوش/ BT-EXACT/ BT-ANGLEEXACT و EXAConnect جهت باز کردن پیچها و نیز سفت کردن و باز کردن مهره ها در محدوده ی توان و اندازه ی ذکر شده در نظر گرفته

◀ **قطعه کار را محکم کنید.** در صورتیکه قطعه کار به وسیله تجهیزات نگهدارنده و یا بوسیله گیره محکم شده باشد، قطعه کار مطمئن تر نگه داشته میشود، تا اینکه بوسیله دست نگهداشته شود.

◀ **قبل از کنار گذاشتن ابزار برقی صبر کنید تا دستگاه بطور کامل از کار و حرکت بایستد.** ابزار ممکن است به قطعه کار گیر کرده و کنترل ابزار برقی از دست شما خارج شود.

◀ **در صورتیکه باتری آسیب دیده باشد و یا از آن بطور بی رویه استفاده شود، ممکن است از باتری بخارهایی بلند شود. باتری ممکن است آتش بگیرد یا منفجر شود.** در این حالت هوای محیط را تازه کنید؛ اگر احساس ناراحتی کردید، به پزشک مراجعه نمایید. استنشاق این بخارها ممکن است به مجاری تنفسی شما آسیب برساند.

◀ **باتری را باز نکنید.** خطر اتصال کوتاه وجود دارد.

◀ **بوسیله ی اشیاء تیز مانند میخ یا پیچگوشتی یا تأثیر نیروی خارجی ممکن است باتری آسیب ببیند.** ممکن است اتصالی داخلی رخ دهد و باتری آتش گیرد، دود کند، منفجر شود یا بیش از حد داغ گردد.

◀ **تنها از باتری برای محصولات تولیدی شرکت استفاده کنید.** فقط در اینصورت باتری در برابر خطر اعمال فشار بیش از حد محافظت میشود.

باتری را در برابر حرارت، از جمله در برابر تابش مداوم خورشید و همچنین در برابر آتش، آلودگی، آب و رطوبت محفوظ بدارید. خطر اتصالی و انفجار وجود دارد.



◀ **در صورت بلوکه شدن ابزار برقی، آن را خاموش کنید.** نسبت به عکسالعملهای شدیدی که منجر به ضربه برگشتی می شوند، آمادگی داشته باشید. چنانچه فشار زیادی به ابزار برقی وارد شود یا در قطعهکار گیر کند، ابزار برقی بلوکه می شود.

هشدار! گرد و غبار ایجاد شده هنگام زنگ زدایی، ازه کاری، سایش کاری، سوراخکاری و سایر کارهای مشابه ممکن است سرطان زا باشند یا در تغییراتی ژنی مؤثر باشند. برخی از گرد و غبارهای دارای این مواد عبارتند از:

سرب در رنگ و لاک، شن دارای کریستال در آجر، سیمان و سایر مصالح ساختمانی؛ آرسنیک و کروم در چوب فراوری شده با مواد شیمیایی. خطر ابتلا به بیماری بسته به دفعات کار با این مواد است. برای کاهش این خطر بایستی تنها در جاهای دارای تهویه خوب با تجهیزات ایمنی مربوط کار کرد (مانند دستگاه های فیلتر هوای مخصوص که ذرات ریز را نیز جذب می کنند).

◀ **از روشن شدن ناخواسته جلوگیری کنید. پیش از قرار دادن باتری مطمئن شوید که کلید قطع و وصل در حالت خاموش است.** چنانچه هنگام حمل ابزار برقی انگشت شما روی کلید قطع و وصل قرار داشته باشد، و همچنین اگر باتری در حالی که ابزار برقی روشن است در داخل آن قرار دهید، امکان بروز سوانح کاری وجود دارد.

- شده است. دستگاه برای ثبت گشتاور و زاویه ی چرخش یک پیچکاری در نظر گرفته شده است.
- سیستم پیچکاری، انتقال داده های سیگنالهای پیچکاری را توسط *wireless technology Bluetooth* * ممکن می سازد. سیگنالهای (اتصال درست است یا نادرست) از پیچگوشنی شارژی صنعتی مدل BT-EXACT و BTANGLE EXACT به دستگاه پایه EXACConnect ارسال می شود بدون دستگاه پایه EXACConnect، راه اندازی پیچگوشنی های سری BT-EXACT و BT-ANGLE EXACT امکان پذیر نیست؛ پیچگوشنی ها هنگام ارسال قفل شده اند و تنها توسط دستگاه پایه EXACConnect آزاد می شوند.
- دفترچه راهنمای دستگاه پایه EXACConnect را بخوانید و به آن توجه کنید. ابتدا دستگاه پایه EXACConnect را راه اندازی کنید.





اجزاء دستگاه

شماره های اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده میشود، مربوط به شرح ابزار برقی می باشد که تصویر آن در این دفترچه آمده است.

- (1) ابزار مورد استفاده (برای مثال سربکس)
 - (2) ابزارگیر
 - (3) سر پیچگوشنی سرکج
 - (4) آچار تخت با دهانه 27 mm
 - (5) محل آچار در فلائر سر پیچگوشنی سرکج
 - (6) آچار تخت با دهانه 22 mm
 - (7) کشویی برای کلید انتخاب گشتاور
 - (8) قلاب آویز
- (9) نشانگر LED اتصالات پیچی
- (10) نشانگر LED *Bluetooth* *
- (11) نشانگر LED وضعیت شارژ باتری
- (12) کلید روشن/خاموش
- (13) کلید تغییر جهت چرخش
- (14) شیارهای اتصال برای قلاب آویز
- (15) تجهیزات مهار LED
- (16) محل آچار روی مهره کولت
- (17) دکمه آزاد سازی باتری قابل شارژ
- (18) باتری قابل شارژ با اتصال فشاری APT
- (19) رینگ علامت گذاری
- (20) چراغ کار
- (21) شارژر
- (22) دو شاخه اتصال به برق
- (23) نشانگر LED سبز روی شارژر
- (24) نشانگر LED قرمز روی شارژر
- (25) سه نظام تعویض سریع
- (26) ابزار تنظیم
- (27) آچار آلن
- (28) دیسک تنظیم
- (29) حلقه فنری
- (30) فضای توخالی پوسته بدنه
- (31) دسته (دارای روکش عایق)




کلبه متعلقاتی که در تصویر و با در متن آمده است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی شود. لطفاً لیست کامل متعلقات را از فهرست برنامه متعلقات اقتباس نمایند.

مشخصات فنی

پیچگوشنی شارژی صنعتی BT-EXACT					
7	6	4	2		
0 602 491 439	0 602 491 431	0 602 491 437	0 602 491 433		شماره فنی
1,5-7	1-6	1-4	0,5-2	Nm	محدوده تنظیم گشتاور
^(A) 150	^(A) 600	^(A) 900	^(A) 600	⁻¹ min	تعداد دور در حالت بدون بار n
9,6	9,6	9,6	9,6	V	ولتاژ نامی
					جهت چرخش
1/4"OSWF	1/4"OSWF	1/4"OSWF	1/4"OSWF		ابزارگیر
wireless technology <i>Bluetooth</i> * کلاس 2 (مشخصات 1.2)					محل اتصال داده ها (بی سیم)
10	10	10	10	m	حداکثر محدوده انتقال
0,80	0,80	0,80	0,80	kg	وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014
0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	°C	دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ
-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	°C	دمای مجاز محیط هنگام کار ^(B) و هنگام انبار کردن
2402-2480	2402-2480	2402-2480	2402-2480	MHz	محدوده فرکانس کاری
0,5	0,5	0,5	0,5	mW	حداکثر توان ارسال
IP 20	IP 20	IP 20	IP 20		نوع حفاظت

(A) اندازه گیری شده در دمای °C 20-25 به همراه باتری **681 335 607 2**




(B) توان محدود برای دمای °C 0 <

پیچگوشتی شارژی صنعتی BT-EXACT			
12	9	8	
0 602 491 441	0 602 491 435	0 602 491 443	شماره فنی
1,5-12	1,5-9	1,5-8	Nm
^(A) 400	^(B) 350	^(A) 650	⁻¹ min
12	9,6	12	V
			جهت چرخش
1/4"OSWF	1/4"OSWF	1/4"OSWF	ابزارگیر
Bluetooth wireless technology® کلاس 2 (مشخصات 1.2)			محل اتصال داده ها (بی سیم)
10	10	10	m
0,90	0,80	0,90	kg
EPTA-Procedure استاندارد 01:2014			
0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	°C
-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	°C
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ			
دمای مجاز محیط هنگام کار ^(C) و هنگام انبار کردن			
2402-2480	2402-2480	2402-2480	MHz
0,5	0,5	0,5	mW
محدوده فرکانس کاری			
حداکثر توان ارسال			
IP 20	IP 20	IP 20	نوع حفاظت

(A) اندازه گیری شده در دمای 20-25 °C به همراه باتری 2 607 335 683.

(B) اندازه گیری شده در دمای 20-25 °C به همراه باتری 2 607 335 681.

(C) توان محدود برای دمای 0 °C <




پیچگوشتی سرکج صنعتی شارژی BT-ANGLEXACT			
6	3	2	
0 602 491 652	0 602 491 656	0 602 491 647	شماره فنی
1,5-6	0,7-3	0,7-2	Nm
^(A) 650	^(A) 420	^(A) 110	⁻¹ min
9,6	9,6	9,6	V
			جهت چرخش
1/4"OSWF	1/4"OSWF	1/4"OSWF	ابزارگیر
■ 1/4"	■ 1/4"	■ 1/4"	سر پیچگوشتی سرکج
■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	(سفارش جداگانه)
1/4"○	1/4"○	1/4"○	سر پیچگوشتی
1/4"OSWF	1/4"OSWF	1/4"OSWF	(سفارش جداگانه)
Bluetooth wireless technology® کلاس 2 (مشخصات 1.2)			محل اتصال داده ها (بی سیم)
10	10	10	m
1,0	1,0	1,0	kg
EPTA-Procedure استاندارد 01:2014			
0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	°C
-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	°C
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ			
دمای مجاز محیط هنگام کار ^(B) و هنگام انبار کردن			
2402-2480	2402-2480	2402-2480	MHz
0,5	0,5	0,5	mW
محدوده فرکانس کاری			
حداکثر توان ارسال			
IP 20	IP 20	IP 20	نوع حفاظت

(A) اندازه گیری شده در دمای 20-25 °C به همراه باتری 2 607 335 681.

(B) توان محدود برای دمای 0 °C <

پیچگوشتی سرکج صنعتی شارژی BT-ANGLEXACT			
15	8	7	
0 602 491 650	0 602 491 651	0 602 491 669	شماره فنی
2-15	1,5-8	2-7	Nm
^(A) 250	^(A) 420	^(A) 110	⁻¹ min
9,6	9,6	9,6	V
			جهت چرخش
1/4"OSWF ■ 1/4" ■ 3/8" 1/4"O	1/4"OSWF ■ 1/4" ■ 3/8" 1/4"O	1/4"OSWF ■ 1/4" ■ 3/8" 1/4"O	ابزارگیر سر پیچگوشتی سرکج (سفارش جداگانه)
Mحل اتصال داده ها (بی سیم) Bluetooth technology wireless technology® کلاس 2 (مشخصات 1.2)			
10	10	10	m
1,0	1,0	1,0	kg
0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	°C
-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	°C
2402-2480	2402-2480	2402-2480	MHz
0,5	0,5	0,5	mW
IP 20	IP 20	IP 20	نوع حفاظت

(A) اندازه گیری شده در دمای °C 25-20 به همراه باتری **0 607 335 681**
(B) توان محدود برای دمای °C 0 <

پیچگوشتی سرکج صنعتی شارژی BT-ANGLEXACT			
30	23	17	
0 602 491 671	0 602 491 673	0 602 491 675	شماره فنی
8-30	7-23	6-17	Nm
		پیچکاری سفت 5-13 پیچکاری نرم	
^(A) 220	^(A) 320	^(A) 560	⁻¹ min
14,4	14,4	14,4	V
			جهت چرخش
■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	ابزارگیر سر پیچگوشتی سرکج (سفارش جداگانه)
Mحل اتصال داده ها (بی سیم) Bluetooth technology wireless technology® کلاس 2 (مشخصات 1.2)			
10	10	10	m
1,5	1,5	1,5	kg
0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	°C
-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	°C
2402-2480	2402-2480	2402-2480	MHz
0,5	0,5	0,5	mW

پیچگوشتی سرکج صنعتی شارژی BT-ANGLEEXACT

30	23	17			
IP 20	IP 20	IP 20			
نوع حفاظت					
(A) اندازه گیری شده در دمای °C 25-20 به همراه باتری 2 607 335 685.					
(B) توان محدود برای دمای °C 0 <					

بسته باتری Ni-MH					
14,4	12,0	9,6			
2 607 335 685	2 607 335 683	2 607 335 681			
شماره فنی					
12	10	8			
تعداد حفره ها					
14,4	12,0	9,6	V		
ولتاژ باتری					
2,6	2,6	2,6	Ah		
ظرفیت					
0,80	0,70	0,55	kg		
وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014					
AL 2450 DV	AL 2450 DV	AL 2450 DV			
شارژرهای مورد توصیه					

سری پیچگوشتی سرکج					
1/4" SWF	1/4"	3/8"	3/8"	1/4"	
0 607 453 630	0 607 453 618	0 607 451 618	0 607 453 620	0 607 453 617	
شماره فنی					
0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	kg
وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014					

سر پیچ صاف					
1/4" SWF					
0 607 453 631					
شماره فنی					
0,20			kg		
وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014					

نصب

محتویات ارسالی

پیچگوشتی شارژی صنعتی، بدون بسته باتری قابل شارژ ارسال می شود، پیچگوشتی سرکج شارژی صنعتی بدون سر پیچگوشتی سرکج و بدون بسته باتری قابل شارژ.
برای انتخاب متعلقات مناسب، لطفاً به نمایندگی تخصصی ابزارآلات صنعتی بوش مراجعه نمایید.

محیط کار و نگهداری در انبار

این ابزار برقی فقط برای استفاده در اماکن و محیط های بسته مناسب است.
برای کار بی نقص بایستی دمای محیط بین °C 5- و °C 50+ (یعنی °F 23 و °F 122) باشد، در مورد رطوبت نسبی مجاز بین 20 و 95 % بدون شبنم.

باتری بایستی در دمای بین °C 0 و °C 45 (°F 32 و °F 113) جهت جلوگیری از آسیب به باتری ها نگهداری شود.

نصب سری پیچگوشتی سرکج

2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 BT-ANGLEEXACT | 30

برای این پیچگوشتی های شارژی صنعتی باید ابتدا سری پیچگوشتی سرکج (رجوع کنید به «مشخصات فنی» صفحه 435) را نصب کرد.

◀ پیش از اقدام به نصب، تنظیم و یا برداشتن سر پیچگوشتی، اطمینان حاصل کنید که کلید تغییر جهت چرخش در حالت میانی (قفل ایمنی مسدود کننده اتصال) قرار داشته باشد و یا باتری از داخل ابزار برقی خارج شده باشد.
ابزار برقی را با یک آچار تخت (6) از محل آچار شفت سری پیچگوشتی سرکج (5) محکم بگیرید.
◀ هرگز ابزار برقی را روی پوسته های بدنه مهار نکنید.

سری پیچگوشتی سرکج (3) را به حالت دلخواه روی شفت قرار دهید و به کمک آچار تخت (4) روی قرارگاه آچار (16) مهره کلاهی را سفت کنید.
در این هنگام با آچار تخت (6) شفت سری پیچگوشتی سرکج را مهار کنید.

23 | 30 BT-ANGLEEXACT

این پیچگوشتی های صنعتی شارژی سرکج را می توان با سری پیچگوشتی کج 0 607 451 618 بکار برد.

با گیره آویز

با گیره آویز (8) می توان ابزار برقی را به تجهیزات آویز محکم کرد.

گیره آویز (8) را روی ابزار برقی قرار دهید و بگذارید که در شیار (14) جا بیفتد.

◀ بطور مرتب وضعیت گیره آویز و گیره تجهیزات آویز دستگاه را کنترل کنید.

فرآیند شارژ

نکته: دستگاه های شارژ و باتری ها در محتویات ارسالی موجود نیستند.

علت	راهنمایی
باتری وصل (و یا بطور صحیح) وصل نمیشد	باتری را بدرستی (بطور کامل) در محفظه شارژر باتری قرار بدهید

نحوه اتصال به منبع جریان برق

نکته: لطفاً توجه نمایید که هنگام ارسال، هیچ باتری قابل شارژی درون ابزار برقی قرار داده نمی شود.

◀ **باتری ها را هرگز در یک دستگاه شارژر نگهداری نکنید.** باتری هایی که جداگانه نگهداری شوند، طول عمر بیشتری دارند و بهتر قابل شارژ شدن هستند. توجه کنید باتری را که مدتی بدون استفاده نگهداشته شده است، پیش از استفاده از آن بطور کامل شارژ کنید.

نحوه شارژ کردن باتری

باتری را پیش از قرار دادن در ابزار برقی در یک دستگاه شارژ مناسب مربوط شارژ کنید. نحوه فرآیند شارژ باتری را در دفترچه راهنمای دستگاه شارژر و دستورات در بخش (رجوع کنید به «فرآیند شارژ»، صفحه 438) ببینید.

باتری مجهز به یک کنترل کننده درجه حرارت NTC می باشد که آن شارژ شدن باتری را فقط در دمای مابین 0°C ($+32^{\circ}\text{F}$) و 45°C ($+113^{\circ}\text{F}$) ممکن می سازد. به این ترتیب به طول عمر باتری افزوده می شود. در صورت کاربری درست، می توان باتری را تا 3000 بار دوباره شارژ کرد.

یا باتری نو یا مدت ها استفاده نشده، ابتدا پس از 5 دوره پر و خالی شدن به توان کامل خود می رسد. باتری ها را تنها باید وقتی شارژ کرد که نمایشگر ال ای دی «وضعیت شارژر باتری» ابزار برقی به رنگ قرمز روشن باشند.

نحوه قرار دادن و برداشتن باتری

کلید تغییر جهت چرخش (13) را به حالت میانه ببرید. این، کلید قطع و وصل (12) را در حالت «خاموش» قفل می کند که اینگونه از روشن شدن ناخواسته ابزار برقی جلوگیری می شود. باتری شارژ شده (18) را در دستگیره ابزار برقی قرار دهید.

دقت کنید که باتری ها را با حالت درست جا بزنید و دکمه های آزاد کننده (17) به طور محسوس در دستگیره ابزار برقی جا بیافتند.

◀ **برای جا زدن باتری از فشار استفاده نکنید.** باتری ها با اتصال فشاری (op)Tack Pkku AAPT طوری ساخته شده اند که بتوان آنها را تنها با حالت درست در ابزار برقی یا دستگاه شارژر قرار داد.

برای (18) درآوردن باتری هر دو طرف دکمه های آزاد کننده (17) را فشار دهید و باتری را به پایین از دستگیره بیرون بکشید.

تعویض ابزار برای سرپیچ با سه نظام تعویض سریع (رجوع کنید به تصویر B)

◀ **هنگام قرار دادن ابزار دقت کنید که ابزار، مطمئن در ابزارگیر قرار گیرد.** در صورت عدم اتصال محکم ما بین سر پیچکوشی و ابزارگیر،

دوشاخه برق در تصویر ممکن است با دوشاخه مربوط به ابزار برقی شما متفاوت باشد.

◀ **توجه کنید که دستگاه شارژر و باتری برای ولتاژ شبکه کشور مربوط مناسب است.**

دستگاه شارژر AL 2450 DV (رجوع کنید به تصویر A)

دستگاه شارژر (21) را با دوشاخه (22) به منبع تأمین انرژی وصل کنید و باتری (18) را با حالت درست در جایگاه مربوط در دستگاه شارژر قرار دهید.

◀ **برای جا زدن باتری از فشار استفاده نکنید.** باتری ها با اتصال فشاری (op)Tack Pkku AAPT طوری ساخته شده اند که بتوان آنها را تنها با حالت درست در ابزار برقی یا دستگاه شارژر قرار داد.

نمایشگر ال ای دی سبز (23) شروع به چشمک زدن می کند. این نشانگر برقراری جریان و ولتاژ شارژر است. در صورت شارژ کامل باتری، دستگاه شارژر به طور اتوماتیک فرآیند شارژر را متوقف می کند. در صورت چشمک زدن نمایشگر ال ای دی سبز و روشن ماندن منظم، فرآیند شارژر تمام شده است. در اینصورت یک صدای سیگنال به مدت ۲ ثانیه به گوش میرسد و علامت این است که باتری ها کاملاً شارژ شده اند.

چراغ ممتد نمایشگر ال ای دی قرمز (24) بیانگر فرآیند شارژر با ولتاژ پایین است. در صورت چشمک زدن نمایشگر ال ای دی قرمز، هیچ فرآیند شارژی ممکن نیست.

خطا - دلایل و راه حل

علت	راهنمایی
نمایشگرهای ال ای دی روشن نمی شوند	دو شاخه اتصال دستگاه دو شاخه اتصال به جریان شارژر یا به جریان برق متصل نیست و یا اینکه به درستی متصل نیست
دو شاخه اتصال، کابل برق و یا دستگاه شارژر ایراد دارد	دو شاخه اتصال، کابل برق و یا دستگاه شارژر را کنترل نمایید، دستگاه شارژر در صورت لزوم از طرف یک شرکت مجازی که خدمات پس از فروش برای ابزارآلات برقی شرکت بوش را ارائه میدهد کنترل شود

فرآیند شارژر ممکن انجام نمی شود

درجه حرارت باتری در حد مجاز نمیشد
دمای باتری را با خنک یا گرم کردن در محدوده دمای مجاز بین 0°C (32°F) و 45°C (113°F) بیاورید

ترمینالهای (کنکت های) اتصالهای باتری را تمیز کنید؛ مثلاً با بیرون آوردن و جازدن چند باره باتری یا تعویض آن

باتری قابل استفاده نمیشد
باتری را تعویض نمایید

امکان شل شدن و جدا شدن مجدد ابزار که دیگر قابل کنترل نمی باشد وجود دارد.

BT-EXACT 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12

سری BT-EXACT با سه نظام تعویض سریع "1/4" (SWF) (1/4" ارسال می شود).

2 | 3 | 6 BT-ANGLEEXACT

برای این پیچگوشی های صنعتی شارژی سرکج، یک سر کج با سه نظام تعویض سریع "1/4" (شماره فنی **0 607 453 631**) قابل دریافت است.

2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 BT-ANGLEEXACT

برای این پیچگوشی های صنعتی شارژی سرکج، یک سر کج با سه نظام تعویض سریع "1/4" (شماره فنی **0 607 453 630**) قابل دریافت است.

نحوه قرار دادن و جاگذاری ابزار

سه نظام تعویض سریع (25) را به جلو بکشید. ابزار (1) را در ابزارگیر (2) قرار دهید و سه نظام تعویض سریع را دوباره رها کنید.

تنها از ابزار دارای شفت مناسب ("1/4" شش گوش) استفاده کنید.

از قرار دادن مته در این سه نظام قابل تعویض سریع خود داری کنید.

پیچگوشی صنعتی شارژی و پیچگوشی شارژی صنعتی سرکج همراه با کلاچ قطع کننده برای سوراخکاری مناسب می باشند. کلاچ به طور اتوماتیک و بدون هشدار قطع می کند. چنانچه پس از قطع کلاچ دوباره به سوراخکاری ادامه دهید، ممکن است ابزار برقی در دست شما بپیچد تا کلاچ قطع کننده دوباره فعال شود.

برداشتن ابزار از روی دستگاه

سه نظام تعویض سریع (25) را به جلو بکشید. ابزار (1) را از ابزارگیر (2) درآورید و سه نظام تعویض سریع را دوباره رها کنید.

نحوه تعویض ابزار در سر پیچگوشی با شفت شش گوش خارجی

◀ **هنگام قرار دادن ابزار دقت کنید که ابزار، مطمئن در ابزارگیر قرار گیرد.** در صورت عدم اتصال محکم ما بین سر پیچگوشی و ابزارگیر، امکان شل شدن و جدا شدن مجدد ابزار که دیگر قابل کنترل نمی باشد وجود دارد.

2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 BT-ANGLEEXACT

برای این پیچگوشی شارژی سرکج صنعتی یک سر کج دارای شفت "1/4" (شماره فنی **0 607 453 617**) و نیز یک سر کج دارای شفت "3/8" (شماره فنی **0 607 453 620**) قابل دریافت است.

2 | 7 | 17 | 23 | 30 BT-ANGLEEXACT

برای این پیچگوشی های صنعتی شارژی سرکج، یک سر کج با سه نظام تعویض سریع "3/8" (شماره فنی **0 607 451 618**) قابل دریافت است.

نحوه قرار دادن و جاگذاری ابزار

بین واقع بر قسمت چهارگوشه ابزارگیر (2)، مثلا به کمک یک پیچگوشی باریک، به درون فشار دهید و ابزار (1) را روی شفت چهار گوشه برانید. توجه داشته باشید که میله (شفت) برآمده بخوبی در داخل مادگی ابزار جا بیافتد.

برداشتن ابزار از روی دستگاه

بین را در شیار ابزار (1) به درون بفشارید و ابزار را از ابزارگیر (2) بیرون بکشید.

تعویض ابزار برای سرپیچ شش گوشه از درون (رجوع کنید به تصویر C)

◀ **هنگام قرار دادن ابزار دقت کنید که ابزار، مطمئن در ابزارگیر قرار گیرد.** در صورت عدم اتصال محکم ما بین سر پیچگوشی و ابزارگیر، امکان شل شدن و جدا شدن مجدد ابزار که دیگر قابل کنترل نمی باشد وجود دارد.

2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 BT-ANGLEEXACT

برای این پیچگوشی های صنعتی شارژی سرکج، یک سر کج با سه نظام تعویض سریع "1/4" (شماره فنی **0 607 453 618**) قابل دریافت است.

نحوه قرار دادن و جاگذاری ابزار

ابزار (1) را در شش گوشه درونی (آلن) ابزارگیر (2) قرار دهید تا به طور محسوس جا بیافتد.

برداشتن ابزار از روی دستگاه

ابزار (1) را از ابزارگیر (2) در صورت لزوم به کمک یک انبردست بیرون بکشید.

طرز کار با دستگاه

از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده کنید. همواره از عینک ایمنی استفاده نمایید. استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ضد گرد و غبار، کفشهای ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوشی محافظ متناسب با نوع کار با ابزار برقی، خطر مجروح شدن را کاهش میدهد.



راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

در صورت روشن کردن دوباره ابزار برقی بایستی ابتدا جهت چرخش را با کلید تعویض جهت چرخش (13) تنظیم کنید:

ابزار برقی تنها در صورت قرار نداشتن کلید تعویض جهت چرخش (13) در وسط (فقل کلید) روشن می شود.

نحوه تنظیم جهت چرخش (رجوع کنید به تصویر D)

◀ **کلید تغییر جهت چرخش (13) را تنها هنگام متوقف بودن دستگاه فعال کنید.**

گردش به راست: برای سوراخکاری و چرخاندن پیچ ها، کلید تغییر جهت چرخش (13) را تا انتها به چپ فشار دهید.

گردش به چپ: برای چرخاندن و پیچاندن، کلید تغییر جهت چرخش (13) را تا انتها به راست فشار دهید.

روشن کردن چراغ کار

چراغ کار (20) روشنایی جای پیچکاری را در شرایط بد نوری فراهم می کند. چراغ کار (20) با فشردن نرم کلید قطع و وصل (12) روشن کرد. چنانچه کلید قطع و وصل را محکم تر فشار دهید، ابزار برقی روشن میشود و چراغ کار همچنان روشن باقی میماند.

◀ **بطور مستقیم به لامپ کار نگاه نکنید چون ممکن است چشمان شما را ناراحت بکند.**

نحوه روشن و خاموش کردن



پیچگوشی دارای کلاچ قطع کننده وابسته به گشتاور است که در محدوده گفته شده قابل تنظیم می باشد. چنانچه گشتاور تنظیم شده بدست آید، کلاچ فعال می شود.

نکته: چنانچه از پیچگوشی با یک آداپتور ولتاژ استفاده می کنید، باید ابتدا آداپتور ولتاژ را فعال کنید.

برای روشن کردن ابزار برقی، کلید قطع و وصل (12) را تا انتها فشار دهید.

ابزار برقی به طور خودکار خاموش می شود به محض اینکه گشتاور تنظیم شده بدست آید.

◀ در صورت رها کردن زود هنگام کلید قطع و وصل (12) گشتاور از پیش تنظیم شده بدست نمی آید.

راهنمایی های عملی

◀ ابزار برقی به یک فرستنده ی امواج مجهز است. به محدودیتهای کار در محل مانند استفاده در هواپیما یا بیمارستان توجه کنید.

◀ پیش از انجام تنظیمات دستگاه، تعویض متعلقات یا کنار گذاشتن ابزار برقی، دستگاه را از برق بکشید. رعایت این اقدامات ایمنی، مانع روشن شدن ناخواسته و ناگهانی ابزار برقی می شود.

◀ ابزار برقی را تنها در حالت خاموش روی پیچ و یا مهره قرار دهید. امکان لغزش ابزار در حال چرخش وجود دارد.

◀ قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس، تعویض ابزار و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نقل و یا در انبار نگهداری کردن، باتری را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت تماس اتفاقی با کلید قطع و وصل، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

نحوه تنظیم گشتاور (رجوع کنید به تصویر E - G)
میزان گشتاور بستگی به شدت کشش فنری کلاچ قطع اتوماتیک دارد. کلاچ قطع اتوماتیک هم در چرخش راست گرد و هم در چرخش چپ گرد در صورت دستیابی به گشتاور پیشاپیش تنظیم شده، فعال میشود.

برای تنظیم گشتاور دلخواه تنها ابزار تنظیم (26) ارسالی را بکار برید.

دکمه انتخاب گشتاور (7) را روی ابزار برقی کاملاً به عقب برانید.

BT-ANGLEXACT 23 | 17 | 15 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2
| 30

آچار آلن (27) را در ابزار (26) بگذارید و آن را آرام بچرخانید.

به محض دیدن تورفتگی (دیسک تنظیم (28)) در کلاچ، ابزار تنظیم (26) را در این تورفتگی قرار دهید و آن را بچرخانید.

BT-EXACT 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2

آچار آلن (27) را در ابزارگیر (2) قرار دهید و آن را آهسته بچرخانید.
به محض دیدن تورفتگی (دیسک تنظیم (28)) در

کلاچ، ابزار تنظیم (26) را در این تورفتگی قرار دهید و آن را بچرخانید.

چرخش در جهت حرکت عقربه ساعت گشتاور را افزوده و چرخش خلاف جهت عقربه ساعت گشتاور را کاهش میدهد.

ابزار تنظیم (26) را بردارید. دکمه انتخاب گشتاور (7) را به جلو برانید تا از کثیف شدن کلاچ جلوگیری کنید.

نکته: تنظیم لازم به نوع اتصال پیچ بستگی دارد و با تجربه عملی بهتر بدست می آید. پیچ کاری های آزمایشی را توسط یک گشتاورسنج کنترل کنید.

◀ گشتاور را تنها در دامنه داده شده برای

توان دستگاه تنظیم کنید، چون در غیر اینصورت کلاچ قطع اتوماتیک بکار نخواهد افتاد.

چراغ نشانگر ال ای دی

نمایشگر وضعیت شارژ باتری

در صورت نیاز به شارژ باتری (18) نمایشگر ال ای دی (11) به رنگ سبز چشمک می زند و یک سیگنال صوتی به گوش می رسد. تنها 8-6 پیچکاری ممکن است.

در صورت چشمک زدن نمایشگر ال ای دی به رنگ قرمز، ظرفیتی برای پیچکاری جدید وجود ندارد یا اینکه ابزار برقی زیر فشار زیادی است. ابزار برقی را نمی توان دوباره روشن کرد. قفل کلید وصل فعال می ماند تا باتری از ابزار برداشته و یک باتری شارژ شده قرار داده شود.

چنانچه با یک آداپتور ولتاژ کار می کنید، نمایشگر ال ای دی قرمز (11) نشان دهنده فشار زیاد است.

چنانچه نمایشگر ال ای دی (11) به رنگ قرمز چشمک می زند، ابزار برقی داغ و غیر قابل کار شده است. صبر کنید تا چراغ پس از مدت کوتاهی خاموش شود، قبل از اینکه ابزار برقی را دوباره بکار اندازید.

افت قابل توجه مدت کارکرد ابزار برقی پس از هر بار شارژ باتری نشانگر آن است باتری باید بزودی تعویض شود. باتری های فرسوده را مطابق با قوانین و مقررات خاص کشور مربوطه از دور خارج کنید.

نکته: چنانچه به جای باتری شارژی (18) یک آداپتور یا تثبیت کننده ولتاژ (ترانزیستور) 4EXACT بکار می برید، نمایشگر ال ای دی (11) عملکردی نشان نمی دهد.

نشانگر پیچکاری

با دستیابی به گشتاور تنظیم شده، کلاچ قطع اتوماتیک فعال میشود. نمایشگر ال ای دی (9) به رنگ سبز روشن است.

در صورت بدست نیامدن گشتاور از پیش تنظیم شده، نمایشگر ال ای دی (9) به رنگ قرمز روشن می شود و یک سیگنال صوتی به گوش می رسد. پیچکاری بایستی از نو انجام گردد.

نمایشگر ارتباط Bluetooth®

کلید قطع و وصل (12) را فشار دهید تا ارتباط Bluetooth® را فعال کنید. نمایشگر قرمز رنگ ال ای دی (10) تا زمانی که پیچگوشی در جستجوی ارتباط است، چشمک می زند.

روشن بودن ممتد ال ای دی قرمز رنگ (10) نشان می دهد که ارتباط Bluetooth® برقرار شده است. پیچگوشی اکنون قفل است.



◀ ابزار الکتریکی و شیارهای تهویه آنرا تمیز نگاه دارید، تا ایمنی شما در کار تضمین گردد.

روان کاری ابزار برقی

مواد روان کننده:

گریس مخصوص جعبه دنده (ml 225)
شماره فنی 3 009 430 605
گریس مولیکت
روغن موتور SAE 10/SAE 20



- پس از 150 ساعت کار، جعبه دنده را با مواد حلال معمولی تمیز کنید. به راهنمایی های تولید کننده ماده حلال توجه کنید. بعد از آن جعبه دنده را با روغن مخصوص جعبه دنده ساخت بوش روان کنید. مرحله تمیزکاری را نیز پس از 300 ساعت کاری از اولین تمیزکاری تکرار کنید.

- قسمت های متحرک کلاچ قطع کننده را پس از 100000 بار پیچکاری با روغن موتور SAE 10/SAE 20 روان کنید. قسمت های لغزنده یا چرخنده را با گریس مولیکت روان کنید. در این فرصت کلاچ را از لحاظ فرسایش کنترل کنید تا از تغییر نکردن قابلیت تکرار و دقت مطمئن شوید. سپس بایستی گشتاور کلاچ دوباره تنظیم شود.

◀ برای تعمیر و سرویس دستگاه فقط به

متخصصین حرفه ای رجوع کنید. بدین طریق میتوان از کاربرد صحیح و بدون خطر ابزار برقی مطمئن بود.

تعمیرگاه های مجاز شرکت Bosch این کارها را سریع و با اطمینان انجام میدهند.

◀ مواد تمیز کننده و روان کننده را مطابق با

حفظ محیط زیست دفع کنید. به مقررات قانونی توجه کنید.

خدمات و مشاوره با مشتریان

خدمات مشتری، به سؤالات شما درباره تعمیرات، سرویس و همچنین قطعات یدکی پاسخ خواهد داد. نقشه های سه بعدی و اطلاعات مربوط به قطعات یدکی را در تارنمای زیر میابید:

www.bosch-pt.com

گروه مشاوره به مشتریان Bosch با کمال میل به سؤالات شما درباره محصولات و متعلقات پاسخ می دهند.

برای هرگونه سؤال و یا سفارش قطعات یدکی، حتماً شماره فنی 10 رقمی کالا را مطابق برچسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

ایران

روبرت بوش ایران - شرکت بوش تجارت پارس
میدان ونک، خیابان شهید خدای، خیابان آفتاب
ساختمان مادیران، شماره 3، طبقه سوم.

تهران 1994834571

تلفن: 42039000 +9821

از رده خارج کردن دستگاه

ابزارهای برقی، باتری ها، متعلقات و بسته بندی ها، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.



چنانچه پیچگوشنی توسط دستگاه پایه EXAConnect آزاد شود، نمایشگر ال ای دی (10) خاموش می شود.

چنانچه نمایشگر ال ای دی (10) تنها پس از فشردن کلید قطع و وصل به مدت کوتاهی چشمک بزند، یعنی اینکه انرژی کافی برای برقراری ارتباط وجود ندارد.

حفاظ جلوگیری از تکرار

در صورت فعال شدن کلاچ قطع کننده هنگام پیچکاری، موتور خاموش می شود. روشن شدن دوباره پس از 0,7 استراحت ممکن است. اینگونه از سفت شدن اشتباهی پیچ های سفت شده جلوگیری می گردد.

نحوه جابجا کردن و تنظیم سریپیچگوشنی سرکج

BT-ANGLEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

سریپیچگوشنی سرکج (3) را می توان در هشت حالت تغییر داد.

ابزار برقی را با یک آچار تخت (6) از محل آچار شفت سریپیچگوشنی سرکج (5) محکم بگیرید.

◀ هرگز ابزار برقی را روی پوسته های بدنه مهار نکنید.

با یک آچار تخت (4) از محل آچار، مهره کلاهی (16) را شل کنید. سریپیچگوشنی سرکج (3) را به مقدار 45° به حالت دلفواه تغییر دهید و با آچار تخت (4) در محل آچار (16) مهره کلاهی را دوباره سفت کنید. در این هنگام با آچار تخت (6) شفت سریپیچگوشنی سرکج را مهار کنید.

تنظیم چراغ کار ال ای دی (رجوع کنید به تصویر H)

BT-ANGLEXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

رینگ علامتگذاری (19) با سریپیچگوشنی دو سو، کاردک یا مانند آن فشار دهید. رینگ انفجاری (29) را با یک انبر رینگ انفجاری به پشت روی پوسته بدنه برانید.

هر دو نیمه پوسته نگهدارنده ال ای دی (15) که چراغ کار ال ای دی (20) را در برمی گیرند را می توان به هر حالت دلفواه عوض کرد. دقت کنید که به سیم روی چراغ کار ال ای دی را آسیب نرسد و آن را بدون خم کردن به فضای توخالی (30) در پوسته بدنه برانید. چراغ کار ال ای دی (20) را با هر دو پوسته بدنه نگهدارنده ال ای دی (15) پوشانید.

رینگ انفجاری (29) و رینگ علامتگذاری (19) را دوباره به حالت اولیه برگردانید.

مراقبت و سرویس

مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

◀ قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس، تعویض ابزار و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نقل و یا در انبار نگهداری کردن، باتری را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت تماس اتفاقی با کلید قطع و وصل، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

ابزار برقی و باتری ها/ باتری های قابل شارژ را داخل زباله دان خانگی نیندازید!



فقط برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا:

ابزارهای اندازهگیری کهنه و غیر قابل استفاده الکتریکی طبق آئین نامه و دستورالعمل اروپائی 2012/19/EU و باتریهای خراب یا فرسوده براساس آیین نامه ی اروپایی 2006/66/EC بایستی جداگانه و متناسب با محیط زیست جمع آوری شوند

باتریهای شارژی/قلمی:




Ni-MH: هیدرید فلز نیکل

**AL 2450 DV**

2 607 225 027 (EU)

2 607 225 029 (UK)

**9,6 V**

Ni-MH: 2,6 Ah 0 602 490 025

12 V

Ni-MH: 2,6 Ah 0 602 490 026

14,4 V

Ni-MH: 2,6 Ah 0 602 490 027

de	EU-Konformitätserklärung	Sachnummer	Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen. Technische Unterlagen bei: *
	Industrie- Akkuschauber BT-EXACT		
	Industrie-Akku-Winkelschauber BT-ANGLEEXACT		
en	EU Declaration of Conformity	Article number	We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards. Technical file at: *
	BT-EXACT industrial cordless screwdriver		
	BT-ANGLE EXACT industrial cordless angle wrench		
fr	Déclaration de conformité UE	N° d'article	Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énumérés ci-dessous. Dossier technique auprès de : *
	Visseuse industrielle sans fil BT-EXACT		
	Visseuse d'angle industrielle sans fil BT-ANGLE-EXACT		
es	Declaración de conformidad UE	Nº de artículo	Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directivas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en conformidad con las siguientes normas. Documentos técnicos de: *
	Atornilladora industrial accionada por acumulador BT-EXACT		
	Atornilladora angular industrial accionada por acumulador BT-ANGLEEXACT		
pt	Declaração de Conformidade UE	N.º do produto	Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão em conformidade com as seguintes normas. Documentação técnica pertencente à: *
	Aparafusadora industrial BT-EXACT		
	Aparafusadora angular sem fio industrial BT-ANGLEEXACT		
it	Dichiarazione di conformità UE	Codice prodotto	Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative. Documentazione Tecnica presso: *
	Avvitatore industriale a batteria BT-EXACT		
	Avvitatore industriale angolare a batteria BT-ANGLEEXACT		
nl	EU-conformiteitsverklaring		Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlij-

	Industriële accuschroevendraaier BT-EXACT	Productnummer	nen en verordening en overeenstemmen met de volgende normen. Technisch dossier bij: *
	Industriële haakse accuschroevendraaier BT-ANGLEXACT		
da	EU-overensstemmingsverklaring		Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger og opfylder følgende standarder. Tekniske bilag ved: *
	Industriell akkuskruemaskine BT-EXACT	Typenummer	
	Industriell akkuvinkelskruemaskine BT-ANGLE-EXACT		
sv	EU-konformitetsförklaring		Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningarna och att de stämmer överens med följande normer. Teknisk dokumentation: *
	Industriskruvdragare BT-EXACT	Produktnummer	
	Sladdlös industrivinkelskrvdragare BT-ANGLE-EXACT		
no	EU-samsvarserklæring		Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og med følgende standarder. Teknisk dokumentasjon hos: *
	Batteridrevet skrumaskin for industribruk BT-EXACT	Produktnummer	
	Batteridrevet vinkelskrumaskin for industribruk BT-ANGLEEXACT		
fi	EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus		Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardien vaatimusten mukaisia. Tekniset asiakirjat saatavana: *
	Teollisuusakkuruuvinväänin BT-EXACT	Tuotenumero	
	Teollisuusakkukulmaruuvinväänin BT-ANGLE-EXACT		
el	Δήλωση πιστότητας ΕΕ		Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων οδηγιών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα. Τεχνικά έγγραφα στη: *
	Βιομηχανικό καταβίδι μπαταρίας BT-EXACT	Αριθμός ευρετηρίου	
	Βιομηχανικό γωνιακό καταβίδι μπαταρίας BT-ANGLEEXACT		
tr	AB Uygunluk beyanı		Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin geçerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan

	Endüstriyel akülü vidalama makinesi BT-EXACT	Ürün kodu	ederiz. Teknik belgelerin bulunduđu yer: *
	Sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesi BT-ANGLE-EXACT		
pl	Deklaracja zgodności UE	Numer katalogowy	Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami. Dokumentacja techniczna: *
	Przemysłowa wkrętarka akumulatorowa BT-EXACT		
	Przemysłowa akumulatorowa wkrętarka kątowna BT-ANGLE-EXACT		
cs	EU prohlášení oshodě	Objednací číslo	Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje všechny příslušné ustanovení níže uvedených směrnic a nařízení a je v souladu s následujícími normami: Technické podklady u: *
	Průmyslový akumulatorový šroubovák BT-EXACT		
	Průmyslový akumulatorový úhlový šroubovák BT-ANGLEEXACT		
sk	EÚ vyhlásenie ozhode	Vecné číslo	Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc a naříadiení a je v súlade s nasledujúcimi normami: Technické podklady má spoločnosť: *
	Priemyselný akumulatorový skrutkovač BT-EXACT		
	Priemyselný akumulatorový uhlový skrutkovač BT-ANGLEEXACT		
hu	EU konformitási nyilatkozat	Cikkszám	Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termék megfelelnek az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi idevágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak. Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *
	Ipari akkumulátoros csavarhúzó BT-EXACT		
	Ipari akkumulátoros könyökös csavarozó BT-ANGLEEXACT		
ru	Заявление о соответствии ЕС	Товарный №	Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные продукты соответствуют всем действующим предписаниям нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных норм. Техническая документация хранится у: *
	Промышленный аккумуляторный шуруповерт BT-EXACT		
	Промышленный аккумуляторный угловой шуруповерт BT-ANGLEEXACT		

uk	Заява про відповідність ЄС Промисловий акумуляторний шурупокрут BT-EHACT Товарний номер Промисловий акумуляторний кутовий шурупокрут BT-ANGLEHACT	Мизаявляємо під нашу одноособову відповідальність, що названі вироби відповідають усім чинним положенням нищеозначених директив і розпоряджень, а також нижчеозначеним нормам. Технічна документація зберігається у: *
kk	EO сәйкестік мағлұмдамасы Өнеркәсіптік акумуляторлық бұрауыш BT-EH-ACT Өнім нөмірі Өнеркәсіптік акумуляторлық бұрыштық бұрауыш BT-ANGLEHACT	Өз жауапкершілікпен біз аталған өнімдер төменде жзылған директикалар мен жарлықтардың тиісті қағидаларына сәйкестігін және төмендегі нормаларға сай екенін білдіреміз. Техникалық құжаттар: *
ro	Declarație de conformitate UE Mașină de înșurubat industrială cu acumulator BT-EHACT Număr de identificare Mașină de înșurubat unghiulară industrială cu acumulator BT-ANGLEHACT	Declarăm pe proprie răspundere că produsele menționate corespund tuturor dispozițiilor relevante ale directivelor și reglementărilor enumerate în cele ce urmează și sunt în conformitate cu următoarele standarde. Documentație tehnică la: *
bg	ЕС декларация за съответствие Индустириален акумуляторен винтоверт BT-EH-ACT Каталоген номер Индустириален акумуляторен ъглов винтоверт BT-ANGLEHACT	С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти. Техническа документация при: *
mk	EU-Изјава за сообразност Индустриски батериски одвртувач BT-EH-ACT Број на дел/артикл Индустриски батериски аголен одвртувач BT-ANGLEHACT	Со целосна одговорност изјавуваме, дека опишаните производи се во согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и прописи и се во согласност со следните норми. Техничка документација кај: *
sr	EU-izjava o usaglašenosti	Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredba i da su u

	Industrijski akumulatorski odvrtač BT-EXACT	Broj predmeta	skladu sa sledećim standardima. Tehnička dokumentacija kod: *
	Industrijski akumulatorski ugaoni odvrtač BT-ANGLEXACT		
sl	Izjava o skladnosti EU		Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.
	Industrijski akumulatorski vijačnik BT-EXACT	Številka artikla	Tehnična dokumentacija pri: *
	Industrijski akumulatorski kotni vijačnik BT-ANGLEXACT		
hr	EU izjava o skladnosti		Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su skladni sa sljedećim normama.
	Industrijski akumulatorski odvijač BT-EXACT	Kataloški br.	Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *
	Industrijski akumulatorski kutni odvijač BT-ANGLEXACT		
et	EL-vastavusdeklaratsioon		Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetletud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas järgmiste normidega.
	Tööstuslik akumulatorski odvijač BT-EXACT	Tootenumber	Tehnilised dokumendid saadaval: *
	Tööstuslik akumulatorski odvijač BT-ANGLEXACT		
lv	Deklarācija par atbilstību ES standartiem		Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkoti izstrādājumi atbilst visiem tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādņēm, kā arī sekojošiem standartiem.
	Rūpnieciskais akumulatorski skrūvgriezis BT-EXACT	Izstrādājuma numurs	Tehniskā dokumentācija no: *
	Rūpnieciskais akumulatorski leņķa skrūvgriezis BT-ANGLEXACT		
it	ES atitikties deklaracija		Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus.
	Pramoninis akumulatorski sukutavas BT-EXACT	Gaminio numeris	Techninė dokumentacija saugoma: *
	Pramoninis akumulatorski kampinis sukutavas BT-ANGLEXACT		
	BT-EXACT		2006/42/EC 2014/53/EU 2011/65/EU
	2 0 602 491 433		EN 62841-1:2015 EN 62841-2-2:2014 EN 300 328 V2.1.1
	4 0 602 491 437		

6 0 602 491 431
7 0 602 491 439
8 0 602 491 443
9 0 602 491 435
12 0 602 491 441

BT-ANGLEEXACT

2 0 602 491 647
3 0 602 491 656
6 0 602 491 652
7 0 602 491 669
8 0 602 491 651
15 0 602 491 650
17 0 602 491 675
23 0 602 491 673
30 0 602 491 671

**BOSCH**

EN 301 489-17 V3.2.0
EN 62479:2010
EN 50581:2012

* Robert Bosch Power Tools GmbH
(PT/ECS)
70538 Stuttgart
GERMANY

Henk Becker
Chairman of Executive
Management

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 06.04.2020